

## ميكانيكا إنتاج

### الرسم الفني

### ١٢٢ ميك



الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وعلى آله وصحبه، وبعد :

تسعى المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني لتأهيل الكوادر الوطنية المدربة القادرة على شغل الوظائف التقنية والفنية والمهنية المتوفرة في سوق العمل، ويأتي هذا الاهتمام نتيجة للتوجهات السديدة من لدن قادة هذا الوطن التي تصب في مجملها نحو إيجاد وطن متكامل يعتمد ذاتياً على موارده وعلى قوة شبابه المسلح بالعلم والإيمان من أجل الاستمرار قدماً في دفع عجلة التقدم التتموي: لتصل بعون الله تعالى لمصاف الدول المتقدمة صناعياً.

وقد خطت الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج خطوة إيجابية تتفق مع التجارب الدولية المتقدمة في بناء البرامج التدريبية، وفق أساليب علمية حديثة تحاكي متطلبات سوق العمل بكافة تخصصاته لتلبي متطلباته، وقد تمثلت هذه الخطوة في مشروع إعداد المعايير المهنية الوطنية الذي يمثل الركيزة الأساسية في بناء البرامج التدريبية، إذ تعتمد المعايير في بنائها على تشكيل لجان تخصصية تمثل سوق العمل والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بحيث تتوافق الرؤية العلمية مع الواقع العملي الذي تفرضه متطلبات سوق العمل، لتخرج هذه اللجان في النهاية بنظرة متكاملة لبرنامج تدريبي أكثر التصاقاً بسوق العمل، وأكثر واقعية في تحقيق متطلباته الأساسية.

وتتناول هذه الحقيبة التدريبية " رسم فني " لمتدربي قسم " ميكانيكا إنتاج " للكليات التقنية موضوعات حيوية تتناول كيفية اكتساب المهارات اللازمة لهذا التخصص.

والإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج وهي تضع بين يديك هذه الحقيبة التدريبية تأمل من الله عز وجل أن تسهم بشكل مباشر في تأصيل المهارات الضرورية اللازمة، بأسلوب مبسط يخلو من التعقيد، وبالاستعانة بالتطبيقات والأشكال التي تدعم عملية اكتساب هذه المهارات.

والله نسأل أن يوفق القائمين على إعدادها والمستفيدين منها لما يحبه ويرضاه: إنه سميع مجيب الدعاء.

الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج



المملكة العربية السعودية  
المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني  
الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج

## الرسم الفني

### مدخل إلى الرسم الفني

مدخل إلى الرسم الفني

## ١ - ١ مقدمه عامة

لغة الرسم لغة عالميه تخطيطية كغيرها من لغات العالم تزخر بالعديد من القواعد والمصطلحات والمواصفات والرموز ، وتستخدم كوسيلة اتصال بين المهندسين وكذلك الفنيين. ونظراً لتعدد المواصفات المستخدمة في العديد من الدول فقد تم توحيد المواصفات عن طريق منظمه المواصفات القياسية العالمية ( ISO ) وجعلها لغة موحدة ومتداولة تستخدم اليوم على نطاق العالم بأسره.

و الرسم الهندسي هو التصميم أو التمثيل أو الوصف المرئي للأجزاء المراد تشغيلها أو إنتاجها إضافة إلى جميع المعلومات الموضحة لكل جزء من الأجزاء من ناحية طولها أو العملية التي سيتعرض لها وغيرها من المعلومات الضرورية والتي تساعد على تنفيذ الرسم بدقة عالية دون الحاجة لاجتهادات خارجية أو الرجوع إلى المصمم .

وفي هذا الجزء من المقرر سنستعرض بشكل مبسط أساسيات ومبادئ الرسم الهندسي لتكون ركيزة ومنطلقاً لنا في هذا المقرر.


## ١ - ٢ الأدوات الأساسية واستخداماتها

لما لأدوات الرسم من أهمية كبيرة وتأثير عالٍ على جودة الرسومات ومدى دقتها وصحتها ، كان لزاماً علينا أن نستعرض وبشكل مبسط وتذكيري أهم الأدوات الهندسية والتي سبق للطالب التعامل معها في مقرر الرسم الهندسي مع التنبيه على ضرورة استخدام الأداة المناسبة في الوضع المناسب للمهمة المناسبة والتأكد من صلاحية الأداة وقدرتها على القيام بالمهمة المناطة بها على اكمل وجه.

## ١ - أوراق الرسم (DRAWING SHEETS)

يوجد أوراق رسم بمقاسات مختلفة ولكن الشائع استخدامها في الرسم هي تلك المعتمدة من قبل منظمه المواصفات القياسية العالمية (ISO) وتحمل الرمز (A) والجدول أدناه الشكل (١-١) يشرح بوضوح تلك المقاسات.


م	رمز الورقة	أبعاد الورقة mm
١	A0	1189x841
٢	A1	841x594
٣	A2	594x420
٤	A3	420x279
٥	A4	279x210

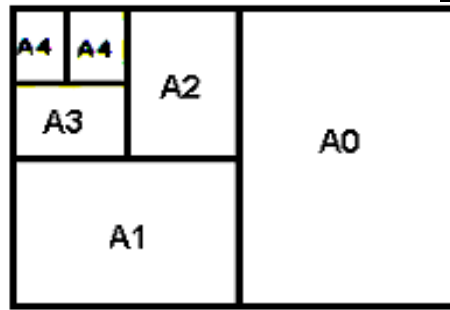

شكل (١-١)

## ٢ - المثلثات TRINGLES


يفضل عند الرسم الهندسي استخدام مثلثين أحدهما بزاوية 45° والآخر بزاوية 60° ويفضل أن يكونا مصنوعين من مادة البلاستيك الصلدة والشفافة في نفس الوقت وذلك لتسهيل رؤية الخطوط تحت المثلث أثناء عملية الرسم، ويستعمل المثلثان عادة مع المسطرة حرف T لذلك يفضل أن يكون طول الوتر للمثلث يتراوح ما بين 200mm إلى 300mm ليتناسب وطول المسطرة. والشكل التالي (١-٢) يبين بعض أنواع المثلثات

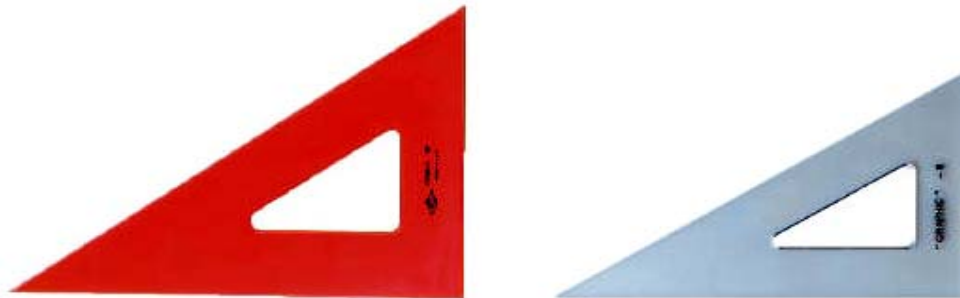

شكل (١-٢)

### ٣ - الفرجار COMPASS


يوجد العديد من أنواع الفرجار المستخدمة لرسم الدوائر والأقواس تختلف من ناحية الحجم والتصميم والاستخدام ولكن هنا يوصى باستخدام فرجار متين ذي مسمار ضبط في الوسط انظر الشكل التالي (١-٣).

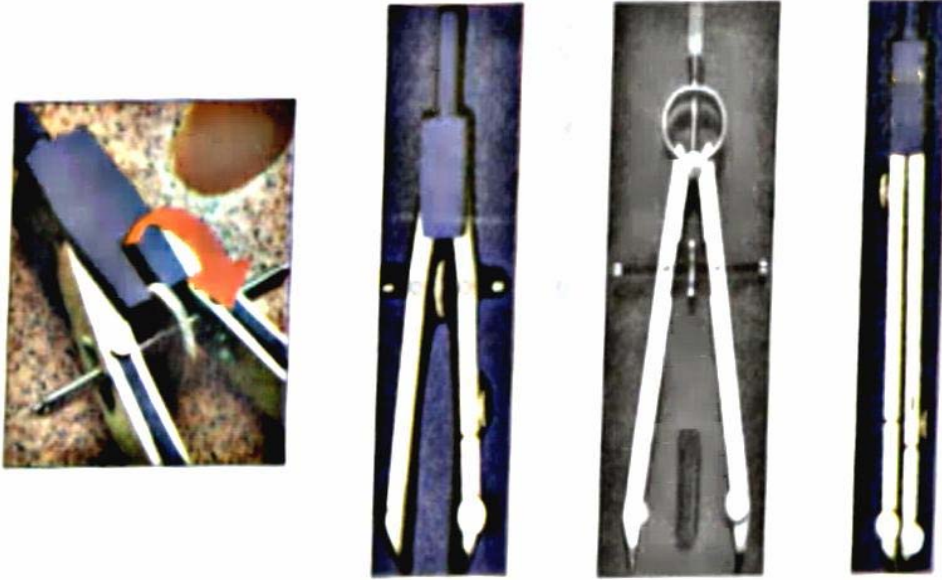


شكل (١-٣)

### ٣. الطبقات (الشبلونات) TEMPLATES

يوجد العديد من أشكال الطبقات والتي تسهل عملية الرسم وتوفير الوقت والجهد لذلك، ويأتي في مقدمتها والأكثر استخداما طبقات الدوائر (CIRCLE TEMPLATE) انظر الشكل (١-٤)، وتصنع عادة من مادة بلاستيكية شفافة وقوية وبألوان مختلفة.

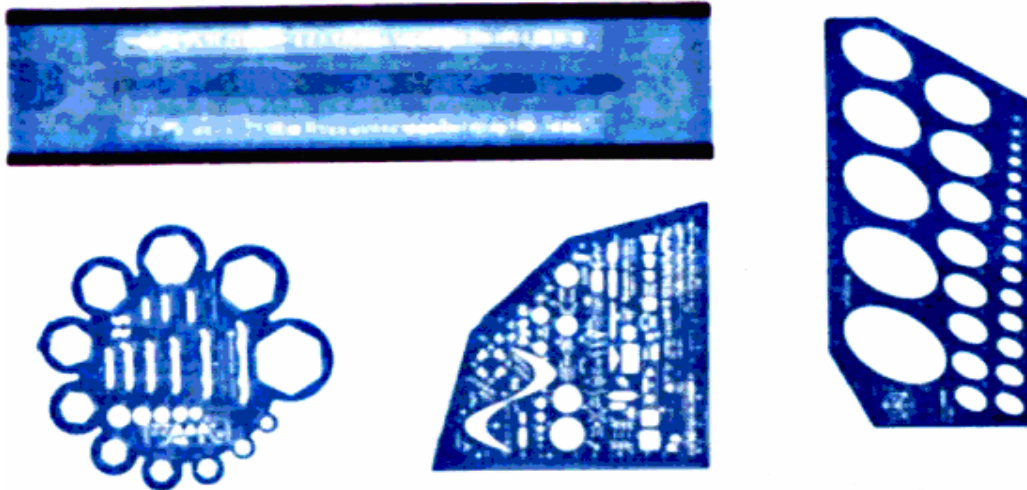

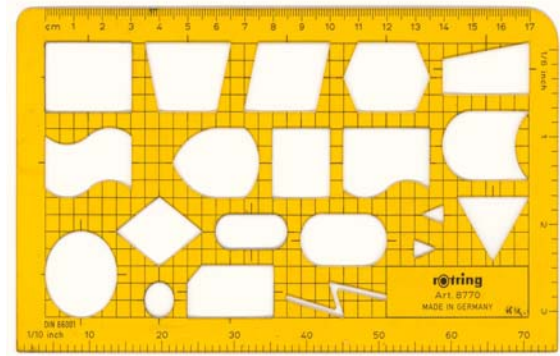

شكل (١ - ٤)

#### ٤ - أقلام الرصاص المستخدمة

تستخدم أقلام الرصاص (PENCILS) عند الرسم لمرونتها وسهولة التعامل معها والقدرة على إلغاء أو مسح ما ينتج عنها من أخطاء كتابية خصوصا في المراحل الأولى من الرسم ويمكن حصر أنواع أقلام الرصاص المستخدمة في نوعين أساسيين هما :

##### أ. أقلام الرصاص الخشبية (WOOD PENCILS)

والشكل (١ - ٦) يبين شكلها التقليدي المتعارف عليه حيث تأخذ شكلاً أسطوانياً طويلاً، وتحتاج أقلام الرصاص الخشبية إلى عملية البري (SHARPENING) بشكل متواصل أثناء عملية الرسم لإبقاء سن القلم جاهزا للاستخدام.

##### ب. أقلام الرصاص الميكانيكية (MECHANICAL PENCILS) :

تمتاز هذه النوعية من الأقلام بإمكانية تبديل حشوتها ومحافظة على ثخانة (سمك) ثابت للخط أثناء عملية الرسم كذلك فهي لا تحتاج إلى عملية بري مطلقا. وتتكون هذه النوعية من الأقلام من حشوة رصاصية وحامل ومكبس في رأس القلم والشكل التالي يبين هذه النوعية من الأقلام (١ - ٥).

ويوجد درجات صلادة متفاوتة للرصاص المستخدم في أقلام الرسم يصل عددها إلى ثماني عشرة درجة، ويتكون الرصاص من مزيج من مادتين تخلطان مع بعضهما البعض يرمز لإحدهما بالرمز (H) وهي المادة المقسية والتي تتحكم بدرجة الصلادة وكلما زادت هذه المادة في الرصاص زادت الصلادة ومثالها (9H) حيث ترمز لأعلى درجة صلادة للرصاص، أما المادة الأخرى فيرمز لها بالرمز (B) وهي المادة التي تتحكم بمقدار ليونة واسوداد الرصاص ومثالها (7B) حيث ترمز لأعلى درجة ليونة للرصاص.



شكل (١) - ٥



شكل (١) - ٦

#### ٥ - المحاة ERASERS

يوجد العديد من أنواع وأشكال المحايات ولكن هنا ينصح باستخدام ممحاة من نوع جيد الصنع وذلك لمنع تلف ورق الرسم أو تشويه منطقة المحي أو غيره من الأضرار والتي يسببها استخدام بعض الأنواع الرديئة، كذلك يفضل استخدام فرشاة لتنظيف ورقة الرسم من الآثار التي سببها المحو انظر الشكل (١ - ٧).






شكل (١- ٧)

## ٦ - المنقلة PROTRACTOR

توجد على شكل نصف دائرة أو دائرة كاملة وتصنع عادة من مادة بلاستيكية صلبة وشفافة وتستعمل لقياس الزوايا ورسم الخطوط بزوايا معينة. كما في الشكل (١- ٨)

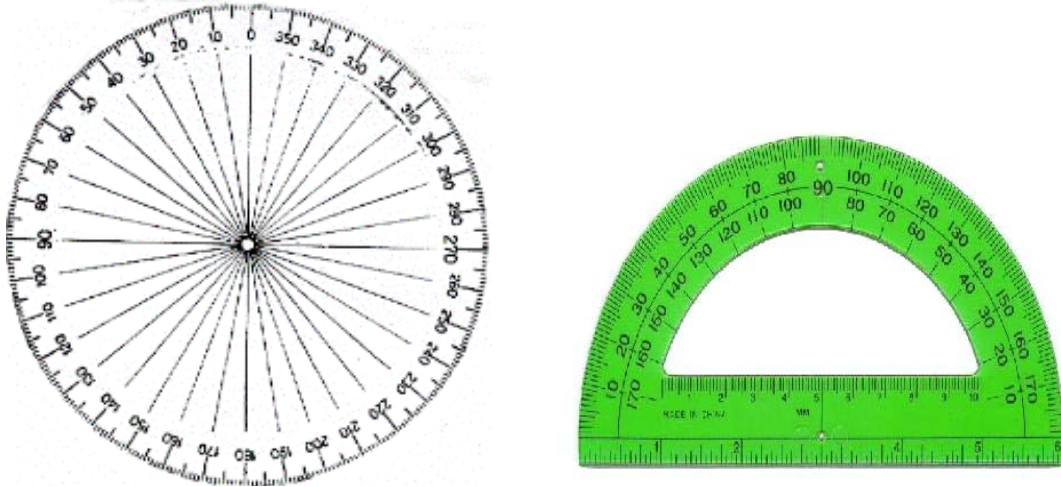


شكل (١- ٨)

## ٧ - لوحة الرسم والمسطرة حرف T (DRAWING BOARD AND T-SQUARE)

للوحات الرسم مقاسات مختلفة وأحجام شتى تصنع من مواد جيدة كالخشب أو المواد البلاستيكية ويرفق مع اللوحة مسطرة أفقية ورأسية الحركة تنزلق بواسطة مجارٍ محفورة في أطراف اللوحة، وتعد لوحة الرسم والمسطرة حرف T من أقدم الأدوات التي استخدمت وما زالت تستخدم في الرسم إلى الآن وبكثرة.

والمقاسات الأكثر استخداماً في المجالات التعليمية هي المقاس (A3) والمقاس (A4) والشكل التالي (١- ٩) يبين أنواع لوحات الرسم والمسطرة حرف T.

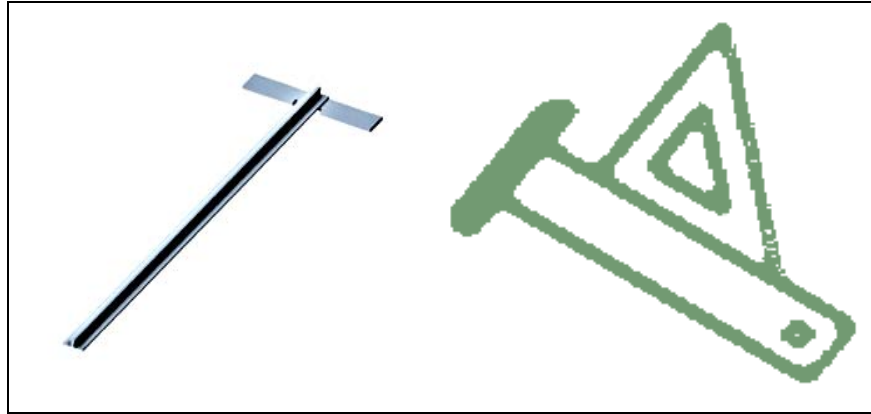

شكل (١ - ٩)

#### ٨ - جدول المعلومات

هو عبارة عن جدول يرسم في الركن الأسفل الأيمن من لوحة الرسم ويحتوي على معلومات إيضاحية مثل اسم الطالب ، رقم الطالب الجامعي ، رقم الشعبة ، الموضوع ، مقياس الرسم ، ، رقم الرسم والجدول أدناه شكل (١ - ١٠) يوضح كيفية المتبعة لرسم الجدول بمقاساته.

	رقم الشعبة		الموضوع
	مقياس الرسم		اسم الطالب
	رقم الرسم		رقم الطالب

شكل (١ - ١٠)

### ١- ٣ أنواع الخطوط LINES

أي رسم هندسي يتكون من مجموعة من الخطوط تحدد شكل الجسم المرسوم بكامل تفصيلاته ولكل خط من هذه الخطوط دلالة اصطلاحية معينة في الرسم، كما هو موضح في الجدول ومهما كان نوع الخط المستخدم فإن له واحد من ثخانتين هما الخط السميك والخط الرفيع. وفيما يلي سوف نستعرض في الجدول التالي شكل (١ - ١١) أنواع الخطوط واستخداماتها .

## أنواع خطوط الرسم

يوجد أربع أنواع من الخطوط وهي :  
 ١- خط كامل (متصل) .  
 ٢- خط منقطع .  
 ٣- خط من شرط ونقطة .  
 ٤- خط يدوي حر .

م	نوع الخط	شكل الخط	سمك الخط	قلم الرصاص المستخدم	تطبيقات استعماله	التعميل
١	خط ظاهر	خط كامل عريض	0.7	HB	رسم حواف الأجسام المرئية	
٢	خط مستتر	خط منقطع متوسط العرض	0.5	2H	رسم الحواف الغير ظاهر للعين (الحواف الداخلية)	
٣	خط امتداد (إسناد)	خط كامل رفيع	0.35	2H	يستعمل كإسناد للأجزاء المرسم المطلوب تحديد أبعادها	
٤	خط بعد	خط كامل رفيع	0.35	2H	يستعمل للدلالة على الأبعاد والمقاسات	
٥	خط محور	خط رفيع من شرط ونقطة	0.35	2H	تحديد مراكز الدوائر والاقواس. رسم خطوط التماس.	
٦	خط مستوي القطع	خط عريض من شرط ونقطة	0.7	HB	لتحديد مسار أو مستوى مراد للقطع	
٧	خط التهشير	خط كامل رفيع	0.35	2H	تهشير (تزيين) مساحات الرسم التي مر بها اللقاع	
٨	خط كسر قصير	خط يدوي حر	0.35	2H	ترسم في الأجزاء الطويلة المنتظمة التي لا تكفي لها ورقة الرسم	
٩	خط كسر طويل	خط متعرج	0.35	2H	ترسم في الأجزاء الطويلة المنتظمة التي لا تكفي لها ورقة الرسم	


## ١ - ٤ الأبعاد DIMENSIONING

تعتبر كتابة الأبعاد من أهم وسائل إيصال المعلومات في الرسومات الهندسية كونها تقوم بوصف الأشكال أو الأجسام بدقة ووضوح، لذلك يجب توافر عدة شروط وقواعد لكتابتها بشكل صحيح. وسوف نستعرض لطريقه كتابه الأبعاد بشكل تفصيلي لاحقاً.

## الإسقاط الايزومتري


### ٢- ١- نظرية الإسقاط الايزومتري

يعرف الإسقاط الايزومتري طبقاً للمواصفات القياسية ( DIN5 ) بأنه إسقاط متعامد لجسم ما في مستوى معامد لاتجاه خطوط الإسقاط المتوازية التي تمر بالجسم وترسم له منظراً واحداً ثلاثي الأبعاد (مجسماً) تتضح فيه أوجه الجسم الأساسية الثلاثة ويتم فيه رسم الارتفاع رأسياً أما العرض والعمق فيرسمان بميل ( 30 ) على الخط الأفقي وتتساوى في هذا النوع من التمثيل مقاييس الرسم بالنسبة للارتفاع والعرض والعمق. وغالباً مايفضل استخدام المنظور الايزومتري إذا أريد إيضاح أشياء هامة على المساقط الثلاثة ويوضح الشكل ( ٢- ١ ) نظرية الإسقاط الايزومتري ومقدار زوايا الإسقاط.

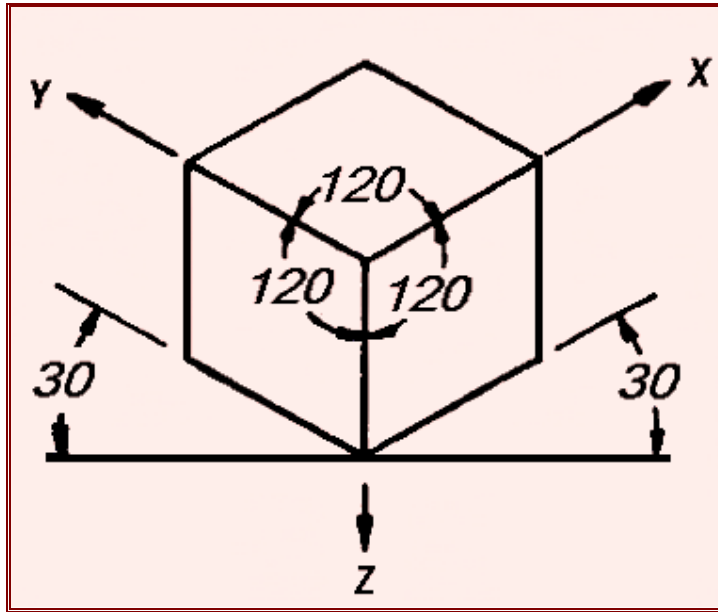

شكل ( ٢- ١ )


الشكل التالي (٢- ٢) يوضح منظور ايزومتري موضحاً عليه بعض العمليات الهندسية

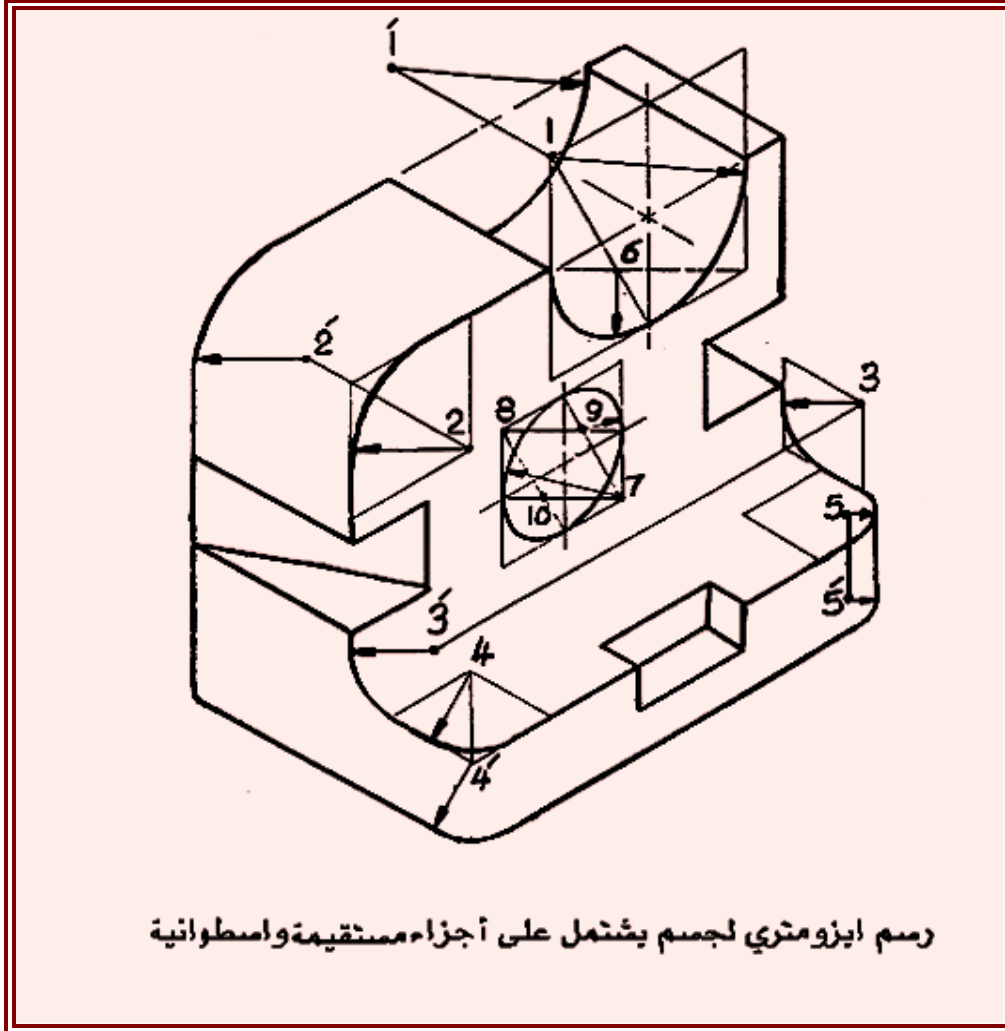


شكل (٢- ٢)

## تمارين :


١ - أعد رسم المناظير التالية بمقياس رسم مناسب. تأخذ جميع الأبعاد من الرسم مباشرة شكل (٢-٣) ؟

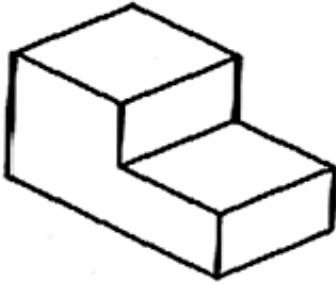


(٣)

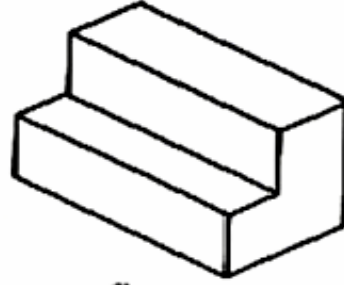


(٥)

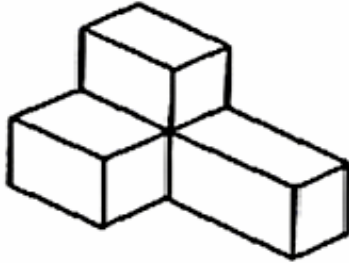


(٤)

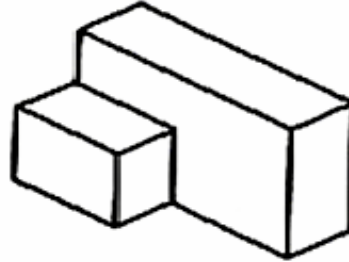

(٦)

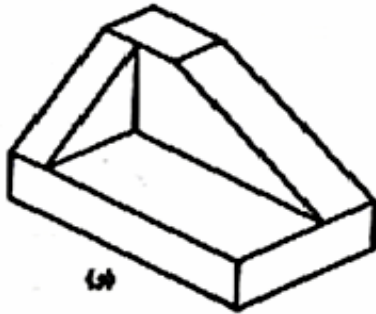

(٧)

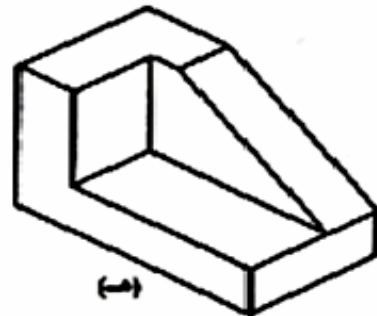


(٨)


شكل (٢-٣)




١ - أعد رسم المناظير التالية بمقياس رسم مناسب. تأخذ جميع الأبعاد من الرسم مباشرة شكل (٢-٤) ؟

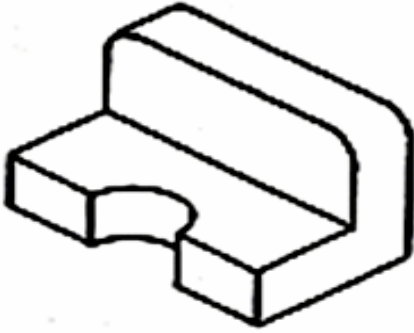


(أ)

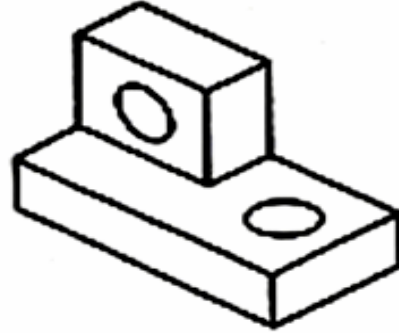







(ب)

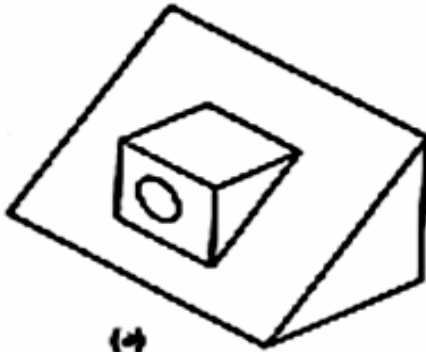

(ج)


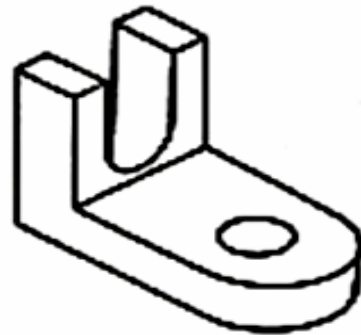




(د)

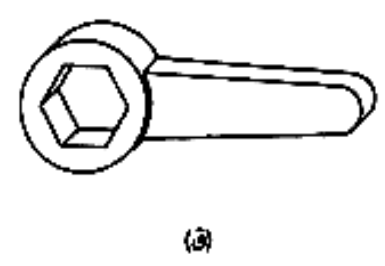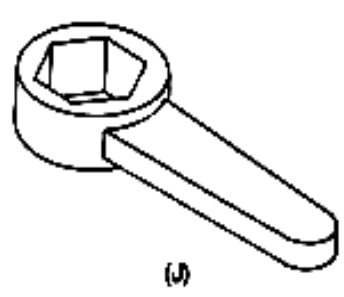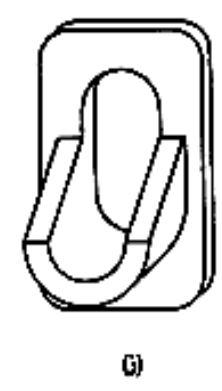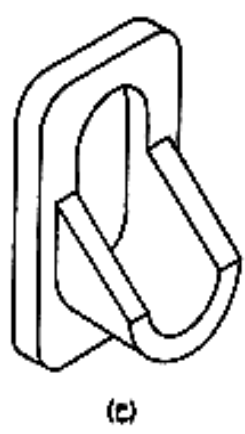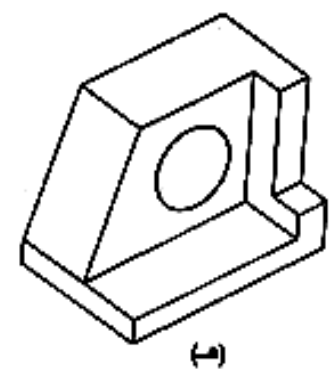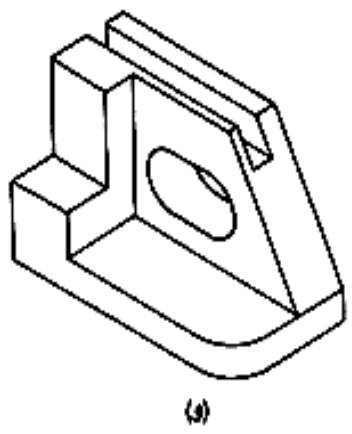


شكل (٢) - (٤)

٢ - أعد رسم المناظر التالية بمقياس رسم مناسب مع كتابة الأبعاد على الرسم شكل (٢-٥) ؟

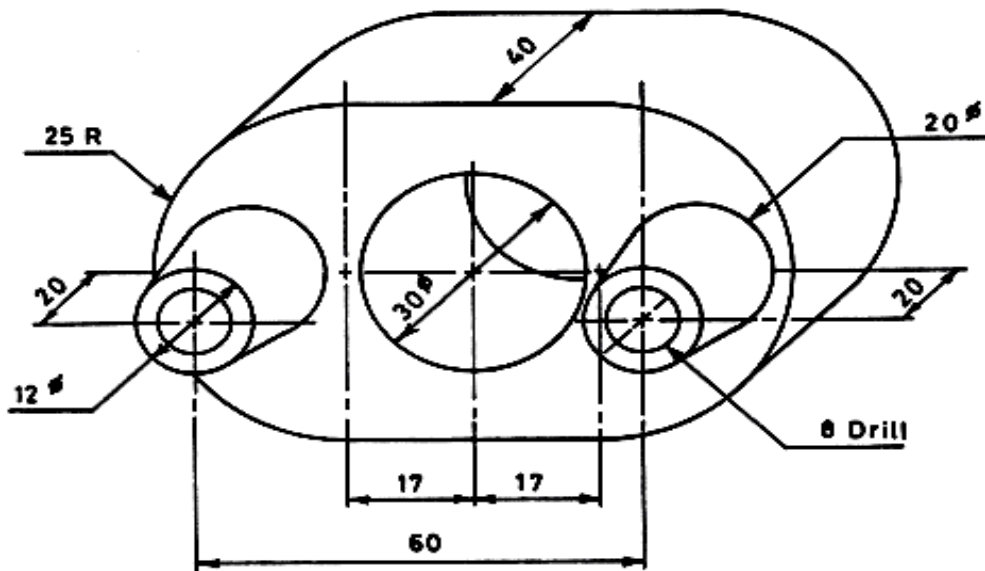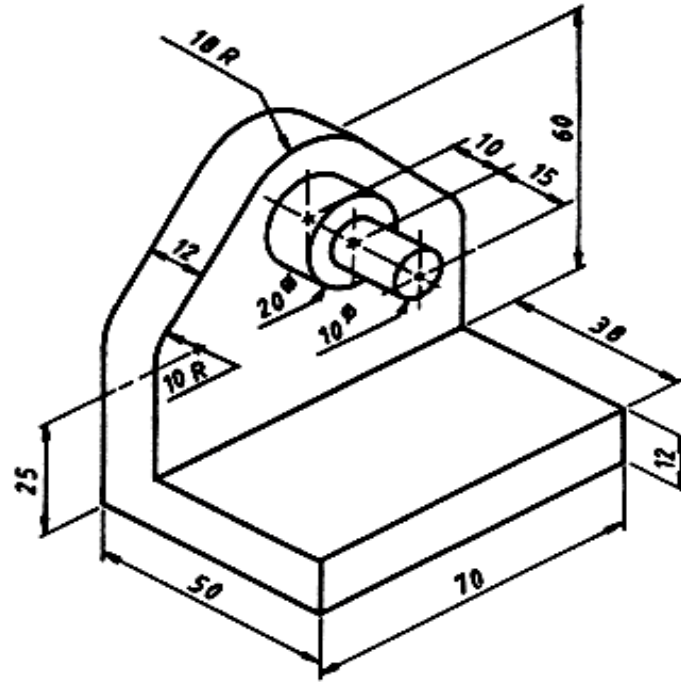

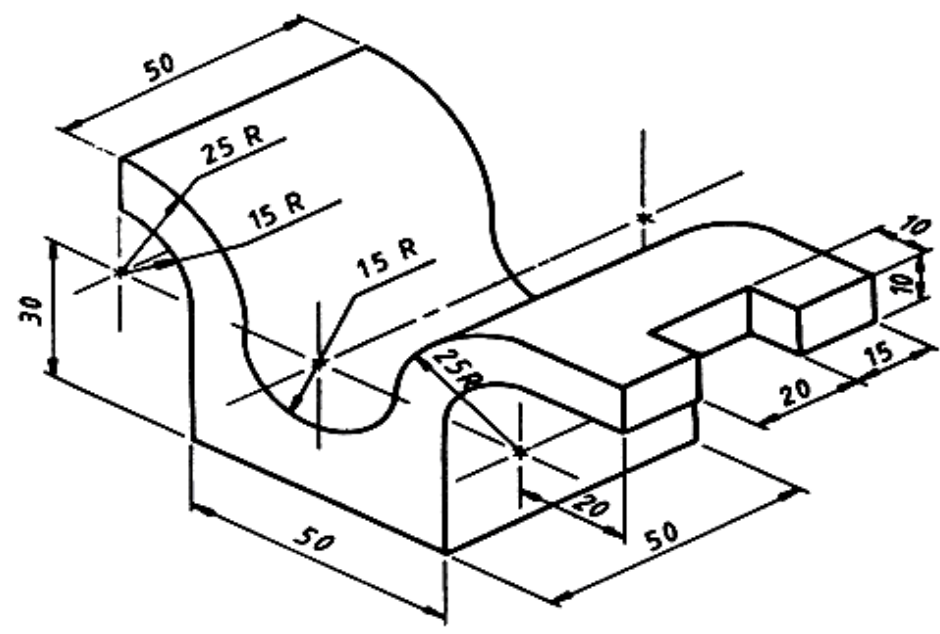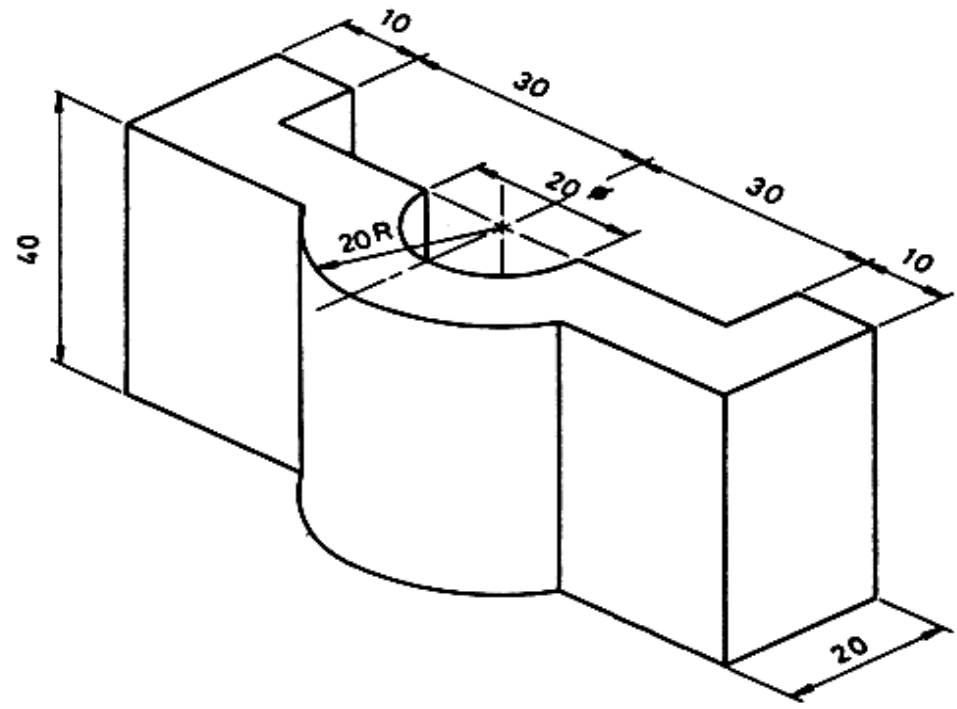


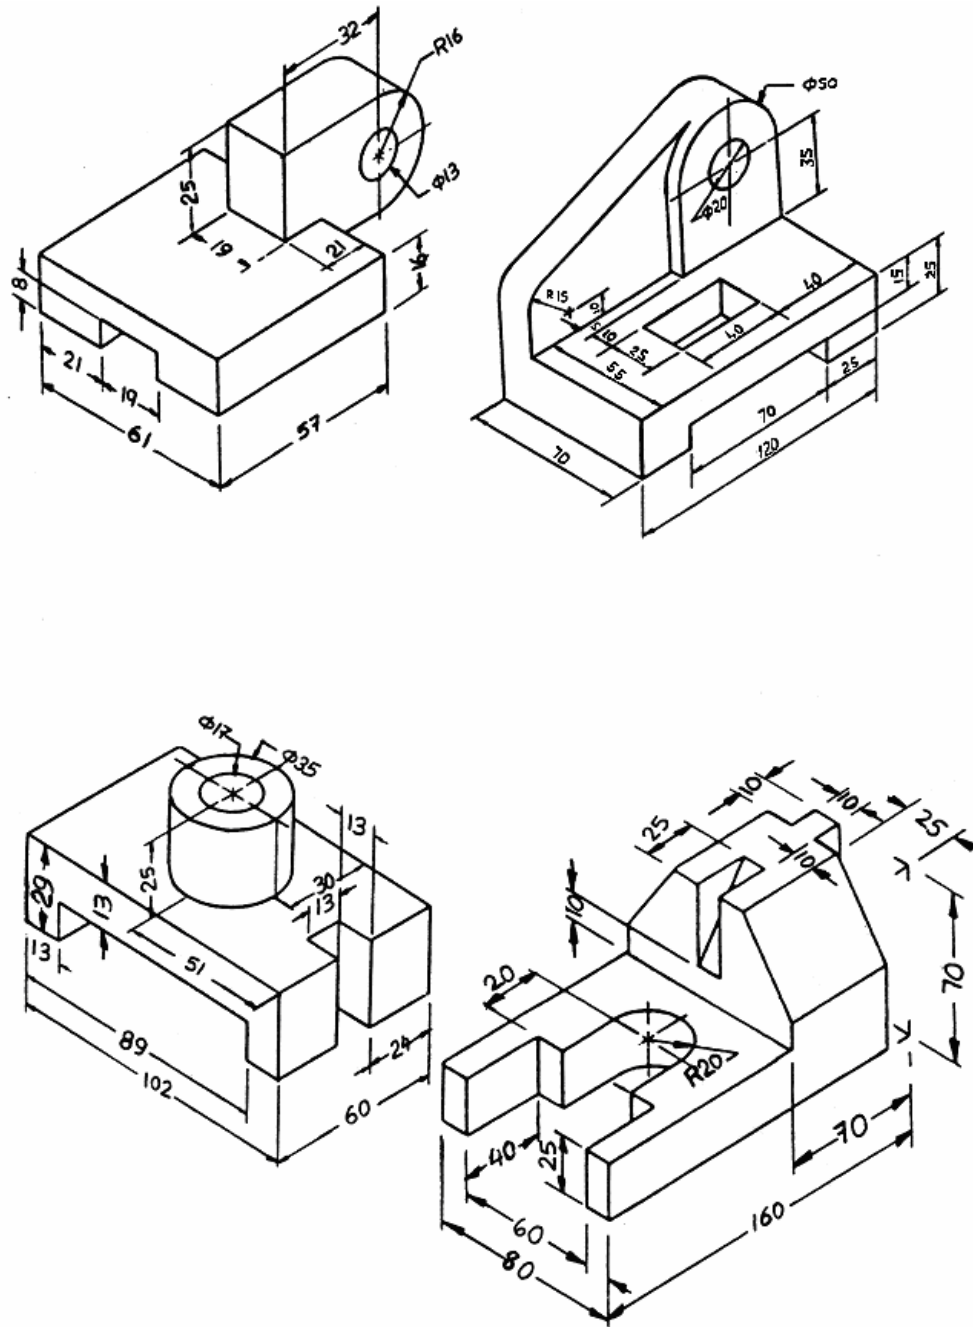


شكل (٢- ٥)

### ٣- ١- المساقط

غالبا ما يتم أخذ ستة مساقط (مناظر) للمتوازي المستطيلات حيث يظهر في كل مسقط سطح واحد فقط مع مقاساته الحقيقية ويمكن رسم المساقط الستة بمقاساتها الحقيقية كل في اتجاه معين على مستوى لوحة الرسم . ويتم ترتيب المساقط الستة كما هو موضح في الشكلين (٣- ١) (٣- ٢).

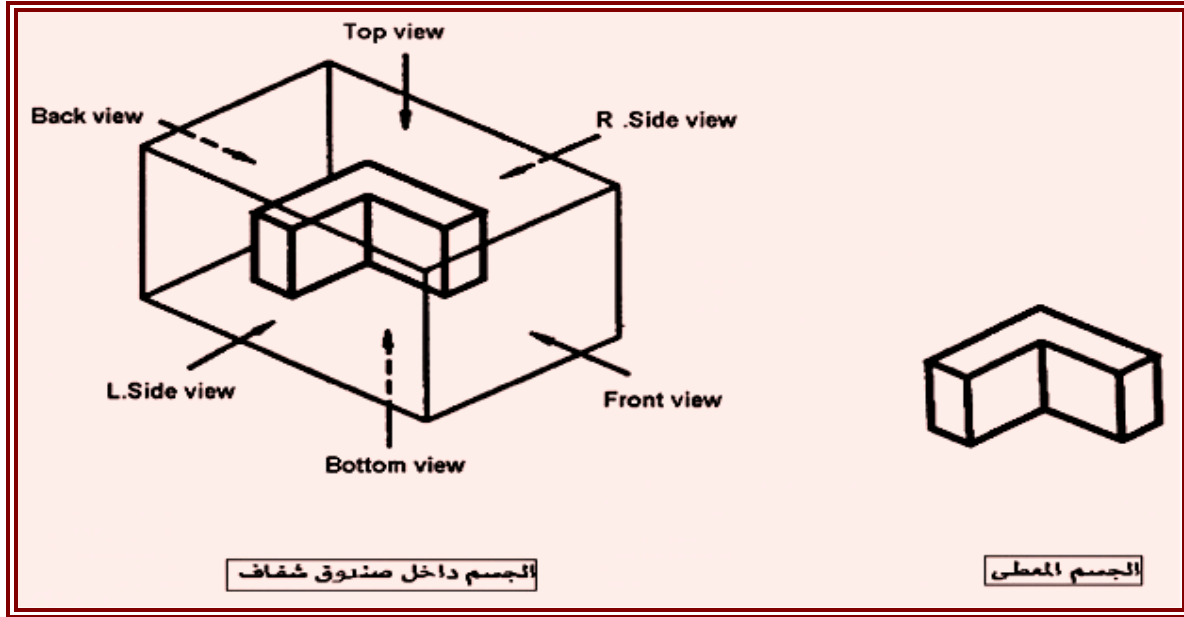

شكل (٣- ١)

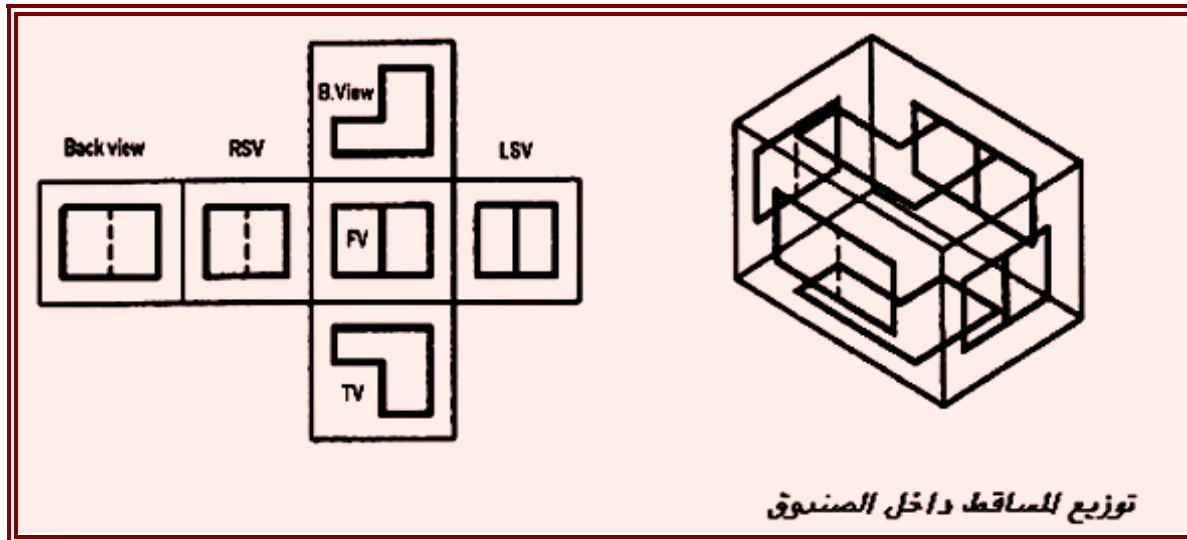


شكل (٣- ٢)

ومن الشكل فإن المساقط الستة هي (المسقط الرأسي، مسقط جانبي من اليسار، مسقط أفقي، مسقط جانبي من اليمين، مسقط خلفي، مسقط أفقي من أسفل). ويكتفى غالباً برسم ثلاثة مساقط فقط عند رسم مساقط لمتوازي المستطيلات وهي (المسقط الرأسي، المسقط الجانبي، المسقط الأفقي). وأحياناً قد نحتاج إلى رسم أكثر من ثلاثة مساقط عند تمثيل الأجسام المعقدة بينما في حالة الأشكال الأسطوانية قد لا نحتاج أكثر من مسقطين لتمثيلها.

### ٣- ٢- طريقه توزيع المساقط :-


عند رسم المساقط الثلاثة للمنظور الهندسي يجب أن يقع المسقط الرأسي من اليسار و بجانب الجانبي، بينما المسقط الأفقي يقع أسفل المسقط الرأسي أو فوقه، وبناء على ذلك فإن المسقط الرأسي والجانبي يكون لهما ارتفاع واحد، والرأسي والأفقي يكون لهما عرض واحد، والجانبي والأفقي يكون لهما عمق واحد. والشكل التالي (٣- ٣) يبين ذلك بالتفصيل

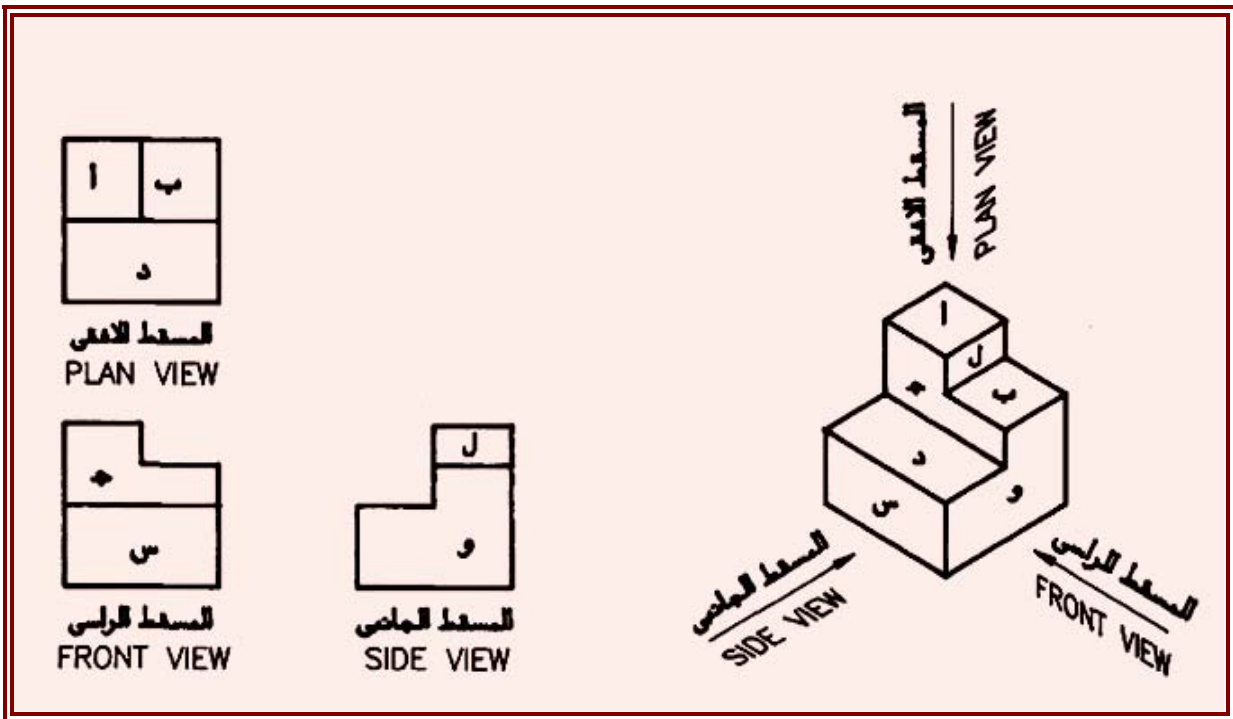

شكل (٣- ٣)

### ٣- ٣ طريقة استنتاج المساقط


سنستعرض فيما يلي الشكل (٣- ٤) لبعض الأمثلة المحلولة للأشكال الهندسية المعروفة ومساقطها .

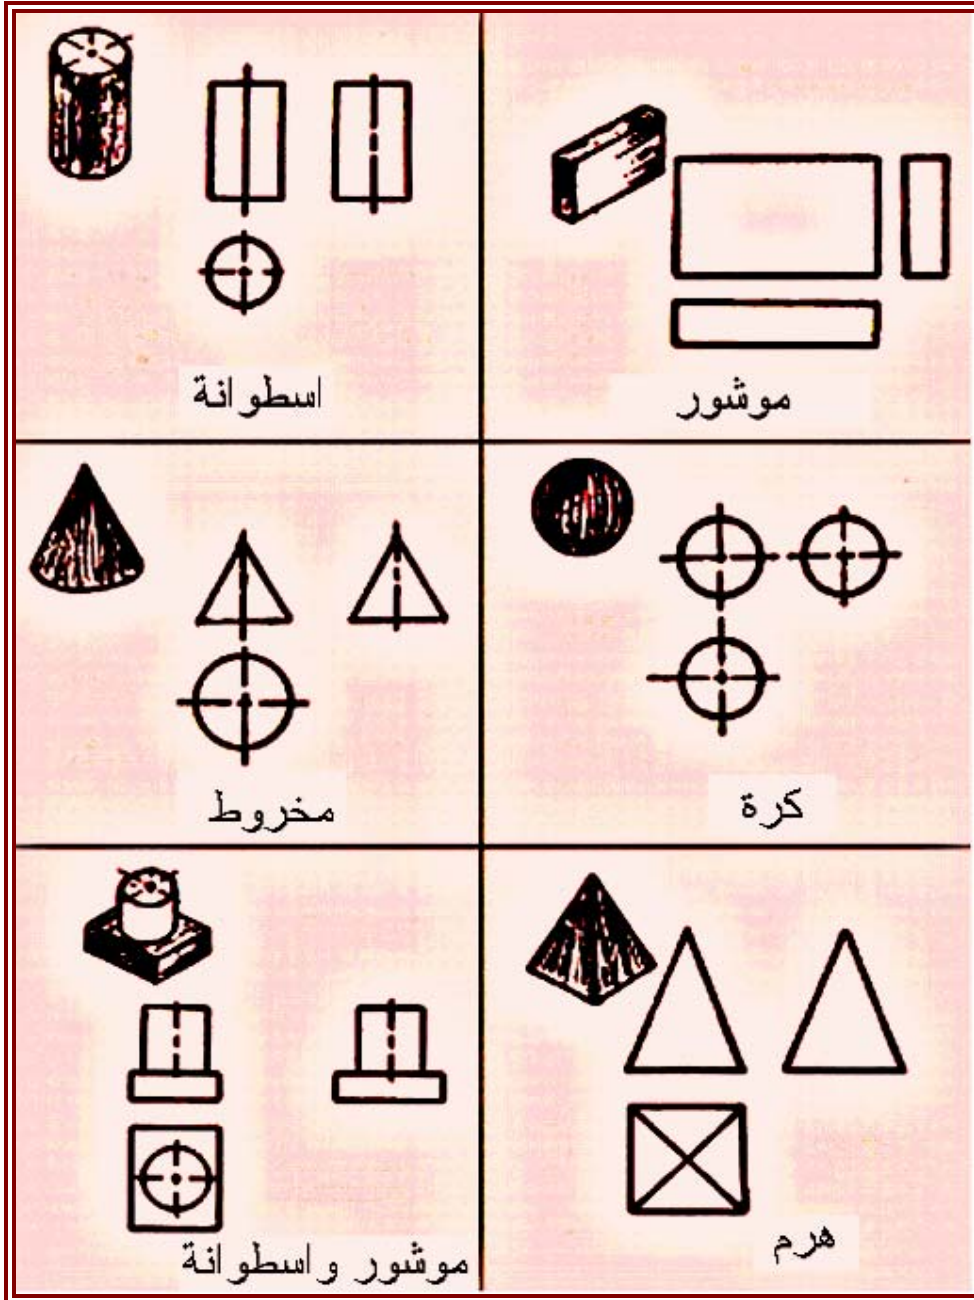

شكل (٣- ٤)




يوضح الشكل التالي (٣- ٥) مناظير هندسية مع مساقطها .

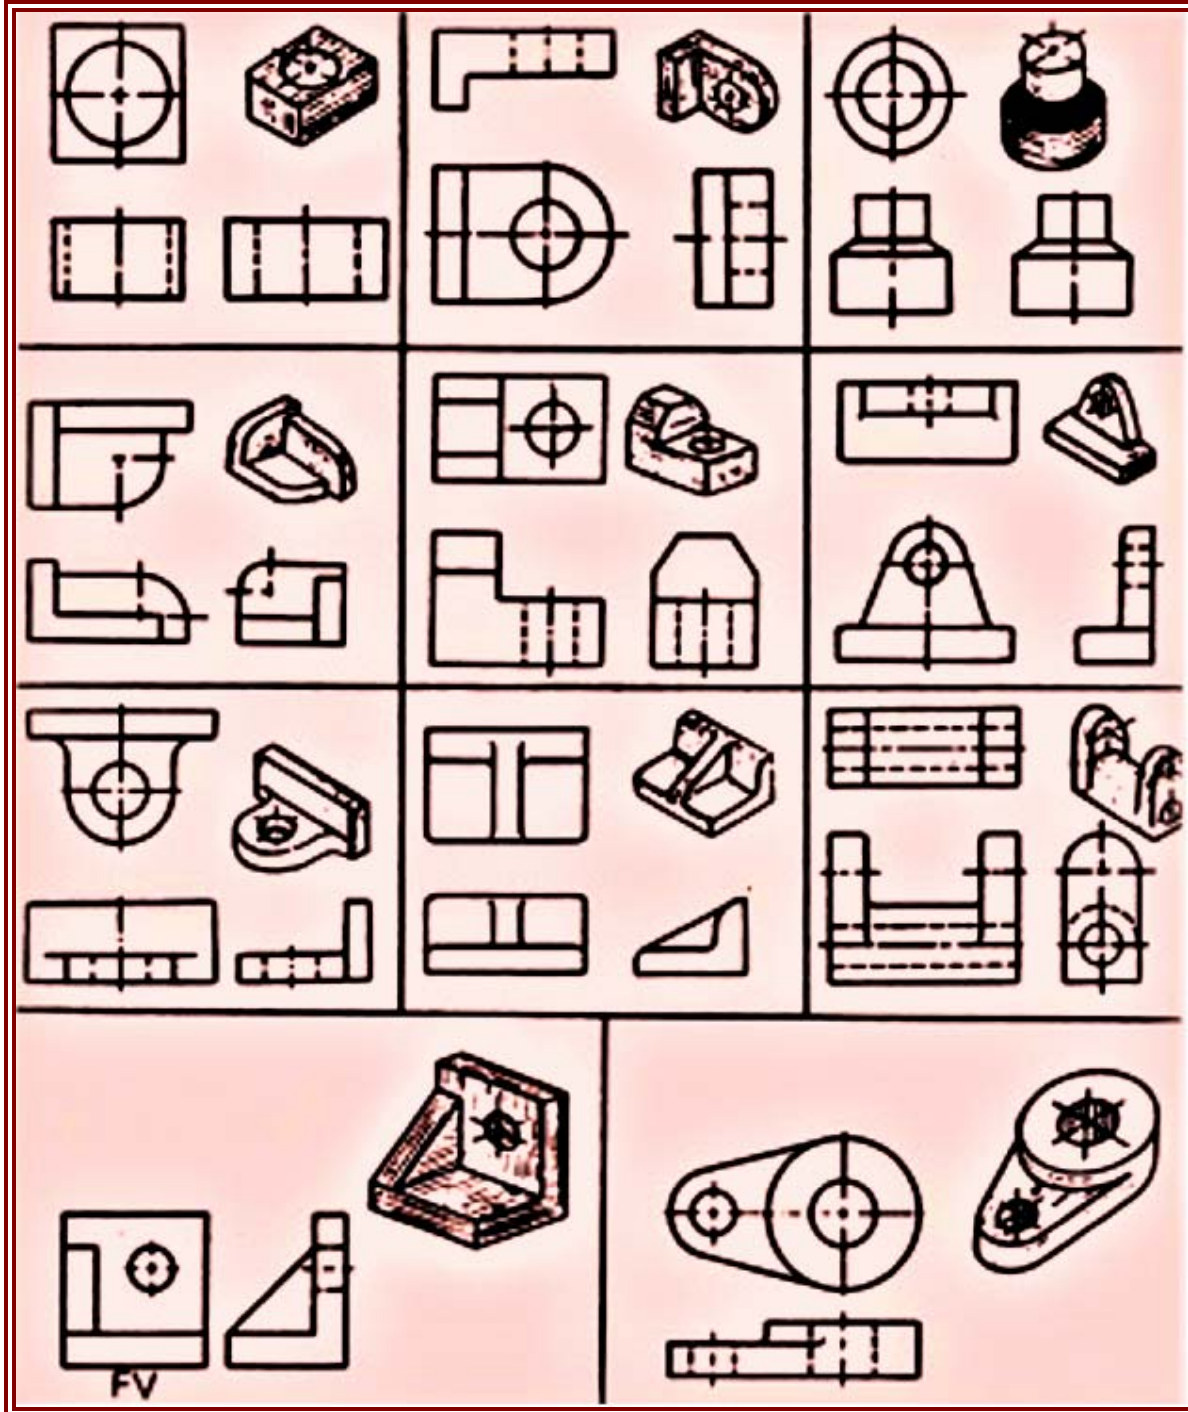


شكل (٣- ٥)

الشكل التالي (٣- ٦) لمنظور ايزومتري وطريقة أخذ المساقط ووضع الأبعاد عليها .

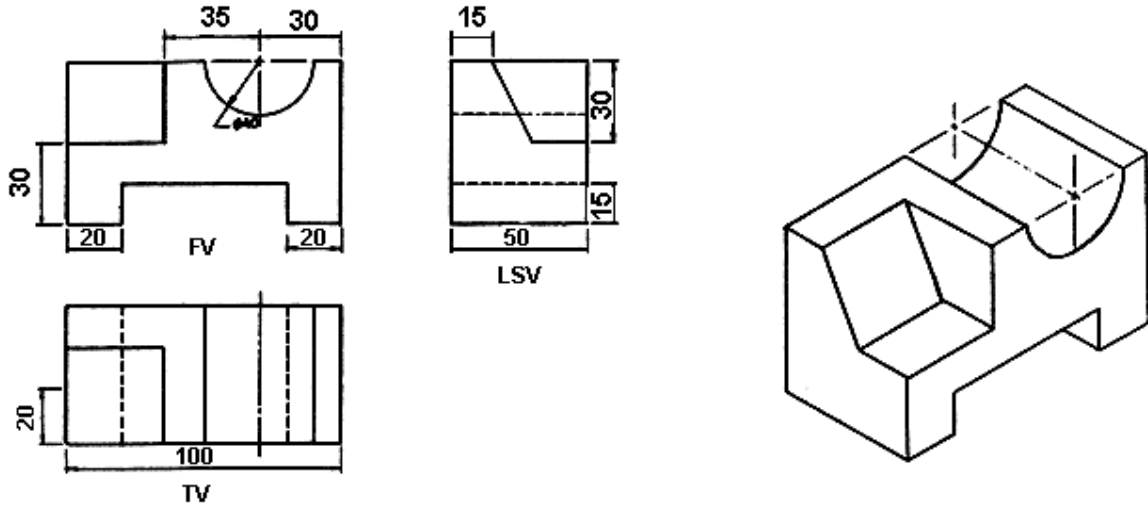

شكل (٣- ٦)





الشكل التالي (٣- ٧) يبين توزيع المساقط على لوحة الرسم .


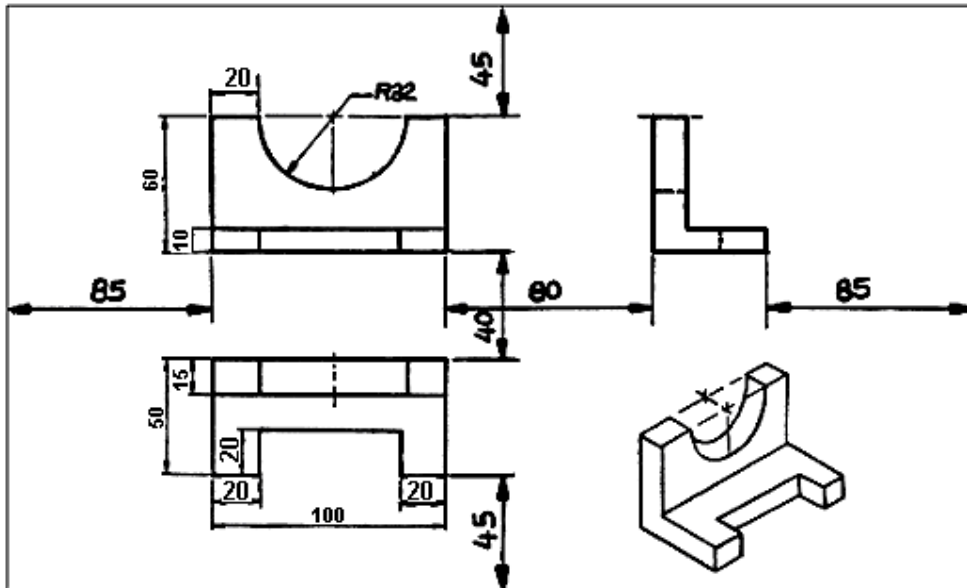



شكل (٣- ٧)

### ٣- ٤- تمارين على المساقط

١- استنتج المساقط الثلاثة لكل من المناظير الهندسية التالية شكل (٣- ٨) ؟

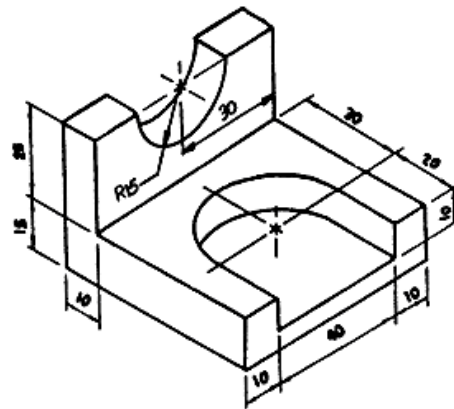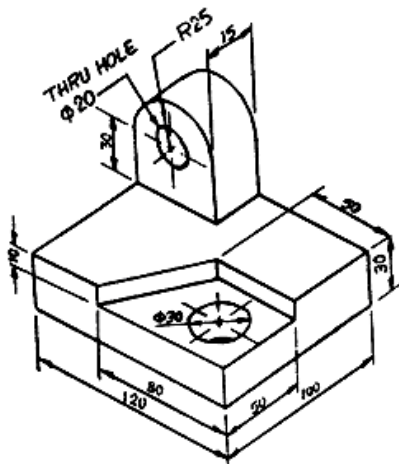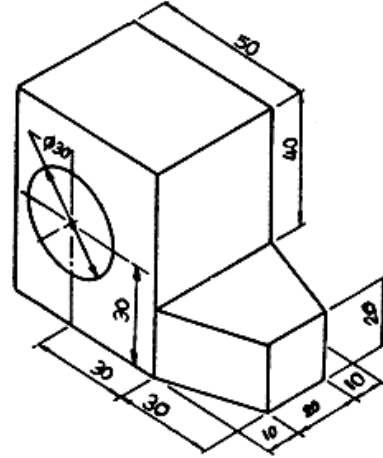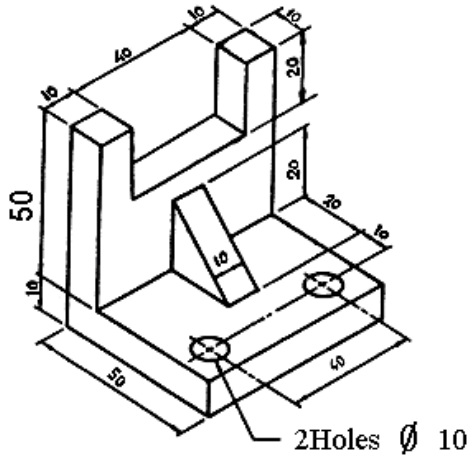


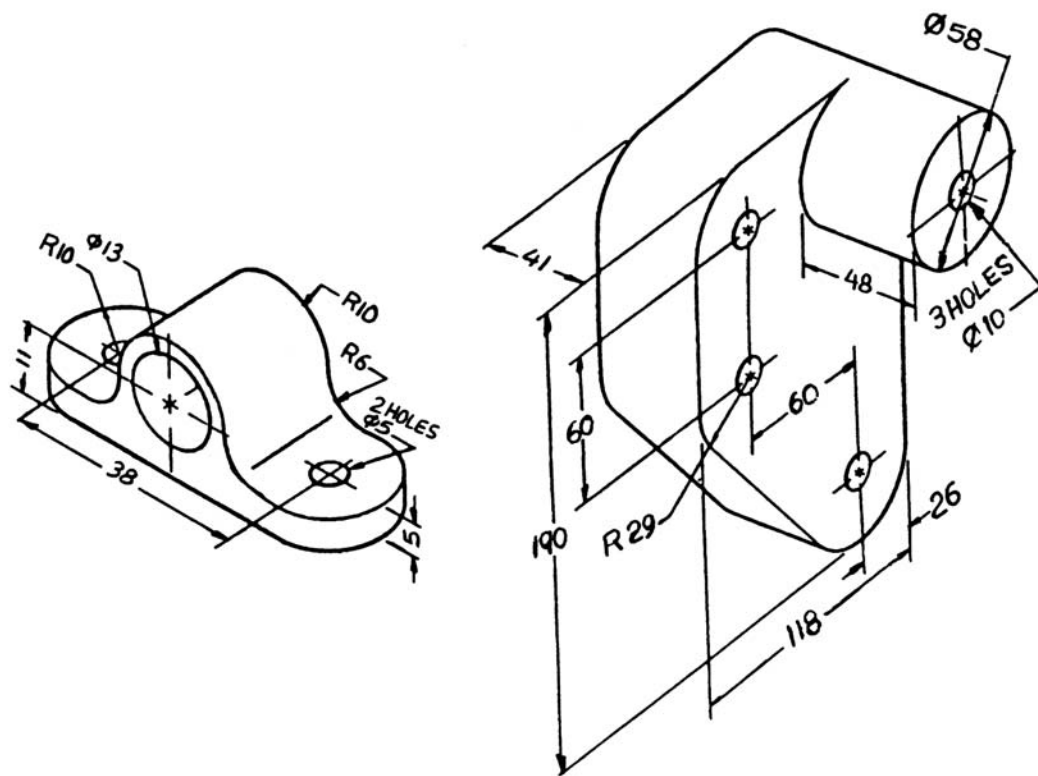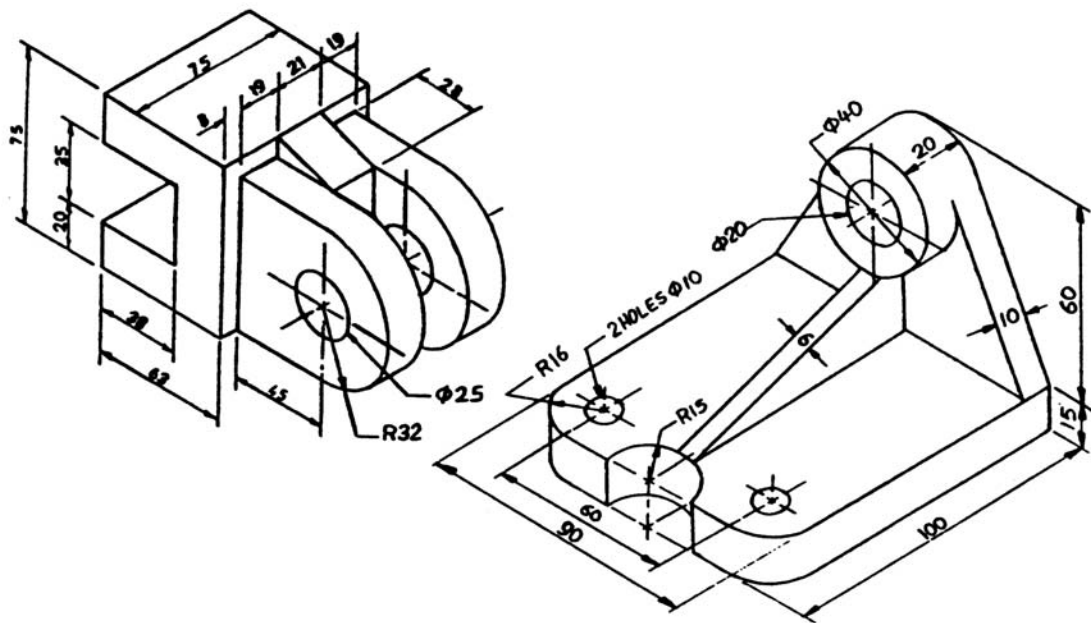

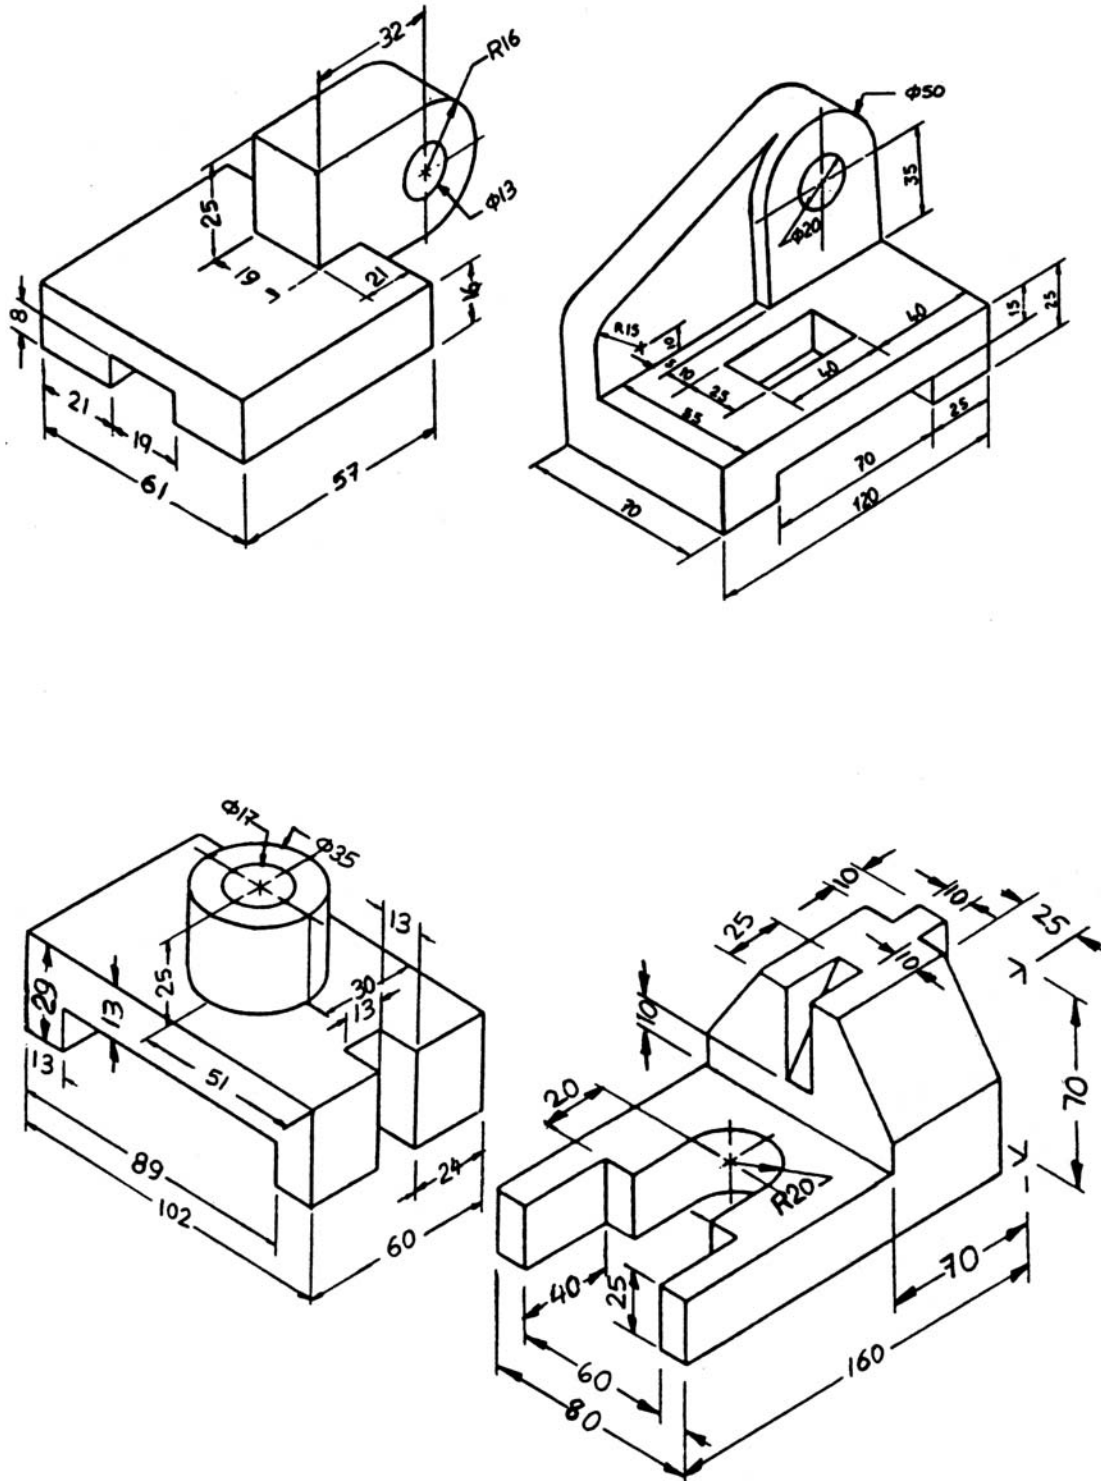


شكل (٣- ١)

٢ - في الشكل التالي (٣ - ٩) من 1-12 عبارة عن مساقط هندسية والمطلوب هو رسم المنظور الهندسي لهذه المساقط رسماً حراً (يدوياً)

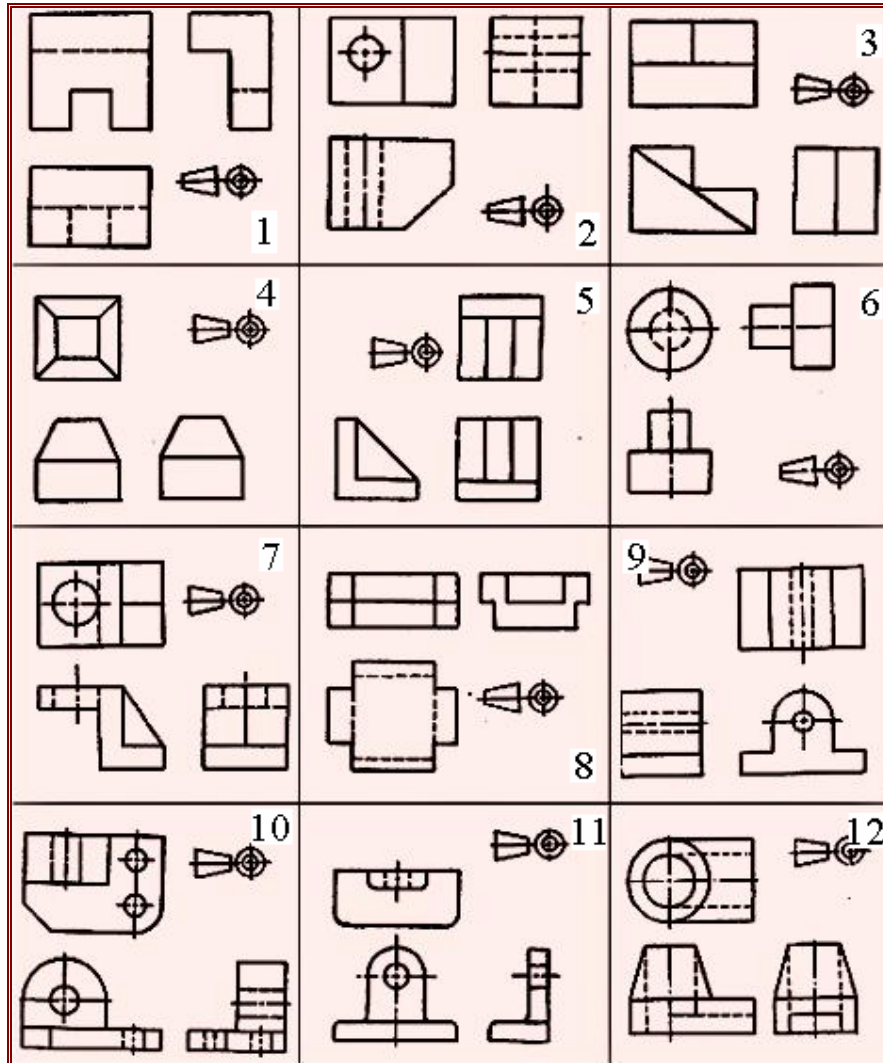


شكل (٣ - ٩)

٣- في الشكل التالي (٣- ١٠) من 1-12 عبارة عن مسطّين والمطلوب هو استنتاج المسقط الثالث ورسم المنظور الهندسي رسماً حراً (يدوياً).

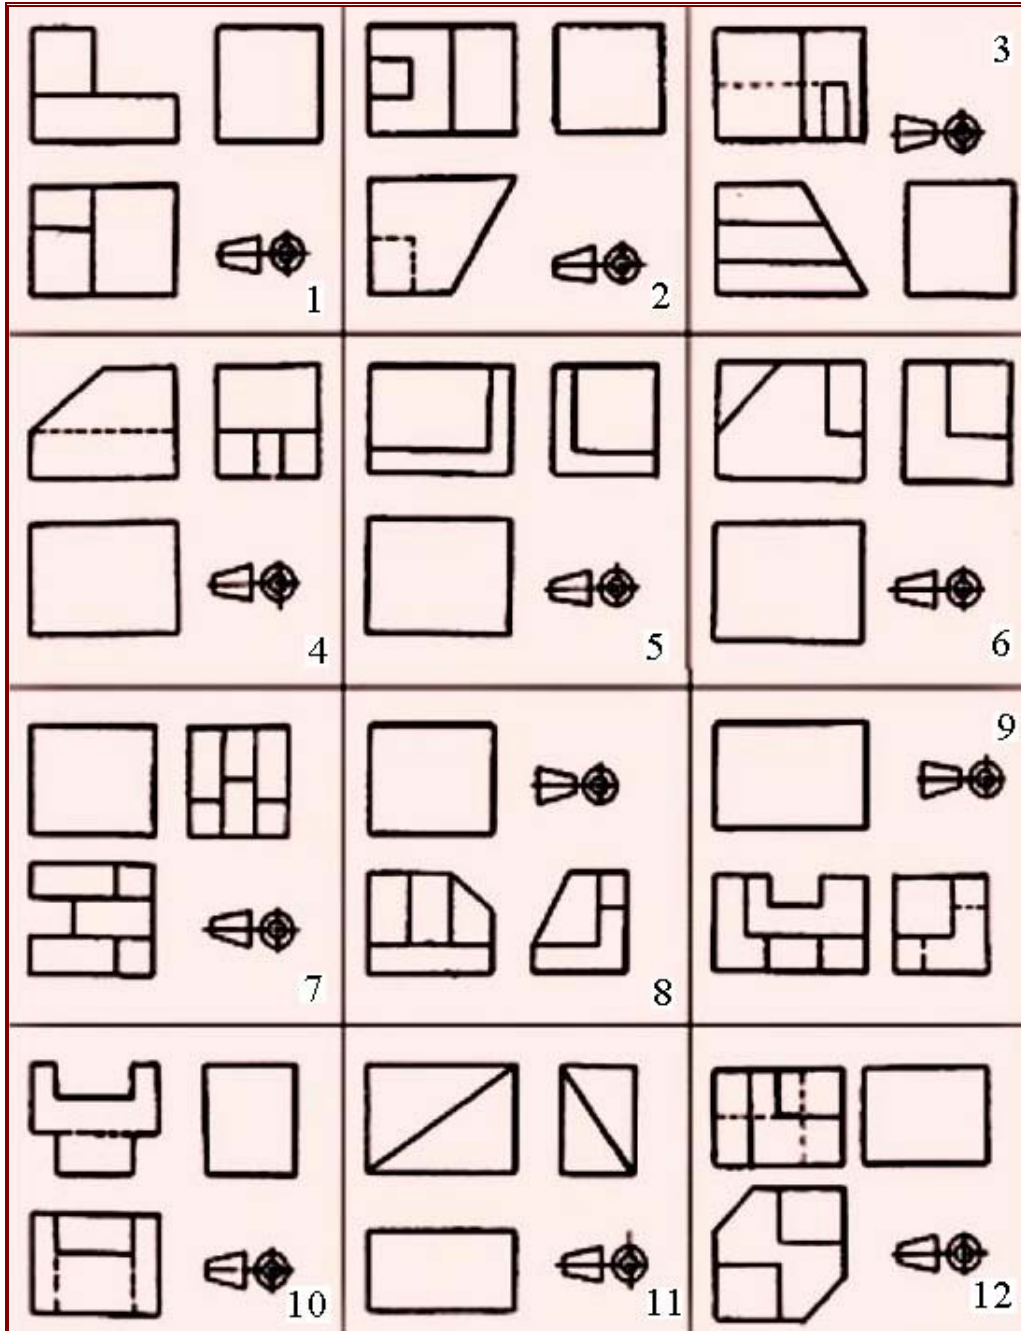

شكل (٣- ١٠)





٤ - في الشكل التالي (٣ - ١١) من 1-12 عبارة عن مسقطين والمطلوب هو استنتاج المسقط الثالث ورسم المنظور الهندسي رسماً حراً (يدوياً).

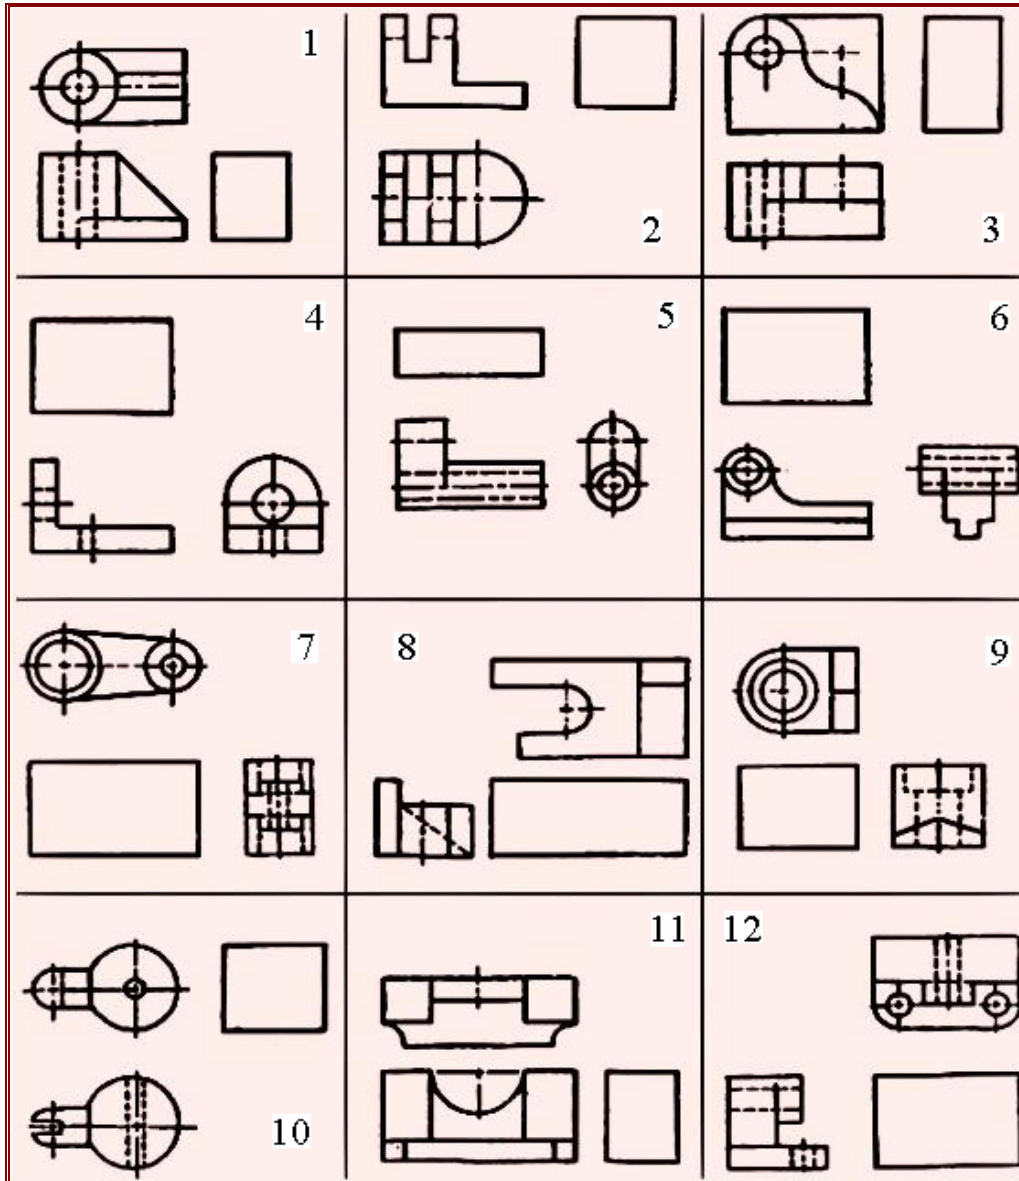


شكل (٣ - ١١)



٥ - الأشكال التالية عبارة عن مسطّين والمطلوب هو استنتاج المسقط الثالث شكل (٣ - ١٢).

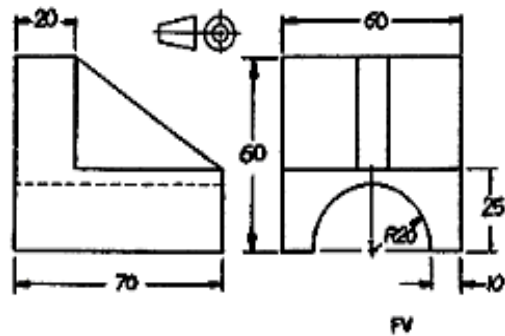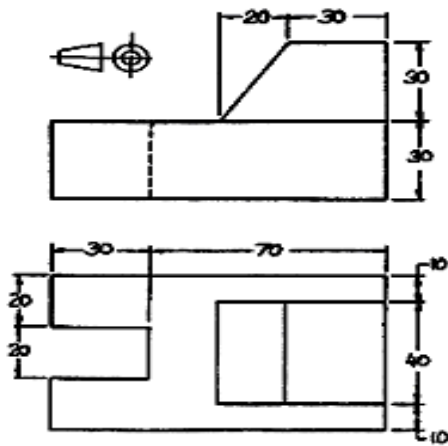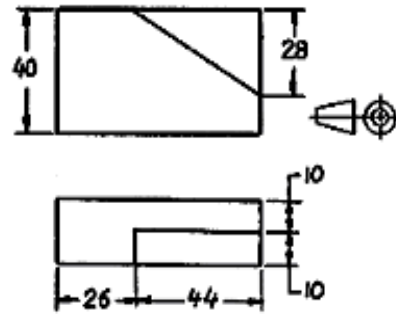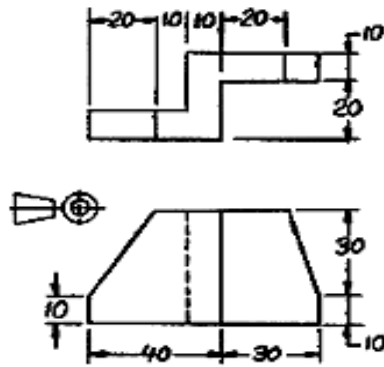

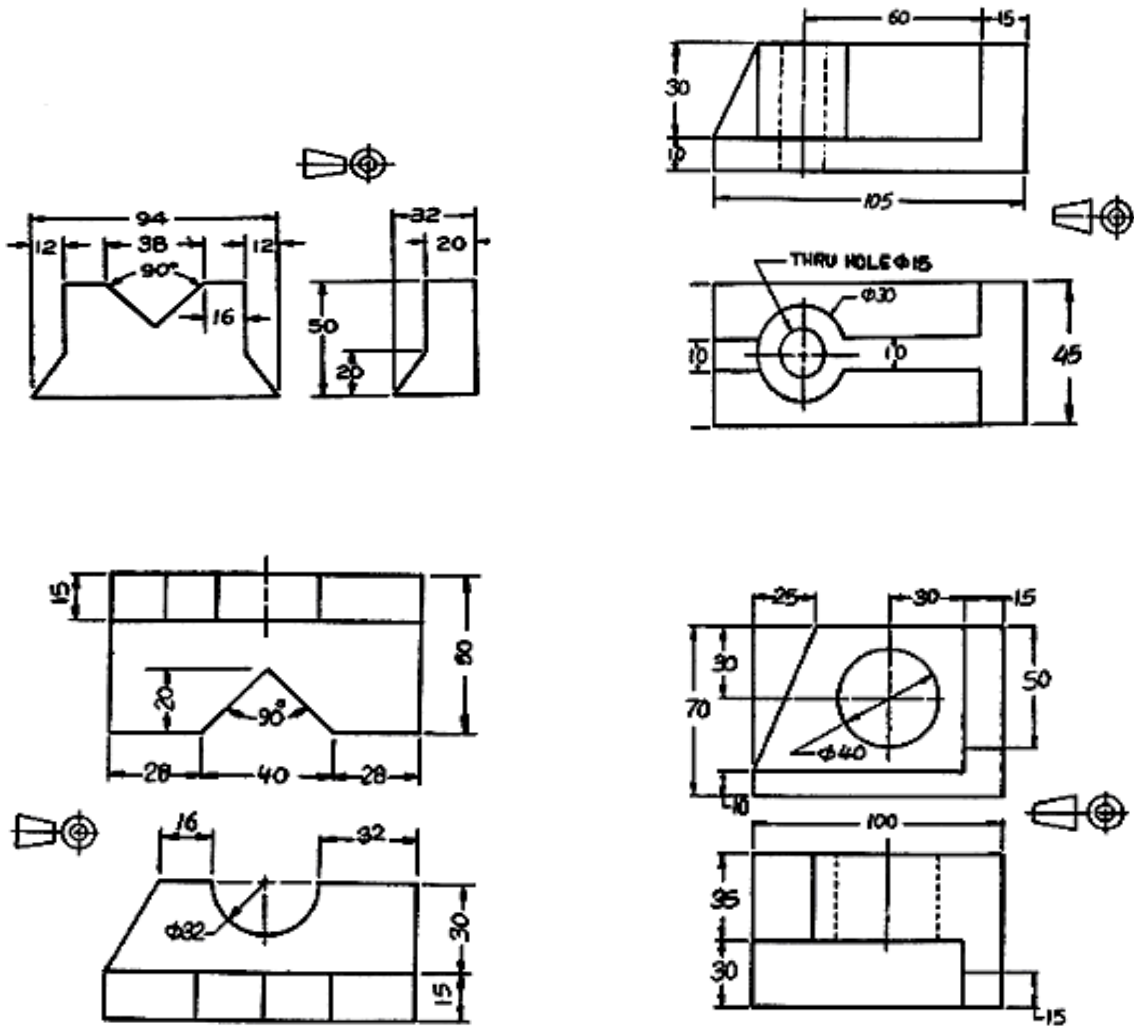


شكل (٣- ١٢)

#### ٤- ١- القِطْع SECTIONING

القِطْع عملية مهمة يراد بها إظهار التفاصيل المخفية والتي يصعب تخيلها بلا قطع. ولا نستطيع قطع أي عضو وقتما وكيفما نشاء ولكن نلجأ لذلك عند الحاجة فقط ، فالمسامير مثلاً لا جدوى أبداً من قطعها. وعند القِطْع يجب ملاحظة أن السطوح التي يتم قطعها وتلامس أداة القِطْع توضح بواسطة خطوط مائلة بزاوية ٤٥° (تهشير).


ويوجد عدة أنواع للقِطْع كما هو مبين أدناه :

١. قطع كامل وفيه يمتد القِطْع من أول العضو المقطوع إلى نهايته. شكل (٤- ١)

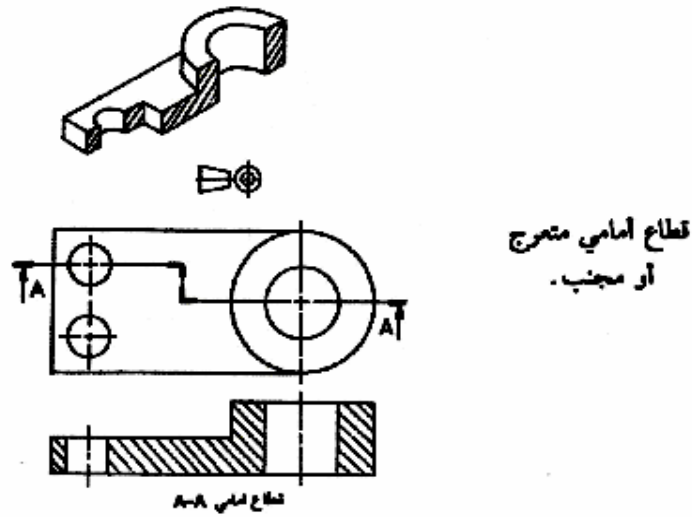

شكل (٤- ١)


٢. قطع نصفي وفيه يتم قطع نصف العضو ويستخدم هذا النوع في حالة كون العضو متماثل مع مراعاة عدم رسم الخطوط المخفية بالنصف غير المقطوع. شكل (٤- ٢)

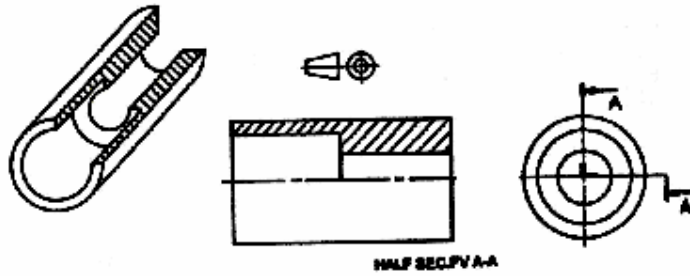

تقاطع نصفي أمامي .

شكل (٤- ٢)


٣. قطع جزئي ويقطع هنا جزء فقط من العضو. شكل (٤- ٣)

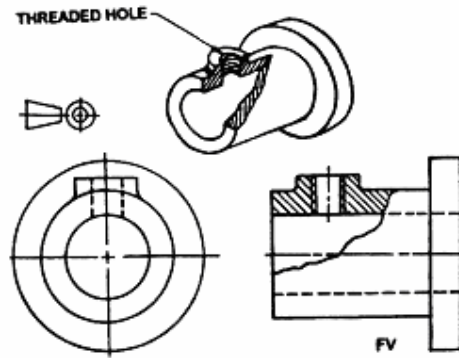

قطع موضعي أو مكسور.

شكل (٤- ٣)


٤. قطع مدور حيث يتم إدارة المستوى المقطوع بزاوية ٩٠° ويرسم داخل المسقط. شكل (٤- ٤)

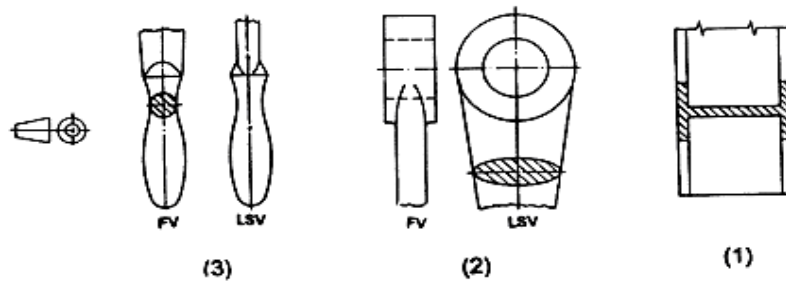

قطاعات مدارة.

شكل (٤- ٤)


٥. قطع معزول ويرسم المستوى المقطوع خارج المسقط. شكل (٤- ٥)

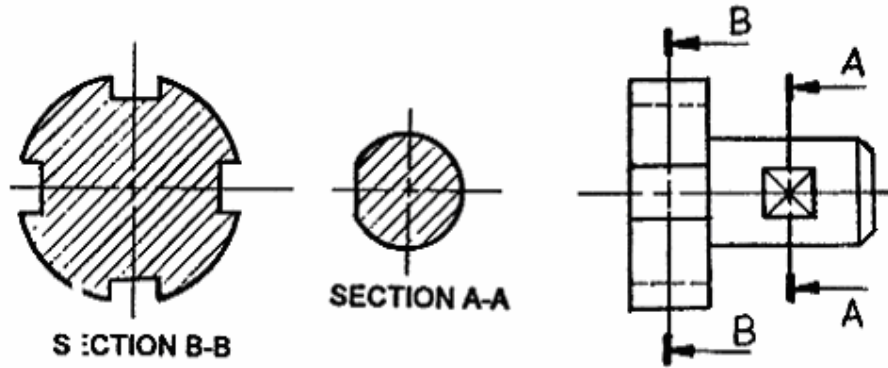

قطاع معزول

شكل (٤- ٥)


٦. قطع دائري ويدار مستوى القطع ليصبح على مستوى محور التماثل. شكل (٤- ٦)

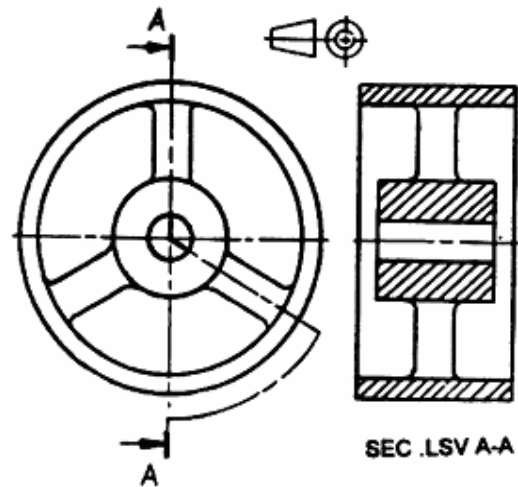

دوران المستوى القاطع.


شكل (٤-٦)

٧. قطوعات تجميعية وينفذ هذا النوع من القطاعات في الرسومات التجميعية التي تشتمل على عدد من القطع المفردة المجمعة لتشكيل أحد الأجزاء. شكل (٤-٧)

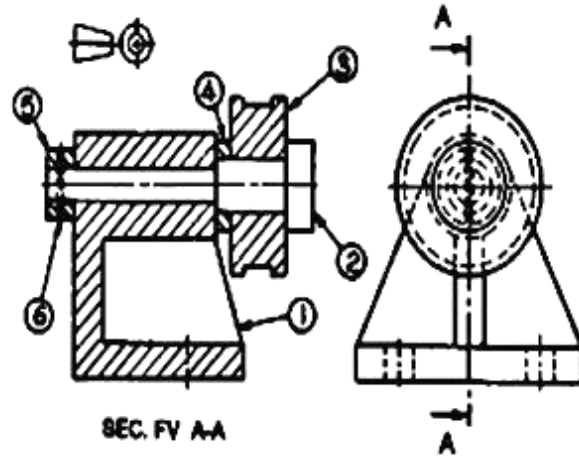


شكل (٤-٧)


٨. الكسر الاصطلاحي ويستخدم في حالة الأجزاء الطويلة والتي لا يمكن رسمها بكامل أطوالها على ورقه الرسم. شكل (٤-٨)

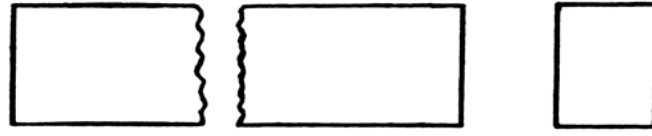


معدن

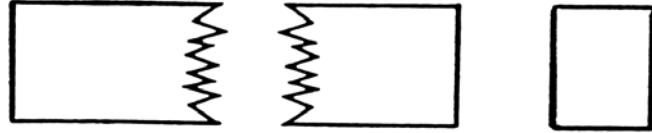


خشب

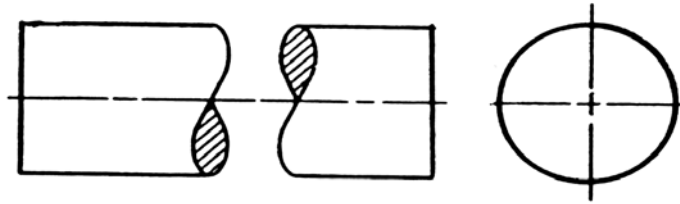

اسطوانه مصمته

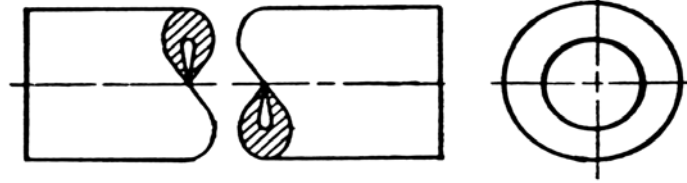


انبوب او ماسوره

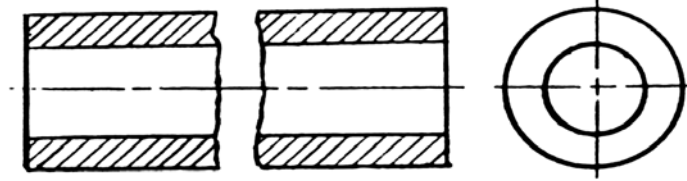


انبوب او ماسوره

شكل (٤- ٨)

الشكلان التاليان شكل (٤- ٩) يوضحان طريقة رسم الكسر الأسطواني والأنبوبي.

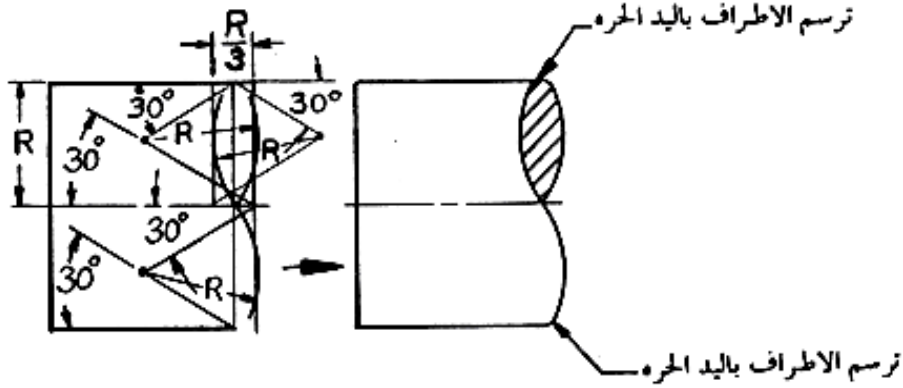

(1) طريقة رسم الكسر الاسطواني.

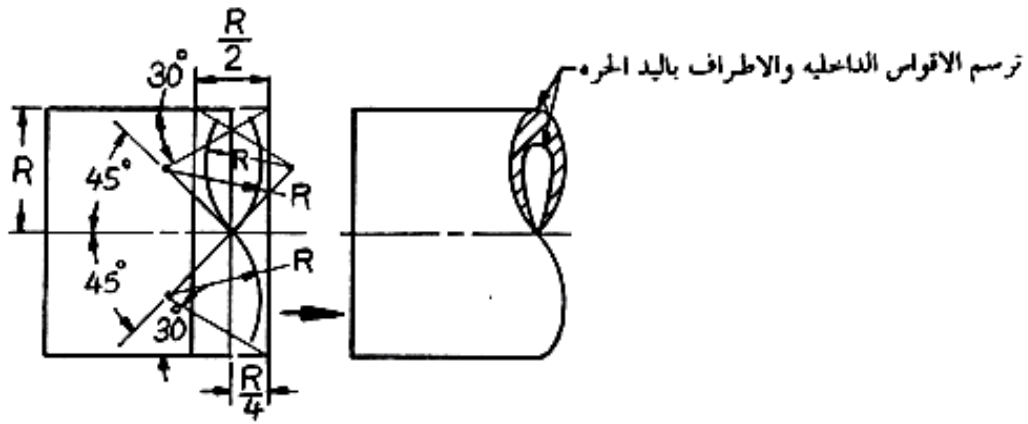


(2) طريقة رسم الكسر الأنبوبي.


شكل (٤- ٩)



الشكل (٤ - ١٠) يوضح قطاعين الأول قطاع جانبي أيسر والثاني قطاع علوي .

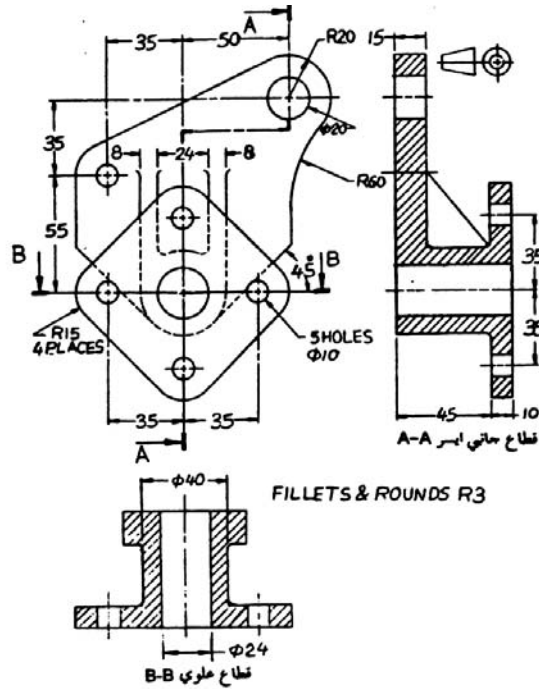

قطاع جانبي أيسر  
وقطاع علوي .

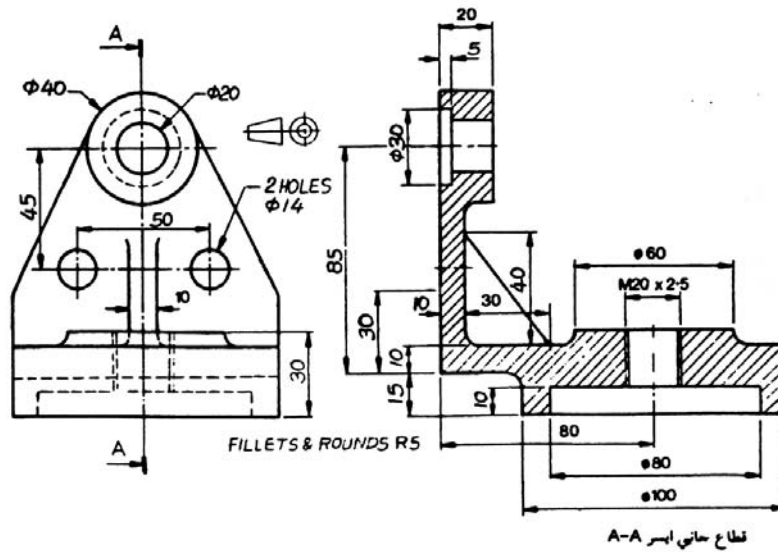


قطاع جانبي أيسر .

شكل (٤ - ١٠)


٤- ٢- الأجزاء الميكانيكية التي لا تقطع ولا تهشر .

الأعضاء التالية لا تقطع بالطول وبالتالي لا تهشر لكن يمكن قطعها بالعرض وبالتالي تهشر  
( العصب، العمدان، الخوابير، البنوز، المسامير، الصواميل، البراشيم ).

١ - الشكلان (١١-٤) (١٢-٤) التاليان يبينان الطريقة الصحيحة التي يقطع فيها العصب .

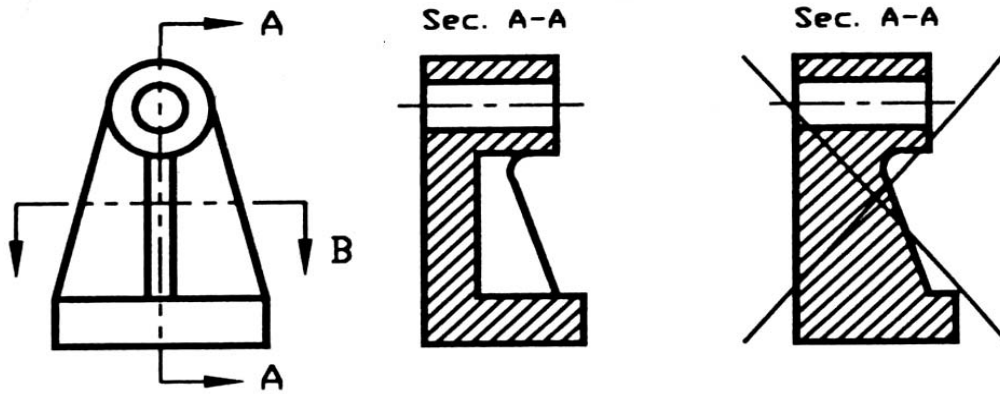


شكل (١١-٤) إذا قطع بالطول لا يهشر

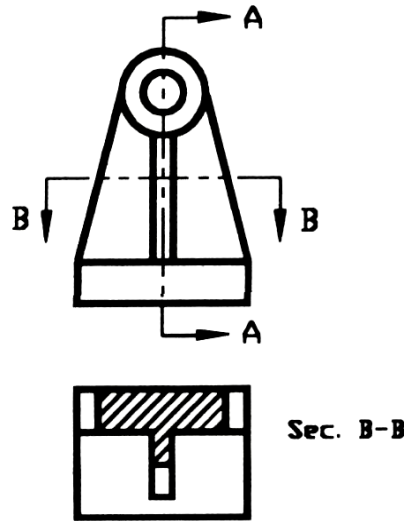

شكل (١٢-٤) إذا قطع بالعرض يهشر

2 - الشكل (٤- ١٣) التالي يبين الطريقة الصحيحة لقطع الأذرع .

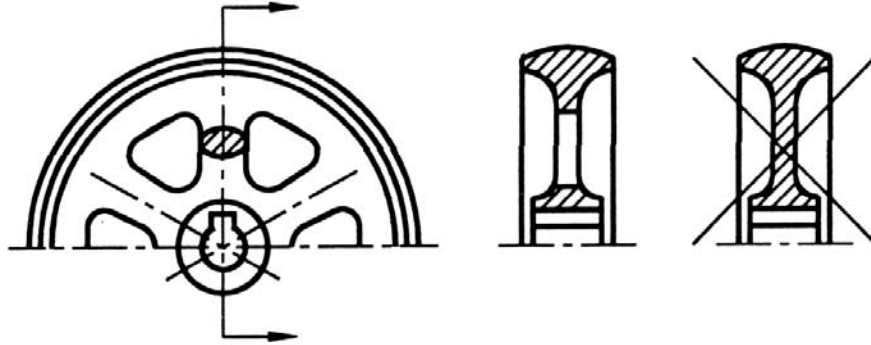

شكل (٤- ١٣)


3 - الجدول التالي يبين بعض العناصر الميكانيكية في القطاعات . شكل (٤- ١٤)

INCORRECT غير صحيح	CORRECT صحيح	PART NAME اسم العنصر
		SCREW مسبار ملولب
		NUT صامولة
		PIN محور صغير
		HANDLE مقبض
		WORM GEAR مسنن دودي


شكل (٤- ١٤)

٤- ٣ ملاحظات هامة عند القطع :

- ١ - المساقط النصفية وتستخدم عندما يكون المسقط متماثلاً حول محور موازي للمسقط الآخر، وفي هذه الحالة يكتفى برسم نصف المسقط المتماثل الأبعد من المسقط الآخر.
- ٢ - خطوط التهشير ترسم عادةً بزاوية ٤٥° وإذا كانت خطوط العضو الأساسية على زاوية ٤٥° ترسم الخطوط بزاوية ٣٠° أو ٦٠° كما بالشكل (٤- ١٥).

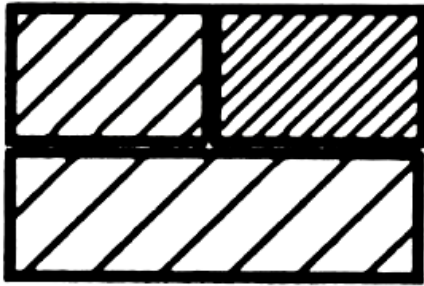

اختلاف المسافة بين الخطوط

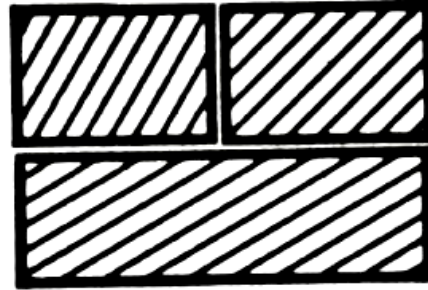





اختلاف زوايا الميل






شكل (٤- ١٥)


٤- ٤ تمارين على القطاعات :

١ - ارسم بمقياس رسم مناسب المنظر المعلوم والقطاع A-A في كل حالة من الحالات التالية

شكل (٤-١٦) ٩

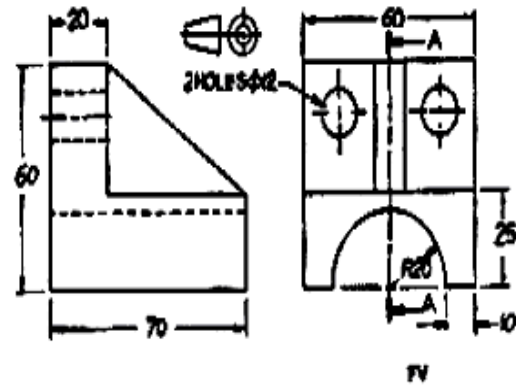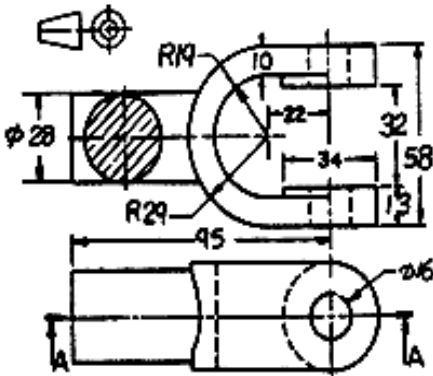
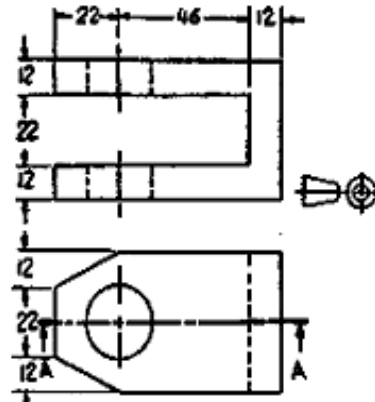
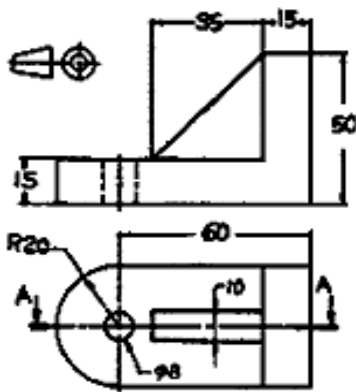


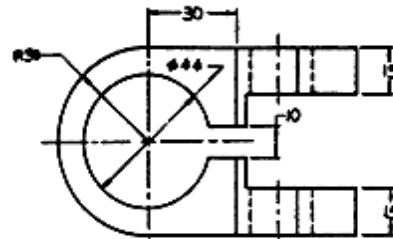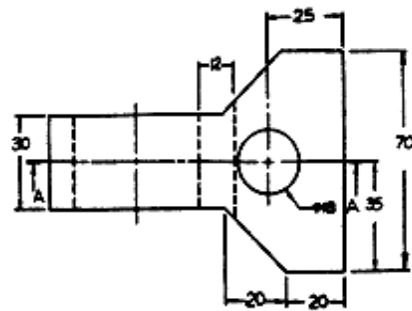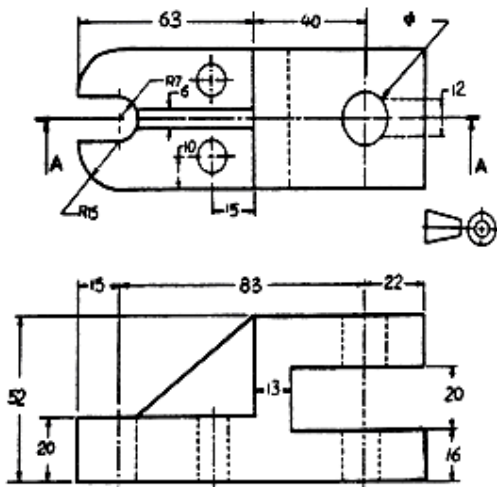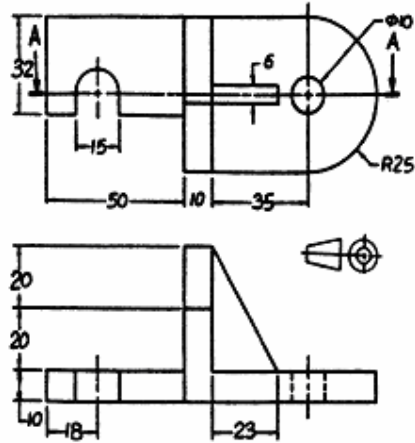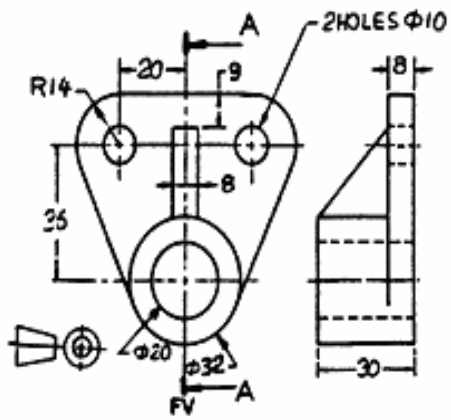


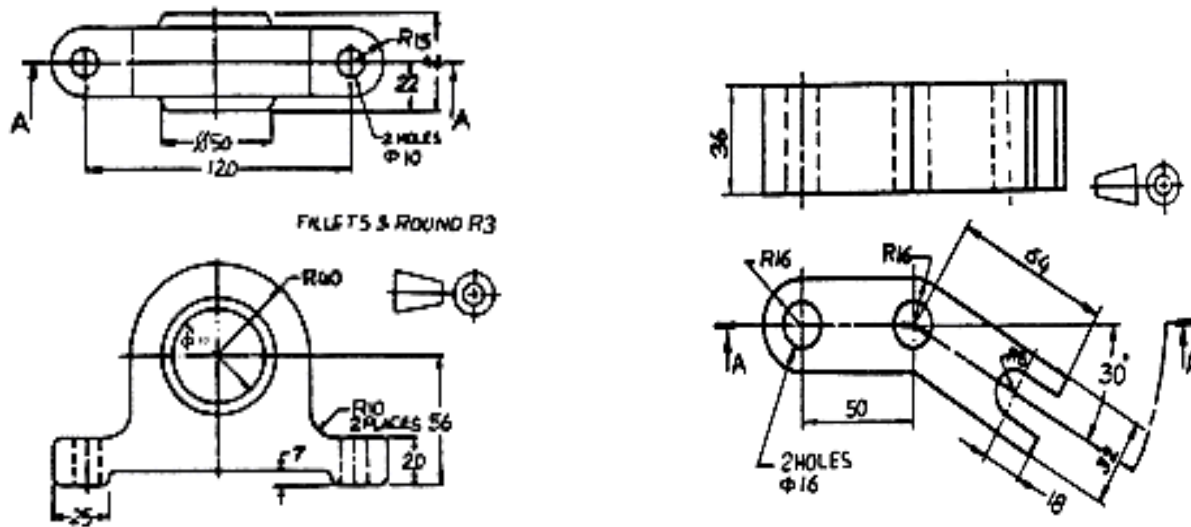


شكل (٤- ١٦)

٢ - ارسم المساقط المعلومه والقطاع A-A للمناظر التالية شكل (٤ - ١٧)؟

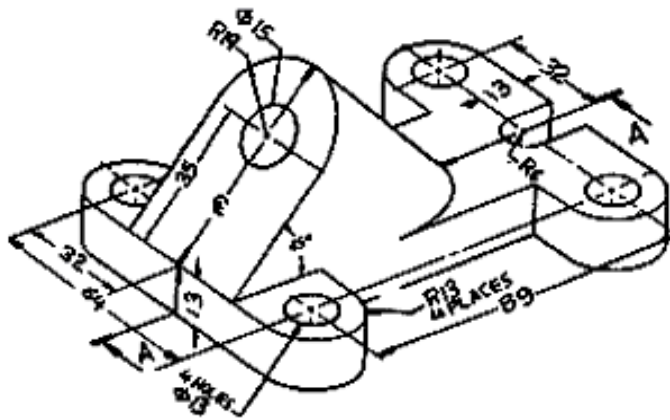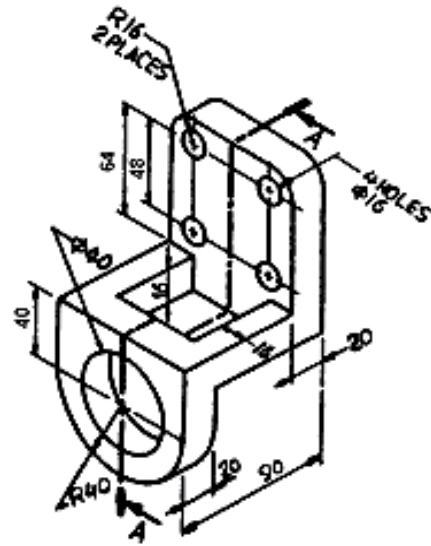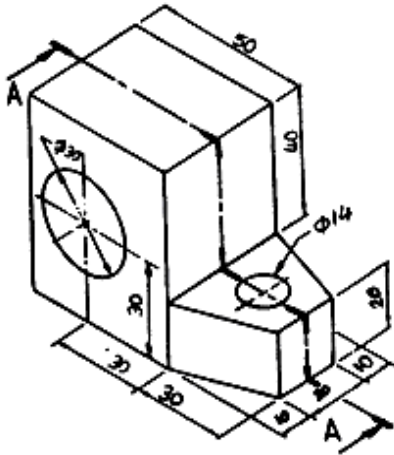



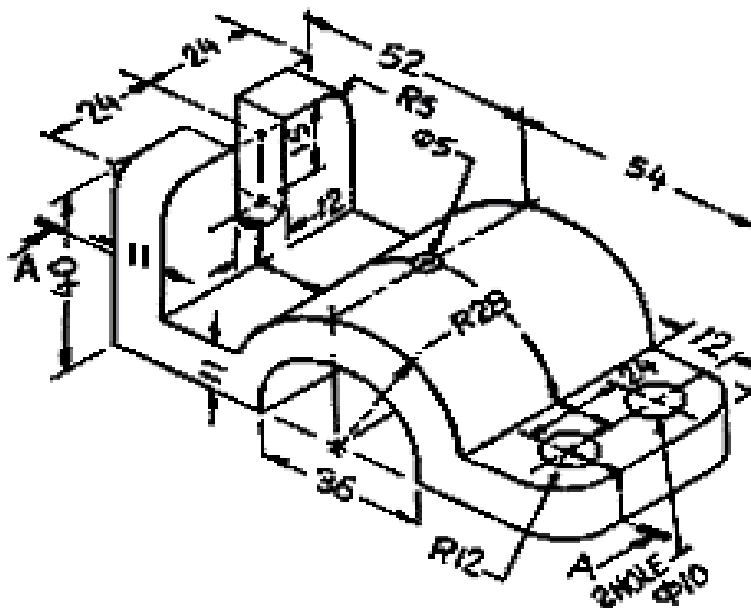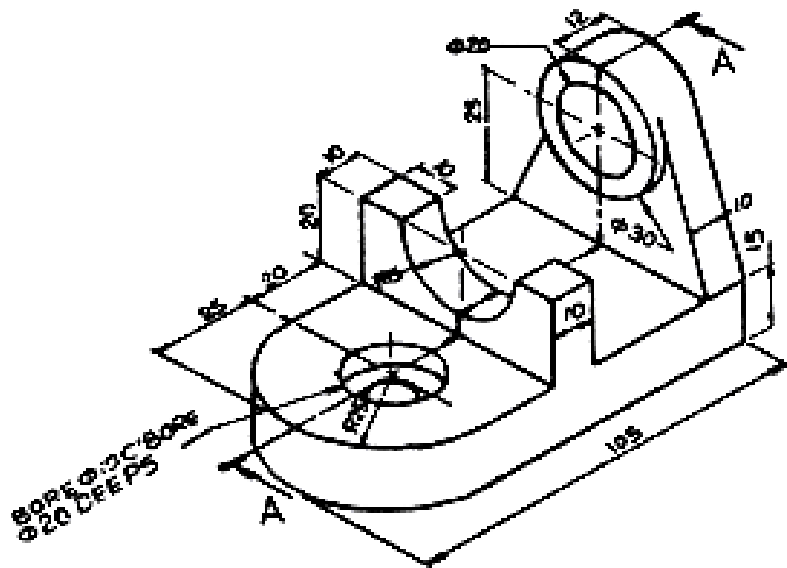

شكل (٤- ١٧)



## الرسم الفني

### القطع شائعة الاستخدام في التجهيزات الفنية

القطع شائعة الاستخدام في التجهيزات الفنية

٢


## ٥ - ١- البراغي والصواميل :-

### ١ - البراغي (BOLTS AND SCREWS)

البراغي تعرف بأنها روابط (FASTENERS) ملولبة خارجيا تمتاز كونها وصلات مؤقتة بالإمكان فكها وتجميعها مرة أخرى لذلك فهي تستعمل بكثرة في التركيبات والآلات وغيرها من التطبيقات العملية. ومن أهم أنواع البراغي (المسامير الملولبة) المسامير ذات الرأس المسدس والمسامير ذات الرأس المربع وهنا سوف نتعرف عليها وعلى مساقطها وكيفية رسمها.

#### أ - المسامير المربعة

عند رسم المسامير المربعة يكتفى برسم مسقطين هما المسقط الرأسي والأفقي. يكون المسقط الأفقي على شكل مربع أو معين كما في الشكل (٥ - ١) ويؤخذ قطر المسمار من مواصفاته المعطاة ومثال ذلك M20x2.5 حيث إن (M20) قطر المسمار (2.5) مقدار خطوة القلووظ ، ويتم رسم باقي أجزاء المسمار كما هو موضح في الشكل (٥ - ١)

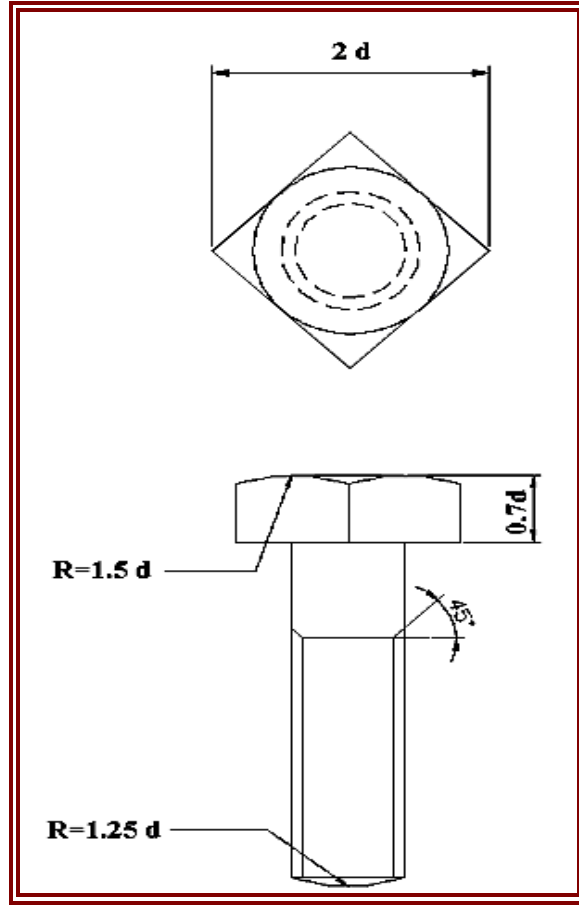


شكل (٥ - ١)

### ب - المسامير المسدسة

يتم رسم المسامير المسدسة عادة في ثلاث مساقط

- ١ - المسقط الأفقي ويكون على شكل سداسي، ويرسم السداسي عن طريق رسم دائرة قطرها ضعف قطر اللولب ( $2d$ ) ويتم تقسيمها إلى ستة نقاط، توصل النقاط مع بعضها فنحصل على السداسي
- ٢ - المسقط الرأسي و الجانبي يتم رسمهما بإسقاط جميع النقاط التي في المسقط الأفقي على الرأسي والجانبي مباشرة، ويحدد ارتفاع رأس المسمار من العلاقة ( $0.7 \times d$ )، كما ترسم الأقواس الموجودة في رأس المسمار بالعلاقة ( $r = 1.5 \times d$ ) للقوس الكبير الموجود في الرأسي وأيضا لأقواس المسقط الجانبي، واما التي في أطراف رأس المسمار في المسقط الرأسي فتترسم بالارتكاز في وسط المستطيل. أما القوس الموجود في أسفل المسمار فيرسم عن طريق العلاقة ( $r = 1.25 \times d$ ). والشكل التالي (٥ - ٢) يوضح طريقة رسم المسمار المسدس.

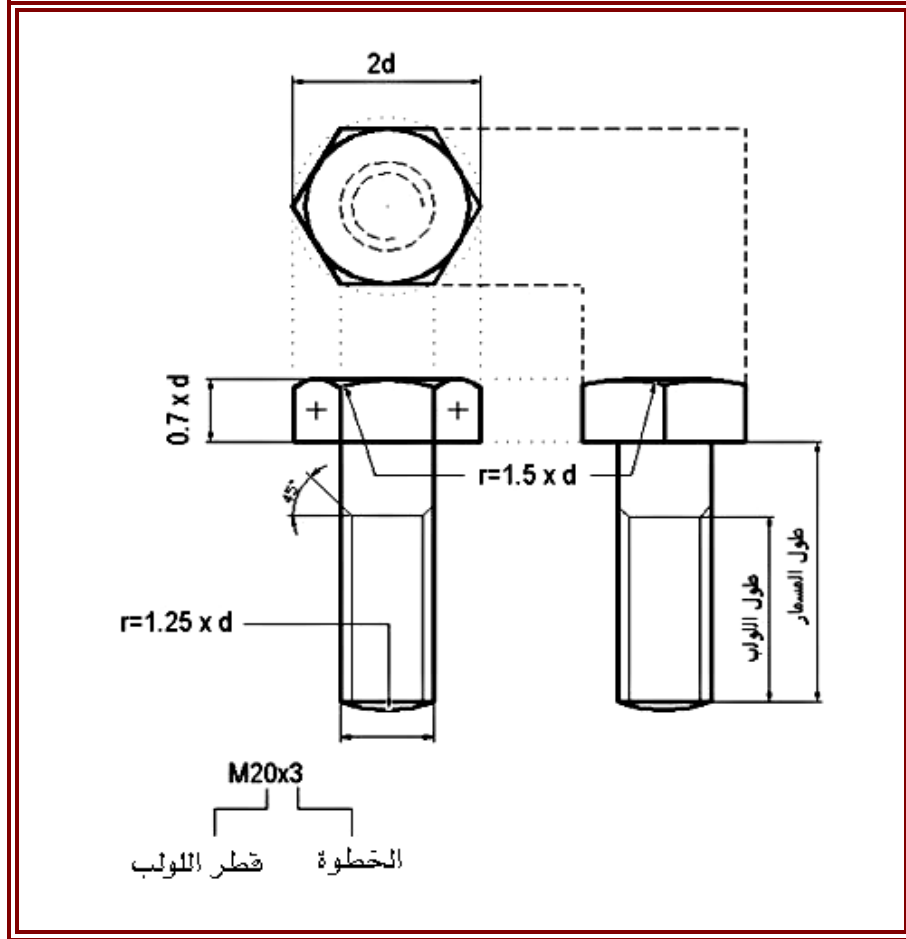


شكل (٥ - ٢)

## ٢ - الصواميل (NUTS)

تستخدم الصواميل عادة لربط المسامير الملولبة لمنعها من الحركة والاهتزازات. حيث تستخدم الصامولة المناسبة مع المسمار المناسب. فالمسامير السداسية تثبت بصامولة سداسية وكذلك المسامير المربعة تثبت بصواميل مربعة ولهذين النوعين من الصواميل سمك أو ارتفاع أكبر قليلاً من ارتفاع رأس المسمار الذي يستعمل مع الصامولة وتكون مشطوفة من جهة واحدة وأحياناً من جهتين وسوف نستعرض فيما يلي طرق رسم الصواميل المربعة والمسدسة بشكل مفصل .


١ - الصواميل المربعة :

الشكل التالي (٥- ٣) يبين مسقطين لصلبولة مربعة حيث يتم رسم المسقط الرأسي على شكل مسطيل ارتفاعه يساوي  $(0.8 d)$  ويرسم القوس الناتج من عملية شطف الأركان بنصف قطر يساوي  $(r = s)$  والشكل التالي يوضح ذلك بالتفصيل .

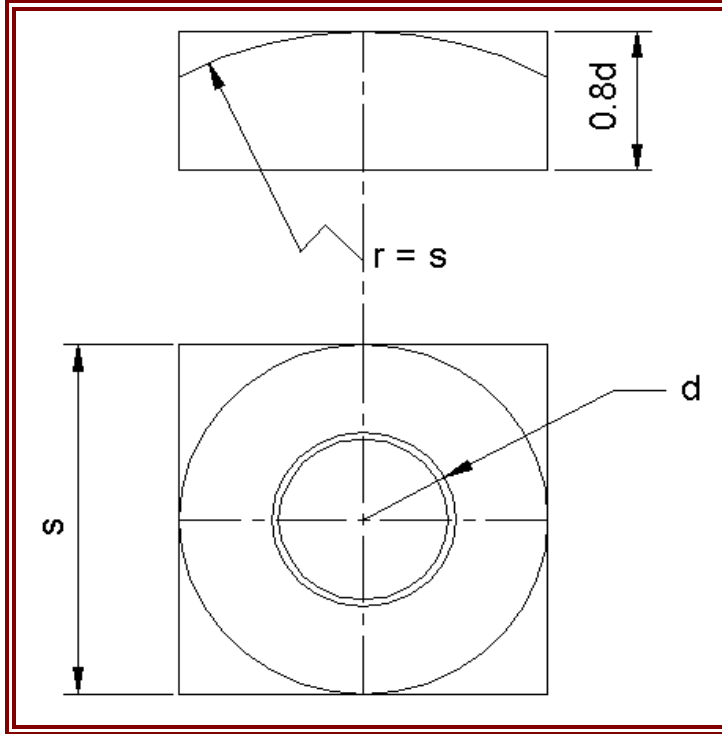

شكل (٥- ٣) صامولة مربعة


في الشكل التالي (٥-٤) يتم أخذ المسقطين لصبولة المربعة عندما تكون على شكل معين ، حيث يظهر في المسقط الرأسي سطحين وليس سطح واحد كما في الطريقة الأولى ، ويتم رسم الأقواس عن طريق رسم ثلاث دوائر ، تقاطعات الدوائر هي مراكز لرسم الأقواس كما هو موضح في الشكل .

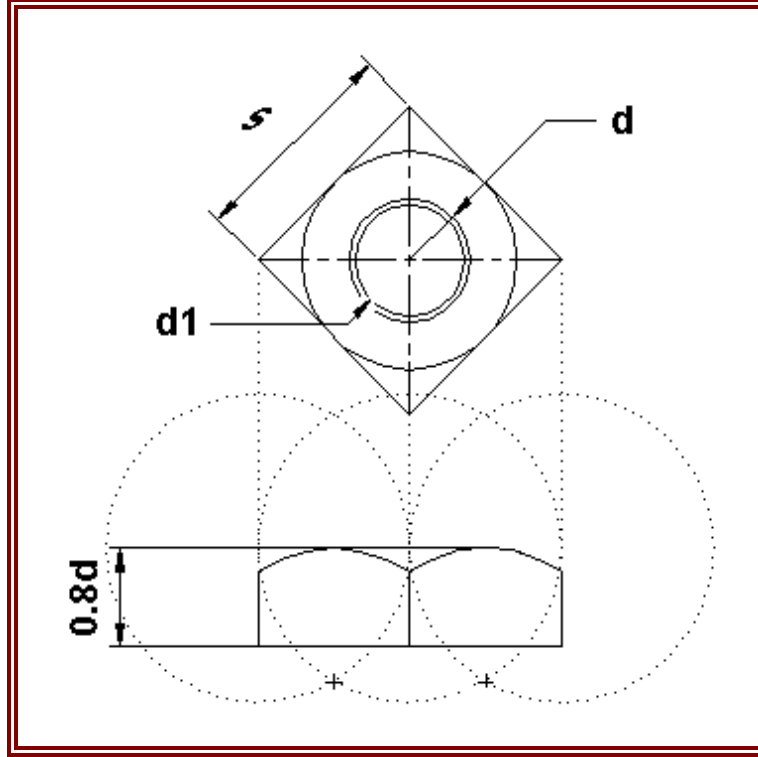

شكل (٥-٤) صامولة مربعة (شكل معين)

ب - طريقة رسم الصمولة المسدسة :

يبين الشكل التالي (٥- ٥) ثلاث مساقط لصلمولة مسدسة، وكما هو موضح في الرسم على كل مسقط الطرق الصحيحة لرسم الصمولة المسدسة .

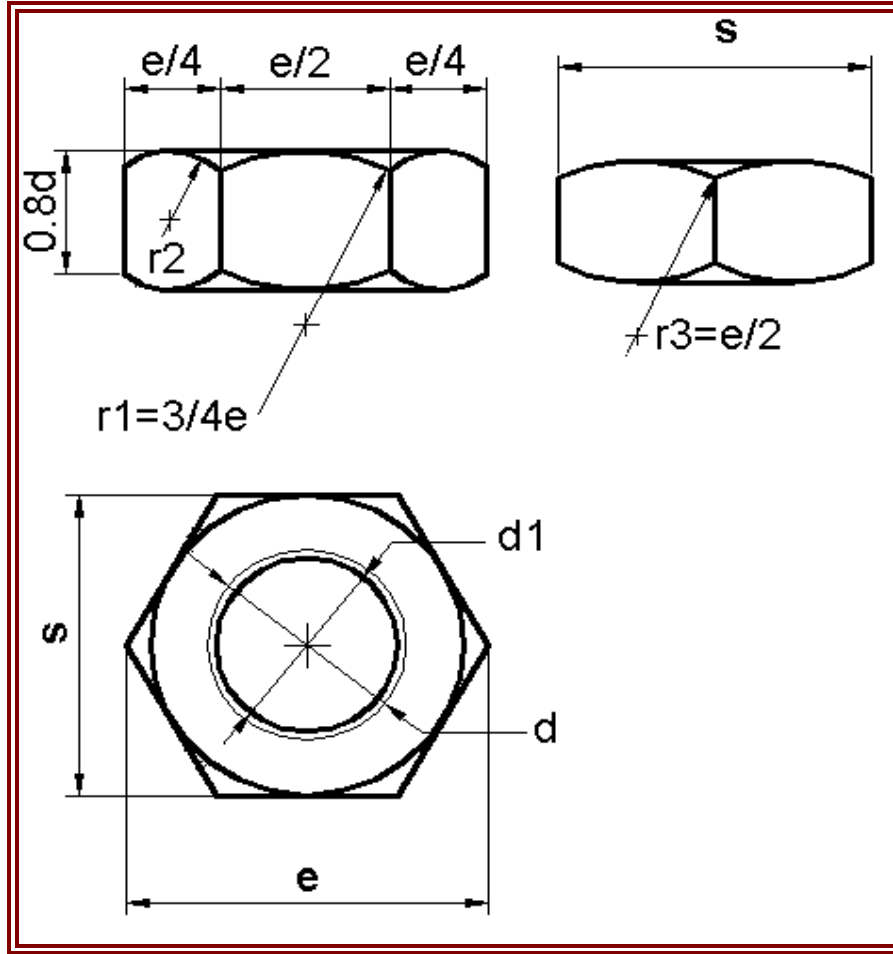


شكل (٥- ٥) صمولة مسدسة



## ٥ - ٢ النوابض (SPRING)

يعرف النابض بأنه جسم مرن يمتص الطاقة ويخزنها في حاله تعرضه إلى انحراف ويعيدها عند زوال الانحراف ويعود إلى وضعه الأساسي، ويتركز استخدام النوابض في المعدات، والعدد اليدوية، والآلات، حيث يقوم بربط الأجزاء مع بعضها البعض بمرونة. والشكل التالي (٥- ٦) يبين بعض أنواع النوابض

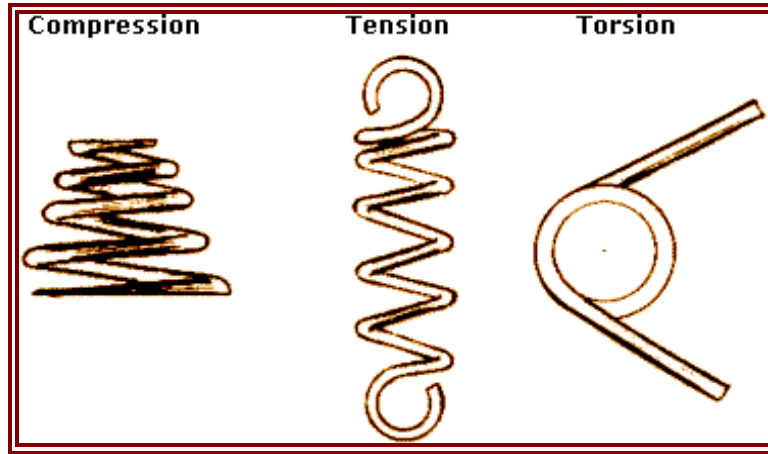

شكل (٥- ٦) بعض أنواع النوابض

وعند استعراضنا لأهم أنواع النوابض يأتي في المقدمة نوابض الضغط ونوابض الشد وسنتعرض لكل منهما بشي من التفصيل فيما يلي .


### ١. نوابض الضغط: (COMPRESSION SPRINGS)

وهي إحدى أنواع النوابض اللولبية المصممة لمقاومة القوى الضاغطة في المحور، لذلك تكون المسافات متباعدة بين الليات بعضها عن بعض.

### ٢. نوابض الشد: (EXTENSION SPRING)

وهي أيضا كما تقدم في نوابض الضغط تتدرج ضمن أنواع النوابض اللولبية وقد صمم بصورة أساسية لمقاومة قوى الشد المسلطة باتجاه المحور، لذلك تكون المسافة بين الليات قليلة وأقرب إلى الالتصاق.

والشكل التالي (٥-٧) يوضح هذا النوعين من النوابض.

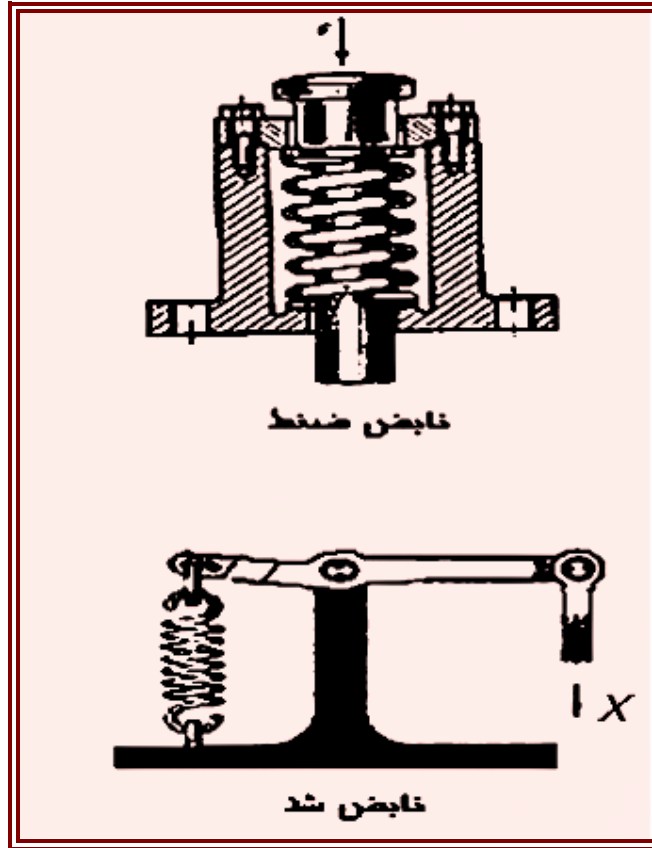


شكل (٥-٧)

٥-٣ طريقة رسم النوابض

١- نوابض الضغط


عند رسم نوابض الضغط يراعى استخدام طريقة معينة لكتابة الأبعاد وكذلك المعلومات اللازمة

لرسم كما هو موضح بالشكل التالي (٥-٨)

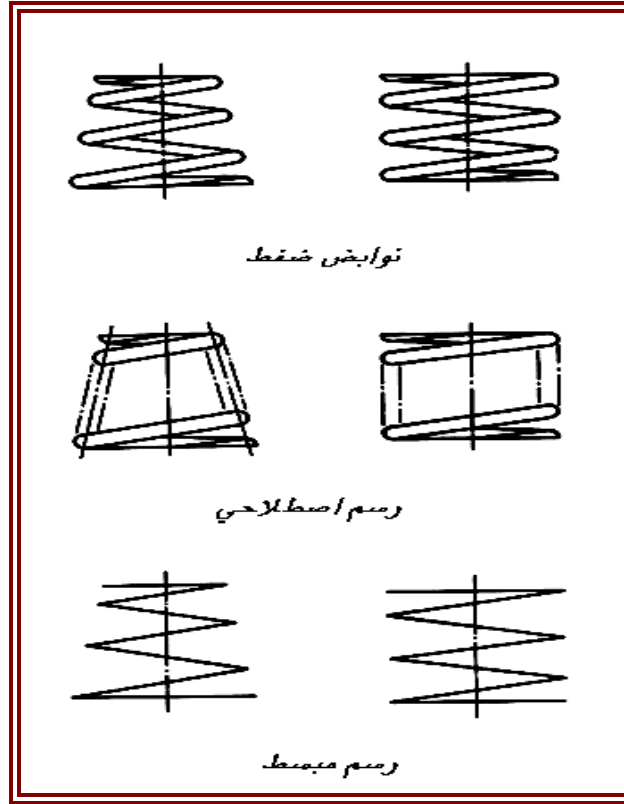

شكل (٥- ٨)


المصطلحات المهمة لرسم نابض ضغط موضحة في الشكل التالي شكل (٥- ٩) :

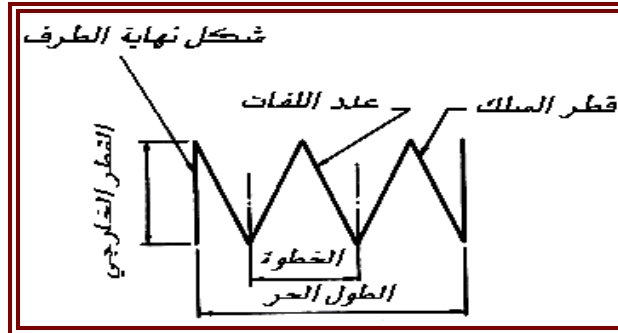

شكل (٥- ٩)


نوابض الشد :

الشكل التالي (٥- ١٠) يبين طرق تمثيل نوابض الشد .

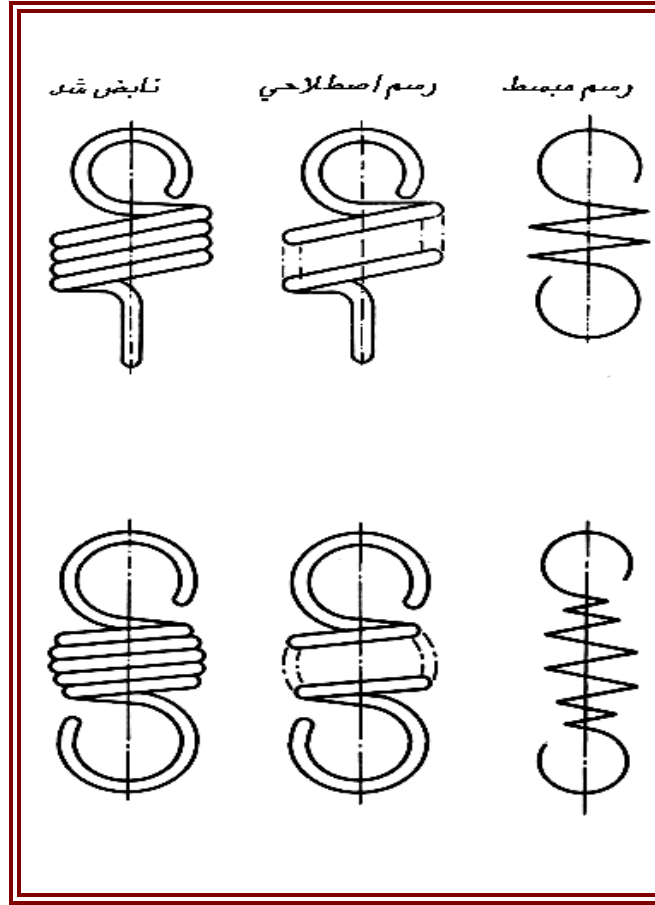

شكل (٥ - ١٠)

المصطلحات المهمة لرسم نابض شد موضحة في الشكل التالي (٥ - ١١):

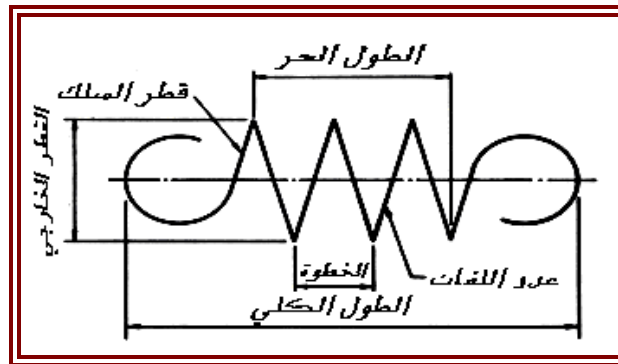

شكل (٥ - ١١)

٥ - ٤ اللوالب ( القلاووظ ) SCREWS

اللوائب عبارة عن أعضاء مسننة من الخارج كالمسامير أو من الداخل كالصواميل، وتستخدم لتثبيت عضوين أو أكثر تثبيتاً مؤقتاً بحيث يمكن فك الأعضاء المثبتة بدون إتلافها وذلك عن طريق فك اللوائب . وعند الضرورة ولمنع تآكل الأجزاء المثبتة يمكننا استخدام الورود.

وفيما يلي نورد أهم المصطلحات المستخدمة في حالة اللوائب.

١. سن اللولب : (THREAD):

مجرى لولبي مقطوع من السطح الخارجي أو الداخلي لجزء أسطواني أو مخروطي.

٢. القطر الأكبر : (MAJOR DIAMETER)

أكبر قطر لأسنان اللولب ويساوي ضعف المسافة بين حرف السن والمحور.

٣. القطر الأصغر : (MINOR DIAMETER):

أصغر قطر رسنان اللولب ويساوي ضعف المسافة بين قطاع السن والمحور.

٤. الخطوة : (PITCH)

المسافة بين نقطتين متناظرتين لسنتين متتابعين وتقاس المسافة باتجاه مواز للمحور.

٥. قطر الخطوة : (PITCH DIMETER):

قطر أسطوانة وهمية يقاطع سطحها أسنان اللولب عند تساوي عرض السن مع عمق المجرى.

٦. حرف السن : (CREST):

السطح الذي يصل بين حرف الأسنان الأكثر بعداً عن محور الأسطوانة أو المخروط.

٧. قاع السن : (ROOT):

السطح الذي يصل بين أطراف الأسنان الأقرب من محور الأسطوانة أو المخروط.

٨. عمق السن : (DEPTH):

المسافة المعتمدة للمحور بين قاع السن والحرف.

٩. التقدم : (LEAD):

المسافة التي يتحركها اللولب باتجاه المحور في دوره كاملة.

١٠. السن اليميني : (RIGHT-HAND THREAD)

السن الذي يدخل في الصامولة عند إدارة اللولب باتجاه عقارب الساعة .


١١. السن اليساري : (LEFT-HAND THREAD)

السن الذي يدخل في الصامولة عند إدارة اللولب بعكس عقارب الساعة.

١٢. السن المفرد : (SINGLE THREAD)

السن الذي يتطلب تشكيكه للولب واحد على سطح الأسطوانة وتكون الخطوة مساوية للتقدم وهو الأكثر شيوعاً عند الاستعمال.


الشكل التالي (٥- ١٢) يبين ذلك

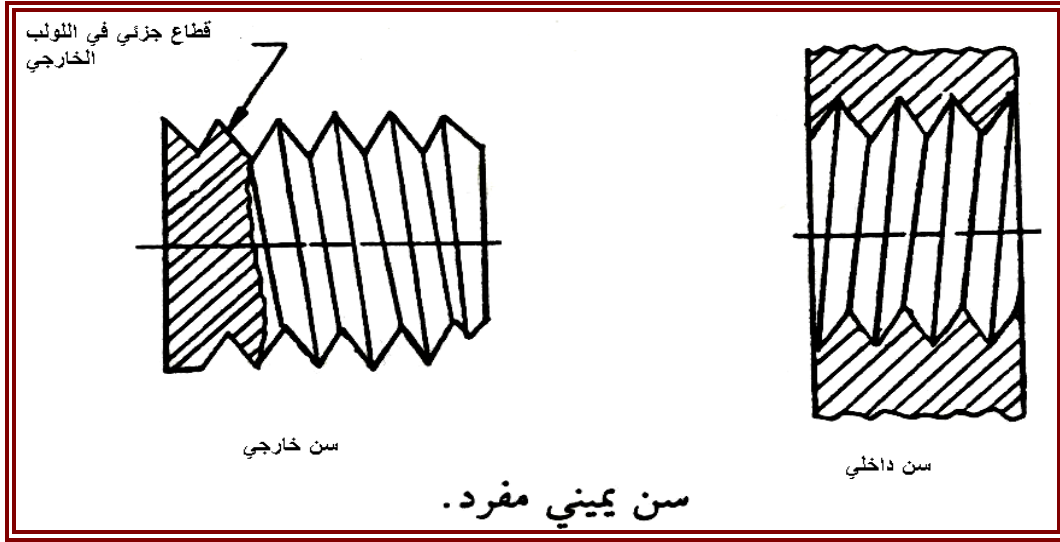

شكل (٥- ١٢)

١٣. السن متعدد اللولبة : (MULTIPLE THREAD)

سن مركب يتطلب تشكيكه أكثر من لولب واحد على سطح الأسطوانة ، ومسافة التقدم تساوي الخطوة. والشكل التالي (٥- ١٣) يبين سناً مزدوجاً وآخر ثلاثياً.

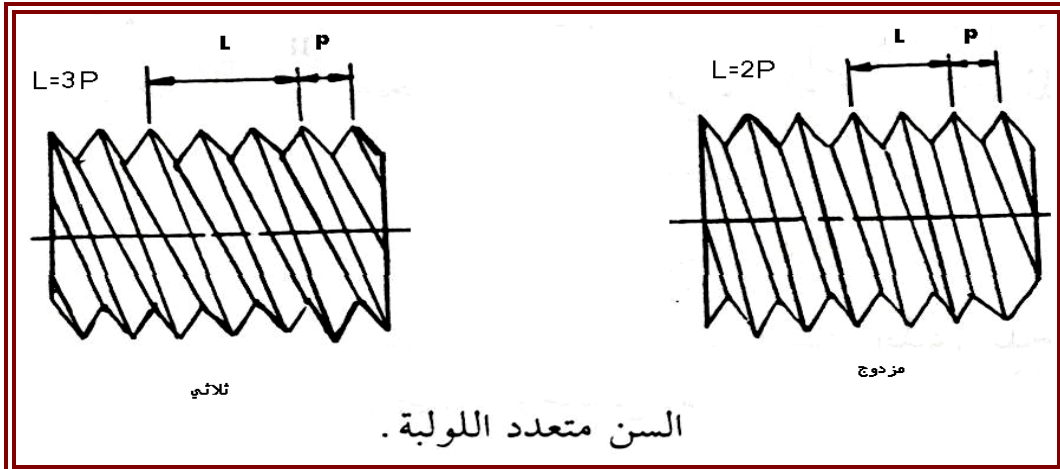


شكل (٥- ١٣)

وتأخذ اللولب أشكال مختلفة للأسنان وفيما يلي بعض أشكال اللولب وطريقة رسمها وكتابة الأبعاد عليه :

١. سن (ISO) المتري : - (ISO METRIC THREAD) :

ويعتبر الأكثر استخداما على النطاق العالمي وخصوصا في حالة اللولب المعدة للربط والتثبيت

كالمسامير الملولبة وفيما يلي رسم توضيحي لهذا النوع شكل (٥ - ١٤)

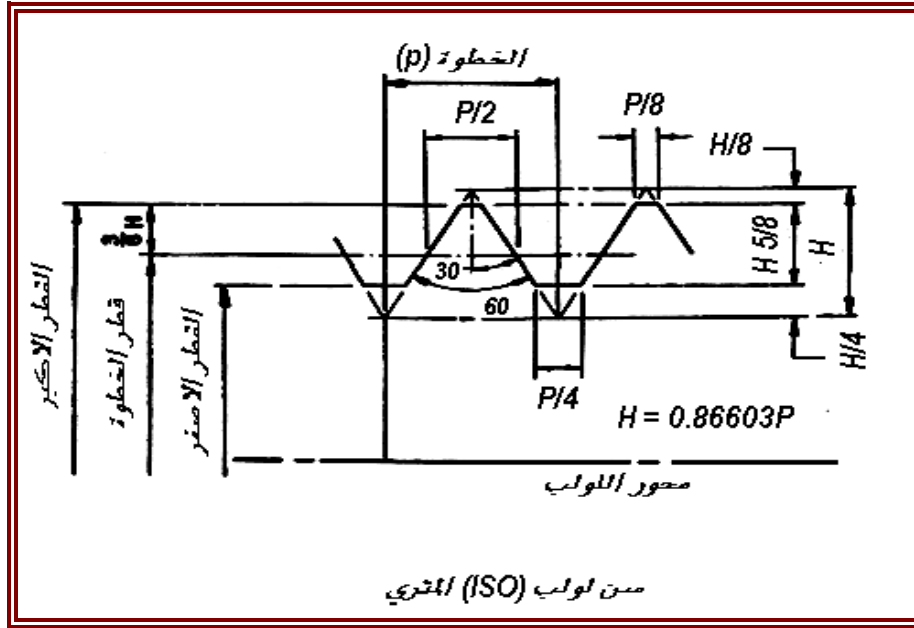


شكل (٥ - ١٤)

٢. السن الموحد (UNIFIED THREAD)

ويستخدم بكثرة في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا ويلاحظ اختلاف شكل حرف السن


وإيقاع بين المسامير الملولب من الخارج والصامولة الملولبة من الداخل. والشكل (٥ - ١٥) يوضح ذلك .

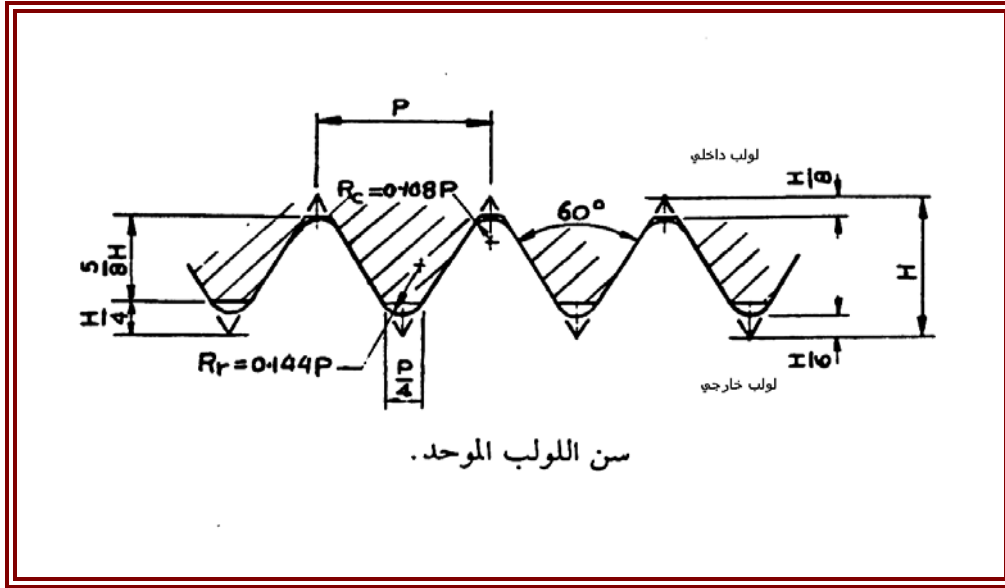

شكل (٥- ١٥)

٣. السن المربع :- (SQUARE THREAD).

ويستعمل عند نقل القوى باتجاه محور اللولب كالروافع والمخارط والشكل (٥- ١٦) يوضح هذا النوع .

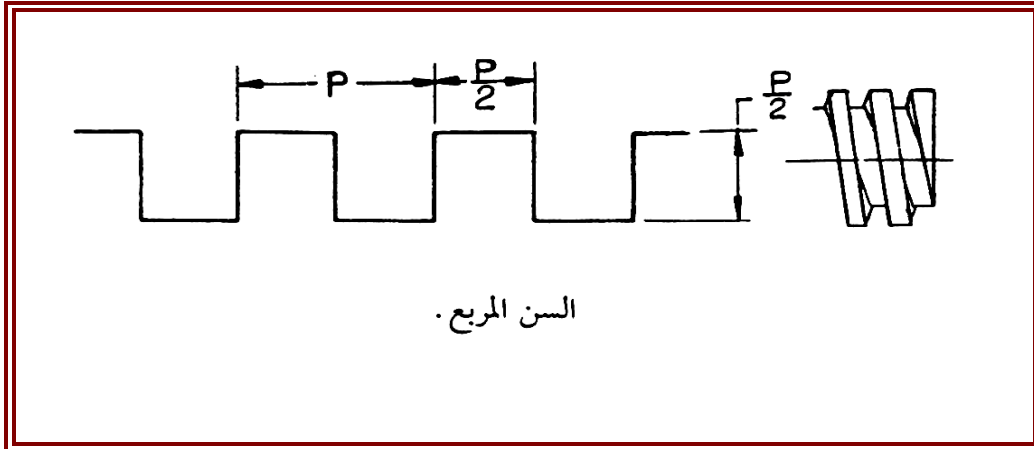


شكل (٥- ١٦)

٤. السن المنحرف :- (TRAPEZOIDAL THREAD).

وهو شبيه بالسن المربع من ناحية الشكل والاستخدام. انظر الشكل شكل (٥- ١٧)



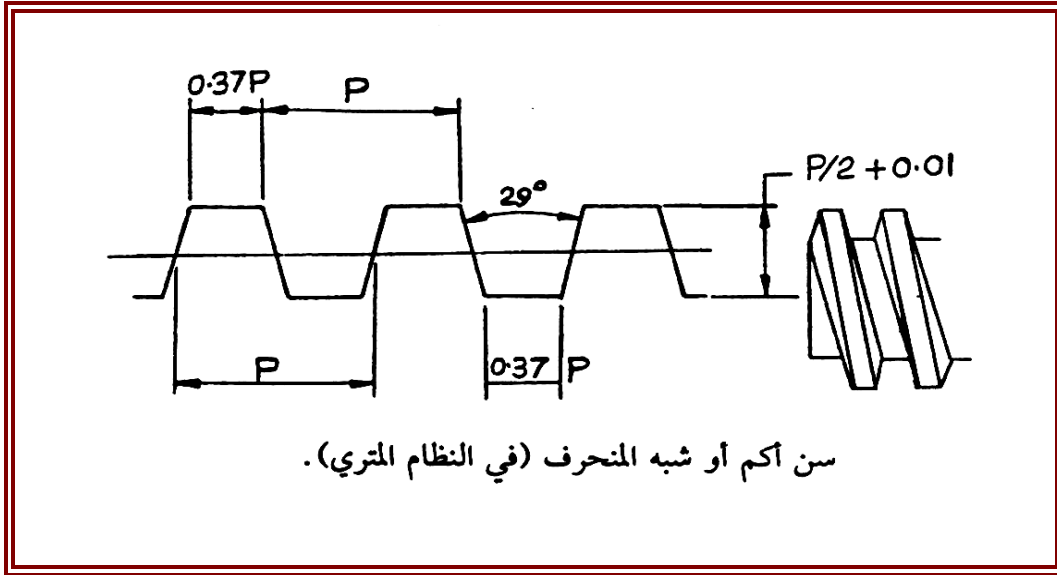


شكل (٥- ١٧)

٥. السن الكتفي: (BUTTRESS THREAD):

يركز استخدامه عند نقل القوى في اتجاه واحد فقط مثل عمود دوران الملزمة كما هو موضح في

الشكل (٥- ١٨).

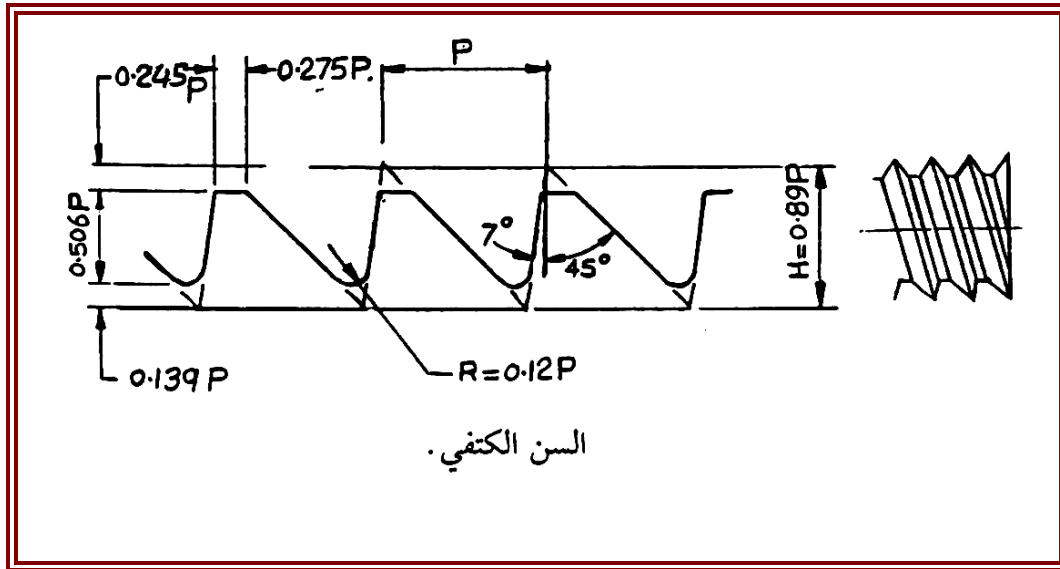

شكل (٥- ١٨)

## ٥-٥ القارنات : ( COUPLING )


تتكون القارنات أساسا من نصفين، وتكون غالبا من قرصين أو أكثر ووسيلة توصيل بينهما. ويمكن أن تكون هذه الوصلة وصلة موجبة وذلك باستخدام المسامير أو الكلابات أو الخوابير أو الأسنان وما شابه ذلك، أو أن تكون وصلة احتكاكية عن طريق أسطح احتكاكية تحت تأثير قوة عمودية. وتستخدم القارنات لنقل عزم الدوران بين الأعمدة أو نقله من عمود إلى ترس أو بكرة تحت شروط تشغيلية معينة.

تعتمد طريقه عمل القارنة على نوع التوصيل بين النصفين فقط. ويمكن توصيل نصفي القارنة توصيلا جاسئا وقويا بالمسامير الملولبة، أما القارنة المخليبية فتمثل وصلة موجبة، إلا أنها غير جاسئة، ويمكن عمل الوصلات المرنة باستخدام عناصر توصيل من المطاط أو اللدائن، وفيما يلي سنستعرض هذه الأنواع بشيء من التفصيل.

### ١. القارنات الجاسئة : ( RIGID COUPLING ):

توصل أعمده الإدارة بعضها ببعض بواسطة القارنات الجاسئة لتصبح كما لو أنها مصنوعة من قطعه واحدة، ويشترط وقوع العمودين على نفس الاستقامة تماما ليتمكن استخدام هذه القارنات ويجب قبل ربط نصفي القارنة ضبط محامل الأعمدة بحيث تقع محاورها على نفس الاستقامة بدقة، ويمكن فحص وضع التركيب بدقة وذلك بطريقة الشق الضوئي حيث يوضع قد استقامة للوقوف على مدى تطابق محوري نصفي القارنة. وفيما يلي سنستعرض أهم أنواعها مع شرح مبسط لكل نوع.


أ. القارنات ذات الجلب الراكبة: وتتقل عزم الدوران بواسطة الاحتكاك، وتستخدم عند نقل عزم دوران صغير وفي حالة السرعات البطيئة، وتمتاز بإمكانية تركيب القارنة على الأعمدة بعد إتمام التجميع والشكل التالي (٥-١٩) يبين هذا النوع.

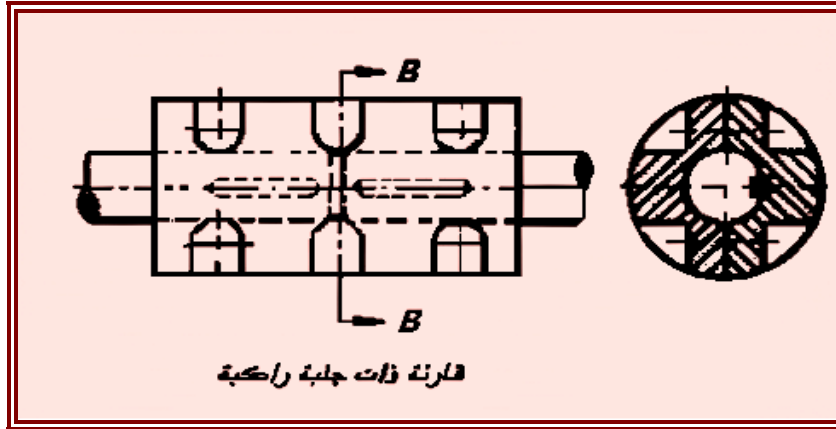

شكل (٥- ١٩)

ب- قارنات الشفة (الفلانشة) والقارنات ذات القرص (DISK COUPLING)

وتنقل عزم الدوران كوصلات احتكاكية وكوصلات موجية، وتؤمن الدقة الدورانية للأعمدة بحواف مركزة، وتستطيع نقل عزم الدوران الكبير إلا أن إنتاجها يكون مكلفا لذا فهي لا تستخدم إلا في حالات خاصة كما هو الحال في أعمدة التوربينات. والشكل التالي (٥- ٢٠) يبين هذا النوع

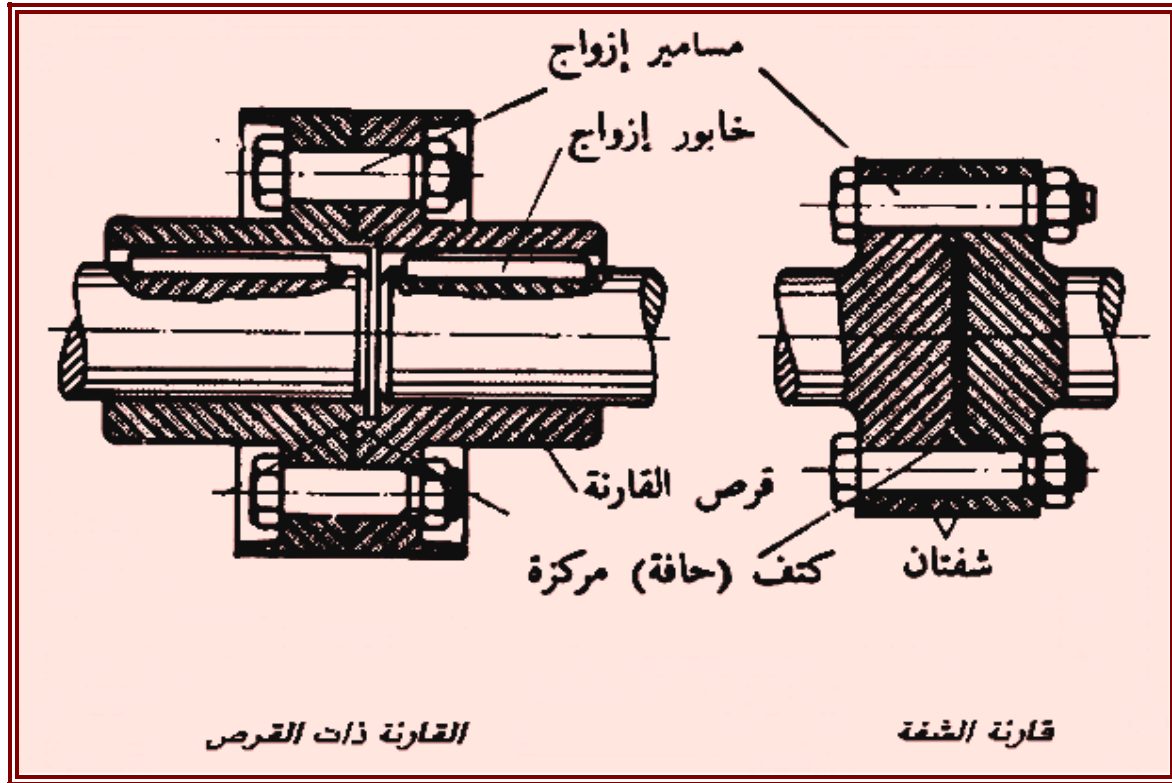


شكل (٥- ٢٠)

## ٢. القارنات المتحركة: (MOVABLE COUPLING)

وتقوم بنقل عزم الدوران كوصلات موجبة مع توفير حيز كافٍ للتغيرات الطفيفة في أطوال الأعمدة وانحرافها وأوضاع ارتكازها. ومن أنواعها:

### ١ - القارنات المخليبية (CLAW COUPLING)


وتنقل عزم الدوران عن طريق مخالب متراكبة في بعضها البعض، وتسمح بعض التصميمات بفصل وتوصيل القارنات بانزلاق أحد نصفيها أثناء سكون عمود الإدارة. الشكل التالي (٥ - ٢١) يوضحها

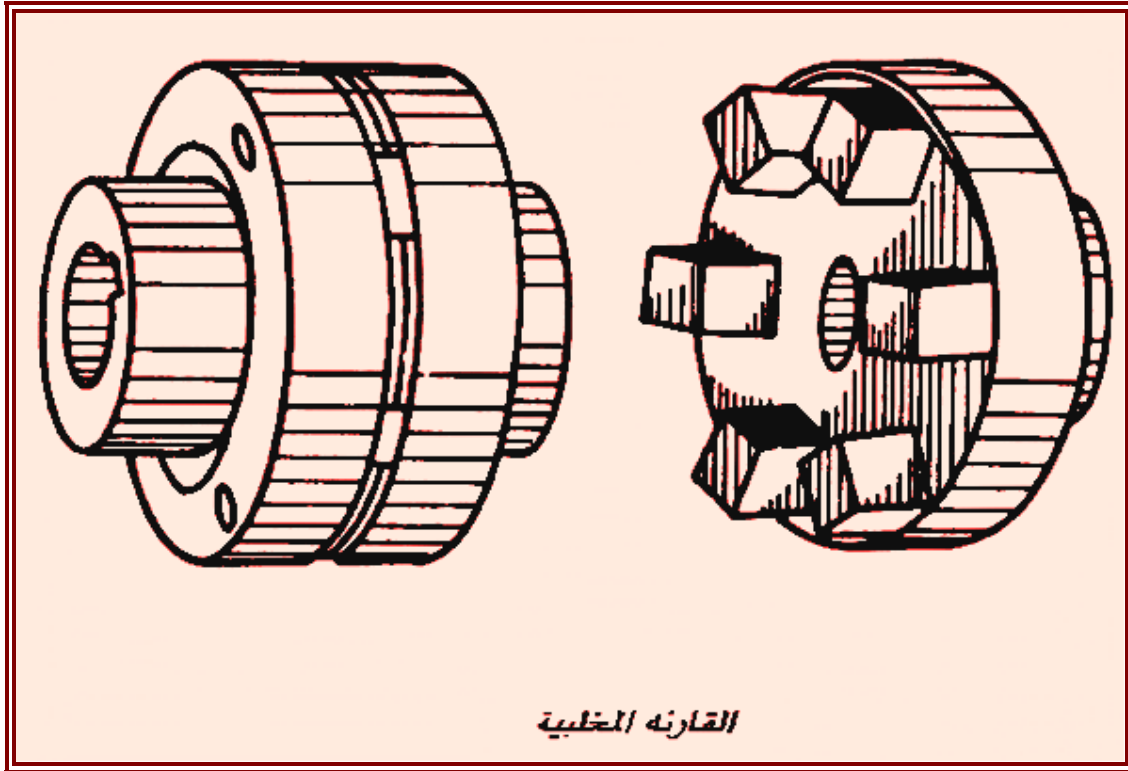

شكل (٥ - ٢١)

### القارنات المسننة: (TOOTHED COUPLING):

وتعمل أيضا كوصلة موجبة، ويمكن فصل ووصل هذه القارنات بإزاحة الجلبة الوسيطة عندما تكون مسننة حتى منتصفها فقط. والشكل التالي (٥ - ٢٢) يوضح هذا النوع.

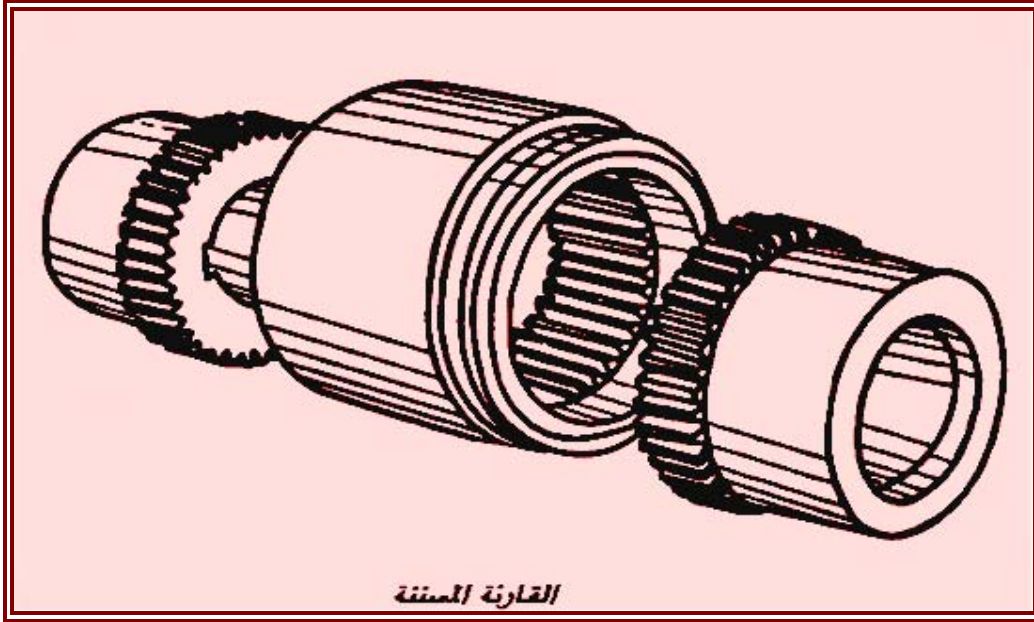


شكل (٥- ٢٢)

### القارئة ذات الوصلات المفصليّة:- (UNIVERSAL JOINTED COUPLING)

ويمكنها وصل طرفي عمودين بينهما إزاحة زاوية، ولا تصلح هذه القارئة إلا لنقل عزم الدوران

الصغير.

الشكل التالي (٥- ٢٣) يوضحها

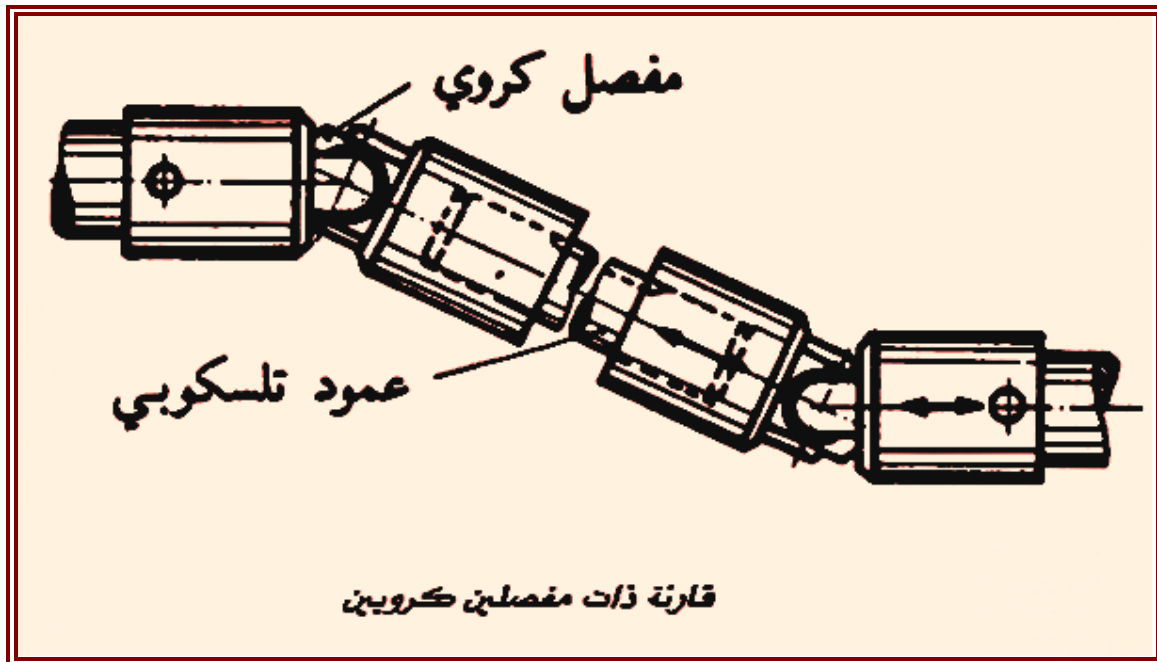

شكل (٥- ٢٣)

### ٣. القارنات المرنة : (FLEXIBLE COUPLING)

توصل أنصاف هذه القارنات توصيلاً موجباً عن طريق عنصر توصيل مرن يعمل على توهين الرجفات بعزم الدوران ومعادلة الانحرافات الطفيفة بين الأعمدة، وتتسأ هذه الانحرافات بين الأعمدة نتيجة لتمددتها بالحرارة أو لعدم دقة تحميلها أو بسبب الاهتزازات عند مواضع تركيب المحامل وتستخدم المصدات أو الأكمام أو الأقراص المطاطية وغيرها كعناصر توصيل مرنة وكلما زاد عزم الدوران بالعمود القائد فجأة، زادت القوى المحيطية المؤثرة على الوصلة المرنة أيضاً وتعمل هذه القوى على تشكيل الوصلة المرنة بالانفعال المرن. ومن أنواع القارنات المرنة.

#### أ. القارنات ذات الجلب المطاطية البرميلية (روبكس) (RUPEX COUPLING)

والشكل التالي (٥- ٢٤) يوضح هذا النوع من القارنات، حيث تركيب بشفاه القارنات مسامير فولاذية تحمل عند أطرافها الحرة جلباً مطاطية برميلية الشكل. وعند تركيب القارنات تولج المسامير والجلب المطاطية الموجودة بكل نصف قارن في ثقوب النصف الآخر، وتثبت الشفاه على أطراف أعمده الإدارة بواسطة خوابير غاطسة.




شكل (٥- ٢٤)

#### ب. القارنات الإطارية (PERIFLEX COUPLING)

يوصل قرصاً القارنات معاً بواسطة شريط مطاطي مثبت تثبيتها جيداً، وتستخدم أجزاء مطاطية مختلفة الأشكال حسب مقدار عزم وسرعة الدوران ووجود متطلبات خاصة مثل وجود انحرافات كبيرة


بين محاور الأعمدة ، وتكون هذه الأجزاء مدعمة بطبقات من النسيج مثلما يجري في إطارات السيارات لزيادة مقاومة الإجهادات. والشكل التالي (٥- ٢٥) يوضح هذا النوع من القارنات.

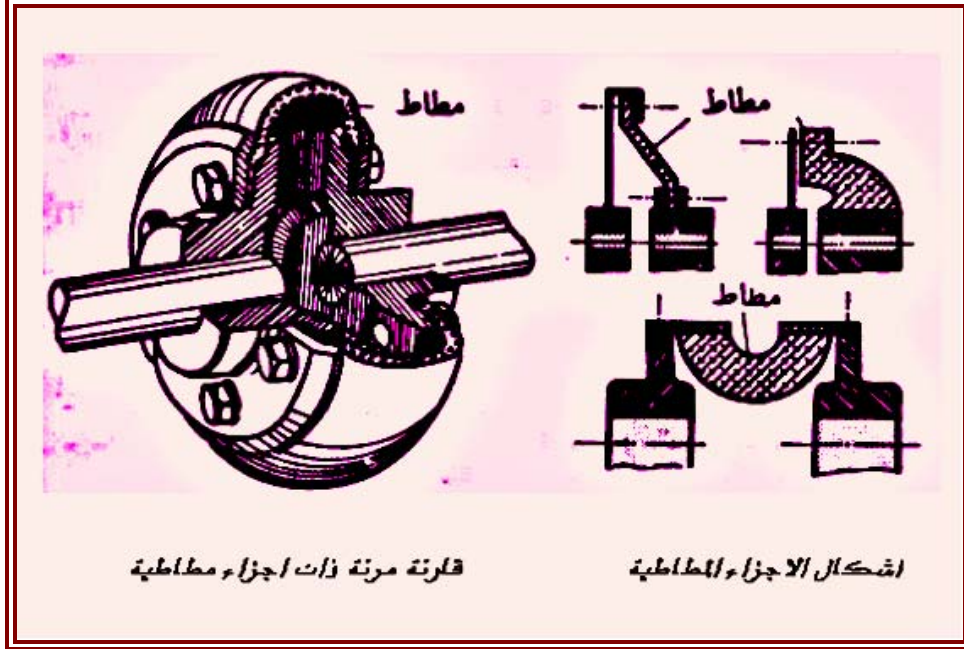

شكل (٥- ٢٥)

ج- القارن ذات الشريط الفولاذي: (MALMEDI-BIBBY COUPLING)

ويوضع الشريط الفولاذي متموجا بين أسنان نصفي القارن ويغطي بغلاف لمنعه من الخروج بتأثير القوة الطاردة المركزية. ويتشكل الشريط الفولاذي النابضي بين الأسنان المحدبة تشكيلا مرنا عند التحميل المفاجئ ، وتستخدم هذه القارن لعزم الدوران الكبيرة وذات المقادير المتأرجحة . والشكل التالي (٥- ٢٦) يوضح هذا النوع

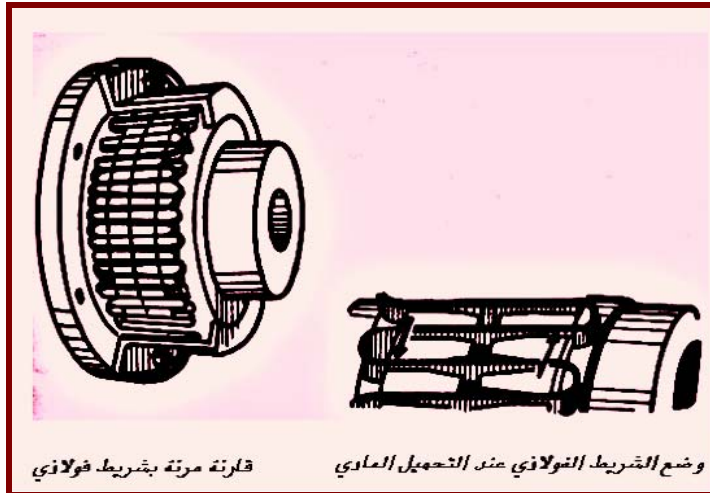

شكل (٥- ٢٦)

## ٥ - ٦ المحامل

### ١ - المحامل الكروية والتدحرجية:

تستعمل عامل الكروية والأسطوانية للحركة الدورانية أو الخطية . وهي تستخدم عناصر تدحرجية (كرات أو أسطوانات) وتصل الحركة عن طريقها أي عن طريق احتكاك تدحرجي . والشكل التالي (٥ - ٢٧) يوضح بعض الأنواع المختلفة للمحامل



شكل (٥ - ٢٧)



وتتكون المحامل الكروية من بعض الأجزاء الأساسية وهي كالتالي :  
(١) الحلقتان الداخلية والخارجية ويوجد بها عادة مجرى للكرات أو الأسطوانات  
(١) العناصر التدرجية (كرات أو أسطوانات)  
(٣) الماسكات وهي تستخدم كفاصل بين عناصر التدرج وكمرشد لها .  
والشكل التالي (٥- ٢٨) يبين تلك الأجزاء بصورة أوضح .




شكل (٥- ٢٨)

ويمكن تقسيم هذا النوع من المحامل تبعاً لشكل العناصر التدرجية بصفة عامه إلى قسمين :  
١. محامل كروية :وهي التي تكون عناصرها التدرجية على شكل كرة كما في  
الشكل التالي (٥- ٢٩) :



شكل (٥- ٢٩)

٢. محامل أسطوانية وتتغير أشكال عناصرها التدريجية كما في الشكل (٥ - ٣٠) فتكون إما أسطوانية قصيرة أو طويلة شكل (ب) أو أسطوانات مرنة ملفوفة حلزونياً شكل (ج) أو مخروطية شكل (د) أو برميلية الشكل (هـ) أو ابريه (و).

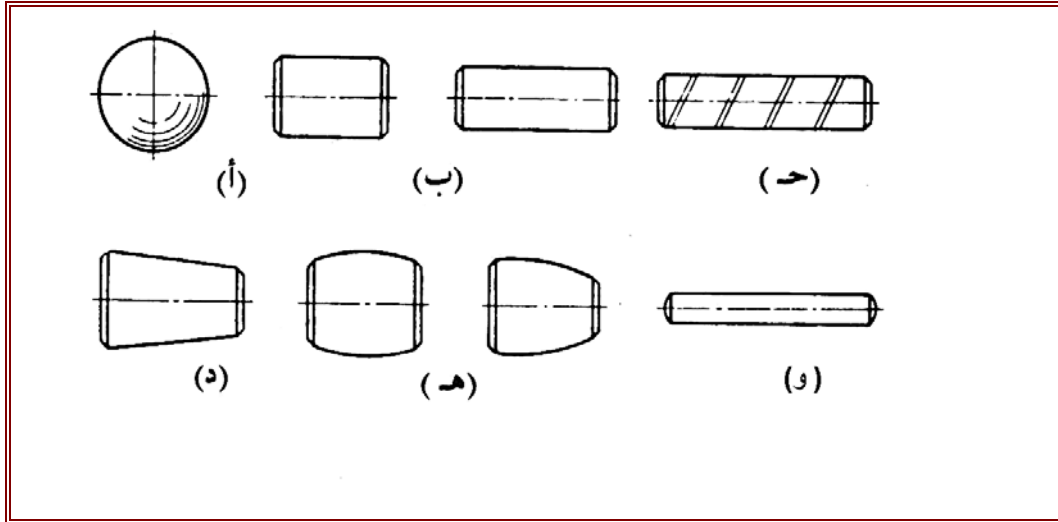

شكل (٥ - ٣٠)

والصور التالية المحامل وشكل عناصرها شكل (٥ - ٣١)







شكل (٥- ٣١)

وفي حالة تقسيم المحامل تبعا لطبيعة الأحمال والقوى التي يمكنها تحملها وهي أساسا القوى القطرية ( التي تكون في اتجاه القطر ) أو القوى المحورية وهي تلك الناتجة في اتجاه محور العمود :

١. المحامل القطرية : وهي تلك التي تتحمل قوى قطرية مثل المحامل الأسطوانية القطرية شكل (٥- ٣٢) أو التي تجمل قوى قطرية أساسا مع القليل جدا من القوى المحورية ومثالها المحامل الكروية القطرية (٥- ٣٣) .

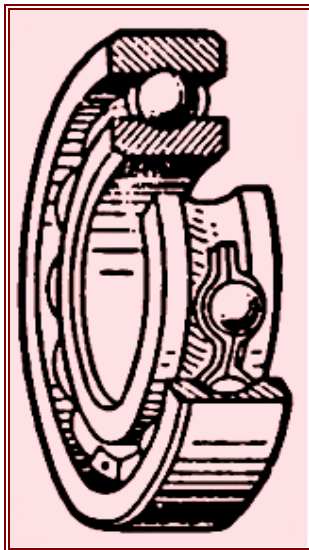


شكل (٥- ٣٣)

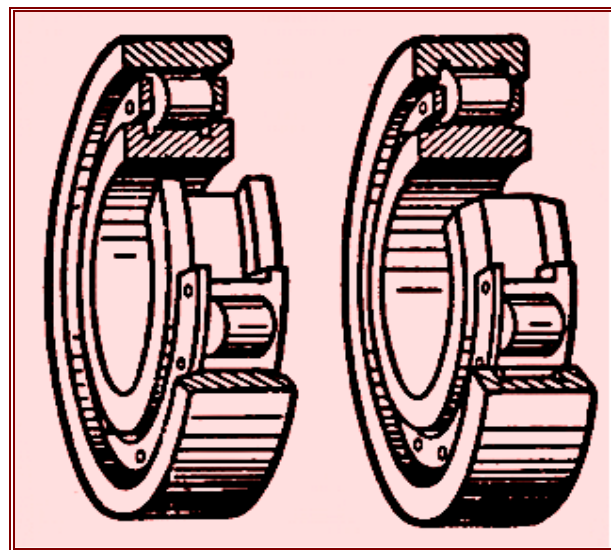


شكل (٥- ٣٢)

٢. المحامل الزاوية : وهي تتحمل كلا من القوى القطرية والمحورية ومثالها المحامل الكروية الزاوية شكل (٥- ٣٤) والمحمل المخروطية شكل (٥- ٣٥) .

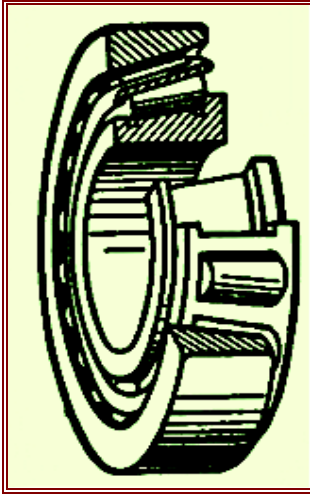


شكل (٥- ٣٥)

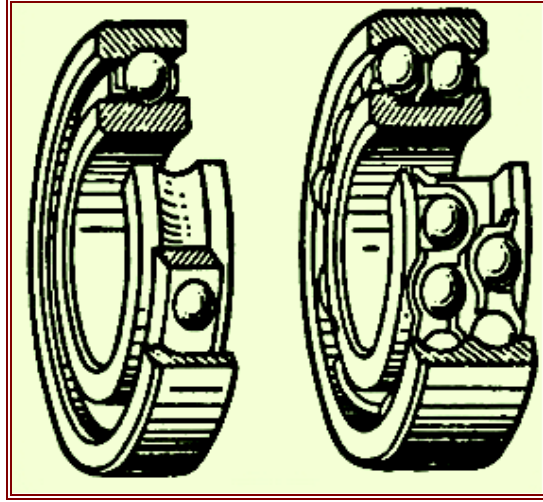


شكل (٥- ٣٤)

٣. المحامل المحورية : وهي تلك التي تتحمل أساسا قوى محورية شكل (٥- ٣٦)

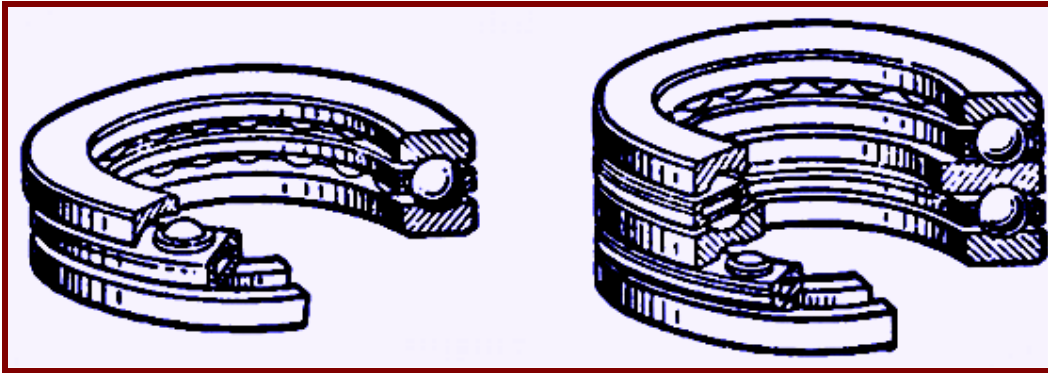


شكل (٥- ٣٦)

كما يوجد بعض الأنواع الفرعية الأخرى للمحامل لاستخدامات خاصة مثل المحامل القابلة للانضباط ولها إمكانية ضبط نفسها محوريا في حدود محسوبة وبينها شكل (٥- ٣٧) وشكل (٥- ٣٨).

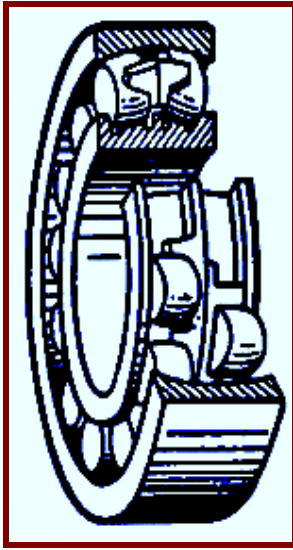


شكل ( ٥ - ٣٨ )

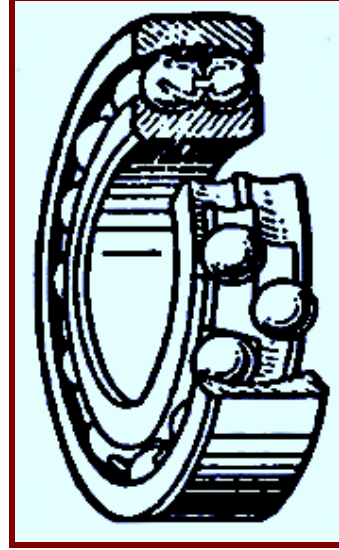

شكل ( ٥ - ٣٧ )


#### ٥ - ٦ - ١- المحامل الكروية

وهي التي تصنع أساسا لتحمل الأحمال القطرية وإن كانت تستطيع أيضا تحمل بعض الأحمال المحورية الصغيرة . ويبين الشكل ( ) أبسط أنواعها وهو المحمل الكروي العميق ذو الصف الواحد ، وهذا النوع يسمح بالامركزية قليلة أما إذا ازدادت اللامركزية (حتى ٢ أو ٣ ) فيلزم استعمال النوع ذو الضبط الذاتي والمبين مقطعه في شكل ( ) والأشكال ( ) تبين المحامل الكروية الزاوية والتي يمكنها تحمل قوى محورية سواء في اتجاه واحد شكل ( ) أو في كلا الاتجاهين ( ) كما يوضح الشكل ( ) الكرسي الكروي ذو الحلقة المشقوقة ويمكن أن تكون الحلقة الخارجية أو الداخلية كما في الشكل ويسمى أيضا المحمل الكروي ذو نقاط الارتكاز الأربع

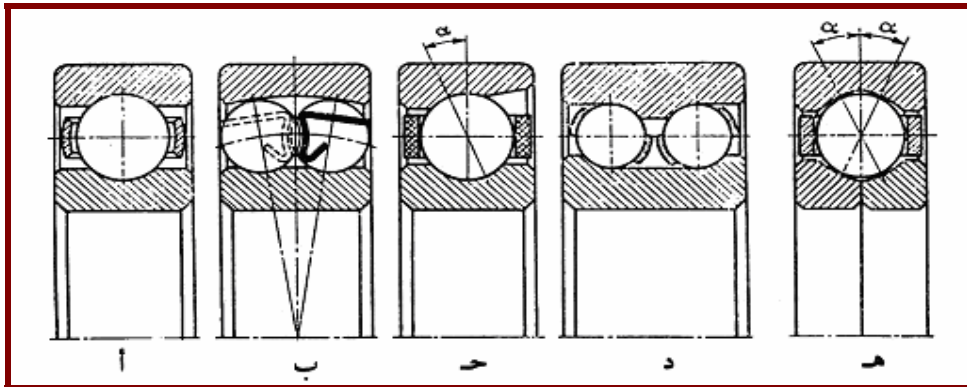

شكل ( ٥ - ٣٩ )


أما بالنسبة لماسكات الكرات (Cages) فتكون عادة من جزأين متصلين بواسطة مسامير البرشام (Rivits) شكل (٥ - ٤٠) لمسك الكرات فيما بينها.

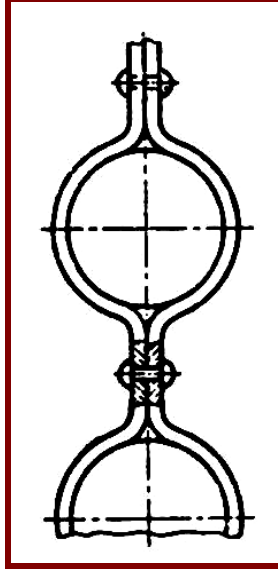

شكل (٥ - ٤٠)

وإن كان يفضل في حالة السرعات العالية استعمال ماسكة متكاملة من جزء واحد كالمبين في


شكل (٥ - ٤١).

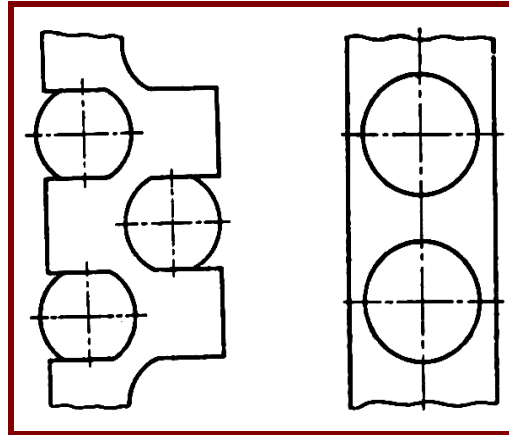

شكل (٥ - ٤١)


٥- ٦- ٢ المحامل الأسطوانية

ويبين الشكل (٥- ٤٢) الأنواع المختلفة منها سواء تلك التي تتحمل أساسا قوى قطرية شكل ( ) أو تلك ذات دقة الدوران العالية ( ) أو القابلة للضبط ( ) أو المخروطية ( ) راجع ص ٥٦ رسم وإنشاء الماكينات

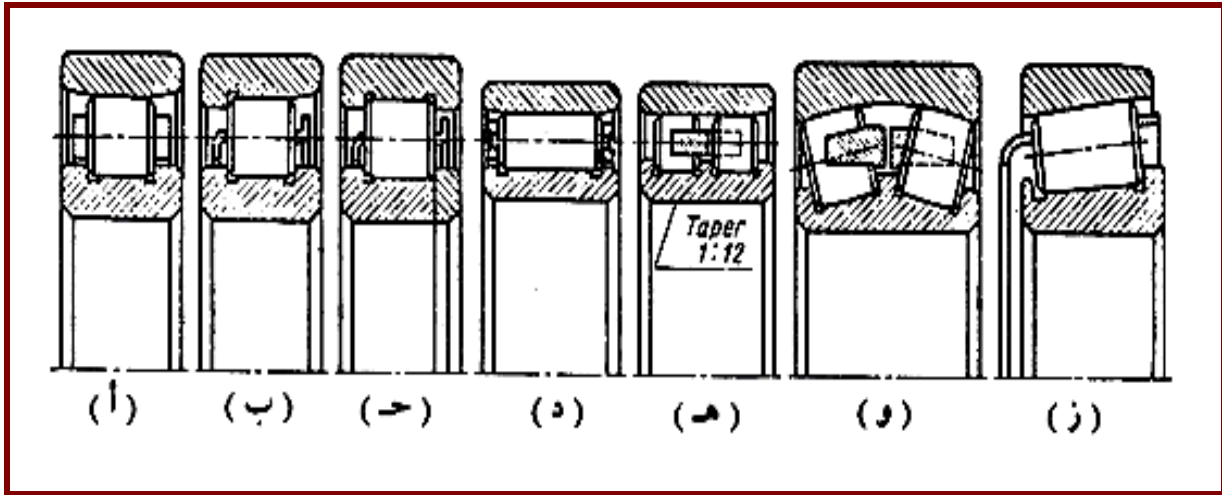


شكل (٥- ٤٢)

وفيما يلي نستعرض بعض المحامل وطريقة تمثيلها في الرسم :  
الشكل التالي (٥- ٤٣) يبين رسم المحامل الكروية القطرية.

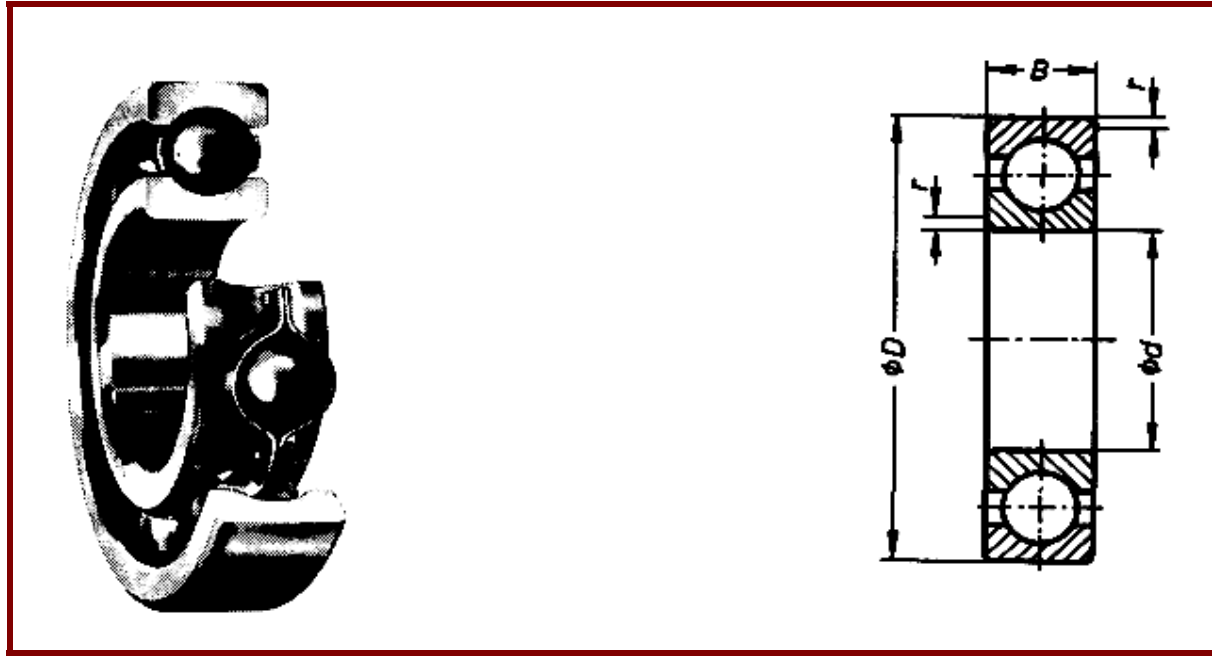

شكل (٥- ٤٣)


الشكل التالي (٥- ٤٤) يبين المحامل الكروية الزاوية .

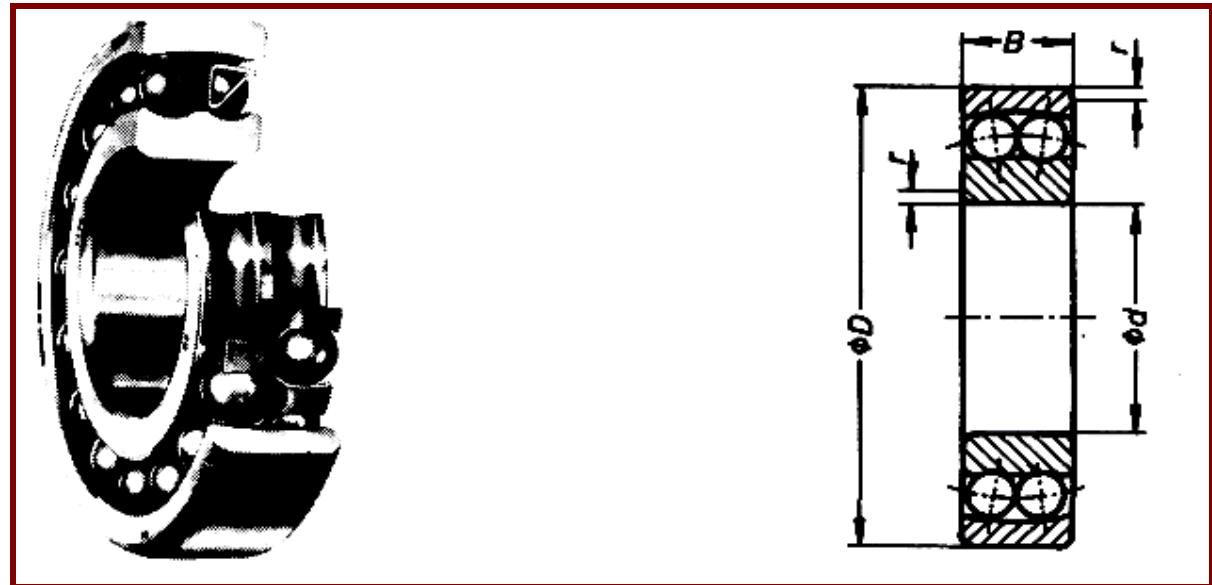

شكل (٥- ٤٤)


الشكل التالي (٥- ٤٥) يبين المحامل الأسطوانية القطرية .



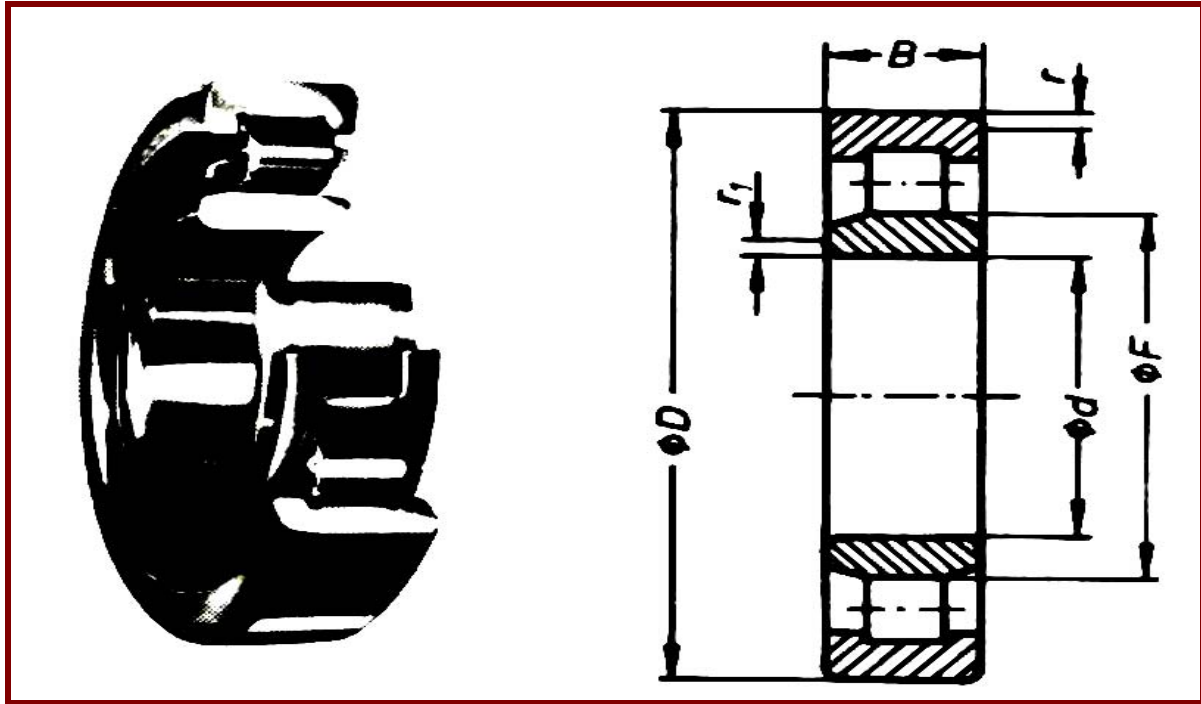

شكل (٥- ٤٥)

الشكل التالي (٥- ٤٦) يبين المحامل المخروطية .

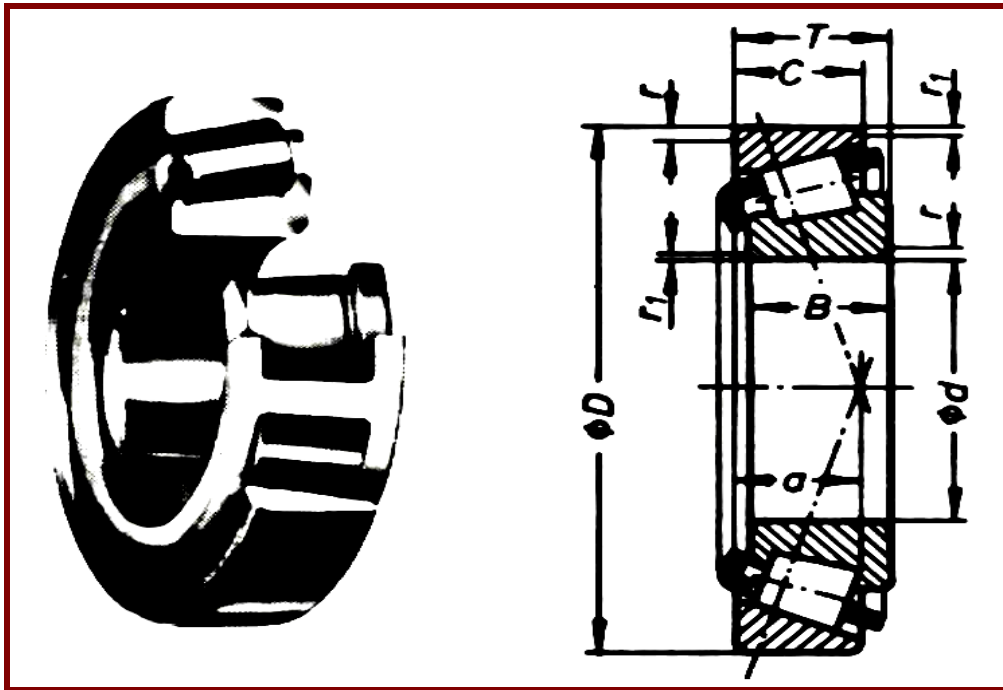

شكل (٥- ٤٦)

## ٥ - ٧ التروس (Gears) :

تعتبر التروس من أكثر الطرق تقدماً و أهمية لنقل الحركة والطاقة وذلك لعدة مميزات تتوافر بها تعطيلها تلك الخاصية من أهمها:

١. صغر حجم الوصلة لنفس السرعات أو القوى بالنسبة لجميع أنواع الوصلات الأخرى.
  ٢. تعتبر ذات كفاءة عالية حيث إن فقد الطاقة لديها قليل جداً لعدم اعتمادها على الاحتكاك ولعدم وجود انزلاق (Slipping).
  ٣. الوصلة لها عمر افتراضي عالٍ مقارنة بغيرها من الوصلات المستخدمة لذات الغرض.
  ٤. إمكانية استخدام التروس بسرعات بطيئة وعالية وعلى نطاق واسع ونقل الطاقة المتناهية الصغر أو الكبيرة جداً.
  ٥. تعتبر وصلة سهلة الصيانة ولا تحتاج في الغالب إلا لبعض العمليات كالتزييت أو التشحيم كما أنها لا تتأثر في الغالب بالعوامل المحيطة.
  ٦. إمكانية الحصول على سرعات متغيرة بسهولة.
- وبناء على ما تقدم نستطيع تعريف التروس بأنها أجزاء دائرية مسننة تنقل الحركة والقوى من ترس إلى آخر عند تعشيق هذه التروس مع بعضها البعض، أي عند تشابك الأسنان وتداخلها.
- وتصنف التروس في الأشكال الأساسية الثلاث التالية:-



### ١. التروس الأسطوانية العدلة (Spur gears):

تروس دائرية ذات أسنان عدلة مقطوعة عبر المحيط الخارجي موازية لمحور الترس وقد تكون في بعض الأحيان ذات أسنان مائلة عن اتجاه المحور، لذلك فتعبير التروس العدلة يقصد به غالباً التروس الأسطوانية ذات الأسنان المستقيمة الموازية للمحور.

وتقسم هذه التروس إلى التالي:


أ- تروس عدلة بأسنان مستقيمة:

تنتقل الحركة من ترس عدل مربوط على عمود إلى ترس عدل آخر مربوط على عمود مواز للعمود الأول وفي حالة كون الترسان بقطرين مختلفين يسمى الصغير (الترس الصغير) أو البنيون. انظر الشكل التالي (٥ - ٤٧)

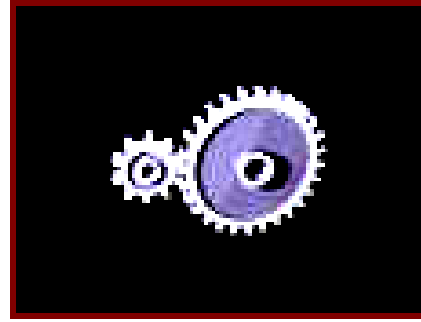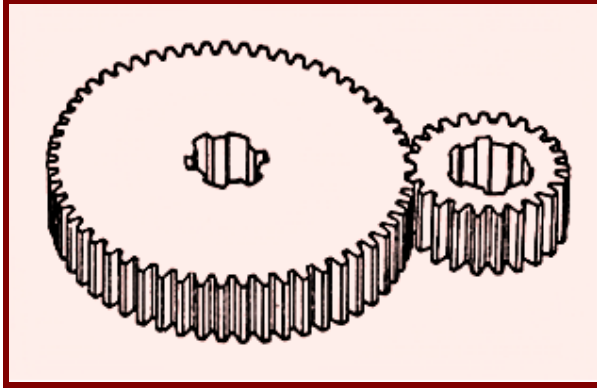

شكل (٥ - ٤٧)


الشكل التالي (٥ - ٤٨) يبين طريقة التمثيل المبسط لتروس بأسنان عدلة

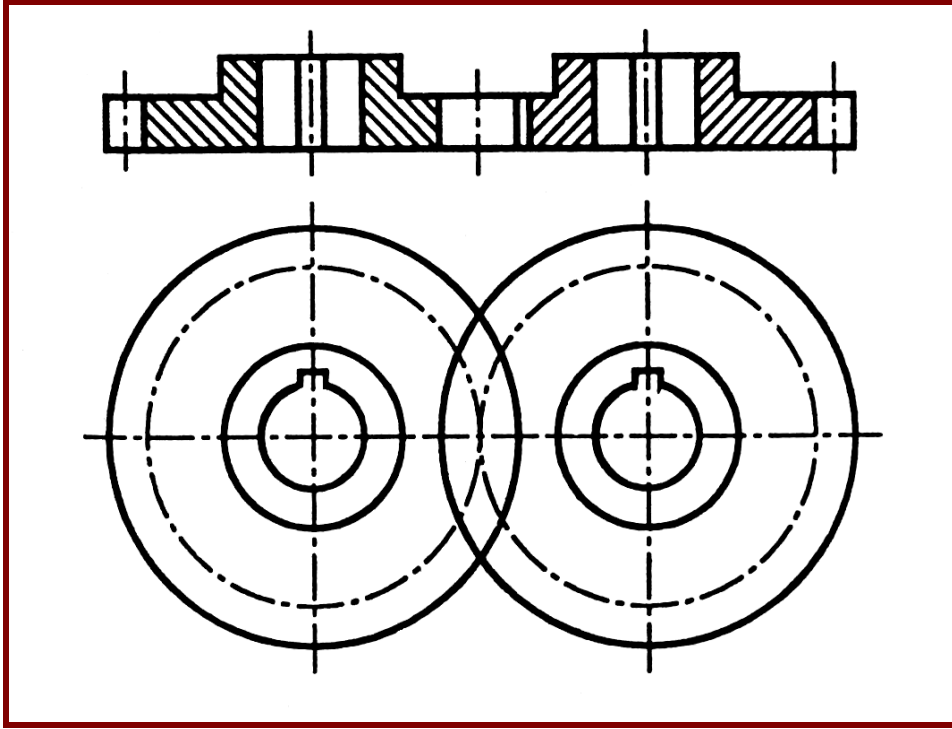

شكل (٥- ٤٨)


ب- تروس عدلة بأسنان مائلة:

تكون الأسنان مائلة عن اتجاه محور الترس وبين الشكل التالي (٥- ٤٩) تعشيقة لترسين بأسنان مائلة .

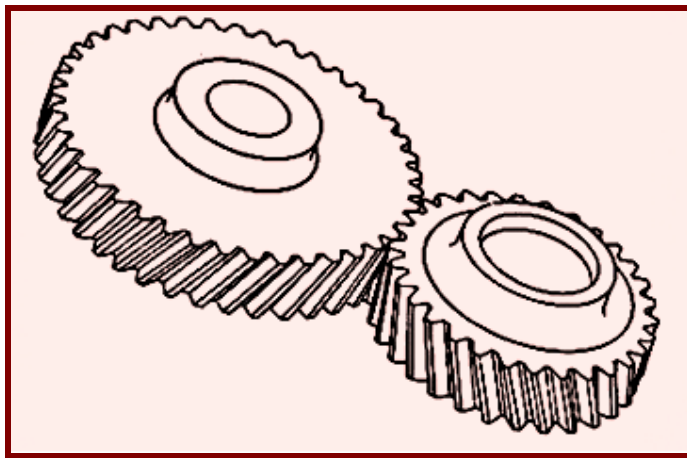


شكل (٥- ٤٩)

الشكل التالي (٥- ٥٠) يبين طريقة رسم الأسنان في القطع وبدون قطع .

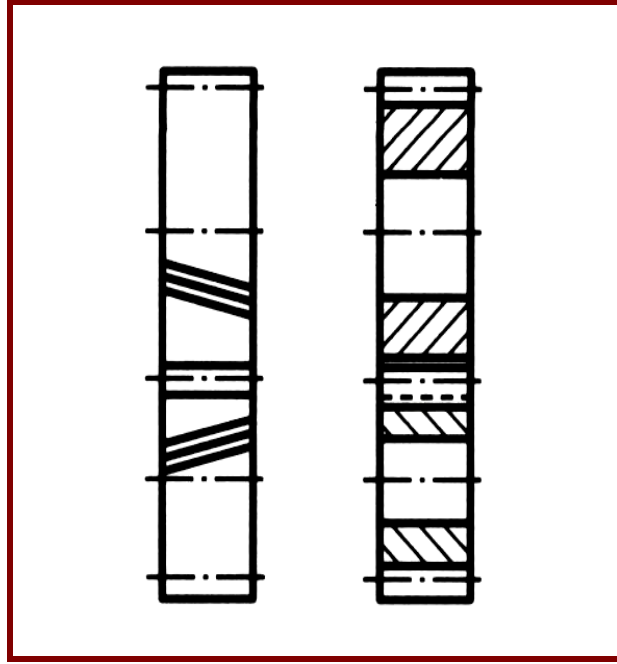

شكل (٥ - ٥٠)


ج- ترس أسطواني عدل مع جريدة مسننة شكل (٥ - ٥١):

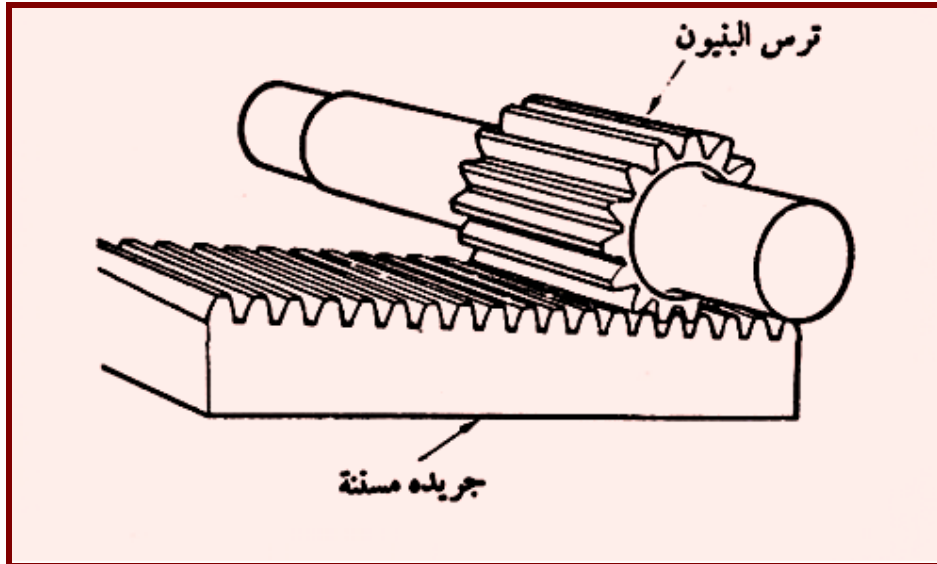


شكل (٥ - ٥١)

تكون الجريدة المسننة على هيئة سطح مستو له أسنان مطابقة لأسنان الترس العدل، وبذلك يمكن عدها كترس بقطر خطوة لانهائي، وتستخدم مع الترس العدل لتحويل الحركة الدائرية إلى

حركة خطية ويبين الشكل التالي طريقة التمثيل الاصطلاحية لتعشيق الترس العدل مع الجريدة في الرسم شكل (٥- ٥٢) والقطاع إضافة إلى الطريقة المبسطة شكل (٥- ٥٣)

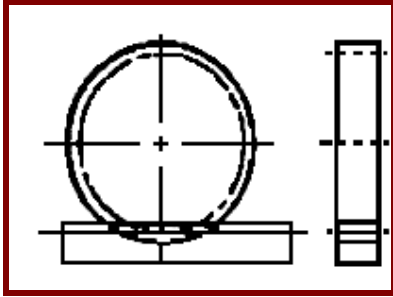


شكل (٥- ٥٣)

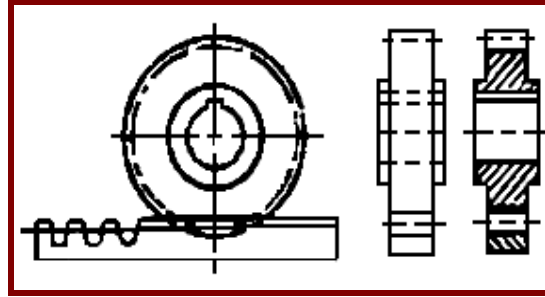

شكل (٥- ٥٢)

## ٢. التروس المخروطية (Bevel gears):


تستخدم التروس المخروطية عادة لنقل الحركة بين عمودين متعامدين ويمكن استخدامها أيضا لنقل الحركة بأي زاوية غير ٩٠°، ويسمى أصغر الترس الصغير بالترس الصغير (البنيون) كما في التروس العدل. شكل (٥- ٥٤)

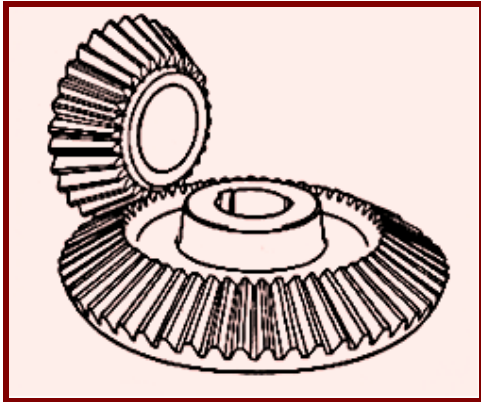


شكل (٥- ٥٤)

والشكل التالي بين طرق التمثيل الاصطلاحية والمبسطة للتروس المخروطية المعشقة عند الرسم

شكل (٥- ٥٥) والقطاعات شكل (٥- ٥٦)

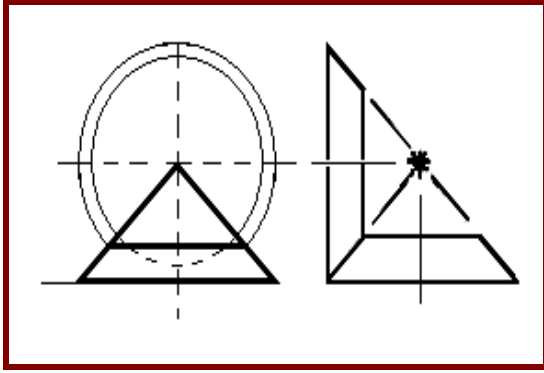


شكل (٥- ٥٦)

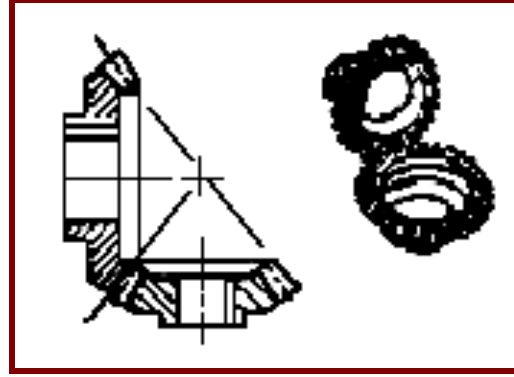


شكل (٥- ٥٥)

٣. التروس الدودية (Worm gears): شكل (٥- ٥٧)

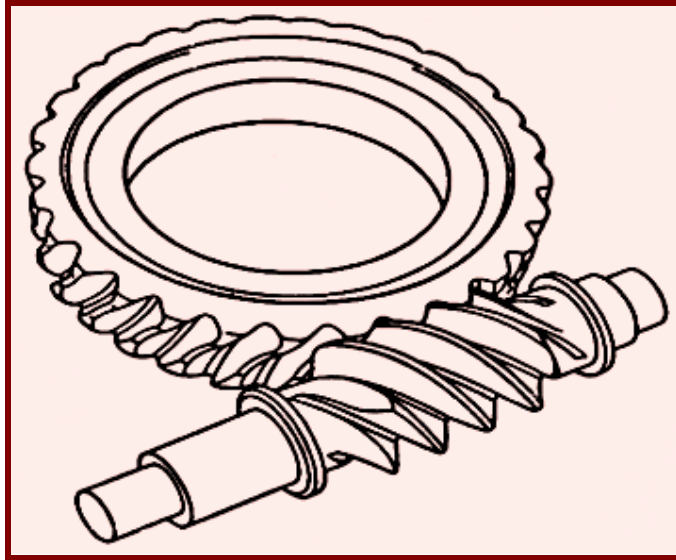

شكل (٥- ٥٧)


تعشيق التروس الدودية تتكون من عمود له أسنان حلزونية على شكل لولب يطلق عليه اسم الدودة معشق مع ترس أسطواني بأسنان حلزونية أيضا ويطلق عليه اسم الترس الفلكي، ويؤدي دوران الدودة إلى تدوير الترس ومن ثم تنتقل الحركة من عمود الدودة إلى عمود الترس المعامد والواقع في مستوى آخر كما هو موضح في الشكل التالي (٥- ٥٨) الذي يبين طرق التمثيل للتروس تدودية في الرسم.

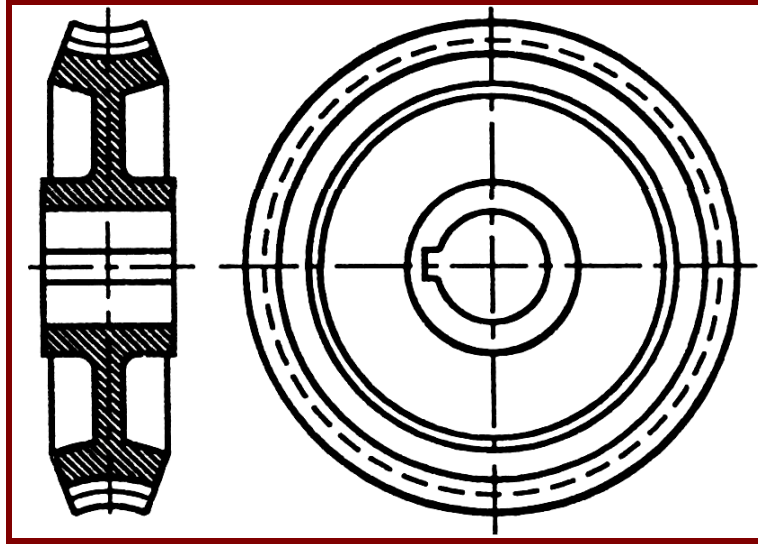

شكل (٥ - ٥٨)

### ٥- ٧- ١ مصطلحات التروس العادية

الشكل (٥ - ٥٩) يبين رسماً توضيحياً لترس عدل تظهر فيه المتغيرات الأساسية المستخدمة في توصيف هذا الشكل من التروس وهي كالتالي :-

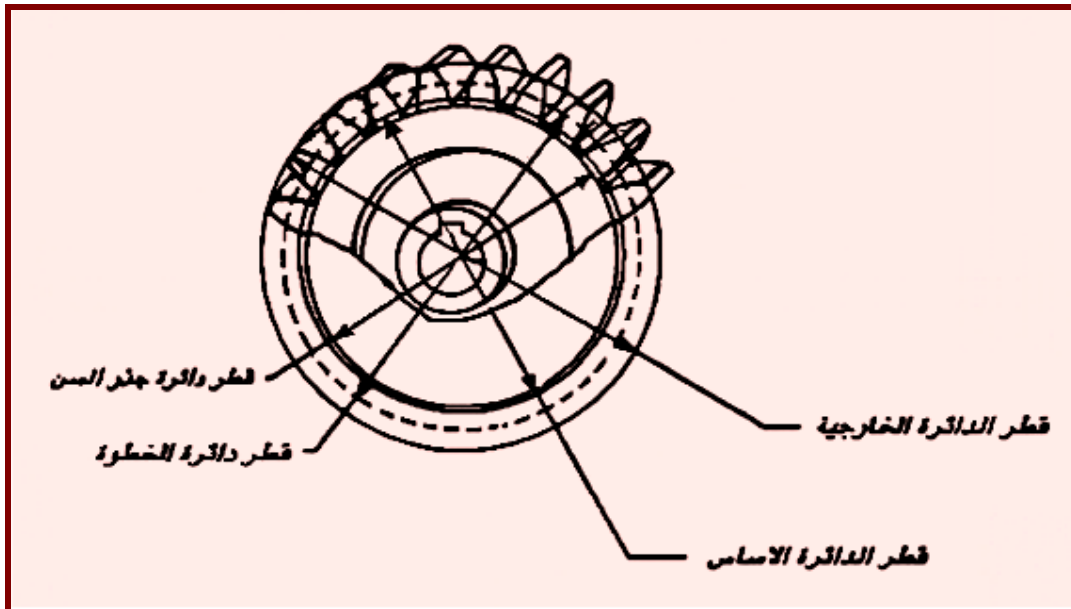

شكل (٥ - ٥٩)



وفيمايلي نورد بعض التعاريف المهمة لتروس :


١ - دائرة الخطوة: دائرة وهمية يقاطع محيطها أسنان الترس عند تساوي عرض السن مع عرض المجرى، أي المسافة المحيطة بين سنين في الفراغ، ويمكن القول أيضا بأن دائرة الخطوة تمثل الدائرة الخارجية لعجل (دولاب) افتراضي يقوم بنفس مهمة الترس عند نقله للحركة بواسطة الاحتكاك على محيطه الخارجي.

٢ - دائرة جذر السن : وهي الدائرة التي يمر محيطها بجذور الأسنان.

٣ - الدائرة الخارجية أو دائرة الرأس: وهي الدائرة التي يمر محيطها برؤوس الأسنان، أو أكبر دائرة عبر الأسنان

٤ - دائرة الأساس: وهي دائرة وهمية تستخدم لرسم أو تشكيل الأسنان.

والشكل التالي (٥ - ٦٠) يبين بعض المصطلحات الأخرى المتعلقة بأبعاد ومقاسات أسنان التروس العدلة

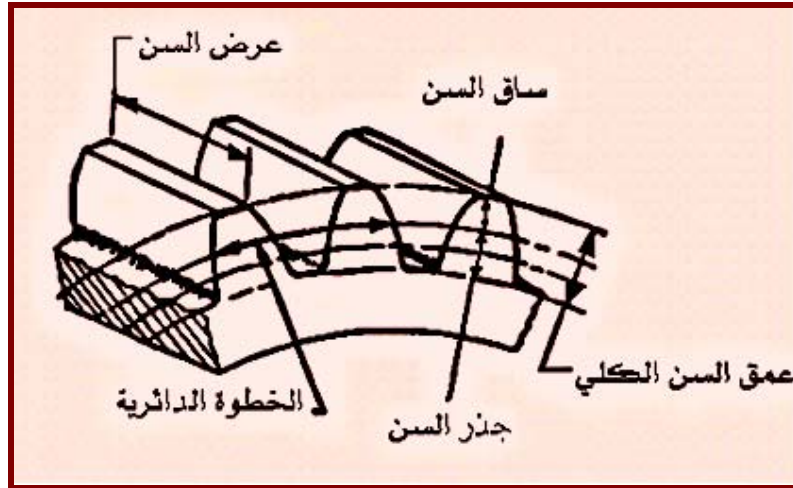

شكل (٥ - ٦٠)

## المصطلحات الأساسية لكافة أنواع التروس :

m= الموديول

A= بعد طرف السنة عن دائرة الخطوة ف

A=m

B= عمق جذر السنة عن دائرة الخطوة في الترس الكبير

B=1.25m

C= المسافة بين محوري الترسين

c= الخلوص عند القاع

D= قطر دائرة الخطوة

D=mz

F= عرض وجه السنة

Di= قطر دائرة جذور الأسنان

Di=D-2B

D<sub>o</sub>= قطر دائرة الراس

D<sub>o</sub>=D+2A

Db= قطر دائرة الاساس

Db=D (cos زاوية الضغط )

p= الخطوة الدائرية

p= π m

R= نسبة تخفيض السرعات بين الترسين

Z= عدد الأسنان

## ٥- ٧- ٢- طريقة رسم أسنان التروس :

هنالك طريقة مبسطة لرسم التروس، يعتبر رسم منحنى الأنفولايوت في أي لوحة هندسية مضيعة للوقت اذ يكفي تمثيل منحنى الأنفولايوت باقواس من دوائر، و هنالك عدة خطوات للقيام بهذه العملية المبسطة سوف نستعرضها من خلال هذا المثال

مثال : ارسم بمقياس رسم مناسب رسماً دقيقاً بقدر الامكان لثلاثة أسنان متتالية من ترس عدد

أسنانه 24 سنة، وزاوية الضغط تساوي 20 ، والموديول يساوي 5mm

في البداية لابد من حساب الآتي:

دائرة الخطوة

$$\begin{aligned} D &= mt \\ &= 5 \times 24 \\ &= 120 \text{mm} \end{aligned}$$

في الترس القياسي يكون

$$\begin{aligned} A &= m \\ A &= 5 \text{mm} \end{aligned}$$

وأيضاً في الترس القياسي يكون

$$\begin{aligned} B &= 1.25m \\ &= 6.25 \text{mm} \end{aligned}$$

دائرة الرأس


$$\begin{aligned} D_0 &= D + 2A \\ &= 120 + 10 \\ &= 130 \text{mm} \end{aligned}$$

دائرة الجذور

$$\begin{aligned} D_i &= D - 2B \\ &= 120 - 12.5 \\ &= 107.5 \text{mm} \end{aligned}$$


طريقة الحل:

- ١ - رسم أقواس دوائر الرأس والخطوة والجذور .
- ٢ - يرسم خط يمر بالمركز (O) ويقطع دائرة الخطوة في Q
- ٣ - إذا كانت زاوية الضغط تساوي 20 يرسم خطان الأول من المركز (O) ويصنع مع OQ زاوية قدرها 20° والثاني من Q ويصنع مع OQ زاوية 70° ، يتقاطع هذان الخطان في S . كما هو موضح في الشكل (٥ - ٦١)

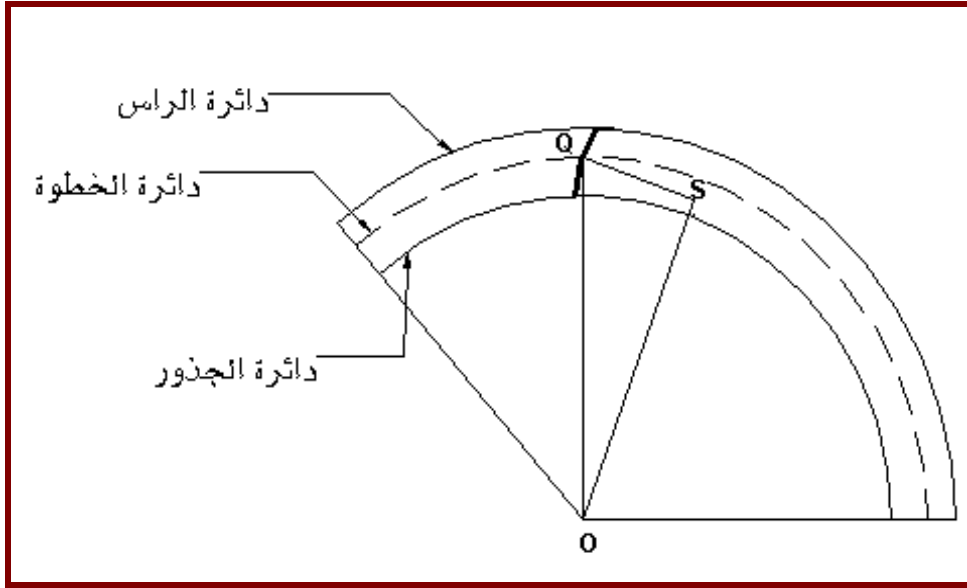

شكل (٥ - ٦١)


- ٤ - ترسم دائرة الأساس من O بنصف قطريساوي  $r=OS$
- ٥ - يرسم قوس نصف قطره  $r=QS$  ومركزه S يقع على دائرة الأساس ، يعتبر هذا القوس تقريباً مناسباً للمنحنى الأنفوليوت .
- ٦ - تحسب الزاوية التي تحصرها الخطوة من العلاقة (عدد أسنان الترس/360)
- $$=360/24$$
- $$=15$$
- بعد ذلك يرسم خط من المركز O والذي يصنع زاوية قدرها 7.5 مع OQ حيث يتقاطع الخط مع دائرة الخطوة في النقطة C
- ٧ - يرسم خط بزاوية قدرها 110 من المركز O حتى يلامس زاوية الأساس في نقطة a
- ٨ - يرسم قوس نصف قطره ac وينتج لنا المنحنى الثاني للسِّن .
- ٩ - يتم رسم الأسنان الأخرى بنفس الطريقة السابقة .
- والشكل التالي (٥ - ٦٢) يوضح ذلك .

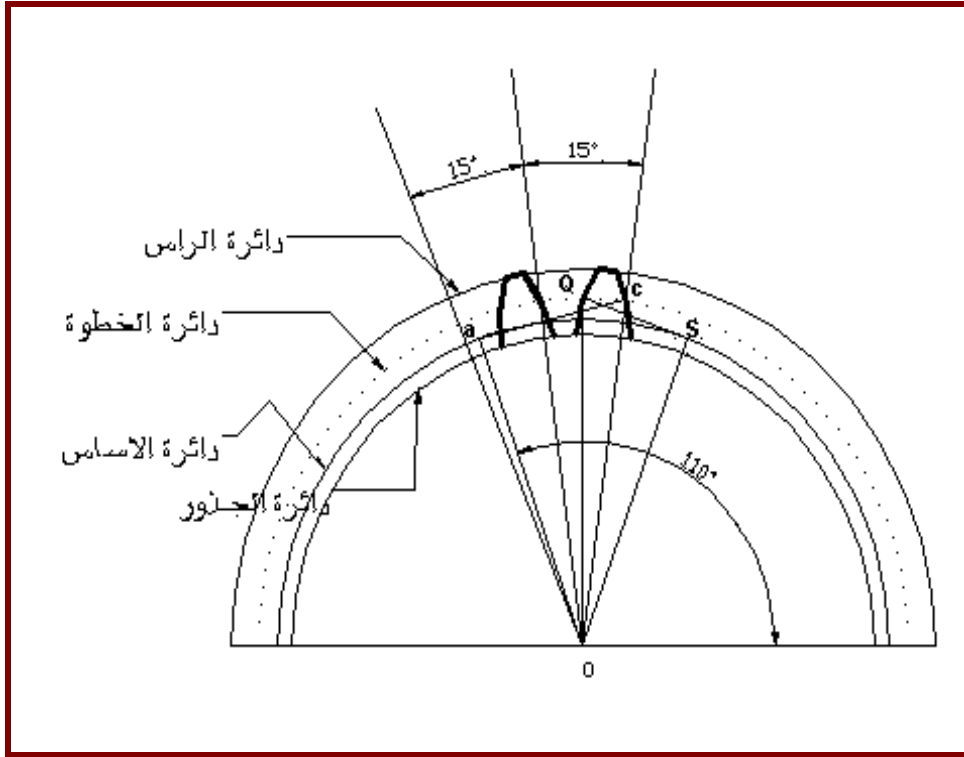

شكل (٥) - (٦٢)



## تمارين

١. بمقياس رسم مناسب ارسم التجميعات الهندسية الموضحة في الشكل (٥ - ٦٣). تؤخذ الأبعاد من الرسم مباشرة؟

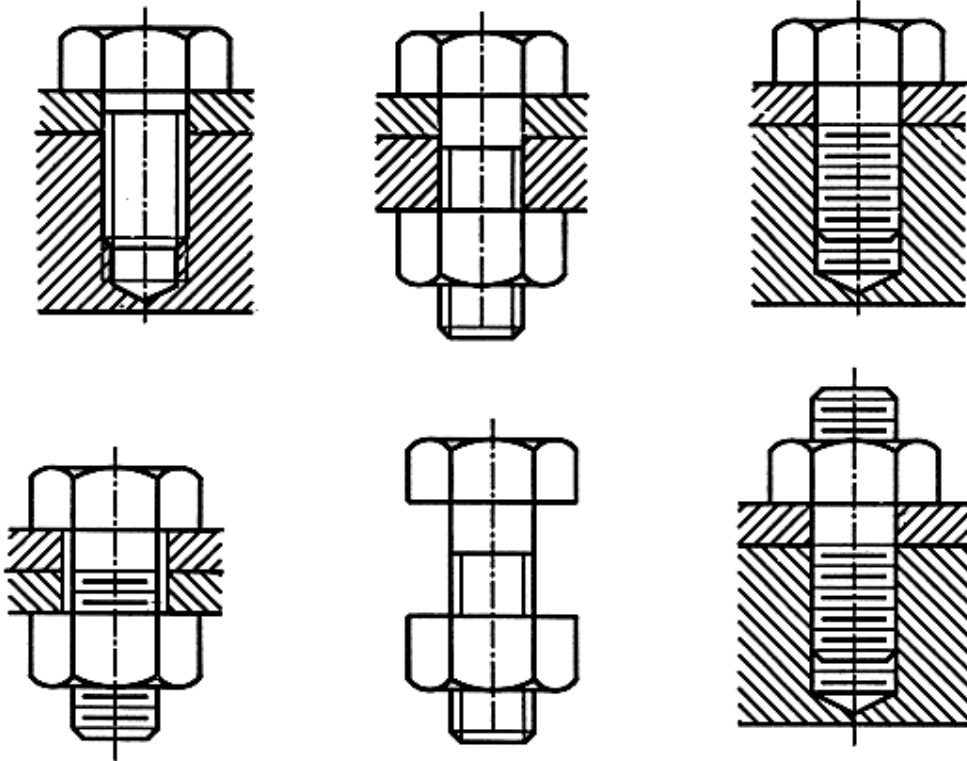


شكل (٥ - ٦٣)

٢. ارسم وبمقياس رسم مناسب نوابض الشد والضغط التالية شكل (٥- ٦٤). تؤخذ الأبعاد من الرسم؟

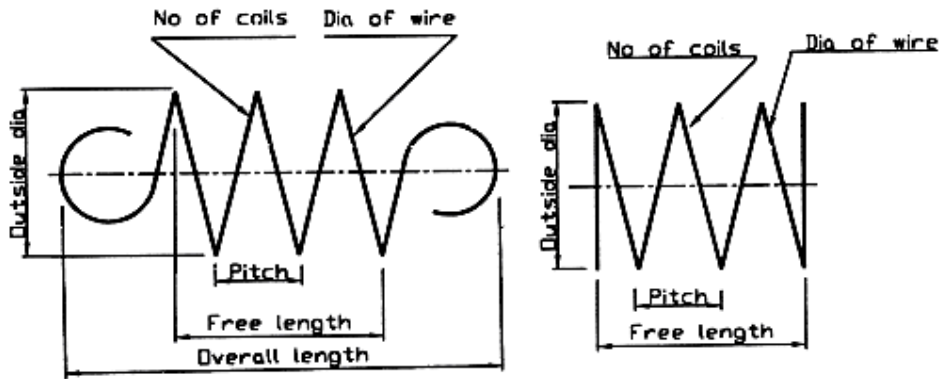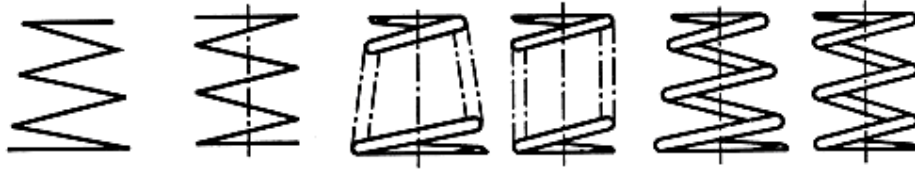


شكل (٥- ٦٤)

٣. الشكل التالي يبين مستطين لقارنة والمطلوب رسم المساقط الموضحة في الشكل (٥- ٦٥) بمقياس رسم 1:1

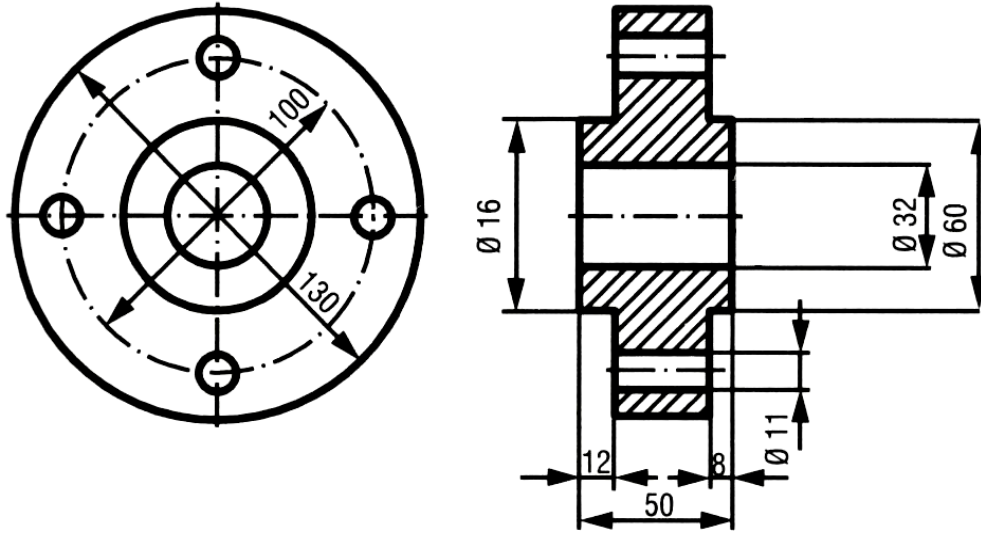

شكل (٥- ٦٥)

٤. الشكل (٥- ٦٦) هو قطاع لنوعين من المحامل التدرجية والمطلوب هو رسم الشكلين علماً بأن أقطار الدوائر في الشكل الأول هو 3mm والشكل الأول هو 5mm ؟

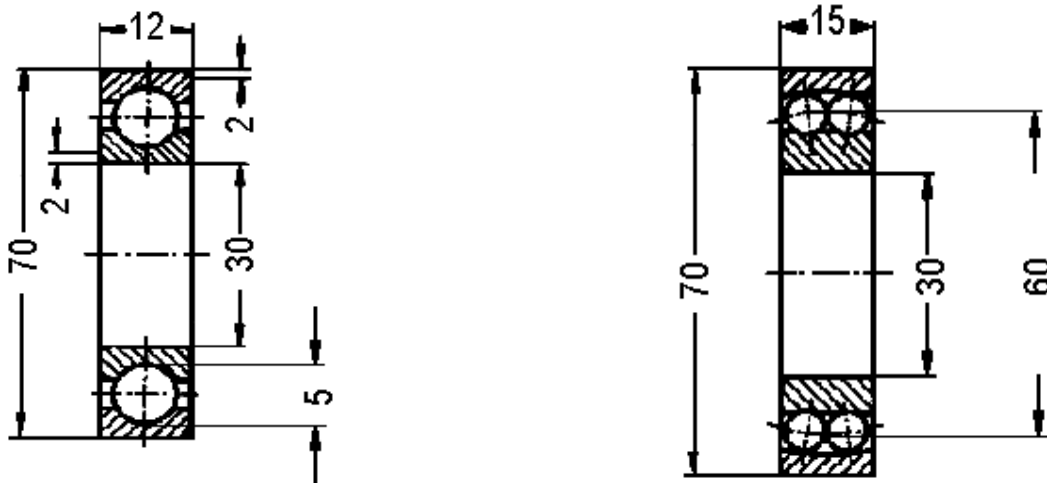


شكل (٥- ٦٦)



٥. ارسم مقطعاً أمامياً ومسقطاً أفقياً للتعشيقية التروس المستقيمة الموضحة في الشكل (٥- ٦٧) إذا علمت أن:


$$(D_i=98) (D_b=100) (D_o=120) (D=100) (d_o=60) (d=50) (d_i=38) (d_b=40)$$

وأن عرض وجه السن (F=22)

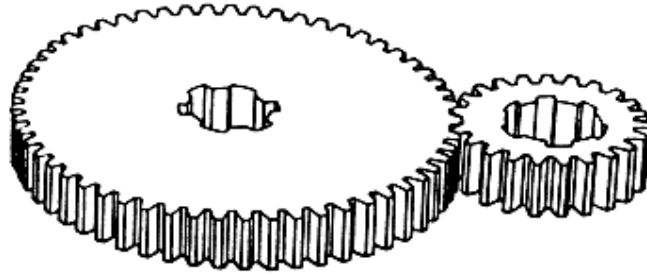


شكل (٥- ٦٧)

٦. ارسم مقطع المسنن الدودي المبين في الشكل (٥- ٦٨) بمقياس مناسب

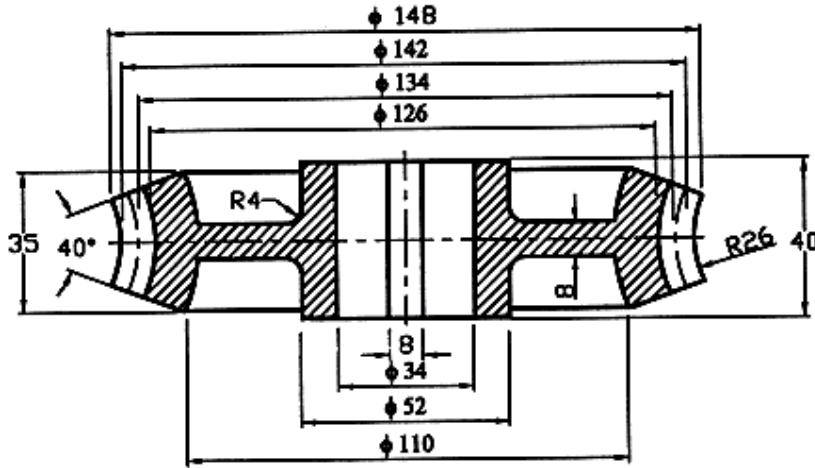

شكل (٥- ٦٨)

٧. ارسم مقطع المسنن اللولب (الدودة) المبين في الشكل (٥ - ٦٩) بمقياس مناسب

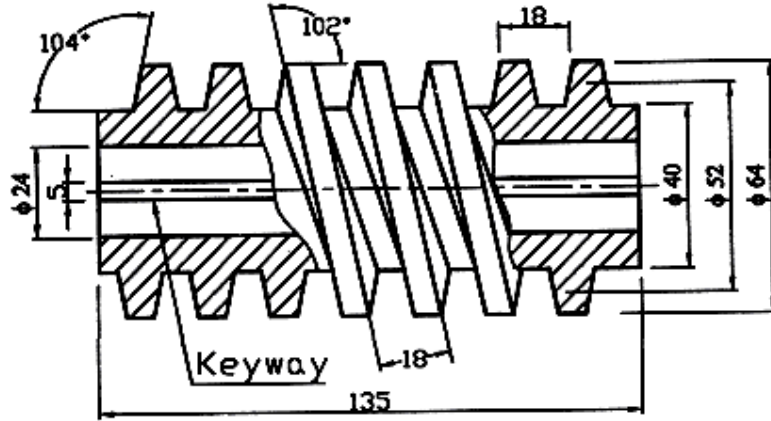

شكل (٥ - ٦٩)

٨. ارسم بمقياس رسم مناسب رسماً دقيقاً بقدر الامكان منظوراً لستة أسنان متتالية من ترس عدد أسنانه 24 سنة، وزاوية الضغط تساوي 20 ، والموديول يساوي 5mm ؟


## ٦- ١- الأبعاد

أي جسم يتم تصنيعه غالبا ما يشتمل على تحديد دقيق لشكل الجسم و مقاسه، وتطرقنا فيما سبق لطريقة وصف الأشكال عن طريق رسم المناظير والإسقاط وغيره من عمليات الرسم المستخدمة لوصف الأجسام. وفي هذا الباب سوف نتابع عملية وصف الأجسام عن طريق تحديد مقاساتها المناسبة وذلك بوضع جميع ما يلزم من تفاوتات وأبعاد ورموز توضيحية وملاحظات فنية على الرسم لإنجاز وصف الأجسام بدقة تكفي وتسمح لجهة التنفيذ بإنتاج الأشكال المرسومة دون أخطاء أو مشاكل ومنعا للاجتهادات

## ٦- ٢- تعاريف ومصطلحات خاصة بالأبعاد:

### ١. خطوط تحديد البعد (الامتداد) EXTENSION LINES


هما خطان يرسمان لتحديد بداية ونهاية بعد معين، فيرسم الأول عند بداية البعد ويرسم الثاني عند نهايته. ويوضح الشكل (٦- ١) مواصفات خط التحديد التي يجب الانتباه إليها عند رسمه وهي أن يكون حقيقيا لا يتجاوز عرضه ثلث ( $1/3$ ) عرض خط الرسم لذا يرسم بقلم رصاص قاس قليلا من نوع (2H) وأن يكون مستمرا غير متقطع وغير ملتصق بالجسم بل يبعد عنه مسافة (1.2mm) كما يجب أن يتجاوز خط البعد بمسافة لا تقل عن (2mm).

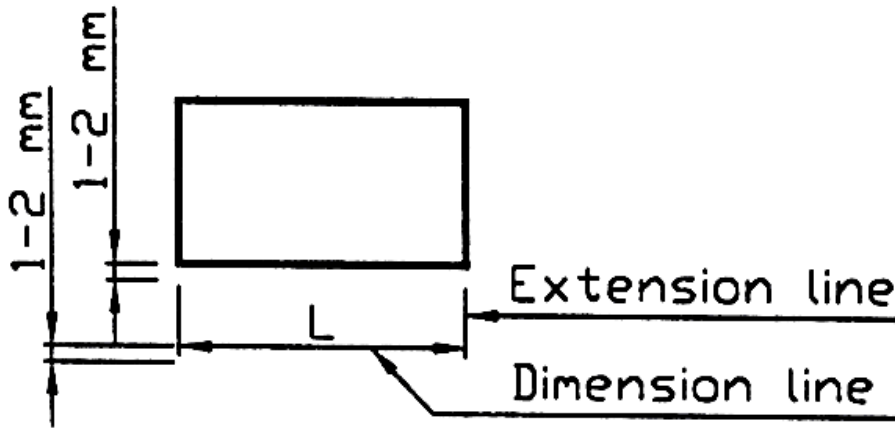

شكل (٦- ١)


### ٢. خط البعد DIMENSION LINE :

خط نرسمه بين خطي التحديد ، ونكتب فوقه تفاصيل البعد ويرسم بنفس القلم الذي ترسم به خطوط التحديد (2H) انظر الشكل (٦- ٢) وهناك عدة مواصفات يجب مراعاتها عند رسمه وهي :

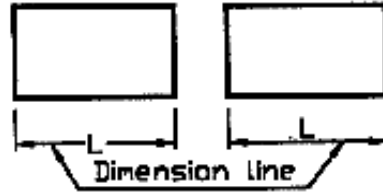


شكل (٦- ٢)

١. مراعاة أن يكون الخط خفيفاً مثل خط التحديد ولا يزيد عرضه عن  $(1/3)$  عرض خط الجسم .
٢. أن يكون مستمراً وتكتب قيمة البعد فوقه ، أو مقطوعاً في منتصفه وتكتب قيمة البعد في مكان القطع ، شكل (٦- ٣) .

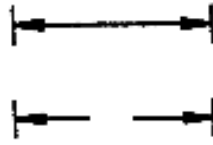


شكل (٦- ٣)

٣. يراعى أن يرسم بين خطي تحديد وينتهي طرفاه بسهمين يلاصق رأس كل منهما خط التحديد تماماً ، شكل (٦- ٤)

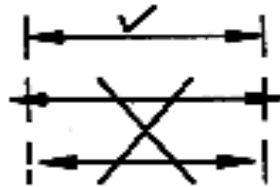


شكل (٦- ٤)

٤. أن يبعد عن الجسم مسافة تتراوح ما بين ( 8- 10 mm ) شكل (٦- ٥)

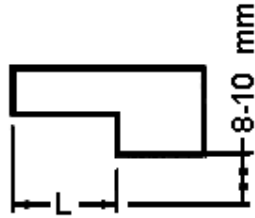


شكل (٦- ٥)

٥. عند رسم خطين بعد خلف بعضهما البعض تكون المسافة بينهما في المجال ما بين (5-10 mm) شكل (٦- ٦)

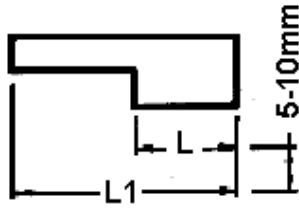


شكل (٦- ٦)

٦. عند رسم عدة خطوط متوازية خلف بعضها، نبدأ برسم خط البعد الصغير أولاً ثم الأكبر فالأكبر على التوالي، شكل (٦- ٧).

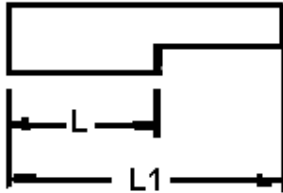

شكل (٦- ٧)


٧. لا تستخدم خطوط الجسم أو التناظر بدائل لخطوط البعد. وأحياناً تستخدم خطوط التناظر أو المراكز كخطوط تحديد، شكل (٦- ٨).

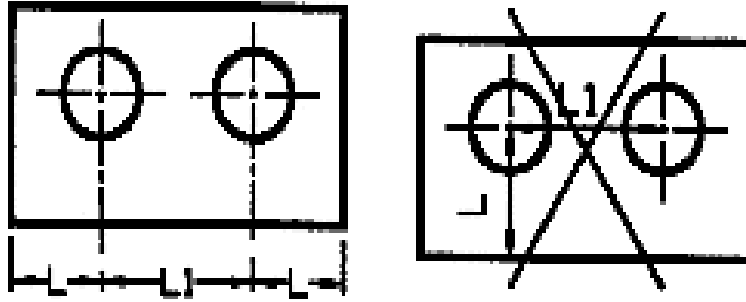

شكل (٦- ٨)

### ٣. الدليل LEADER :


هو عبارة عن خط ينتهي طرفه بسهم يشير إلى موقع أو منطقة في الجسم ونهاية طرفه الآخر إلى  
توجد ملاحظة تخص هذه المنطقة ويرسم مثل خطوط الأبعاد خفيف و مستمر و بنفس القلم، شكل (٦) -  
(٩).

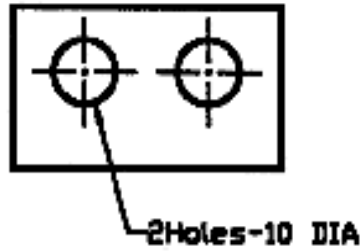

شكل (٦- ٩)

#### ٤. الأسهم ARROWHEADS :

تشبه إلى حد بعيد المثلث متساوي الضلعين وارتفاعه يساوي ثلاثة أضعاف قاعدته، شكله وتختلف مقاساته بحسب مقاسات الرسومات، وعادة ترسم الأسهم بنهايات الأبعاد متجهة نحو الخارج وفي حالة كون الفراغات المعدة لكتابة البعد غير كافية ترسم خارج خطوط التحديد متجهة نحو الداخل، على أن يكون هناك سهم في طرف الدليل يشير للمعلم، شكل (٦- ١٠).

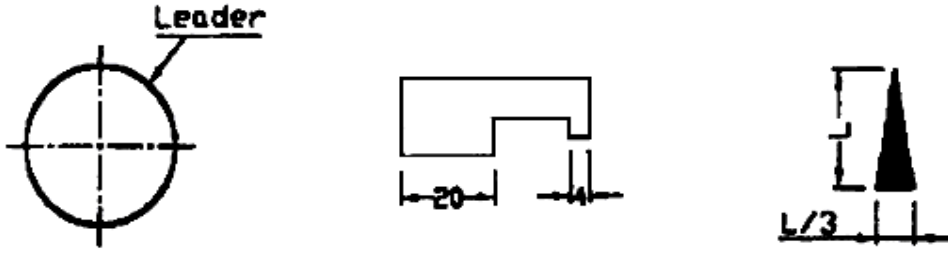


شكل (٦- ١٠)

#### ٦- ٣ طرق كتابة الأبعاد ALIGNMENT OF NUMBERS

##### ١. كتابة الأبعاد فوق الخطوط المستمرة CONTINUES LINES


تكتب قيم الأبعاد الأفقية فوق الخطوط الموازية لها وفي المنتصف إن أمكن. أما بالنسبة للأبعاد العمودية تدور الورقة على المحور الآخر المعاكس أي بزاوية (90°) باتجاه عقارب الساعة أو بالعكس. وهذه الطريقة لكتابة الأبعاد تسمى الطريقة الموازية، شكل (٦- ١١).

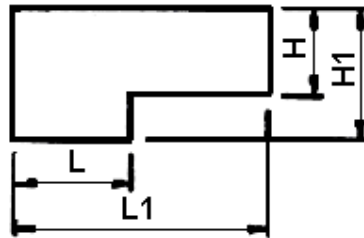

شكل (٦- ١١)

٢. كتابة الأبعاد وسط الخطوط المقطوعة :

ونعني بالخطوط المقطوعة خطوط الأبعاد التي نقطع جزءا منها عند الوسط ونكتب فيه القيمة أو البعد، شكل (٦- ١٢). وتكتب القيم بشكل موازٍ لخطوط البعد أو أن تكتب كلها أفقية بما في ذلك الأبعاد الرأسية، وتسمى هذه الطريقة وحيدة الاتجاه.

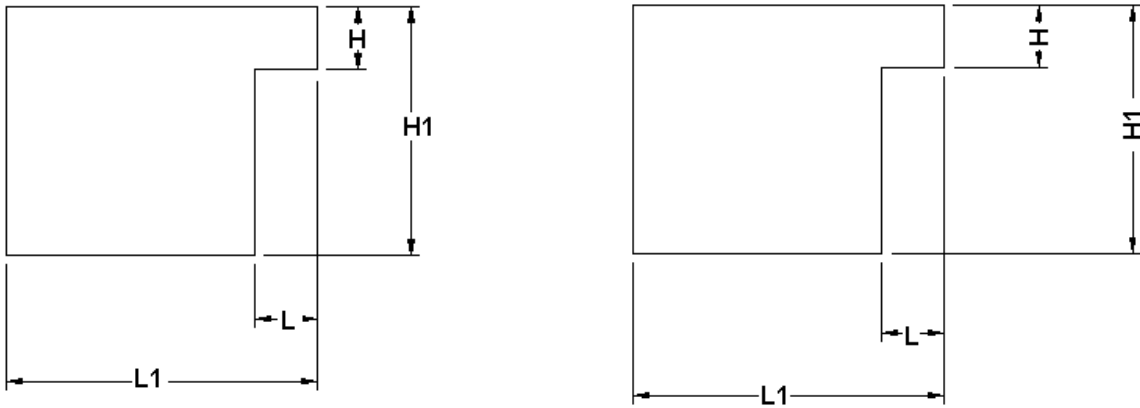


شكل (٦- ١٢)



٦- ٤ قواعد هامة عند كتابة الأبعاد :


١. يجب اختيار وتحديد الطريقة المثلى لكتابة الأبعاد .
٢. يراعى كتابة الأبعاد خارج حدود الرسم ما أمكن، مع العلم أن هناك حالات يكون كتابه بعض الأبعاد داخل الرسم أوضح وأسهل للفهم والقراءة، شكل ( ٦- ١٣ ) .

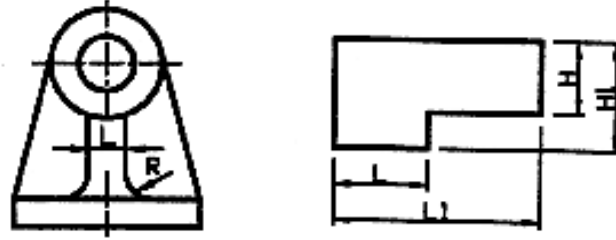

أ- جميع الأبعاد خارج الرسم      ب- بعض الأبعاد داخل الرسم.

شكل ( ٦- ١٣ )


٣. يكتب اللازم من الأبعاد فقط ولا تكرر نفس الأبعاد على مساقط الجسم الواحد.
٤. توضع فاصلة عشرية بنهاية الرقم لمنع تداخل بعض الأرقام (5 و 2 مثلا) شكل ( ٦- ١٤ ) .

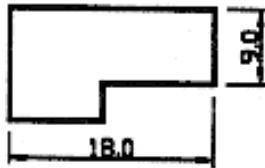

شكل ( ٦- ١٤ )

٥. توزع الأبعاد على جميع المساقط ما أمكن، ولا تكتظ وتجمع في مسقط واحد فقط،


شكل ( ٦- ١٥ )

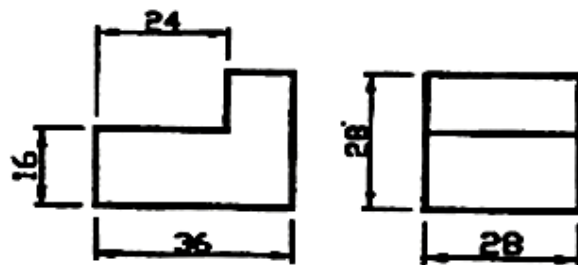

شكل (٦- ١٥)


٦. يفضل أن تكتب الأبعاد على خطوط الجسم المتصلة ما أمكن وليس على الخطوط المتقطعة،

شكل (٦- ١٦)

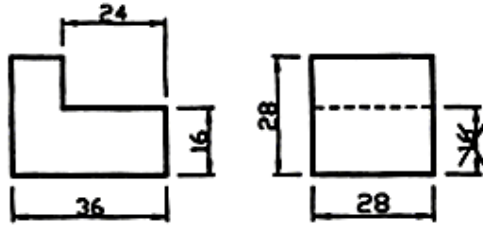

شكل (٦- ١٦)

٧. تكتب جميع الملاحظات المتعلقة بالرسومات بشكل أفقي، شكل (٦- ١٧).

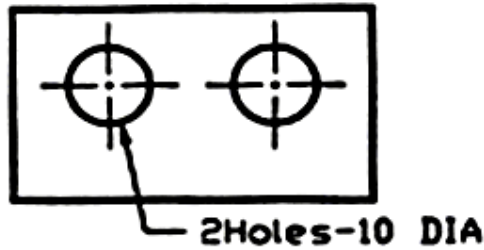

شكل (٦- ١٧)

## DIMENSION OF AN OBJECT أبعاد الجسم الهندسي


### ١ - أبعاد الأضلاع DIMENSION OF PRISM :

هذه بعض القواعد التي يجب الأخذ بها عند وضع أبعاد أضلاع جسم هندسي :

١. توزع الأبعاد قدر الإمكان على جميع المساقط ، ويراعى كتابة البعد في مكانه الأمثل والأوضح .


فمثلا البعد (A) في الشكل (٦- ١٨) موجود في المسقطين الأمامي والعلوي ، لكنه في المسقط

الأمامي أوضح لذلك يكتب فيه .

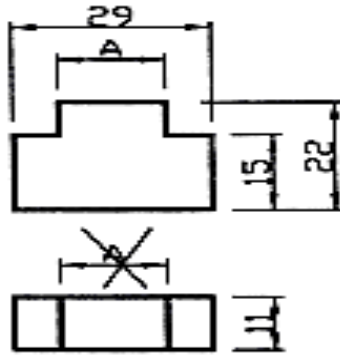


شكل (٦- ١٨)

٢. الأبعاد تكتب بشكل سلاسل متتابعة ومتوازية منعا لاختصاصها أو تداخلها ، شكل (٦- ١٩) .

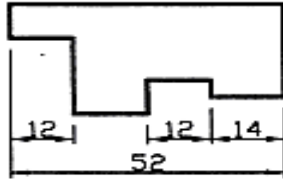

شكل (٦- ١٩)


٣. الأبعاد المشتركة تكتب بين المساقط ، شريطة ألا يؤدي ذلك لتداخلها ، شكل (٦- ٢٠) .

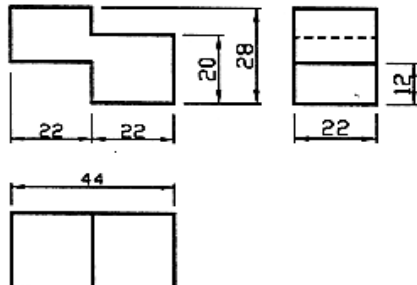

شكل (٦- ٢٠)


٤. كتابه الأبعاد تبدأ من أحد أطراف المسقط أو من خط تناظره في حاله كونه متناظرا ،

شكل (٦- ٢١)

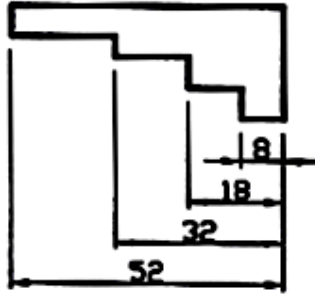

شكل (٦- ٢١)

٥. أبعاد الخطوط المائلة تكتب بحيث لو أسقطت الخطوط لأصبحت أفقية صحيحة كل (٦- ٢٢)

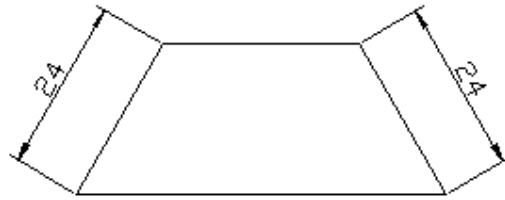


شكل (٦- ٢٢)

٦. قيم الأبعاد الصغيرة تكتب بعيدا عن خطوطها ويرسم دليل بينها، وترسم أسهم خطوط البعد

متجهة نحو الداخل. وفي حال رسمت الأطوال الصغيرة بمقياس كبير تكتب القيم في أماكنها


شكل (٦- ٢٣)

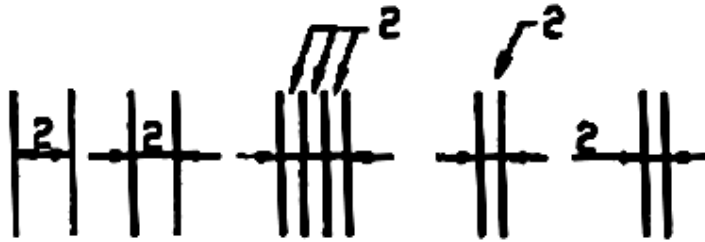

شكل (٦- ٢٣)

ب - أبعاد الأجسام المتناظرة SYMMETRICAL OBJECT DIMENSIONS:


طريقة كتابة أبعاد الأجسام المتناظرة هي نفسها طريقه كتابة أبعاد الأضلاع والتي سبق ذكرها إلا أننا هنا نستخدم ميزة التناظر للإقلال من عدد الأبعاد. فالبعد (A) مثلا يعرف من :  $(72 - 32) / 2 +$  أي وبمعنى آخر هناك بعض الأبعاد بالإمكان استنتاج قيمها ولذلك لا نكتبها لنقل من عدد الأبعاد المكتوبة، شكل (٦ - ٢٤)

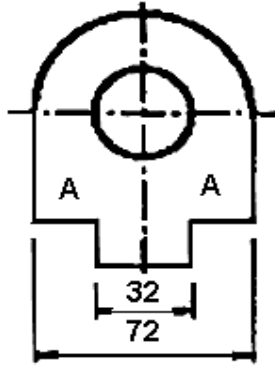

شكل (٦ - ٢٤)


ج - أبعاد المواضع LOCATION DIMENSION:

تستخدم عند تحديد شكل جسم مثل مركز دائرة أو المسافة بين مركزي دائرتين أو غيره.....ولا تختلف خطوط التحديد والأبعاد في هذه الحالة عن ما سبق ذكره :  
١. يحدد مركز دائرة نسبة لأطراف الجسم، شكل (٦ - ٢٥)

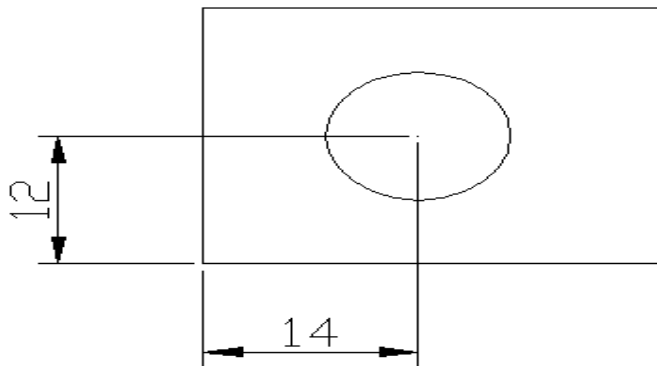


شكل (٦ - ٢٥)

٢. عند وجود أكثر من ثقب في الجسم، يحدد مركز أحدها بالنسبة لأطراف الجسم وتحدد مراكز الأخرى بالنسبة للأول إما بالأبعاد كما في الشكل (٦- ٢٦) أو بالزوايا كما في الشكل (٦- ٢٧)، أو تحدد بالنسبة لخط تناظر الجسم إن كان متناظرا، شكل (٦- ٢٧).

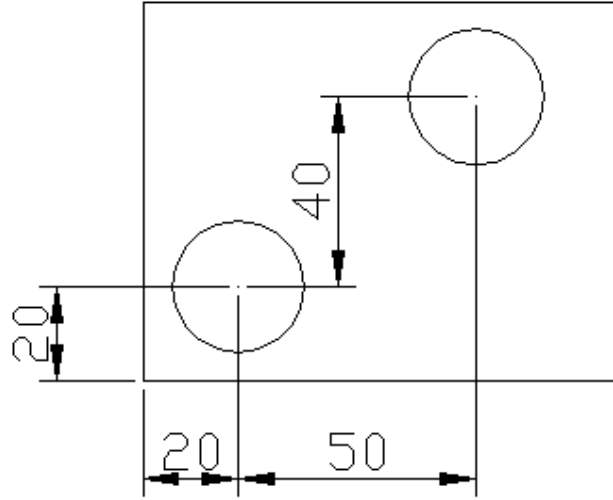


شكل (٦- ٢٦)

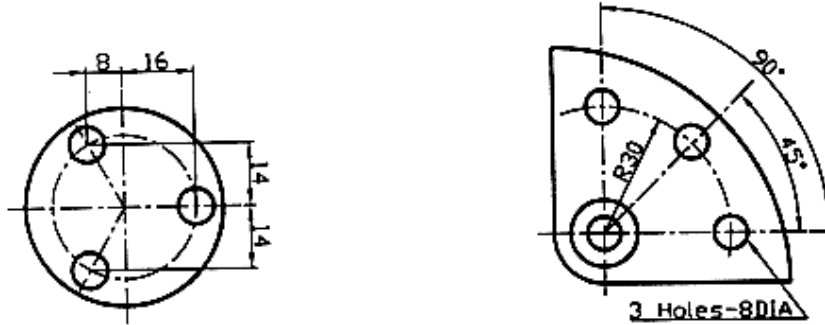

شكل (٦- ٢٧)


٣. تحدد مواضع مراكز الثقوب الموزعة بانتظام بكتابة العبارة (Holes EQ.SP.Ø5)

إلى جانب أحدها شكل (٦- ٢٨) الرقم (6) هو عدد الثقوب والعبارة (SPEQ) هي اختصار لمصطلح موزعة بانتظام (EQUAL SPACED) والقيمة (5) تعني أن قطر كل ثقب هو (5mm)

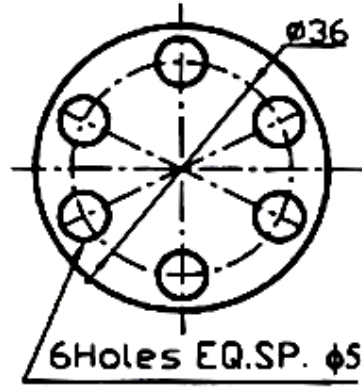


شكل (٦- ٢٨)

٤. يحدد موضع فتحة مستطيلة أطرافها موازية لأطراف الجسم، بتحديد بعد إحدى زواياها عن هذه الأطراف، الشكل (٦- ٢٩).

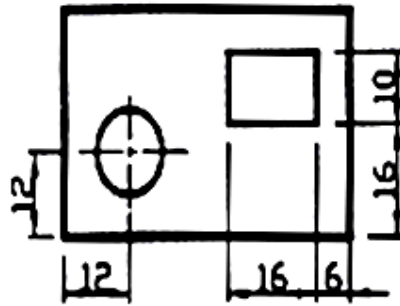

شكل (٦- ٢٩)

٥. في حالة وجود فتحتين مستطيلتين يحدد موضع الأولى كما تقدم ويحدد موضع الثانية النسبة لها ، شكل ( ٦ - ٣٠ ) .

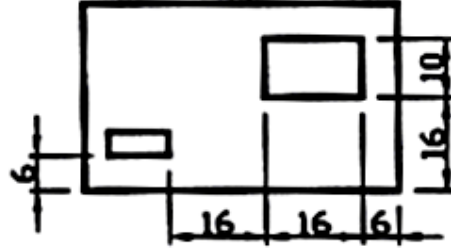

شكل ( ٦ - ٣٠ )

د - أبعاد الزوايا ANGLE DIMENSION :

عند كتابة قيمة زاوية بالدرجات نرسم لها خطي تحديد ونرسم بينهما خط البعد ( قوس ) ونكتب عليها القيمة ، شكل ( ٦ - ٣١ ) . ويتم تحديد ميل الخطوط كما في الشكل ( ٦ - ٣١ ) .




شكل ( ٦ - ٣١ )

هـ - أبعاد الهرم PIRAMID DIMENSION :

١. تحدد أبعاد هرم الرباعي القائم عن طريق أبعاد قاعدته وارتفاع قمته وبعديها عن ضلعي قاعدته ، شكل ( ٦ - ٣٢ ) .




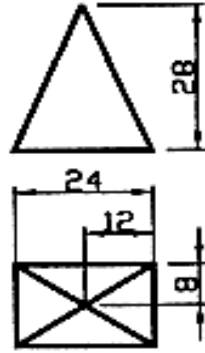

د

شكل ( ٦- ٣٢ )

٢. تحدد أبعاد الهرم الرباعي القائم المقطوع والهرم مربع القاعدة والمقطوع بنفس طريقة الهرم الكامل مع إضافة قيمة ارتفاع سطح القطع . انظر الشكل ( ٦- ٣٣ )

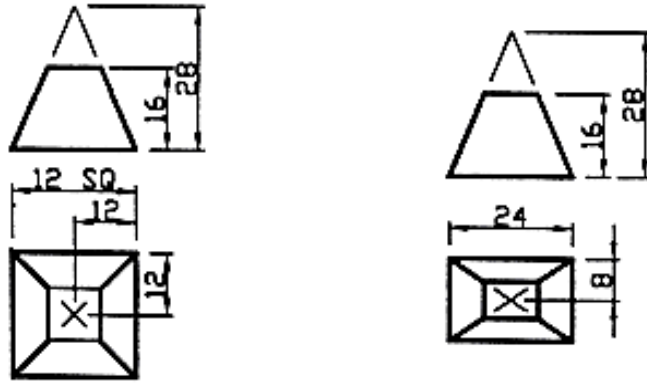


شكل ( ٦- ٣٣ )

٣. تحدد أبعاد أي هرم قائم بأطوال أضلاع قاعدته وزواياها إضافة إلى ارتفاع قمته وبعدها عن اثنين من أضلاع القاعدة .

٤. بنفس الطريقة تحدد أبعاد هرم مائل ويضاف بعدي قمته عن ضلعين متجاورين أو زاوية الميل شكل


( ٦- ٣٤ )

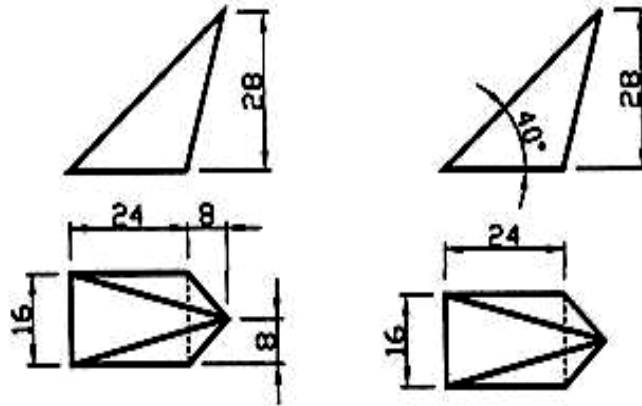

شكل (٦- ٣٤)

و - أبعاد المخروط CONE DIMENSIONS :


١. تحدد أبعاد المخروط الدائري القائم بقطر قاعدته وارتفاع قمته، شكل (٦- ٣٥)

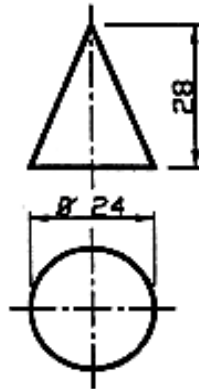

شكل (٦- ٣٥)


٢. تحدد أبعاد مخروط قائم مقطوع بنفس طريقة المخروط الكامل بإضافة ارتفاع مستوى القطع عن

قاعدة المخروط، شكل (٦- ٣٦)

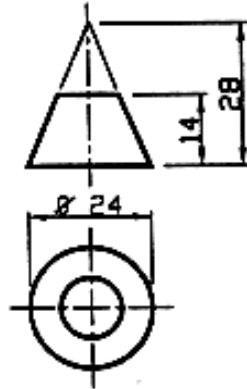

شكل ( ٦- ٣٦ )


٣. تحدد أبعاد مخروط مائل بنفس طريقة القائم وتضاف أبعاده قمته بالنسبة للقاعدة، وكذلك المخروط المقطوع إذ يضاف ارتفاع مستوى القطع عن القاعدة أو القمة، شكل ( ٦- ٣٧ ) .

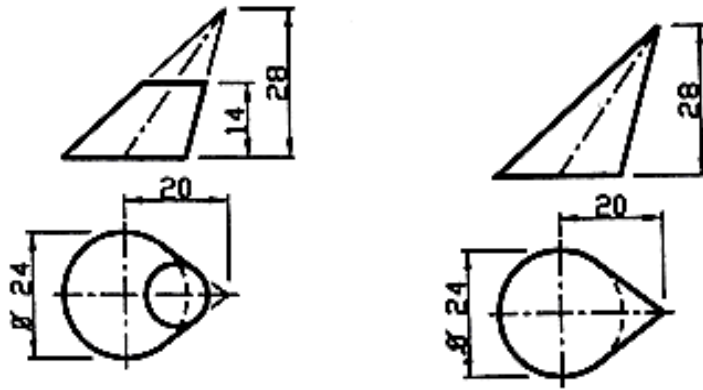

شكل ( ٦- ٣٧ )


ز - أبعاد أسطوانة ودائرة وقوس وكرة :

١. تحدد أبعاد أسطوانة دائرية قائمة بقطر قاعدتها وارتفاعها، شكل ( ٦- ٣٨ ) .

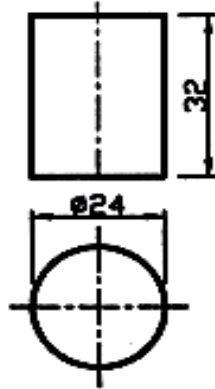


شكل ( ٦- ٣٨ )

٢. تحدد أبعاد أسطوانة مائلة بقطر القاعدة والمسافة بين مركزي القاعدتين وميل محورها، شكل وتحدد أيضا بقطر القاعدة وانزياح مركز القاعدة العليا عن مركز السفلى، شكل ( ٦- ٣٩ ).

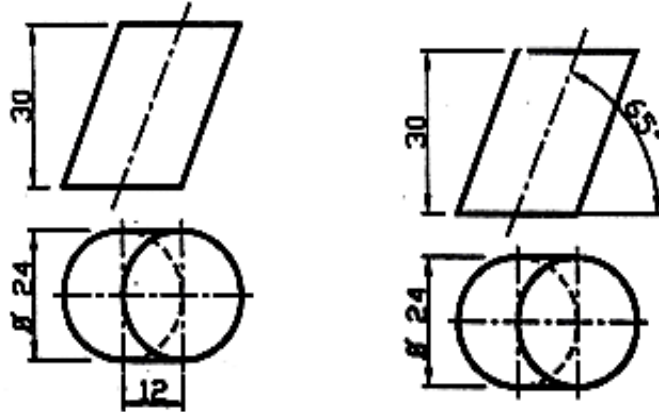


شكل ( ٦- ٣٩ )

٣. تحدد أبعاد دائرة بتحديد قطرها وموضع مركزها كما تقدم في الثقوب، شكل ( ٦- ٤٠ ).

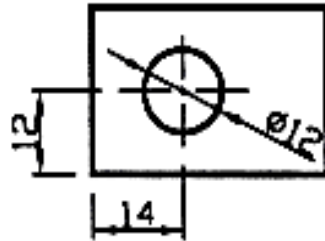


شكل ( ٦- ٤٠ )

٤. تكتب قيمة قطر دائرة مسبوقه بأحد الرمزين (  $\emptyset$  DIA ) إما خارج الدائرة أو داخلها، الشكل ( ٦- ٤١ ) .

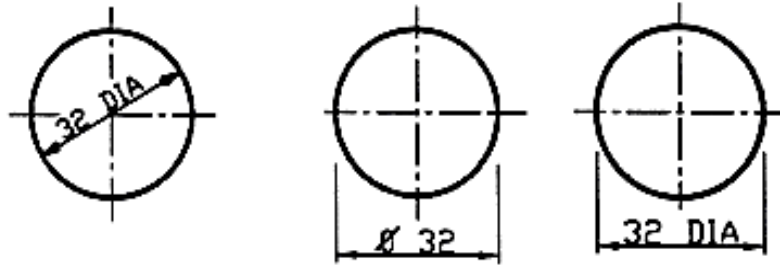


شكل ( ٦- ٤١ )

٥. تحدد أبعاد قوس بنصف قطر تقوسه مسبقا بحرف ( R ) وموضع مركزه ، وإذا كان نصف القطر كبيرا يرسم كما في الشكل ( ٦- ٤٢ )

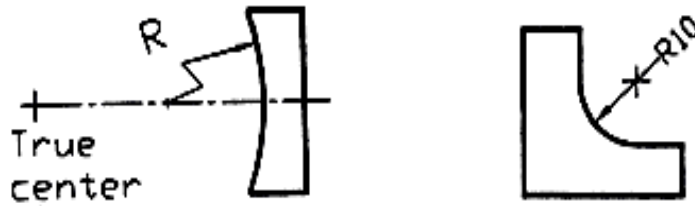


شكل ( ٦- ٤٢ )

٦. تحدد أبعاد المنحنيات المشكلة من أقواس نظامية بمراكز وأنصاف أقطار الأقواس ، الشكل ( ٦- ٤٣ ) .

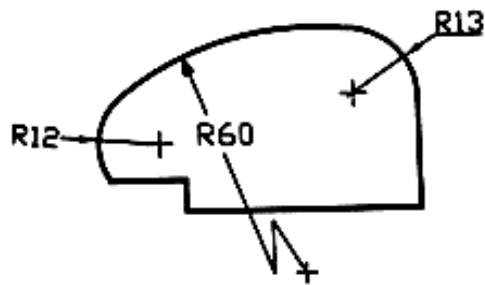


شكل ( ٦- ٤٣ ) .

٧. إذا رسم قوس ببعده غير بعده الحقيقي تكتب قيمة نصف القطر الحقيقي مسبوقه بالعبارة ( TRUE R) كما في الشكل (٦- ٤٤- ).

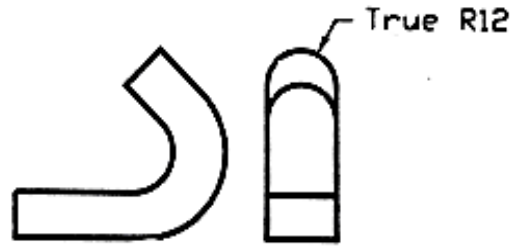


شكل (٦- ٤٤- ).

٨. تحدد أبعاد المنحنيات بمواضع عدة نقاط واقعة عليها ، شكل (٦- ٤٥- ).

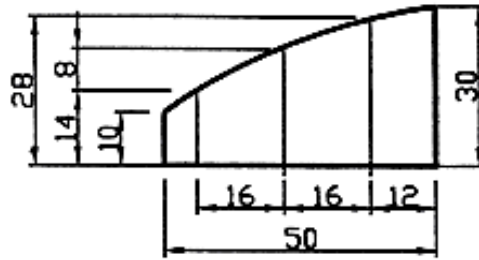


شكل (٦- ٤٥- ).

٩. تحدد أبعاد العناصر أو الفتحات المدورة النهايات وما يشبهها كما في الشكل (٦- ٤٦- ).

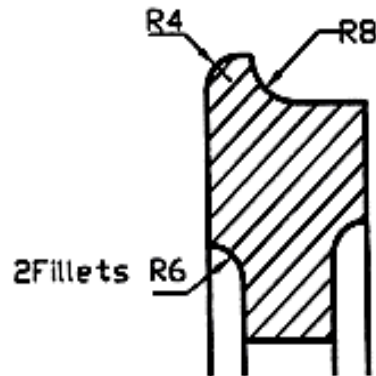

شكل (٦- ٤٦- ).


١٠. تحدد أبعاد كرة بقطرها متبوعا بعبارة (SPHERE) للتفريق بينها وبين الدائرة ، كما تحدد أبعاد أجزائها بكتابة قيمة نصف القطر والعبارة (SPHERE) ، شكل ( ٦ - ٤٧ ) .

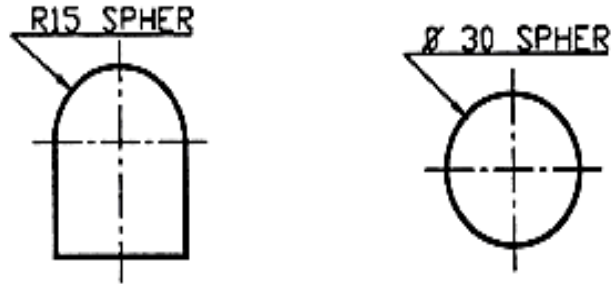

شكل ( ٦ - ٤٧ ) .

### ح - أبعاد المقطع SECTION DAMENSIONS :

تحدد أبعاد المقاطع بنفس الطرق السابقة تماما. لكن يجب الانتباه إلى كتابة جميع الأبعاد خارجها عندما نضطر لوضع الأبعاد في الداخل نقوم بكتابتها أولا ثم نرسم خطوط التهشير حولها ، شكل ( ٦ - ٤٨ )

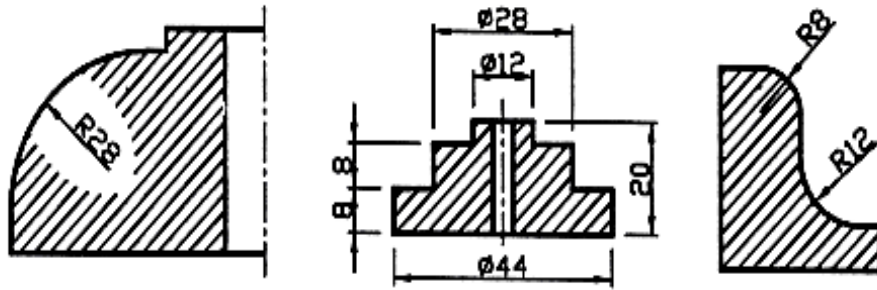

شكل ( ٦ - ٤٨ ) .

### ط - أبعاد أخرى مختلفة: OTHERS

- ١ - عملية الشنفرة (CHAMFER)
- ٢ - هي عملية إخراج و تهذيب للنهايات ذات الأطراف الحادة كالأعمدة والثقوب اللوالب وغيرها.منعا لكسرها عند التنفيذ وتسهيلا للتعامل معها.


وهناك نوعان من الشنفرة إحدهما الشنفرة الداخلية والآخر الشنفرة الخارجية انظر

الشكل ( ٦ - ٤٩ )




شكل (٦- ٤٩)

٣ - نستطيع تحديد أبعاد الشنفرة بقيمة راويتها واحد طولها أو بمعرفة قيمه طولي ضلعيها  
شكل (٦- ٥٠)

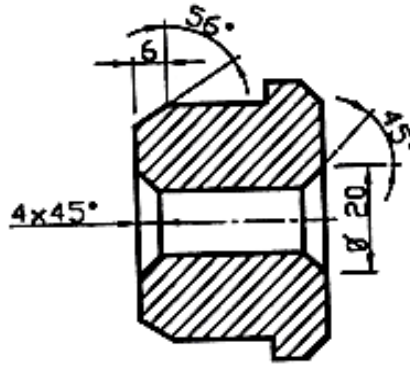

شكل (٦- ٥٠)


٤ - بالنظر إلى الشكل (٦- ٥١) طبع التعرف على طريقه تحديد أبعاد كرسي الخابور .

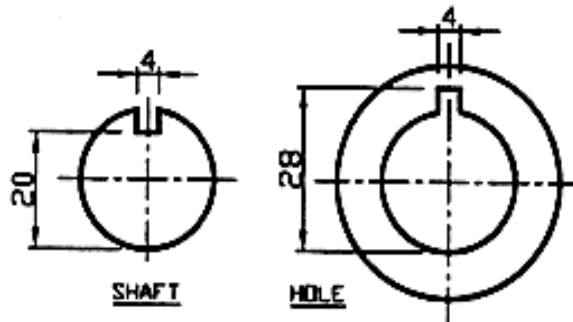

شكل (٦- ٥١)



٥ - العنق ( NECK ) وهي عبارة عن مسافة تستخدم لتسهيل عملية التشغيل انظر الشكل ( ٦- ٥٢ )

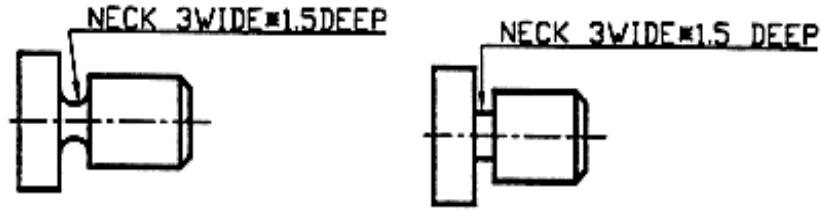


شكل ( ٦- ٥٢ )

٦ - عملية الاستدقاق أو السلبة ( TAPER ) وهي تغيير في مستوى سماكة القطعة بطريقة منتظمة كما في الشكل التالي للقطع المستوية ( ) وفي حالة القطع الدائرية فإنه يعني المخروط كما في الشكل التالي ( ٦- ٥٣ )




شكل ( ٦- ٥٦ )

ونستطيع تحديد الاستدقاق لقطعه مسطحة بكتابه سماكتي ( ارتفاعي ) البداية والنهاية وطول المسافة ، أو عن طريق كتابة إحدى السماكتين مضاف إليها زاوية الاستدقاق وطوله ، ويمكن أيضا عن طريق كتابة إحدى السماكتين وطول الاستدقاق ومعدله لوحده الطول كما في الشكل ( ٦- ٥٧ )

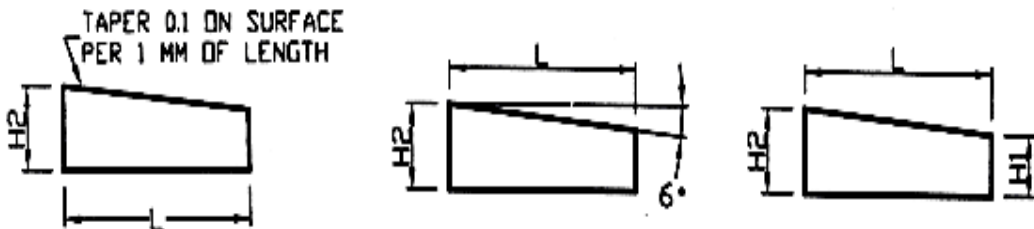

شكل ( ٦- ٥٧ )


وبالنسبة للقطع المخروطية نستطيع تحديد الاستدقاق عن طريق قطري البداية والنهاية والطول ،  
أو بأحد القطرين إضافة إلى معدل الاستدقاق لوحدة طول القطعة وطول الجزء المستدق شكل (٦- ٥٨)

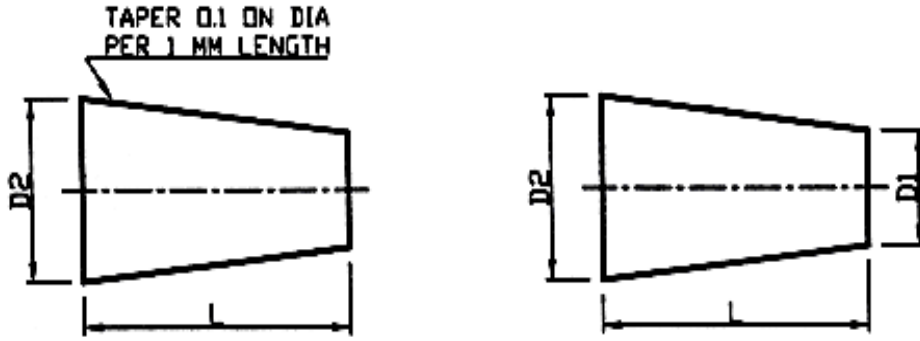


شكل (٦- ٥٨)

## تمارين


في الأشكال التالية من (٦- ٥٩) الى (٦- ٦١) مساقط لعدد من الأشكال الهندسية والمطلوب هو إعادة رسمها بمقياس رسم مناسب مع كتابة الأبعاد عليها ( تاخذ الأبعاد من الرسم )

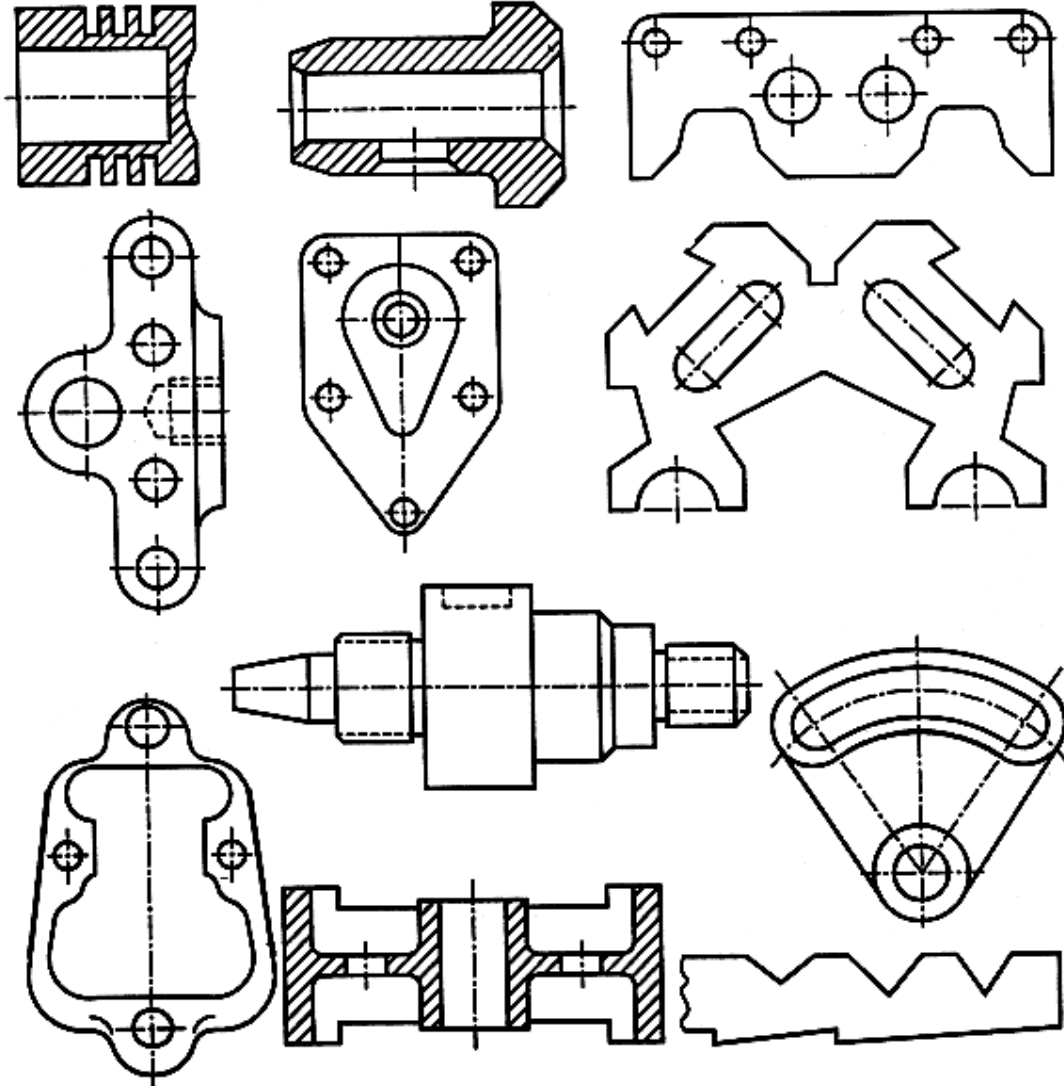

شكل (٦- ٥٩)


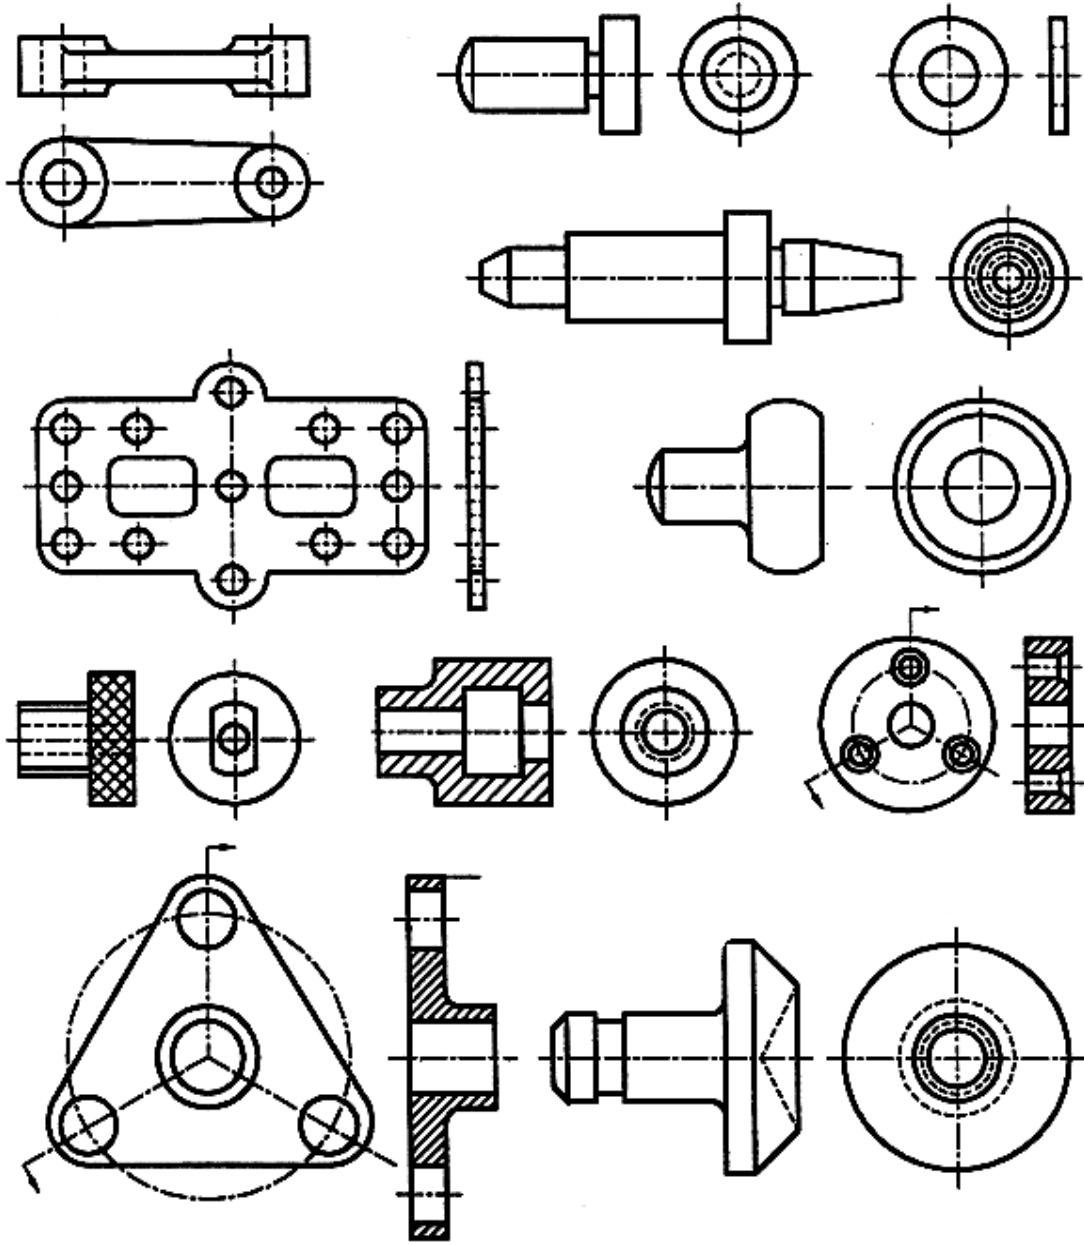


شكل (٦ - ٦٠)



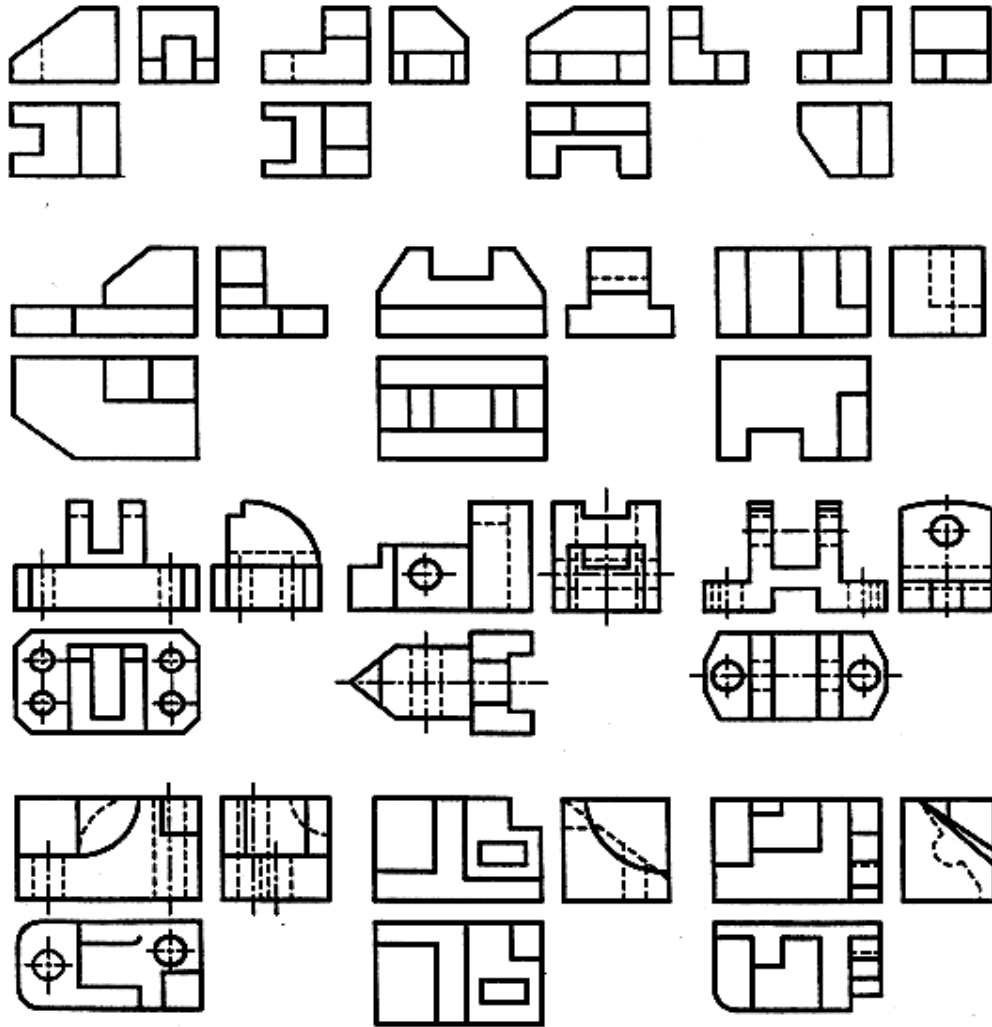


شكل (٦) - (٦١)

الأشكال التالية (٦- ٦٢) الى (٦- ٦٣) عبارة عن مناظير هندسية والمطلوب إعادة رسمها بمقياس رسم مناسب مع كتابة الأبعاد عليها ؟

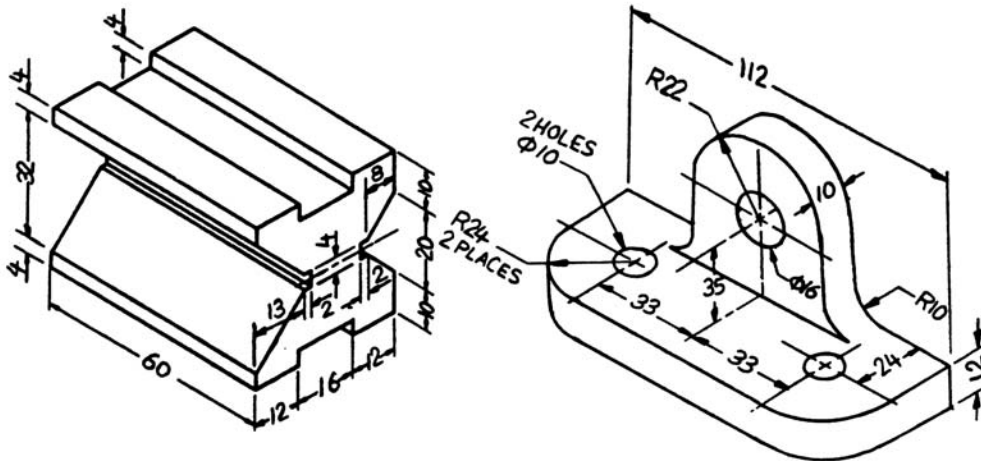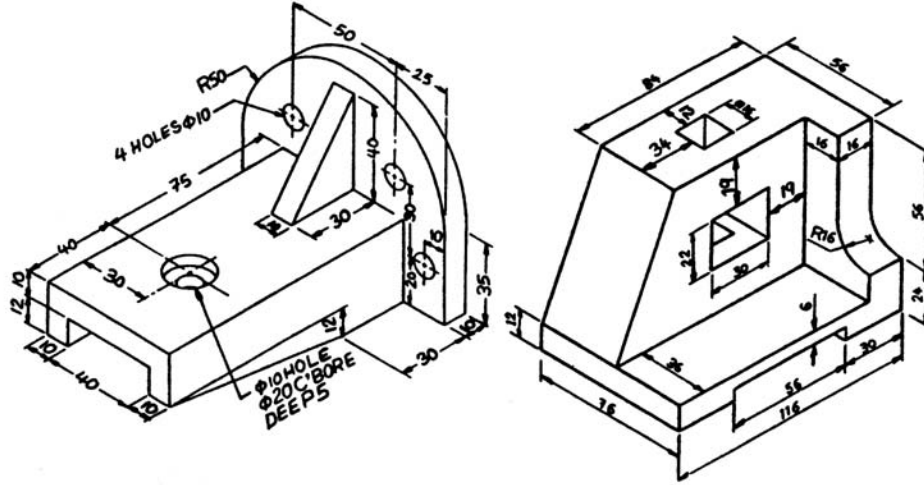

شكل (٦- ٦٢)

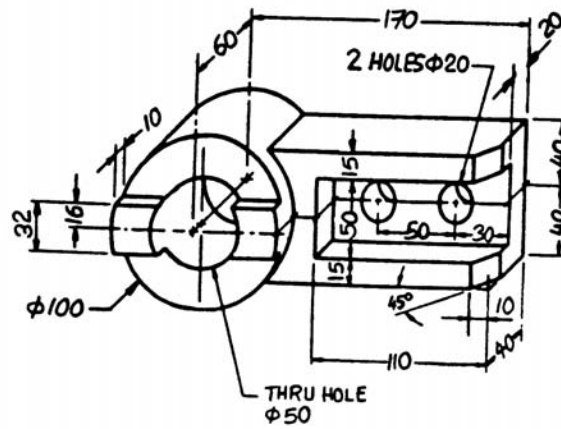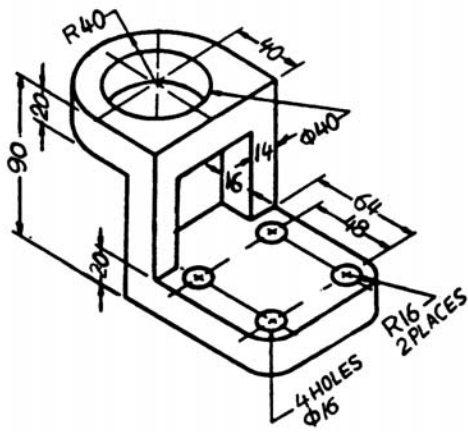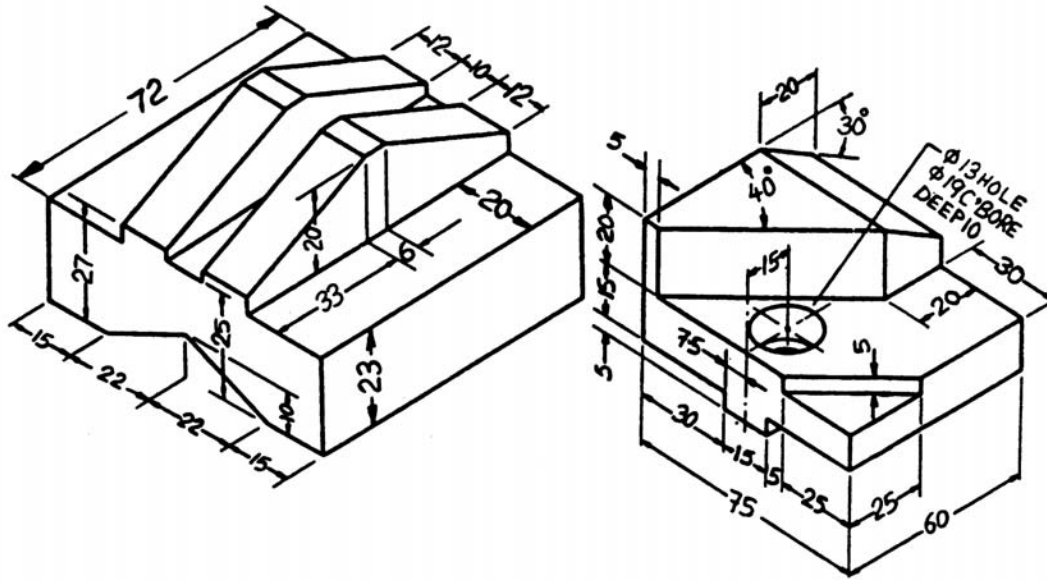

شكل (٦ - ٦٣)

## ٧ - ١- اتفاوتات ( Tolerance )

من المتعارف عليه من الناحية العملية استحالة الوصول إلى أي بعد مطلوب إنجازه دون حدوث انحراف عن القيمة المطلوبة والمحددة نظريا على الرسم مهما كان هذا الانحراف بسيطا ، وكلما كانت الدقة عالية احتجنا لوقت عمل أكثر ولجهد مضاعف وبالتالي ازدياد تكاليف الإنتاج إضافة إلى أنه لا يوجد عمليه صناعية إلى الآن تمكنا من هذه الدقة المطلوبة لأسباب كثيرة تتعلق بطبيعة هذه العملية والأدوات المستخدمة أو الآلات. كما أنه إلى الوقت الراهن لا توجد أدوات قياس تقيس هذه الدقة المتناهية مع احتماليه حدوث خطأ بشري عند القياس أو عند إنجاز العملية على الآلة ، لذلك كانت الحاجة ماسة لوجود انحراف مسموح به ضمن مجال محدد يسمى التفاوت المسموح به ( **tolerance** ) وهو مقدار الخطأ المسموح به في مقياس قطعة أو شكلها أو أحد معالمها.

وتبرز أهمية التفاوتات في الأجزاء التي يتطلب إنتاجها دقة عالية، حيث إن وجود التفاوتات يصبح مطلبا ضروريا كما في الأجزاء التي تتداخل مع بعضها البعض مثل أعمدة الدوران والمحامل وفي مثل هذا الوضع تصبح الدقة هامة لضمان توافق الأجزاء مع بعضها البعض.

وعموما تحديد مقدار التفاوت المسموح به يعتمد على طبيعة الجزء وعمره الافتراضي وعلاقته بالعناصر المجاورة له وظروف التشغيل التي سيتعرض لها وغيرها من الاعتبارات التي يجب الأخذ بها، ويكتب مقدار التفاوت المسموح به على الرسومات قبل التنفيذ ، ونستخدم واحدة من الصيغ الثلاث التالية عند كتابه التفاوت :-

١. **التفاوت الأحادي unilateral** :- ويسمح بتغيير البعد عن قيمته الأساسية في اتجاه واحد فقط

سواء بالزيادة أو النقصان وليس الاثنان معا.

٢. **التفاوت الثنائي bilateral** :- ويسمح للبعد بالانحراف عن قيمته الأساسية في الاتجاهين معا


زيادة ونقصانا.

٣. **التفاوت الحدي limit form** :- وهنا تكتب قيمة البعد العليا والدنيا ويكون البعد الأساسي


مجهولا ، ويطلق على هاتين القيمتين اسم حدي المقاس.

والشكل التالي (٧ - ١) يوضح هذه الطرق الثلاثة .



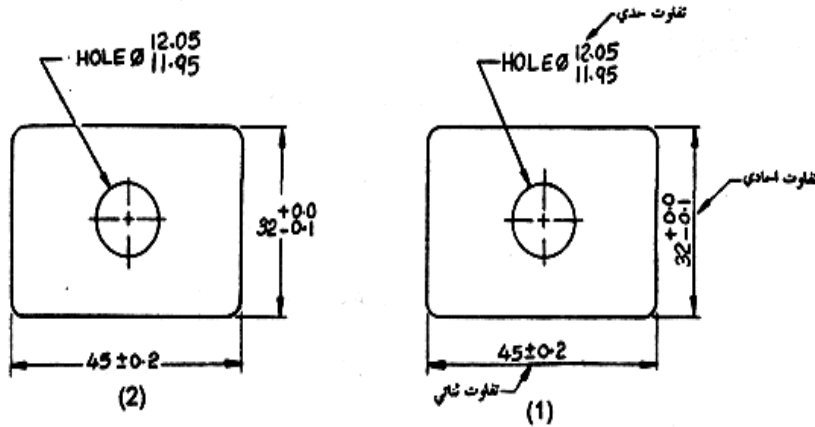

كتابة التفاوتات الخطية  
شكل ٢١

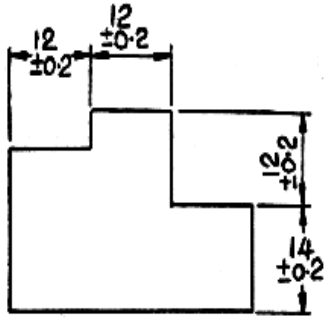


كتابة التفاوتات في  
الفراغات الضيقة

شكل (٧-١)

## ٧-٢ مفاهيم أساسية وتعريفات :


١. المقاس الأساسي (BASIC SIZE) : ويسمى أيضا بالمقاس الاسمي (NOMINAL SIZE) وهو مقاس الجزء قبل حدوث انحراف أو تفاوت أي المقاس الموجود على الرسم قبل التنفيذ.
٢. المقاس الفعلي (ACTUAL SIZE) : وهو مقاس الجزء بعد الانتهاء من عملية التصنيع.
٣. حدود المقاس (SIZE LIMITS) : هما حدان الأول هو أكبر مقاس مسموح به يمكن أن يصله المقاس الفعلي و الثاني أصغر مقاس مسموح به يمكن أن يصله المقاس الفعلي، ولا يكون الجزء المصنع مقبولا إذا وقع مقاسه الفعلي خارج هذين الحدين. ونسعى الأول الحد الأعلى (MAXIMUM LIMIT) والثاني الحد الأدنى (MINIMUM LIMIT) .
٤. الانحراف (DEVIATION) : هو مقدار ابتعاد المقاس الفعلي عن المقاس الأساسي (الاسمي). وله حدان الأول يسمى أقصى انحراف (UPPER DEVIATION) ويساوي الفرق بين المقاس الأساسي وأكبر مقاس مسموح به، ويرمز له في جداول الانحراف بالحرفين (ES) للثقوب و(es) للمحاور. والثاني يسمى أقل انحراف (LOWER DEVIATION) ويساوي الفرق بين المقاس

- الأساسي وأصغر مقياس مسموح به، ويرمز له في جداول الانحراف بالرمز (EI) للثقوب و (ei) للمحاور.
٥. الخط الصفري ( ZERO LINE ): وهو خط المقاس الأساسي والذي يتلاشى عنده الانحراف شكل (٧- ٢)

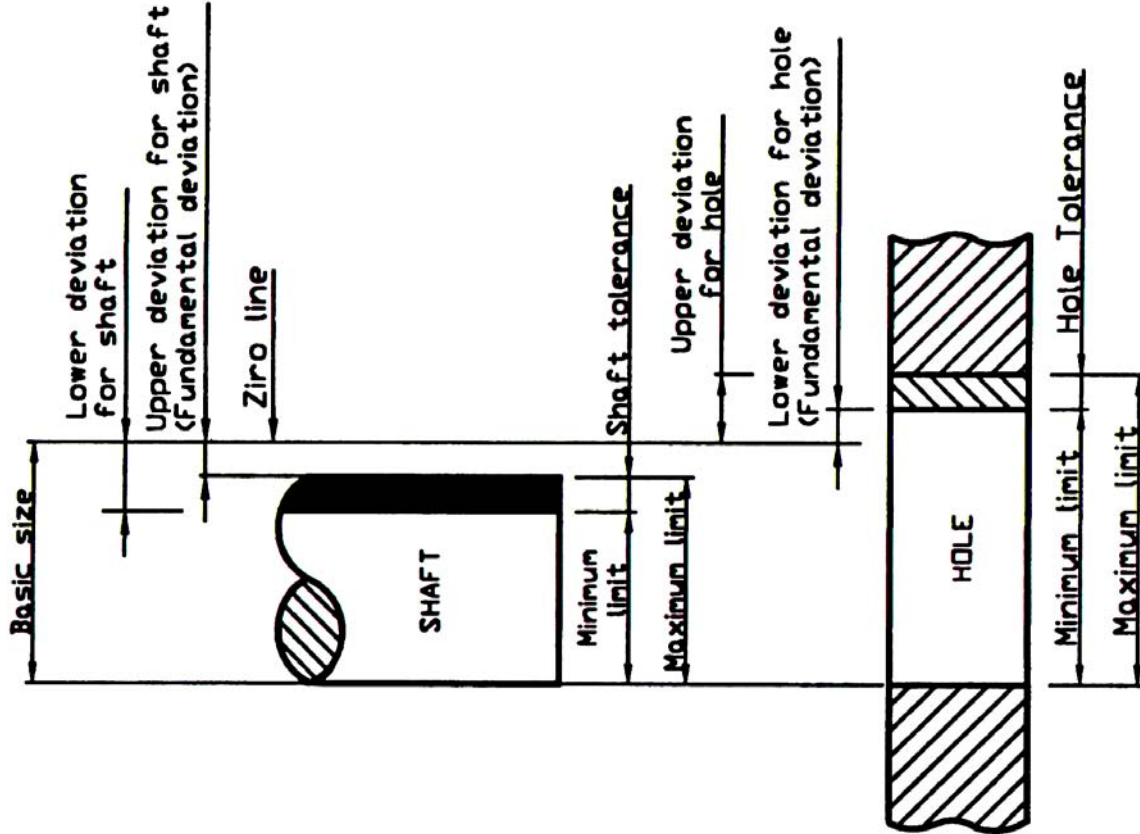


شكل (٧- ٢)

٦. الانحراف الأساسي ( FUNDAMENTAL DEVIATION ) : وهو واحد من حدي الانحراف الأقصى أو الأدنى وهو الذي يحدد مكان منطقة التفاوت بالنسبة للخط الصفري، ويتم عادة اختيار الحد الأقرب إلى الخط الصفري واعتباره هو الانحراف الأساسي.
٧. التفاوت ( TOLERANCE ) : هو الخطأ المسموح به في مقياس الجزء. ويساوي الفرق بين الحدين الأقصى والأدنى للمقياس. إذا كان التفاوت واقعا على طرفي الخط الصفري يسمى تفاوتاً ثنائياً وإذا كان واقعا على جهة واحدة فقط يسمى تفاوتاً أحادياً. انظر الشكل (٧- ٣)

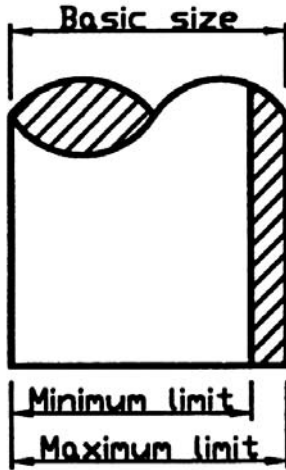


ب- تفاوت وحيد الاتجاه.

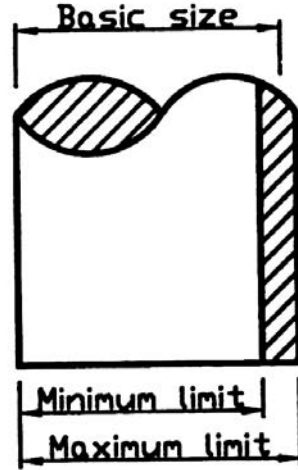

أ- تفاوت ثنائي الاتجاه.

شكل (٧ - ٣)


٨. منطقة التفاوت (TOLERANCE ZONE): هي المنطقة الواقعة بين الحدين الأقصى الأدنى للمقاس وتمثل التفاوت وموقعه بالنسبة للخط الصفري .
٩. رتبة التفاوت (TOLERANCE GRADE): ورمزها في الجداول هو (IT)، وتعني قيمة التفاوت. وللتفاوت ثماني عشرة رتبة تختلف كل رتبة عن الأخرى في القيم فكلما كبر رقم الرتبة ازدادت قيمة تفاوتها. انظر الشكل التالي (٧ - ٤)

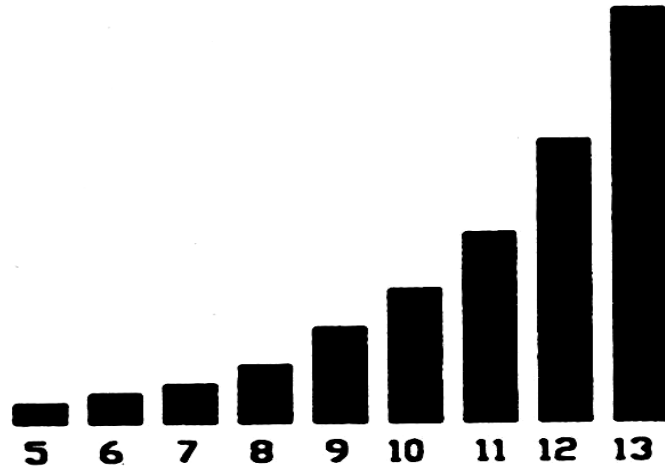

### قيم رتب التفاوتات.

شكل (٧-٤)

١٠. السماحية (ALLOWANCE): وهي الفرق بين أكبر مقاس وهو الحد الأعلى لقطر العمود وأصغر مقاس وهو الحد الأدنى لقطر الثقب ويمكن أن يكون بالسالب أو الموجب. كما في الشكل (٧-٥)

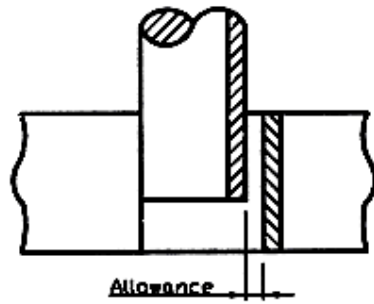

شكل (٧-٥)

### ٧-٣ الأجزاء المتوافقة والمتزاوجة (MATING PARTS AND FIT):

التوافق (FIT) علاقة جغرافية تنشأ بين محور وثقب (كرسي) عند تركيبهما ببعض، أو قابلية تركيب محور بثقب. ومن الأمثلة النموذجية على الأجزاء المتزاوجة العمود والبكرة (SHAFT AND PULLY) وأيضا العمود والمحمل (SHAFT AND BEARING) ورغم أن الأجزاء الأسطوانية المتزاوجة هي الأكثر شيوعا فإنه ليس من الضروري أن تكون الأجزاء المتوافقة أسطوانية وقد تتخذ

أشكالاً أخرى . ويمكن حصر حالات التوافق القياسية في النظام الدولي بثلاث حالات هي خلوصي (CLEARANCE) وتداخلي (INTERFERENCE) وانتقالي (TRANSITION) وفيما يلي سنستعرضها بشيء من التوضيح:-

#### ١ - التوافق الخلوصي (CLEARANCE FIT):


يكون التوافق توافقا خلوصيا إذا كان قطر العمود أصغر من قطر ثقبه أو كرسيه وبالتالي يؤدي إلى حدوث خلوص بين الجزأين المتزاوجين أي وبمعنى آخر أن يكون قطر الفتحة أكبر من قطر العمود دائماً. و يستعمل هذا التوافق في تجميعات الأجزاء التي تتطلب سهولة في تركيبها مع بعض أو تفكيكها وفي العناصر التي تدور بالنسبة لبعضها مثل الأعمدة التي تدور في ثقبها أو كرأسيتها (BEARINGS). انظر الشكل التالي (٧- ٦- أ)

#### ب - التوافق التداخلي (INTERFERENCE FIT):

هو عندما يكون قطر العمود أكبر من قطر ثقبه وبالتالي تداخل بين سطحي الجزأين المتزاوجين، وهذا يعني تداخل مادتي العنصرين ببعضهما. هنا نحتاج لقوة وأدوات خاصة لإدخال العمود في الثقب وبالتالي فإن العمود لا يدور في ثقبه بل هو ثابت فيه، انظر الشكل (٧- ٦- ب)

#### ج - التوافق الانتقالي (TRANSITION FIT) :

هو وسط بين التخالصي والتداخلي. هنا أن يكون قطر العمود أكبر أو أصغر من قطر ثقبه (وقد يتطابقان مصادفة)، لذلك عند تجميع الأعمدة والثقوب المصنوعة حسب هذا التوافق يمكن أن ينتج أزواج متداخلة وأخرى متخالصة، انظر الشكل (٧- ٦- ج)

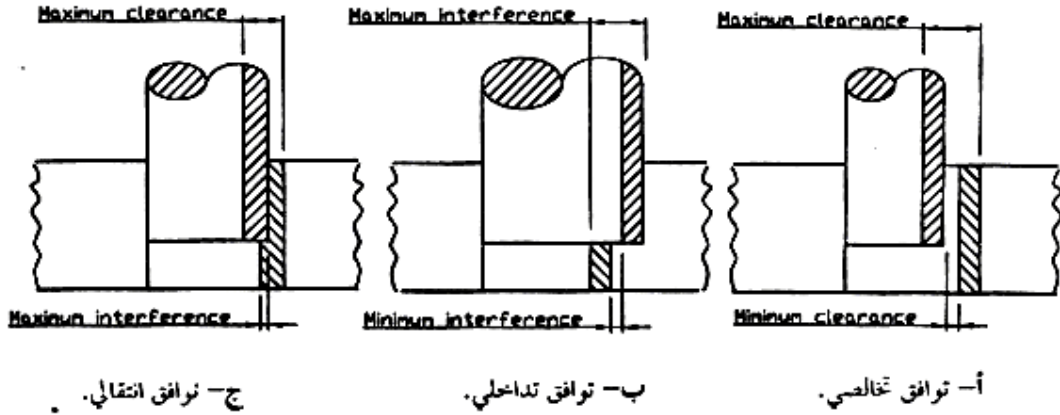

شكل (٧ - ٦)

#### ٧ - ٤ اختيار التوافقات المناسبة ( FIT SELECTION ) :


يعتمد اختيار التوافق المناسب لمجموعة الأعمدة والثقوب (الكراسي) على عدة عوامل أهمها طبيعة عمل العنصر و تكلفة إنتاجه التي يجب تقليلها بقدر الإمكان. فالتوافق المناسب لعمود يدور في كراسيه هو توافق خلوصي، وإذا كان العمود ثابتا في الكراسي فالتوافق المناسب هو توافق تداخلي. ..لكن كما تقدم ذكره سابقا فإن لهذه التوافقات رتبا مختلفة ولكل رتبة قيمتها الخاصة فكيف تختار الرتبة المناسبة للتوافق. هنا أيضا يتم الاختيار حسب طبيعة عمل الجزء وتكلفة إنتاجه. لقد تمت جدولة أنواع ورتب وقيم التوافقات الدولية (ISO) في المواصفات البريطانية. وسيأتي بيان طريقة اختيار ما يناسب منها لاحقا.

#### ٧ - ٥ الأجزاء المتوافقة ( MATING PARTS ) :

هي الأجزاء التي تتداخل مع بعضها البعض بدرجة معينة من الدقة مثل الأعمدة والجلب والبكرات... وغيرها، وتختلف أبعاد الأجزاء المتوافقة عن بعضها لئلا تتناسب وطريقة التركيب، فعند تركيب عمود يدور داخل جلبة يجب أن يكون قطرة أصغر قليلا من قطر الجلبة وهكذا.

## ٧- ٥- ١- أسس اختيار الأجزاء المتوافقة :

عند تصنيع عدد كبير من الأجزاء التوافقية وبتفاوت محدد كما في الشكل المبين أدناه (٧- ٧) لأجزاء توافقية خلوصية يجب الانتباه لبعض النقاط الهامة إذا أخذنا هذا الشكل كمنطلق لذلك :

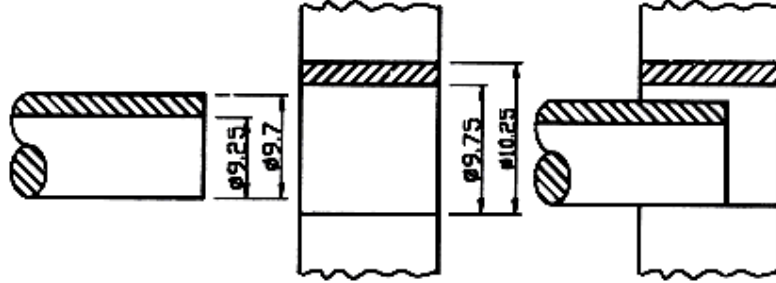


تجميعة توافق تخالصي.

### شكل (٧- ٧)

- ١ - اختيار الأجزاء التوافقية المناسبة مهم لإنتاج تجميعة دقيقة ، ونستعين للقيام بذلك بأدوات متطورة ودقيقة كالحاسبات الآلية وأدوات القياس.
- ٢ - نختار العمود والثقب المتوافقين على أن يكون الفرق في أبعادهما أقل ما يمكن ، فنتجنب اختيار العمود الذي قطره (9.25mm) لثقب قطره (10.25mm) لأن تفاوتهما تخالصي كبير (1.0mm) ، ويكون الاختيار الأنسب هو الثقب الذي قطره (9.75mm) حيث تكون قيمة التفاوت (0.5mm) وهو تخالصي أيضا وأفضل لهذه الحالة.
- ٣ - الأعمدة التي تقع أقطارها في مجال التفاوت المحدد (9.25-9.75mm) تعتبر مقبولة. كما أن الثقوب التي تقع أقطارها في مجال التفاوت المحدد (9.75-10.25mm) تعتبر مقبولة أيضا.
- ٤ - هناك اختلاف بين أقطار الأعمدة كما هو الحال بين أقطار الثقوب أيضا ، لكنها كلها تقع في المجال المحدد للتفاوت .

٧- ٥- ٢ أنظمة التوافق :

عند تثبيت مقاس الثقب وتغيير مقاس العمود ليلائم التوافق المطلوب يسمى ذلك نظام أساس الثقب ( BASIC HOLE SYSTEM ) ، شكل (٧- ٨) .

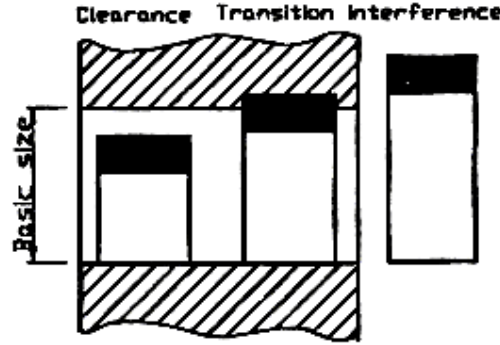


نظام أساس الثقب.

شكل (٧- ٨)

وهذا النظام سهل عند التصنيع والتجميع وأرخص في تكلفة الإنتاج فهو يعني استخدام بنطة (DRILL) مناسبة لفتح الثقوب ثم تصنيع أعمدة تناسبها إذا فإن إنتاج عمود بمقاس معين ليلائم الثقب أسهل وأقل تكلفة من إنتاج الثقوب. لذلك فهو الأكثر استخداما وبشكل عام. وعن تثبيت مقاس الثقب ليلائم التوافق المطلوب ، شكل (٧- ٩) يسمى ذلك نظام أساس العمود (BASIC SHAFT SYSTEM) ، ورغم أن تصنيع ثقب دقيقة يتطلب استعمال ريش ثقب متعددة (DRILLS) وموسعات الثقوب متنوعة (REAMERS) ، و يؤدي ذلك بالتالي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج ، إلا أن هذا النظام يظل مفيدا ومطلوبا خاصة في حالة الأعمدة أو الثقوب المتدرجة والمتعددة الأقطار ، وللتغلب على ارتفاع التكلفة وخاصة عند إنتاج الأجزاء القياسية (STANDARDS) توجد تفاوتات محددة لهذا النظام ، مما يعني تحديد الأدوات والآلات المستخدمة وهذا يؤدي بالتالي إلى خفض التكاليف .



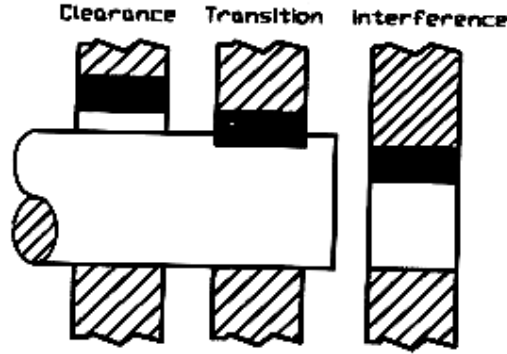

نظام أساس العمود.

شكل (٧ - ٩)

### ٧ - ٥ - ٣ تعيين مواقع مناطق التفاوت

كما ذكر سابقا في التعاريف أن الانحراف الأساسي يحدد بعد منطقة التفاوت عن خط الصفر، بينما يحدد الحد الثاني نهايتها عنه، ونظرا لاختلاف التوافقات بين تداخلية وتخالصية، ولمواجهة متطلبات جميع هذه الحالات، فقد تم وضع مواصفات ثمان وعشرين منطقة تفاوت تختلف في مقدار بعدها عن خط الصفر أو المقاس الأساسي، ورمزت لها بالحروف اللاتينية الكبيرة للثقوب والصغيرة للأعمدة وهي :

أ - المناطق المحددة لتفاوت الثقوب:


A,B,C,CD,D,E,EF,F,FG,G,H,JS,J,K,M,N,P,R,S,T,U,V,X,Y,Z,ZA,ZB,ZC

ب - المناطق المحددة لتفاوت الأعمدة:

A,b,c,cd,d,e,ef,f,fg,g,h,js,j,k,m,n,p,r,s,t,u,v,x,y,z,za,zb,zc

وتبين الأشكال (٧ - ١٠) و(٧ - ١١) توزيع هذه المناطق بالنسبة للخط الصفر، ونلاحظ الآتي


بالنسبة للثقوب :

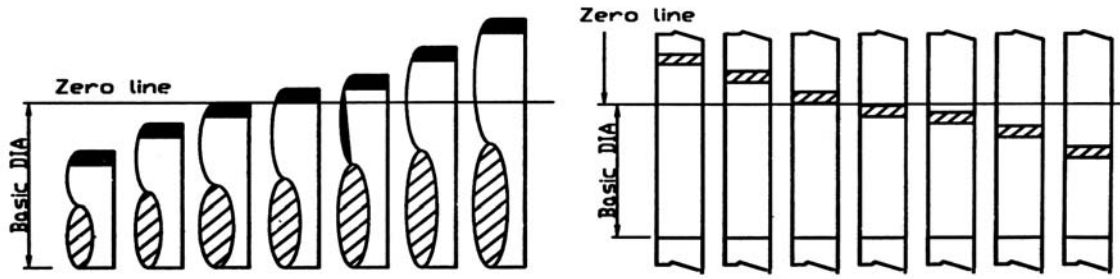

توزع مناطق تفاوت الأعمدة.

توزع مناطق تفاوت الثقوب.

شكل (٧ - ١٠)

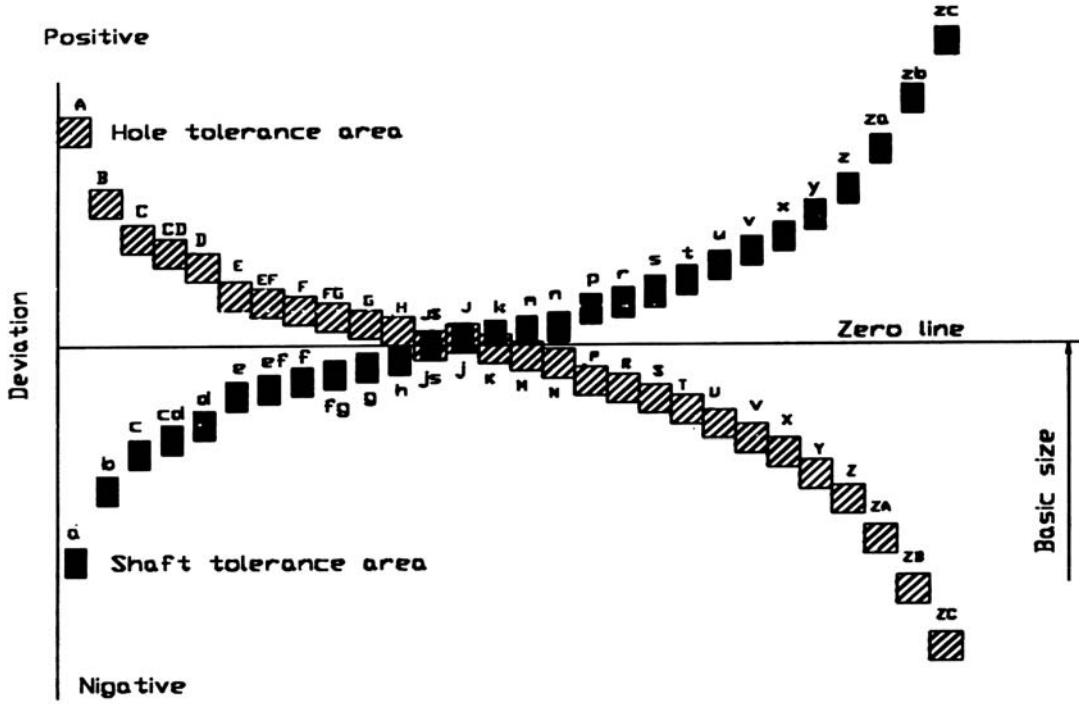

توزع مناطق التفاوت بالنسبة للخط الصفري للأعمدة والثقوب.

شكل (٧ - ١١)

١. الحرف (A) يرمز لأكبر قطر، ومن ثم تتناقص الأقطار نزولاً لتصل إلى أصغر قيمة عند الرمز (ZC).

٢. الحروف من ( A ) إلى ( G ) ترمز للثقوب التي أقطارها أكبر من المقاس الأساسي لذلك يكون انحرافها الأساسي موجبا دائما.

٣. الحروف من ( P ) إلى ( Z ) ترمز للثقوب التي أقطارها أصغر من المقاس الأساسي لذلك يكون انحرافها الأساسي سالبا دائما .

٤. الحرف (H) يرمز للثقوب التي انحرافها الأساسي صفر، أي مقاسها الأساسي يساوي الحد الأصغر للمقاس.

ونفس الملاحظات السابقة تنطبق على الأعمدة ولكن بالعكس حيث إن الحرف ( a ) يرمز لأصغر قطر عمود ثم تتزايد الأقطار باتجاه الأعلى لتصل إلى أكبر قيمة عند الرمز ( ZC ) أي وبمعنى آخر الرموز في الأعمدة هي عكس الرموز في الثقوب. وكما ذكرنا في التعاريف السابقة أن كل منطقة تفاوت تحمل ثمانية عشر مجالا أو رتبة مختلفة في قيمتها ويرمز لها بالرموز ITO1,ITO,IT1,IT2... (IT16) ويحدد الرقم الموجود بجانب الحرفين قيم التفاوت وكلما كبر الرقم كبرت القيمة.

#### ٧ - ٥ - ٤- كتابة التوافقات FITS DIMENSIONING


لكتابه التوافقات للأعمدة أو الثقوب فإننا نحتاج لمعرفة ثلاث قيم هي:-  
القطر الأساسي أو الاسمي (NOMINAL DIAMETER) والانحراف الأساسي أو منطقة التفاوت (A,B,C...,a,b,c...). ورتبة التفاوت أو قيمته (IT01,IT0,IT1,IT2...IT16).

فمثلا لو كان لدينا جزءان متوافقان عبارة عن ثقب ( كرتسي ) وعمود وقطراهما الأساسي ( 40 mm ) وتفاوت الثقب (H) والعمود (P) ورتبة تفاوت الثقب (IT7) والعمود (IT6) مثلا (التوافق من النوع التداخلي ) شكل (٧- ١٢) عندها تكتب المعلومات كما يلي

للتقب : 40 mm dia H7

وللعمود : 40 mm dia p6 (لا بد أن نغير القيم)


ولكليهما مع بعض :

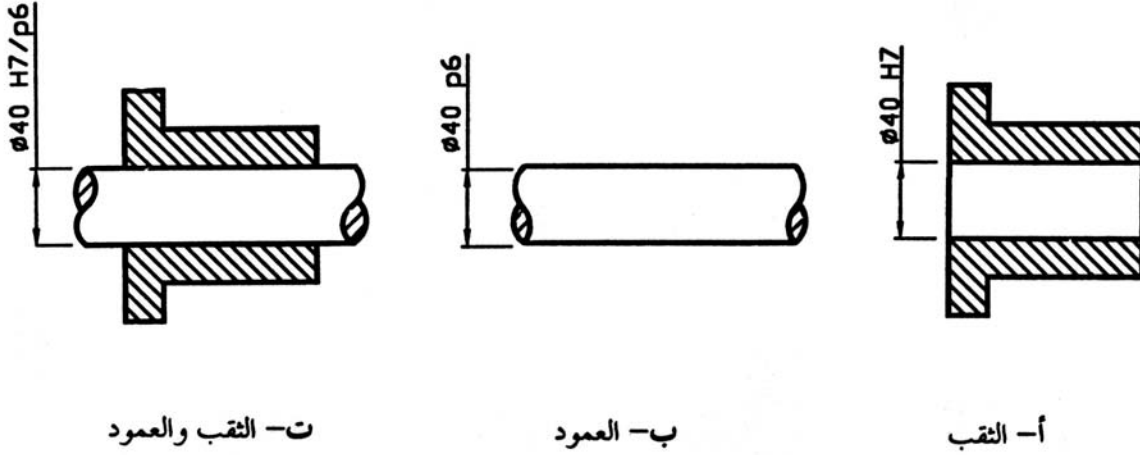

شكل (٧- ١٢)

#### ٧ - ٦ أمثله تشرح طريقته استخدام الجداول

كما هو معلوم فقد تم جدولة أنواع ورتب وقيم التوافقات الدولية (ISO) بطريقة واضحة ومبسطة تتيح للمتعاملين بها الوصول إلى التوافق المناسب والمطلوب في وقت مختصر وجهد أقل والجدول التالي يبين أجزاء مختارة من جداول التوافق لنظام أساس الثقب، ويلاحظ أن هناك عدداً من التوافقات المتفرعة من التوافقات الأساسية فالتوافق الخلوصي يتفرع منه خمسة توافقات مثل التوافق السائب ( LOOSE RUNNING FIT ) والتوافق الطليق ( FREE RUNNING FIT ) وغيرهما.....ونجد أن هناك مجموعتين من الرموز المتبوعة بأرقام، حيث يرمز الحرف الكبير ( H ) للثقب دائماً مثل ( H11,H9,H8,H7 ) في حين يرمز للعمود عدد من الأحرف الصغيرة مثل ( c11,d9,f7,g6,h6,k6,p6,s6,u6 ) وفيما يلي سنأخذ أمثلة تشرح كيفية استخدام هذه الجداول. فلو فرضنا أن لدينا عموداً يدور داخل جلبة وقطرهما (25mm) انظر الشكل (٧- ١٣) والمطلوب حساب حدي قطر العمود وحدي الجلبة الداخلي لتزواج بتوافق سائب .

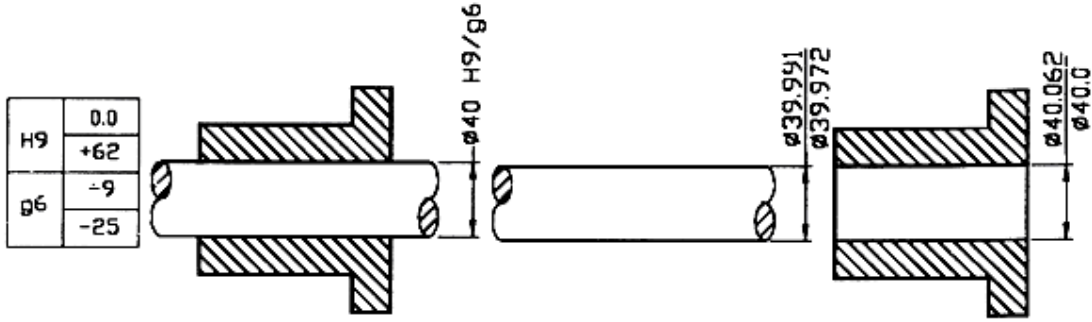

ب- كتابة تفاوتات الرسومات المجمعة.

أ- كتابة تفاوتات الرسومات المفصلة.

شكل (٧- ١٣)

الحل سيكون كالتالي:-

علمنا من صيغة السؤال أن التوافق خلوصي وذلك لأن العمود يدور داخل الجلبة كما ذكرنا سابقا. وبإلقاء نظرة على جداول التوافق الخلوصي في الجدول السابق ومقابل القطر المطلوب (25mm) نجد في العمود الأول تحت التوافق السائب مايلي:-

التوافق هو :  $\phi 25H1/c11$

حدود التوافق:

H11(25.130)


( 25.000)

C11(24.89)

(24.76)

والشكل التالي (٧- ١٤) يبين طريقة كتابة حدود التوافق على الرسم باستخدام رموز التوافق

والشكل الآخر يوضح طريقه كتابة الحدود بالأرقام بشكل تفاوت.

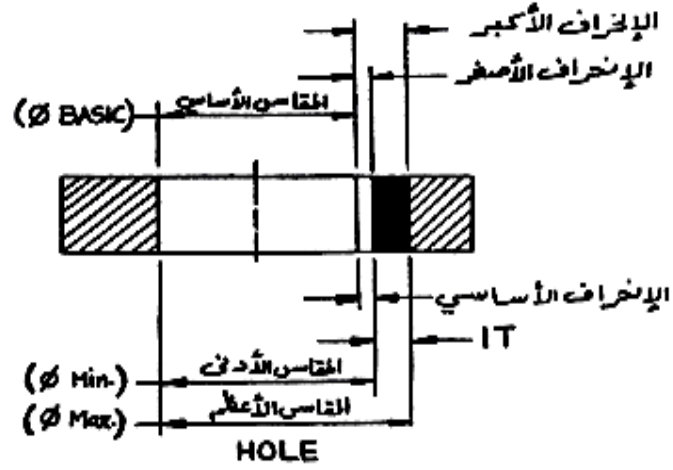

شكل (٧- ١٤)

ولو افترضنا أن القطر الأساسي للجلبة من الخارج هو (30mm) لنفس الشكل السابق (٧- ١٤)،  
احسب حدي القطر وحدي قطر ثقب البكرة لتزواج بتوافق قسري وقيمة التفاوت لكل جزء.

الحل سيكون كالتالي :-

التوافق هو : **30H7/u6**

حدود التوافق:

**H11(30.021)**

**(30.000)**

**C11(30.061)**

**(30.048)**

## ٧- ٧- التفاوتات الهندسية


ونعني بقولنا التفاوتات الهندسية، هي تلك التفاوتات في المعالم الهندسية لجزء من الأجزاء المشغلة مثل الاستواء أو الاستدارة والتي تحدد مقدار أكبر خطأ لا يمكن تجاوزه سواء بالسالب أو الموجب ولا تعتبر مختلفة عن التفاوتات السابق ذكرها بل هي رديفة ومكملة لها، ويفضل أن تكون هذه التفاوتات كبيرة بقدر الإمكان لأن اختيار حدود تفاوت كبيرة يقلل من تكاليف الإنتاج ويسهل عملية الوصول إلى التفاوت المطلوب ولكن يجب مراعاة عدم التأثير على مستوى جوده الجزء المصنع.

ومن المهم كتابة هذه التفاوتات بصورة واضحة وبطريقة صحيحة باتباع ما هو مبين فيما يلي:-

١. كل تفاوت هندسي له رمز خاص به لذلك يجب كتابة رمز كل تفاوت هندسي.
٢. يجب كتابة قيمة التفاوت المحددة بجانب رمز التفاوت.
٣. في بعض الأحيان يضاف حرف بجانب القيمة حيث يوضح هذا الحرف الأساس أو المرجع الذي بناء عليه نعتمد المقاس المطلوب.

## ٧- ٧- ١- التفاوتات الهندسية ورموزها

١. تفاوت الاستقامة STRAIGHTNESS: ويستخدم لتحديد التفاوت المسموح به في استقامة الأسطح انظر الشكل التالي (٧- ١٥).

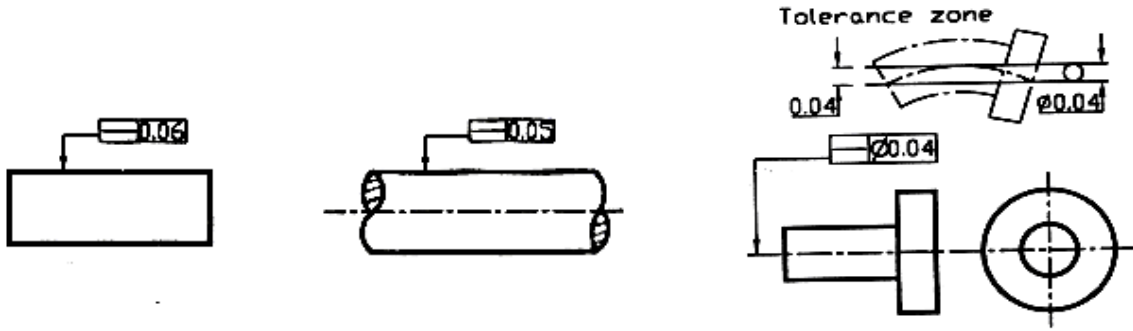


ت- تفاوت استقامة سطح.

ب- تفاوت استقامة راسم اسطوانة.


أ- تفاوت استقامة محور تناظر.

شكل (٧- ١٥)

٢. تفاوت الاستواء FLATNESS: يستخدم لتحديد تفاوت استواء سطح ضمن نسبة خطأ معينة انظر الشكل التالي (٧- ١٦).

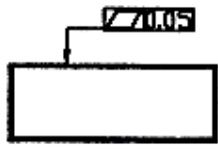

ب- كتابة التفاوت.

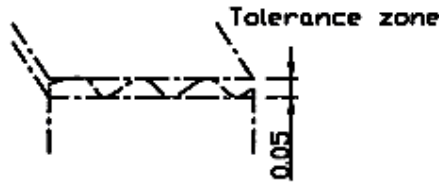


أ- منطقة التفاوت.


شكل (٧- ١٦)

تفاوت استوائية السطوح.

٣. تفاوت الاستدارة CIRCULARITY : يستخدم لتحديد تفاوت استدارة دائرة أو سطح دائري أو أسطواني ضمن حدود مسموح بها انظر الشكل التالي (٧- ١٧)

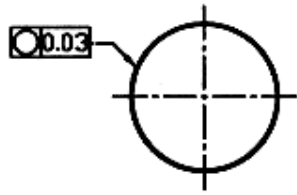

ب- كتابة التفاوت.

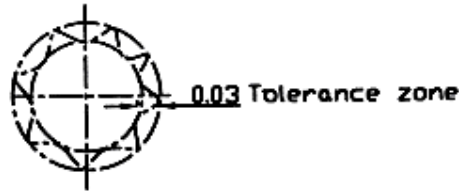


أ- منطقة التفاوت.


تفاوت الاستدارة.

شكل (٧- ١٧)

٤. تفاوت الأسطوانة CYLINDRICITY : يستخدم لتحديد تفاوت أسطوانية السطوح ضمن نسبة خطأ معينه انظر الشكل التالي (٧- ١٨)

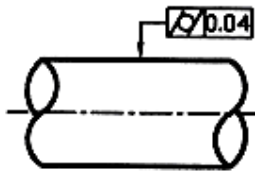

ب- كتابة التفاوت.

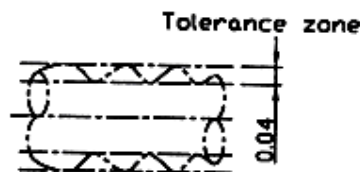


أ- منطقة التفاوت.

شكل (٧- ١٨)

تفاوت الاسطوانية.



٥. تفاوتات المظهر PROFILE TOLERANCE : يستخدم لتحديد تفاوت الأسطح المنحنية ضمن نسبة خطأ معينة انظر الشكل التالي (٧- ١٩)

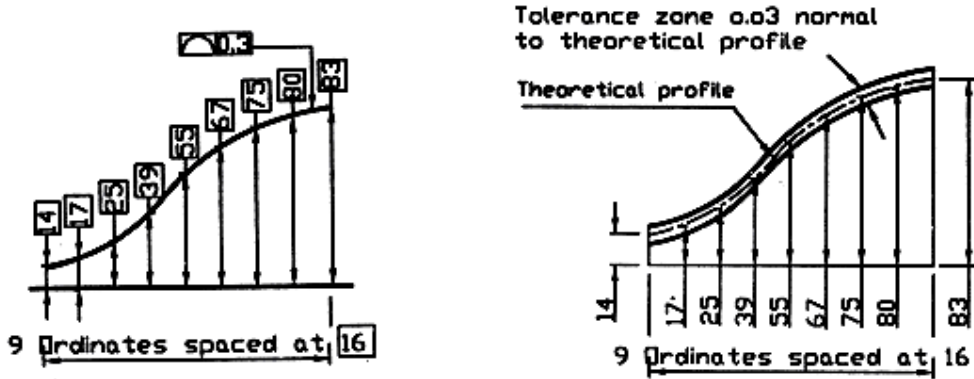


تفاوت المظهر - طريقة ثانية.

تفاوت المظهر.

شكل (٧- ١٩)

٦. تفاوتات التوازي PARALLELISM : يستخدم لتحديد تفاوت توازي الأسطح بالنسبة لخط الأساس أو المرجع ضمن نسبة خطأ معينة انظر الشكل (٧- ٢٠)

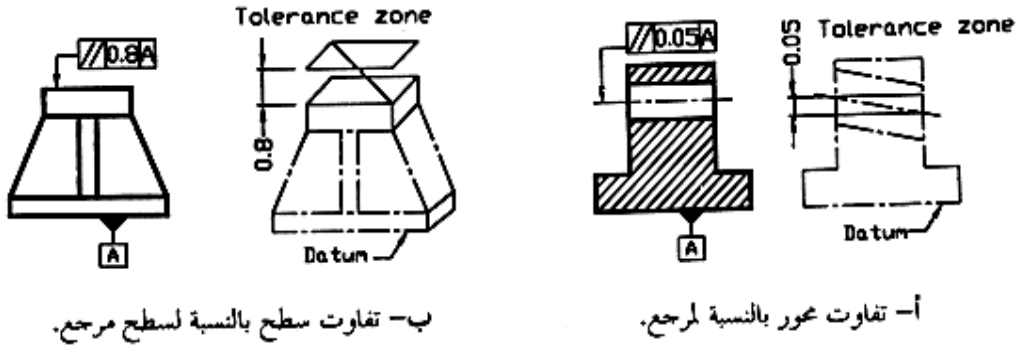


ب- تفاوت سطح بالنسبة لسطح مرجع.

أ- تفاوت محور بالنسبة لمرجع.

شكل (٧- ٢٠)

٧. تفاوتات التعامد PERPENDICULARITY : يستخدم لتحديد تفاوت التعامد للأسطح بالنسبة لخط الأساس أو المرجع ضمن حدود مسموح بها انظر الشكل (٧- ٢١)

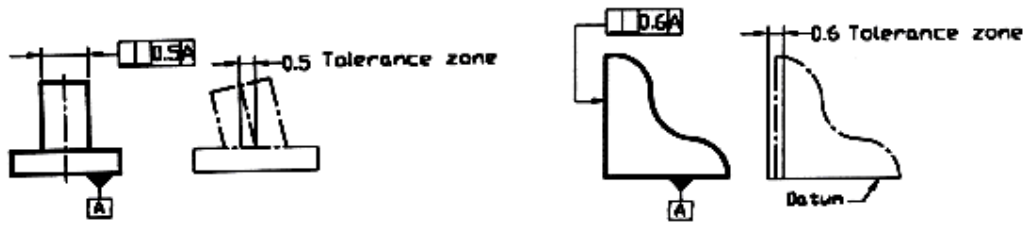


ب- تفاوت محور اسطوانة بالنسبة لسطح مرجع.

أ- تفاوت سطحين مستويين متعامدين.

شكل (٧) - (٢١)

٨. التفاوت الزاوي **ANGULARITY** : يستخدم لتحديد التفاوت الزاوي بين الأسطح بالنسبة لبعضها أو بالنسبة لخط الأساس أو المرجع ضمن حدود مسموح بها انظر الشكل التالي (٧- ٢٢)

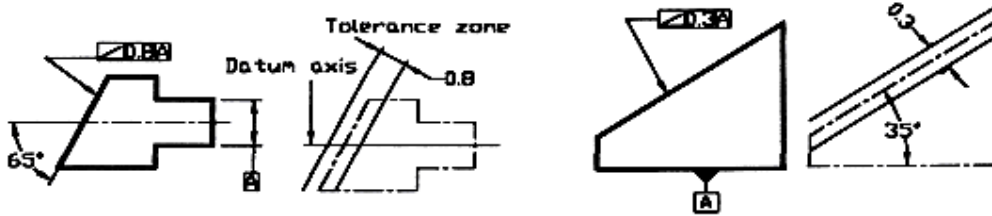


ب- تفاوت سطح مائل بالنسبة لمحور.

أ- تفاوت سطح مائل بالنسبة لسطح مرجع.

التفاوت الزاوي.


شكل (٧) - (٢٢)

٩. تفاوت الموضع **POSITION** : يستخدم لتحديد التفاوت في موضع سطح أو جزء بالنسبة لخط الأساس أو المرجع ضمن حدود مسموح بها انظر الشكل التالي (٧- ٢٣)

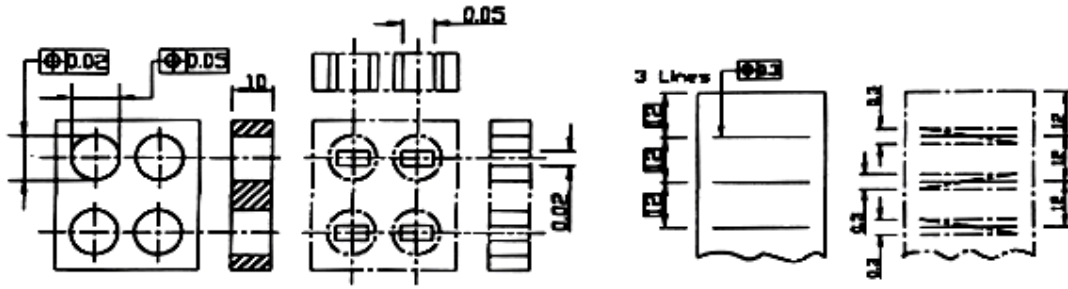


ب- منطقة التفاوت بين مستويين متوازيين.

أ- منطقة التفاوت بين خطين متوازيين.

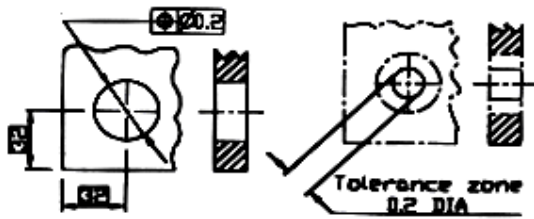

ث- منطقة التفاوت داخل اسطوانة.

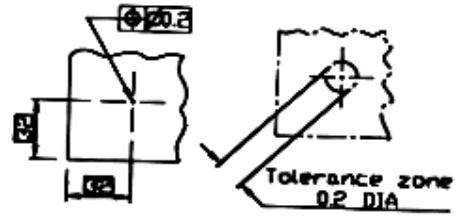


ت- منطقة التفاوت داخل دائرة.

تفاوت الموضع.

شكل (٧- ٢٣)

١٠. تفاوت المركز والمحور CONCENTRICITY, COAXIALITY : يستخدم لتحديد التفاوت في مركز أو محور دائرة أو أسطوانة بالنسبة للمركز أو المحور الأساس ضمن حدود مسموح بها انظر الشكل التالي (٧- ٢٤)

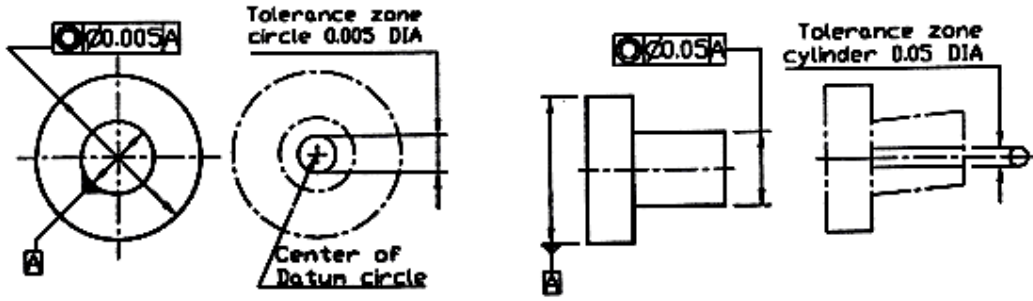

ب- منطقة تفاوت محور اسطوانة.


أ- منطقة تفاوت مركز دائرة.

تفاوت المركزية والمحورية.

شكل (٧- ٢٤)

تفاوت التماثل SYMMETRY : يستخدم لتحديد التفاوت في تماثل جزء بالنسبة للخط الأساس

أو المرجع ضمن حدود مسموح بها انظر الشكل التالي (٧- ٢٥)

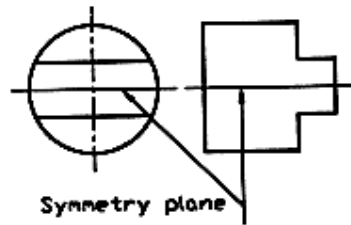


مستوي التماثل.

شكل (٧- ٢٥)

## ٨-١ عمليات التشغيل وخشونة الأسطح

كما هو متعارف عليه فإن للأسطح المشغلة بنية غاية في التعقيد من ناحية احتوائها على العديد من الأخاديد والتموجات وغيرها من التضاريس التي لا تكون واضحة بالعين المجردة انظر الشكل (٨-١)

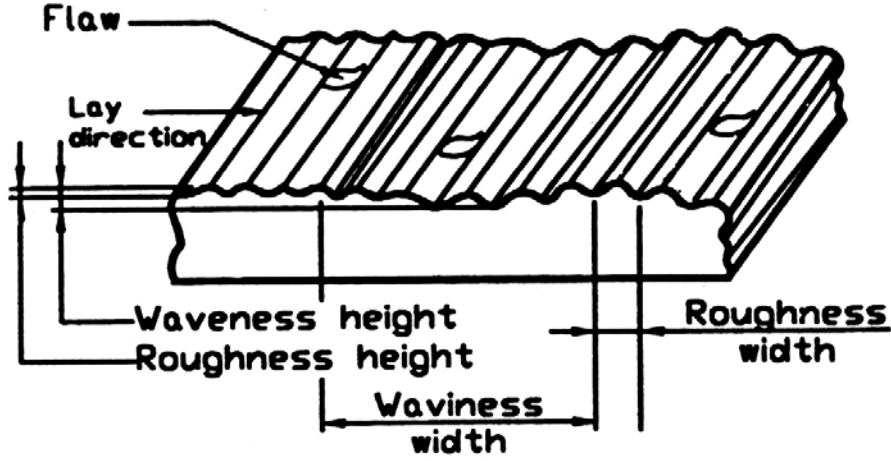


### بنية السطوح.

شكل (٨-١)

ولو أننا أنجزنا تشغيل الأسطح بواسطة أدق العمليات التشغيلية فلن نستطيع الحصول على سطح خالٍ من التموجات ولكن نستطيع تقليل ذلك، والخشونة **ROUGHNESS** هي مصطلح يصف أشكال السطوح ومدى انتظامها واحتوائها على تضاريس وتموجات وأخاديد ناتجة بسبب عمليات التشغيل من قطع **CUTTING** أو صب **CASTING** أو غيرها من عمليات الإنتاج.

ونستطيع قياس درجة الخشونة للأسطح بقياس المسافات الرأسية بين قمم **PEAKS** وقيعان **VALLEYS** تضاريس الأسطح انظر الشكل (٨-٢) ومن ثم حساب معدل الانحراف للسطح عن الخط المتوسط **MEAN LINE** والوحدة المستخدمة هنا هي الميكرومتر

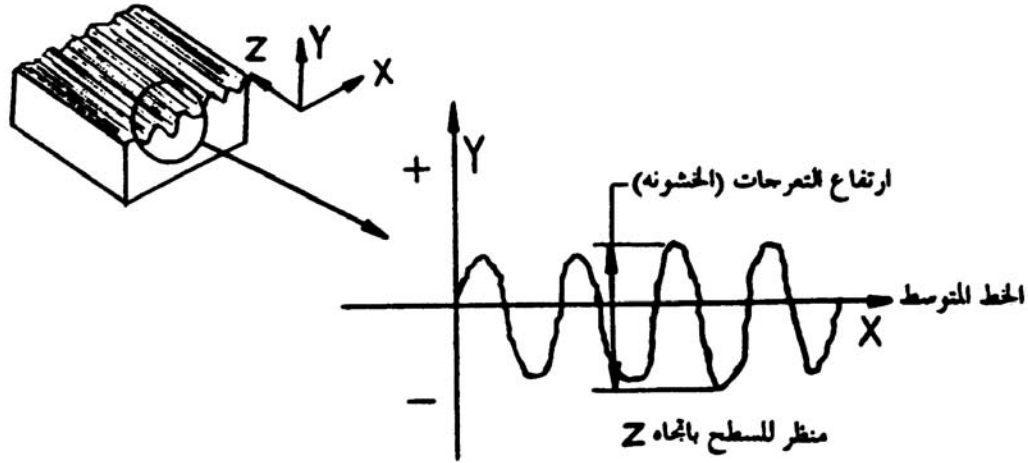

شكل (٨ - ٢)

وتختلف درجة الخشونة المطلوبة من سطح إلى آخر بحسب التطبيق المطلوب للجزء المراد إنجازته، ففي بعض التطبيقات تكون الحاجة ماسة إلى إنجاز أسطح فائقة النعومة كما في المحامل **BEARINGS** حيث إن الاحتكاك هنا عامل غير مرغوب فيه، وعلى النقيض من ذلك تماما ففي بعض التطبيقات تنتج أسطح خشنة لزيادة القوى والعزوم المنقولة بواسطة الاحتكاك.

والجدول التالي (٨ - ٣) يوضح درجات الخشونة التقريبية المتاحة والتي نستطيع الحصول عليها بواسطة عمليات التشغيل وكذلك أرقام الخشونة المناظرة لها والتي يرمز لها بحرف (N) ويتبعه رقم من (1) إلى (12) كلما ازداد هذا الرقم ازدادت الخشونة.


PRODUCTION PROCESS عملية الإنتاج	SURFACE ROUGHNESS خشونة السطح µm	SURFACE NUMBER رقم الخشونة * N
FLAME CUTTING قطع باللهب	6.3 - 50	N9 - N12
SAND CASTING سبك بالرمل	6.3 - 50	N9 - N12
HOT ROLLING دلفنة على الحار	6.3 - 50	N9 - N12
ROUGH TURNING خراطة خشنة	6.3 - 50	N9 - N12
ROUGH GRINDING تجليخ خشن	1.6 - 50	N7 - N12
FORGING تطريق	1.6 - 25	N7 - N11
SHAPING تشكيل	0.8 - 50	N6 - N12
PLANING قشط	0.8 - 50	N6 - N12
MILLING تفريز	0.4 - 50	N5 - N12
BORING حفر	0.4 - 25	N5 - N11
DRILLING ثقب	0.4 - 12.5	N5 - N10
EXTRUSION بثق	0.4 - 12.5	N5 - N10
REAMING تقوير (برغلة)	0.4 - 3.2	N5 - N8
DRAWING سحب	0.2 - 6.3	N4 - N9
PRECISION GRINDING تجليخ دقيق	0.05 - 0.4	N2 - N5
LAPPING تحضين	0.025 - 1.6	N1 - N7
SUPERFINISHING إنجاز فائق (متناهي الدقة)	0.05 - 0.2	N2 - N4
HONING صقل	0.025 - 1.6	N1 - N7

شكل (٨ - ٣)

ومما هو متعارف عليه فإنه كلما زادت نعومة وجودة إنجاز الأسطح زادت تكاليف الإنتاج، لذلك يراعى عند إنجاز سطح ما أن يكون إنتاجه وفق أعلى خشونة ممكنة (مقبولة) بحيث يمكن للجزء المنتج أن يقوم بالمهمة المناطة به على أكمل وجه مع خفض تكاليف إنتاجه.

وعند القيام بتصميم أو رسم أجزاء مطلوب إنتاجها وفق خشونة معينة فإننا نستخدم رمزاً خاصاً بهذه المهمة يكون دوره الأساسي تحديد خشونة الأسطح واختيار عملية الإنتاج الملائمة لكل سطح، وهذا الرمز عبارة عن مثلث متساوي الأضلاع بارتفاع (5mm) ويرتكز رأسه على السطح المطلوب إنجازَه

وتحديد خشونته والشكل التالي (٨-٤) يبين طريقة وضع رمز الإنتاج على الرسم المطلوب إنجازه حيث تمثل القيمة المكتوبة فوق المثلث أعلى حد خشونة متوقعة من هذه العملية الإنتاجية.

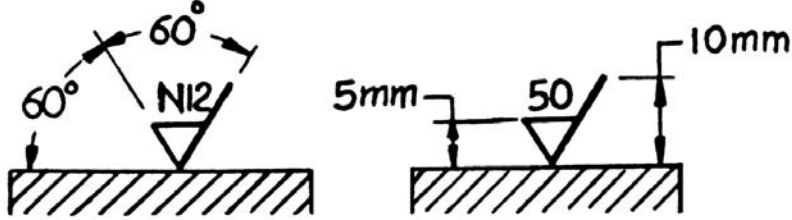

شكل ومواصفات  
رمز إنجاز السطح.

شكل (٨-٤)

وبناء على ما تقدم فقد تم وضع قواعد تحدد رمز إنجاز الأسطح والطريقة الواجب اتباعها لإنجاز الأسطح لكل رمز، والجدول التالي يبين ذلك بوضوح (٨-٥)




حذف الضلع الأفقي يعني أنه يمكن إنتاج السطح بأي طريقة. ليس بالضرورة بالتشغيل (MACHINING).	
يمكن إنتاج السطح بأي طريقة بحيث لا تتعدى خشونته ما هو محدد.	
يمكن إنتاج السطح بأي طريقة بحيث تكون خشونته ضمن المدى المحدد (القيمتان العليا والدنيا).	
يُنتج السطح بالتشغيل (إزالة أو قطع المادة) بحيث تكون خشونته ضمن المدى المحدد.	
يعني وجود الحرف O أنه يُمنع تشغيل السطح وأنه يجب إنتاجه بوحدة من الطرق التي لا تقطع أو تزال فيها المادة.	
المطلوب هو إنتاج كافة السطوح في الرسم بالتشغيل بنفس الخشونة. يوضع الرمز مرة واحدة كملاحظة عامة.	
المطلوب إنتاج السطح بعملية التشغيل أو إنحاز العملية المطلوبة المكتوبة على الخط الأفقي المضاف للرمز.	

طرق وأشكال استخدام رمز إنحاز السطح.

شكل (٨ - ٥)


ولمعرفة طرق وضع رمز الإنتاج على الأسطح انظر الشكل (٨ - ٦) .

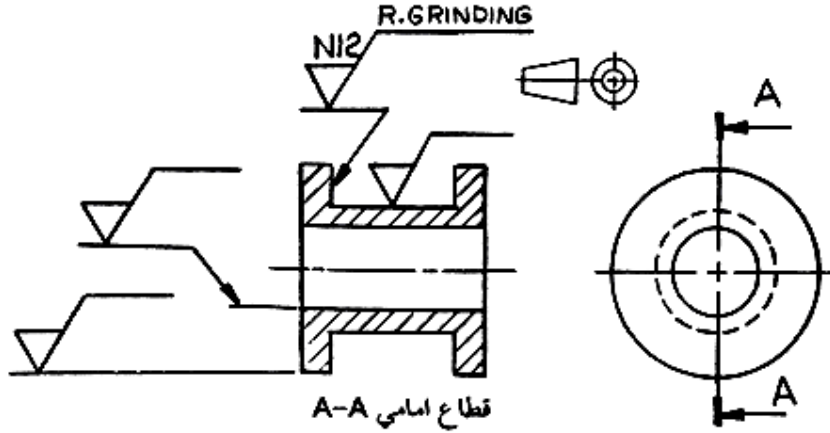

طرق وضع رمز الإنجاز على السطوح في الرسم التفصيلي .

شكل (٨ - ٦)

وكما هو معلوم فإن عمليات التشغيل تترك خلفها حزوزاً وعلامات على السطوح التي تم إنجازها بواسطة القطع حيث لا يمكن تلافي هذه الآثار والحزوز ولكن بالإمكان التحكم باتجاهاتها وأشكالها الخارجية إذا رغبتنا بذلك عن طريق تحديد عملية الإنتاج المستخدمة عند القطع واتجاه حركة أدوات القطع بالنسبة للجزء المراد قطعه وغيرها من العوامل المؤثرة على اتجاه القطع. ولتنفيذ ذلك تم تحديد رمز لكل اتجاه أو شكل قطع مطلوب تنفيذه يكتب في الجهة اليمنى للمثلث المستخدم لرمز الإنجاز كما هو مبين في الشكل التالي (٨ - ٧)

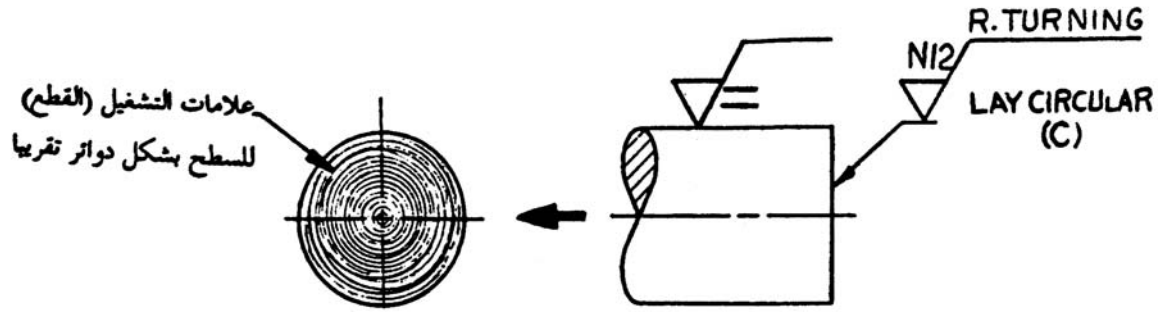

طرق وأشكال استخدام رمز إنجاز السطح.

شكل (٨ - ٧)

وبالنظر للجدول التالي سنتعرف أكثر على رموز اتجاهات القطع وما يقابلها من اتجاه للقطع (٨ - ٨).

علامات القطع موازية للسطح الذي يشير إليه رمز الإنجاز.	
علامات القطع معامدة للسطح الذي يشير إليه الرمز.	
علامات القطع في كلا الاتجاهين.	
علامات القطع في جميع الاتجاهات.	
علامات القطع على شكل دوائر متمركزة.	

رموز اتجاهات علامات  
القطع (الجزوز) للسطوح  
المطلوب إنجازها.

شكل (٨ - ٨)

## ٩ - ١- درزات اللحام والبراشيم

## ١ - اللحام

يعرف اللحام (WEIDING) بأنه عملية توصيل دائمة لقطعتين من المعادن ومن ثم رفع درجة حرارتهما إلى درجة الانصهار ومن ثم اندماجهما مع بعضهما تحت ضغط معين أو بدون، ويمكن إضافة مادة وسيطة (FILLER) بين القطعتين المراد لحامهما إذا دعت الحاجة لذلك.

وللحام عدة طرق يمكن تصنيفها كالآتي :

- ١- لحام بواسطة الضغط (PRESSURE WEIDING) ومن أمثلته اللحام النقطي (WEIDING) (SPOT WEIDING)
٢. لحام بدون استخدام الضغط (CO PRESSURE WEIDING) ومن أمثلته لحام الغاز (WEIDING) (GAS WEIDING) واللحام القوسي (ARC WEIDING) واللحام بالمقاومة (RESISTANCE WEIDING) واللحام الومضي (FLASH WEIDING).

ويوجد عدة أشكال لوصلات اللحام (WEIDING JOINTS) التي تختلف حسب طريقة وضع الأجزاء المراد لحامها مع بعضها ويمكن حصرها في خمسة أنواع شائعة الاستخدام شكل (٩ - ١) هي كالتالي:-

١. وصلات تناكبية (BUTT JOINTS)
٢. وصلات زاوية (CORNER JOINTS)
٣. وصلات حرف T (TEE JOINTS)
٤. وصلات طرفية (EDGE JOINTS)
٥. وصلات تراكبية (LAP JOINTS)




أ- تناكبية (BUTT). ب- زاوية (CORNER). ت- حرف (T). ث- تراكبية (LAP). ج- طرفية (EDGE)

أنواع وصلات اللحام.

شكل (٩ - ١)

وما سبق ذكره خاص بوصلات اللحام أما لحام كل وصلة فله عدة أشكال مختلفة ، فلو أخذنا الوصلات التناكبية كمثال لوجدنا عدة أشكال تتدرج تحتها انظر الشكل التالي (٩- ٢-)

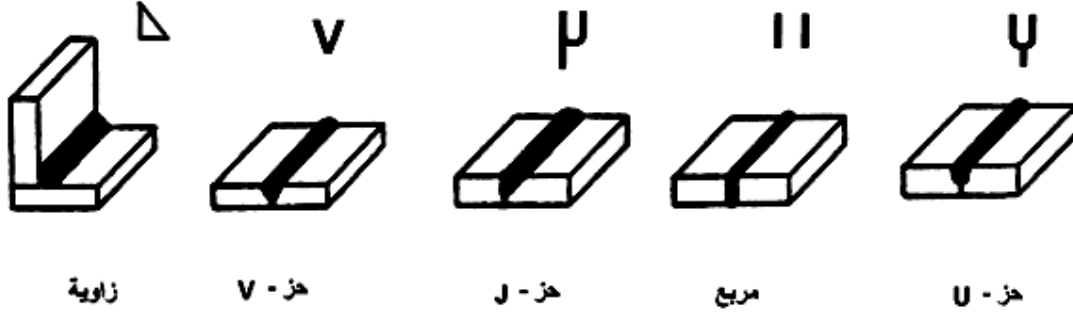


### أشكال اللحام (welds).

شكل (٩- ٢)

ولبيان الطرق المستخدمة للحام كل نوع من أنواع وصلات اللحام انظر للجدول التالي (المرجع في الأخير).

وعند تمثيل اللحام في الرسومات الهندسية هناك رمز خاص للحام (WEIDING SYMBOL) تكون مهمته تحديد شكل اللحام المطلوب والموقع المخصص للحام انظر الشكل التالي (٩- ٣-).  
ويجب ملاحظة شكل السهم الموجود على الخط الأفقي سواء فوق أو أسفل من الخط الأفقي أو في الجانبين ( فوق وأسفل الخط الأفقي ) ومقارنته بموقع اللحام المطلوب.

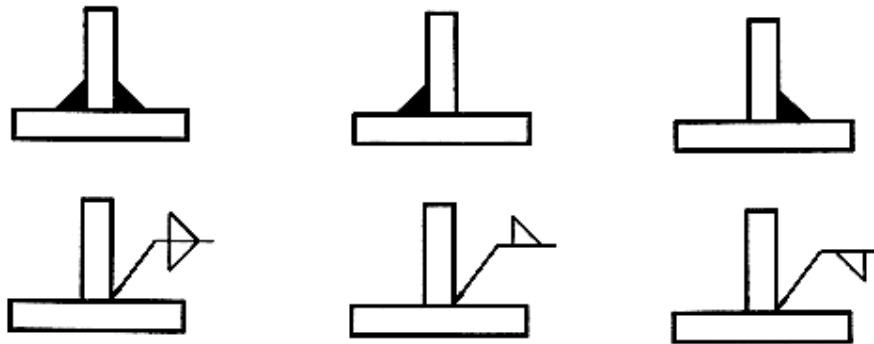

شكل (٩- ٣)

## ١٠- البراشيم

تعد البراشيم (RIVETS) واحدة من وسائل التثبيت الدائمة والتي يشيع استخدامها عند تثبيت قطعتين مع بعضها البعض، والبرشام يأخذ شكل قضيب أسطواني بأشكال متنوعة بحسب رأس البرشام يأتي منها على سبيل المثال :-

١. البرشام ذو الرأس المدور (ROUND HEAD)

٢. البرشام ذو الرأس الغاطس (COUNTER SSUNK)

٣. البرشام ذو الرأس الغاطس المدور (TOP CSK ROUND)

٤. البرشام ذو الرأس المحذب (CROWNED)

٥. البرشام بالرأس المسطح (FLAT)

الشكل التالي يبين جميع الأنواع السابقة (١٠ - ١)



بعض أشكال البراشيم (الرؤوس).

شكل (١٠ - ١)

وكما في الرسومات الإنشائية فإنه يصعب إظهار شكل رأس البرشام في المساحات الكبيرة، لذلك تستخدم رموز خاصة بالبراشيم تعتمد أشكالها على قطر البرشام وشكل رأسه والشكل التالي يبين الرموز المستخدمة لتمثيل بعض البراشيم (١٠ - ٢)

برشمة في الموقع	رأس غاطس للطرفين	رأس مدور للطرفين	قطر البرشام أقل من 12 ملمتر
			الرمز (للمحور البرشام)


رموز بعض البراشيم الصغيرة.

شكل (١٠ - ٢)


## ١١ - الانحسارات والشطافات

### ١ - الانحسار (RECESS OR NECK)

الانحسار هو الحز أو التجويف (GROOVE) المقطوع في محيط أسطوانة، حيث إن المحيط في هذه النوعية من القطع يأخذ شكل العنق (NECK) ويكون بشكل دائري (قوسي) أو بشكل حاد بينما يسمى الحز الداخلي المقطوع في ثقب أسطواني أو في محيط فارغ بالقطع السفلي أو الانحسار الداخلي. وللتعرف على طريقة كتابة أبعاد كل من الشكلين السابقين انظر الشكل التالي (١١ - ١).

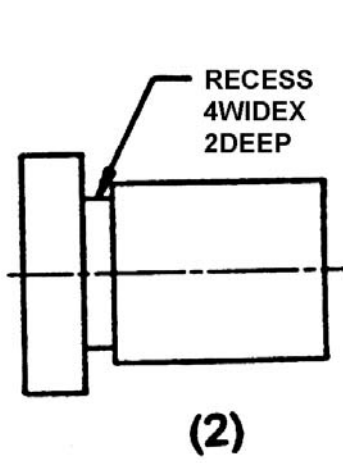

انحسار مربع أو حاد

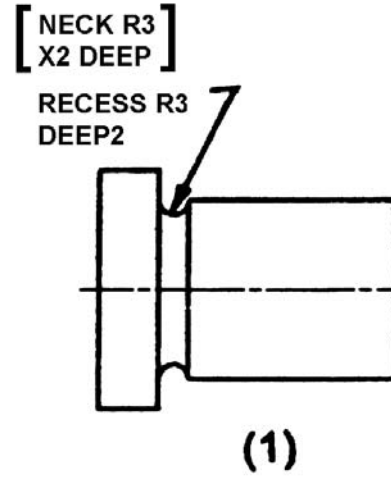

انحسار دائري أو قوسي

## وضع أبعاد الانحسار والقطع السفلي.

شكل (١١ - ١)

### ٢ - الشطافات (CHAMFERS)


الحواف المشطوفة هي التي تعرضت إلى عملية إزالة الحواف الحادة للأجزاء الأسطوانية (بزاوية محددة وعمق صغير) والهدف من هذه الإزالة تسهيل عملية تجميع الأجزاء بعد عملية التشغيل وجعلها أكثر سلاسة ومرونة.

وتنقسم الأجزاء المشطوفة إلى نوعين هما :

١. الحواف المشطوفة الخارجية :- ومن أمثلتها الأعمدة والمسامير الملولبة، وتمثل أبعادها كما في


الشكل التالي (١١ - ٢)



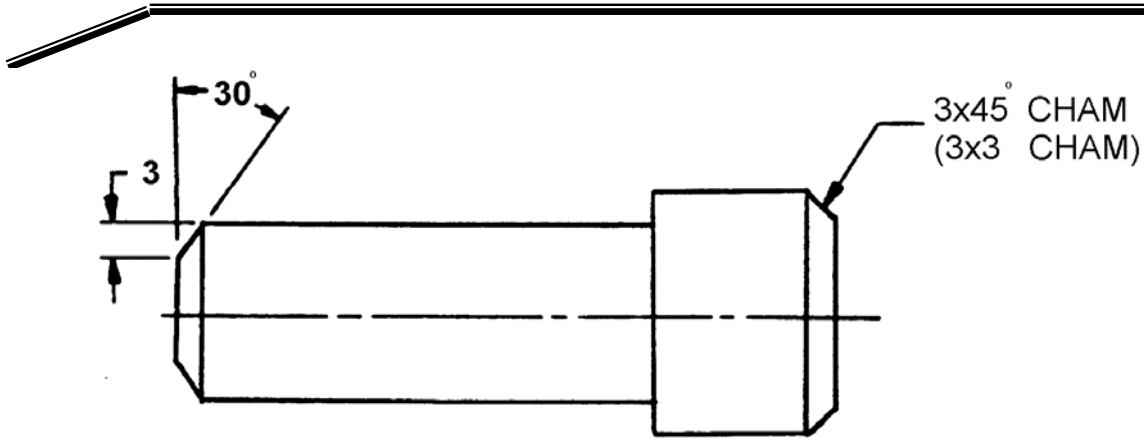

شكل ( ١١ - ٢ )

وكما هو مبين في الرسم فبالإمكان تحديد أبعاد الشطف المائلة وبزاوية (45) إما بكتابة زاوية الشطف \* والعمق أو كما هو مبين داخل الأقواس في الشكل السابق يكتب عمق الشطف \* والارتفاع .  
٢. الحواف المشطوفة الداخلية :- ومن أمثلته الفتحات الأسطوانية للصواميل، وتمثل أبعادها بإحدى الطريقتين الموضحتين في الرسم ( ١١ - ٣ )

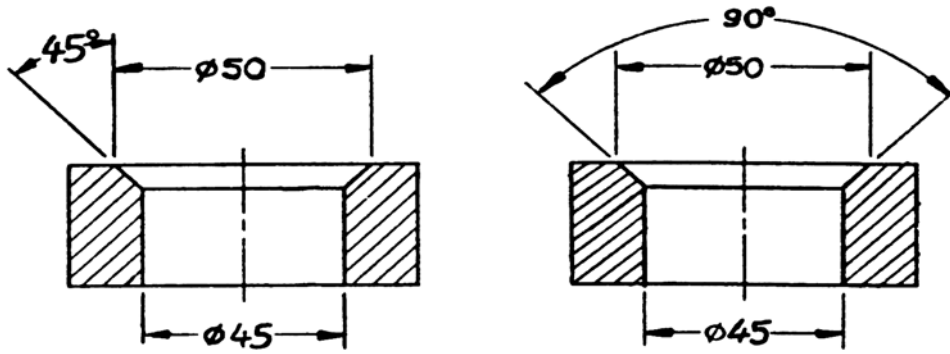

شكل ( ١١ - ٣ )


## ١٢- ١ اللولب والتخاويش

### ١. اللولب

كون الطريقة المتبعة عند رسم اللولب لا تعطينا التصور النهائي والمطلوب لإنجاز هذه اللولب، لذلك يوجد العديد من الرموز والملاحظات والتي نلجأ لها عند رسم اللولب لتسهيل عملية التنفيذ، فالبعد الأساسي للولب متري أي أكبر قطر يرمز له بالحرف (M) متبوعاً بقيمته ومن ثم إشارة ضرب يأتي خلفها مقدار الخطوة وجميع الأبعاد بالمليمتر (mm).


فلو كان لدينا رمز على النحو التالي (M20 × 2.5) :-

إذن فهذا الرمز يعني أن اللولب متري قطرة الأساسي أو الأكبر يساوي (20mm)، والخطوة مقدارها (2.5mm)، وجميع ما تقدم مبين في الشكل (١٢ - ١) أما المواصفات الأخرى المتعلقة بالمسمار الملولب مأخوذة من الجداول الفنية الخاصة باللولب.

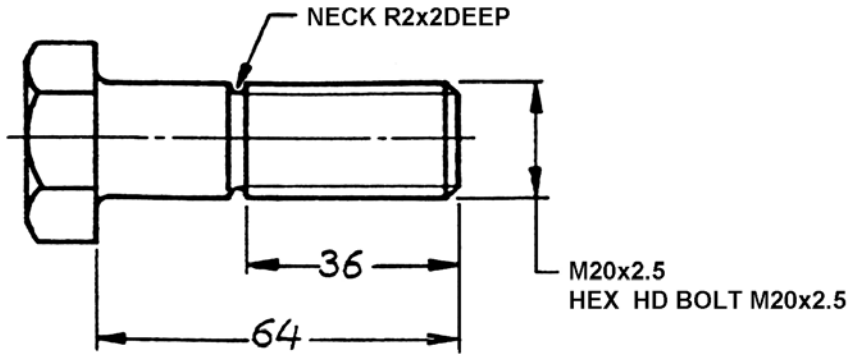

شكل (١٢ - ١)

وفي حالة إضافة تفاوت عند كتابة الرموز كالآتي (M20×2.5-6g7g) انظر الشكل (١٢ - ٢) :-

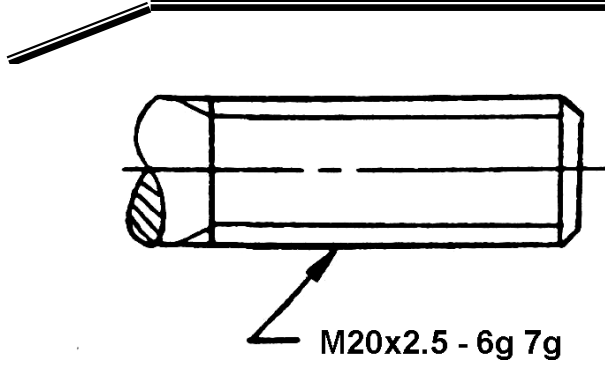

وصف لولب خارجي  
باستخدام الرمز الكامل.

شكل (١٢ - ٢)

إذن فهذا الرمز يعني أن اللولب متري قطرة الأساسي أو الأكبر يساوي (20mm)، والخطوة مقدارها (2.5mm)، والتفاوت لقطر الخطوة مقداره (6)، والخلوص المسموح به متوسط، والتفاوت للقطر الكبير مقداره (7)، والخلوص المسموح به متوسط.

## ٢. التخوايش



نستطيع تقسيم الفتحات المشغولة (MACHINED HOLES) إلى نوعين أساسيين من الفتحات هي كالتالي :

١. الفتحة المسدودة :- ويستخدم المثقاب عادة لإنجاز هذا النوع من الفتحات بحيث يكون لها عمق محدد لا تتجاوزه.
٢. الفتحة النافذة :- ويكفي عادة لتحديد مقاس هذه الفتحة ذكر القطر فقط لأن ارتفاع أو عمق الثقب هو نفسه ارتفاع الجزء المثقوب.

والشكل التالي يوضح طريقة وضع أبعاد الفتحة المسدودة أو النافذة

٣. الفتحة المخوشة أسطوانياً (COUNTERBORED HOLE) :- والهدف من هذه الفتحة هو توسيع قطر الثقب الأساسي بشكل أسطواني مع تحديد العمق بهدف إدخال مسمار ربط بين الأجزاء.
٤. الفتحة المخوشة مخروطياً (COUNTERSUNK HOLE) :- والهدف من هذه الفتحة هو توسيع قطر الثقب الأساسي بشكل مخروطي وذلك لإدخال مسمار ربط ذو رأس غاطس.
٥. الفتحة المخوشة موضعياً (SPOTFACED HOLE) :- والهدف من هذه الفتحة هو تسوية السطح المحيط بالثقب الأساسي بقطر محدد وعمق صغير وذلك لإدخال رأس المسمار ومساواته بموضع السطح.



ولكتابة الأبعاد على الفتحات المخوشة يوجد طريقتين لذلك، أولى هذه الطريقتين عن طريق كتابة ملاحظة توضح قطر الثقب النافذ ثم كتابة نوع العملية (تخویش أسطواني أو مخروطي أو موضعي) ثم تحديد العمق انظر الشكل (١٢ - ٣)، والطريقة الثانية تتم باستخدام الرموز مكان العبارات أو باستخدام الطريقة الاعتيادية بوضع أبعاد الثقوب (الأقطار والأعماق) دون الحاجة لكتابة ملاحظات. انظر الشكل التالي (١٢ - ٤)

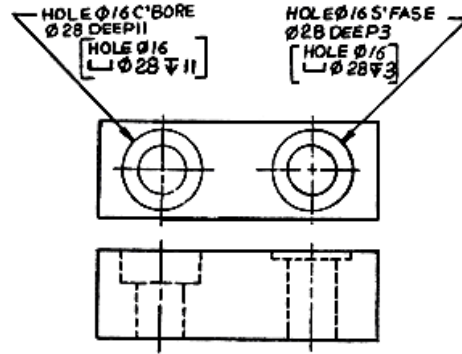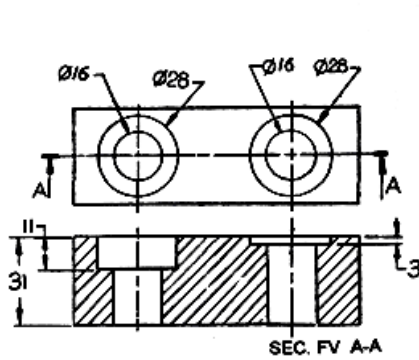

وضع أبعاد الثقوب المخوشة اسطوانياً وموضعيّاً بطريقة عادية.

استخدام الملاحظات والرموز لوضع أبعاد الثقوب المخوشة اسطوانياً وموضعيّاً

شكل (١٢ - ٣)

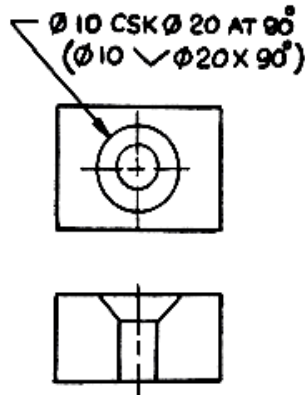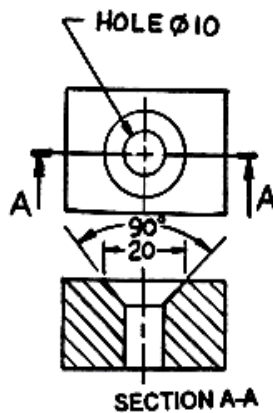


وضع أبعاد الثقوب المخوشة مخروطياً.

شكل (١٢ - ٤)


تمارين

١. استخراج قيم التفاوتات المبينة رموزها في الرسومات شكل (١٢ - ٥) برر سبب اختيار كل نوع ؟

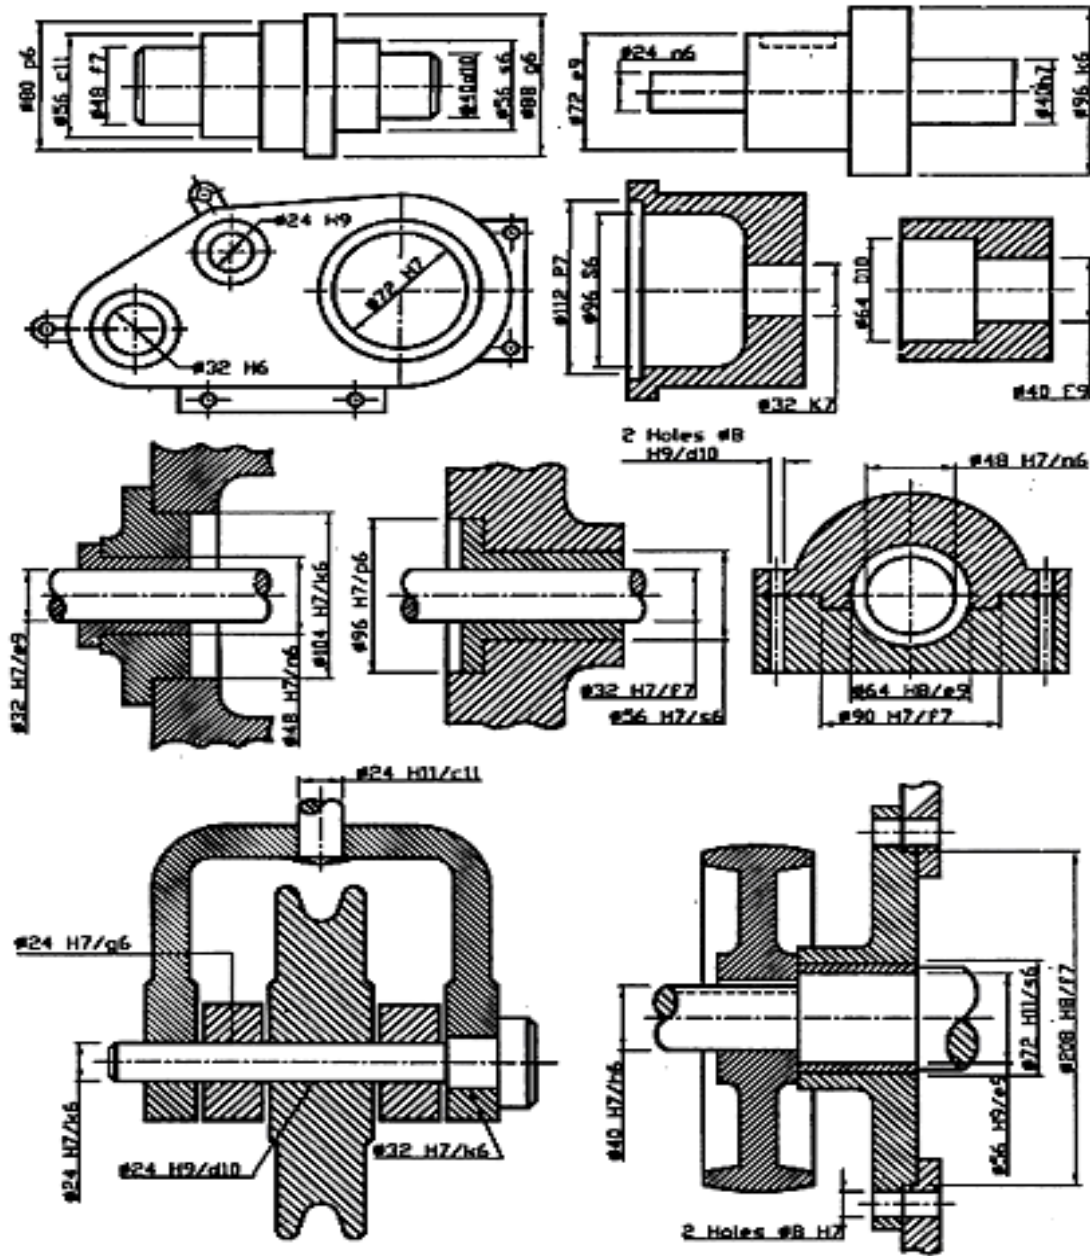


شكل (١٢ - ٥)

٢. اختر التوافقات المناسبة للتجميعات الهندسية المعطاة في الشكل (١٢ - ٦) وبرر أسباب اختيارك ؟

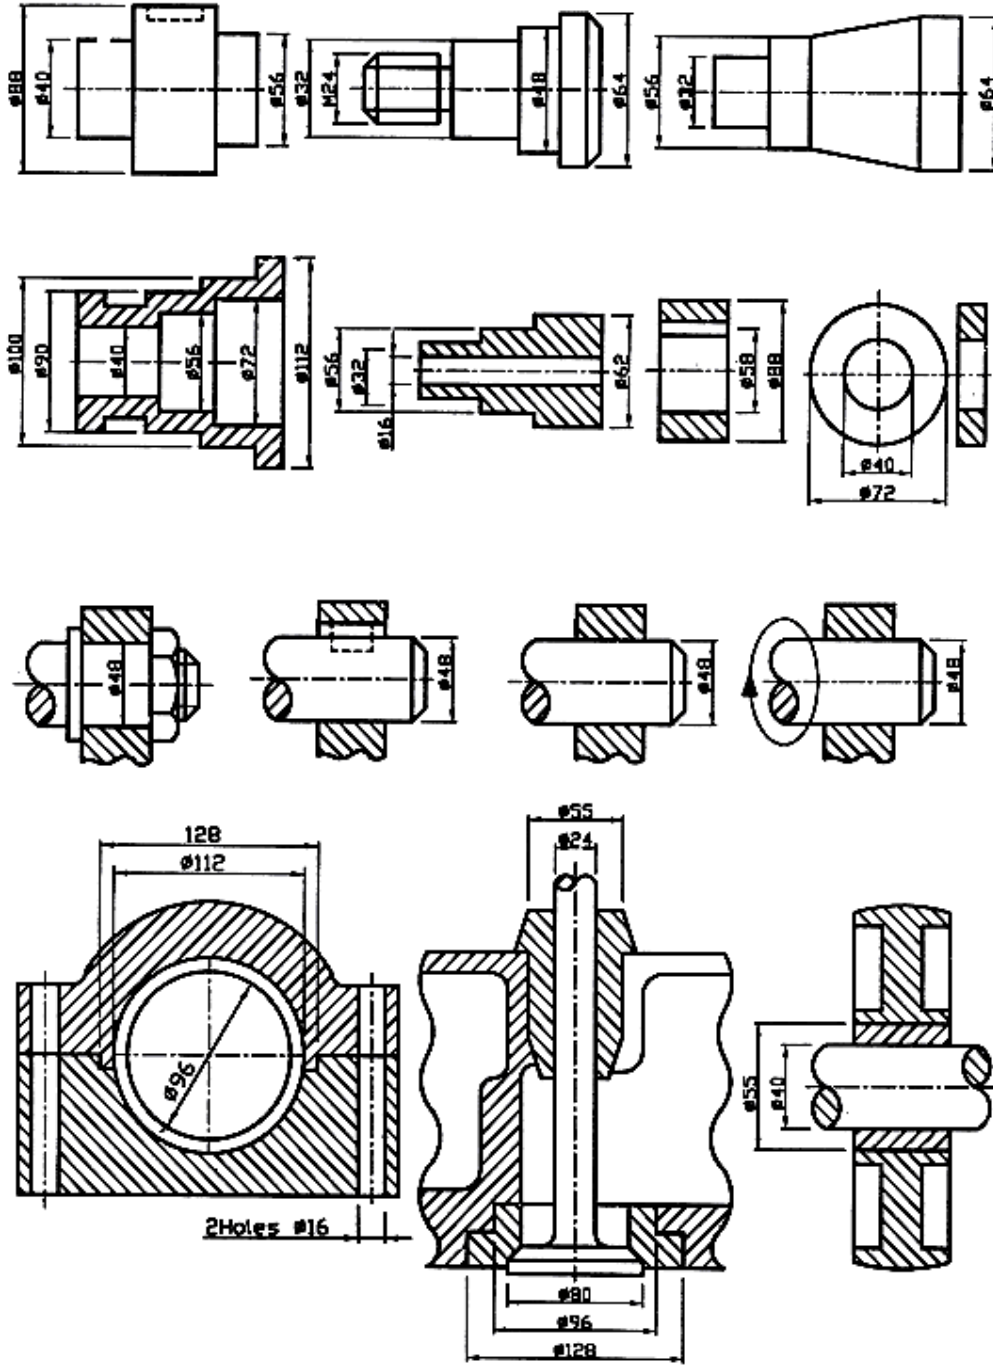


شكل (١٢ - ٦)

٣. حدد تفاوتات المعالم وعلامات التشغيل ودرجات خشونة سطوح العناصر المرسومة في الشكل (١٢- ٧) ثم اختر العمليات الصناعية المناسبة لإنتاجها بالدقة المحددة ؟

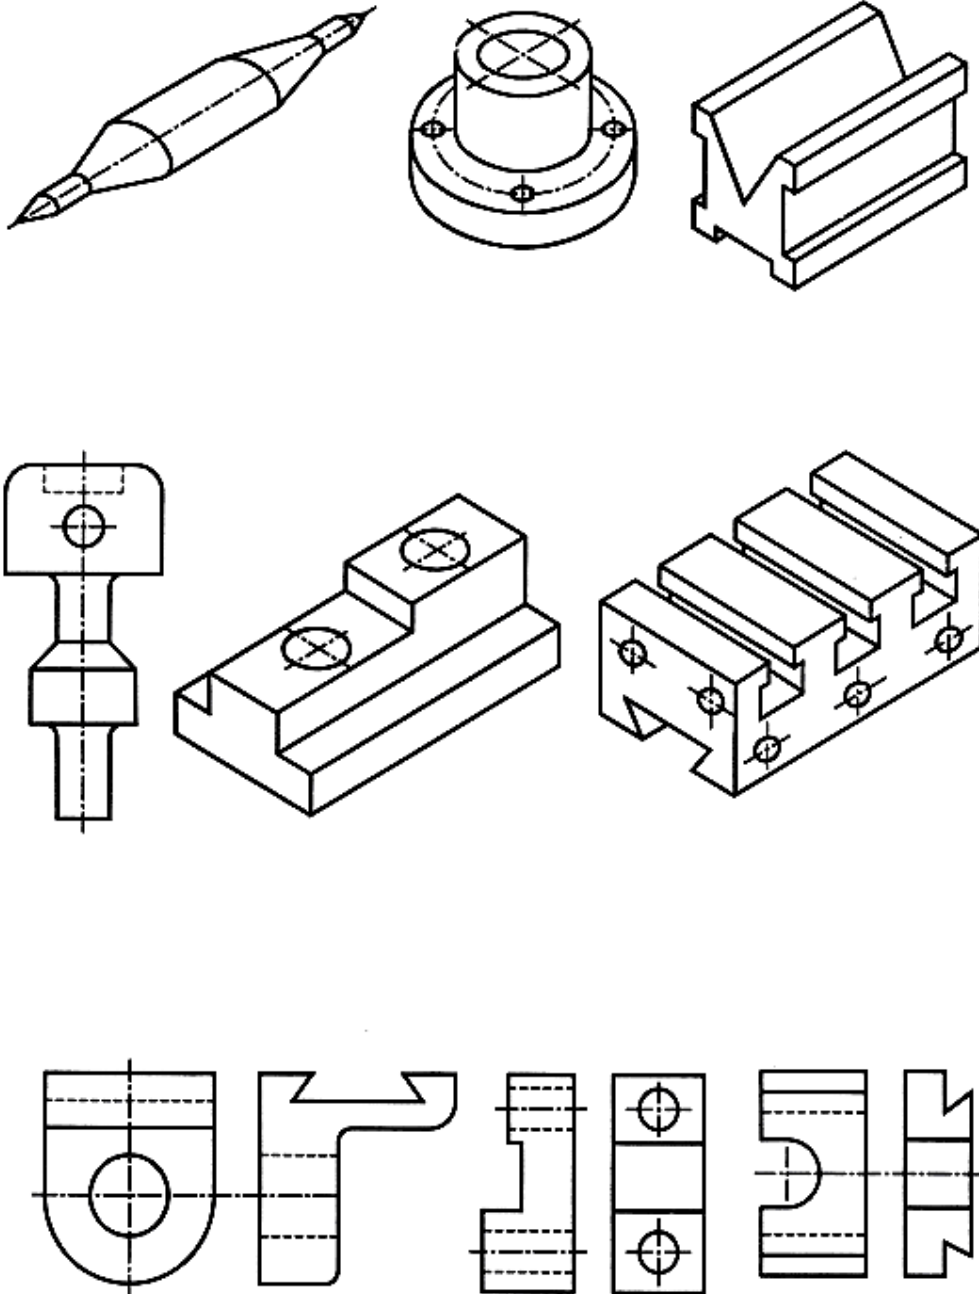


شكل (١٢- ٧)

ارسم مساقط وصلات اللحام المبينة في الشكل (١٢ - ٨) بقياس مناسب ؟

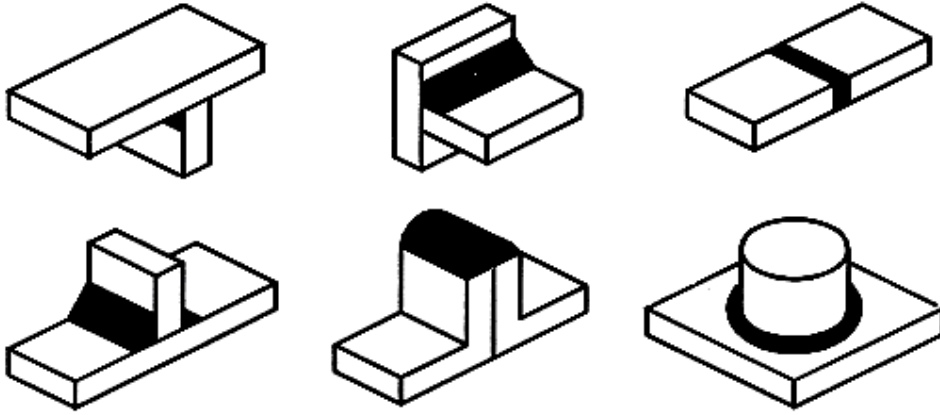

شكل (١٢ - ٨)


ارسم مجسمات وصلات اللحام المبينة مساقطها في الشكل (١٢ - ٩) بمقياس مناسب ؟

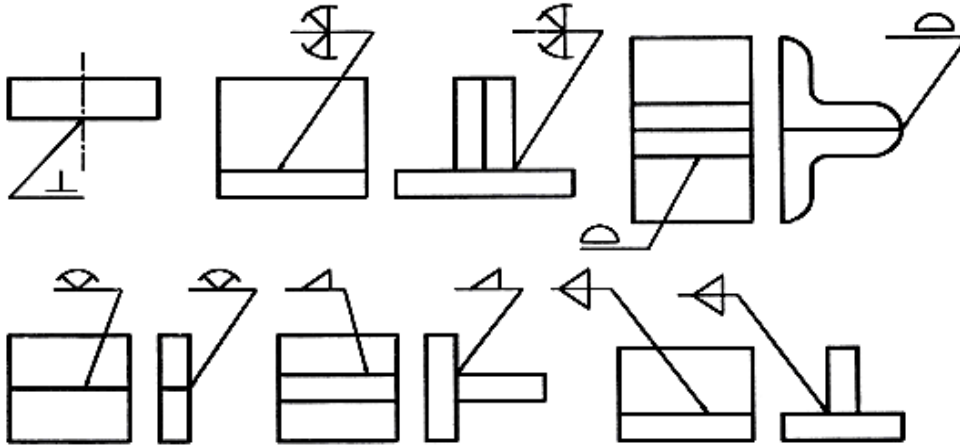

شكل (١٢ - ٩)

ارسم العناصر العناصر (البراشيم) المبينة في الشكل (١٢ - ١٠) بمقياس رسم ٣:١ تؤخذ الأبعاد من الشكل ؟



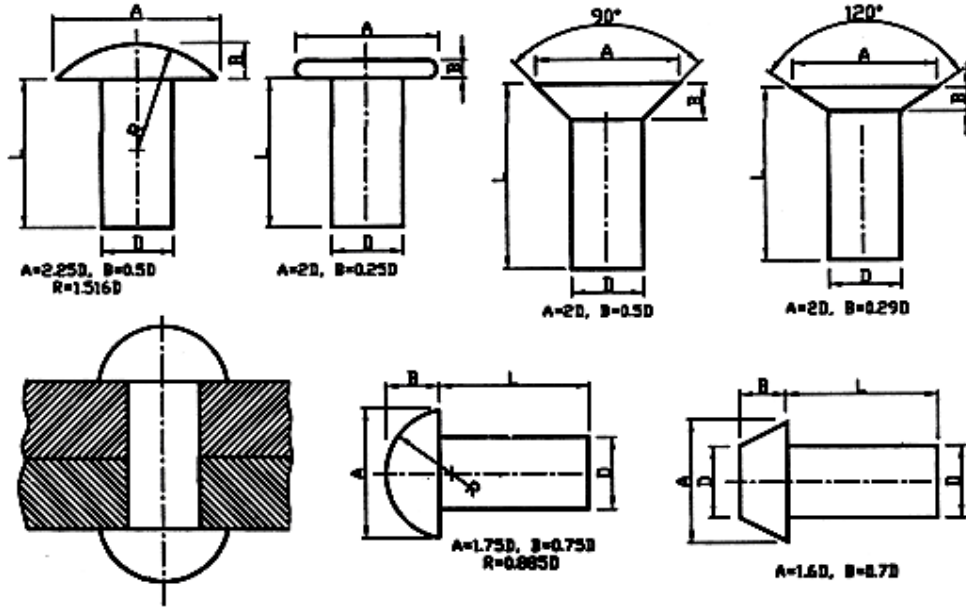

شكل (١٢ - ١٠)



## الرسم الفني

### الرسومات التنفيذية

الرسومات التنفيذية

١

### ١٣ - ١- الرسومات التنفيذية

الرسم التنفيذي ويسمى أيضا بالرسم التشغيلي وهو عبارة عن مخطط شامل للجزء أو النظام المراد تصنيعه أو إنتاجه وفيه قدر كبير وكاف من المعلومات ( كالأبعاد والرموز الخاصة والملاحظات بأنواعها) يرسم في مجموعة لوحات تفصيلية تحتوي كل لوحة على رسم لعنصر أو أكثر من عناصر هذا النظام.

وقد يكون هذا النظام عبارة عن آلة كما في الرسومات الميكانيكية ، أو منظر مجسم لمبنى كما في الرسم المعماري وقد يكون بيان التوصيلات الكهربائية لبيت كما في الرسم الكهربائي أو مخطط لدائرة مطبوعة كما في الرسم الإلكتروني.

ولأن هذه اللوحات هي التي ترسل إلى المصانع لتنفيذها ، فإن من المهم مراعاة كون الرسومات واضحة وصحيحة وكاملة لا تحتاج إلى مراجعات أو اجتهادات من العامل أو المنفذ ويراعى احتوائها على رسومات العناصر المكونة للنظام بالتفصيل وأن تكون الأبعاد لكل عنصر بما في ذلك التفاوتات والازدواجات كاملة سهلة القراءة وأن تكتب الملاحظات الإيضاحية الخاصة والعامة لكل عنصر ويشمل ذلك مواصفات مادة كل عنصر والعمليات الصناعية اللازمة لإنتاجه ودرجات إنهاء السطوح وغيره ... ونستطيع بشكل عام تقسيم الرسومات التنفيذية إلى قسمين أساسيين هما :

#### ١- الرسم التفصيلي


يعرف الرسم التفصيلي بأنه رسم تنفيذي لجزء واحد ، وقد يكون هذا الجزء عبارة عن المنتج بكامله وبذلك لا يلزم سوى ورقة رسم واحد لتنفيذه ، وغالبا ما يكون هذا الجزء واحدا من أجزاء أخرى سيتم تجميعها في مراحل لاحقه لتكون لنا المنتج النهائي ، عند ذلك يلزمنا استخدام أكثر من ورقة رسم تفصيلي.

وعند تنفيذ الرسومات التفصيلية فإننا نتبع واحدة من طريقتين هما :

أ- إعداد رسم تفصيلي واحد عليه كافة المعلومات اللازمة للتصنيع كالأبعاد والتفاوتات ونوع المادة والرموز الخاصة بطريقة الإنتاج ودرجة الخشونة للأسطح وغيرها..... وفي هذه الحالة يتم تجهيز عدد من النسخ لكل مرحلة إنتاجية لإنجاز المطلوب.


ب - تجهيز عدد من الرسومات التفصيلية على كل واحد منها المعلومات الخاصة بمرحلة إنتاجه فقط ، وتمتاز هذه الطريقة بسهولة وضع الأبعاد وغيرها من المعلومات بصورة واضحة على الرسم نتيجة لتوزيع المعلومات على عدد من الرسومات.

الجدير بالذكر أن الأجزاء القياسية كالمسامير الملولبة والصواميل لا يتم إظهارها في الرسومات التفصيلية، وإنما يكون ذلك في الرسومات التجميعية فقط.  
وتتكون الرسوم التفصيلية عادة من مسقطين متعامدين كما في الشكل التالي (١٣ - ١).

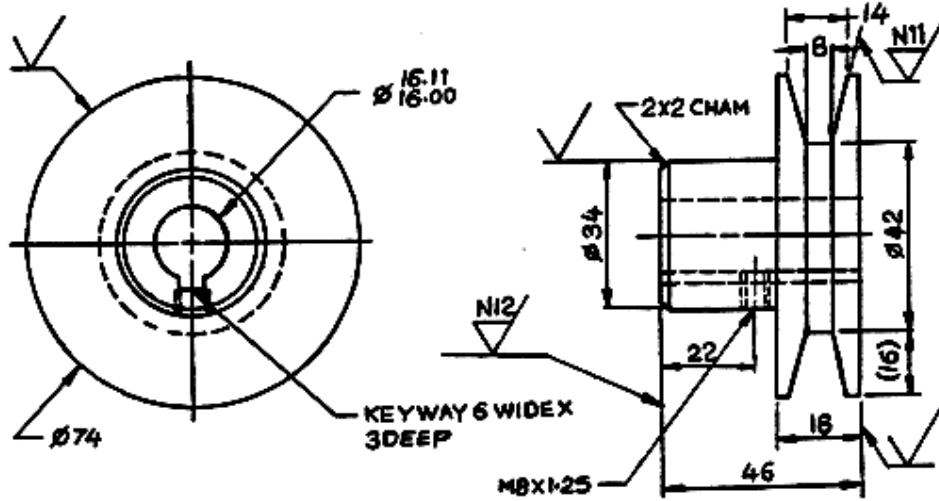


شكل (١٣- ١)

أو من مسقط وقطاع أو أكثر من مسقط وأكثر من قطاع بحسب طبيعة الجزء المرسوم كالأشكال المعقدة ذات التفاصيل المتعددة. وفي بعض الحالات يكتفى بمنظر واحد فقط خصوصا عند الأجزاء ذات السماكة المنتظمة أو الأجزاء الأسطوانية المبسطة كما في الشكل (١٣ - ٢)

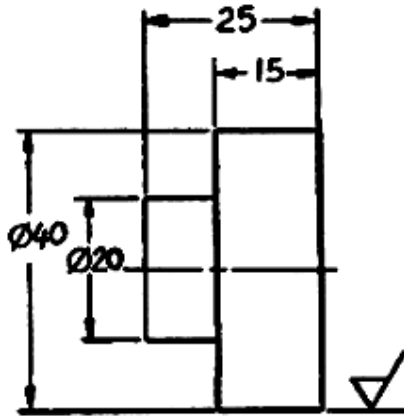


شكل (١٣- ٢)

أما الشكل ( ١٣ - ٣ ) فيبين رسما تفصيليا لعجلة لزمننا الاستعانة بمنظر قطاعي لإظهار المعالم والتفاصيل الداخلية.

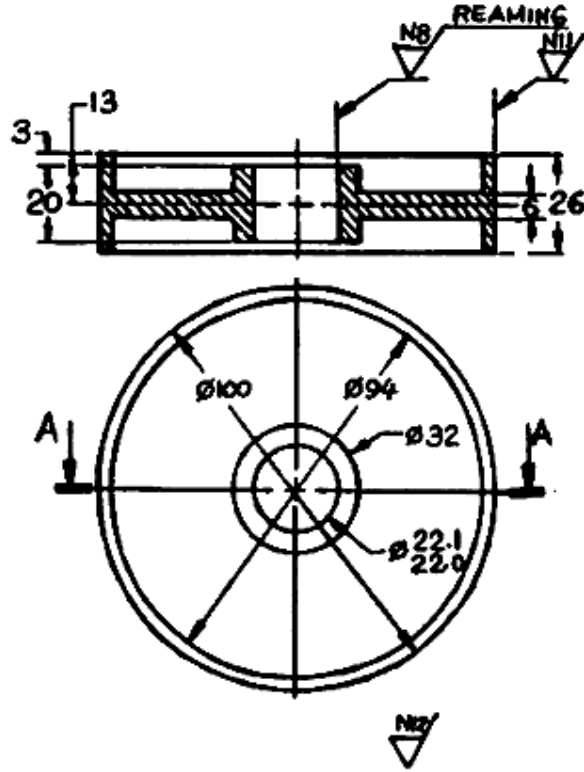

شكل ( ١٣ - ٣ )

ويمكن في بعض الحالات رسم عدة أجزاء في ورقة الرسم التفصيلي، وعلى وجه الخصوص في حاله كون الأجزاء المرسومة بسيطة الشكل كما هو مبين في الشكل ( ١٣ - ٤ )، وفي هذه الحالة يتم ترقيم كل جزء بواسطة دائرة يوضع داخلها رقم تسلسلي وتسمية كل جزء باسمه وذكر المادة التي صنع منها وأي ملاحظة توضيحية لوصف طريقه التصنيع.

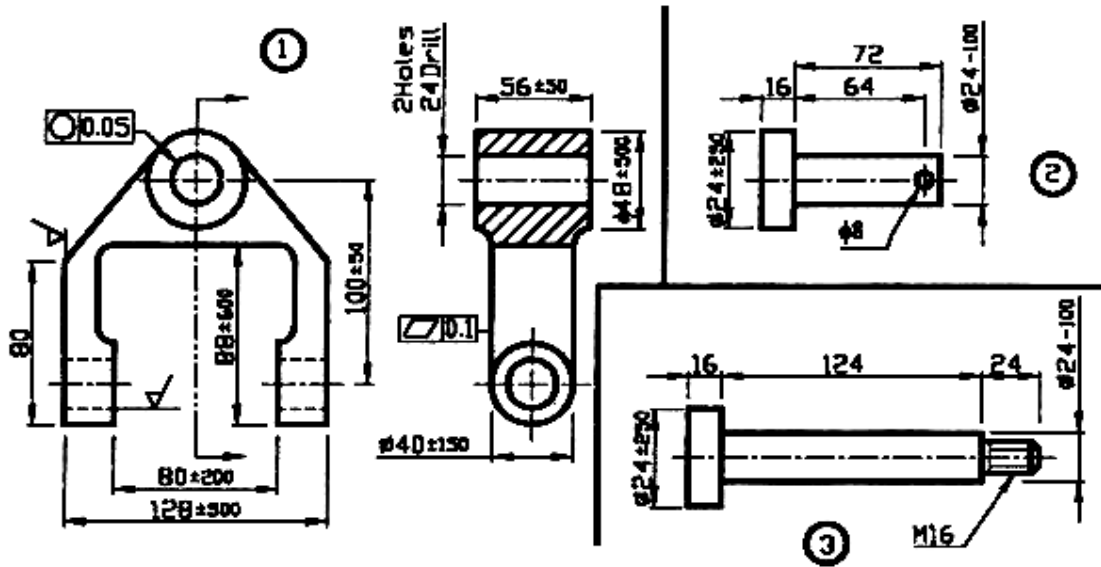

\* جميع الاركان الدائرية R8

شكل (١٣ - ٤)


الجدير بالذكر أن الأرقام التي توضح كل جزء على حدة في هذا الرسم التفصيلي هي نفس الأرقام التي توضع في قائمة الأجزاء عند الرسم التجميعي لنفس الأجزاء في ورقة رسم لاحقة ضمن نفس المجموعة.

١٣- ١- ١ - خطوات هامة عند إنجاز رسم تفصيلي :

عند قيامنا بإنجاز رسم تفصيلي (جزء منفرد) يجب اتباع الخطوات التالية :

١. تحديد المسقط الرأسي للجزء.
٢. إكمال المساقط الأخرى الضرورية للجزء بحيث تكون جميع التفاصيل واضحة.
٣. تحديد مقدار حاجتنا للقطاعات عند رسم الجزء سواء كانت كاملة أو نصفية أو جزئية.
٤. تحديد مقياس رسم مناسب للرسم.
٥. رسم الجزء المطلوب.

الشكل التالي (١٣- ٥) يوضح مستطين لذراع فرملة بساق شد موضح عليها جميع الأبعاد مع ترقيم الاجزاء المكونة لها . وسوف نتطرق في الأمثلة القادمة إلى رسم الأجزاء بمساقطها كالأعلى حدة .

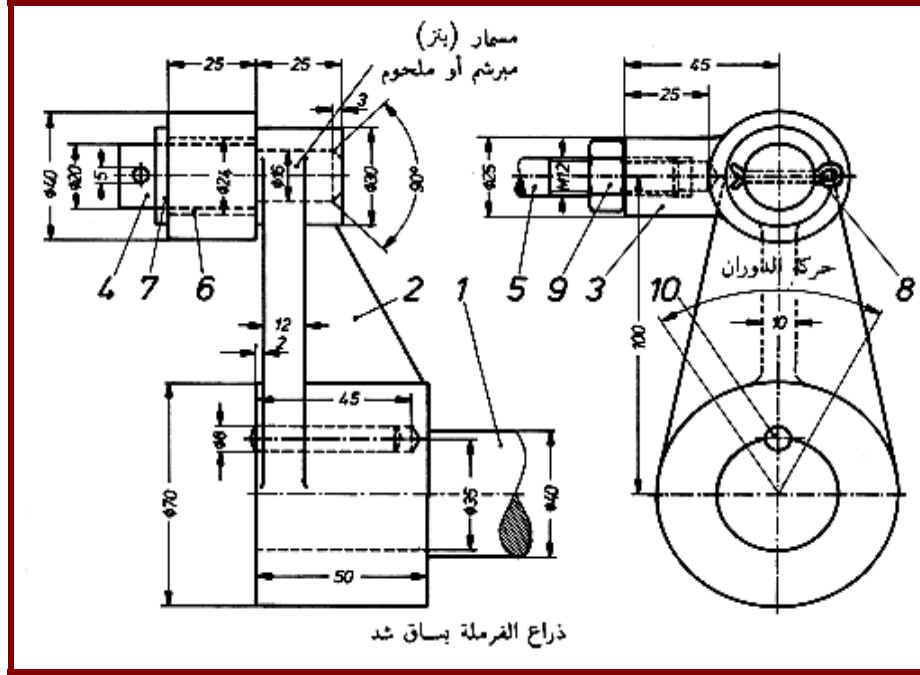

شكل (١٣- ٥)

### ١٣- ١- ٢- كتابة أبعاد الأجزاء :

كتابة الأبعاد للأجزاء تعتمد على طبيعة عمل الجزء والوظيفة التي سيؤديها والطريقة التي ستتبع عند التصنيع والتجميع، لذلك كان لزاما علينا التعرف على طبيعة عمليات التشغيل التي تجرى عند تصنيع الجزء وكيفية مواعته وتركيبه مع الأجزاء الأخرى ومن ثم يمكن تحديد الأبعاد الوظيفية الهامة والأقل أهمية .... وهكذا.

وللقيام بما تقدم يجب علينا مراعاة الآتي :

١. توزيع الأبعاد الخارجية على مساقط الجزء.
٢. وضع أكثر عدد ممكن من الأبعاد على المسقط المميز للجزء والذي يوضح أكثر التفاصيل.

### ١٣- ١- ٣- كتابة التفاوتات والأزواجات :

عند كتابة التفاوتات يراعى الآتي :

١. تحديد بنية التفاوتات العامة للجزء المنفرد.
٢. كتابة أبعاد الأزواج.
٣. تدوين تفاوتات الشكل والموضع عند الحاجة.

### ١٣- ١- ٤- كتابة رموز إنجاز الأسطح على الأجزاء المشغلة :

عند كتابة رموز إنجاز الأسطح على الأجزاء يجب اتباع الخطوات التالية :

١. معرفة الأداء الوظيفي لسطح الجزء.
٢. اختيار الرموز الغالبة بعد الإنتاج.
٣. إكمال الرموز المتبقية لجميع أسطح الجزء المنجز.
٤. وضع رموز إنجاز الأسطح حسب وظيفة كل جزء.
٥. مراعاة القواعد الأساسية لرموز إنجاز الأسطح.
٦. إعداد قائمة القطع للأجزاء حيث تحتوي على الرقم والاسم والعدد والوصف القياسي والخام  
وخانة للملاحظات انظر الشكل التالي (١٣- ٦)



						١٠
						٩
						٨
						٧
						٦
						٥
						٤
						٣
						٢
						١
العدد	اسم القطعة	الأبعاد	DIN	الرقم	الخام	ملاحظات
القسم:			الصفة:		رسمه:	
المقياس:			الموضوع:		رقم اللوحة:	التاريخ:
الإزواج						الانحرافات

شكل (١٣- ٦)

فيما يلي توضيح لابعاد الجدول وبعض الملاحظات الهامة شكل (١٣- ٧) و(١٣- ٨) :

عدد الصفوف يساوي الاجزاء فقط	}							10
		ملاحظات	الخاص	رقم	DIN	الابعاد	اسم القطعة	العدد
		20 mm	30	10	20	25	35	10

all in mm

قائمة القطع في الرسم الشامل او الاجزاء المنفردة التي  
تضاف الى جدول البيانات

الشكل (١٣- ٧) يوضح أبعاد الجزء السفلي من الجدول


تدون انحرافات الأزواج في الجدول المخصص عند رسم الجزء المنفرد بوحدة mm مع ملاحظة وجودها في جداول الانحرافات بوحدة $\mu m$ .	15	+0.021	H7
	15	0	
	15	الانحرافات	الأزواج
		30	20

الشكل (١٣- ٨) يوضح ابعاد الجزء الخاص بالإزواج والتفاوتات

١٣- ١- ٥ أمثلة توضيحية لبعض الرسومات التفصيلية .


### ١- المجاري الغنفازية

الشكل التالي (١٣- ٩) لتمرين فرايز على قياس المجاري الغنفازية .

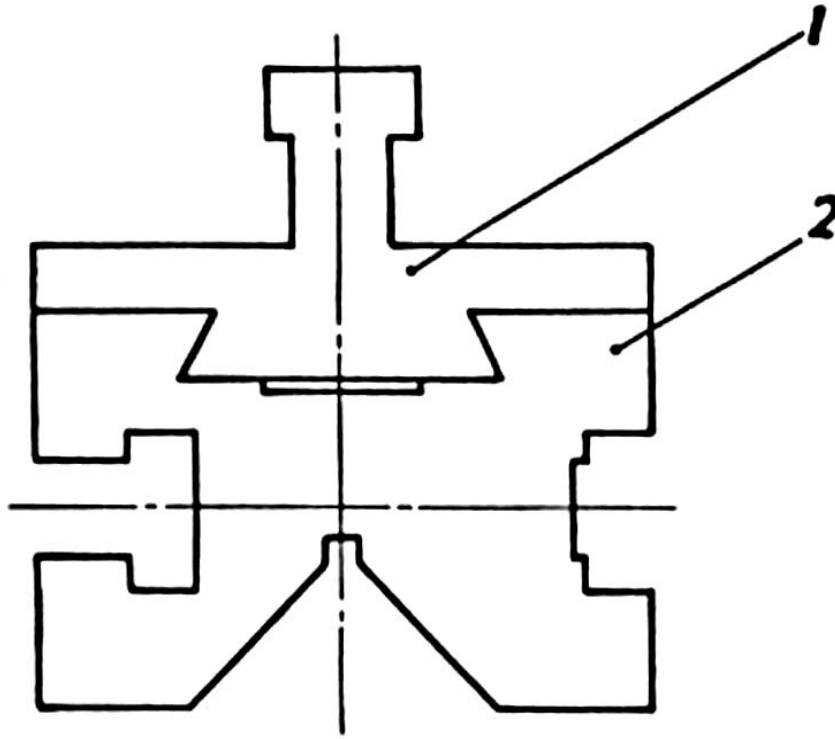


شكل (١٣- ٩)

الشكل التالي (١٣ - ١٠) للجزء رقم (١) عبارة عن مسقطين رأسي وافقي .

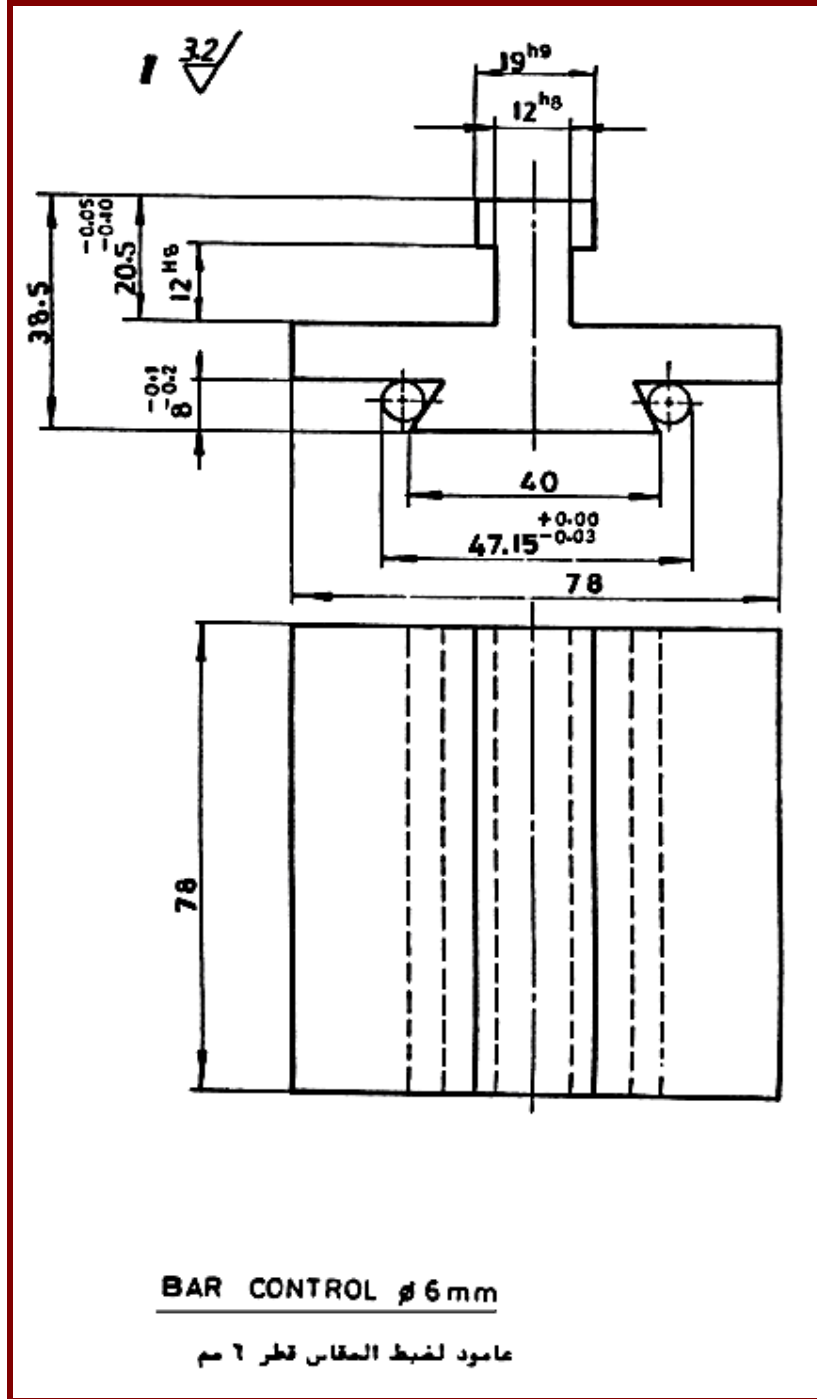

شكل (١٣ - ١٠)


الشكل التالي (١٣ - ١١) للجزء رقم (٢) عبارة عن مسقطين رأسي وجانبي .

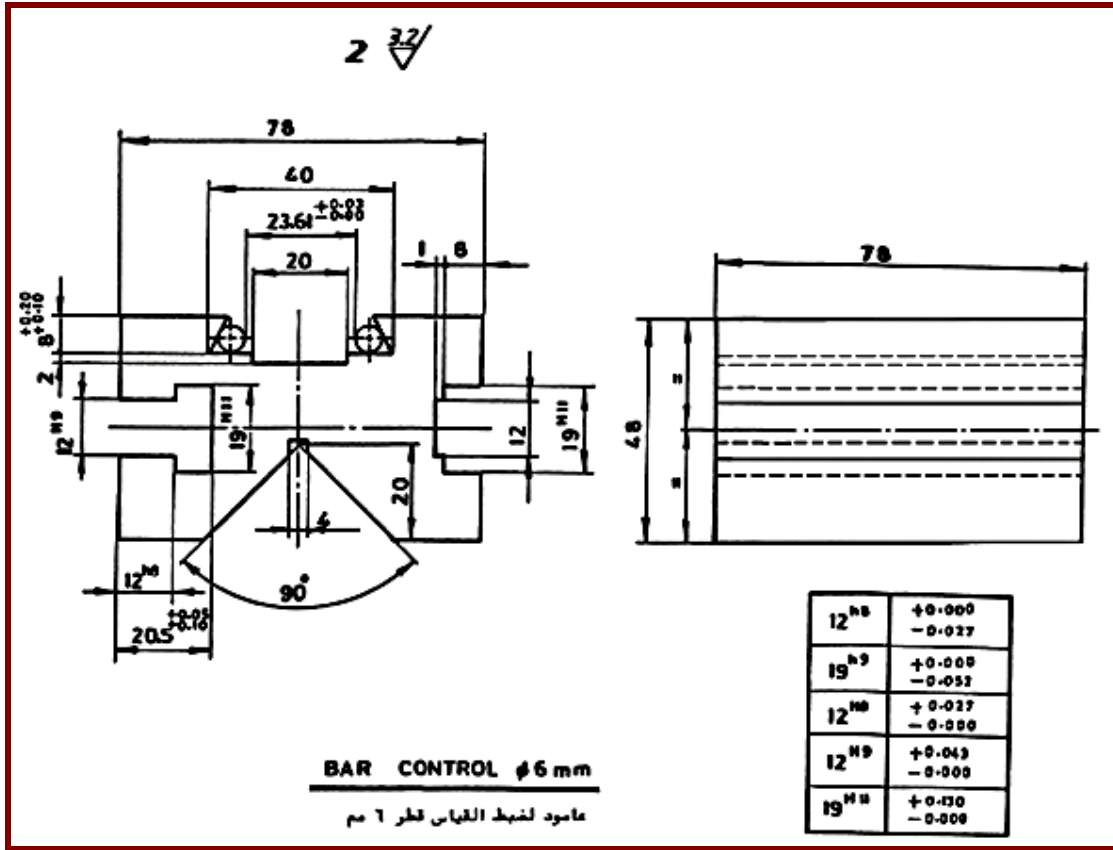

شكل (١٣- ١١)

٢ - مجسم لمثبت ودليل تثقيب

الشكل التالي (١٢- ١٣) يبين لمثبت ودليل التثقيب

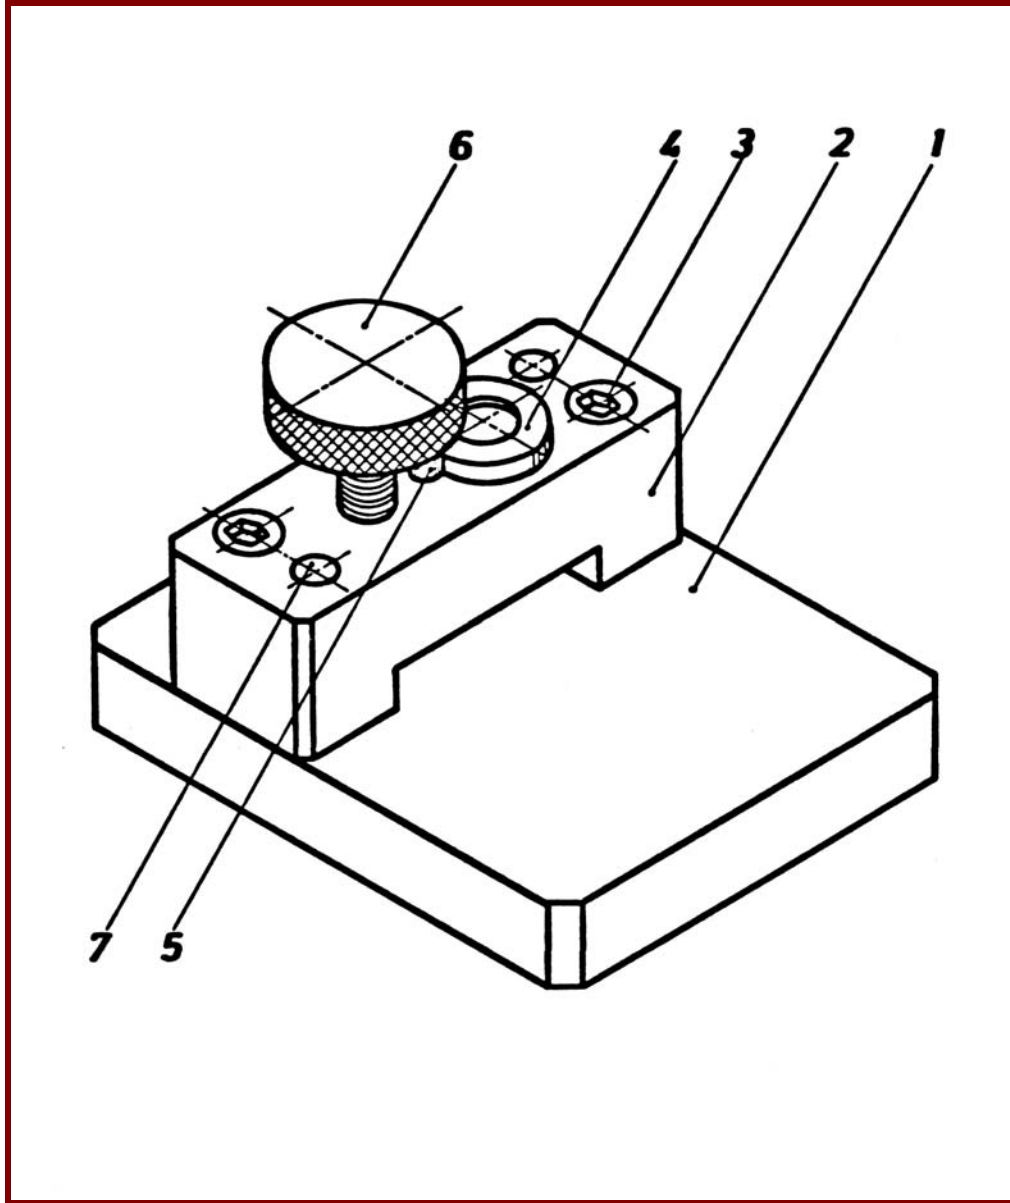


الشكل (١٢- ١٣)

قائمة الأجزاء للمجسم شكل (١٣- ١٣)

	صلب ٣٧	٢		قطر ٢٠,١٢	بنز دليل	٨
	صلب ٣٧	٢		قطر ٨, ٤٥	بنز	٧
	صلب ٤٣	١		قطر ٤٠,٣٥	مسمار ماسك	٦
		١		قلاووظ ٤مم	مسار قلاووظ	٥
	صلب ٤٣	١		قطر ٢٥,٢٥	جلبة	٤
		٢		قلاووظ ٦مم	مسمار الن	٣
	صلب ٣٧	١		٣٠,٣٥,٨٥	الدليل	٢
	صلب ٣٧	١		٢٠,٨٥,١٠٥	القاعدة	١
ملاحظات	الخام	العدد	DIN	الأبعاد	اسم القطعة	الرقم
		رسمة:		الصنف		القسم:
التاريخ:	رقم اللوحة:			الموضوع:		المقياس:
					الانحرافات	الإزواج

شكل (١٣- ١٣)


الشكل التالي (١٣- ١٤) يوضح قطاع A-A و B-B للتجميعية .

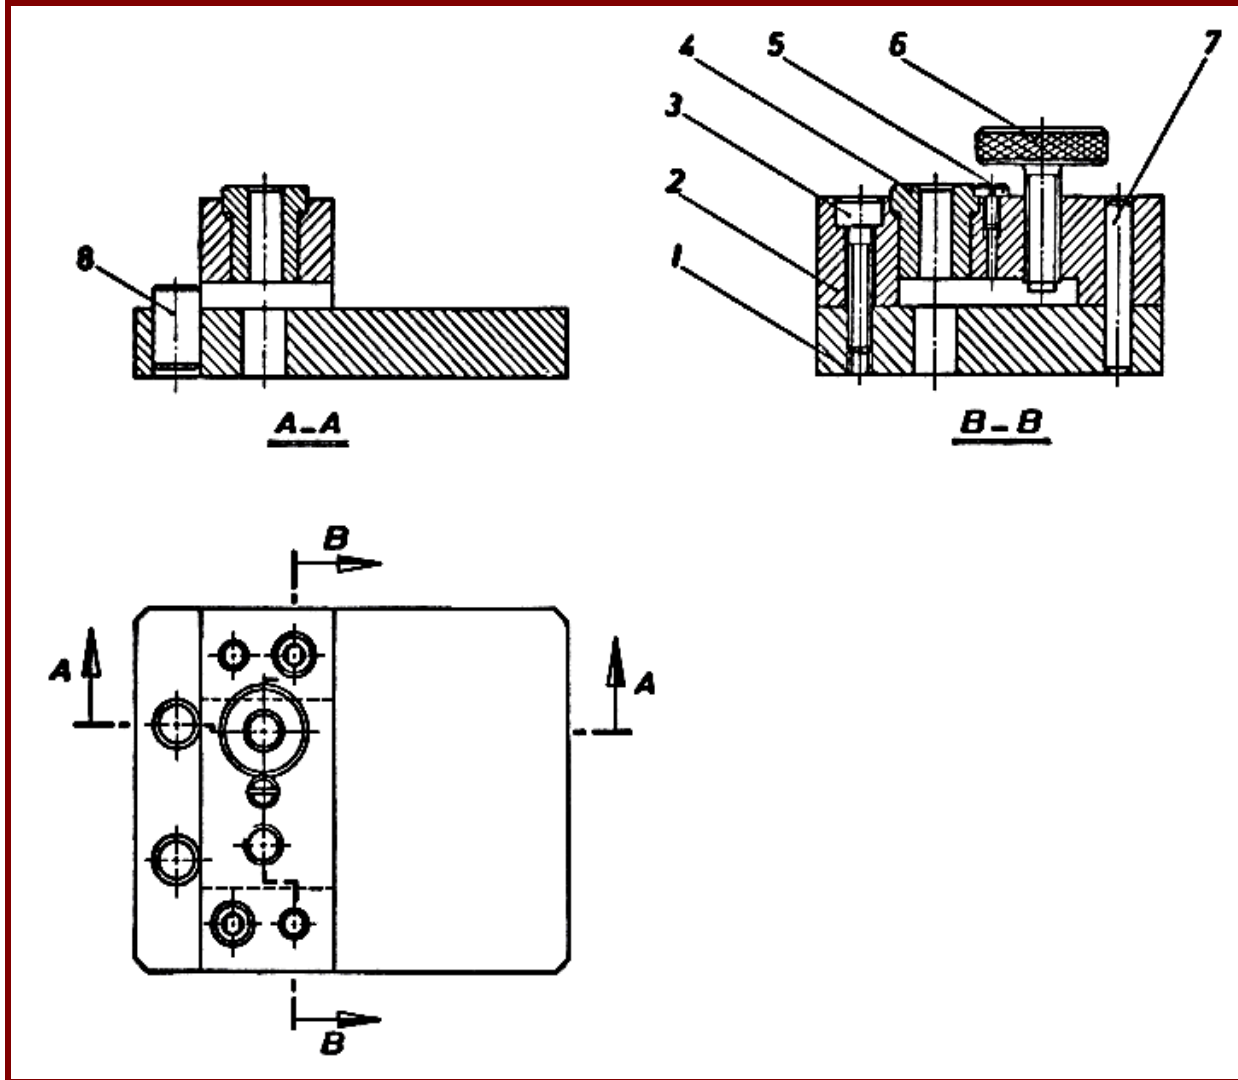

شكل (١٣- ١٤)




الشكل التالي (١٣- ١٥) يوضح الجزء رقم (١) في مسقط وقطاع .

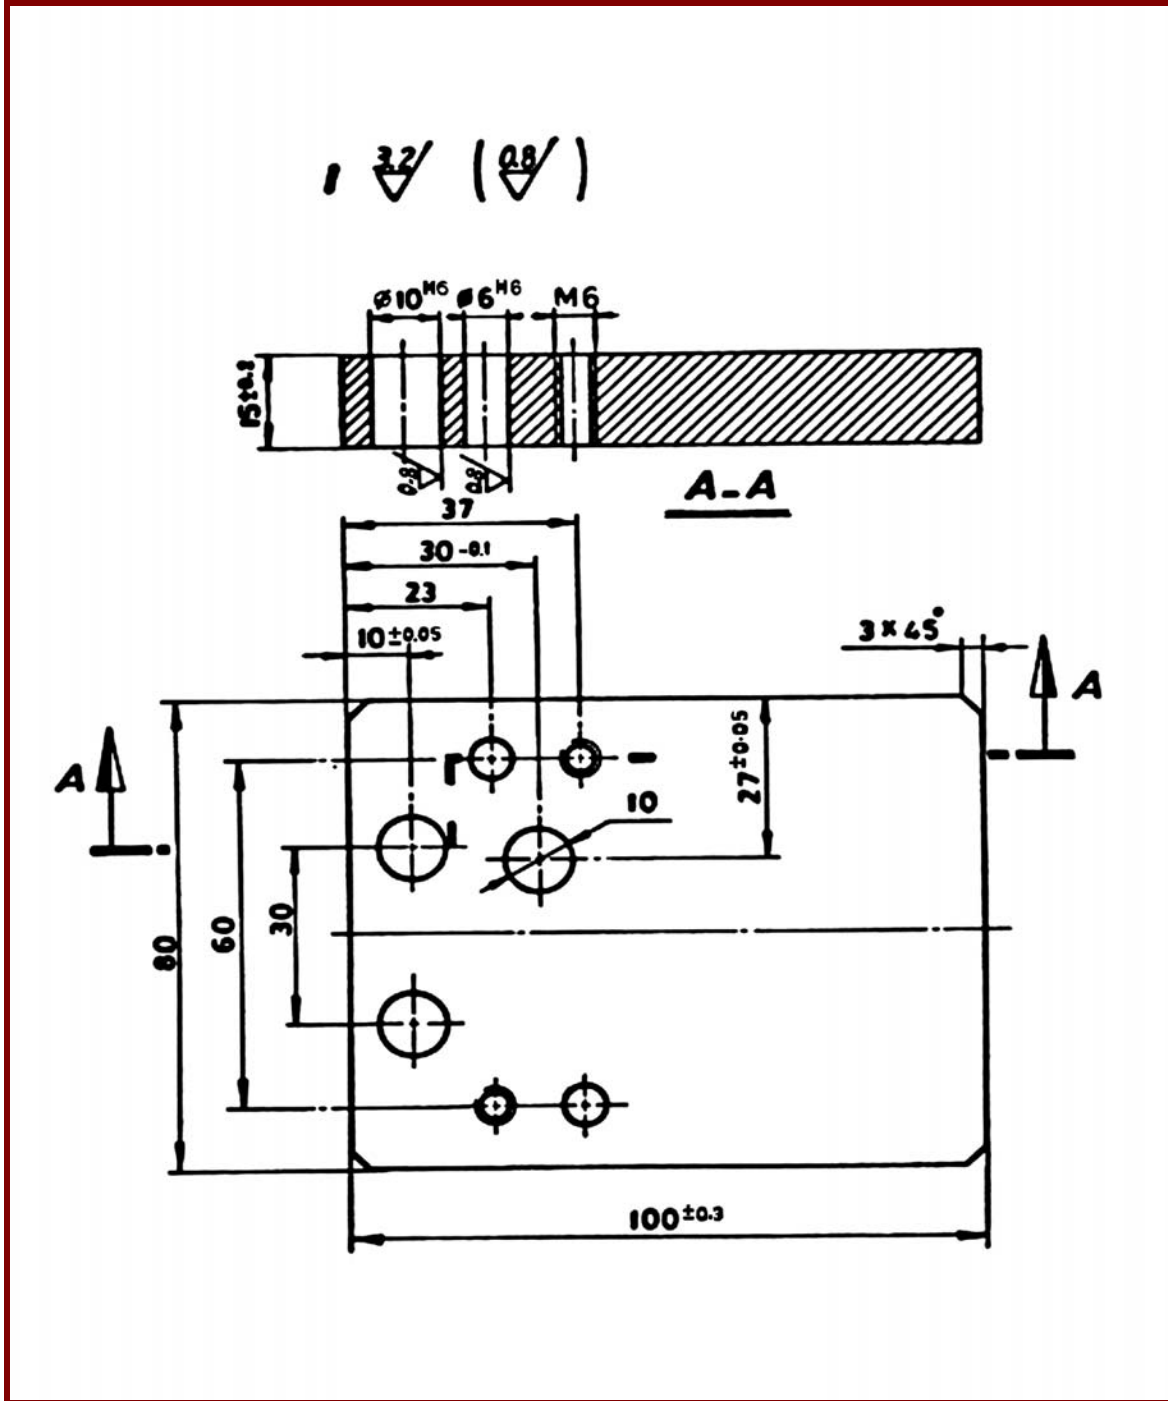


شكل (١٣- ١٥)

الشكل (١٣ - ١٦) يبين الجزء رقم (٢) قطاع ومسقط

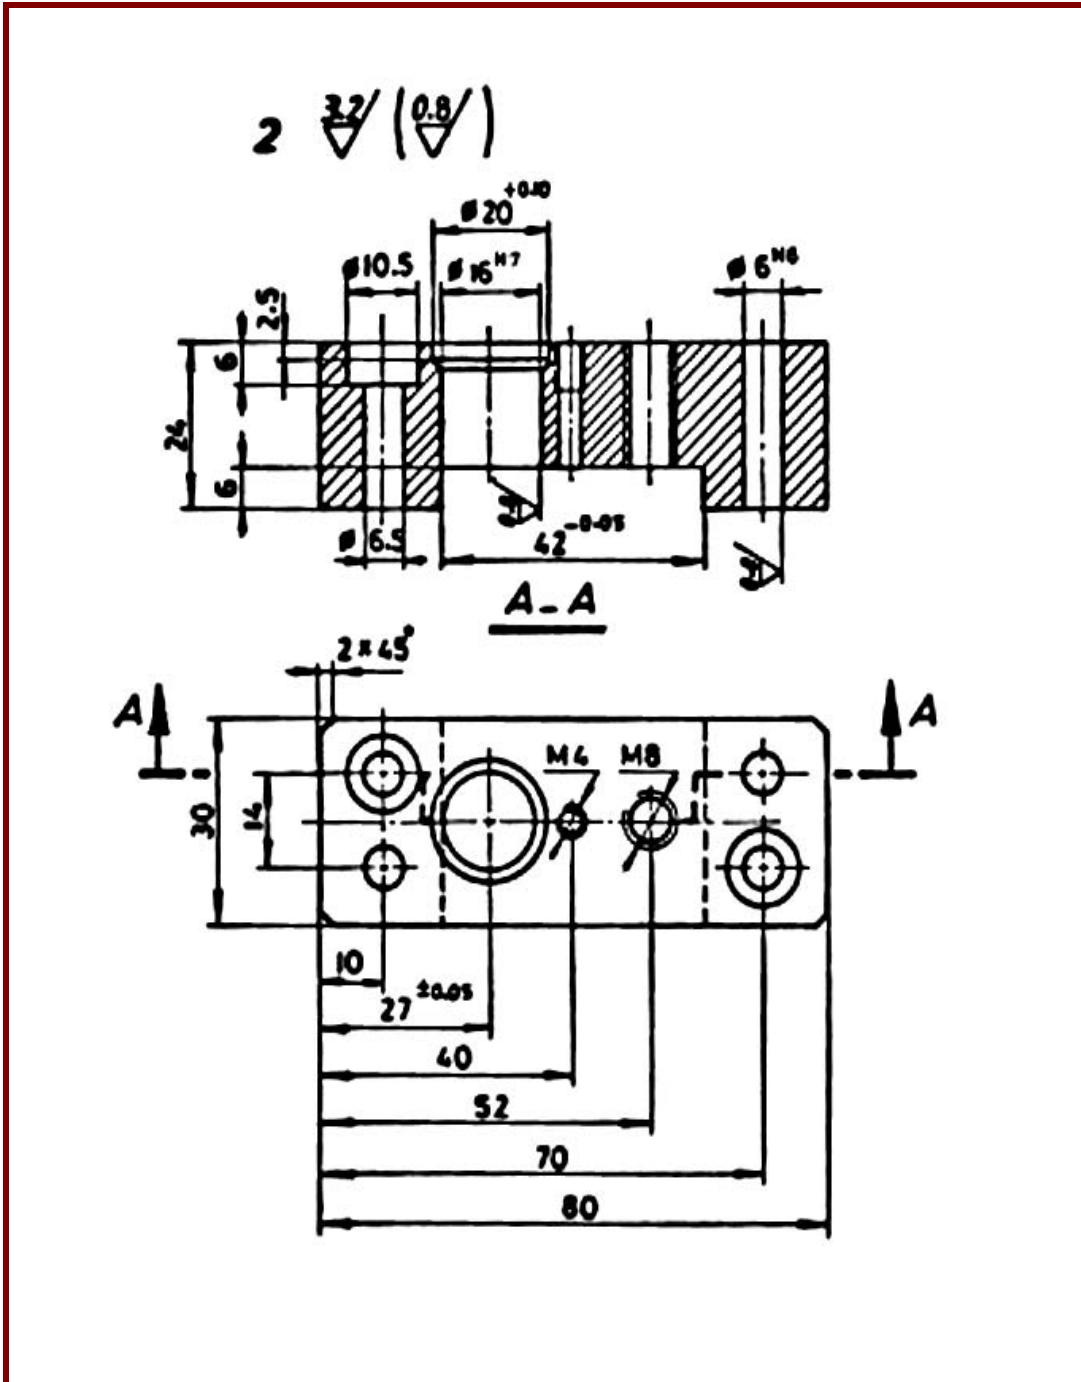


شكل (١٣ - ١٦)

الشكل (١٣- ١٧) التالي يبين الجزء رقم (٤) قطاع ومستقط .

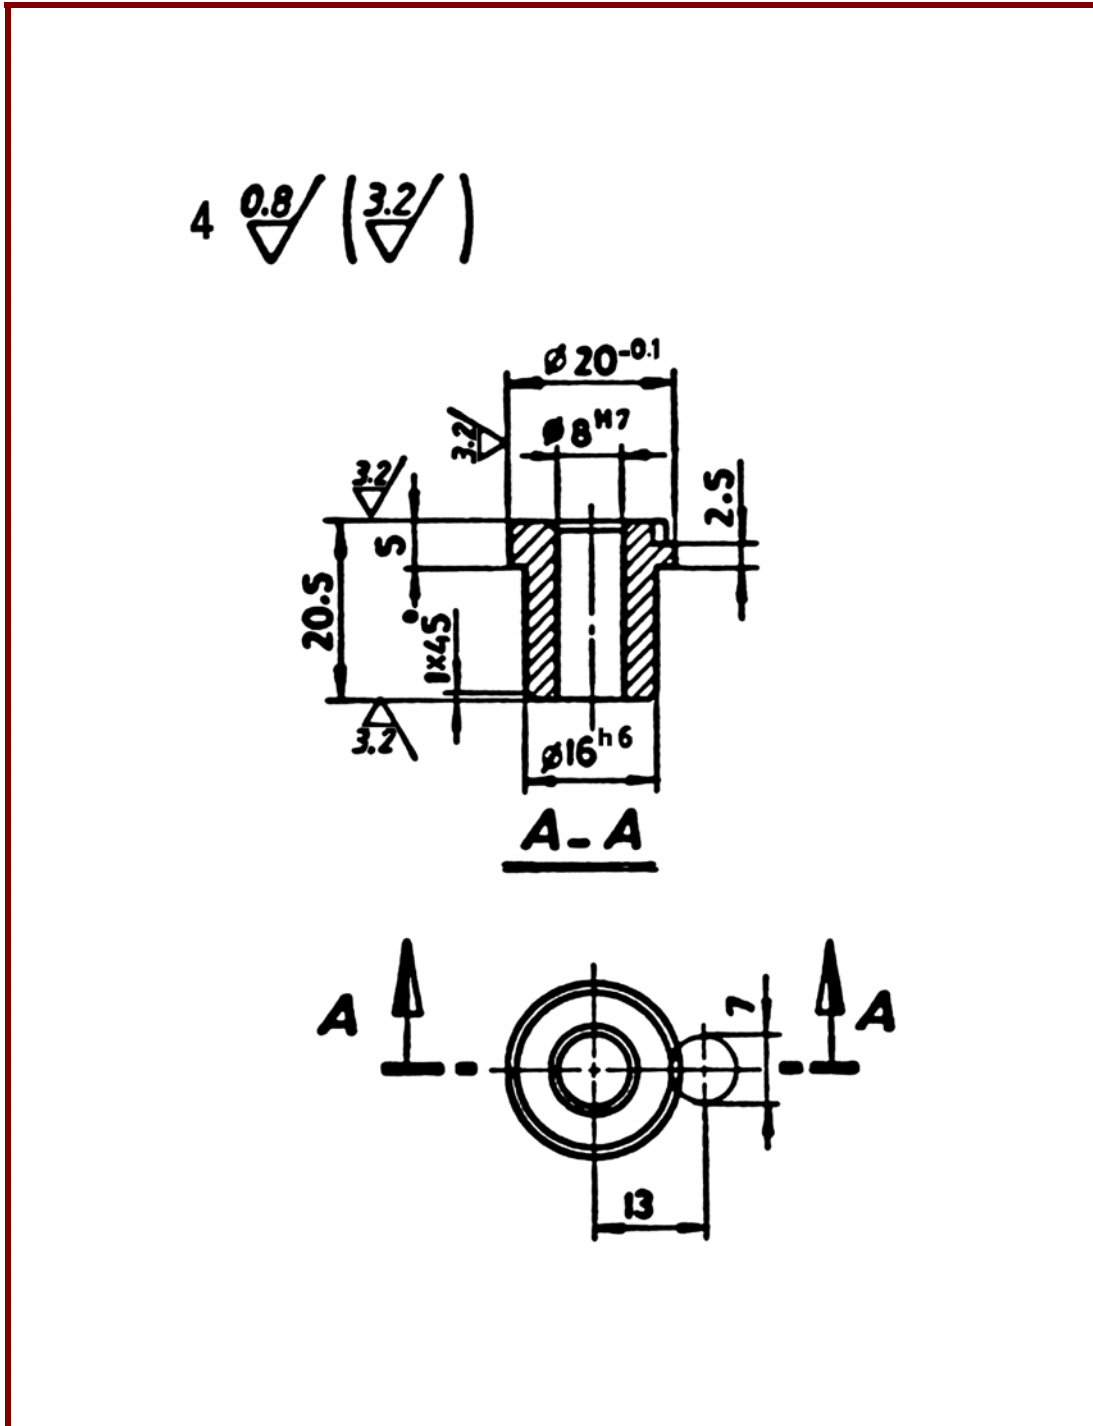

شكل (١٣- ١٧)

الشكل التالي (١٣- ١٨) يبين الجزء رقم (٦)

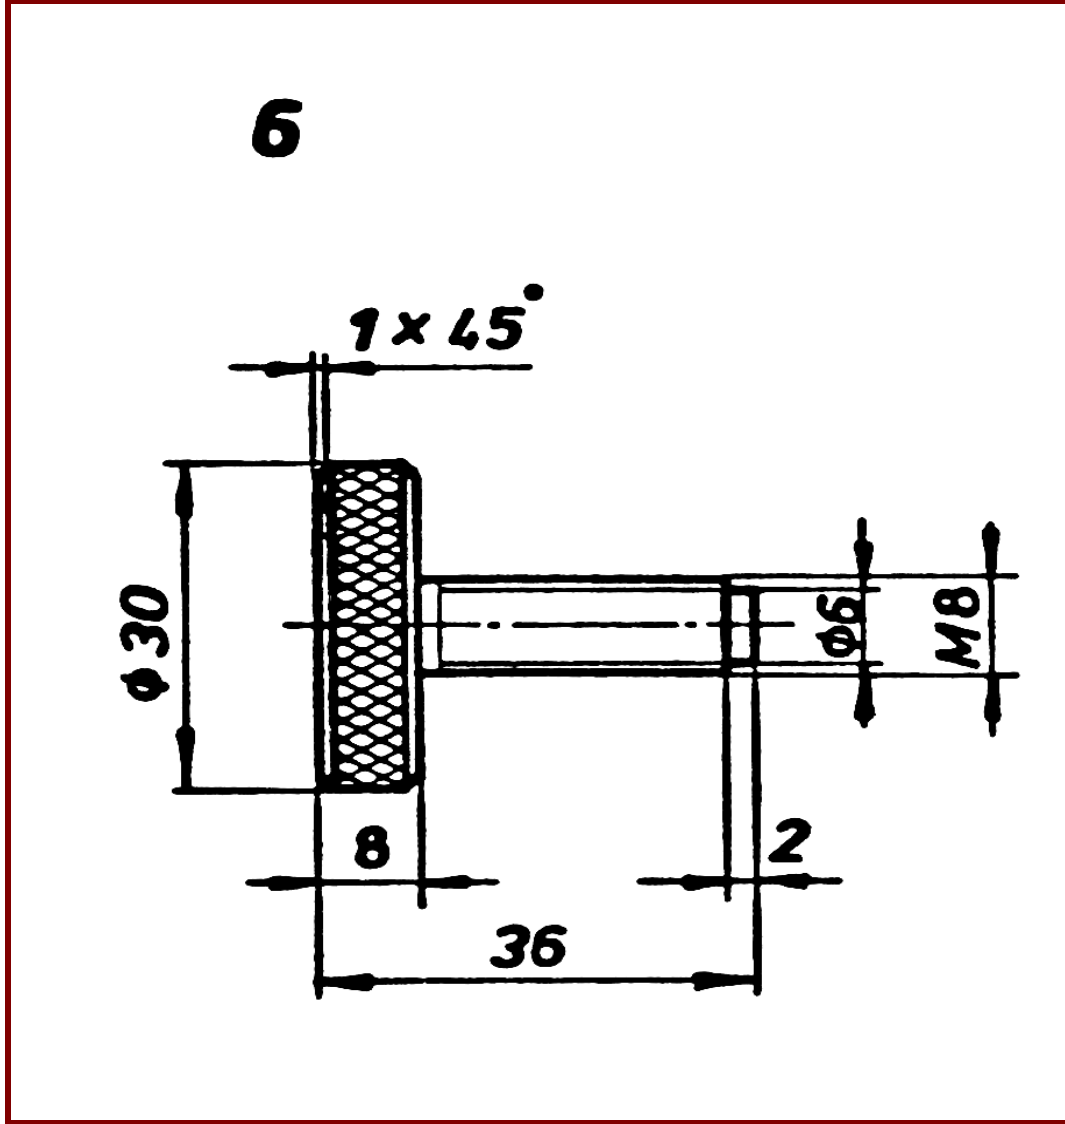


شكل (١٣- ١٨)

## ٢. الرسم التجميعي

الهدف الأساسي لهذا النوع من الرسم هو توضيح الطريقة التي بموجبها يتم تجميع الأجزاء مع بعضها، حيث يبين هذا النوع من الرسم للعامل أو المختص مكان وضع كل جزء في مكانه المفترض بالنسبة للأجزاء الأخرى ومن ثم تشكيل المنتج المطلوب سواء كان منتج نهائي أو جزء مجمع منه


خصوصا إذا كان المنتج النهائي يتكون من عدد كبير من الأجزاء، ويسمى الرسم الخاص بهذا الجزء المجمع في هذه الحالة بالرسم التجميعي الأولي أو الرسم شبه التجميعي ( sub assembly ) . ونحتاج عند الرسم التجميعي إضافة إلى الجدول الأساسي ( الخاص بالرسم التفصيلي للأجزاء ) إلى قائمه بالأجزاء المكونة للرسم بأرقامها المتسلسلة والعدد المطلوب إنتاجه من كل جزء والمادة التي يصنع منها كل جزء، ونستغني عن ذكر اسم المادة في حالة كون ورقة الرسم التجميعي غير مرتبطة بأوراق الرسم الأخرى. انظر الشكل (١٣- ١٩)

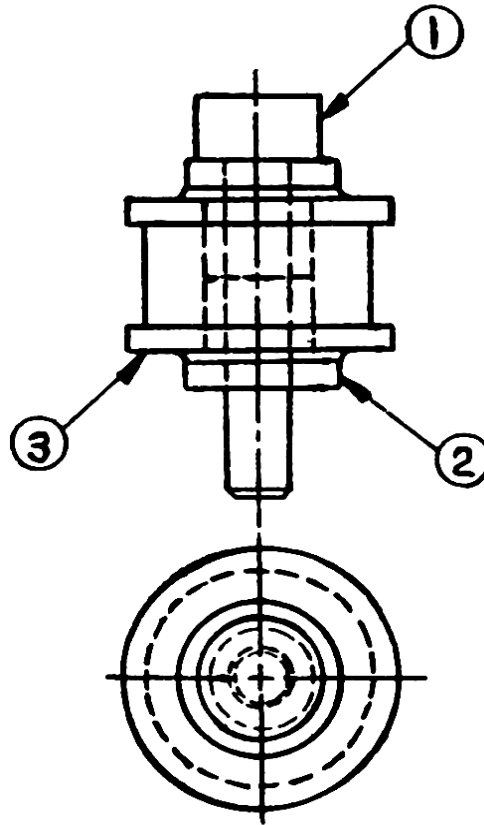

شكل (١٣- ١٩)


وليس ضروريا رسم جميع التفاصيل في الرسومات التجميعية وعلى وجه الخصوص المعالم المخفية، وفي مثل هذه الحالات التي تكثر فيها المعالم المخفية يفضل استخدام المناظر القطاعية كحل جيد، ويفضل بشكل عام خلو الرسومات التجميعية من الأبعاد إلا أنه بالإمكان وضع بعض الأبعاد الأساسية مثل البعد الكلي أو البعد بين المراكز أو البعد بين الأجزاء المجمعة.

وعند النظر إلى الشكل التالي (١٣ - ٢٠) لدليل دوار مكون من ستة أجزاء نلاحظ استخدام منظر قطاعي لزيادة التوضيح مما مكنتنا من الاستغناء عن رسم الكثير من المعالم المخفية ( الخطوط المخفية ) ولم يؤثر ذلك في مدى وضوح الرسم .

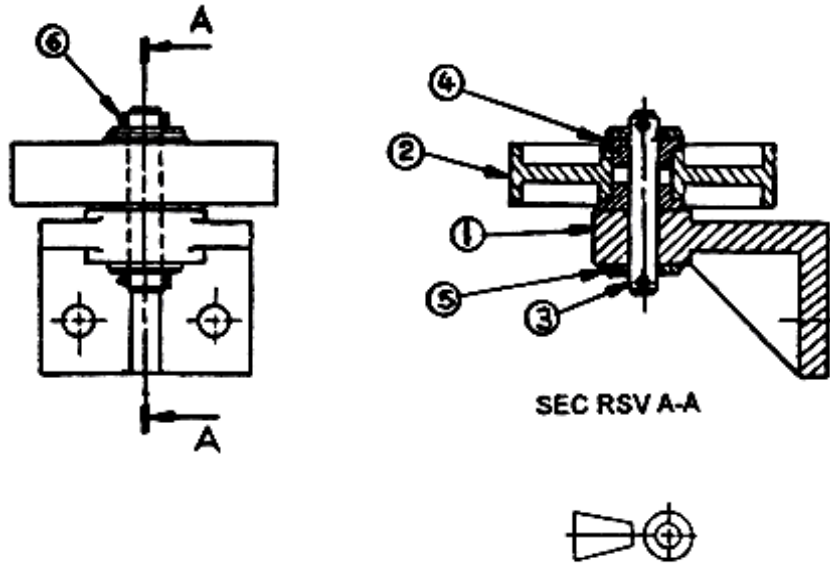

شكل (١٣ - ٢٠)


ومن الطرق الشائعة عند الرسم التجميعي استخدام الرسومات التجميعية الممتدة ( **exploded assembly** ) على شكل رسومات مجسمة كالرسم المتقايس وتعد هذه الطريقة من أهم الطرق المستخدمة عند الرسومات التوضيحية في الكتيبات والكتالوجات والتي تقوم بتوضيح وشرح طرق التركيب للمنتجات المباعة كأجزاء مفككة ومن ثم يتم تركيبها بالاستعانة بهذه الكتيبات كالشكل المبين أدناه (١٣ - ٢١)

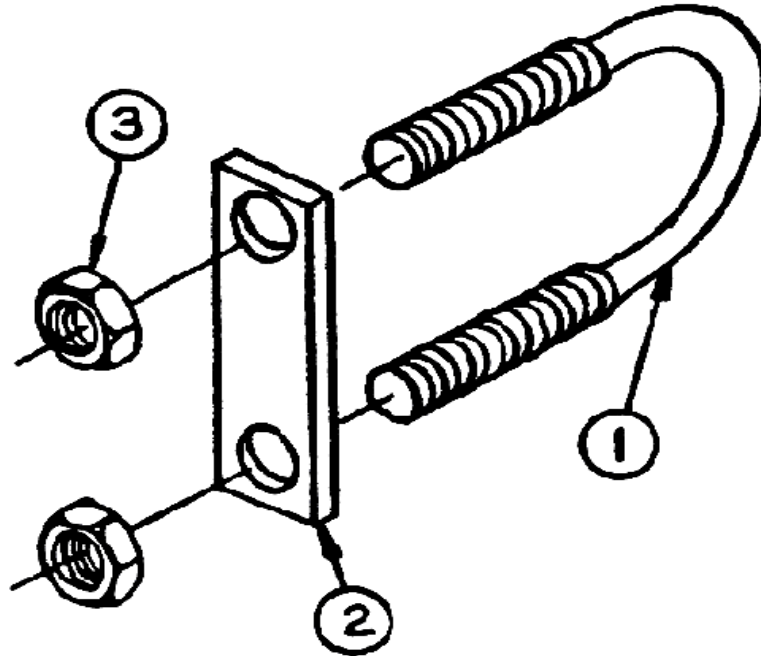

شكل (١٣ - ٢١)

ما تقدم نستطيع أن نخلص ببعض الملاحظات الهامة والتي يجب أخذها بعين الاعتبار عند تنفيذ رسم تجميعي وهي كما يلي شكل (١٣ - ٢٢):

١. تطبق على الرسومات التجميعية جميع قواعد الرسم الهندسي باستثناء ما أشرنا إليه.
٢. تطبق على مقاطع الرسم التجميعي جميع قواعد القطع والتي سبق التطرق لها.
٣. يراعى إهمال جميع الخطوط المتقطعة للمعالم المختلفة.
٤. تقطع الرسوم التجميعية في الأماكن التي توضح أكبر عدد من العناصر أو الأجزاء المختلفة من الجسم المجمع.
٥. توضع على الرسومات التجميعية الأبعاد العامة والتي توضح أماكن العناصر بالنسبة لبعضها فقط.
٦. ترقيم عناصر الآلة ويكتب في جدول المعلومات الخاصة رقم العنصر واسمه ومادته والعدد المطلوب منه.

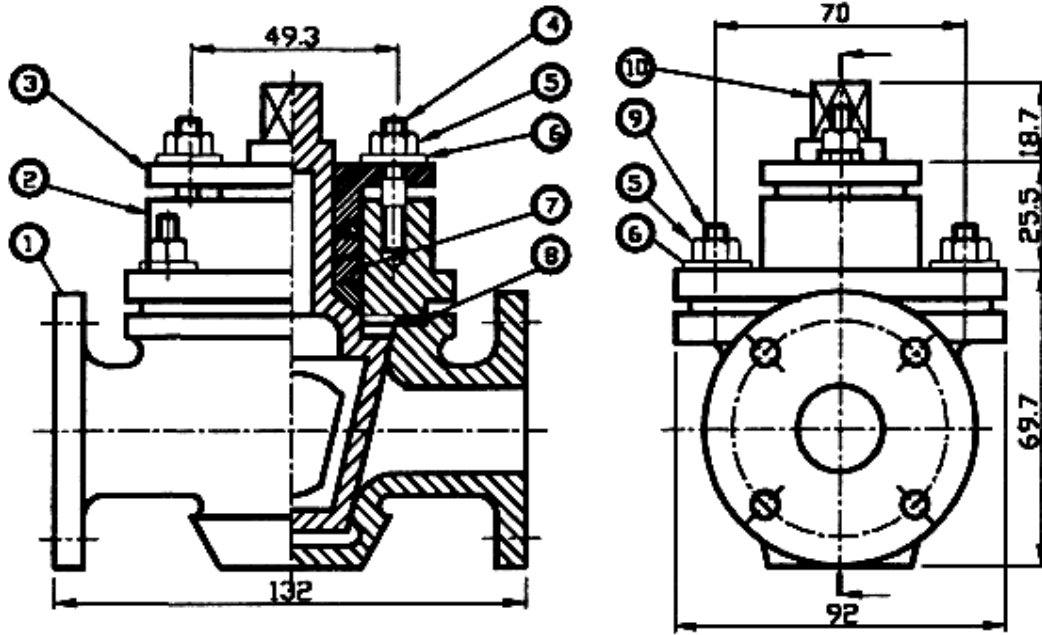

شكل (١٣- ٢٢)


### ١٣- ٢- ١- خطوات هامة عند إنجاز رسم تجميعي

هنالك عدة خطوات يجب القيام بها وذلك عند رسمنا للمجمع وهي كالتالي :

١. محاولة معرفة وظيفة المجمع وتسميته.
٢. تحديد الأجزاء بناء على ما هو معطى مسبقا مثل صورة مائلة أو رسم الأجزاء التفصيلي أو قائمة القطع.
٣. محاولة تجميع الأجزاء في المخيلة قبل البدء بالرسم بناءً على المعطى من الأجزاء ومحاولة ربط الأبعاد والثقوب والأعمدة ببعضها بمجرد معرفة أبعادها أو في حالة وجود إشارات تحدد كيفية الإنتاج.
٤. محاولة رسم مخطط مبدئي توضيحي للمجمع.
٥. تحديد مقياس الرسم ومن ثم حجم وتقسيم لوحة الرسم.
٦. رسم وإنجاز المجمع.


والشكل التالي يبين جميع ما تقدم بصورة واضحة (١٣- ٢٣)



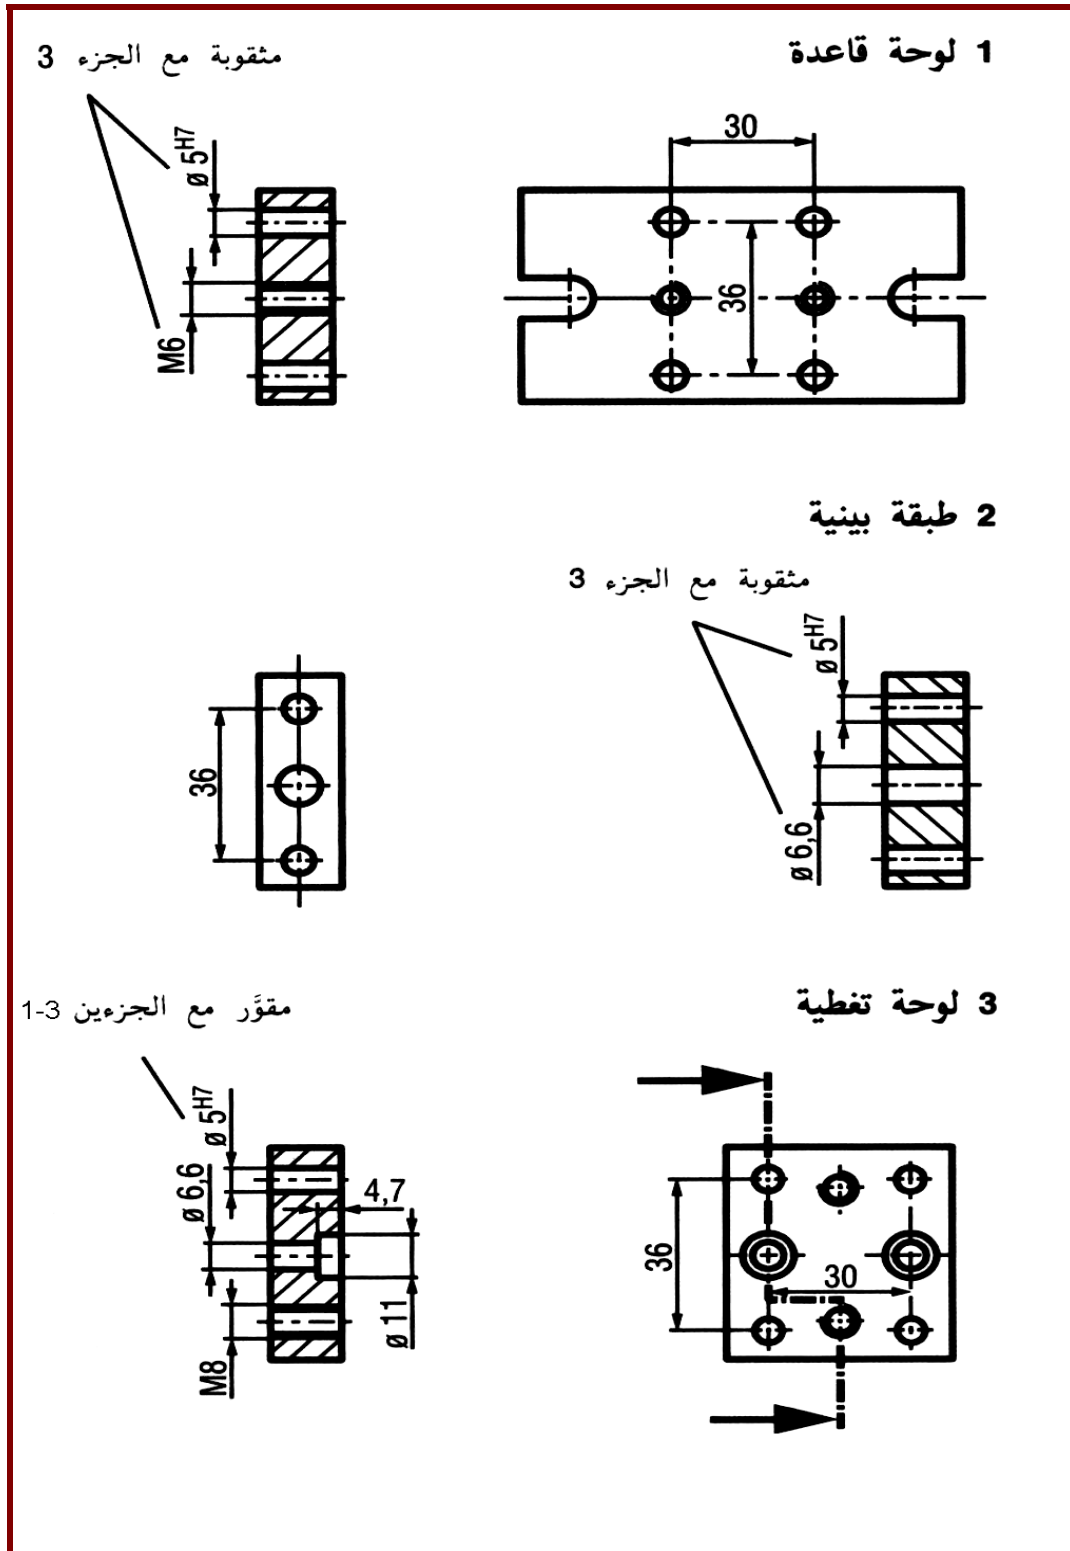

شكل (١٣- ٢٣)

الشكل التالي (١٣- ٢٤) يبين صورة لتجميعة تم تفصيلها وتسميتها .

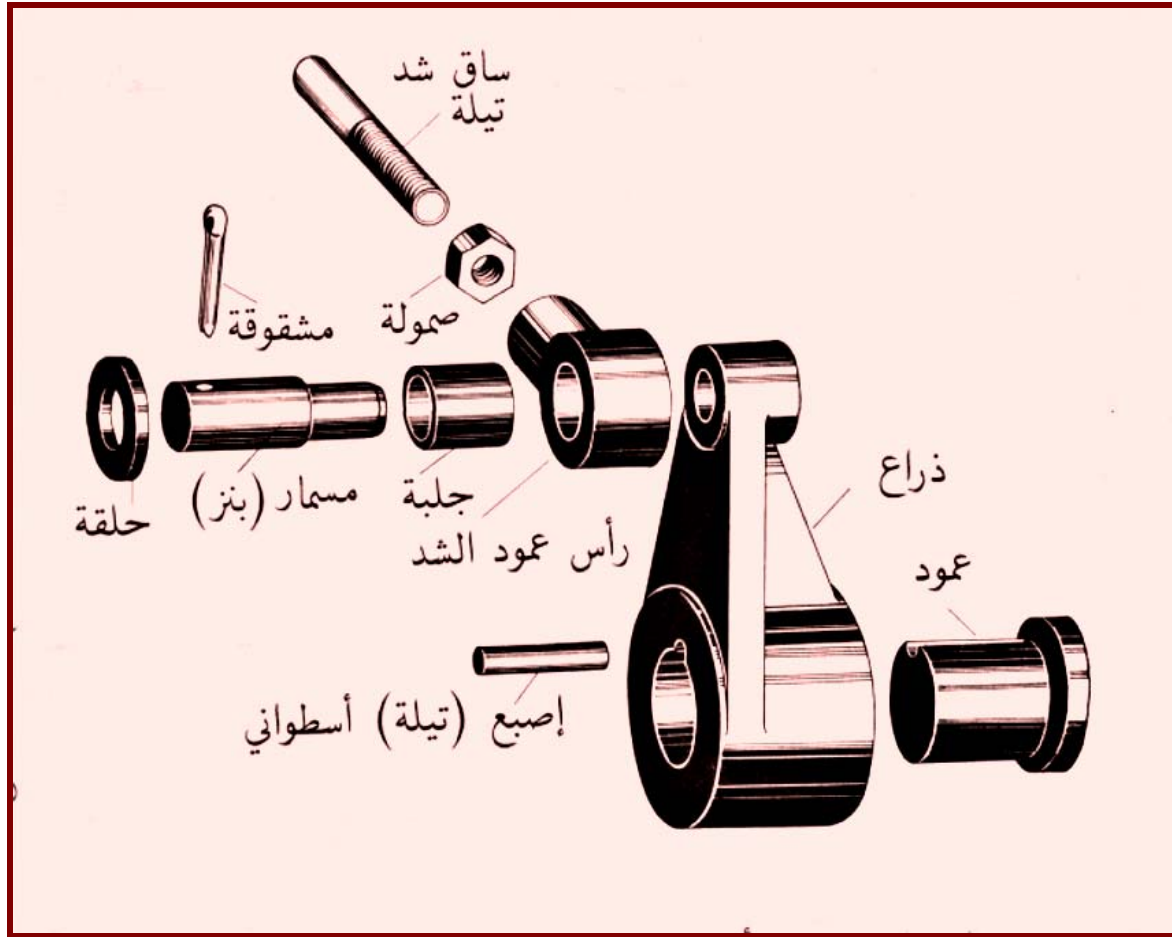

شكل (١٣- ٢٤)


### ١٣- ٢- ٢- ترقيم الأجزاء المجمعة :

كل رقم من الأجزاء التي يتم تجميعها يحصل على رقم خاص به والبيانات التي لا تتضح من الرسم التجميعي يتم تدوينها في قائمة القطع.


وهناك عدة نقاط يجب أخذها بعين الاعتبار عند ترقيمتنا للأجزاء وهي كالتالي:

١. ترقيم الأجزاء بحسب تسلسل ترقيمها.
٢. ترتب الأرقام تصاعديا باتجاه عقارب الساعة.
٣. تكتب الأرقام بشكل عمودي فوق بعضها البعض أو أفقيا إلى جانب بعضها بعضا.
٤. عند تكرار أكثر من جزء فإنه لا يأخذ إلا رقما واحدا.


٥. حجم الأرقام يكون أكبر مرتين من حجم الأرقام الدالة على الأبعاد.
٦. يوصل الرقم مع الجزء بواسطة خط كامل رفيع مع مراعاة أن يكون الخط مستقيماً وفي اتجاه مغاير لاتجاه الخطوط الأخرى، أي وبمعنى آخر يجب أن لا تكون أفقية ولا عمودية ولا تحت زاوية ٤٥° وإذا انتهى هذا الخط على سطح توضع نقطة في النهاية أما وفي حالة انتهى هذا الخط على حافة أو خط منتصف يوضع سهم . والأشكال من (١٣- ٢٥) الى (١٣- ٢٧)

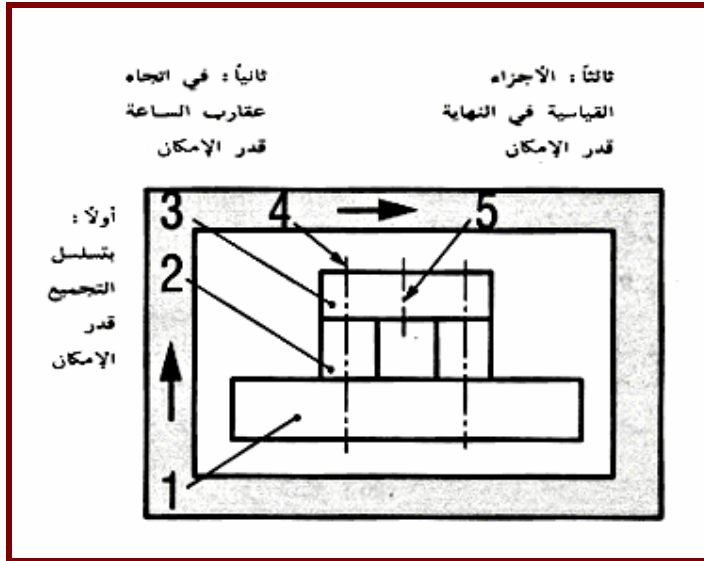

شكل (١٣- ٢٥)

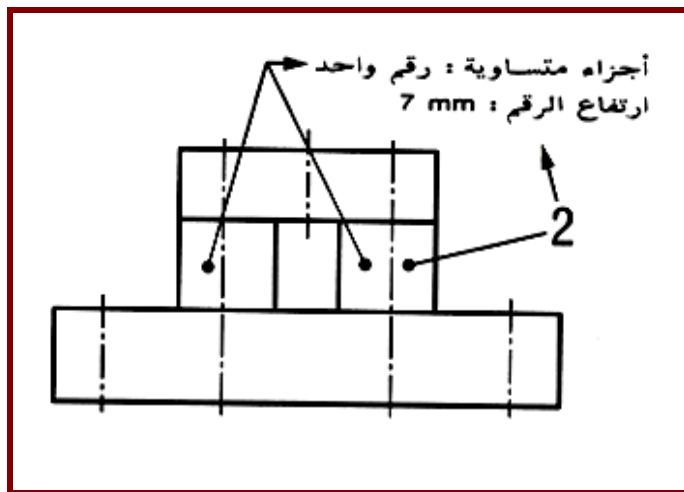

شكل (١٣- ٢٦)

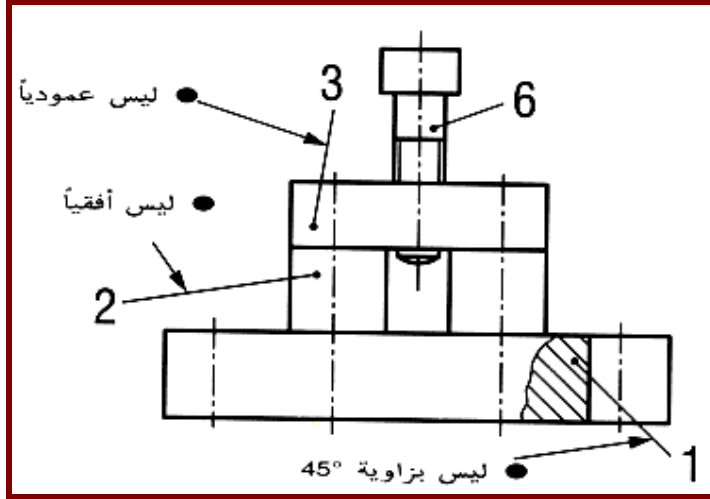


شكل (١٣- ٢٧)

## ١٣- ٢- ٣ قواعد عمل قائمة القطع :

هنالك عدة قواعد يجب أن تراعى عند عملنا قائمة بالقطع أو الأجزاء التي يتكون منها المجمع وهي كالتالي :

١. تدون الأجزاء دائماً من أسفل إلى أعلى.
  ٢. في قوائم القطع التي تكون على لوحة منفصلة عن الرسم، يتم التدوين من أعلى إلى أسفل.
  ٣. تسمى الأجزاء بقدر الإمكان على حسب شكلها .
  ٤. عند الأجزاء المتكررة تكون التسمية بصيغة المفرد.
- الشكل (١٣- ٢٨) رسم تجميعي والجدول شكل (١٣- ٢٩) عبارة عن قائمة بالأجزاء للرسم التجميعي شكل (١٣- ٢٨) .

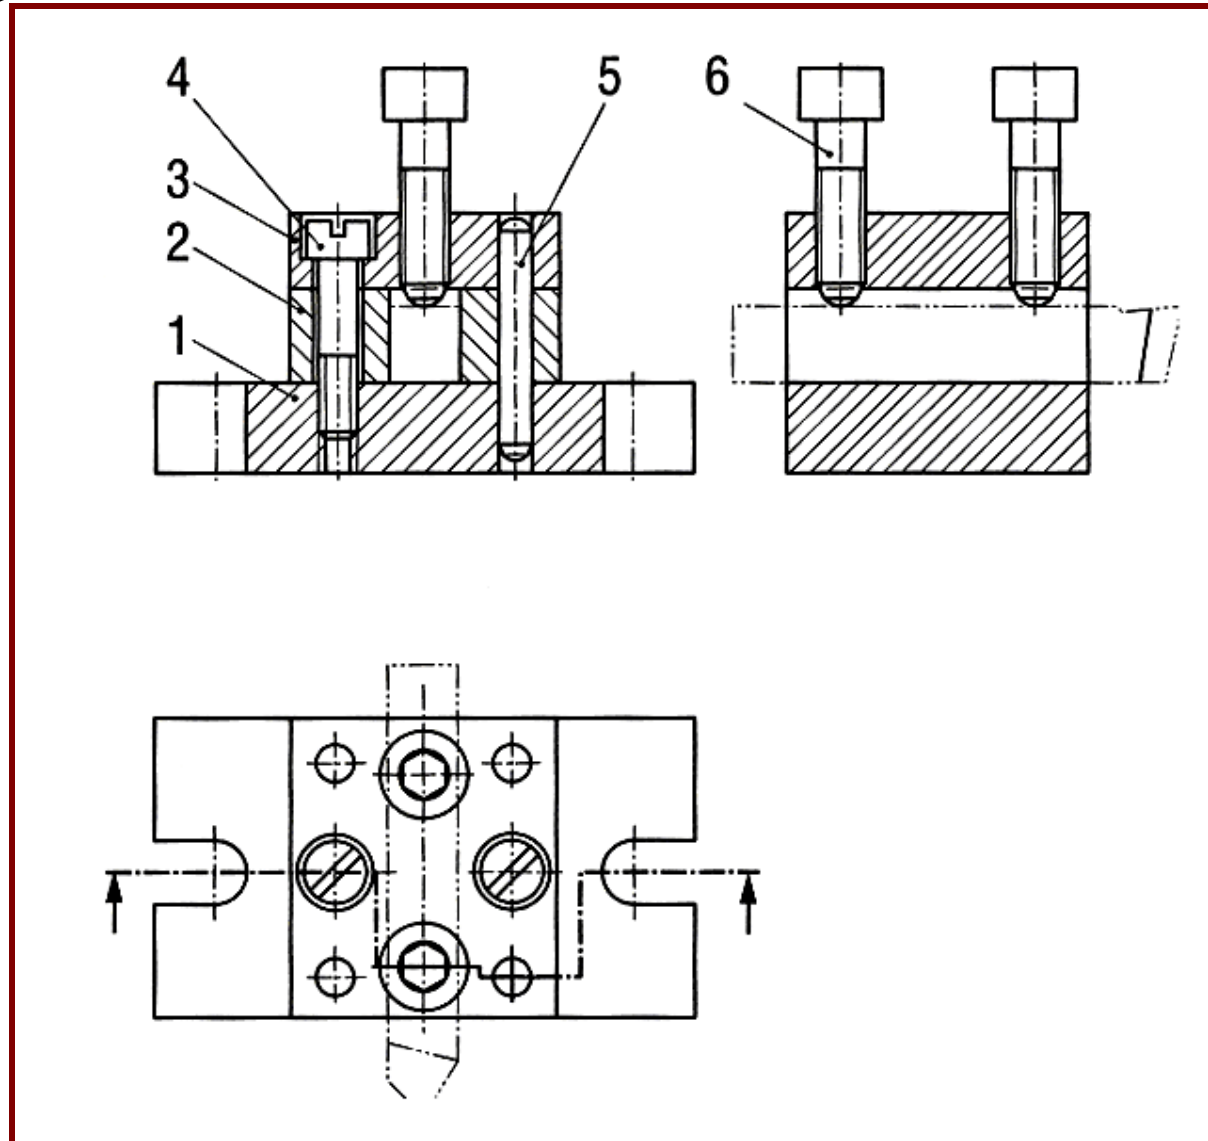


شكل (١٣- ٢٨)

	8.8	2			برغي أسطواناني	6
	St 60-2 K	4			بنز	5
	8.8	2			برغي	4
	St 50-2	1			لوحة تغطية	3
	USt 37-2	2			طبقة بينية	2
	USt 37-2	1			لوحة قاعدة	1
ملاحظات	الخام	العدد	DIN	الأبعاد	اسم القطعة	الرقم
رسمه:			الصف		القسم:	
التاريخ:	رقم اللوحة:	الموضوع:		المقياس:		
					الانحرافات	الإزواج

شكل (١٣- ٢٩)

### ٣ - تحليل الرسومات الفنية :-

التجهيزات أو التجميعات أو التركيبات الفنية عبارة عن توليفة لعدد من العناصر أو الأجزاء الميكانيكية يصمم كل جزء من هذه الأجزاء وفق شكل وأسلوب تصنيع بهدف أداء هذا الجزء لوظيفة محددة وبالتالي الحصول على تصميم كامل وناضج يأخذ بالاعتبار النواحي الفنية والاقتصادية الضرورية للتصنيع، ويكون قادرا على إجراء المهمة أو الوظيفة المطلوبة على أكمل وجه .  
ولو أخذنا المثال التالي (١٣- ٣٠) كتطبيق لما تقدم نجد أن الشكل عبارة عن تجميعة ملزمة كما هو مبين أدناه:

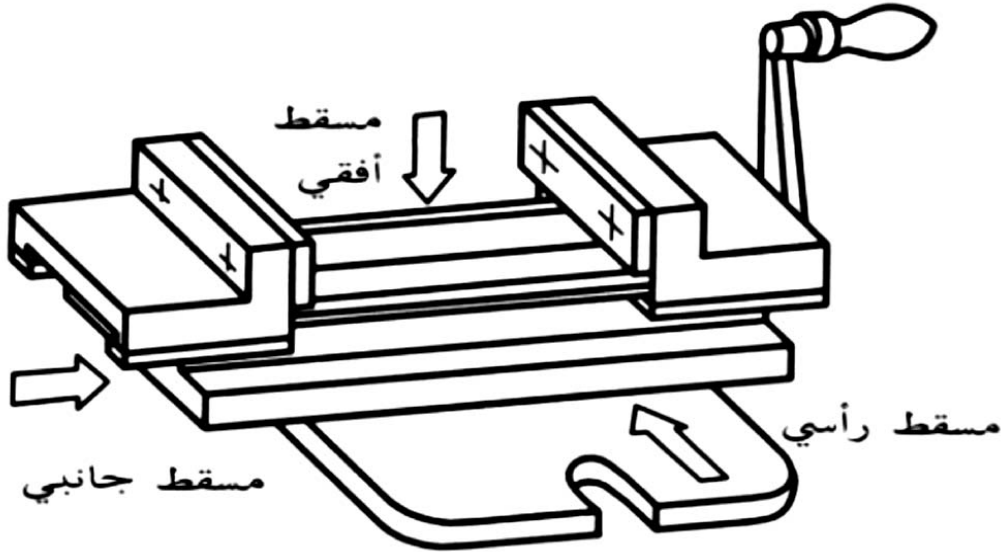

شكل (١٣ - ٣٠)

ولتحليل الأداء الوظيفي لهذه التجهيزة يلزمنا مراعاة التسلسل الآتي :-

١. الحصول على المعلومات عن طريق حقول الكتابة حيث إن :-

- أ - تسمية التجهيزة يعطي معلومات عن بنيتها والوظيفة المصممة لها.
- ب - الحجم الطبيعي للتجهيزة بالإمكان تقديره بناء على مقياس الرسم.

٢. الحصول على المعلومات عن طريق قائمة القطع حيث إن :-

- أ - غالبا ما تسمى الأجزاء تبعا للوظيفة.
- ب - الأجزاء الموصفة قياسيا تؤدي في الغالب وظائف ثابتة.
- ج - عدد القطع الزوجي يشير إلى التماثل.
- د - بالرجوع إلى أرقام الموضع وخطوط الإشارة نستطيع تحديد الأجزاء في الرسم.

هـ - من جدول قائمة القطع وبناء على مادة الشغل نستطيع معرفة المعالجات الحرارية والإجهاد وغيرها من العمليات التي تعرض لها المعدن ومثال ذلك (H) أي مصلد ويعني ذلك أن هناك خطرا من تآكل الأجزاء المتحركة.

٣. لفهم تجهيزه يستعان بتجهيزات مشابهة سبق أن تم التعامل معها ومن ثم يتم طرح عدة أسئلة مساعدة مثل :

أ - ماهي وظيفة التجهيزات المشابهة والتي سبق لنا التعامل معها؟

ب - ماهي الأجزاء الرئيسية التي توجد في التجهيزة التي سبق لنا التعامل معها وفي نفس الوقت توجد في التجهيزة محل الدراسة والتحليل؟

ج - ماهي طريقة عمل التجهيزات المشابهة؟

٤. القيام بتتبع مسار الحركة في التجهيزات وطرح الأسئلة التالية :

أ - أي من الأجزاء يقوم بتشغيل التجهيزة؟

ب - كيف يُحرك الجزء الذي يقوم بالتشغيل؟

ج - أي الأجزاء التي تتحرك حركة دورانية وأيها الذي يتحرك حركة طولية؟

د - في حالة حدوث تحويل في الحركة ، كيف يحصل ذلك؟

هـ - كيف توجّه الأجزاء المتحركة أو تحمل؟

و - كيف تأخذ قطعة الشغل شكلها الموضعي ( في الاتجاهات الثلاثة )؟

ز - كيفية سريان وتدفق القوة عند العمل؟

٥. تحديد عملية تركيب الأجزاء ونقوم بطرح الأسئلة التالية :

أ - كيف تتسلسل عملية تركيب الجزء من البداية إلى النهاية؟

ب - ماهي الأجزاء التي تربط بمسامير فقط ولماذا؟

وبعد مراعاة جميع ما تقدم نستطيع أن نقوم بتحليل الأداء الوظيفي لأي تجهيزة، ولو أخذنا التجهيزة

السابقة (شكل الملزمة) كمثال وأردنا وصف و تحليل الأداء الوظيفي لها نجد أن الوصف والتحليل

سيشتمل على أربعة خطوات رئيسية تأتي مرتبة خلف بعضها البعض كالتالي :

الخطوة الأولى :- في بداية التحليل نقوم بذكر الوظيفة والاستخدام ( بناء على التسمية والى الأجزاء المشار إليها).

الخطوة الثانية :- نقوم بذكر الأبعاد المميزة ( بناء على مقياس الرسم الموجود).



**الخطوة الثالثة :** هنا نبدأ بوصف وتحليل كيفية أداء الوظيفة وتكون البداية عادة من جزء التشغيل يليه تتبع مسار الحركة بدقة ومن ثم وصف جميع الأجزاء خاصة الرئيسية منها (يتم التطرق عند الوصف إلى الشد وتحديد الموضع والتوجيه) وبعد الانتهاء من ذلك يتم شرح الغرض من الأشكال الخاصة (شرح الشكل المقابل والتوجيه).


**الخطوة الرابعة :** أخيراً يتم تبيان نوع الإجهاد والتحميل الحاصل وخلافه.

وبعد تطبيق الخطوات الأربع السابقة نصف ونحلل الأداء الوظيفي للتجهيزه كالاتي :

**وصف وتحليل وظيفة الملزمة**


الملزمة شكل (١٣ - ٣١) تُستعمل للثبيت السريع لقطع شغل تكون في الغالب على شكل متوازي مستطيلات ولها فكين بعرض **55mm** وفتحة الثبيت فيها **20mm** .

التشغيل يتم بواسطة مقبض مترتر (الجزء 6) حيث ينقل الحركة الدورانية إلى العمود (الجزء 4) ويقوم العمود بدفع المنزلقة (الجزء 3) على سطح دليلي إلى أن تُشدّ قطعة الشغل وتصبح محكمة المسك ضد الجسم الأساسي (الجزء 1) ، والعمود هنا يمكن تدويره فقط ولا يمكن تحريكه حركة طولية ويثبت على الخد (الجزء 5) بواسطة الطوق والمقبض المترتر. طوق العمود يوضع في تخويش موجود في المنزلقة وبذلك يمكن تكبير مسافة الثبيت. ومن خلال الفكوك (الجزء 2) والمصنوعة من **C 60 H** لا ينتج عن الثبيت تآكل أو بلى والحواف الناتئة تحدد مكان قطعة الشغل في اتجاه الارتفاع .

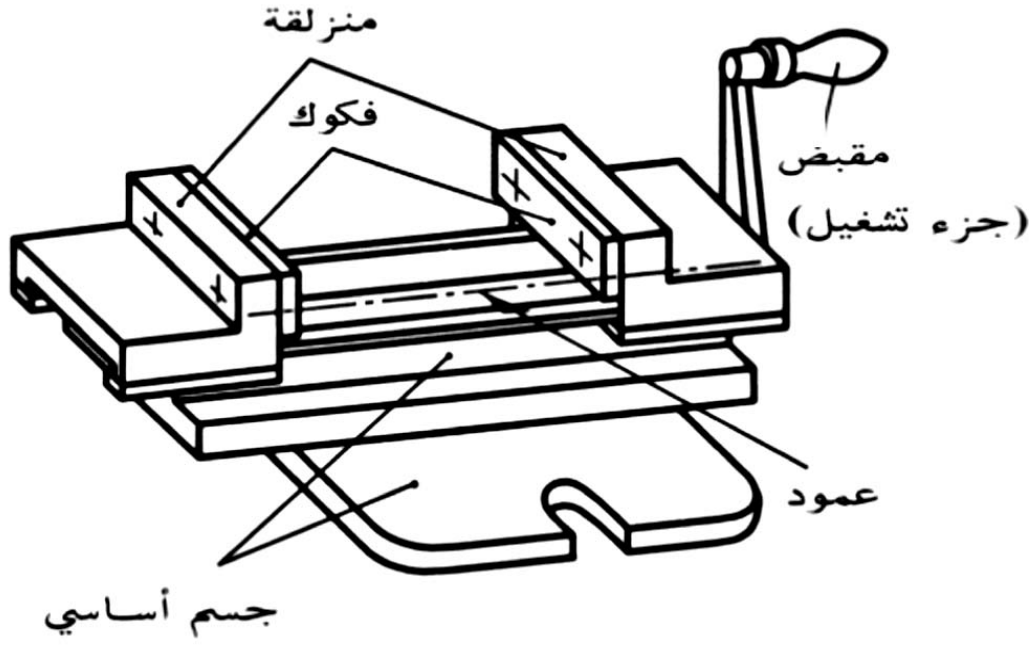

شكل (١٣- ٣١)


الشكل التالي (١٣- ٣٢) يبين تجهيزة مشابهة للملزمة

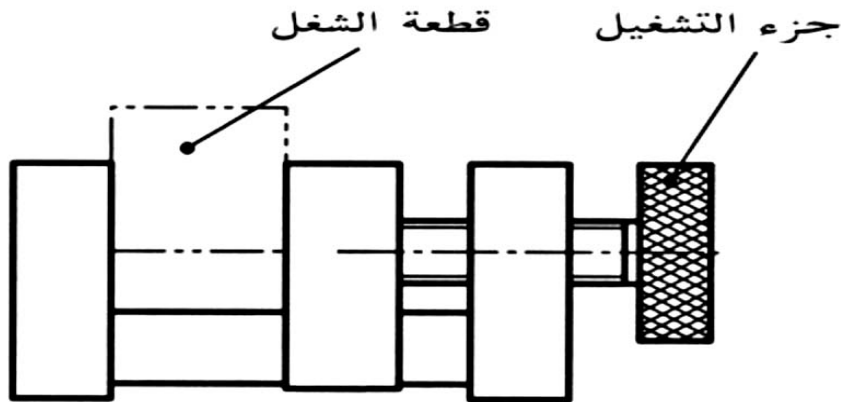

شكل (١٣- ٣٢)

تمارين على الرسم التنفيذي .

- ١ - ارسم رسماً تفصيلياً بقياس مناسب المساقط الضرورية لكل من العناصر الهندسية التالية  
شكل (١٣- ٣٣) :

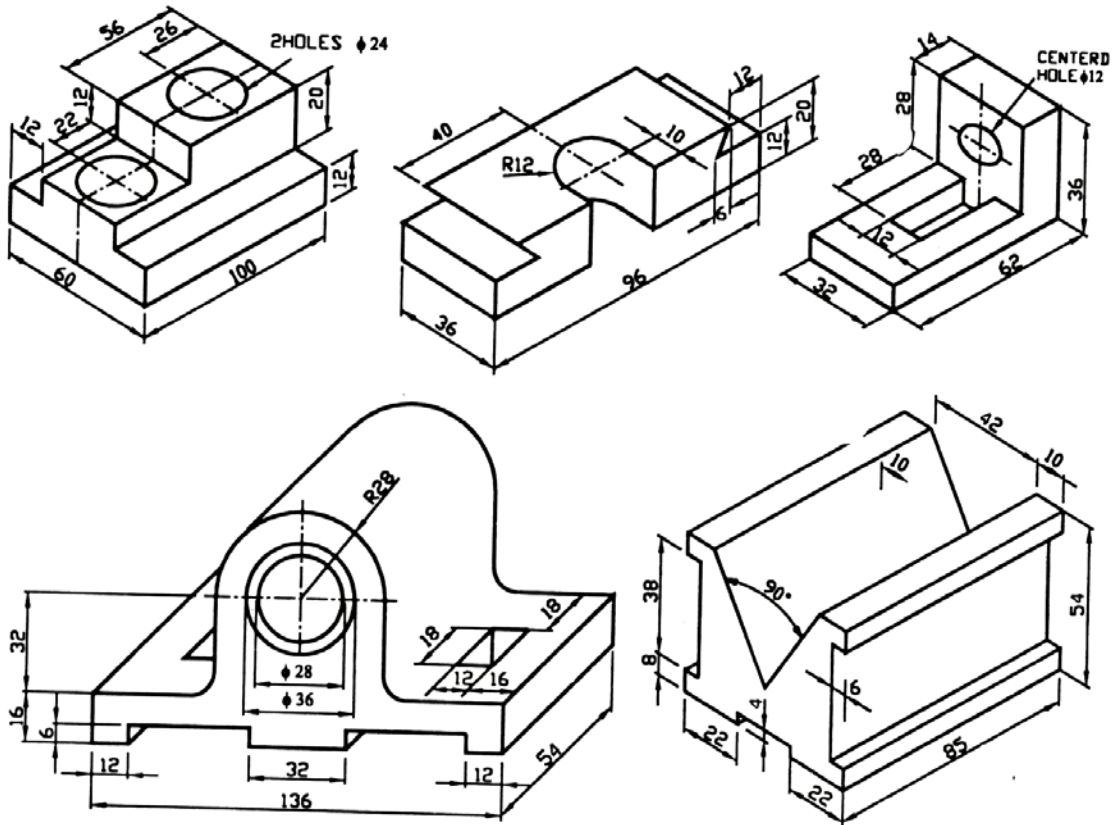

شكل (١٣- ٣٣)

٢ - الشكل التالي (١٣- ٣٤) يبين رسم تجميعي (لحامل محور) والمطلوب إعداد الرسومات الآتية بمقياس رسم مناسب، الشكل (١٣- ٣٥) جدول قائمة القطع .

❖ الجزء رقم 1 يرسم في مسقطين كالآتي :



١ - مسقط رأسي نصف قطاع أيمن .

٢ - مسقط افقي .

❖ الجزء رقم 2 يرسم في مسقطين كالآتي :

١ - مسقط رأسي نصف قطاع أيمن .

٢ - مسقط افقي .

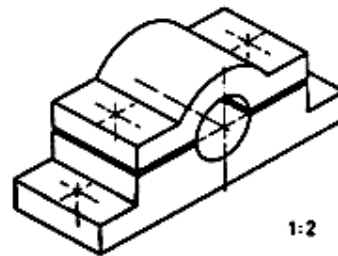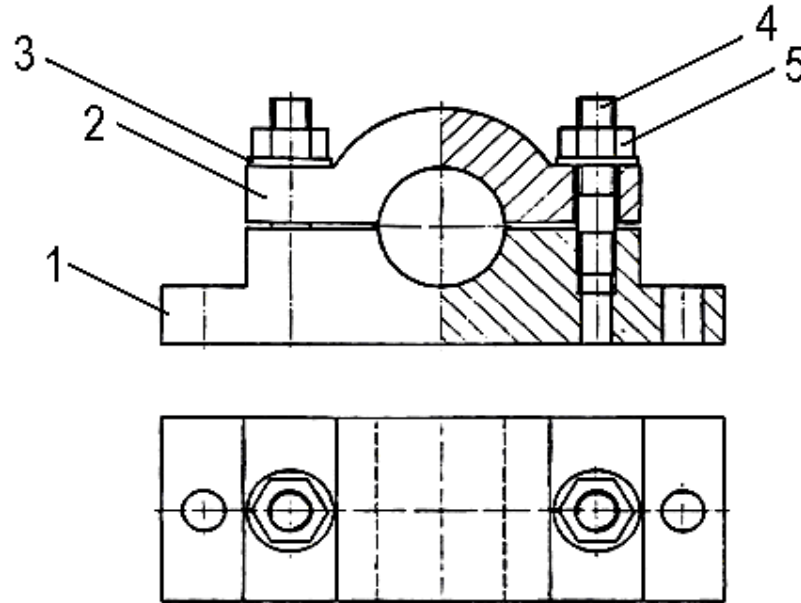


شكل (١٣- ٣٤)

		1	934	M6x16	صمولة	5
		1	939	M8x35	جاويط	4
	St 37	1	125	A10.5	حلقة	3
	GG30	1	147	F1.95x47x30	غطاء	2
	GG30	1	147	F1.135x47x30	القاعدة	1
ملاحظات	الخام	العدد	DIN	الأبعاد	اسم القطعة	الرقم
رسمه:			المنف		القسم:	
التاريخ:	رقم اللوحة:	الموضوع:			المقياس:	
					الانحرافات	الإزواج


شكل (١٣- ٣٥)

٣ - الشكل التالي (١٣- ٣٦) يبين رسماً تفصيلياً لحامل طارة والمطلوب رسم المقطع الأمامي والمسقطين الجانبي والأفقي لحامل الطارة مجمعة مع كتابة قائمة القطع كاملة

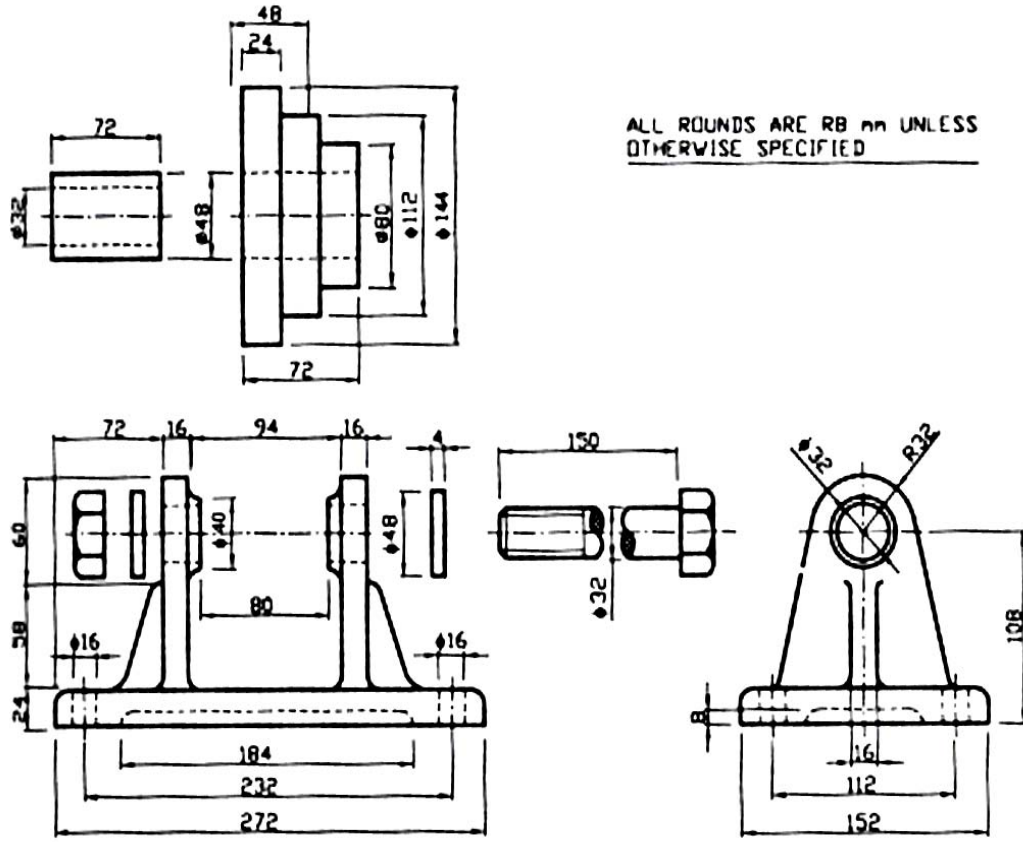

شكل (١٣- ٣٦)


٤ - الشكل التالي (١٣- ٣٧) يبين مساقط عناصر ملزمة غطاء الفرامل والمطلوب رسم المساقط الثلاثة للزمة غطاء الفرامل مع كتابة قائمة القطع للأجزاء ؟

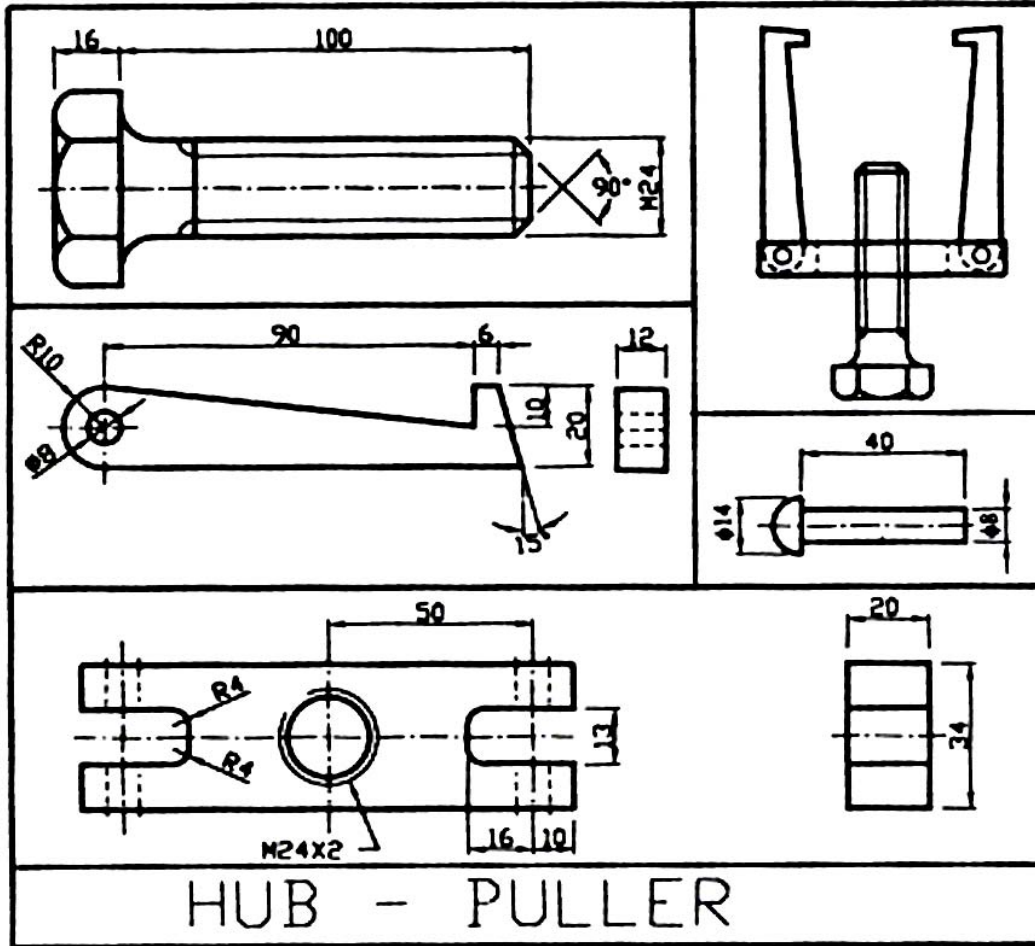

شكل (١٣- ٣٧)

الشكل التالي (١٣- ٣٨) يبين رسم تجميعي (ملزمة ذات مجرى دليلي) والمطلوب إعداد الرسومات الآتية بمقياس رسم مناسب، الشكل (١٣- ٣٩) يبين قائمة القطع .

- الجزء رقم 1 في قطاع رأسي كامل ومسقط افقي مع شرح وظيفته وكتابة رموز الإنجاز.
- الجزء رقم 2 في قطاع رأسي كامل ومسقط افقي مع شرح وظيفته وكتابة رموز الإنجاز.

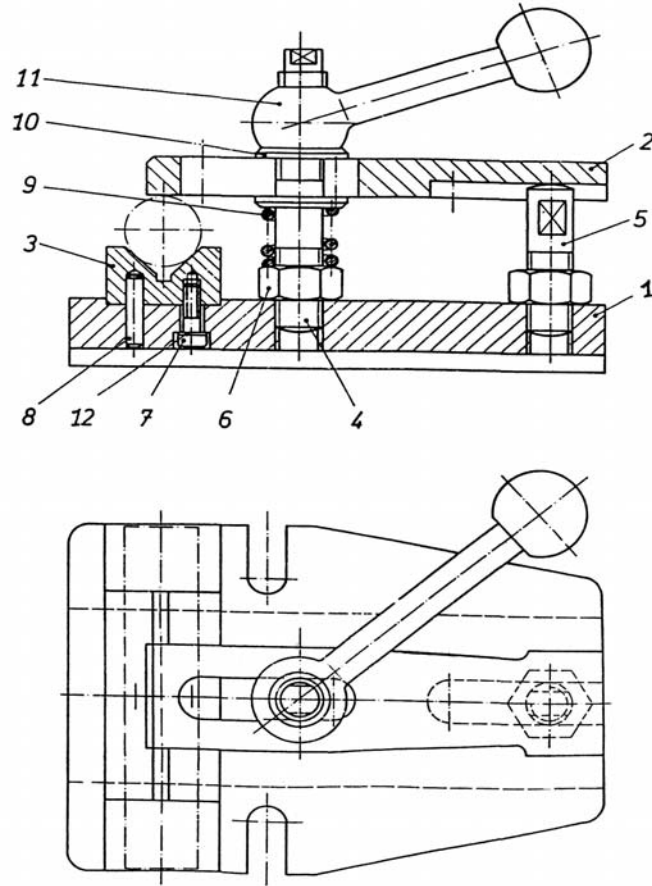

شكل (١٣- ٣٨)




	St	1	125	A5.3	وردة	12
		1	6337	B100	ذراع بنهاية كروية	11
	St	2	125	B13	وردة	10
	فولاذ نوابض	1	2098	2x16x30	نابض ضغط	9
	St 50 k	1	7	M6x20	أصبع أسطواني	8
	12.9	1	912	M5x15	مسمار برأس مجوف	7
	8	2	934	M12	صامولة مسدسة	6
	St 44-2	1			مسمار تباعد	5
	St 44-2	1			عمود ملولب	4
	St 44-2	1			قاعدة موشورية	3
	St 44-2	1			الفك الضاغط	2
	St 44-2	1			القاعدة	1
ملاحظات	الخام	العدد	DIN	الأبعاد	اسم القطعة	الرقم
		رسمة:		الصنف		القسم:
	رقم اللوحة:			الموضوع:		المقياس:
	التاريخ:					
					الانحرافات	الإزواج

شكل (١٣) - (٣٩)

الشكل التالي (١٣ - ٤٠) يبين تجميعة عمود ادارة والشكل (١٣ - ٤١) قائمة بالقطع والمطلوب :

- ماهي وظائف الجزء رقم 8,10 ؟
- أي الأجزاء تدور مع العمود ؟
- اذكر تسلسل عملية التجميع ؟
- مثل الاجزاء 1, 2, 4, 12 (تاخذ الابعاد من الرسم).
- صف خطوات انتاج الجزء 2.

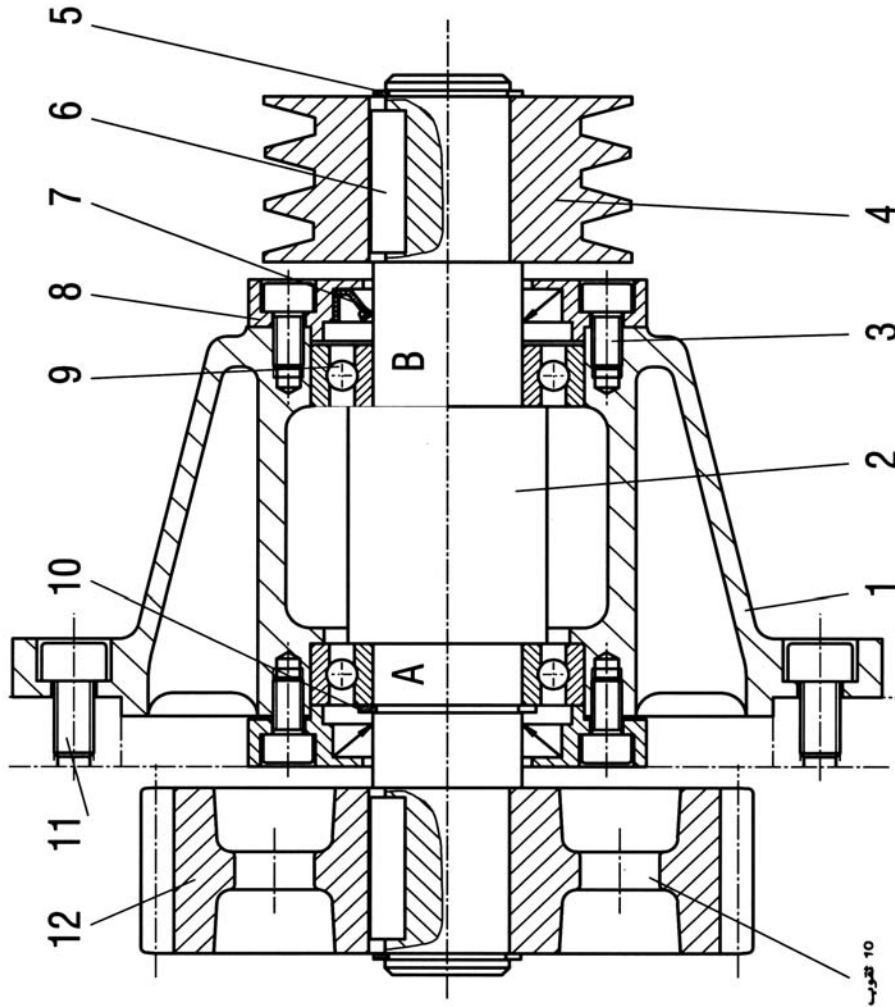


شكل (١٣ - ٤٠)

Z=39, m=3	GGG-50	2			ترس	12
	8.8	5			برغي أسطواني	11
		4			حلقة إحكام	10
		1			محمل كريات تجاويف	9
Ø 85x15	St 37	2	1013		غطاء	8
		1			حلقة منع تسرب	7
	St 60 K	1			خابور انزلاق	6
		1			حلقة إحكام	5
Ø 80x37	St50	1	1013		بكرة سير مخروطي	4
	8.8	1			برغي أسطواني	3
Ø 45x196	St 60	1	1013		عمود	2
	GG-30	1			مبيت	1
ملاحظات	الخام	العدد	DIN	الأبعاد	اسم القطعة	الرقم
		رسمة:		الصنف		القسم:
	رقم اللوحة:		الموضوع:			المقياس:
					الانحرافات	الإزواج

شكل (١٣ - ٤١)

الشكل التالي (١٣- ٤٢) يبين تجميعة جهاز ذي غشاء والشكل (١٣- ٤٣) قائمة بالقطع والمطلوب :

- معرفة الوظيفة.
- ماهي وظيفة واستخدام الجهاز؟
- كيف توجه الاجزاء المتحركة؟
- ماهي وظيفة الجزء ٩؟
- صف تسلسل عملية التجميع.

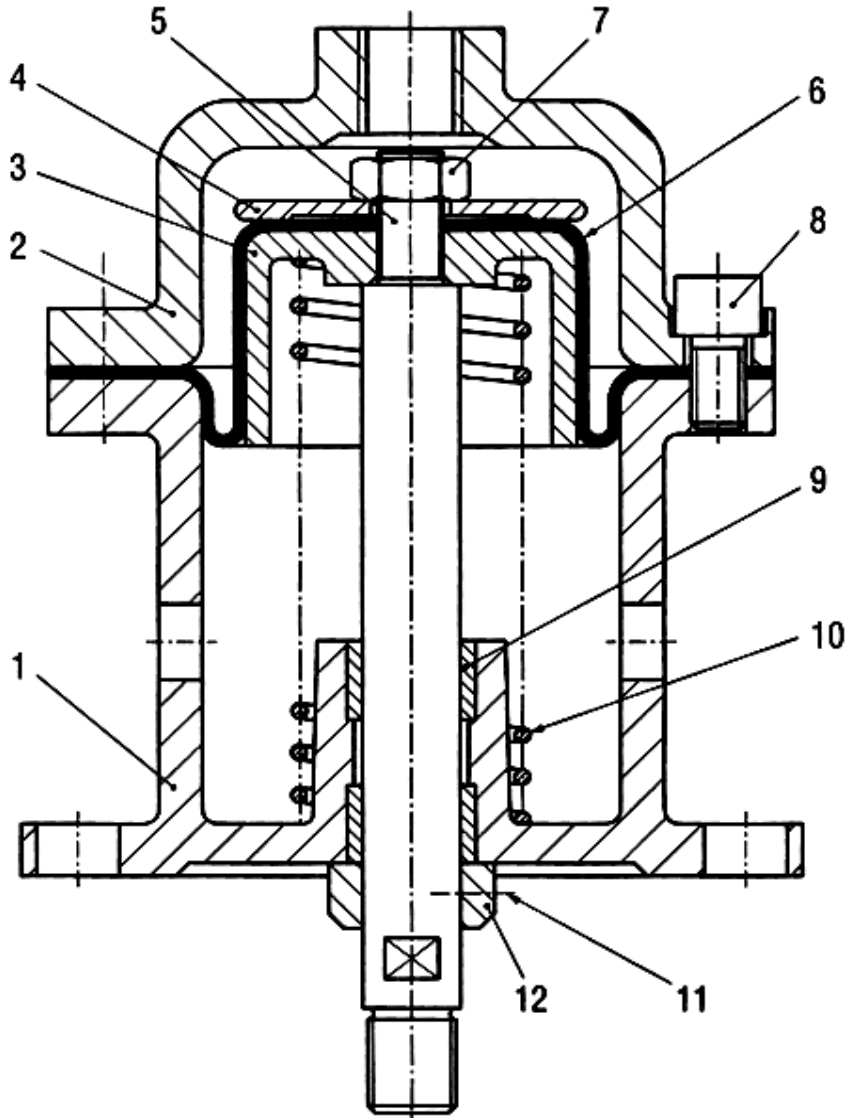

شكل (١٣- ٤٢)

	St	1	705		حلقة ضبط	12
	5.8	1		M 6x8	أصبع ملولب	11
	65 Si 7	1	2098	3.2x40x120	نابض ضغط	10
	G-CuSn 12	2	1850	6x15	جلبة	9
	8.8	8		M10x18	برغي أسطواني	8
	8	1		M8	صمولة مسدسة	7
	74 Ba /250	1			غشاء حلزوني	6
	CK 45 KV	1	5936		قضيب دفع	5
	G-AISI 12	1			طبق	4
	G-AISI 12	1			قدر	3
	G-AISI 12	1			غطاء	2
	G-AISI 12	1			مبيت	1
ملاحظات	الخام	العدد	DIN	الأبعاد	اسم القطعة	الرقم
		رسمة:		الصنف		القسم:
التاريخ:	رقم اللوحة:			الموضوع:		المقياس:
					الانحرافات	الإزواج

شكل (١٣- ٤٣)

## المحتويات

### الوحدة الاولى

١

مدخل إلى الرسم الفني

### الوحدة الثانية

٤٨

القطع شائعة الإستخدام في التجهيزات الفنية

### الوحدة الثالثة

١٧٢

الرسومات التنفيذية

تقدر المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الدعم

المالي المقدم من شركة بي آيه إي سيستمز (العمليات) المحدودة

GOTEVOT appreciates the financial support provided by BAE SYSTEMS

**BAE SYSTEMS**