

نسخة أولية
DRAFT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



دولة فلسطين
وزارة التربية والتعليم العالي

الخراطة والتسيوية الآلية

للصف الثاني الثانوي الصناعي

النظري

المؤلفون

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| أ. عبد الله حجاوي | م. نزيه الدراويس |
| م. جلال السلايمة | م. يونس الفسفوس |
| م. عصام دويكات «مركز المناهج» | |



نسخة أولية
DRAFT

الوحدة

آلات التفريز

١



تستعمل ماكينات التفريز في عملية تشكيل القطع والأجزاء عن طريق إزالة أجزاء من المادة على شكل رايش بواسطة أداة قطع دوارة متعددة الحدود وموزعة على محيط أداة القطع .

تركب أداة القطع على عمود الدوران بينما يثبت الشغل على طاولة الآلة ، وتم عملية التفريز نتيجة لدوران أداة القطع (سكين القطع) وتأمين اقتراب قطعة العمل بواسطة طاولة الآلة .

ويشكل عام إن تشغيل هذا النوع من الآلات يحتاج معرفة وخبرة عملية في ربط أداة القطع وربط المشغولات ومعرفة اتجاه قطع السكين و اختيار شكل ونوع السكين المناسب لقطعة العمل وفي اختيار السرعة والتغذية وكذلك ضبط هذه الآلة عند التشغيل والانتاج .

●●●● الأهداف ●●●●

يتوقع منك بعد دراسة هذه الوحدة أن تصبح قادرا على أن :

- ١ تحديد الفرق بين أنواع آلات التفريز من حيث الشكل والاستعمال .
- ٢ تقارن بين أجزاء آلات التفريز
- ٣ تسمى أجزاء كل نوع من أنواع آلات التفريز .
- ٤ تؤمن الخدمة المناسبة لآلية التفريز .
- ٥ تقوم بخدمة آلة التفريز على اختلاف نوعها .
- ٦ تختار نوع معدن السكين المناسب نسبة لنوع معدن الشغالة .
- ٧ تختار السكين المناسب حسب شغلها .
- ٨ تقارن بين أنواع أعمدة حمل السكاكين .
- ٩ تختار طريقة ربط الشغالة المناسب .
- ١٠ تقارن بين أنواع التفريز من حيث العلاقة بين محور السكين وسطح التفريز .
- ١١ تقارن بين طرائق التفريز العكسي والمتوافق .
- ١٢ تتعرف حركات التشغيل التي يجب أن تتوفر لإتمام عملية التفريز .
- ١٣ تحسب سرعة دوران سكين التفريز وسرعة التغذية .
- ١٤ تحسب زمن التفريز الفعال .

التسوية الآلية (التفريز)

آلات التفريز : Milling Machines

تستعمل هذه الآلات بشكل واسع في تشغيل القطع الميكانيكية وتعتبر شريك أساسى مع آلة المخرطة التي سبق أن درست عنها ، وتتوفر آلات التفريز بأنواع عدمة مختلفة عن بعضها البعض بالشكل والأداء .

① أنواع آلات التفريز

يوجد العديد من أنواع آلات التفريز ومن أهمها ما يلى :

١ - ١ آلة التفريز الأفقية : Horizontal Milling Machine

هي إحدى آلات التشغيل الهامة التي تستخدم في الورش الصناعية لأعمال الصيانة ، وإنتاج القطع الميكانيكية بكميات وبشكل متجانس في القياسات .

سميت بهذا الاسم لوضع المحور الحامل للأداة القطع ، حيث يكون المحور الحامل للأداة القطع موازيًا للمستوى الأفقي ومسطح طاولة الآلة وتكون آلة التفريز الأفقية من الأجزاء التالية والمبنية في الشكل (١ - ١) حسب ما هو مرقم عليها في الشكل :

① القاعدة (Base)

ترتکز الآلة بأجزائها على القاعدة المصنوعة من حديد الزهر والتي بالعادة تحتوي على وعاء ومضخة التبريد ، وثبتت القاعدة بالأرضية وذلك لضمان عدم اهتزاز الآلة .

② القائم (Column)

يثبت هذا الجزء على القاعدة ويقاد أن يكون منها ويحتوي على صندوق السرعات التي يتحكم بسرعة دوران عمود حمل السكين ، ويحتوي أيضا على المسالك الدليلية التي توجه حركة الركبة إلى أعلى وإلى أسفل .

③ الركبة (Knee)

تؤمن الركبة حركة اقتراب الشغالة من أداة القطع حيث تنزلق على القائم بواسطة المسالك الدليلية إلى أعلى وإلى أسفل باتجاه المحور (ص - ص) .

تحتوي الركبة على مسالك دليلية عرضية وصندوق التغذية

④ السرج (Saddle)

يؤمن السرج الحركة العرضية حيث ينزلق على الركبة بواسطة المسالك الموجودة بها باتجاه المحور (ع)


- ع). يضم السرج على سطحه العلوي مسالك دليلية تنزلق عليها الأفقيّة طاولة الألة وتحدد اتجاه حركتها الطولية .

٥ الطاولة (Table)

تحرك الطاولة حركة طولية على السرج بواسطة المسالك الدليلية العلوية باتجاه المحور (س - س)، ويوجد بها مجاري على شكل حرف T تستخدم لتشييد المشغولات بطرق الربط المختلفة .


٦ عمود حمل أداة القطع (Arbor)

يستعمل في حمل سكاكين التفريز الدوارة ويركب على محور الدوران الرئيسي ويستمد منه حركته الدورانية اللازمة لتدوير أداة القطع .

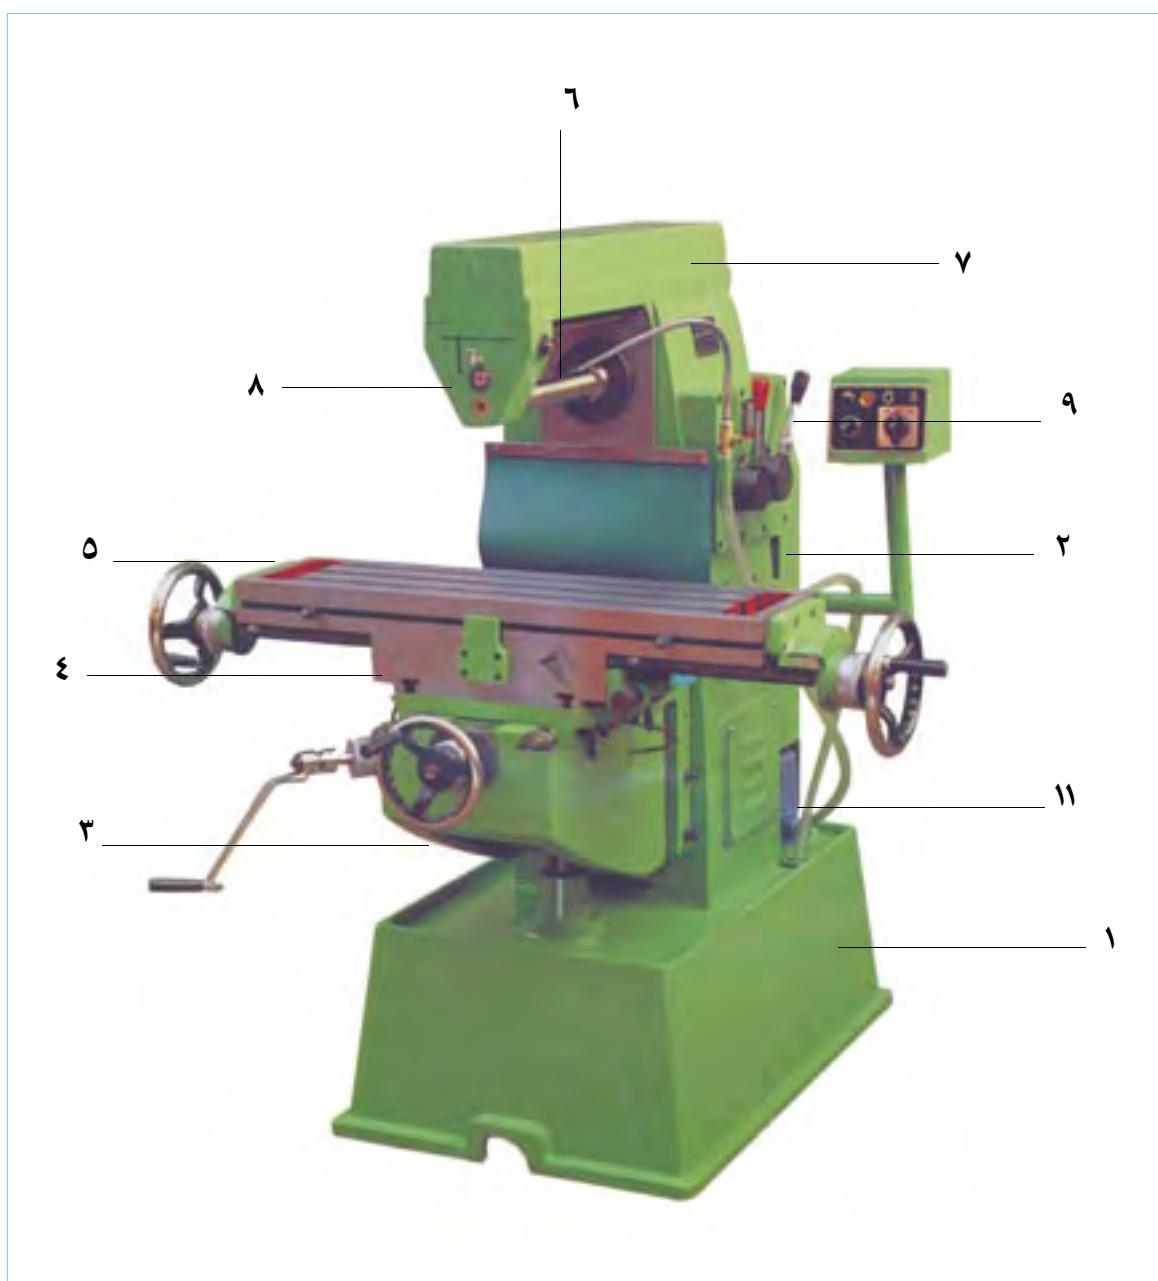

شكل(١-١) آلة التفريز الأفقيّة

يتكون هذا العمود المبين في الشكل (١-٢) من الأجزاء التالية :

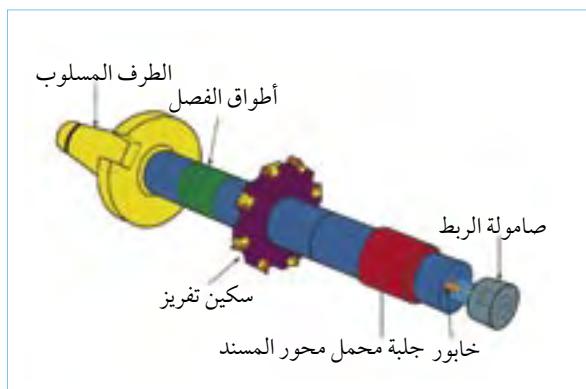

شكل (١-٢) عمود حمل السكين

١) الفلينجة المسلوبة (القاعدة)

هو الجزء الذي يثبت بمحور الدوران الرئيسي المتصل بصناديق السرعات الموجودة في القائم ليؤمن الحركة الدورانية لسكين القطع .

٢) جلب تحديد المسافات (أطواق الفصل)

هي حلقات من الفولاذ مختلفة السماءحات تركب على المحور الرئيسي و تستخد لتحديد موضع أداة القطع و تشبيتها .

٣) جلة محمل محور المسند

تركتب هذه الجلة على طرف عمود حمل السكين حيث يرتكز عليه العمود بعد تركيب المسند كما هو مبين في الشكل (١-٢) حيث يبين مكان تركيب الجلة على العمود .

٤) صامولة الربط

وظيفتها ربط جلب الفصل و سكين القطع و جلة المسند ، و تمتاز أن سنها شمالي و ذلك لضمان عدم الفك أثناء القطع

٥) الخابور (الإسفين)

يستعمل لربط سكين القطع بالعمود

٦) محور العمود

يحتوي على مجاري خابور لربط أداة القطع مع المحور ، و تركب عليه جلب الفصل أداة القطع والخابور و جلة المسند و صامولة الربط ، و يؤمن الدوران للأداة القطع .

٧ ذراع الارتكاز الأفقي (Overarm)

ينزلق فوق القائم ويثبت عليه ويستخدم لتشين مسند عمود حمل السكين .

٨ مسند عمود حمل أداة القطع (Arbor Support)

يرتكز الطرف الحر من عمود حمل أداة القطع في المسند وذلك لتفادي انحنائه بتأثير الاجهادات الناتجة عن القطع ، ويثبت على طول الذراع الأفقي إذ يتم ضبط موقعه حسب طول عمود حمل أداة القطع .

٩ صندوق السرعات (GEARBOX)

يتحكم بسرعة دوران أداة القطع حيث يستمد حركته من المحرك الكهربائي الرئيسي ويقوم بتدوير المحور الرئيسي للألة من خلال مجموعة من التروس التي يتم ضبط تعشيقها في أوضاع مختلفة بواسطة أذرع تحكم محددة للوصول إلى سرعة القطع المناسبة

١٠ صندوق التغذية (Feed Gear Box)

يتحكم بسرعة حركة التغذية العرضية والتي يقوم بها السرج ، والتغذية الطولية التي تقوم بها الطاولة والعمودية والتي تقوم بها الركبة .

١١ وحدة التبريد

وتكون من خزان ومضخة وخراطيم التبريد ، وتستخدم في عملية تبريد أداة القطع والمشغولة وتفيد في تنظيف مكان القطع وتزييت أجزاء الآلة والشغل خوفاً من الصدأ .

آلة التفريز العمودية أو الرأسية

٢ - ١

سميت بهذا الاسم لأن عمود محور الدوران الرئيسي الذي يحمل أداة القطع عمودي على طاولة الآلة ، ويبين الشكل (١ - ٣) آلة التفريز العمودية

وهي تشبه آلة التفريز الأفقية إلا أنها تميز عنها بمرونة تحريك أداة القطع وكفاتها الاعلى مما جعلها تستخدم بشكل أوسع في الورش الصناعية

أجزاء آلة التفريز الرأسية



شكل (١-٣) آلة التفريز الرأسية

توابع آلة التفريز الرأسية

لربط أداة القطع على آلة التفريز الرأسية تستخدم التوبع التالية :



العمود القصير Stub Arbor

يستخدم العمود القصير المبين في الشكل (١ - ٤)
(لربط أدوات القطع المحيطية على آلة التفريز الرأسية .

شكل (١-٤)

ظرف التفريز Milling chuck



شكل (٦-١) ظرف التفريز

يستخدم لربط السكاكين الجذعية ويبين الشكل (٦ - ٦) الأجزاء التي يتكون منها وهي جلبة الشد وكماشة الشد وجسم الظرف والفلنجة المسلوبة .

حيث يثبت في محور الدوران الرئيسي المتصل بصندوق السرعات .


٣ - ١

آلية التفريز الشاملة



شكل (٦-٧) آلة التفريز الشاملة

يوضح الشكل (٦ - ٧) آلة التفريز الشاملة موضحا عليها أجزائها وتبدو للوهلة الأولى أنها تشبه آلة التفريز الأفقية من حيث كون عمود الدوران أفقيا نسبة إلى طاولة الآلة ، وأيضا تشبه آلة التفريز العمودي في حال استبدال عمود الدوران الأفقي برأس التفريز العمودي الإضافي ، وتميز هذه الآلة عن سبقاتها أن السرج في هذه الآلة يتكون من جزئين ينحرف الجزء العلوي منهمما حركة دورانية بالنسبة للجزء السفلي وتوفر هذه الحركة إمكانية ضبط طاولة الآلة بزاوية ٤٥ درجة في كل الإتجاهين من موضع الصفر كما هو في الشكل (٦-٨) ، وهناك تدريج لقياس زاوية الميل هذه ، مما يمكن طاولة الآلة الانحراف بزاوية لإنتاج التروس الحلوانية والمجاري المائلة ولهذا سميت هذه الآلة آلة التفريز الشاملة أو العامة .

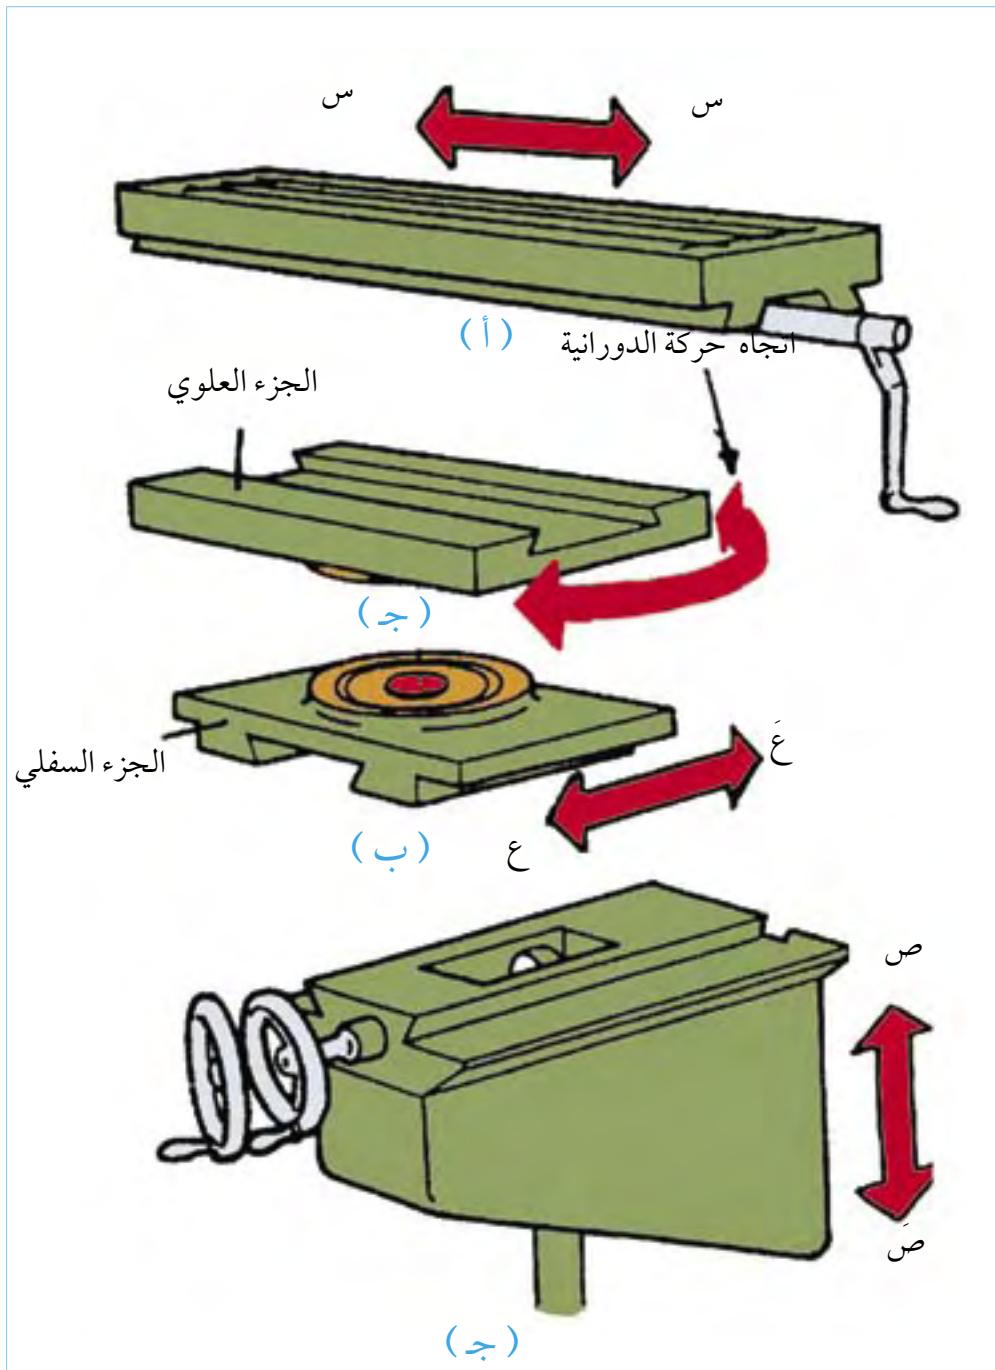

آلة التفريز التشكيلية بالنسخ


٤ - ١

يبين الشكل (١ - ٩) آلة تفريز ناسخة حيث يستخدم هذا النوع من الآلات في تفريز المشغولات ذات السطوح المعقدة والتي يصعب انتاجها على الآت التقليدية ، وكذلك عند انتاج القطع بأعداد كبيرة ، والمتوفر من هذه الماكنات يعمل بالطرق التالية :

١ آلية التحرير ميكانيكية

٢ آلية التحرير هيدروليكيه .

٣ آلية التحرير ميكانيكية كهربائية (كهروميكانيكية)

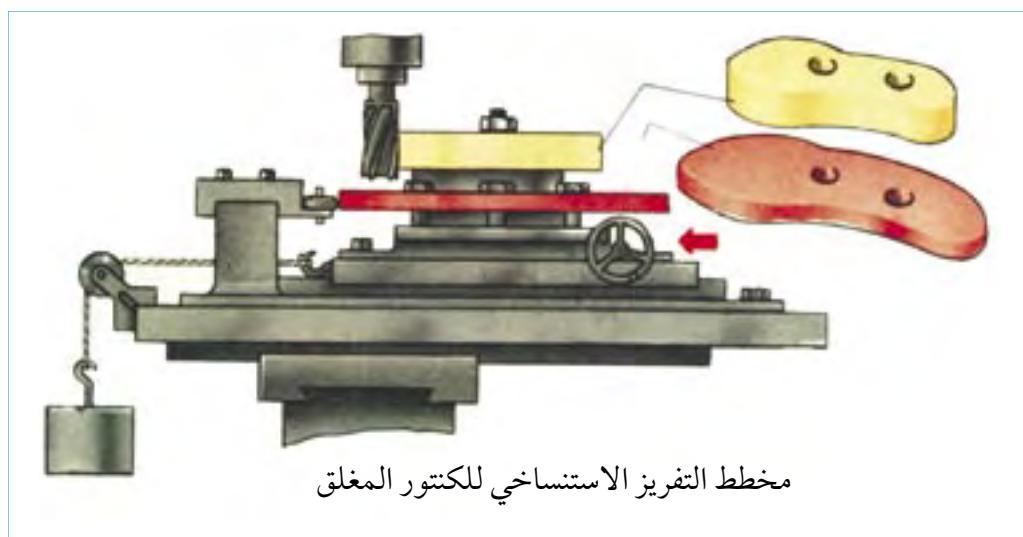

شكل (٨-١) آلة تفريز ناسخة

ان مبدأ التفريز بالنسخ يكون بواسطة التحكم في حركة طاولة الآلة بواسطة مجس يتحرك على ضبعة التشكيل (شبلونة) مثبتة في مكان خاص بها على آلة التفريز ، ويتم تفريز مشغولات متعددة بتطابق تام في الاشكال المنتجة وضبعة التشكيل حيث يتم النسخ في الاتجاهات الثلاث ، وفي هذا النوع من التفريز تحتاج أداة القطع إلى التغذية في الاتجاهات الثلاثة والنظام المتبعة في هذا النوع من التفريز بالنسخ هو :

١ النموذج والشغالة يتحركان في خط مستقيم .

٢ النموذج والشغالة يدوران .

وهناك نوعين من التفريز الناسخ هما :

التفريز الناسخ المباشر

في هذا النوع ينتقل أي تغير على موضع المجس تلقائيا إلى سكين التفريز لرسم مسار السكين كما في ماكينة فرز المفاتيح ، وفي هذه الحالة يكون شكل وحجم الشغالة مطابق لشكل وحجم النموذج .

آلية التفريز المنساخ

في هذا النوع يتحرك المجرس وفق حدود جسم النموذج وتنتقل الحركة إلى سكين القطع بواسطة ذراع ومفصل متحرك يتحكم بحجم الشغل المنتج ويتحرك حركة عكسية لمسار المجرس ، أي أنه يكون شكل الناتج صورة سلبية (Negative) لشكل النموذج وحجم الشغل يمكن التحكم به أن يكون أكبر أو أصغر أو يساوي حجم النموذج .

آلة التفريز المحوسبة Milling Machin CNC

٥ - ١



شكل (٩-١) آلة تفريز محوسبة

يمثل الشكل (١ - ٩) آلة تفريز محوسبة وهناك أنواع مختلفة من الآلة المحوسبة الشاملة طبقاً للتصنيف من خلال النوع عمودي أو أفقي وهي شبيه بالآلة التقليدية ، ويتم التحكم بها الرقمياً ، وتتضمن الآلات المحوسبة على وحدة التحكم الرقمي والتي تقوم بنقل البرنامج والتحكم بأدوات القطع التي تقوم بدورها بقطع المشغولات ، وفيما بعد سوف نتعرض إلى أنواع الآلات المحوسبة بشكل أوسع .

٢ خدمة آلات التفريز

بشكل عام جميع الآلات التفريز بحاجة إلى خدمة للمحافظة على دقة إنتاجها والطالعة في عمرها وعند التشغيل بواسطتها يجب التقيد بالواجبات التالية :

- التأكد من التزييت التام لجميع المزلقات والمسالك الدليلية حسب دليل الشركة الصانعة ، غالباً ما تستخدَم الزيوت المعدنية الخفيفة اللزوجة وذلك لتزييت أسطح الآلة ، وزيت معدني عيار متوسط اللزوجة وذلك في صندوق التروس للآلة وأن يكون مستوى الزيت في جميع الأماكن

بحدود منتصف مبين الزيت .

- ٢ التأكد من صلاحية سائل التبريد حيث يجب أن يتصف بخاصية التبريد والتزييت لحماية قطعة العمل واجزاء الآلة من الصدا .
- ٣ التأكد من تدفق سائل التبريد بشكل جيد .
- ٤ فقد سيور (قشط) نقل الحركة في الآلة واستبدالها عند انتهاء عمرها الافتراضي .

نشاط

اكتب تقرير عن آلة التفريز الشاملة في الشغل ، وحدد المعلومات الآتية بالرجوع إلى دليل الشركة الصانعة أو بطريقة القياس والاستنتاج :

اسم الشركة الصانعة .

الوزن الاجمالي للماكنة .

مدى الحركة الطولية للطاولة .

مدى الحركة العرضية لسرج الآلة .

مدى حركة الركبة الحركة الرئيسية .

أنواع أعمدة حمل السكاكين التابعة إلى الآلة .

أجهزة اضافية اخرى تركب على آلة التفريز الشاملة مع شرح موجز عن كل جهاز دقة الميكرومترات المزودة بها اذرع تحريك الطاولة والسرج والركبة .

صندوق السرعات وقيمة السرعات التي يمكن ضبط تحريك سكين التفريز .

صندوق التغذية والسرعات التي يمكن ضبط تحريك المشغولة عليها .

صيانة عامة لما تحتاجه آلة التفريز الشاملة مثل (القشط ، التزييت ، نظام التبريد) .

٣ أدوات القطع على آلات التفريز

تصمم أدوات القطع على آلة التفريز لتتوافق ظروف القطع بقصد الحصول على أفضل النتائج ولتحقيق ذلك يجب مراعاة العوامل والعناصر التالية :

معدن سكاكين التفريز

١ - ٣

تصنع معظم سكاكين التفريز بحيث يجب أن تتصف بصفات خاصة بها ليتمكن أن تؤدي عملها على الوجه الأكمل وهي :

١ الصلادة : أن تكون صلادة أداة القطع أعلى من صلادة الشغالة ل تستطيع خدشها ، وأن تحافظ بهذه الصلادة

المترتفعة في ظروف القطع المختلفة .

المتانة: أن تكون أداة القطع ذات متانة عالية ، مقاومة للكسر أو القصف بالصدمة ، وخاصة في عمليات القطع على آلة التفريز . ومن المعروف أن ارتفاع المتانة يرتبط في المعادن بانخفاض الصلاحة وارتفاع اللدونة لذلك يجب اختيار القدر المناسب من كلا الصنفين .

مقاومة الضغط والتآكل: أن تكون مرتفعة لمقاومة التشქيل أو التشویه في الشکل أو ثلم الحد القاطع في قوى ودرجات حرارة القطع .

ويمكن على هذا الأساس حصر الأنواع الشائعة الاستخدام من حيث نوع المعدن مایلی:

١ الصلب الكربوني .

٢ صلب السرعات العالية H.S.S High speed steels

٣ السبائك الصلدة المسبوكة Cast Hard Alloys

وهي نوعان رئيسيان :

الأول : سبائك تحتوي على الحديد بنسبة قليلة مع عناصر أخرى غير حديدية .

الثاني : سبائك غير حديدية أي لا تحتوي على حديد إطلاقا .


٤ السبائك الصلدة المبلدة Sintered Hard Metals

٥ الاطراف الخزفية Ceramic tools

٦ الأطراف الماسية Diamond edges

شكل الحد القاطع في سكين التفريز

٢ - ٣

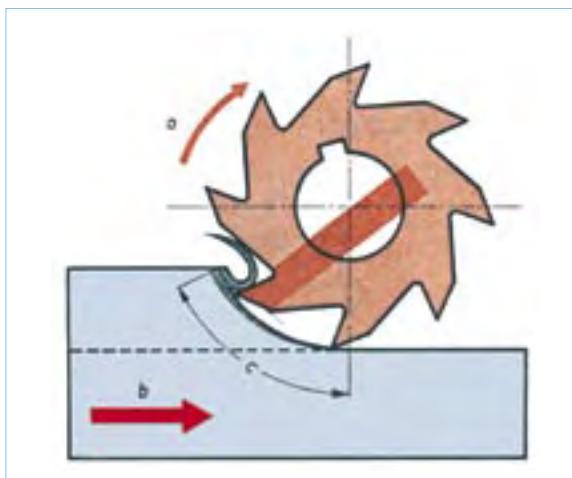


شكل(١٠-١) شكل الحد القاطع في سكين التفريز

يتكون سكين التفريز من العديد من الحدود القاطعة التي تشبه تلك المستخدمة في الخراطة والثقب والقشط ويبيّن الشكل (١ - ١٠) زوايا الحد القاطع لسكين التفريز وزوايا الحد القاطع لسكين الخراطة ، حيث أن في كل منها زاوية جرف وج زاوية قطع إلا أن زاوية الخلوص في سكين التفريز تتكون من زاويتين هما زاوية الخلوص الامامي وزاوية الخلوص الخلفي في حين توجد زاوية خلوص واحدة في سكين الخراطة .

وتفيد زاوية الخلوص الخلفي في سكين التفريز عدم احتكاك عقب السن بالسطح المشغل نتيجة لحركة الحد القاطع الدورانية .


وتوجد الحدود القاطعة لآلية التفريز على هيئة شكلين كما هو مبين في الشكل (١١-١) هما :

الحد القاطع الزاوي : ①

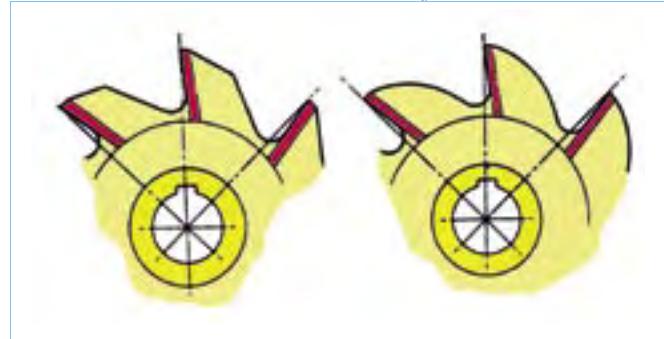

شكل (١١-١) أشكال أسنان سكاكين التفريز

يمتاز هذا النوع من الحدود بأنه سهل التشكيل ولكنه لا يتحمل الإجهادات العالية الناتجة عن عملية القطع .

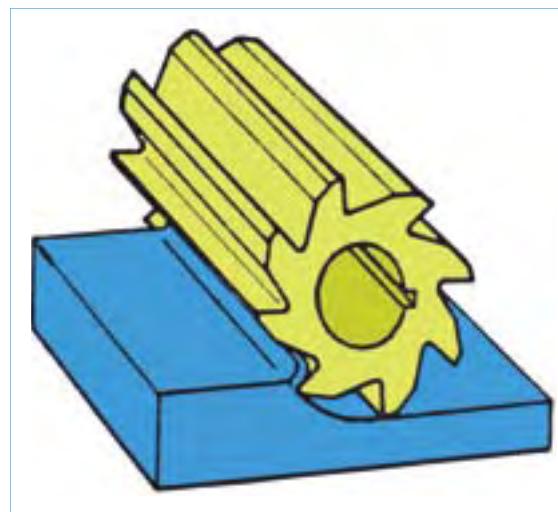


شكل (١٢-١) سكين مستقيمة

الحد القاطع المنحني : ②

تمتاز الاسنان المنحنيه بأنها تحمل ضغوط واجهادات كبيرة ولكنها صعبة الصناعة والتشكيل .

وضع الحد القاطع

٣ - ٣

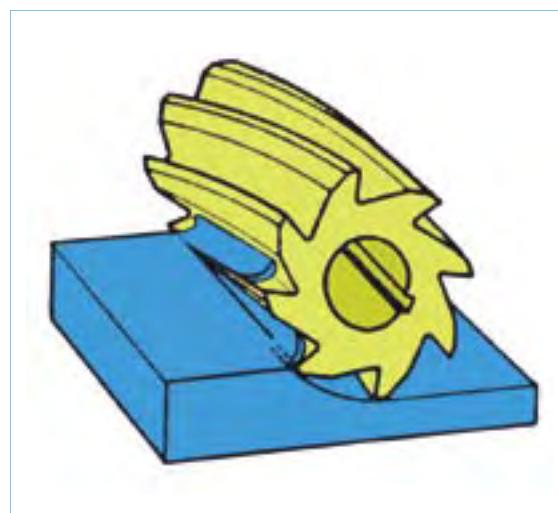

شكل (١٣-١) سكين حلزونية

أداة القطع على آلية التفريز متعددة الحدود القاطعة ، وهذه الحدود موزعة على محيط السكين بتساوي وبوضعين الأول مستقيم وموازي لمحور سكين القطع كما في الشكل (١٢-١) والثاني مائل بزاوية كما في الشكل (١٣-١) وتسمى بالحلزونية

وأهم المميزات بينهما أنه بصفة عامة سكين التفريز الحلزوني يتحمل اجهادات أكبر من سكين التفريز المحطي المستقيم الموازي لمحور السكين وتعمل حدود القطع ذات الشكل الحلزوني بصورة أهداً ، حيث تمارس عملية القطع بصفة مستمرة وليس متقطعة وصادمة كما هو الحال في الحدود المستقيمة ، اذ أن عملية القطع في الحدود الحلزونية تكون مستمرة اي أنه بينما يستمر الحد القاطع الأول في عملية القطع تبدأ الحدود القاطعة الأخرى في الاشتراك في عملية القطع وقبل أن يبدأ الحد القاطع الأول في الانتهاء من ملامسة الشغالة يكون الحد القاطع الثاني قد وصل إلى متصف مشواره في القطع ، بل وقد يكون الحد القاطع الثالث قد بدأ في الاشتراك في عملية القطع وهكذا تستمر عملية القطع باسلوب متداخل .


أما السكاكين ذات الحدود المحطييه المستقيمه الموازيه لمحور فإن عملية القطع فيها تكون متقطعة إذ يدخل الحد القاطع بصفة فجائية بطريقة الصدم ويترك الشغالة دون أن يبدأ الحد القاطع الذي يليه في ملامسة الشغالة .

أنواع سكاكين التفريز واستخداماتها

٤ - ٣

تصنف أدوات القطع على آلات التفريز بـعا لاستخداماتها وتتوفر في الانواع التالية:

① سكين التفريز المحطيية Slab cylindrcal Mill

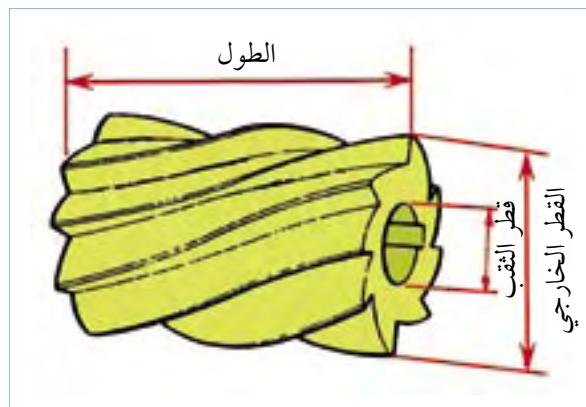


شكل(١٤-١) سكين مدخل

يوضح الشكل (١ - ١٤) أهم أنواع السكاكين المدخلية ذات الاسنان الموازية لمحور الاداة والحلزونية ومن أهم المواصفات للسكين المدخلية هي القطر الخارجي وطول السكين وقطر الثقب ويبين الجدول التالي المقاسات المتعارف عليها دوليا ، ويمكن أن يكون قياس الثقب بالبوصة .

قطر الثقب (مم)	القطر الخارجي (مم)	الطول (مم)
١٦	٤٠	٤٠
٢٢	٦٠	٦٠
٢٧	٧٥	٧٥
٢٧	٨٠	١٠٠

وستستخدم سكاكين التفريز المحطيية بصفة أساسية في تسوية السطوح الكبيرة وتسوية القطع بشكل جماعي

وتفريز الأكتاف كما في الشكل (١٥ - ١) ، ويطلب ذلك سرعة تغذية بطيئة أو متوسطة .

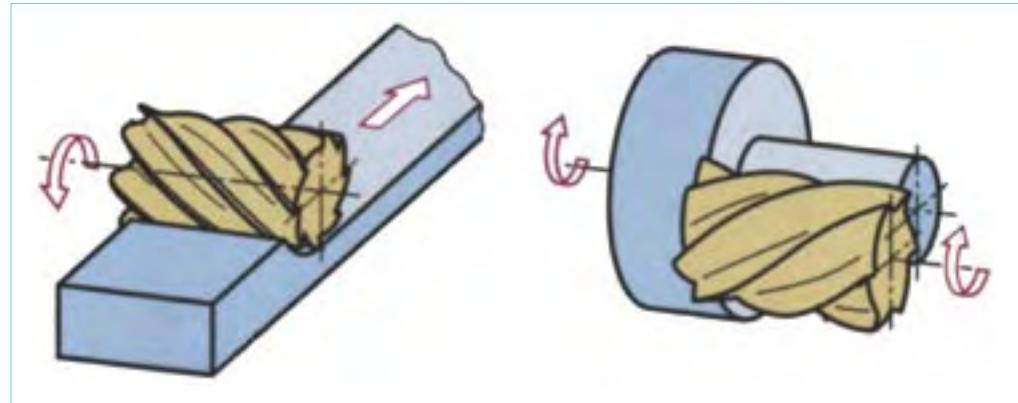

شكل (١٥-١) أعمال السكين مدخلبي

ملحوظة

قطر الثقب للسكين ثابت تبعا لقياس قطر عمود حمل السكاكين على آلة التفريز ، بينما القطر الخارجي والطول ممكن أن يتغيران حسب التطبيق




٢ سكين الطرفي المجوف

يبين الشكل (١٦-١) السكين الطرفي المجوف وهو يشبه السكين المدخلية إلا أن أحد اطرافه مجوف مما يكسبه قدرة على القطع في سطح الجبهة ، ويمكن استخدامه على آلات التفريز العمودي أيضا ، ومن أهم مواصفاته الشراطية مقاس قطر الثقب الداخلي والقطر الخارجي وطول السكين حيث يتتوفر بالمقاسات المبينة في الجدول التالي :

شكل (١٦-١) السكين الطرفي المجوف


قطر الثقب (مم)	القطر الخارجي (مم)	الطول (مم)
١٦	٤٠	٣٢
٢٢	٥٠	٣٦
٢٧	٧٥	٤٥

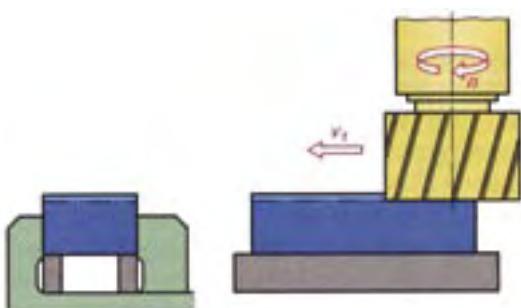

ويستخدم هذا السكين كما هو مبين في الشكل (١٧ - ١٧) لتسوية السطوح الافقية والأسطح العمودية وتفریز سطحین متعامدین متجاورین في وقت واحد .

شكل(١٧-١) أسطح التفريز بواسطة الطرف المجوف

Slotting Cutter ٣ سكين الشق

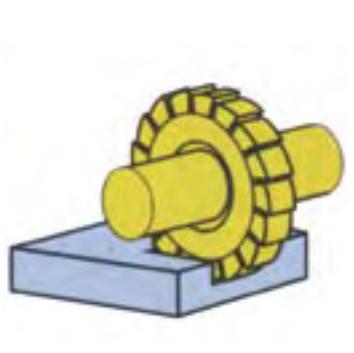

يبيّن الشكل (١٨ - ١) سكين الشق وهي تشبه إلى حد كبير السكين المدحلي غير أن سمكها أصغر بكثير من طول السكين المدحلي ، وتوصف بدلالة قطر الثقب والقطر الخارجي وسمكها كما هو مبين في الجدول .

شكل(١٨-١) سكين شق

قطر الثقب (مم)	القطر الخارجي (مم)	السمك (مم)
١٦	٤٠	١٠
٢٢	٥٠	١٠
٢٧	٧٥	١٢
٢٧	٩٠	٢٠

وستخدم لفرز الشقوق القائمة في أسطح المشغولات والشقوق العميقة

Slotting and Face Milling Cutter ٤ سكين الشق الجبهي



يبيّن الشكل (١٩ - ١) سكين الشق الجبهي وهي تشبه سكين الشق إلا أن أسنانها مفلجة حيث حدود القطع يمينية ويسارية متناسبة مما يمكنها أن تقطع بواسطة جانب السن وجنته وتوصف بدلالة قطر الثقب والقطر الخارجي وسمك السكين وتوجد بالغالب بالمقاسات حسب ما هو مبين في الجدول التالي :

شكل(١٩-١) سكين شق جبهي

السمك (مم)	القطر الخارجي (مم)	قطر الثقب (مم)
١٠	٤٠	١٦
١٠	٥٠	٢٢
١٢	٧٥	٢٧

الشكل (١ - ٢٠) أعمال سكين شق جبهي يقطع و تستخدمن في شق المجاري العميقه و قطع الأكتاف المفردة والمزدوجة ولها القدرة على القطع الجانبي كما هو مبين في الشكل (١ - ٢٠)

٥ السكاكين الزاوية Angle Milling Cutters

توصف السكاكين الزاوية بدلالة قطر الثقب والقطر الخارجي والسمك وزاوية السكين ، وتتوفر بالمقاسات حسب ما هو مبين في الجدول التالي :-

زاوية السكين (درجة)	السمك (مم)	القطر الخارجي (مم)	قطر الثقب (مم)
٣٠	٨	٤٠	١٦
٤٥	١٠	٥٠	٢٢
٦٠	١٥	٧٥	٢٧
٩٠	٢٢	١٠٠	٢٧

ويشبه هذا النوع من السكاكين سكين الشق إلا أن حدودها القاطعة تمثل بزاوية ، وتتوفر هذه السكاكين على هيئة ثلاثة أشكال هي :


١ مفردة الزاوية Single angle



يبين الشكل (١ - ٢١) سكين مفردة الزاوية حيث يميل الحد القاطع بزاوية على محور السكين ، و تستخدمن هذه السكاكين في فرز الجوانب التي تمثل على زاوية واحدة وفتح المجاري الغفارية وشطف الأركان وعمل المسننات التي تمثل على زاوية واحدة .

شكل (١ - ٢١) سكين مفردة الزاوية


٢٢ متماثلة الزاوية Equal angle

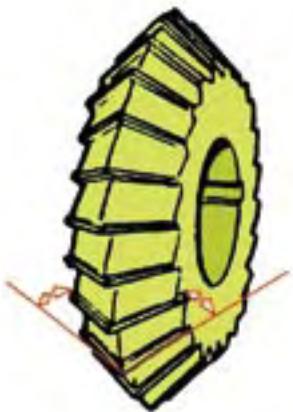

يبين الشكل (١ - ٢٢) سكين متساوية الزوايا وهي تشبه سكين مفردة الزاوية إلا أن لها حدين قاطعين كل منهما يميل على جانبي السكين بتساوي ، وتستخدم لفتح مجاري على شكل حرف V وشطف الأركان .

شكل (١ - ٢٢) سكين متماثلة الزوايا

٢٣ مزدوجة الزاوية Double angle

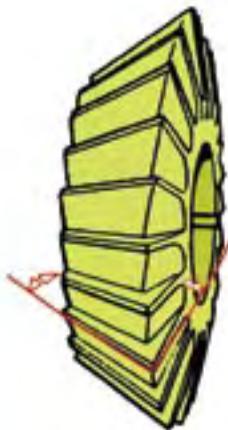

يبين الشكل (١ - ٢٣) سكين مزدوجة الزاوية وهي تشبه سكين متساوية الزوايا إلا أن الحدين القاطعين كل منهما يميل بزاوية تختلف عن الأخرى على جانبي السكين ، وتستخدم لفتح مجاري على شكل حرف V غير متماثلة وشطف الأركان .

شكل (١ - ٢٣) سكين مزدوجة الزوايا

Curve Cutters

٦ السكاكين التشكيلية القوسية


توصف السكاكين القوسية بدلالة قطر الثقب والقطر الخارجي والسمك ونصف قطر القوس التشكيلي لحدتها القاطع وتتوفر بالمقاسات المبينة في الجدول التالي :

قطر الثقب (مم)	القطر الخارجي (مم)	السمك (مم)	نصف قطر القوس (R) مم
١٦	٤٠	١٠	٩، ٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣
٢٢	٥٠	١٢	١٨، ١٦، ١٤، ١٢، ١٠
٢٧	٨٠	٢٠	٢٥، ٢٤، ٢٢، ٢٠

وتوجد هذه السكاكين على هيئة شكلين هما :


السكين المحدب Convex Cutter

يبين الشكل (١ - ٢٤) السكين المحدب وهي تشبه سكين الشق إلا أن حدها القاطع قوسى محدب ، وتستخدم في قطع المجاري على شكل مقعر .

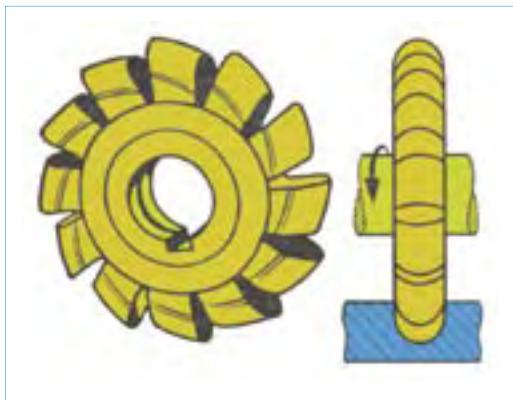

شكل (١ - ٢٤) سكين محدب


السكين المقعر Concave Cutter

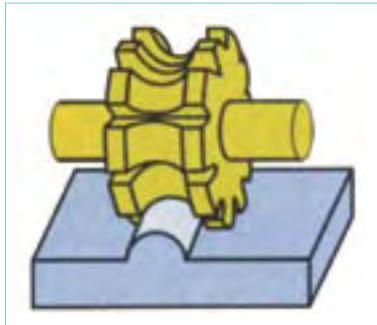

شكل (١ - ٢٥) سكين مقعر


سكين قطع التروس Gear Cutter

يبين الشكل (١ - ٢٦) سكين قطع التروس حيث توصّف بدلالة الموديول وقطر النقب والقطر الخارجي ، وتستخدم في قطع التروس بأنواعها باستثناء تروس الجنزير ، وفيما بعد ستتعرف عليها بالتفصيل في باب قطع التروس .

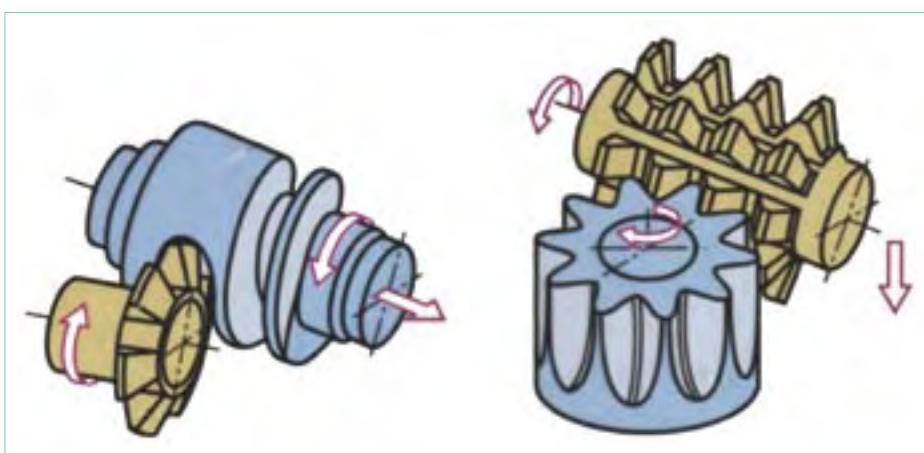

شكل (١ - ٢٦) ترس موديول

السكين المنشارية ٨

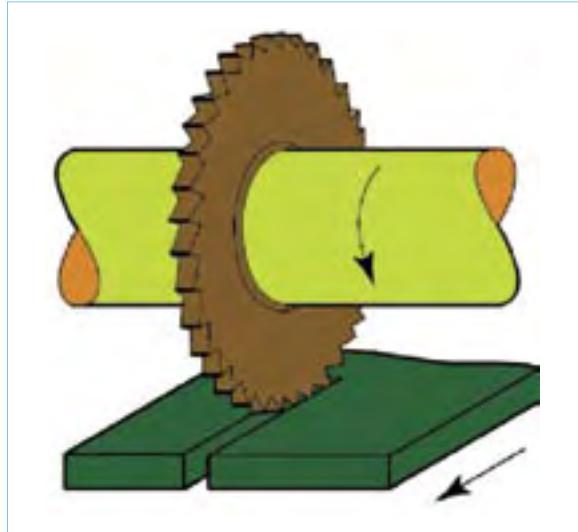


شكل(١-٢٧) سكين منشاري

يبين الشكل (١ - ٢٧) سكين منشاري وهي تشبه في شكلها سكين الشق الجبهي إلا أن سمكها أقل بكثير ، وتناوب أسنانها يوفر خلوصاً بين جسم السكين وجاني حز القطع توصف هذه السكين بدلالة قطر الثقب والقطر الخارجي والسمك ، وتتوفر في الغالب بالمقاسات حسب ما هو مبين في الجدول الآتي :

قطر الثقب (مم)	القطر الخارجي (مم)	السمك (مم)
١٦	٤٠	١
٢٢	٥٠	١,٥
٢٧	٨٠	٢
٢٧	١٠٠	٢,٥

٩ سكين ذو الرؤوس المتغيرة Cutter hands

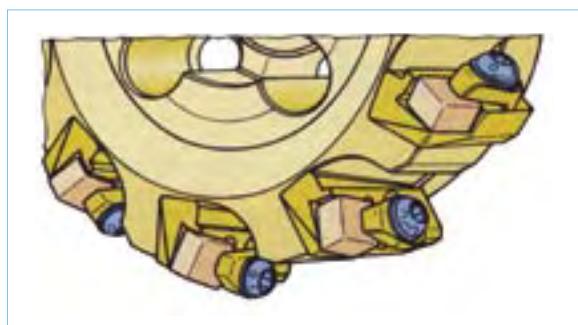

شكل(١-٢٨) سكين ذو الرؤوس المتغيرة


يبين الشكل (١ - ٢٨) السكين ذو الرؤوس ذات الحدود القاطعة القابلة للتغيير ويعد استخدام هذا النوع من سكاكين التفريز اقتصادياً وخاصة اذا كان حجمها كبير وذلك لأنه بعد تأكل الاسنان وتلفها لتركار تجليخها عدة مرات يمكن استبدالها ، وتعود هذه السكاكين من السكاكين الجبهية وتستخدم لتسوية السطوح الكبيرة على آلات التفريز الأفقية والعمودية (الرأسية) .

١٠ السكاكين الجذعية (ذات الساق) Shank mills

هذا النوع من السكاكين يتم ربطه بواسطة ساقه على آلات التفريز العمودي بإحدى طرق الربط المستخدمة

عليها ، ومن هذه الطرق الربط بواسطة ظرف الفريزا وكماشات الشد أو الربط بواسطة التجويف المخروطي أو الربط بواسطة المربيط الخاص لكل سكين وبرغي الجنب ، **وتتوفر في الأنواع التالية :**

السكاكين الطرفية End Mills

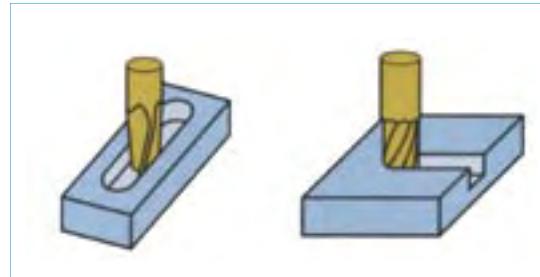


شكل (٢٩-١) السكين الطرفي

يبين الشكل (١ - ٢٩) السكين الجذعية (الطرفي) والتي تشبه سكين الطرفي المجوف ولكن قطرها صغير ولها ساق من أجل ربطها بواسطته وتوصف بدلالة طول الساق والقطر .

وتشتخدم في تسوية الأسطح وشق المجاري بأنواعها .

ب) سكين شق مجّرى شكل T - T-slot cutter

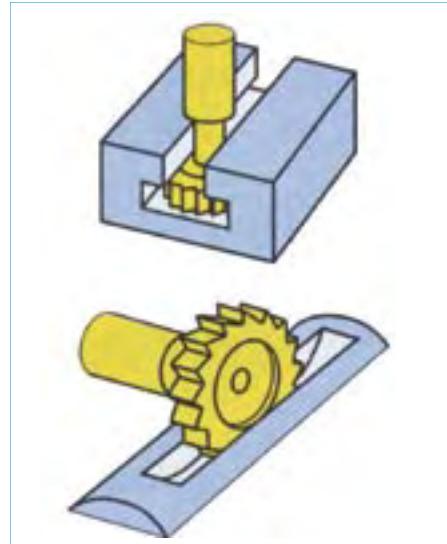


شكل (٣٠-١) سكين شق مجّرى T

يبين الشكل (١ - ٣٠) سكاكين شق مجّرى T حيث يتوفّر هذا النوع على هيئة شكلين الأول ذات أسنان محيطية والتي تسمى سكين قطع مقعد الخابور الهلالي وتستخدم لقطع مقعد الخابور الهلالي والثاني ذات الاسنان المتناوبة وتصنف من السكاكين الجبهية ولذلك تستخدم لقطع مجّرى T بعد استخدام السكين الطرفي في شق المجّرى العمودي وتوصف سكين شق مجّرى T بدلالة القطر والسمك كما في الجدول :

القطر (مم)	السمك (مم)
٧	٢
١٠	٣
١٢,٥	٦
٢٥	٦

١٦	٨
١٩	٩
٢٢	١٠
٢٥	١١
٣٢	١٤

Dovetail cutter السكين الغنفارية

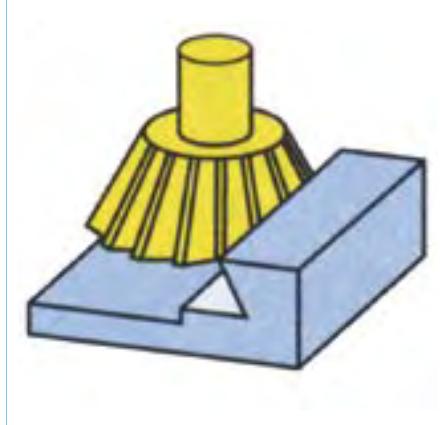


يبيّن الشكل (١ - ٣١) السكين الغنفاري وتشبه سكين شق مجري إلا أنها تختلف عنها أن الحد القاطع يميل بزاوية عن الوضع العمودي وهي على شكل شبه المنحرف وتستخدم في شق المسالك الزاوية وقطع المسالك الدليلية الغنفارية .

شكل (١-٣١) سكين غنفارى

وتوصف هذه السكين بالقطر والسمك وزاوية ميل الحد القاطع ، وغالباً ما تتوفر بالأبعاد كما في الجدول التالي :

القطر (مم)	السمك (مم)	الزاوية (درجة)
١٣	٤	٦٠°
١٦	٥ , ٥	٦٠°
١٩	٧	٦٠°
٢٢	٩ , ٥	٦٠°
٢٥	١٢	٦٠°
١٣	٣	٤٥°
١٦	٤	٤٥°

Corner rounding cutter سكين تدوير الحواف

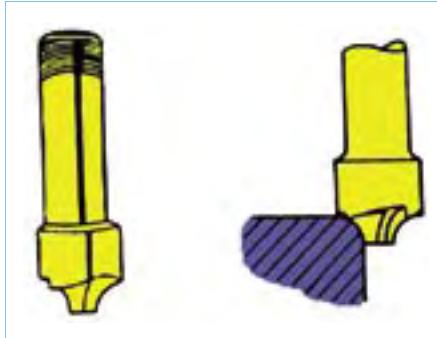

شكل (١-٣٢) سكين تدوير

يبين الشكل (١ - ٣٢) سكين تدوير الأركان وتشبه في شكلها إلى حد كبير الريشة المركزية إلا أن حدها القاطع يكون قوسياً منحني إلى الداخل ولذلك توصف هذه السكين بدلالة طول الساق ونصف قطر الاستدارة ويتوفر بالأبعاد التالية ٣، ٤، ٥، ٦، ٨، ١٠، ١٠ مم.

تستخدم هذه السكين في تدوير الأركان القائمة وحواف المشغولات بشكل عام.

ثبيت أداة القطع على آلة التفريز

٥ - ٣

يتعرض جزء ثبيت سكين التفريز لعزم الدوران وغالباً ما يكون عزم الدوران كبير جداً في حالة القطع بالسكاكين المحيطية كبيرة القطر وسكاكين التفريز التشكيلية.


ولذلك ثبت هذه السكاكين ثبيتاً إيجابياً بواسطة خوابير متوازية والضغط الجانبي بواسطة أطواق الفصل.

أما سكاكين التفريز ذات الساق تربط بطريقة الاحتكاك ونتيجة لصغر قطرها، ينتج عن ذلك عزم دوران صغير ويتم بواسطة الفكوك أو الظرف وكماشات الشد أو بواسطة التجويف المخروطي (السلبات المقننة).

وفي ما يلي ن تعرض إلى طرق ثبيت السكاكين بأنواعها المختلفة على آلات التفريز بأنواعها:

❶ الثبيت بأعمدة حمل السكاكين المحيطية (الشياق) وتصنف بقياس قطرها ، وثبتت هذه الأعمدة على آلة التفريز بواسطة قلاب وظ داخل مخروط عمود الإدراة الرئيسي ، حيث يتم تعشيق العمود باستخدام مجاري على كتف عمود حمل السكين ، ويتم ثبيت السكين بواسطة الخابور وأطواق الفصل .

ويبيّن الشكل (١ - ٣٣) عمود حمل السكين مربوط عليه سكين تفريز محيطية .

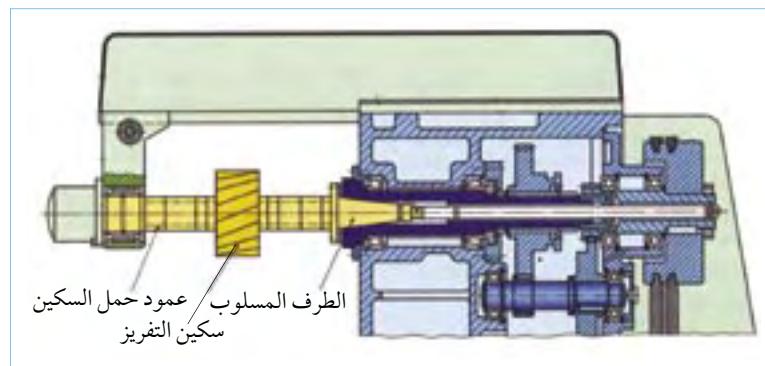

شكل (١-٣٣) سكين تفريز وعمود حمل السكين



شكل (١-٣٤) ظرف تفريز

الثبيت بواسطة ظرف التفريز : يبين الشكل (١ - ٣٤) ظرف تفريز حيث يستخدم لربط سكاكين التفريز الطرفية ذات الساق الأسطواني وهو عبارة عن طقم مكون من حامل ذو ساق مخروطي يثبت في مخروط عمود الإدارة الرئيسية لآلة التفريز ، وطقم شاقات (جلب مرنة) بمقاسات مختلفة تتناسب مع مقاسات أقطار جذوع سكاكين التفريز الطرفية ، وثبتت الشاقات باستخدام صامولة طوق تشد بواسطة مفتاح هلالي .

الثبيت بواسطة حامل السبلات (مربط السبلات المقنة) يثبت في مخروط عمود الإدارة الرئيسية لآلة التفريز من أجل ثبيت سكاكين التفريز الطرفية ذات الجذع المسلوب بحيث تتناسب هندسية الجلبة وجذع سكين التفريز فمنها سلبة مورس بأنواعها أو السلبة المترية أنواعها .

الثبيت بواسطة مربط سكين ذات جذع اسطواني :

يبيّن الشكل (١ - ٣٥) مربط السكاكين الجذعية ويثبت في مخروط عمود الإدارة الرئيسية لآلة التفريز . وذلك لثبيت سكين التفريز ذات الساق الأسطواني بحيث تتناسب هندسية قطر ثقب المربط وقطر ساق سكين التفريز فمنها ٤ مم ، ٥ مم و ٥٥ مم ، ٦ مم الخ .



شكل (١-٣٥) مربط ساق اسطواني

العناية بسكاكين التفريز

ان سكاكين التفريز ثمينة وتصنع من معادن قاسية السالفة الذكر ولذلك يجب اتباع النقاط التالية للمحافظة عليها :

- ١ يجب معرفة كيفية استخدام سكين التفريز بصورة صحيحة ، كما يجب معرفة كيفية حمايتها من التلف عند تركيبها على الآلة أو في مكان حفظها .
- ٢ يجب فحص سكين التفريز بعد الاستعمال وذلك بفحص أسنان القطع بواسطة عدسة مكبرة ويجب تجليخها إذا استوجب ذلك .
- ٣ عند تخزين السكاكين وحفظها ، لا يجوز بأي حال من الأحوال أن توضع فوق بعضها البعض كما لا يجوز ملامستها للقطع المعدنية .
- ٤ يجب تنظيف أجزاء آلة التفريز والثقب الموجود في السكين قبل القيام بعملية تثبيت السكين على آلة التفريز .
- ٥ يجب استعمال سوائل التبريد المناسبة لما له أهمية في إطالة عمر السكين .


٤ عمليات التفريز

عملية التفريز هي إزالة الرايش عن الشغالة بواسطة أداة قطع دوارة متعددة الاسنان مثبتة على محيطها تسمى بسكين التفريز ، ونظراً للتعدد حدود القطع لسكاكين التفريز يمكن إزالة حجم كبير من الرايش في عملية تفريز واحدة ، كما أن السطوح المشغولة تتميز بجودتها من حيث النعومة واسطواء سطحها ، ويقوم كل حد قاطع بفصل جزء من الرايش من دورة السكين . وبعدها يمر بشوط عاطل وسكين التفريز تستمر بالدوران وهذا يؤدي إلى ما يسمى بالتبريد الذاتي لحدود قطع سكين التفريز ولإتمام عملية التفريز يجب مراعاة العوامل التالية :

ربط المشغولات


يتوقف اختيار وسيلة الربط المناسبة لقطعة العمل على قوة القطع المؤثرة في المشغولة ، حيث يتبع عن عملية نزع الرايش من قطعة العمل قوة خلع من مكان الربط وإذا زادت قوة القطع عن قوة الربط تتحرك المشغولة ،

وهناك نمطين من قوى إعاقة حركة المشغولة وهما :

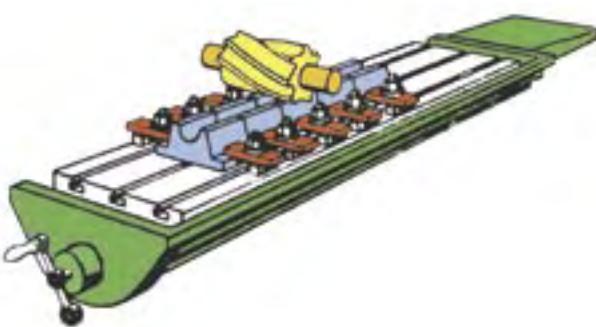

- ١ إعاقة إحتكاكية تستخدم في عمليات القطع الخفيفة وإذا زادت قوة القطع عن قوة الربط بالاحتكاك تتحرك المشغولة باتجاه حركة السكين ،

حيث يكون اتجاه قوة الربط موازي إلى اتجاه حركة القطع كما هو موضح في الشكل (١ - ٣٦) .

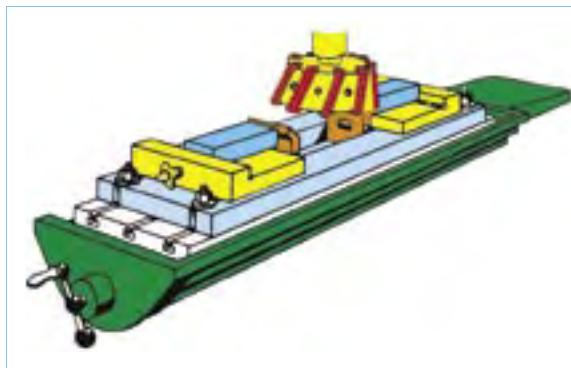

شكل (١ - ٣٧) الربط الايجابي

ب) إعاقة إيجابية تستخدم عند القطع التي يحتاج قوة ربط كبيرة ، حيث يكون اتجاه قوة الربط معاكس إلى اتجاه قوة القطع كما في الشكل (١ - ٣٧) .

أنواع الربط

هناك أدوات ربط متعددة وكثيرة نذكر أبرزها وهي :

١) الربط بواسطة الملازم

الملزمة الآلية الدوارة يبين الشكل (١ - ٣٨) الملزمة الآلية وهي ذات قاعدة مدرجة وتدور ٣٦٠ درجة ، وتثبت في طاولة الآلة بواسطة براغي التثبيت الخاصة وتنفذ لربط المشغولات عند تسوية الأسطح الأفقية وعمل المجاري السطحية المائلة بزاوية .



شكل (١ - ٣٨) الملزمة الآلية




شكل (١ - ٤٩) الملزمة الشاملة

الملزمة الشاملة

يبين الشكل (١ - ٣٩) الملزمة الشاملة حيث تمتاز أنها تحرك بحرية على ثلاث محاور مما يساعد في تشكيل المشغولات ذات الأسطح المائلة المركبة المتعددة .

الربط بواسطة الزاوية القائمة: يوجد بها مجاري وشقوق تستخدم لربطها مع طاولة آلة التفريز ، ومن ثم ربط المشغولات عليها بواسطة مرابط خاصة كما في الشكل (٤٠ - ١) .

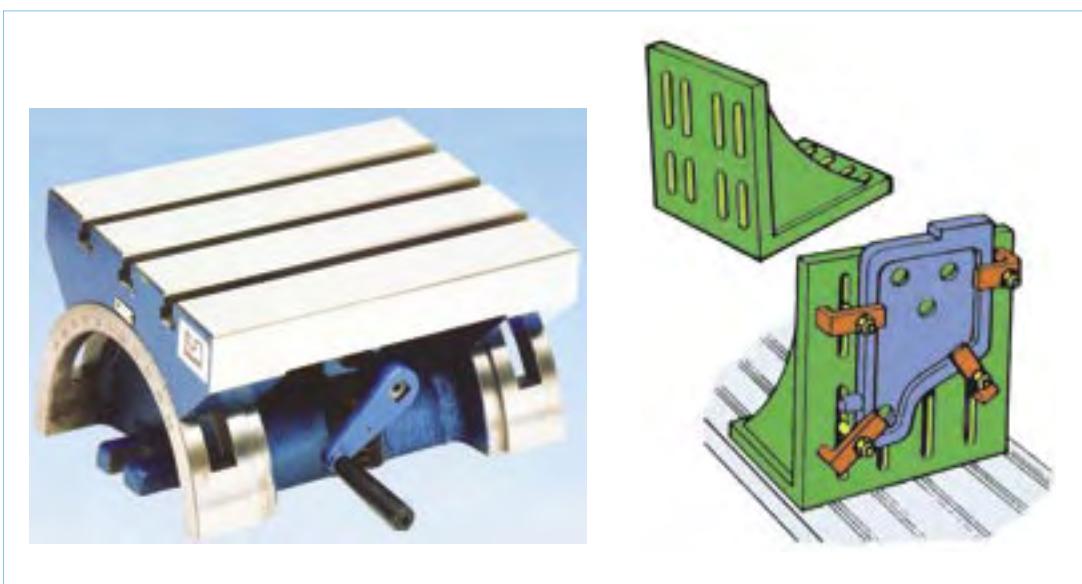


شكل (٤١-١) البلاطة الزاوية

شكل (٤٠-١) الزاوية القائمة


البلاطة الزاوية المتحركة: يبين الشكل (٤١ - ١) البلاطة الزاوية القابلة للضبط ، حيث يوجد بها شقوق تستخدم لربطها على طاولة آلة التفريز وتستخدم البلاطة الزاوية لربط المشغولات لتفريز الأسطح المائلة (الزاوي) .

الربط المباشر على طاولة الآلة: يتم في هذه الطريقة ربط المشغولات مباشرة على طاولة الآلة ، وتستخدم هذه الطريقة لربط المشغولات الرقيقة ولربط المسبوكات الكبيرة ، ويبيّن الشكل (٤٢ - ١) ذلك .

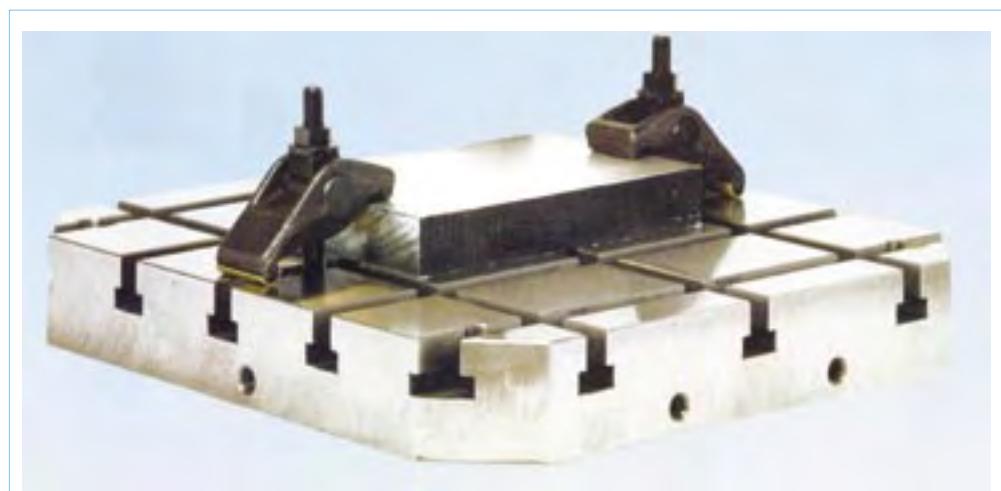

شكل (٤٢-١) الربط على طاولة الآلة

٥ الرابط بواسطة ظرف رأس التقسيم

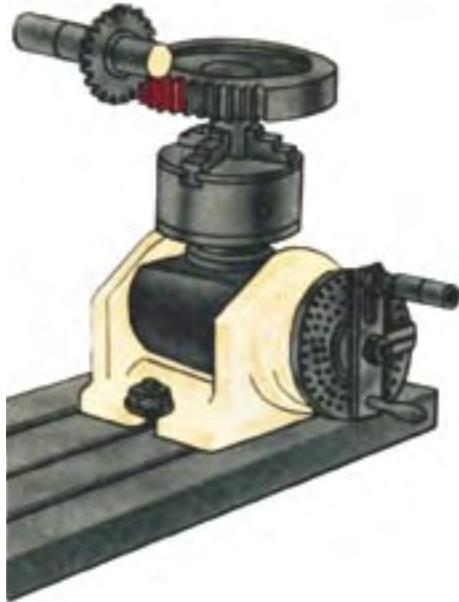

شكل (٤٣-١) ظرف رأس التقسيم يربط مشغولة

يبين الشكل (٤٣-١) ربط المشغولات بواسطة
ظرف رأس التقسيم .

ويستخدم ظرف رأس التقسيم لربط المشغولات
الأسطوانية والأشكال المتقطمة .

٤ - ٢

أنواع التفريز :

يستخدم التفريز لإنتاج الأشكال الميكانيكية عن طريقة إزالة جزء من المعدن ينتج عنه الأسطح المستوية والمنحنية وفتح المجاري المستقيمة والحلزونية . ويمكن تصنيف عمليات التفريز إلى ثلاثة أنواع هي :

① التفريز المحيطي : peripheral milling

يكون محور سكين التفريز موازيًّاً لسطح تفريز المشغولة ، ويتم القطع بواسطة الحدود القاطعة الموزعة بانتظام على محيط سكين القطع ، وتتوفر سكين التفريز حركة القطع الدورانية في حين تتحرك المشغولة عن طريق حركة الطاولة ، حركة التغذية الطولية كما هو مبين في الشكل (٤٤-١) .


ويتتج عن عملية القطع اهتزازات لأن عملية القطع تتم نتيجة لحركة الحدود القاطعة المتعاقبة والمترالية .

② التفريز الجبهي : Face milling

يكون محور سكين التفريز عمودياً على سطح تفريز المشغولة ، ويتم القطع بواسطة الحدود القاطعة الواقعة على محيط وجبهة سكين التفريز ، كما في الشكل (٤٥-١) ، ويكون سمك الرأيش متساوياً ، فتجري

عملية القطع بهدوء نتيجة التحميل المتتظم .

سكين التفريز

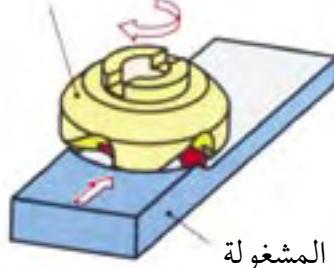


شكل(١-٤٥) التفريز الجبهي

سكين التفريز



شكل(١-٤٤) التفريز المحيطي

٣) التفريز المحيطي الجبهي :

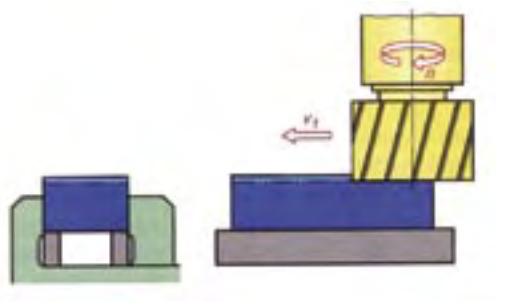

شكل(١-٤٦) التفريز المحيطي


في هذا النوع تكون سكين التفريز تقطع بواسطة الحدود المحيطية ، والحدود الموجودة في جبها في آن واحد ، كما هو موضح في الشكل (١-٤٦) .

طرق التفريز :

٣ - ٤

ينتج عن حركة سكين التفريز أثناء عمليات التفريز المحيطي والتفريز الجبهي طائق هي :

١) التفريز العكسي " التفريز الصاعد " :

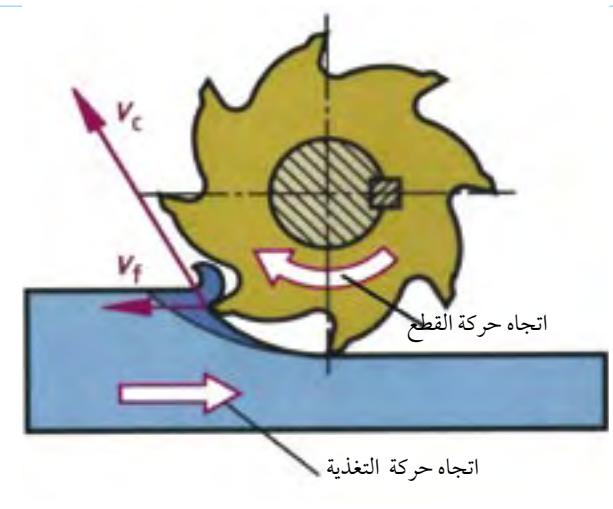

شكل(١-٤٧) التفريز الصاعد

تمتاز هذه الطريقة بأن اتجاه حركة الحد القاطع عند ملامسته للشغالة يكون عكس اتجاه حركة تقدم المشغولة " التغذية " ، مما ينتج عنه أن تمثل عملية القطع بأن سكين القطع تتغلغل تدريجياً في مادة الشغالة ، ويبلغ الرايش أكبر سمك له لدى خروج سن السكين من الشغالة ، أي أن قوة القطع تزداد تدريجياً بزيادة سمك الرايش المزال ، كما هو مبين في الشكل (١-٤٧) .

ومن سيئات هذا النوع بأن سكين القطع أثناء عملية القطع تحاول خلع المشغولة من مكان ربطها مما يتطلب ربط محكم قوي ، ولذلك تستخدم هذه الطريقة لتفريز المشغولات من المعادن الصلدة والسميكه .


٢ التفريز المتوافق " التفريز الهاابط " :

يكون اتجاه حركة سكين القطع عند منطقة القطع موافقاً لاتجاه حركة الشغالة " التغذية " كما هو في الشكل (- ٤٨) ، فيتغلغل سن السكين في المشغولة فوراً ، ولكن الرايش المقطوع يقل سمكه بالتدرج ، أي أن الحد القاطع يتحمل أكبر قوة قطع واحدة ، وتضعف بالتدريج كلما قل سمك الرايش حتى تتلاشى تقربياً لحظة خروج الحد القاطع من المشغولة ، مما يؤدي إلى تعرض طاولة الآلة إلى اهتزازات عنيفة بسبب وجود قوة قطع متقطعة وصادمة ، الأمر الذي يؤدي إلى تلف أو كسر أسنان سكين التفريز ، كما يؤثر على جودة السطوح المشغولة ، ولذلك تستخدم هذه الطريقة في عمليات التفريز التي تحتاج إلى سرعات قطع عالية ومقدار تغذية قليل وأيضاً عمق قطع قليل .

وبذلك يكون سطح التشغيل ناعماً وتضغط قوى القطع إلى أسفل مما يزيد في قوة الربط ، وبذلك يقل احتمال تذبذب المشغولة في أثناء القطع ، وتستخدم هذه الطريقة لتفريز المشغولات قليلة السمك .

الشكل (٤٨ - ١) التفريز الهاابط

٣ التفريز المزدوج " العكسي والمتوافق " :

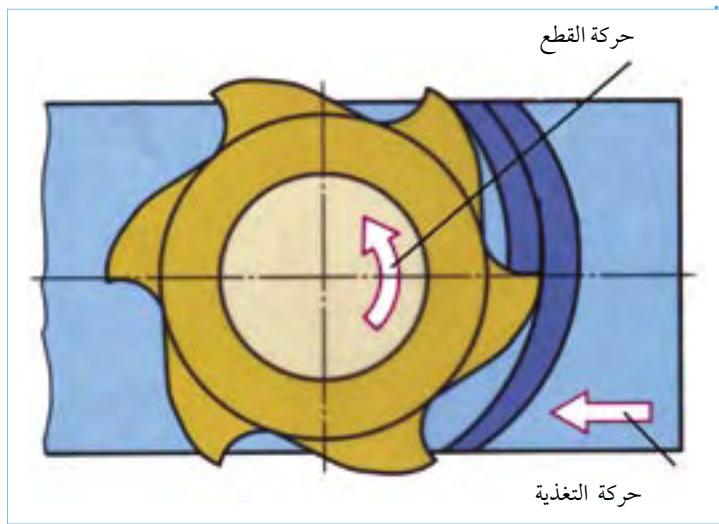

شكل(١-٤٩) التفريز العكسي المتوافق

يتم التفريز المزدوج في أثناء نوع التفريز الجبهي حيث تدور الحدود القاطعة للسكين عكس اتجاه حركة التغذية في جزء من شوط القطع وفي الجزء الآخر من الشوط نفسه يكون اتجاه التغذية متوافق مع اتجاه حركة أسنان القطع كما هو موضح في الشكل (١ - ٤٩) حيث يتم اختيار قطر السكين بحيث يساوي (٥ و ١) من عرض المشغولة وينحرف محور السكين عن منتصف عرض الشغالة بحيث يكون القطع الأكبر في مجال القطع المتعاكس .

وفي هذه الطريقة من القطع يتيح أسطح ناعمة وقطع متوازن هادئ خالي من الاهتزازات ، وذلك لأن أسنان

القطع تكون ملامسة إلى جسم المشغولة طوال عملية القطع .

نشاط

لحظ الفرق في فاعلية التبريد والتزييت بين طائق التفريز الثلاث .

اختيار سكين التفريز

٤ - ٤

عند اختيار سكين التفريز للقيام بعملية قطع على آلة التفريز يجب مراعاة العوامل التالية :

وسيلة ربط سكين القطع

يختار قطر عمود حمل السكين بما يناسب قطر ثقب السكين مثلاً أما ربط السكاكين الجذعية يتم اختيار الطريقة المناسبة لعملية الربط بما يناسب ظروف التشغيل .

نوع معدن الشغالة

تختلف المعادن و المواد من حيث قابليتها للقطع ، لذا منها المشغولة حتى يتم توفير الظروف المناسبة حسب الجدول الخاص بذلك .

نوع معدن السكين

تختلف السكاكين من حيث قدرتها على القطع ، وظروف التشغيل الخاصة بها حيث تجهز الآلة عند قطع المشغولات حسب نوع معدن السكين فمثلاً سرعة القطع ٢٠ م / دقيقة المستخدمة عند قطع مشغولة معدنها فولاذاً طري بواسطة سكين صلب سرعات عالية أما عند استخدام سكين ذات اللقم الكربيدية تكون سرعة القطع ٦٠ م / دقيقة .

مقاسات سكين التفريز

يتم اختيار سكين التفريز بحيث أن يكون طولها مناسباً لعملية التشغيل كذلك القطر له أثر كبير على جودة عملية القطع وزمن التفريز .

بنية آلة التفريز


عندما تكون بنية الآلة متينة تستطيع أن تعمل في ظروف تشغيل قاسية وينتج عنها دقة في الأداء .

حركات عملية التفريز

٤ - ٥

يتطلب عملية التشغيل على آلات الفرایز توفر حركات كما هو مبين في الشكل (١ - ٥١) وهي :

- ١ حركة سكين القطع الدورانية والتي تستمدتها من صندوق السرعات بوساطة عمود حمل السكين .
- ٢ حركة التغذية الطولية والتي تتحركها الطاولة باتجاه محور (س - س) (x-x) وتستمد حركتها من صندوق التغذية الموجود في الركبة أو بواسطة التحريك اليدوي بتدوير العجلة (القرص) .

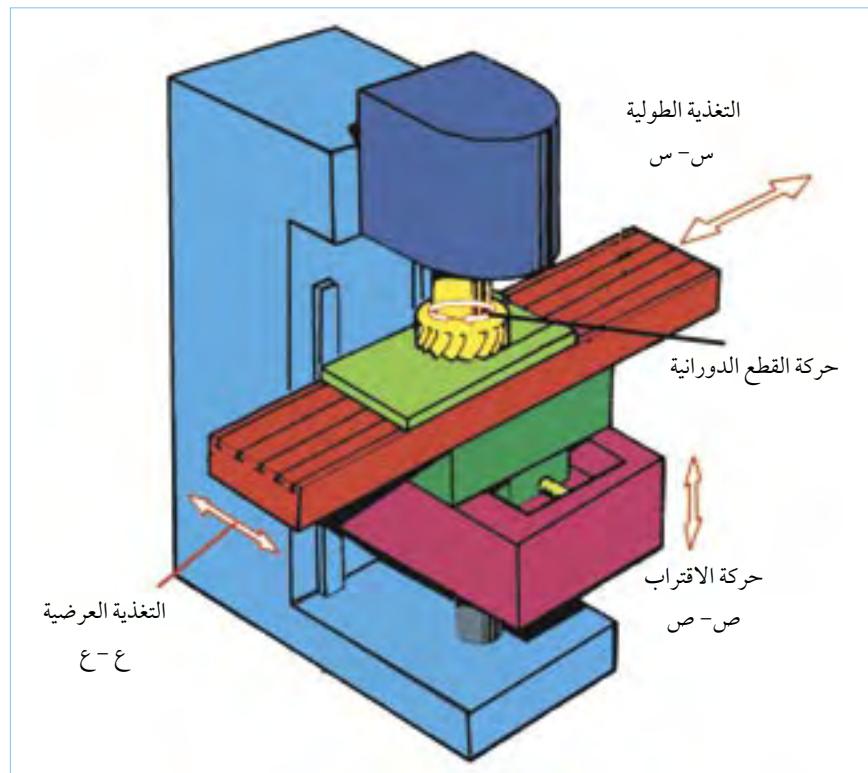

شكل(١٠-٥) المحاور الاحادية على آلة التفريز

- ٣ حركة التغذية العرضية والتي تتحركها الطاولة باتجاه محور (ع - ع) (z-z) وتستمد حركتها من صندوق التغذية الموجود في الركبة أيضاً أو بواسطة التحريك اليدوي بتدوير العجلة (القرص) .
- ٤ الحركة العمودية (حركة الاقتراب) وتأمنها المشغولة عن طريق حركة الركبة باتجاه محور (ص - ص) (y-y) وذلك لضبط عمق القطع .

نظام التبريد

٤ - ٦

بفعل الاحتكاك بين قطعة العمل والحدود القاطعة في سكين التفريز تتولد حرارة وراثيش متراكم في منطقة القطع وهذا يتطلب معالجة هي ضخ سائل التبريد بقوة إلى منطقة القطع من أجل التبريد والتنظيف والتزييت لأجزاء الآلة والمشغولة ، وتحتوي كل آلة تفريز على نظام تبريد يتكون من الأجزاء التالية :

١ **الخزان وفيه يتجمع سائل التبريد:** يقع خزان التبريد في الجزء السفلي من الآلة في القاعدة .

المضخة: وتعمل بالتيار الكهربائي لضخ سائل القطع من الخزان عبر الأنابيب إلى موضع القطع ويتم تصفية السائل قبل دخوله إلى المضخة بتمريره عبر خانات الخزان والتي يعتمد مبدأ الترسيب من أجل تصفية السائل من الشوائب .

الخراطيم: حيث تستخدم ممراً السائل للتبريد وتصنع من البلاستيك أو المطاط المقوى .

المحبس: يستخدم للتحكم بقوة ضغط سائل التبريد إلى منطقة القطع .

تحديد سرعة الدوران وسرعة التغذية

٤ - ٧

تتأثر سرعة الدوران لسكين التفريز بالسرعة المحيطة المناسبة لها حيث تعتمد السرعة المحيطة لسكين على نوع معدنها ونوع معدن المشغولة ونوع عملية التفريز ، ويعبر عن السرعة المحيطة لسكين التفريز بسرعة القطع .

السرعة المحيطة (سرعة القطع)

تعرف سرعة القطع في عملية التفريز على أنها المسافة الخطية التي تقطعها أحد أسنان القطع مقاسة بوحدة المتر في الدقيقة ، ويجب ألا تزيد سرعة القطع الخاصة لسكين تفريز معينة لقطع معدن معين عن السرعة المناسبة ، إذ قد تسبب الزيادة أو النقصان عن السرعة المناسبة كسر السكين أو تشويه أداء الآلة .

ولحساب سرعة القطع لأحد الأسنان على محيط السكين في الدورة الواحدة تساوي النسبة التقريرية مضروبة بقطر السكين ($\pi \times ق$) ، كما هو موضح في الشكل (١-٥١) . أما إذا زادت سرعة السكين (ن) عن الدورة الواحدة فذلك يتطلب مضاعفة المحيط بعدد الدورات ، وتكون المعادلة :


$$س_ق = \pi \times ق \times ن$$

$$م / دقيقة . =$$

ولتكون وحدة القياس لسرعة القطع : متر في الدقيقة يجب قسمة المعادلة على (١٠٠٠) وبذلك تصبح :

$$س_ق = \pi \times ق \times ن$$

$$م / دقيقة . =$$

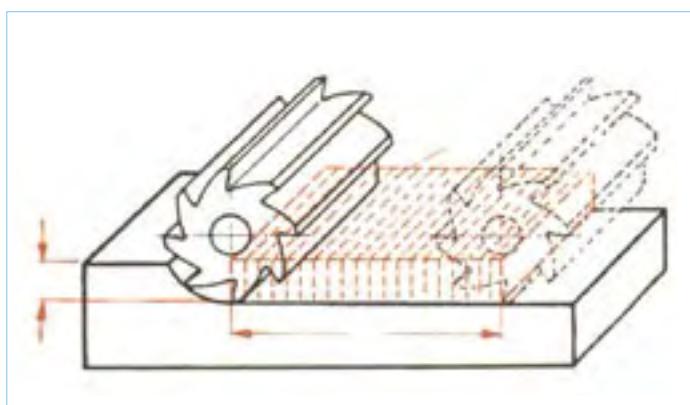

شكل(١-٥)

حيث :

S_q : سرعة القطع (م / د)

ق : قطر سكين التفريز (مم) .

ن : عدد دورات السكين (دورة / دقيقة) .

١٤، ٣ : النسبة التقريرية (١٤٪)

تعتمد سرعة القطع إضافة إلى نوع معدن السكين ومعدن المشغولة ونوع التفريز المستخدم على درجة نعومة السطح المشغل ، ويبيّن الجدول التالي فيماً توجيهية مناسبة لسرعة القطع لمجموعة من المعدن الشائعة الاستخدام بواسطة سكين تفريز مصنوع من صلب السرعات العالية (H.S.S) .

أنواع التفريز الشائعة		تفريز محظي ومجهي		تفريز مجهي		تفريز مجهي ومجهي	
نوع التشتغيل / نوع معدن الشغالة	سنت خشن / م / دقيقة	نوع التشتغيل / نوع معدن الشغالة	نوع التشتغيل / نوع معدن الشغالة				
فولاذ غير سبائكى St42, St37, St33	٢٠ - ٣٥	٢٠ - ٣٥	٢٠ - ٣٥	٢٠ - ٣٥	٢٠ - ٣٥	فولاذ غير سبائكى St42, St37, St33	فولاذ غير سبائكى St42, St37, St33
فولاذ انشائى (قرابب)	١٢ - ١٨	١٢ - ١٨	١٢ - ١٨	١٢ - ١٨	١٢ - ١٨	فولاذ انشائى (قرابب)	فولاذ انشائى (قرابب)
سكب رمادي	١٤ - ١٦	١٤ - ١٦	١٤ - ١٦	١٤ - ١٦	١٤ - ١٦	سكب رمادي	سكب رمادي
معدان صلبة عالي الكربون	٥٠ - ٨٠	٥٠ - ٨٠	٥٠ - ٨٠	٥٠ - ٨٠	٥٠ - ٨٠	معدان صلبة عالي الكربون	معدان صلبة عالي الكربون
معدان طرية (المينيوم)	٣٠٠ - ٦٠٠	٣٠٠ - ٦٠٠	٣٠٠ - ٦٠٠	٣٠٠ - ٦٠٠	٣٠٠ - ٦٠٠	معدان طرية (المينيوم)	معدان طرية (المينيوم)
الكريون	٦٠ - ٩٠	٦٠ - ٩٠	٦٠ - ٩٠	٦٠ - ٩٠	٦٠ - ٩٠	الكريون	الكريون

وبدلالة سرعة القطع "السرعة المحيطية" يتم حساب سرعة الدوران من أجل ضبط صندوق السرعات على آلة التفريز باستخدام المعادلة الآتية:

$$س_ق = \frac{\pi \times ق \times ن}{100}$$

$$س_ق = 1000 \times \pi \times ق \times ن$$

$$ن = \frac{س_ق \times 1000}{ق \times \pi} \text{ دورة / دقيقة .}$$

بعد حساب قيمة سرعة الدوران رقميا يتم ضبط صندوق سرعات آلة التفريز لأقرب سرعة دوران محسوبة على لوحة ضبط السرعات.

مثال

سكين تفريز قطرها (٨٠) مم ويدور بسرعة (١٠٠) دورة / الدقيقة ، أحسب سرعة القطع

الحل

$$س_ق = \frac{\pi \times ق \times ن}{100}$$

$$س_ق = \frac{100 \times 80 \times \pi}{100} = 2512 \text{ م / دقيقة}$$

ملحوظة

يتم ضبط التغذية لأقرب سرعة ممكنة للسرعة المحسوبة حسب تصميم صندوق سرعات آلة

إن سرعة القطع لسكين التفريز يجب أن تتغير تغيراً عكسيّاً بالنسبة لصلادة مادة المشغولة ، فكلما زادت صلادة المشغولة انخفضت سرعة دوران سكين التفريز ، ويجب أن لا تزيد سرعة القطع عن معدل سرعة القطع المناسبة في الظروف المعينة لأية عملية تفريز وذلك للأسباب التالية :

لتجنب كسر الحدود القاطعة لسكين التفريز .

لتجنب الأضرار الميكانيكية التي قد تلحق بـ ماكينة التفريز :

ج- لتجنب عملية فك قطعة القمل من مكان الربط أو زحزحتها من مكانها أثناء التفريز ، مما يؤدي إلى عدم جودة السطوح المشغولة .

ضبط سرعة دوران السكين :

عند إجراء عملية التفريز يجب تحديد السرعة الدورانية لسكين التفريز (دورة / دقيقة) ، ويتم حساب السرعة من قانون سرعة القطع كما يلي :

$$n = \frac{1000 \times س}{\pi \times ق} \text{ دورة / دقيقة .}$$

مثال

قطعة من الفولاذ الطري يراد تسويتها سطحها باستخدام سكين تفريز قطرها ٨ مم ، احسب سرعة الدوران للتفریز الخشن وللتفریز الناعم .

الحل

من الجدول وبالمقارنة مع نوع معدن المشغولة .

سرعة القطع للتفریز الخشن = ١٥ - ٢٠ م / دقيقة .

سرعة القطع للتفریز الناعم = ٢٠ - ٣٥ م / دقيقة .

$$\text{سرعة الدوران (n)} = \frac{1000 \times س}{\pi \times ق} \text{ دورة / دقيقة .}$$

$$\text{سرعة دوران القطع الخشن (n_x)} = \frac{1000 \times ١٧,٥}{80 \times ٣,١٤} = ٦٩,٦٦ \text{ دورة / دقيقة .}$$

$$\text{سرعة دوران القطع الناعم (ن)} = \frac{1000 \times 27,5}{80 \times 3,14} = 109,5 \text{ دورة / دقيقة .}$$

سرعة التغذية

تعرف سرعة التغذية بأنها المسافة التي تتحركها طاولة الآلة حركة خطية باتجاه محور (س - س) (X - X)

أو في الاتجاه العرضي (ع - ع) (y - y). مقاسة بوحدة مم / دقيقة.

عند قطع المشغولات على آلة التفريز يجب ضبط صندوق التغذية ، ولحساب سرعة التغذية المناسبة يجب معرفة مقدار التغذية لكل سن من أسنان سكين التفريز حتى يتم معرفة التغذية الكلية لكل دورة لسكين التفريز .

مقدار التغذية للدورة الواحدة لسكين = $t \times u$

حيث تمثل (t) = مقدار التغذية لكل سن (مم)

(u) = عدد أسنان السكين .

وعند حساب سرعة التغذية في وحدة الزمن (دقيقة) ، سرعة التغذية تساوي مقدار التغذية الكلية لكل دورة مضروباً بعدد الدورات في الدقيقة .

$s_u = t \times u \times n$

حيث تمثل s_u = سرعة التغذية مم / دقيقة .

t = مقدار التغذية لكل سن مم .

u = عدد أسنان سكين التفريز .

n = عدد دورات السكين في الدقيقة .

مثال

سكين تفريز محاطي عدد أسنانه 12 سنًا ويدور بسرعة 120 دورة / الدقيقة ، احسب سرعة التغذية لتفريز قطعة من الفولاذ الطري لكل من القطع الخشن والناعم .

الجواب

من الجدول مقدار التغذية لكل سن للقطع الخشن ٢٠ و ٠ مم . مقدار التغذية لكل سن للقطع الناعم ١ و ٠ مم .

$$\text{سن للقطع الخشن} = ٢٠ \times ١٢٠ = ٧٢ \text{ مم / دقيقة .}$$

$$\text{سن للقطع الناعم} = ١٠ \times ١٢٠ = ١٤٤ \text{ مم / دقيقة .}$$

زمن التشغيل على آلة التفريز

في زمن استخدام التكنولوجيا الحديثة ولمواكبة السرعة في الإنتاج ، لا بد أن يكون زمن التشغيل على آلة التفريز هو من أولويات التي يجب الاهتمام بها حتى تتحقق المنافسة وبذلك يتحقق الربح الذي هو عنصر هام في تطور الورشة الصناعية ، ويقسم زمن التشغيل على آلة التفريز إلى قسمين هما :

١ - زمن التجهيز

يقتضي العمل على آلة التفريز تجهيز الآلة من حيث تثبيت سكين القطع المناسب وضبط سرعة دوران سكين التفريز وضبط سرعة التغذية المناسبة وتثبيت الشغالة على طاولة الآلة وتفقد مستوى الزيت في صندوق السرعات وصندوق التغذية وتفقد نظام التبريد .

زمن القطع (زمن التفريز)

يتوقف زمن القطع على آلة التفريز على عدة عوامل ومن أبرزها طول شوط القطع ، حيث يتكون طول مشوار القطع من طول قطعة العمل مضافاً له نصف قطر سكين القطع في بداية السير والنصف الثاني في نهاية الشوط ، حيث تكون المعادلات على النحو التالي :

$$\text{طول الشوط الكلي} = \text{طول قطعة العمل} + ٢\text{ نق سكين القطع}$$
$$L = L + C$$

$$L = \text{طول شوط القطع}$$

$$L = \text{طول قطعة العمل}$$

$$C = \text{قطر سكين القطع}$$

$$\text{زمن التفريز الكلي} = \text{زمن الشوط الواحد} \times \text{عدد مرات القطع}$$

$$\text{زمن التفريز للشوط الواحد} = \frac{\text{طول الشوط الكلي}}{\text{سرعة التغذية}} \times \frac{\text{سمك المعدن قبل التشغيل} - \text{سمك المعدن بعد التشغيلي}}{\text{عمق القطع}}$$

أما الزمن الكلي والذي يعتمد على زمن الشوط الواحد مضروباً بعدد مرات القطع كما هو موضح في المعادلة التالية :

$$\text{زمن التفريز الكلي} = \frac{L + Q}{S_t} \times S + S_1$$

مثال

قطعة مستطيلة من صلب عالي الكربون طولها (٧٠٠) مم وعرضها (١٠٠) مم وسمكها (٣٠٠) مم يراد تصفية السمك ليصبح (٢٧٨) مم فإذا علمت أن عمق القطع الخشن المسموح به (٣) مم وعمق القطع الناعم (١) مم وكان قطر سكين التفريز المستخدم (١٢٠) مم وطوله (١٠٠) مم وعدد أسنانه (١٢) سناً احسب زمن التفريز.

الحل

$$\text{سمك المعدن المراد قشطة} = 278 - 300 = 22 \text{ مم}$$

$$\text{عمق القطع الناعم} 1 \text{ مم} \quad \text{فيقى للقطع الخشن} = 1 - 22 = 21 \text{ مم}$$

$$\text{عدد مرات القطع الخشن} = \frac{21}{3} = 7 \text{ مرات}$$

$$\text{طول الشوط} = \text{طول المشغولة} + \text{قطر السكين}$$

$$100 + 700 =$$

$$\text{مقدار التغذية الخشنة لكل سن من جدول التغذية} = 25 \text{ و } 0 \text{ مم/سن}$$

$$\text{مقدار التغذية الناعمة لكل سن من جدول التغذية} = 1 \text{ و } 0 \text{ مم/سن}$$

$$\text{سرعة التغذية} = \text{مقدار التغذية لكل سن} \times \text{عدد الأسنان} \times \text{سرعة دوران السكين}$$

$$S_t = T \times U \times N$$

$$\text{سرعة التغذية الخشن} = 25 \text{ و } 0 \times 12 \times N = \text{مم / دقيقة}$$

$$\text{سرعة التغذية الناعم} = 1 \text{ و } 0 \times 12 \times N = \text{مم / دقيقة}$$

لحساب عدد الدورات بدلالة سرعة القطع من الجدول نجد أن سرعة القطع تتراوح بين (٣٠ - ٥٠) م/دقيقة خشن و (٨٠ - ٥٠) م/دقيقة ناعم

$$\text{سرعة القطع الخشن (سق خشن)} = \frac{50+30}{2} = 40 \text{ م / دقيقة}$$

$$\text{سرعة القطع الناعم (سق ناعم)} = \frac{80+50}{2} = 65 \text{ م / دقيقة}$$

$$\text{سرعة الدوران (ن)} = \frac{1000 \times \text{سق}}{\pi \times \text{ق}}$$

$$\text{سرعة دوران القطع الخشن (نخ)} = \frac{1000 \times 40}{100 \times 3,14} = 127,388 \text{ دورة / دقيقة .}$$

$$\text{سرعة دوران القطع الناعم (نٌ)} = \frac{1000 \times 65}{100 \times 3,14} = 207 \text{ دورة / دقيقة .}$$

$$\text{زمن التفريز للشوط الواحد} = \frac{\text{طول الشوط الكلي}}{\text{سرعة التغذية}}$$

$$\text{طول الشوط الكلي} = \text{طول قطعة العمل} + 2 \text{ نق سكين القطع}$$

$$\text{طول الشوط الكلي} = 100 + 700 = 800 \text{ مم}$$

$$\text{سرعة التغذية الخشن} = 25 \text{ و } 12 \times 0,388 \times 127,388 \text{ مم / دقيقة}$$

$$\text{سرعة التغذية الناعم} = 1 \text{ و } 12 \times 0,248,4 = 207 \text{ مم / دقيقة}$$

$$\text{زمن التفريز الخشن} = 7 \times \frac{800}{387,164} = 14,46 \text{ دقيقة}$$

$$\text{زمن التفريز الناعم} = 1 \times \frac{800}{284,4} = 3,22 \text{ دقيقة}$$

$$\text{زمن التفريز الكلي} = \text{زمن التفريز الخشن} \times \text{زمن التفريز الناعم}$$

$$\text{زمن التفريز الكلي} = 3,22 \times 14,46$$

$$= 17,68 \text{ دقيقة}$$

- ١ اذكر الاجزاء الرئيسية لآلية التفريز العمودية وحدد وظيفة كل منها.
- ٢ ما الفرق بين آلية التفريز الأفقية وآلية التفريز الشاملة ؟
- ٣ ما المقصود بالتفريز ؟ بين ذلك بالرسم.
- ٤ عدد الطرق التي يمكن بواسطتها التحكم بالحركة الطولية لطاولة آلية التفريز.
- ٥ في آلية التفريز يمكن التحكم بالحركة الطولية لطاولة الآلة بثلاث طرائق، اذكرها.
- ٦ ما هي الصفات التي يجب أن تتصف بها سكاكين التفريز من حيث معدنها؟
- ٧ اذكر أنواع سكاكين التفريز من حيث معدنها؟
- ٨ اذكر الأنواع التي تتوفّر فيها السكاكين الجذعية ، مبيناً استخدامات كل نوع .
- ٩ اذكر الاشكال التي يتوفّر فيها السكين الزاوي .
- ١٠ توجد الحدود القاطعة لآلية التفريز على هيئة شكلين ، اذكر الفرق بينهما موضحاً ذلك بالرسم ؟
- ١١ اذكر أنواع سكاكين التفريز مع ذكر استخدامات كل نوع ؟
- ١٢ ما أثر قطر السكين في طول الشوط ؟ وضح إجابتك بالرسم .
- ١٣ قارن بين التفريز المحيطي والتفريز الجبهي من حيث:
 - أ- موضع القطع في السكين .
 - ب- العلاقة بين محور السكين وسطح التفريز .
- ١٤ اشرح موضحاً بالرسم ، كيف تتم عملية التفريز العكسي ؟ وبين إيجابيتها وسلبياتها .
- ١٥ قارن بين التفريز العكسي والتفريز المتواافق من حيث:
 - أ-العلاقة بين اتجاه حركة القطع وحركة التغذية .
 - ب-قوة القطع .
 - ج- فاعلية نظام التبريد والتزييت .

١٦ بين مستعيناً بالرسم الفرق بين الإعاقة الاحتاكية والإعاقة الإيجابية في ربط المشغولات .

١٧ اذكر العوامل التي تعتمد عليها عند اختيار سكين التفريز ؟

١٨ بين مستعيناً بالرسم حركات التشغيل المستخدمة في التفريز .

١٩ ما هي وظيفة أطواق الفصل المستخدمة في عمود حمل السكين المعياري ؟

٢٠ عرف ما يلي:

سرعة التغذية في التفريز .

سرعة القطع في التفريز .

٢١ ما العوامل التي يعتمد عليها حجم الرايشه المقطوع في وحدة الزمن في التفريز ؟

٢٢ اذكر مع الشرح وظائف سوائل القطع في التفريز .

٢٣ قارن بين كل من التغذية لكل دورة والتغذية لكل سن في عمليات التفريز من حيث : المفهوم ووحدة كل منهما .

٢٤ عرف سرعة القطع في التفريز " السرعة المحيطية ". واكتب معادلة حسابها موضحاً عناصر هذه المعادلة.

٢٥ اذكر العوامل التي يعتمد عليها زمن التفريز ، موضحاً المعادلة الحسابية التي تربطها .

٢٦ يراد تفريز قطعة طولها ١٥٠ ملم ، فإذا علمت أن سرعة التغذية ٤٠ ملم / دقيقة ، وطول كل من المسير الابتدائي والنهائي ٥ ملم ، وقطر سكين التفريز ٨٠ ملم ، احسب زمن القطع لشوط واحد فقط .

٢٧ ما العوامل المؤثرة في زمن التفريز؟

٢٨ ما العوامل المؤثرة في تحديد سرعة دوران سكين التفريز؟

٢٩ قطعة من الفولاذ الطري طولها (٨٠٠) ملم ، وعرضها (٨٠) ملم ، وسمكها (١٩٦) ملم ، يراد تصفيية سمكها ليصبح (١٨٦) ملم ، باستخدام سكين تفريز مدخلية قطرها (١٠٠) م وطولها (١٠٠) ملم ، وعدد أسنانها (١٦) سنان فإذا كان عمق القطع الخشن (٣) ملم ، وعمق القطع الناعم (١) ملم، واحسب زمن التفريز بالرجوع إلى الجداول (سرعة القطع) ، (مقدار التغذية لكل سن) .

نسخة أولية
DRAFT

الوحدة

٢

التقسيم



درست في عمليات تشكيل القطع الميكانيكية استخدام خطوط العلام لتحديد مواضع القطع وخاصة عند تقسيم محيط المشغولات الأسطوانية إلى عدد متساوي من الأقسام ، ويستعراض عن عملية التخطيط استخدام آليات التقسيم ، ويلزم استخدام جهاز التقسيم ، كما أريد تفريز تجاويف بأي شكل من الأشكال وموزعة بزوايا مختلفة على محيط المشغولات ، وتعتبر عملية التقسيم من العمليات الأساسية لتشكيل المشغولات بدقة عالية ودون الحاجة إلى وضع العلامات على محيط المشغولات ولاشكال عده ذكر منها : عمل شكل سداسي أو في قطع التروس بالاستعانة بسكاكين تشكيل خاصة ، ويزود رأس التقسيم بظرف لربط الشغلات به ، وتوجد عده أنواع من هذا الاجهزه وستتعرف في هذه الوحدة . ما أنواع أجهزة التقسيم ؟ وما جزاؤها ووظائف كل منها ؟ وما طرائق استخدامها ؟


•••• الأهداف ••••

يتوقع منك بعد دراسة هذه الوحدة أن تكون قادرًا على أن:

- ١ تقارن بين أجهزة التقسيم من حيث الاستخدام .
- ٢ تسمى أجزاء أجهزة التقسيم ووظائفها .
- ٣ تختار طريقة التقسيم المناسبة للأداء .
- ٤ تطبق حسابات طرق التقسيم المباشر والبسيط والمركب الفارقي .

أجهزة التقسيم:


تعتبر أجهزة التقسيم من الملحقات الأساسية لآلات التفريز وثبتت على طاولة آلة التفريز كما في الشكل (٢ - ١) ليتدنى نطاق عملها إلى إمكان إنتاج المستනات أو تفريز تجاويف بأي شكل من الأشكال وموزعة بزوايا مختلفة على محیط شغله إسطوانية أو أسطوح مستوية متعددة بعدد محدد على المشغولات الأسطوانية (قطاعات مربعة أو مخمسة أو مسدسة . . الخ) ، هذا ما مستعرفه في هذه الوحدة .

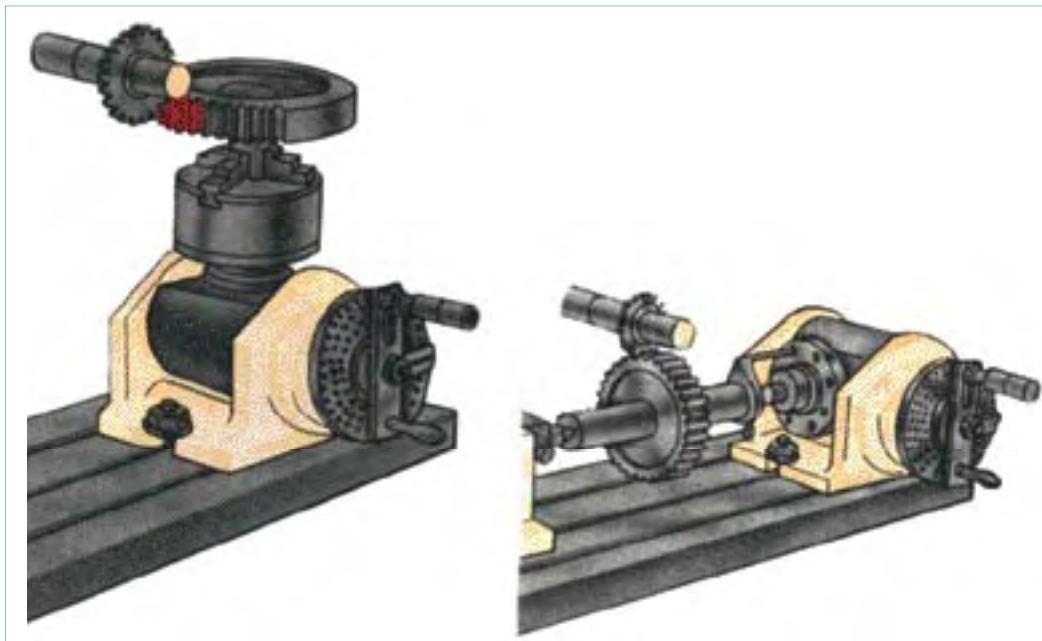

شكل (٢ - ١) آلة تقسيم على طاولة التفريز

① أنواع أجهزة التقسيم:

الشكل (٢ - ٢) يوضح تخطيطاً لمعظم أنواع هذه الأجهزة والتي تتركب أساساً ترس حلزوني (١) به ٤٠ سنًاً (وفي النادر ما تكون ٢٠ سنًاً) ، ويقود هذا المسنن بريمة أو حلزوننة (٢) بنسبة تعشيق ١ : ٤٠ أي أنه بدوران البريمة دورة واحدة كاملة ، فإن المسنن الحلزوني يدور بمقدار $\frac{1}{360}$ من الدورة أي بزاوية قدرها ٩٠ درجات . ويمكن إدارة البريمة بواسطة يد المرفق (٣) فإذا فرضنا أن دارت يد المرفق دورة واحدة ، يدور المسنن الحلزوني بمقدار $\frac{1}{40}$ من محیطه وكذلك الظرف المثبت عليه الشغله يدور $\frac{1}{40}$ لأنه مثبت على محور الترس مباشرة . فبعد قطع المجرى الأول يتم تكرار إدارة يد المرفق من أجل تقسيم محیط الشغله إلى ٤٠ قسماً ، وتتنوع تصميمات أجهزة التقسيم تبعاً إلى الغرض منها حيث يمكن تقسيم المحیط وأيضاً يقسم المسطح الأفقي للمشغولة .

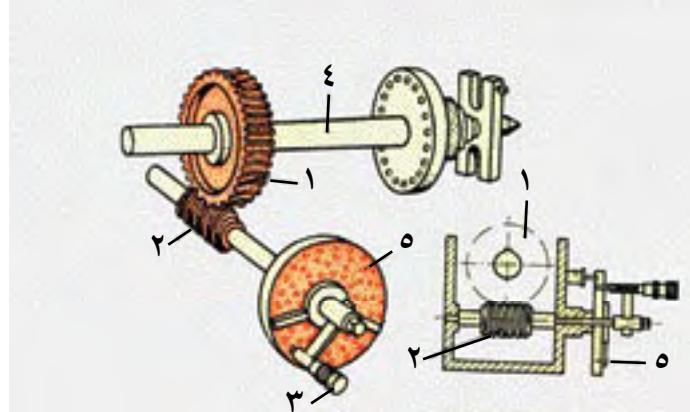

- ١ ترس حلزوني
- ٢ البريمة الحلزونية
- ٣ يد المرفق
- ٤ عمود دوران رأس التقسيم
- ٥ صينية التقسيم


شكل (٢-٢) مخطط عام لجهاز التقسيم

ولهذا يمكن تصنيف أجهزة التقسيم إلى الأنواع التالية :

رأس التقسيم الشامل

١ - ١

يثبت هذا الجهاز على طاولة آلة التفريز بواسطة براغي شكل T ، ويبيّن الشكل (٢ - ٣) الأجزاء الرئيسة لرأس التقسيم الشامل الذي يوجد داخلة محولة تروس حلزونية تتكون من دودة وترس دودي ، ونسبة النقل بينهما ١ : ٤٠ فإذا دارة الدودة ٤٠ دورة دار الترس الدودي دورة واحدة ، حيث يثبت ترس الدودي على محور التقسيم الذي يحرك الشغالة مقدار حركة الترس الدودي نفسه .

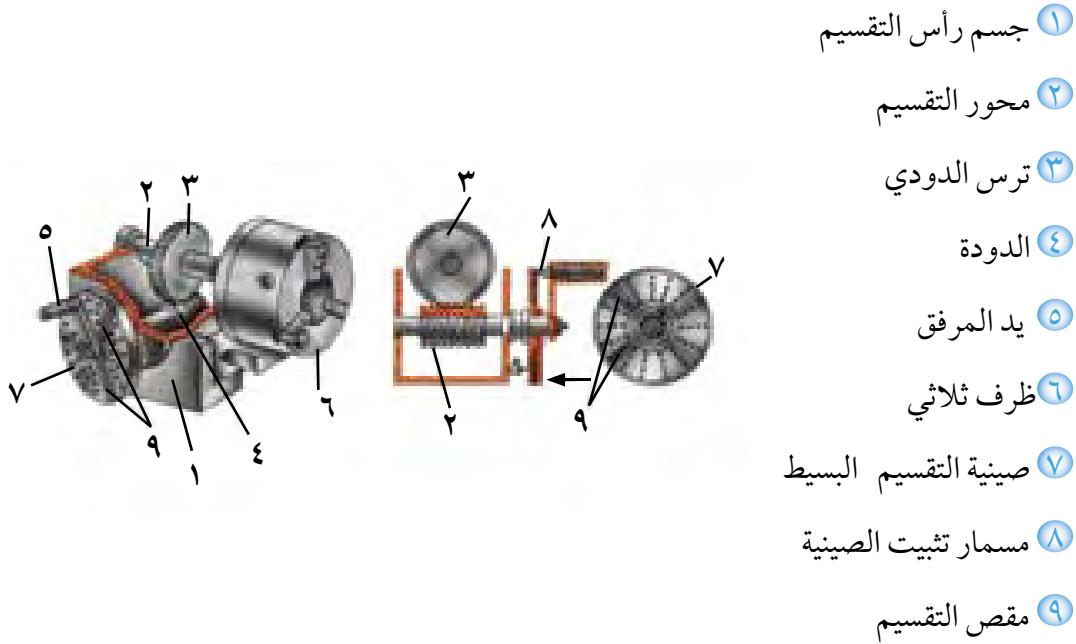


شكل (٣-٢) رأس التقسيم الشامل

١ - ١ - استخدامات رأس التقسيم الشامل

كلما اريد تفريز أي شكل من الأشكال وموزع بزوايا مختلفة على محيط شغالة إسطوانية ، يعتبر رأس التقسيم الشامل أكثر أجهزة التقسيم إستخداما حيث يمكن تقسيم محيط المشغولات إلى أقسام متساوية مهما كان عددها ولذلك يتطلب اتباع طرق متنوعة لكل فئة من الأقسام .

سميه هذا الجهاز بجهاز التقسيم الشامل لأنه يستخدم في أنواع التقسيم الثلاث وهي :

١ التقسيم المباشر (Direct indexing)

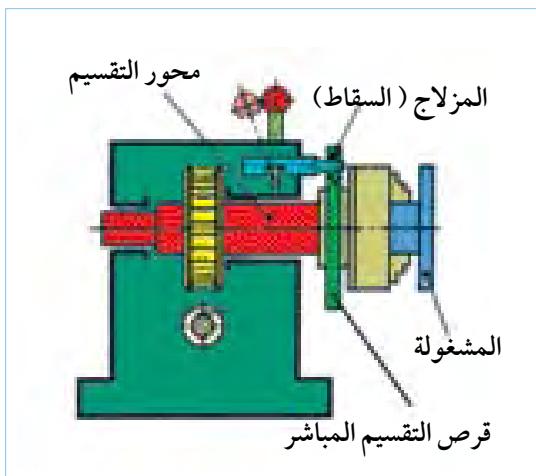

شكل (٤ - ٢) نظام التقسيم المباشر

يستخدم هذا الجهاز في عمليات التقسيم المباشره حيث يقسم محيط الدائرة إلى مجموعة من الأقسام إذ يركب على محور التقسيم قرص التقسيم الذي يضم ثقوبا أو حروزا عددها ٢٤ ، وبذلك يمكن تقسيم محيط المشغولة إلى (٢٤ ، ١٢ ، ٨ ، ٦ ، ٤ ، ٣ ، ٢) قسما .

يبين الشكل (٢ - ٤) نظام التقسيم المباشر ، ويكون من الغراب المتحرك ومحور التقسيم وسقاطة الضبط (مسمار ربط الصينية) وصينية التقسيم المباشر ، حيث يكون مبدأ العمل بتدوير المحور الرئيسي عدد من الثقوب أو الحروز ويسحب عددها بقسمة الرقم ٢٤ على عدد أقسام المشغولة .

$$\text{عدد ثقوب التدوير لقرص التقسيم المباشر} = \frac{\text{عدد ثقوب القرص}}{\text{عدد أقسام المشغولة}}$$

مثال

قطعة من الفولاذ المبروم قطرها ٣٠ مم يراد تحويل شكلها إلى شكل مثلث ، احسب عدد ثقوب تدوير قرص التقسيم المباشر . (علما أنه عدد ثقوب قرص التقسيم المباشر = ٢٤ ثقبا)

$$\text{عدد ثقوب تدوير قرص التقسيم المباشر} = \frac{\text{عدد ثقوب قرص التقسيم المباشر}}{\text{عدد أقسام المشغولة}}$$

$$= \frac{24}{8} =$$

٣ ثقوب

تثبت قطعة العمل الذي قطرها ٣٠ مم في ظرف رأس التقسيم ويتم فرز السطح الأول ، وبعدها يتم تحريك فرض التقسيم المباشر بواسطة ذراع المرفق ثلاث ثقوب ويقطع السطح الثاني ، وهكذا حتى يتم تشكيل المحيط الدائري إلى شكل ثماني منتظم .

(Simple Indexing) (المركب)

يتم التقسيم البسيط باستخدام جهاز التقسيم الشامل ومن المعلوم أن تحريك يد التقسيم دورة واحدة تحرك المحور الرئيسي (الشغله) $\frac{1}{4}$ من الدورة . فإذا أردنا تقسيم محيط قطعة عمل إلى خمسة أقسام فعلينا أن نحرك يد المرفق $\frac{40}{5} = 8$ دورات من يد المرفق (يد التقسيم) وفي هذه الحالة تكون القاعدة كما يلي :

$$\text{عدد لفات يد المرفق} = \frac{24}{\text{عدد الأقسام}} .$$

$$ع = \frac{40}{ن} \quad \text{أو} \quad ن = \frac{40}{ع}$$

حيث ع = عدد دورات المرفق .

ن = عدد الأقسام المطلوبة .

لكن ليس في كل الحالات نحصل على عدد صحيح من الدورات الكاملة لذراع التقسيم ، ولذلك يزود جهاز التقسيم الشامل بثلاثة أقراص تقسيم **بدوائر تحتوي على الأعداد التالية من الثقوب :**

الفرض الأول (الصينية ١) : تحتوي دوائر الثقوب به على (١٥ ، ١٦ ، ١٧ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢٠) ثقباً ، على الترتيب .

الفرض الثاني (الصينية ٢) : تحتوي دوائر الثقوب به على (٢١ ، ٢٣ ، ٢٧ ، ٢٩ ، ٣١ ، ٣٣) ثقباً ، على الترتيب .

الفرض الثالث (الصينية ٣) : تحتوي دوائر الثقوب به على (٣٧ ، ٤١ ، ٣٩ ، ٤٣ ، ٤١ ، ٤٧ ، ٤٩) ثقباً ، على الترتيب .

فلو أريد تقسيم محيط مشغولة إلى (١٤) قسماً ، فإن عدد دورات يد المرفق ستكون ع = $\frac{40}{14}$

$$2 \frac{6}{7} =$$

أي يجب إدارة المرفق دورتين كاملتين بالإضافة إلى $\frac{6}{7}$ دورة ، وللحصول على هذا الكسر أو الجزء من دائرة

بمقدار $\frac{6}{7}$ ، يمكن اختيار دائرة ثقوب بقرص التقسيم تحتوي على عدد من الثقوب بمضاعفات العدد ٧ وبالتالي يسهل قياس الكسر $\frac{6}{7}$ مثلاً باختيار القرص الثالث والدائرة السادسة المحتوية على ٤٩ ثقباً و اختيار ٤٣ ثقباً

فتصبح النسبة $\frac{6}{7} = \frac{42}{49}$ فيضبط فكي المقص ليحتوي ٤٢ خطوة (مسافة بين ثقبين أو ٤٣ ثقباً)

وكذلك يمكن اختيار القرص الثاني الدائرة الأولى ٢١ ثقب و اختيار عدد ١٨ ثقب $\frac{18}{21} = \frac{6}{7}$ وهكذا


مثال

يراد قطع مسنن يحتوي على ٣٢ سناً .

$$\begin{aligned} \text{ع} &= \frac{40}{n} \\ 1 &= \frac{42}{32} \end{aligned}$$

أي يجب إدارة المرفق دورة واحدة وربع دورة كل مرة ، أي بين قطع كل سنة والسنة التي تليها . وعلى هذا الأساس يمكن اختيار القرص الأول ، والدائرة الثانية (١٦ ثقباً) ، و اختيار ٤ ثقوب (٤ من دائرة ١٦ ثقباً أو القرص الأول والدائرة السادسة ، ونختار ٥ ثقوب $\frac{5}{4} = \frac{1}{20}$) وفي الحالة الأولى يضبط فكي المقص ليحتوي على ٤ مسافات بين الثقوب أو خمسة ثقوب كما في الشكل (٢ - ٥) فيدار المرفق أولاً دورة كاملة ثم يدار بمن المرفق من الثقب (صفر) إلى الثقب رقم ٤ كما في الشكل

(٢ - ٥) أ ، ب . ثم يدار فكي المقص معاً (بانفراجهما دون تغييره) إلى الموضع الموضح في الشكل المقابل ، فيصبح الثقب رقم ٤ السابق هو رقم (صفر) في المرة القادمة . وبعد قطع السن يدار المرفق دورته الكاملة الأولى ثم يدار من الثقب (صفر الجديد الذي كان رقم ٤ سابقاً) إلى الثقب رقم الذي كان سابقاً رقم (٨) وهكذا .

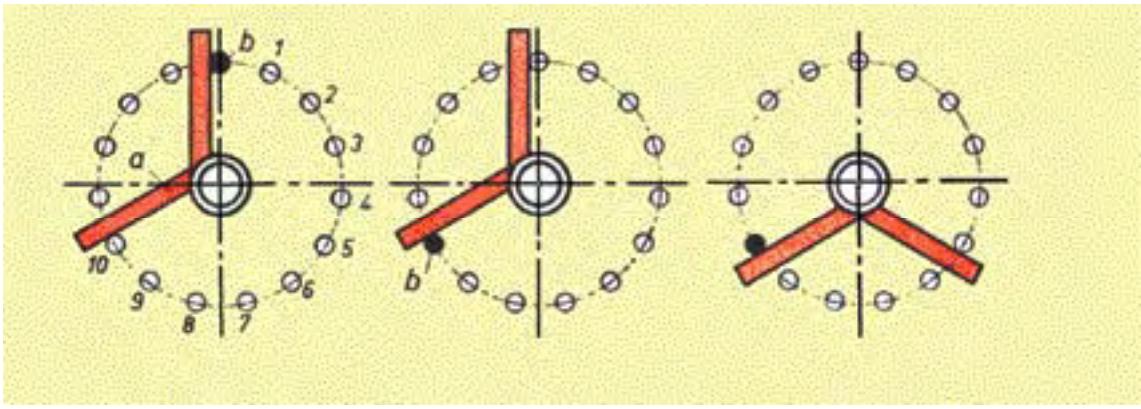

شكل (٥-٢) طريقة تحريك التقسيم على الصينية

(Differential Indexing) (التفاضلي)

يمكن تقسيم محيط قطعة العمل إلى عدد من الأقسام التي لا يمكن تقسيمها بطرق التقسيم السابقة ، وفي هذا النوع من التقسيم توجد حركة نسبية بين يد التقسيم (أ) وصينية التقسيم (ب) أي أنه أثناء ادارة يد التقسيم تدور صينية التقسيم في الاتجاه نفسه في اتجاه حركة اليد أو عكس ذلك ، وللحصول على الحركة النسبية يتم التوصيل بين المحور الرئيسي لجهاز التقسيم ومحور الجر الواصل بمحور صينية التقسيم (ج) بواسطة مجموعة من ترسos الجر كما في الشكل (٢ - ٦) ، حيث يزود جهاز التقسيم الشامل بمجموعة من الترسos تشكل طقم ترسos الجر التابعة له ، وهي من ترسين عدد أسنانهما ٢٤ سنًا وترس واحد من الترسos التي عدد أسنانهم ٢٨ (٣٢) ، (٣٦) ، (٤٠) ، (٤٤) ، (٤٨) ، (٥٦) ، (٦٤) ، (٧٢) ، (٨٦) ، (١٠٠) سنًا .

مثال

المطلوب تقسيم محيط قطعة عمل (٣١٩) قسمًا . جد مقدار حركة يد التقسيم وعدد أسنان ترسos الجر .

الحل

$$\text{حركة يد التقسيم} = \frac{40}{319} , \text{ فلو أضفنا (١) إلى المقام يصبح } 320 . \text{ ويسمى بالعدد الفرضي .}$$


حركة التقسيم = $\frac{40}{320} = \frac{1}{8}$ لفة ، أي مسافتين من المسافات بين ثقوب الدائرة (١٦) . فللحصول على ٣١٩ قسمًا ، تكون عدد الدورات $\frac{1}{8} \times 319 = \frac{39}{8}$ دورة ، وبما اننا افترضنا أن عدد الأقسام ٣٢٠ قسمًا . يكون عدد الدورات $= \frac{1}{8} \times 320 = 40$ دورة .

$$\text{عدد الدورات الحقيقة} = \frac{7}{8} - \text{عدد الدورات المفروضة} (40) = \frac{1}{8} \text{ دورة}$$

يمكن اهمال إشارة السالب إذ تدل فقط على ضرورة استخدام ترس وسيط لعكس اتجاه دوران حركة صينية التقسيم لأن عدد الأقسام المفروضة أكبر من عدد الأسنان المطلوبة .

يجب أن نزيد عدد دورات يد التقسيم $\frac{1}{8}$ دورة لنجعل على ٣١٩ قسماً .

ويمكن الوصول إلى ذلك بإيجاد حركة نسبية بين اليد وصينية التقسيم حيث تدور الصينية في اتجاه حركة اليد ، وتحريك الصينية $\frac{1}{8}$ حركة اليد فنزيد بذلك المسافة التي تحركها اليد بمقدار ألو $\frac{1}{8}$ باستمرار . بذلك نحصل على الأقسام الحقيقة أي ٣١٩ قسماً .

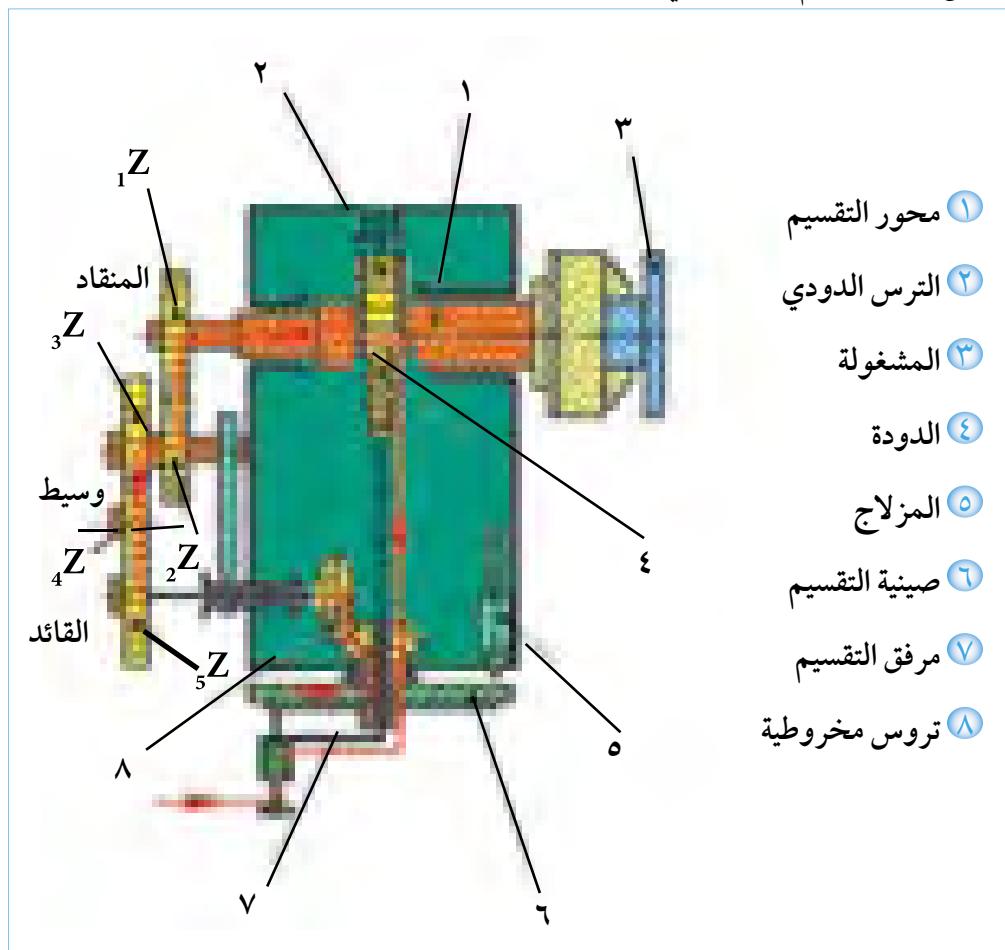

شكل (٦-٢) وصل تروس الجر واستعمال ترس وسيط

٢ يتم تركيب تروس الجر بين المحور الرئيسي لجهاز التقسيم ومحور تحريك الصينية كما في الشكل (٦ -)

مثال

يراد تقسيم محيط اسطوانة إلى ٧١ قسماً بواسطة جهاز تقسيم شامل ، احسب حركة يد المرفق وتروس الجر اللازمة .

$$\text{حركة يد المرفق} = \frac{40}{\text{عدد أقسام المشغولة}}$$

$$\frac{40}{71} =$$

نلاحظ أن مقام المعادلة مقداره خارج نطاق صوابي التقسيم

نفترض عدد الأقسام ٧٠ قسماً

$$\text{حركة يد المرفق} = \frac{4}{7} = \frac{40}{70}$$

$$\text{عدد أسنان القائد} = \frac{\text{عدد الأقسام المطلوب إنتاجها} - \text{عدد الأقسام المفوضة}}{\text{عدد أقسام المفوضة}} \times \text{نسبة النقل}$$

$$\frac{40 - 4}{40} = \frac{n_1 - n_2}{n_1}$$


$$40 \times \frac{70 - 71}{70} = \\ \frac{8 \times 4}{8 \times 7} = \frac{4}{7} = \\ \frac{32}{56} =$$

يركب الترس القائد على المحور الرئيسي ويكون في هذه الحالة عدد أسنانه ٣٢ سناً، ويركب الترس المنقاد على المحور المتصل بالصينية ويكون عدد أسنانه ٥٦ سناً .

٥ التقسيم الطولي بالاستعانة بجهاز التقسيم الشامل

تستخدم آلات التفريز المزودة بجهاز تقسيم شامل بالإضافة لتقسيم المشغولات الدائرية في تقسيم الأسطح المستوية إلى أجزاء دقيقة ومتقاربة وذلك عن طريق استخدام سكين القطع العمودي ونقل حركة نسبية بين العمود الرئيسي لجهاز التقسيم وعمود المرشد لطاولة آلة التفريز بواسطة مجموعة من تروس الجر لتحول التقسيم الدائري إلى حركة تقسيم طولي خطوي كما في الشكل (٢ - ٦) أي أن حركة يد المرفق الدائرية على صينية التقسيم تنتقل إلى العمود الرئيسي لجهاز التقسيم منه إلى مجموعة تروس الجر التي تنقل الحركة بدورها إلى عمود المرشد في آلة التفريز ، وتكون النسبة ثابتة بين العمود الرئيسي لجهاز التقسيم وعمود المرشد للتقسيم الخطوي (الطولي)

على آلة تفريز خطوة عمود المرشد بها ٦ مم وباستخدام جهاز تقسيم نسبة الحركة فيه ٤٠ / ١ فإن العمود الرئيسي في جهاز التقسيم يتحرك ٤٠ / ١ من الدورة الكاملة عند تحريك يد المرفق دورة كاملة ، ويجب أن تكون نسبة نقل الحركة لتروس الجر ١ : ١ .

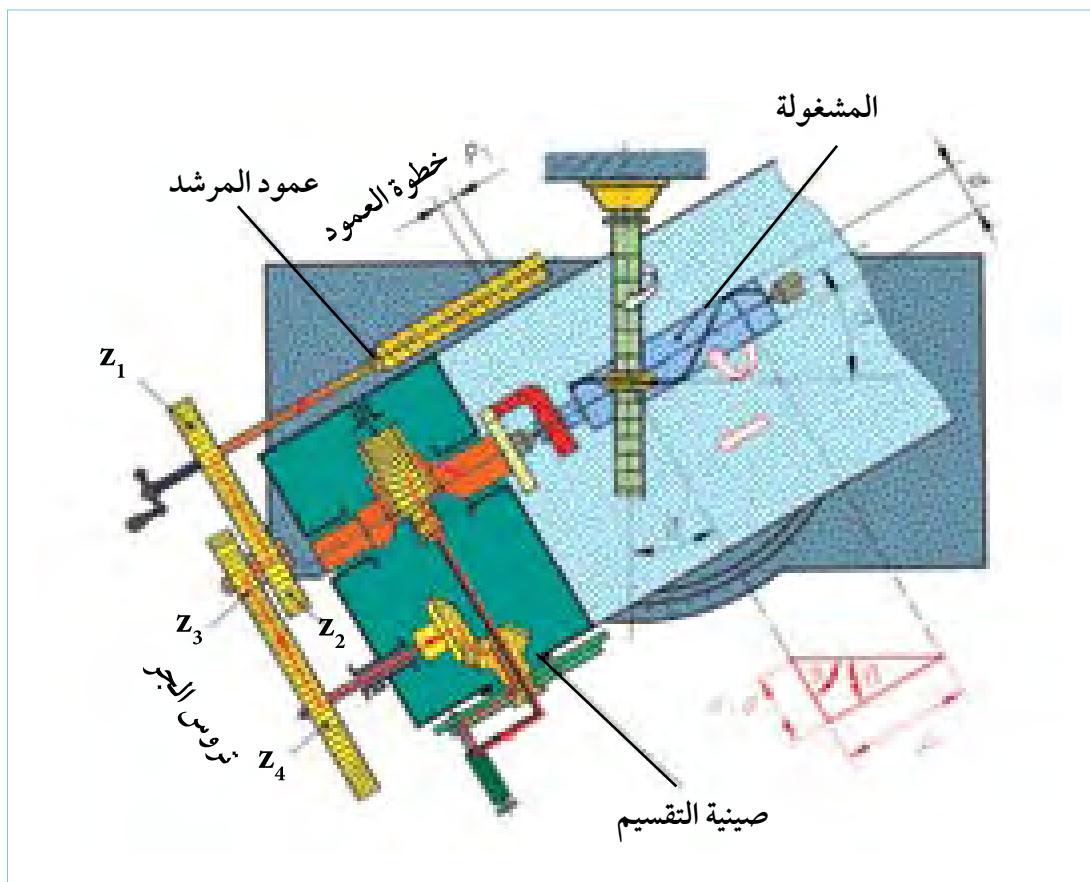

شكل (٧-٢) وصل تروس الجر بين جهاز التقسيم وعمود المرشد

$$\text{وفي هذه الحالة تتحرك الطاولة حركة طولية بمقدار } \frac{1}{4} \times 6 = 15 \text{ مم}$$

ويفترض أن المطلوب عمل تقسيم طولي والخطوة الطولية (المسافة بين كل حز والذي يليه) ٧٥ و . مم

فتكون حركة يد التقسيم اللازمة لتحريك الطاولة كما يلي :

الخطوة الطولية لأقسام المشغولة

$$\text{حركة يد التقسيم} = \frac{\text{نسبة حركة جهاز التقسيم} \times \text{خطوة عمود المرشد} \times \text{نسبة تروس الجر}}{\text{نسبة حركة جهاز التقسيم}}$$


$$\frac{0,75}{0,15} = 5 \text{ لفات من يد المرفق}$$

جهاز التقسيم الأفقي (طبلية التقسيم الدائرية)

تستخدم طبلية التقسيم في حمل المشغولات الثقيلة ذات الأقطار الكبيرة المراد تقسيمها والمشغولات الغير منتظمة والمراد تقسيمها على آلة التفريز بواسطة رأس التقسيم الأفقي وهناك عدة أنواع من جهاز التقسيم الأفقي منها :

١ - ٢ - ١ جهاز التقسيم الأفقي المدرج الدائري

تركب المشغولات على منضدة جهاز التقسيم التي تحرك بواسطة يد المرفق ، ويتم تقسيم الشغل عن طريق تدريج على محيط المنضدة كما في الشكل (٢ - ٧) ويمكن الحصول على قراءة نهائية بدقة ٥ ثواني من الدرجات المحيطية 360° ، حيث تضبط المنضدة على موضع الصفر عند نقطة الابتداء وتحسب مقدار الإزاحة الدائرية بالدرجات بتقسيم 360° على عدد أقسام الشغالة وبذلك نحصل على عدد درجات الانحراف لعمل كل قسم .

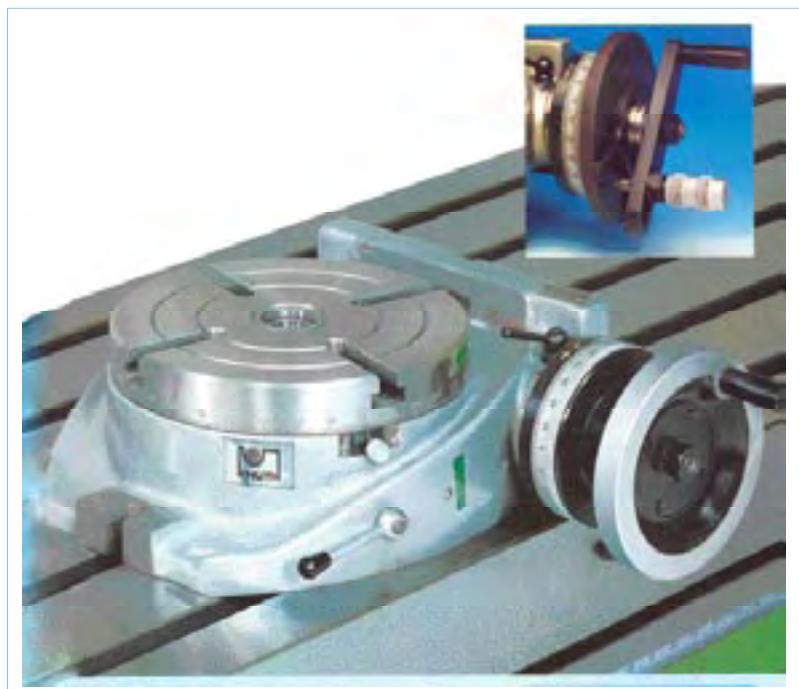

شكل (٢-٨) جهاز التقسيم المدرج

مثال

يراد تفريز شقوق شعاعية لقطعة من العمل إلى ١٨ قسما . احسب عدد درجات الإزاحة الدائرية لكل قسم عند إنتاجها بواسطة جهاز التقسيم المدرج الدائري .

$$\text{عدد درجات الانحراف الدائري لكل قسم} = \frac{360^\circ}{\text{عدد أقسام الشغالة}}$$

$$20^\circ = \frac{360^\circ}{18} =$$

يتم ضبط المنضدة على نقطة الصفر عند عمل الفرز الأول ومن ثم تحرك المنضدة ازاحة دائرة بمقدار 20° لكل قسم

٢ - ٢ - ١ جهاز التقسيم الأفقي الشامل

يبين الشكل (٩-٢) جهاز التقسيم الأفقي الشامل وفي هذا النوع إضافة إلى جهاز التقسيم الدائري المدرج يكون مزود بقطم من ثلاث صوانى كما سبق ذكره في رأس التقسيم الشامل ويتم استخدامه في التقسيم المباشر والتقسيم البسيط والتقسيم الفارقى (الفرضي) بنفس طريق حساب مقدار حركة يد المرفق في جهاز رأس التقسيم الشامل .



شكل (٩-٢) جهاز التقسيم الأفقي الشامل

أسئلة الوحدة

- ١) بين مستعيناً بالرسم الأجزاء الرئيسية لجهاز التقسيم بشكل عام .
- ٢) يراد تقسيم محيط قطعة إلى ٢٥ قسماً . جد عدد دورات يد التقسيم .
- ٣) يراد تقسيم محيط قطعة عمل ٧٩ قسماً . جد مقدار حركة يد التقسيم ، وعدد أسنان تروس الجر الواجب استعمالها .
- ٤) يراد تقسيم محيط قطعة عمل ٦١ قسماً . جد مقدار حركة يد التقسيم وعدد أسنان تروس الجر الواجب استخدامها .
- ٥) يراد تقسيم محيط قطعة العمل خمسة أقسام . جد مقدار حركة يد التقسيم .
المطلوب تقسيم محيط قطعة عمل ١٢٣ قسماً . جد مقدار حركة يد التقسيم وعدد أسنان تروس الجر .
- ٦) يراد عمل جريدة مسنته المسافة بين حزوز أسنانها (الخطوة الطولية) ٩ مم . جد مقدار حركة يد التقسيم موضحا طريقة نقل الحركة بين جهاز التقسيم وعمود المرشد ، علما أن نسبة نقل الحركة بين جهاز التقسيم وعمود المرشد ١ : ١ .
- ٧) عدد أنواع أجهزة التقسيم وبين استخدام كل منها .
- ٨) جد مقدار حركة يد التقسيم عند تقسيم محيط قطع الاسطوانية التالية :
(٦ ، ٨ ، ٢٣ ، ٤٨ ، ٧٢ ، ١١١ ، ٨١ ، ٢٢٣) قسماً .

نسخة أولية
DRAFT

الوحدة

٣

قطع التروس




عند دوران احدى اسطوانتين متلامستين فان الاسطوانة الاخرى تدور نتيجة الاحتكاك بالعكس الا انه لا يمكن تحمل الاسطوانة الثانية باحمال كبيرة بسبب الانزلاق وللتغلب على مشكلة الانزلاق يتم قطع اسنان على هذين السطحين لانتاج ما يسمى بالترس ويتم تشكيل هذه الاسنان بعدة طرق منها القطع بالتفريز .

بعد دراستك لهذه الوحدة يتوقع ان تصبح قادرًا على :


- ١) تعرف مفهوم التروس .
- ٢) حساب نقل السرعات في التروس .
- ٣) تمييز التروس المستقيمة .
- ٤) تعرف عناصر الترس المستقيم وحساب ابعاده .
- ٥) تمييز الجريدة المستنة وحساب ابعادها .
- ٦) تمييز التروس المخروطية .
- ٧) تعرف عناصر الترس المخروطي وحساب ابعاده .
- ٨) تمييز التروس الحلزونية .
- ٩) تعرف عناصر الترس الحلزوني وحساب ابعاده .
- ١٠) اجراء حسابات عملية التقسيم الالازمة لقطع التروس .
- ١١) اختيار السكين المناسب لقطع التروس .

التروس هي عبارة عن اقراص اسطوانية او مخروطية تستخدم لنقل الحركة الدورانية من محور لاخر بنسبة ثابتة نتيجة تعشيق اسنان احد التروس مع اسنان الترس الاخر وقد يكون التسنين خارجي كما في الشكل (١-٣(أ)) او تسنين داخلي كما في الشكل (١-٣(ب)).

كما يمكن تحويل الحركة الدوارنية الى حركة مستقيمة بتعشيق الترس مع جريدة مسننة كما في الشكل (١-٣(ج)).

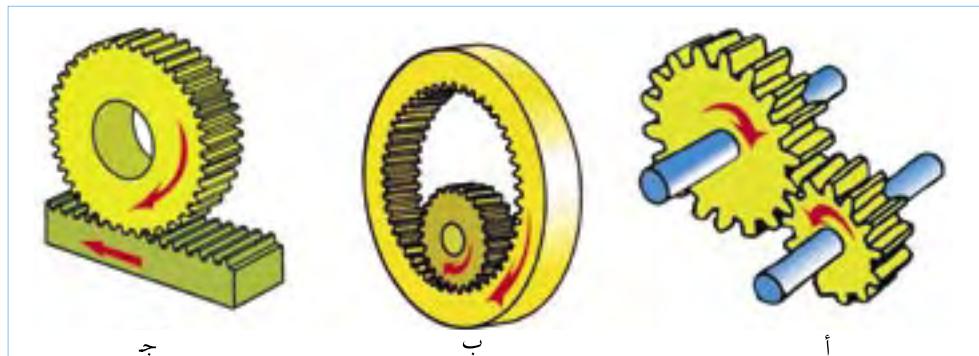


شكل (١-٣) استخدامات التروس

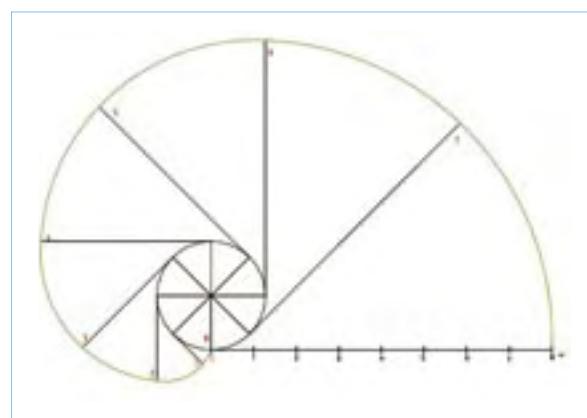

شكل (٢-٣) تشكيل المنحنى الإنفيليوتي

اما بالنسبة لشكل السن فانه يأخذ شكل المنحنى الانفيليوتي والذي يضمن تدحرج الاسنان على بعضها دون احتكاك . ويمكن الحصول على المنحنى الانفيليوتي من مسار نقطة موجودة على طرف خيط يتم حله (فكه) عن محيط دائرة بحيث يبقى الخيط مشدودا كما يوضح الشكل (٢-٣).

وتوجد التروس بأنواع واسئل مختلفة وستطرق لكل نوع وكيفية تشكيل الأسنان على آلة التفريز .

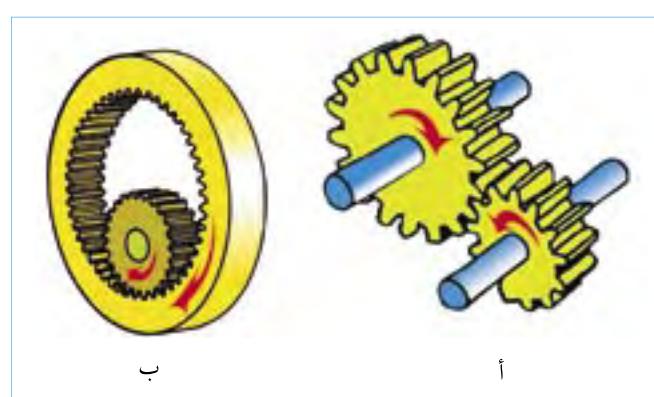


شكل (٣-٣)

① التروس المستقيمة

وهي عبارة عن اقراص اسطوانية تستخدم لنقل الحركة الدورانية بين المحاور المتوازية وتكون الاسنان موازية للمحور وقد يكون التعشيق داخليا او خارجيا كما في الشكل (٣-٣).


عناصر الترس وابعاد التروس المخروطية:

الشكل (٤-٣) يبين مقطع من ترس مستقيم عليها عناصر الترس والاسنان والتي يتم على اساسها حساب الابعاد اللازمه لحسابات السرعات ولعملية القطع.

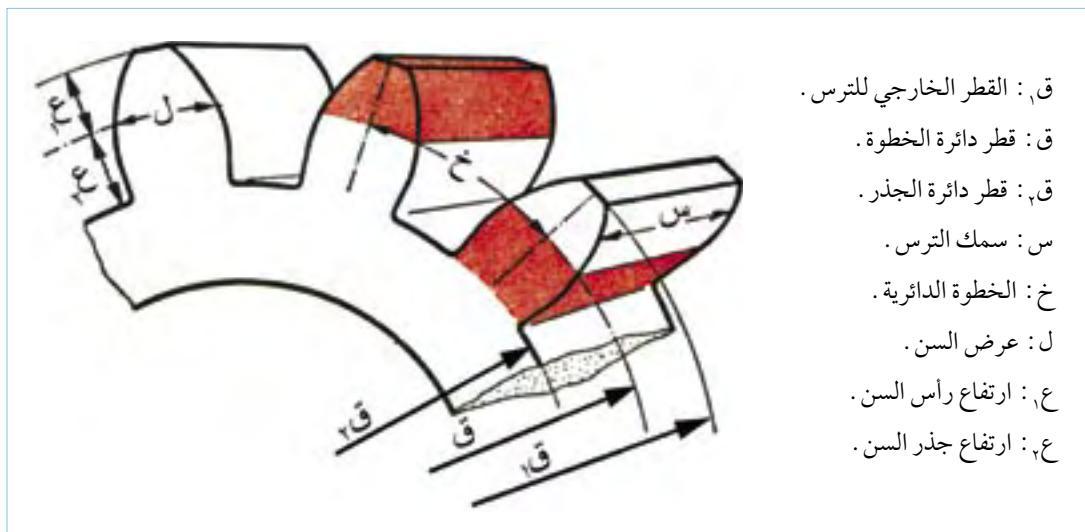

شكل (٤-٣) عناصر الترس والأسنان

وهي كما يلي :

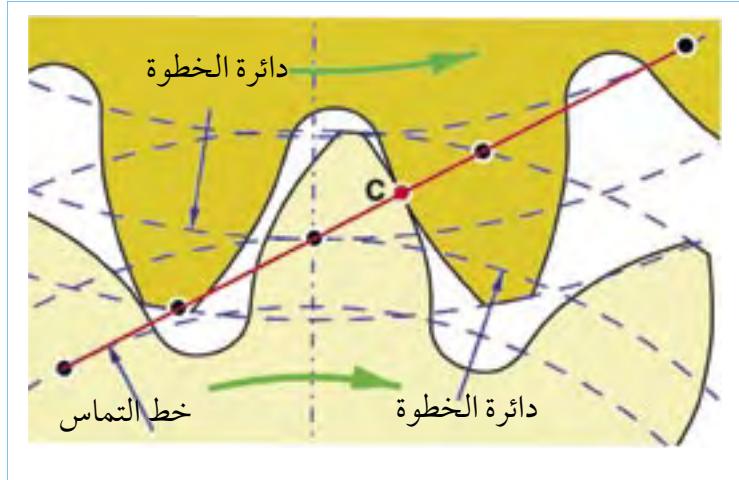

شكل (٥-٣) تماس دائري الخطوة

➊ دائرة الخطوة : وهي دائرة وهمية تمر خلال اسنان الترس وتمثل سطح الاسطوانة التي تحرك الترس الآخر. وتكون دائري الخطوة للترسين المعيشين متماسان كما في الشكل (٥-٣). ويعرف الترس عادة بقطر دائرة الخطوة (ق) ويقسم محيط دائرة الخطوة الى عدد صحيح من الاقسام مساوياً عدد الاسنان للترس (ن).

➋ الخطوة الدائرية (خ) : وهي طول القوس بين نقطتين متتاليتين على سين متاماثلين مقاسة على دائرة الخطوة كما تظهر في الشكل (٤-٣).

ويمكن حساب مقدار الخطوة الدائرية بقسمة محيط دائرة الخطوة على عدد الاسنان

$$\text{خ} = \frac{\pi \times \text{ق}}{\text{n}}$$

الموديول (م): وهو من اهم عناصر حسابات الترس وهو يمثل حصة كل سن من قطر دائرة الخطوة ويمكن حساب الموديول $m = \frac{q}{\pi} = \frac{x}{n}$ وبالتالي يكون قطر دائرة الخطوة $q = \frac{\pi \times n}{x}$

ويستخدم الموديول لحساب معظم ابعاد الترس الاخرى.

ولايتمكن ان يتم تعشيق ترسين معا الا اذا تساوى الموديول لهما.

القطر الخارجي للترس (ق): وهو قطر الدائرة التي تحيط برؤوس اسنان الترس كما في الشكل (٤-٣) ويكون في الاصل قطر الخامدة التي يتم قطع الترس منها.

القطر الداخلي للترس (ق_٢): وهو قطر الدائرة التي تمربقيع اسنان الترس كما في الشكل (٤-٣).



شكل (٦-٣) الخلوص

الخلوص : وهو مسافة يتم قطعها في قاع الفراغ بين سنين على الترس لمنع الاحتكاك مع رؤوس سن الترس الآخر المعشق معه كما في الشكل رقم (٦-٣)).

والخلوص عادة يكون مساويا $\frac{1}{6}$ الموديول.

ارتفاع رأس السن (ع): وهو المسافة بين محيط دائرة الخطوة ومحيط دائرة القطر الخارجي للسن كما في الشكل (٤-٣). وعادة يكون ارتفاع رأس السن ع، مساويا رقميا للموديول ع، = م. اي ان:

$$q = m \times n + 2 \times m = m \times (n + 2)$$

ارتفاع جذر السن (ع_٢): وهو المسافة بين محيط دائرة الخطوة ومحيط دائرة القطر الداخلي للسن وعادة يكون ارتفاع جذر السن ع_٢، مساويا رقميا للموديول ع + $\frac{1}{6}$ الموديول (الخلوص) $U_2 = M + \frac{1}{6} M$ حيث $\frac{1}{6} M$ تمثل الخلوص . اي ان $U_2 = M \times n - \frac{1}{3} M = M(n - 2,33)$.

عمق السن (ع): وهو مجموع ارتفاع رأس السن وارتفاع جذر السن اي انه عمق السن يساوي الفرق بين

نصف القطر الخارجي ونصف القطر الداخلي للترس ويمكن حسابه كما يلي :

$$ع = ع + ع = \frac{1}{6} م + \frac{1}{2} م = \frac{1}{2} م , 167$$

او $ع =$ نصف القطر الخارجي - نصف القطر الداخلي

$$\frac{1}{2} (م \times ن + 2 \times م) - (م - \frac{1}{3} م) = \frac{1}{2} م , 167$$

وهو ما يساوي مقدار عمق القطع الكلي لتشكيل السن .

١٠ عدد الاسنان (ن) : ويمكن تحديد عدد الاسنان للترس من قطر دائرة الخطوة والمودiol $ن = ق / م$.

١١ البعد بين مركزي الترسين المعشقين :

تعشيق خارجي : البعد بين مركزي الترسين هو مجموع نصفي قطرى دائرة الخطوة لكل من الترسين الشكل رقم (٧-٣(ب)).

$$ف = \frac{1}{6} ق (\text{الترس الاول}) + \frac{1}{6} ق (\text{الترس الثاني})$$


$$ف = \frac{1}{2} (م ن (\text{الترس الاول}) + م ن (\text{الترس الثاني}))$$

وبما ان المودول للترسين المعشقين يجب ان يكون متساوي فان :

$$ف = \frac{م}{2} (ن (\text{الترس الاول}) + ن (\text{الترس الثاني}))$$

$$\frac{2 (م ن (\text{الترس الاول}) + م ن (\text{الترس الثاني}))}{م}$$

تعشيق داخلي : البعد بين مركزي الترسين هو الفرق بين نصفي قطرى دائرة الخطوة لكل من الترسين كما في الشكل رقم (٧-٣(أ)).

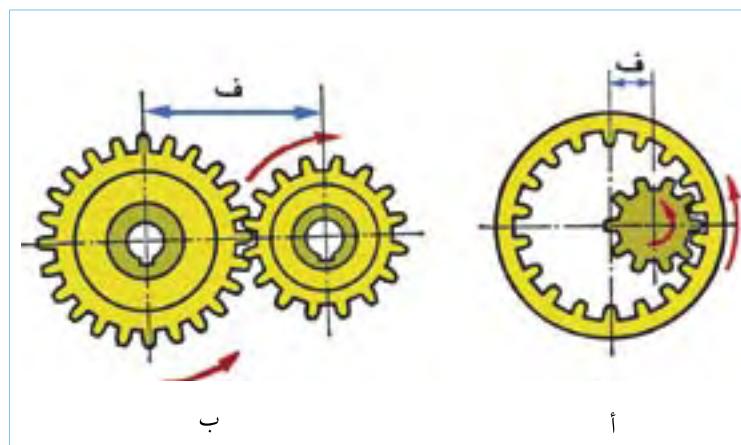

شكل (٧-٣)

ترس مستقيم عدد اسنانه ٢٨ سن والموديول (٣). احسب ما يلي :

- أ- قطر دائرة الخطوة (ق) .
- ب- الخطوة (خ) .
- ج- ارتفاع رأس السن (ع) .
- د- القطر الخارجي للترس (ق١) .
- هـ- ارتفاع جذر السن (ع٢) .
- و- القطر الداخلي للترس (ق٢) .
- ز- الخلوص (ص) .

الحل

$$أ- ق = م \times ن = 28 \times 3 = 84 \text{ مم} .$$

$$ب- خ = \pi \times م = 3 \times 3,1416 = 9,4248 \text{ مم} .$$

$$ج- ع = م^3 \text{ مم} .$$

$$د- ق_1 = م \times (ن+2) = (2+28) \times 3 = 90 \text{ مم} .$$

$$هـ- ع = م + (1 \div 6 \times م) = (3 \times 6 \div 1) + 3 = 5,4 \text{ مم} .$$

$$و- ق_2 = م \times (ن+3,33 - 28) = (2,33 - 28) \times 3 = 77 \text{ مم} .$$

$$ز- ص = م \times (1 \div 6 \div 1) = 1/6 \text{ مم} .$$

نقل السرعات في الترسos

١ - ٢

عند تعشيق ترسين معاً يسمى الترس المحرك بالترس القائد والترس المنقاد ويكون دوران الترس المنقاد بعكس دوران الترس القائد . فلو فرضنا ان عدد اسنان كل منهما يساوي اربعين سن فهذا يعني انه لكي يدور الترس المنقاد دورة واحدة يلزم دوران الترس القائد دورة واحدة ايضاً . ولو استبدلنا الترس المنقاد بترس اخر عدد اسنانه عشرين سناً (مع ضرورة المحافظة على تساوي الموديول لكلا الترسين) فان دوران الترس المنقاد دورة واحدة يتطلب دوران الترس القائد نصف دورة وبالتالي فان دوران الترس القائد دورة واحدة يؤدي الى دوران الترس المنقاد دورتين وهو ما يساوي عدد اسنان الترس القائد مقسوماً على عدد اسنان الترس المنقاد وهو ما يسمى نسبة النقل في الترسos :

$$\text{نسبة النقل} = \frac{\frac{\text{عدد دورات الترس المتقاد (د(المقناط)}}{\text{دورات الترس القائد (د(المقناط))}}}{\frac{\text{ن (الترس القائد)}}{\text{ن (الترس المتقاد)}}}$$

$$\frac{\text{عدد أسنان الترس القائد}}{\text{عدد أسنان الترس المتقاد}} =$$

$$\frac{\text{ن (الترس المتقاد)}}{\text{ن (الترس القائد)}} =$$

إشارة السالب لدلالة على تغير اتجاه السرعة

مثال (٢)

نقل السرعة بحساب المسافة بين المركزين

ترس مستقيم عدد أسنانه ٢١ سن والمديول (٤) . يدار بوساطة ترس آخر سرعته = ٢٤٠ دورة / دقيقة .
احسب سرعة الترس الأول إذا كانت المسافة بين محوري الدوران للترسين = ١٥٦ مم والتعشيق خارجي .

الحل

قطر دائرة الخطوة للترس الأول (المقناط)

$$ق = م \times ن = ٢١ \times ٤ = ٨٤ \text{ مم}$$

$$ف = ١ / ٢ (ق (الترس الأول) + ق (الترس الثاني))$$

$$\text{أي أن } ق (الترس الثاني) = ٢ \times ف - ق (الترس الأول)$$

$$ق (الترس الثاني) = ١٥٦ \times ٢ - ٨٤ = ٢٢٨ \text{ مم}$$

بما أن المديول للترسين المتشعفين متساوي


$$\text{عدد أسنان الترس الثاني (القائد)} = ق / م = ٤ / ٢٢٨ = ٥٧ \text{ سن}$$

$$\text{نسبة النقل} = (د(المقناط)) / (د(القائد))$$

$$= - ن (الترس القائد) / ن (الترس المتقاد) = ٢١ / ٥٧ - ٢١,٧٤١ = ٢,٧٤١$$

$$\text{أي أن سرعة الترس الأول (المقناط)} = ٤,٧٤١ \times ٢٤٠ = ٩٣٦ \text{ دورة / الدقيقة}$$


ويمكن استخدام ترس وسيط لإرجاع اتجاه الدوران كما في الشكل (٨-٣) فيكون الترس رقم (١) في الشكل ترس قائد والترس رقم (٢) ترس منقاد فيما يكون الترس رقم (٢) ترس قائد للترس رقم (٣) وبهذا تكون

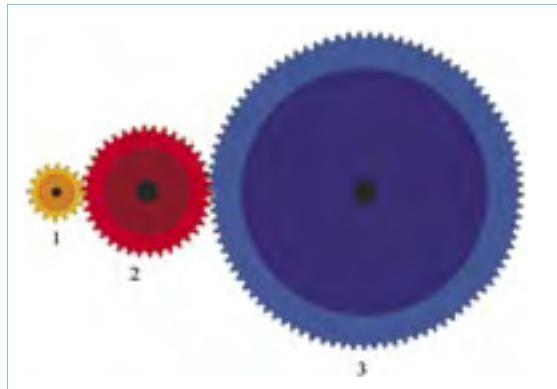

شكل (٨-٣) مجموعة تروس بسيطة

$$\frac{\text{نسبة النقل}}{\text{ن}} = \frac{\text{ن}_3}{\text{n}_2} \times \frac{\text{n}_2}{\text{n}_1}$$

أي أن الترس الثاني يعمل ك وسيط لعكس اتجاه الحركة ولا يدخل في الحسابات.

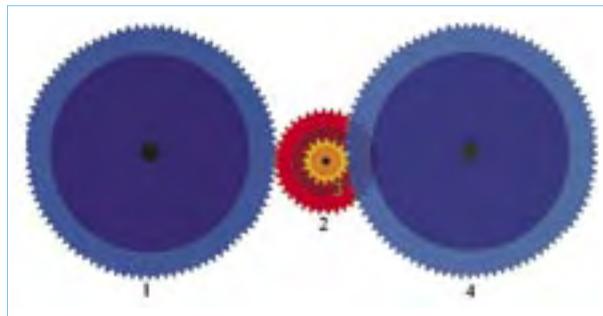

شكل (٩-٣) مجموعة تروس مركبة

ولو نظرنا إلى مجموعة التروس في الشكل (٣-٩) فإن الترس رقم (١) يكون قائد والترس رقم (٢) منقاد فيما يكون الترس رقم (٣) قائد والترس رقم (٤) منقاد.


كما أن سرعة الترس رقم (٢) تساوي سرعة الترس رقم (٣) لأنهما على نفس المحور وبهذا فإن:

$$\frac{\text{نسبة النقل}}{\text{ن}} = \frac{\text{n}_4}{\text{n}_3} \times \frac{\text{n}_3}{\text{n}_2}$$

أي نسبة النقل =

(حاصل ضرب عدد أسنان الترس القائد مقسوماً على حاصل ضرب عدد أسنان الترس المنقاد)

مثال (٣)

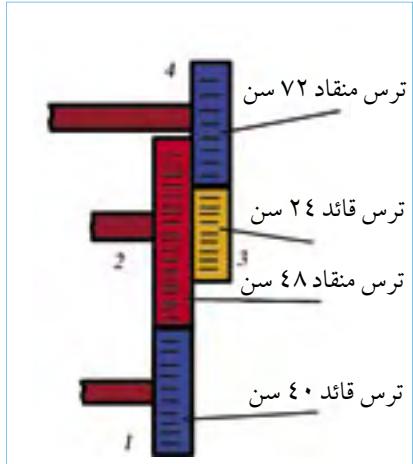

في الشكل التالي احسب سرعة الترس رقم ٤ إذا كان الترس رقم ١ يدور بسرعة ١٥٠ دورة في الدقيقة .

الحل

$$\text{نسبة النقل} =$$

(حاصل ضرب عدد أسنان التروس القائده / حاصل ضرب عدد أسنان التروس المنقاده)

وحيث إن الترس رقم ١ يدبر الترس رقم ٢ وإن الترس رقم ٣ يدبر الترس رقم ٤ فان :

$$(D_4 / D_1) = (N_3 \times N_1) / (N_2 \times N_4)$$


$$\text{أي أن : } D_4 = (N_3 \times N_1) / (N_2 \times N_4) \times D_1$$

$$= 150 \times (72 \times 48) / (24 \times 40) =$$

سِكَاكِينُ قَطْعِ التَّرُوسِ الْمُسْتَقِيمَةِ

١ - ٣

تم عملية قطع أسنان التروس بعدة طرق منها القطع بواسطة آلة التفريز . وتم هذه العملية على آلة التفريز باستخدام جهاز التقسيم وسِكَاكِينُ قَطْعِ التَّرُوسِ الْمُسْتَقِيمَةِ (١٠-٣) . يوضح شكل السكين الخاصة ويوضح شكل الحد القاطع الذي يكون بنفس شكل الفراغ بين سنين في الترس .

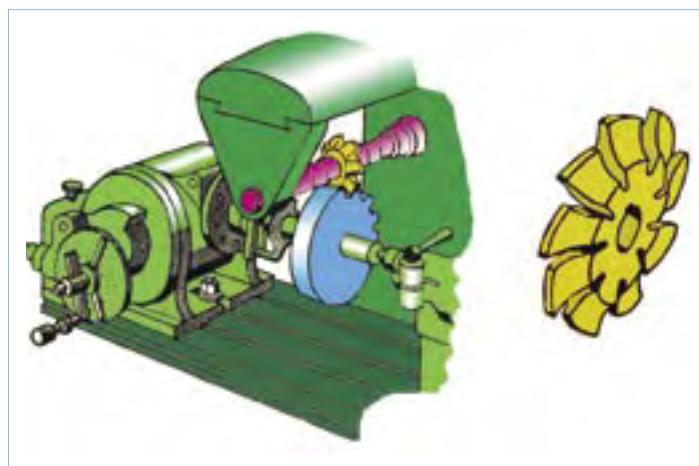

شكل (١٠-٣) سِكَاكِينُ قَطْعِ التَّرُوسِ



وقد يتم استخدام آلات تفريز خاصة لقطع التروس و تستخدمن فيها سكاكين قطع جماعية تسمى السكاكين التدرجية كما في الشكل (١١-٣) و تمتاز بالسرعة العالية والدقة في الإنجاز .

اختيار سكاكين القطع :


من المعروف أن ما يميز الترس هو الموديول و عدد الأسنان و عليه يتم اختيار السكين المناسب . إلا أن شكل السن يختلف باختلاف عدد الأسنان رغم ثبات الموديول و عليه فإن سكاكين القطع تتوفّر على شكل مجموعات (اطقم) كل مجموعه تخدم موديول محدد وتحوي ثمان سكاكين كل سكين مناسب لعدد أسنان ضمن مجال معين والجدول رقم (١) يبيّن طقم سكاكين للموديول (٩) محدداً فيه عدد الأسنان الممكن قطعها باستخدام كل سكين . وقد يحتوي الطقم ١٥ سكيناً كما في الجدول رقم (٢)

جدول رقم (١) : طقم سكاكين مكون من ٨ سكاكين

جدول رقم (٢) : طقم سكاكين مكون من ١٥ سكاكين

قطع الجريدة المسننة


٤ - ٤

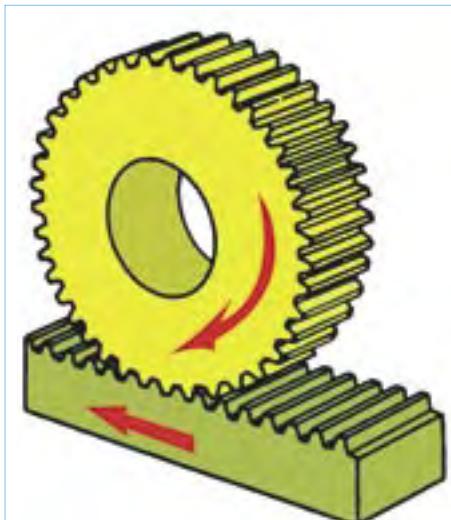

ابعاد الجريدة المسننة :

الجريدة المسننة يمكن اعتبارها ترس نصف قطر الخطوة له لانهائي وبالتالي يتحول محيط الدائرة الى خط مستقيم ، وقد تكون اسنان الجريدة المسننة مستقيمة وعندها يتم تعشيقها مع ترس مستقيم له نفس الموديول كما في شكل (١٢-٣)

وقد تكون اسنان الجريدة المسننة مائلة كما في الشكل (١٣-٣) وتعشق مع ترس مائل الاسنان له نفس الموديول ونفس زاوية ميل الاسنان ولكن بالاتجاه المعاكس (لماذ؟) (١٢-٣) جريدة مسننة مستقيمة الأسنان

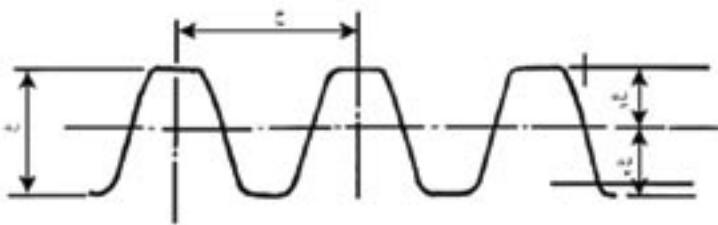

شكل (١٣-٣) عناصر الجريدة المسننة الرئيسية

الشكل (١٦) : جريدة مسننة مائلة الاسنان

عناصر وابعاد الجريدة المسننة

تعرف عناصر الجريدة المسننة بنفس تعريف عناصر ر الترس المستقيم المعشق معها والشكل (١٧) يبين عناصر الجريدة المسننة الرئيسية :

الشكل (١٧) : عناصر الجريدة المسننة الرئيسية

١ خط التقسيم : وهو خط مستقيم يناظر دائرة الخطوة على الترس .

٢ الخطوة الخطية للجريدة المسننة (خ) : في الجريدة يستعمل تعريف الخطوة الخطية بدل الخطوة الدائرية وهي المسافة بين نقطتين متاماثلتين على سين متاليين مقاسة على خط التقسيم ويجب ان تتساوى الخطوة الخطية للجريدة المسننة مع الخطوة الدائرية للتレス المعشق معها .

٣ الموديول للجريدة المسننة : ويجب ان يتساوى الموديول للجريدة المسننة مع الموديول للتレス المعشق معها . وعليه يمكن حساب الخطوة الخطية كما يلي : $\text{خ} = \pi \times \text{الموديول} = \pi \times \text{م}$

٤ طول الجريدة المسننة : ويمكن حسابه من تعريف الخطوة الخطية على انه عدد اسنان الجريدة المسننة مضروبا بالخطوة الخطية $\text{L} = \text{ن} \times \text{خ}$

٥ الخلوص للجريدة المستندة : وهو مسافة يتم قطها في قاع الفراغ بين سنين على الجريدة المستندة لمنع الاحتكاك مع رؤوس سن الترس المعشق معها . والخلوص للجريدة المستندة يساوي 2° من المودول

٦ ارتفاع رأس السن العلوي للجريدة المستندة : وهو المسافة العمودية بين خط التقسيم وقمة السن وعادة تساوي قيمة المودول $(U_1) = 1 \times \text{المودول}$

٧ ارتفاع جذر السن السفلي للجريدة المستندة : وهو المسافة العمودية بين خط التقسيم وقوع السن $(U_2) = 1,2 \times \text{المودول}$.

٨ العمق الكلي للجريدة المستندة : وهو المسافة العمودية بين خط قمة السن وقوع السن $(U) = U_1 + U_2$
 $(U) = (1 \times M) + (2 \times M) = 2,2 \text{ م}$.

٩ زاوية الميل إذا كان الترس مائلا .

جهاز رأس التقسيم وسكين قطع الجريدة المستندة

يتم قطع الجريدة المستندة على الات التفريز باستخدام السكين رقم (٨) من كل طقم حسب المودول المطلوب ويستخدم جهاز رأس تقسيم خاص لقطع أسنان الجريدة المستندة مما يسهل عملية القطع بحيث يوجه أسنان سكين القطع باتجاه يوازي أسنان الجريدة المستندة ويؤمن القطع بالعمق المطلوب دون اصطدام حافة الجهاز السفلية بقطعة العمل .

التقسيم المستقيم الخاص للجرائد المستندة

يتم التقسيم بواسطة رأس التقسيم ومجموعة مسننات تناسب خط عمود المرشد لطاولة آلة التفريز ، وتركب

المسننات بين المحور للترس المخروطي لجهاز رأس التقسيم وعمود مرشد طاولة آلة الفريز كما في الشكل (١٨).

الشكل (١٨) تركيب التروس لقطع الجريدة المسننة

يجب تركيب صينية تقسيم محتوية على عدد ثقوب يقبل القسمة على (٤) بدون باق ، ويتم الإستخدام بإدارة يد التقسيم عدداً صحيحاً من الدورات أو أجزاء اللغات (٤، ١٢، ٣٤)، ثم تثبيت يد التقسيم بعد كل عملية تقسيم بواسطة المثبت الخلفي لجهاز التقسيم ، وميزة هذه الطريقة إمكانية استخدامها للحصول على كافة خطوات الجرائد المسننة .

التروس المخروطية

تستخدم التروس المخروطية لقلل الحركة بين المحاور غير المتوازية ولكنها في مستوى واحد (أي أنها تتقاطع) وقد تكون الزاوية بين المحاور ٩٠ درجة كما في الشكل رقم (١٩-أ) او اكثـر من ٩٠ درجة كما في الشكل رقم (١٩-ب) او اقل من ٩٠ درجة كما في الشكل رقم (١٩-ج)

الشكل (١٩-ب) : ترس مخروط الزاوية

بين محاورها اكبر من ٩٠ درجة

الشكل (١٩-أ) : ترس مخروطية الزاوية

الزاوية بين محاورها ٩٠ درجة

الشكل (١٩-ج) : ترس مخروطية الزاوية

بين محاورها أقل من ٩٠ درجة

وتكون أسنان الترس المخروطي مقطوعة على سطح مخروط ناقص وقد تكون الأسنان مستقيمة كما في

الشكل (٢٠-أ) أو مائلة كما في الشكل (٢٠-ب):

الشكل (٢٠): أشكال أسنان الترس المخروطية

وعند تعشيق ترسين يسمى الترس الأصغر البنيون (pinion) فيما يسمى الترس الأكبر الكرونة (crown)

عناصر وأبعاد الترس المخروطية :

تعرف الترس المخروطية بعناصر وأبعاد معينة يتم على أساسها حساب السرعات وعمليات القطع . وهي كما في الشكل (٢١)

الشكل (٢١) عناصر وأبعاد الترس المخروطي

١ مخروط الخطوة (pitch cone) : وهو مخروط وهمي يمر خلال أسنان الترس ويمثل سطح المخروط الذي يحرك الترس المخروطي الآخر . ويكون مخروطا الخطوة للترسين المخروطيين المعশقين متماسين .

٢ الخطوة: هي المسافة بين نقطتين متمااثلتين على سنين متجاورين مقيسة على مخروط الخطوة عند النهاية الكبرى للمخروط .

٣ قطر الخطوة (ق) (pitch diameter) : هو قطر دائرة الخطوة وهي الدائرة التي تمثل النهاية الكبرى لمخروط الخطوة

وبحسب تعريف الموديل في الترس المستقيم فإن قطر الخطوة يساوي حاصل ضرب عدد الاسنان بالموديل $Q = N \times M$.

٤ طول مخروط الخطوة (L): المسافة بين رأس مخروط الخطوة وطرف السن عند النهاية الكبرى لمخروط الخطوة . $L = 8,33 \times \text{الخطوة}$.

٥ القطر الخارجي (قر) : هو قطر الدائرة التي تحيط برؤوس اسنان الترس مقيسة عند النهاية الكبرى للمخروط ، ويكون في الاصل قطر الخامدة التي يتم قطع المخروط منها . وهو يساوي

$$Q_r = Q + 2 \times M$$

٦ الوجه: وهو المسافة الممثلة لطول السن مقيسة من النهاية الكبرى للمخروط .

٧ ارتفاع رأس السن (ع) : وهو المسافة بين مخروط الخطوة وسطح السن مقيسة عند النهاية الكبرى للمخروط وعادة يكون ارتفاع رأس السن ع مساوايا رقماً للمودول

$$U = M$$

ارتفاع جذر السن (ع) (٨) : وهو المسافة بين مخروط الخطوة وقاع السن مقيسه عند النهاية الكبرى للمخروط .
وعادة يكون ارتفاع جذر السن ع

$$ع = ٦ / ١ + م \text{ حيث } ٦ / ١ \text{ تمثل الخلوص .}$$

عمق السن هو المسافة بين قاع السن وقمة السن مقيسة عند النهاية الكبرى للسن اي انه مجموع ارتفاع رأس السن وارتفاع جذر السن .

$$\text{عمق السن} = ع + م = \frac{٦}{٦} + م = ٢ + م \times ١ .$$

زاوية الخطوة : وهي للترس (θ) وللبنيون (α) وتعرف بانها الزاوية المحصورة بين خط محور الترس ومخروط الخطوة وتحسب زاوية الخطوة للترس والبنيون بدالة عدد الاسنان كما يلي :

$$\text{ظل زاوية خطوة الترس} = \frac{\text{عدد اسنان الترس}}{\text{عدد اسنان البنيون}}$$

$$\text{ظا}(\theta) = ن ت / ن ب$$

$$\text{اما ظل زاوية خطوة البنيون} = \frac{\text{عدد اسنان البنيون}}{\text{عدد اسنان الترس}}$$

$$\text{ظا}(\alpha) = ن ب / ن ت$$

اي ان مجموع زاويتي الخطوة للترس والبنيون يساوي الزاوية بين محوري الترسين المعشقين .

زاوية نصف السن العلوي (ي ر) : وهي الزاوية المحصورة بين مخروط الخطوة والمخروط المشكل من سطح الاسنان .

$$\text{ظا}(ي ر) = \frac{م}{ل}$$

زاوية نصف السن السفلي (ي ج) : وهي الزاوية المحصورة بين مخروط الخطوة والمخروط المشكل من جذر الاسنان .

$$\text{ظا}(ي ج) = ١٨٨ , ١ / م$$

زاوية سطح السن (ي س) : وهي الزاوية المحصورة بين خط محور الترس والمخروط المشكل من سطح الاسنان . وهي الزاوية التي يتم بها امالة اداة قطع المخرطة لتشكيل المخروط من الاسطوانة . وهي تساوي زاوية الخطوة + زاوية نصف السن العلوي .

$$ي س = \theta + ي ر$$

زاوية جذر السن (ي) : وهي الزاوية المحصورة بين خط محور الترس والمخروط المشكل من جذر الاسنان .

وهي الزاوية التي يتم بها امالة اداة قطع الفريزه لتشكيل اسنان الترس المخروطي . وهي تساوي زاوية الخطوة
- زاوية نصف السن السفلي .

$$\text{ي} = \theta - \text{ج}$$

قطع التروس المخروطية :

قطع التروس المخروطية بطريقة التوليد كما يمكن ان تقطع على الة التفريز كما في الترس المستقيمة . الان عملية قطع التروس المخروطية اصعب وذلك لأن سمك السن متغير فالسن عند النهاية الصغرى للمخروط اقل سماكة منه عند النهاية الكبرى كما في الشكل (٢٢)

الشكل (٢٢) اختلاف سمك السن المخروطي

اختيار السكين وعملية القطع :

تستخدم نفس سكاكين الترس المستقيمة لقطع التروس المخروطية الا ان اختلاف سمك السن في الترس المخروطي وخاصة عند النهاية الصغرى حيث يكون اقل من سمك سن الترس المستقيم المماثل في عدد الاسنان . ولذلك يتم استخدام سكين القطع وفق عدد اسنان فرضي كما يلي :

$$\text{عدد الاسنان الفرضي} = (\text{عدد الاسنان الفعلي}) / (\text{جتا زاوية الخطوة})$$

ولكي يتم عملية القطع يتم ربط خامة الترس المخروطي (مخروط قطره الاكبر هو القطر الخارجي للمخروط) على جهاز التقسيم وامالته بزاوية تساوي زاوية جذر السن (ي) وبعد ان تتم عملية القطع يتم تعديل سمك السن عند النهايتين الكبرى والصغرى وذلك بقطع المعدن الزائد كما في الشكل (٢٣)

الشكل (٢٣) : تعديل سن الترس المخروطي

مثال (٤)

اوجد زاويتي السطح وزاويتي القطع للترسين المخروطيين المعشقين اذا كان عدد اسنان الترس الصغير ٢٠ سن

وعدد اسنان الترس الكبير ٤٠ سن والموديول ٥ مم.

الحل

١- ظل زاوية مخروطي الخطوة = (عدد اسنان الترس الصغير) / عدد اسنان الترس الكبير

$$= \frac{5}{40} = 0.125$$

ومن جداول المثلثات نجد أن الزاوية التي ظلها ٥، ٥ هي ٢٦

٢- ظل زاوية ١٢ السن العلوية =

٢٦ × جا زاوية مخروطي الخطوة

=

٢٦ × ٢

٠٠٤٣٨

عدد الأسنان

٢٠

من الجدول نجد الزاوية (ي ر) = ٣٢، ٣

٣- زاوية سطح الترس = زاوية مخروطي الخطوة + زاوية ١٢ السن العلوى

$$= ٣٠ + ٢٦ = ٥٦$$

٤- ظل زاوية ١٢ السن السفلية =

٣٣٤، ٢ × جا زاوية مخروطي الخطوة

=

٢٦ × ٢

٢٥٥

٥- زاوية القطع = زاوية مخروطي الخطوة - ١٦٢ زاوية السن السفلية

$$23 - 5 = 26 =$$

ويمكن حساب زاوية الترس الكبير بنفس الطريقة .

التروس الحلزونية

تستخدم التروس الحلزونية لنقل القدرة و الحركة بين المحاور المتوازية كما في الشكل (٢٤-ا) او بين المحاور غير المتوازية وغير المتقاطعة (محاور متصالبة) كما في الشكل (٢٤-ب) ، .

الشكل (٢٤-ا) تروس حلزوني على محاور متوازية الشكل (٢٤-ب) تروس حلزوني على محاور متصالبة

وقد سميت بهذا الإسم لأن أسنانها تميل بزاوية عن خط محور الترس بزاوية تسمى زاوية الحلزون مما يعطي الاسنان الشكل الحلزوني الذي يميزها عن التروس المستقيمة بسلامة ونعومة التشغيل وكذلك بتحملها لقوى أعلى

ويمكن تشغيل الترس الحلزوني مقرر الأسنان مع ترس دودي (worm gear) لنقل الحركة بين محاور متعامدة ، كما في الشكل (٢٥) ويمكن أن تكون التروس يمينية أو يسارية حسب إتجاه الأسنان .

الشكل (٢٥) : تعشيق ترس حلزوني مع ترس دودة

المنحنى الحلزوني

هو مسار نقطة تتحرك بمعدل تقدم ثابت على سطح اسطوانة او مخروط دوار كما في الشكل (٢٦) ويتميز المنحنى الحلزوني بما يلي :

الشكل (٢٦) : المنحنى الحلزوني

١) القطر الخارجي للترس (ق) : وهو قطر الدائرة التي تحيط ببرؤوس اسنان الترس ويكون في الاصل قطر الخامدة التي يتم قطع الترس منها .

٢) الخطوة الحلزونية (خ) : وهي المسافة التي تتحركها نقطة على المنحنى الحلزوني بإتجاه محور الإسطوانة عند دوران اسطوانة الخطوة دورة كاملة .

وعند افراد دورة كاملة للمنحنى الحلزوني على محيط اسطوانة الخطوة ينشأ مثلث قائم الزاوية كما في الشكل (٢٧) حيث تمثل قاعده المثلث (ج ب) طول الخطوة الحلزونية (خ) فيما الارتفاع (اب) يساوي محيط إسطوانة الخطوة ($ق \times \pi$) ، والوتر (أج) يساوي طول المنحنى الحلزوني ، وتمثل الزاوية (س) زاوية المنحنى الحلزوني .

الشكل (٢٧) : افراد منحنى حلزوني

ومن الشكل (٢٧) فان $\text{ظا } س = (\text{ارتفاع المثلث } (اب)) / (\text{قاعدة المثلث } (ج ب))$

$$\text{ظل} = (\text{ق} \times \pi) / \text{خ}$$

و تستخدم هذه الزاوية لضبط زاوية طاولة آلة التفريز ، و تسمى في هذه الحالة زاوية التشغيل .

مثال

عناصر الترس الحلزونية وحساب أبعادها

الشكل (٢٨) يبين عناصر الترس الحلزوني وهي نفسها للترس المستقيم وتشمل الموديول والقطر الداخلي والقطر الخارجي وقطر دائرة الخطوة وعدد الاسنان وعمق السن اضافة الى زاوية الحلزون

الشكل (٢٨) عناصر الترس الحلزوني

ويمكن حساب هذه العناصر والابعاد كما يلي :

يتم حساب هذه العناصر من خلال القوانين الآتية كما يلي :

$$① \text{الموديول} = (\text{القطر الخارجي}) / (\text{عدد الأسنان} \times \text{مربع جتا زاوية الحلزون})$$

$$م = ق ١ / (ن \times (جتا س)^٢)$$

$$② \text{قطر دائرة الخطوة} (ق) = (\text{الموديول} \times \text{عدد الاسنان}) / (\text{جتا زاوية ميل الخطوة الحلزونية})$$

$$ق = (م \times ن) / (\text{جتس})$$

$$③ \text{القطر الخارجي للترس} (ق ١) = \text{قطر دائرة الخطوة} + (٢ \times \text{الموديول})$$

$$ق ١ = ق + ٢ م$$

$$④ \text{القطر الجذري} (ق ٢) = \text{قطر دائرة الخطوة} - (٣٣٤ \times \text{الموديول})$$

$$ق ٢ = ق - (٣٣٤ \times م)$$

٥ طول الخطوة الحلزونية (خ) :

وتحسب كما يلي :

ظل زاوية التشغيل (س) = (قطر دائرة الخطوة (ق) \times π) / طول الخطوة الحلزونية

$$\text{س} = (\text{ق} \times \pi) / \text{خ}$$

$$\text{ اي ان } \text{خ} = (\text{ق} \times \pi) / \text{س}$$

٦ عرض الترس (ط) :

عرض الترس = ١٠ \times الموديول (هذا القياس يكون تقريري)

$$\text{ط} = 10 \times \text{م}$$

٧ عمق السن (ع) = ٢ \times الموديول.

٨ ارتفاع رأس السن (ع) = الموديول

٩ ارتفاع جذر السن (ع) = ١ \times الموديول.

١٠ المسافة بين مركزي ترسين معشقين معا (ف) والشكل (٢٧) يبين البعد (ف) حيث يساوي نصف قطر الخطوة للترس الأول + نصف قطر الخطوة للترس الثاني

$$ف = ق_{(\text{الرس الاول})} + ق_{(\text{الرس الثاني})}$$

الشكل (٢٧) : المسافة بين مركزي ترسين معشقين

قطع الترس الحلزوني

ان قطع اسنان الترس الحلزوني يتضمن تشكيل المنحنى الحلزوني وهذا يتطلب عدة حركات تشغيلية كما يلي:

- ١ حركة دورانية للمشغولة لتحقيق دوران المنحنى على محيط السطوانة.
- ٢ حركة خطية للمشغولة لتحقيق تقدم ثابت للمنحنى.
- ٣ حركة دورانية للسكين لاجراء عملية القطع.

وتتطلب حركة المشغولة الدورانية والخطية ربط حرقة المشغولة بعمود المرشد في الالة ويتم هذا الرابط باستخدام مجموعة تروس جر يربط احدها على محور عمود المرشد (محرك الطاولة لحركة التغذية الطولية) والآخر على محور العمود الدوادي في جهاز التقسيم وتروس مركبة تصل بين هذين الترسين كما في الشكل (٢٨).

الشكل (٢٨): ضبط حرقة المشغولة

ولاجراء عملية القطع لابد مما يلي:

١ حساب عدد اسنان تروس الجر: حيث يتم حساب عدد اسنان تروس الجر اللازمة لقطع التروس والمجاري الحلزونية بتطبيق المعادلة التالية:

(تقدم عمود مرشد الالة/ تقدم الحلزون المطلوب)

= (حاصل ضرب عدد اسنان التروس القائد/ حاصل ضرب عدد اسنان التروس القائد)

حيث ان تقدم عمود المرشد = خطوة لولب عمود المرشد × نسبة النقل في رأس التقسيم

٢ تركيب التروس: حيث يتم ربط وتوصيل تروس الجر لنقل الحركة بين عمود المرشد في الالة والعمود الدوادي في جهاز التقسيم لتنسيق حرقة المشغولة مع حرقة طاولة الالة.

٣ ضبط زاوية ميل طاولة الالة: حيث يتم ضبطها حسب زاوية الحلزون المطلوب.

٤ علاقة اتجاه الحلزون بعملية القطع: حيث يتم استخدام ترس وسيط لتعديل اتجاه دوران المشغولة عند قطع الحلزون باتجاه الشمالي.

٥ اختيار سكين القطع: حيث يتم اختيار سكين القطع بموجب الموديول، أما رقم السكين فلا يتم وفقاً لعدد الأسنان الفعلي للترس الحلزوني وإنما يتم وفقاً لعدد الأسنان الفرضية حيث يتم افتراض اجراء قطع لترس

مستقيمه مكافئ للترس المطلوب ويكون عدد اسنانه هو عدد الاسنان الافتراضي . والذى يكون عادة أكبر من عدد الأسنان الفعلية وتحسب من العلاقة الآتية:

$$\text{عدد الأسنان الفرضي} = (\text{عدد الأسنان الفعلي}) / (\text{جتا } 3 \text{ زاوية الخطوة الحلزونية})$$

نسخة أولية
DRAFT

الوحدة

٤

إناء السطوح الدقيقة (التجليخ)



إنهاء السطوح الدقيقة (التجلیخ)

تعرفت في الوحدات السابقة على عمليات التشكيل بالقطع باستخدام المخارط والفرایز ، ولكن باستخدام هذه الآلات لا يمكن الحصول على مشغولات ذات سطوح عالية الدقة ، لذلك نلجأ إلى إنجازها بالتجلیخ باستخدام أحجار التجلیخ كآداة قطع و التي تحتوي على عدد كبير جدا من الحدود القاطعة لتشطیب المشغولات بسرعة وبدقة فائقة سواء أكانت هذه المشغولات مصلدة أم لا ، وعلى الرغم من أن التجلیخ يعتبر عملية تشطیب ، فإنه يستخدم أحياناً كعملية تشغيل كاملة بنفسها أي أن الأشغال يمكن تجليخها وهي في حالتها الأولية إلى أية أبعاد نهائية دون الإلتجاء إلى خراطتها أو تشغيلها مبدئياً بالقطع قبل وضعها على آلة التجلیخ .


•••• الأهداف ••••

يتوقع منك بعد دراسة هذه الوحدة أن تصبح قادراً على أن:

- ١ تعرف مفهوم التجلیخ واستخداماته .
- ٢ تعرف عمليات التجلیخ المستوى (الججهي والمحيطي) .
- ٣ تميز أجزاء آلة التجلیخ المستوى وأالية عملها واستخداماتها .
- ٤ تحديد إجراءات التجلیخ المستوى .
- ٥ تعرف عمليات التجلیخ الاسطواني (الداخلي والخارجي) .
- ٦ تميز أجزاء آلة التجلیخ الاسطواني واستخداماتها .
- ٧ تحديد إجراءات التجلیخ الاسطواني الداخلي والخارجي .
- ٨ تميز أنواع أحجار التجلیخ وخصائصها واستخداماتها .
- ٩ تفسر الرموز الخاصة بحجر التجلیخ .
- ١٠ تعرف طرق ربط المشغولات على آلة التجلیخ .
- ١١ تحديد عوامل اختيار حجر التجلیخ .
- ١٢ تعرف طرق ربط وتركيب حجر التجلیخ على آلة الجلخ .
- ١٣ تعرف أنواع سوائل التبريد وأهميتها في التجلیخ .
- ١٤ إجراء الحسابات الالازمة لعملية التجلیخ (حساب سرعة القطع والدوران ، حساب سرعة ومقدار التغذية ، حساب زمن التجلیخ) .

التجلیخ

يعرف التجلیخ بأنه عملية تشكیل بإزالة الشظايا بوساطة أحجار التجلیخ التي يبرز من محیطها عدد كبير جداً من الأجسام القاطعة (الحبيبات)، ويعتبر من أهم طرق القطع المستخدمة في تشطیب أو تنعیم سطوح الشغلات فعند دوران حجر التجلیخ تعمل هذه الأجسام القاطعة على إزالة رايس دقيق جداً من معدن الشغالة كما هو مبين في الشکل (٤-١) وتم عملية إزالة الرأیش بطريقة تغذیة الشغالة الى حجر التجلیخ الدائري، أو بطريقة ضغط حجر التجلیخ الدائري الى الشغالة ويستخدم فيها عمق قطع صغير جداً (٠٣ ، ٠٢٠ ، ٠٢٠) مم وسرعة قطع عالية وسرعة تغذیة بطيئة (١٢ ، ٠٢٠ ، ٠٢٠) ملم / دورة لضمان الحصول على نوعية سطح عالية ولتحقيق دقة أبعاد عالية

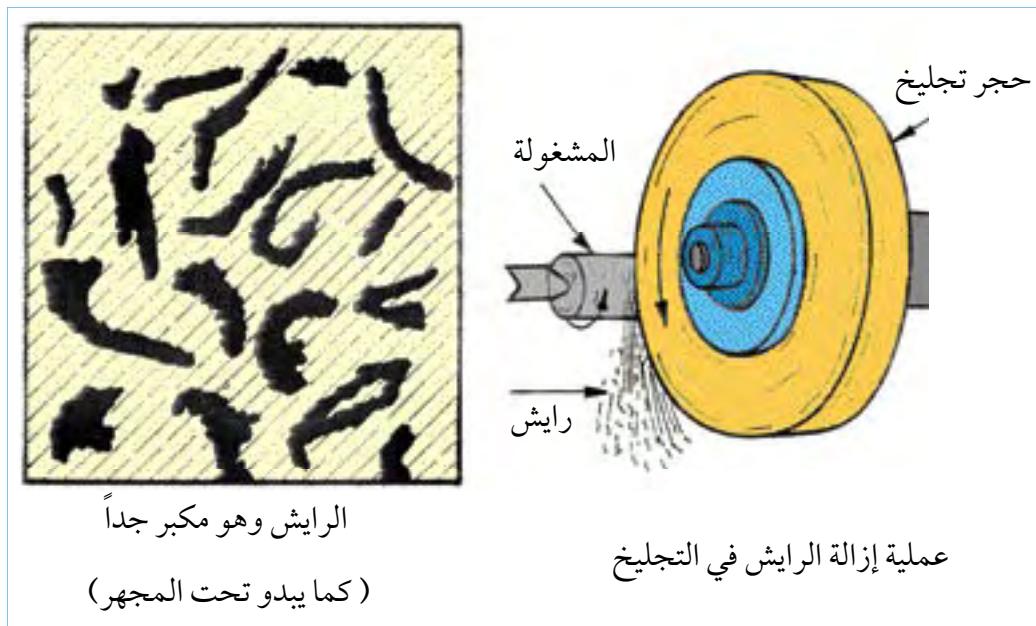

شكل (٤-١) عملية التجلیخ

وتتعدد إستخدامات التجلیخ ويمكن حصرها فيما يلي:

١) الحصول على سطح ناعمة، توجد ثلاثة مستويات يمكن تحقيقها بالتجليخ وهي:

(+) تجلیخ عادي (Mm ٨-٤)

(+) تجلیخ ناعم (Mm ٤-١)

(+) تجلیخ ناعم جداً (Mm ١-٠ ، ٢٥)

٢) تحقيق دقة أبعاد عالية أي تنفيذ التفاوتات الضيقية .

٣) صيانة أدوات القطع لإعادة الحصول على زوايا الأداة الأصلية .

٤) تحقيق دقة الشكل مثل دقة الاستقامة، دقة الدوران، دقة التوازي والتعامد .

٥) قطع الكتل الأولية، إزالة المغذيات والمصببات في المسوبكات وإزالة الزوائد في المطروقات واللحام .

٦ تشغيل المعادن عالية الصلادة مثل الزهر الأبيض والصلب عالي الكربون.

وبشكل عام يمكن تقسيم عمليات التجليخ إلى نوعين رئيسيين هما:

١ التجليخ المستوي .
٢ التجليخ الاسطواني(الداخلي والخارجي).

١ - ١ التجليخ المستوي


ويستخدم التجليخ المستوي في إنتاج السطوح المستوية ، ويقسم إلى قسمين هما التجليخ المحيطي والتجليخ الجبهي .

١-١ التجليخ المستوي المحيطي : حيث يستخدم محيط القرص في عملية تجليخ السطوح المستوية ويستعمل لذلك آلات التجليخ المستوي الأفقية والتي يكون فيها محور دوران حجر الجلخ أفقيا ، ويبيّن الشكل (٤-٤) الأجزاء الرئيسية لآلة الجلخ المستوي الأفقية .



شكل (٤-٤) الأجزاء الرئيسية لآلة الجلخ المستوي الأفقيه

الأجزاء الرئيسية لآلية الجلخ المستوي الأفقيّة:

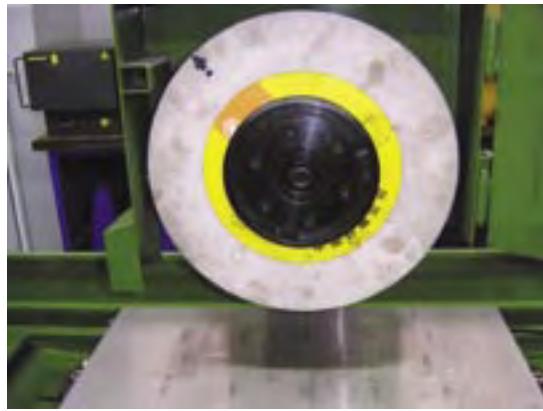

شكل(٤-٢) حجر الجلخ

١ حجر الجلخ : يعتبر حجر الجلخ أداة القطع ، وهو مصنوع من حبيبات قاطعة ومواد رابطة بمواصفات خاصة من أجل الحصول على مشغولات بمقاييس دقيقة وتحقيق نعومة عالية ، ويتم تحريك حجر الجلخ عمودياً بواسطة يد التغذية كما هو مبين في الشكل (٤-٤)



شكل(٤-٢ ب) القائم


٢ القائم : يحتوي القائم على مسالك دليلية لتحرك حجر الجلخ الحركة الخطية العمودية ، ويحتوي أيضاً على محرك كهربائي لتزويد حجر الجلخ بالحركة الدورانية .

٣ **السرج**: ويؤمن السرج الحركة العرضية للطاولة وبسطحه العلوي مسالك دليلية تنزلق عليها الطاولة وتحدد إتجاه حركتها الطولية .

٤ **قاعدة الآلة**: تصنع القاعدة من مسبوكة صندوقية ثقيلة الوزن ، حيث تكون متينة ومقاومة للاهتزازات وذلك لضمان الجودة في عمليات التجليخ ووظيفة هذه القاعدة حمل أجزاء الآلة .


٥ **الطاولة**: تتحرك الطاولة على السرج بواسطة المسالك الدليلية العلوية ، ويوجد بها مجار على شكل حرف T تستخد لثبت المشغولات بطرق الربط المختلفة ، ويتم تحريك الطاولة يدوياً عن طريق عجلات التحكم اليدوي المبينة في الشكل (٤-٤) كما يمكن التحكم بحركات الطاولة آلياً من خلال النظام الهيدروليكي من أجل أن تتم عمليات التجليخ بسرعة ودقة ، ويتم التحكم بطول أشواط طاولة العمل بواسطة محددات طول الشوط وكذلك يتم التحكم بسرعة طاولة العمل عن طريق صمام هيدروليكي ، ويبين الشكل (٣-٤)

آلية تحديد الشوط في النظام الهيدروليكي ، ويمكن أن يكون نظام الحركة آلية ميكانيكيا باستخدام محركات كهربائية .

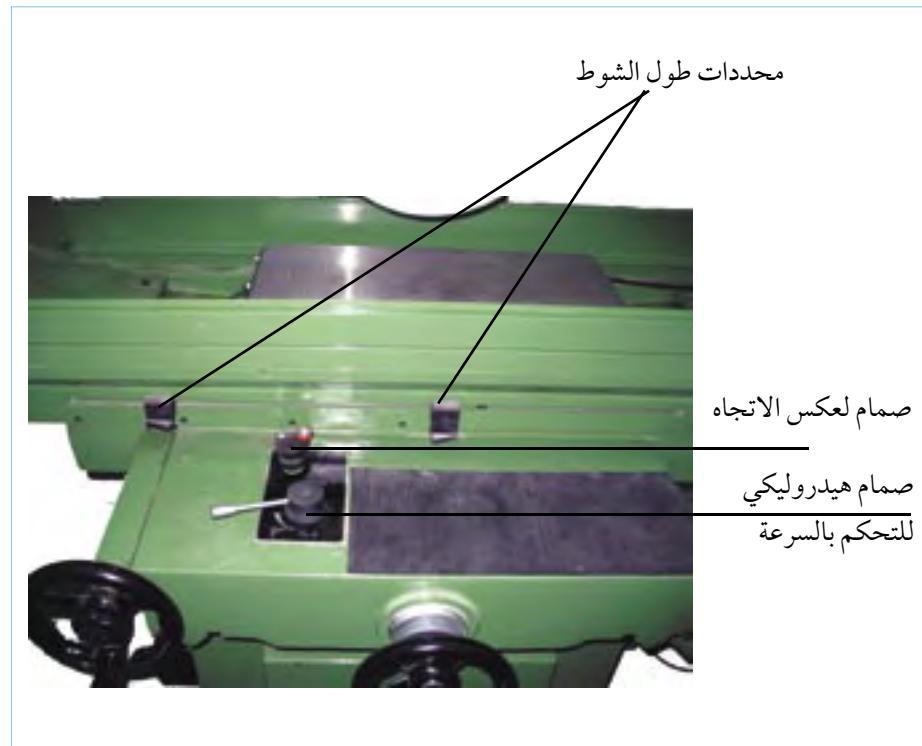


شكل (٤-٣) النظام الهيدروليكي

وتقسم عمليات التجليخ المحيطي المستوى بالنسبة لحركة طاولة الآلة إلى قسمين:

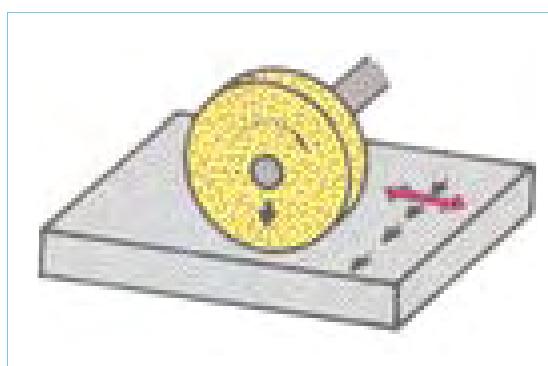

① التجليخ المحيطي بطاولة طولية ترددية : وتسخدم في عمليات تجليخ السطوح المستوية والزاوية والتدرجات حيث تكون حركة طاولة الآلة طولية ترددية كما هو مبين في الشكل (٤)

شكل (٤-٤) التجليخ المحيطي بطاولة طولية

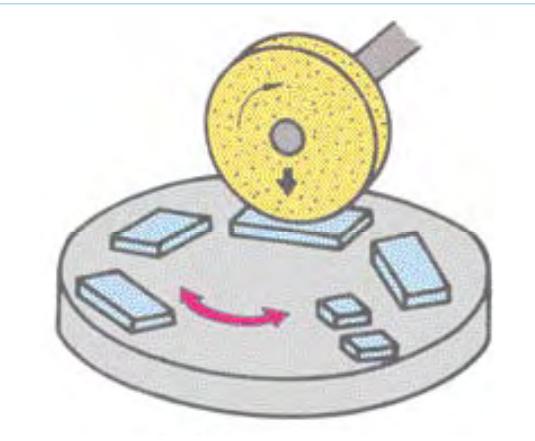

② التجليخ المحيطي بطاولة مستديرة : و تستخدم لجلخ السطوح المستوية للإنتاج الكمي حيث تكون حركة الطاولة دورانية كما هو مبين في الشكل (٤-٥)

شكل (٤-٥) التجليخ المحيطي بطاولة مستديرة


③ التجليخ المستوى الجبهي :

يستخدم في التجليخ الجبهي جبهة القرص في عمليات التجليخ وتنتج حركة القطع عن الحركة الدورانية لقرص التجليخ في حين توفر طاولة الآلة حركة التغذية ويستعمل لذلك آلات التجليخ العمودية والتي يكون فيها عمود محور دوران حجر الجلخ عموديا على سطح طاولة الآلة ، ويبيّن الشكل (٤-٦) أجزاء آلة التجليخ العمودية .



شكل (٤-٦) ماكينة تجليخ سطحي ذات طاولة مستديرة


وتقسم عمليات التجلیخ المستوی الجبهی بالنسبة لحركة طاولة الآلة الى قسمین:

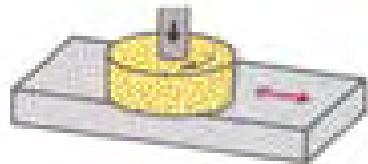

التجلیخ الجبهی بطاولة طولیة

❶ التجلیخ الجبهی بطاولة طولیة ترددیة: وتسخدم لجاخ السطوح المستویة ذات الدقة العالیة وتكون حركة طاولة الآلة حركة طولیة ترددیة كما هو مبین في الشکل (٧-٤)

شكل (٧-٤)

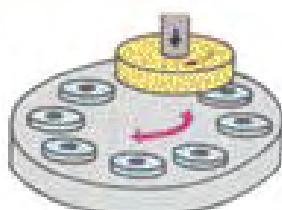


التجلیخ الجبهی بطاولة مستدیرة

❷ التجلیخ الجبهی بطاولة مستدیرة: ويستخدم في التجلیخ السطحی الکمی وتمتاز عن سابقاتها بکبر منطقة التماس بين الحجر والمشغولة مما یعطي سرعة عالیة في الانتاج حيث تكون حركة طاولة الآلة دورانیة كما هو مبین في الشکل (٤-٨)

شكل (٨-٤)

ملاحظة

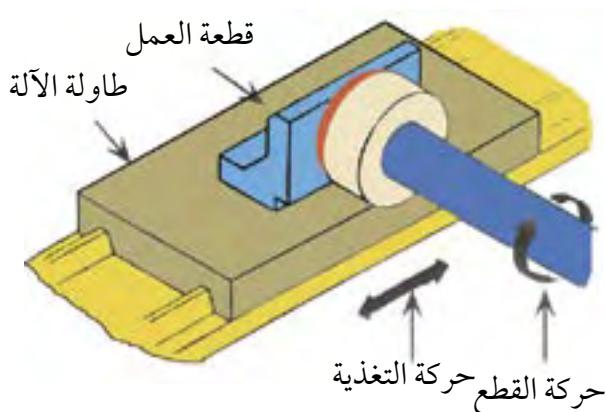


كما تستخدم آلات التجلیخ المستوی الأفقیة في عمليات التجلیخ الجبهی إذ یستخدم السطح الجبهی لقرص التجلیخ الدوار كما هو مبین في الشکل (٩-٤) ويجب أن يكون حجر التجلیخ محیطي مجوف.

شكل (٩-٤)

٢ التجليخ الاسطواني

يستخدم التجليخ الاسطواني في تشطيب السغلات الاسطوانية والمخروطية الخارجية والداخلية ، وتجري عمليات التجليخ الاسطواني على آلات التجليخ الاسطواني ويبيّن الشكل (٤) آلة تجليخ اسطواني وأجزائها الرئيسية :

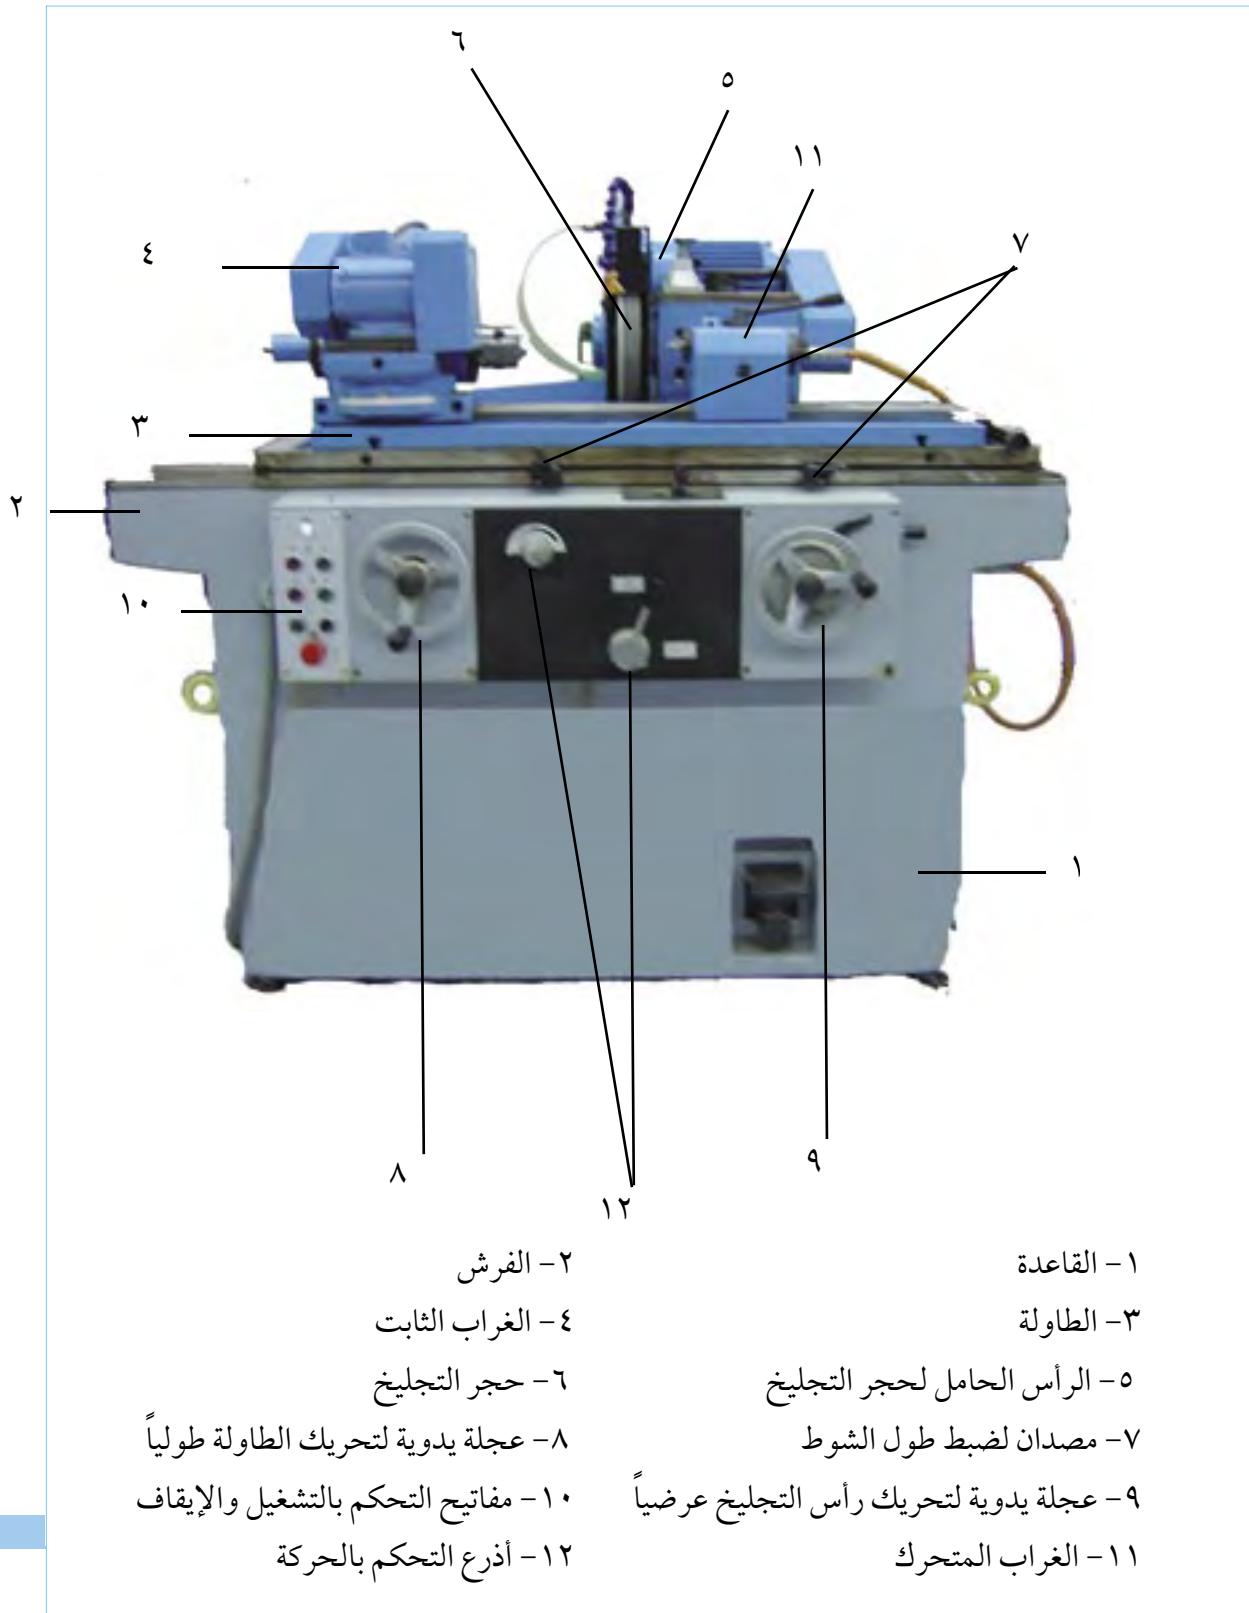

الأجزاء الرئيسية لآلية التجلیخ الاسطوانی

يمكن تلخيص الأجزاء الرئيسية لآلية التجلیخ الاسطوانی بما يلي :

١) **القاعدة أو الفرش** : يقوم الفرش بحمل الطاولة و الرأس الحامل لحجر التجلیخ ، ويوجد على سطحه العلوي متزلقان أفقيان متوازيان لحركة الطاولة الترددية عليهما ، ويضم الفرش أيضا في داخله آلية الحركة الهيدروليکية للطاولة .

٢) **الطاولة** :

وتتحرك هذه الطاولة بواسطة النظام الهيدروليکي حركة ترددية ذهابا وإيابا وتسمى هذه الحركة بالشوط ، ويتم ضبط طول الشوط بواسطة مصدرين مثبتين في مجار طولية خاصة بهما على جانب الطاولة ، ويمكن ضبط وضع هذين المصدرين و المسافة بينهما على جانب الطاولة حسب التغذية الطولية المطلوبة ، كما أنهما يستعملان في عكس حركة الطاولة في نهاية كل شوط ويمكن تحريك الطاولة أيضا بواسطة عجلة يدوية عن طريق مجموعة من التروس .

ويوجد بسطح الطاولة مجار على شكل حرف T لتشيیت الغراب الثابت والغراب المتحرك اللذان يستخدمان لتشيیت المشغولة وتزویدها بالحركة الدائرية ويمكن إمالتها فوق الطاولة السفلی عند تجلیخ السلبات حسب زاوية السلبة المطلوبة .

٣) **الغراب الثابت** : يستعمل الغراب الثابت لتشيیت الشغلات الاسطوانية إما بين المركزين أو الظرف الثلاثي وإعطائهما الحركة الدورانية المطلوبة . ويستمد عمود دوران الغراب الثابت حرکته الدورانية من محرك كهربائي مستقل .

٤) **الغراب المتحرك** : يشبه الغراب المتحرك في المخربطة ، ويستعمل في اسناد النهاية الثانية للشغالة الاسطوانية المربوطة بين الغرائب ، كما يوجد نابض خاص في داخله يسمح بتمدد الشغالة نتيجة زيادة الحرارة أثناء التشغيل ، ويمكن تحريك الغراب الى الأمام أو الى الخلف و تثبيته في الوضع المطلوب حسب متطلبات العمل ، كما يمكن ضبط وضع الغراب المتحرك وذلك بتحريكه في المجرى التي على شكل حرف T الموجودة في الطاولة العليا ويتم تثبيته في الوضع المطلوب بواسطة براغي وصامولات ربط خاصة وحسب طول الشغالة المراد إجراء عمليات التجلیخ الاسطوانی عليها .

٥) **الرأس الحامل لحجر التجلیخ** : يقوم هذا الرأس بحمل عمود دوران حجر التجلیخ الذي يستمد حرکته الدورانية عن طريق محرك كهربائي موجود في أعلى الرأس ، وتصل سرعة عمود دوران حجر التجلیخ الى حوالي ١٥٠٠ دورة / دقيقة ، ويؤمن رأس التجلیخ حركة الاقتراب من الشغالة عن طريق المسالك الدليلية ، ويتم الحصول على عمق القطع المطلوبة بواسطة الحركة العرضية للرأس الحامل لحجر التجلیخ بعد نهاية كل شوط تجلیخ للطاولة بطريقة يدوية أو هيدروليکية ميكانيکية .

تقسم عمليات التجلیخ الاسطوانی الى قسمین رئیسین :

١ التجلیخ الاسطوانی الخارجی .

٢ التجلیخ الاسطوانی الداخلي .

١ التجلیخ الاسطوانی الخارجی :



شكل(١٢-٤) حركات التجلیخ الإسطوانی الخارجی

يستخدم التجلیخ الاسطوانی الخارجی لتجلیخ القطع الاسطوانی والمخروطیة(السلبات) من الخارج كما هو مبين في الشکل (١٢-٤) إذ يقطع حجر الجلخ جزيئات من سطح محیط الشغالة الخارجی .

ويبین الشکل (١٢-٤) الحركات التي يجب توفیرها لتم عملیة التجلیخ الاسطوانی الخارجی :

١ حركة دوران حجر التجلیخ وتم عن طريق محرك كهربائي موجود في رأس التجلیخ .


٢ حركة دوران المشغولة ، وتم عن طريق محرك كهربائي موجود في الغراب الثابت ، وكي تتم عملیة التجلیخ تدور المشغولة باتجاه دوران حجر الجلخ .

٣ حركة التغذية الطولية : حيث يتحرك حجر الجلخ أو طاولة الآلة في اتجاه طولي(س-س) موازٍ لممحور


. المشغولة .

٤ حركة التغذية العرضية : حيث يتحرك حجر الجلخ في الاتجاه العرضي (ص - ص) عموديا على محور المشغولة و تسمى هذه الحركة بحركة عمق القطع .

وفي حالة تجلیخ السلبات الخارجية تربط المشغولة بين الغرایین ثم يتم ضبط وضع الطاولة العليا للآلية على الزاوية المطلوبة وتكون هذه الطاولة مزودة بتدریج لهذا الغرض وبعدها تتم عملية التجلیخ الاسطواني الخارجي كما هو مبين في الشکل (٤-١٣)

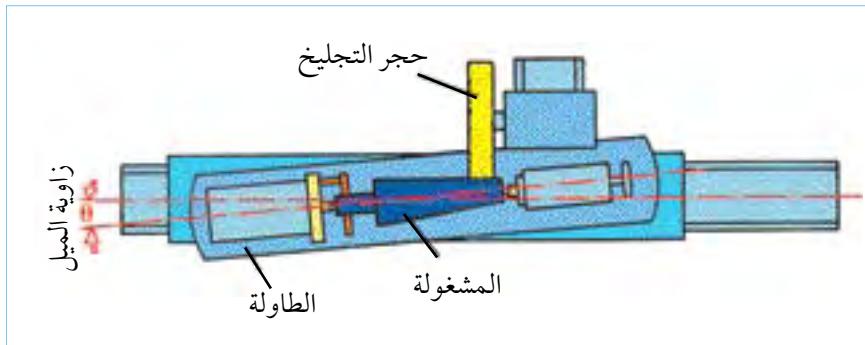


شكل (٤-١٣) تجلیخ السلبات الخارجية

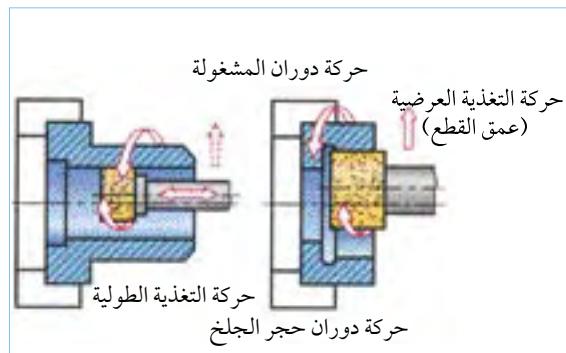

شكل (٤-٤) التجلیخ الأسطواني الداخلي

٢ التجلیخ الأسطواني الداخلي


يستخدم التجلیخ الأسطواني الداخلي لتجليخ القطع الاسطواني والمخروطية (السلبات) من الداخل كما هو مبين في الشکل (٤-٤)

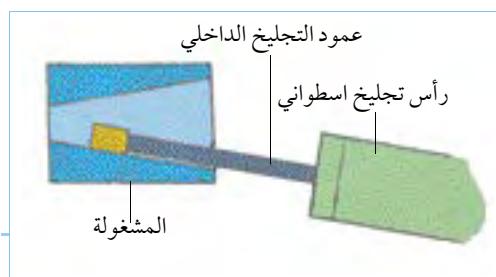

و لإجراء عملية التجلیخ الأسطواني الداخلي ، يتم استخدام


أحجار التجليخ الداخلي الجذعية التي ترکب في رأس التجليخ الاسطواني ، كما في الشكل (٤)

ويكون العمود الرئيسي الحامل لحجر الجلخ قابلاً للتبديل حسب مقاسات حجر الجلخ المستخدم وشكل المشغولة حيث يوجد نوعان من أعمدة التجليخ هما :

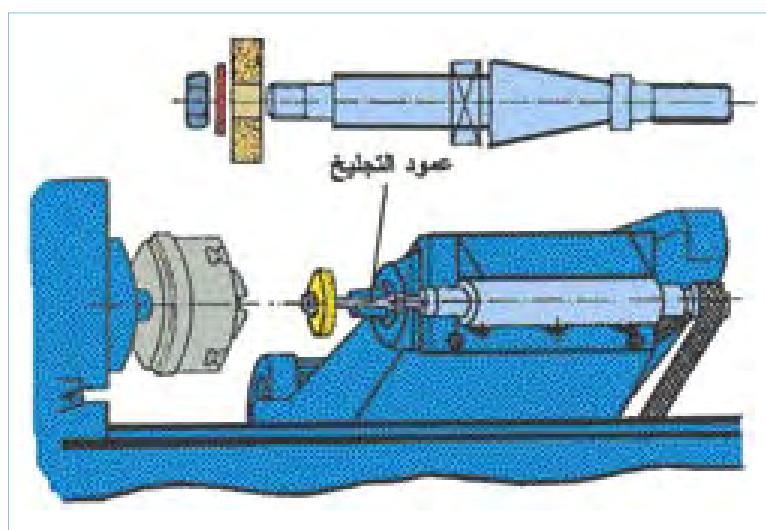

شكل (٤) لتركيب أحجار الجلخ المؤقتة
يتم ذلك بفك المدعنة ثم إدخال حجر
الجلخ في المدعنة ثم تركيبها على
العمود.

شكل (٤) عمود تجليخ لتركيب أحجار الجلخ المؤقتة

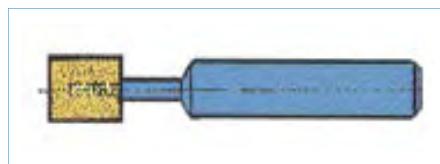

شكل (٤)
عمود تجليخ لتركيب أحجار دائمة

٢ عمود تجليخ لتركيب أحجار الجلخ الدائمة كما في الشكل (٤)، وتستخدم هذه الأعمدة لتركيب أحجار الجلخ التي يقل قطرها عن ١٠ مم حيث يتذرع تركيبها بالطريقة السابقة لذلك يتم تثبيتها على عمود خاص ذي نهاية مترضة تحشر في ثقب حجر الجلخ .

وفي عملية التجليخ الاسطواني الداخلي يكون اتجاه دوران حجر الجلخ معاكساً لاتجاه دوران المشغولة كما في الشكل (٤).

وتم حركة الاقتراب باتجاه المحور بتحريك رأس التجليخ باتجاه عمودي على طاولة الآلة أما حركة التغذية الطولية باتجاه المحور فتم بتحريك رأس التجليخ باتجاه مواز لاتجاه الطاولة أو يكون رأس التجليخ ثابتاً وتحرك

الطاولة حركة طولية باتجاه المحور.

في حالة تجليخ السلبة الداخلية يتم ضبط الجزء العلوي من طاولة الآلة حسب نصف زاوية السلبة ، كما في الشكل (٤-١٣) ، حيث تربط المشغولة في الطرف الثلاثي لآلية الجلخ ، وفي هذه الحالة يتم استخدام مجموعة التجليخ الداخلي التي تركب في رأس التجليخ .

الشكل (٤-١٩)

أحجار التجليخ


تعد أحجار التجليخ أداة قطع كبقية أدوات القطع الأخرى المعروفة ، غير أنها تصنع من مواد غير معدنية ، تحتوي على عدد كبير جداً من الحدود القاطعة الصغيرة الحجم ذات الصلادة العالية تسمى الحبيبات القاطعة وترتبط بعض هذه الحبيبات مع بعضها بوساطة مادة رابطة .

مكونات أحجار التجليخ:

يتكون حجر التجليخ كما هو مبين من الشكل (٤-٢٠) من ثلاثة عناصر هي :

١ الحبيبات القاطعة: وهي التي تقوم بعملية القطع .

٢ المادة الرابطة: وهي التي تعمل على تماسك الحبيبات القاطعة لتكون جسماً متاماً .

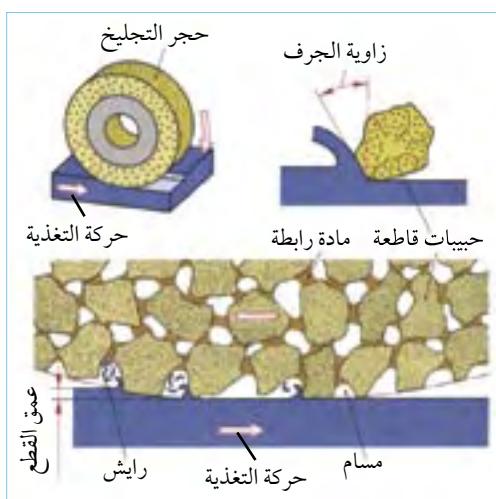

شكل (٤-٢٠) مكونات حجر التجليخ

٣ المسام: وهي الفراغات التي تتواجد بين الحبيبات القاطعة والمادة الرابطة وهذه المسامات تسمح لكل حبيبة من الحبيبات القاطعة بأداء عملها كأداة قطع بحد قاطع واحد ، كما توفر خلوصاً للraiش المزال وتحمّن بذلك إنسداد المسام حجر التجليخ وتوقفه عن العمل .

مواد صنع أحجار التجليخ

تصنف المواد التي تصنع منها الحبيبات القاطعة لأحجار التجليخ إلى مجموعتين رئيسيتين هما :

١ المواد الحاكمة الطبيعية .

٢ المواد الحاكمة الصناعية .

١ المواد الطبيعية للحبيبات القاطعة :

تشمل المواد الطبيعية الحجر الرملي (أو الكوارتز) والأمرى أو الصنفرة وهو نوع خاص من الكوروندم يتكون من أكسيد الألمنيوم والحديد والسليكا ، وتوارد هذه المركبات على شكل تربات في القشرة الأرضية ، غير أن هذه المواد لم تعد تصلح لمواكبة التطور الصناعي ، لأنها تحتوي على بعض الشوائب التي يصعب تنقيتها ، كما أن نسبة المادة القاطعة فيها غير ثابتة .

٢ المواد الصناعية للحبيبات القاطعة :

بدأ إنتاج المواد الصناعية للحبيبات القاطعة لأحجار التجليخ في أوائل القرن العشرين ، وأهم المواد الصناعية المستعملة في هذا المجال هي :

أولاً كربيد السيلikon (SiC) : ويتميز بصلادته الشديدة التي تقارب صلادة الماس ، وهو يستعمل لجلخ المعادن والمواد الصلبة والتي تكون خاصية الشد بها ضعيفة كالخزف والفالخار .

ثانياً أوكسيد الألمنيوم (Al₂O₃) : وهو أقل صلادة من كربيد السيلikon ، ونظر مقاومته الجيدة للصدامات فإنه يستعمل لجلخ المعادن ذات الشد العالي مثل سكاكين فولاذ السرعات العالية (HSS) .

٣ المواد الرابطة :

تستعمل المواد الرابطة في ربط الحبيبات القاطعة وثبتتها في موضعها ، إذ أن ثبات الحبيبات ومتانة حجر التجليخ نفسه ومقاومته لقوى القطع المختلفة تعتمد جميعها على المواد الرابطة المستعملة ، وتوجد عدة أنواع من المواد الرابطة .

أهم المواد الرابطة المستعملة في صناعة أحجار التجليخ هي :

١. المواد الزجاجية أو الخزفية ويرمز لها بالحرف (V)

٢. السيليكات ويرمز لها بالحرف (S)

٣. الشيلاك ويرمز لها بالحرف (E)


٤. المطاط ويرمز له بالحرف (R)

٥. الراتنجات (اللدائن الصناعية) ويرمز لها بالحرف (B)

٤ البنية :

يقصد ببنية أحجار التجليخ مقدار المسافات بين الحبيبات القاطعة ، ويميز نوع البنية بالأرقام من صفر إلى (١٢) وكلما زاد الرقم زادت المسافات بين الحبيبات القاطعة وزادت ليونة حجر التجليخ تبعاً لذلك .

وتصنف البنية في ثلاثة فئات كما في الشكل (٤-٢١) هي الضيقة والمتوسطة والواسعة وتعطى كل فئة أرقام رمزية كما في الجدول (١)

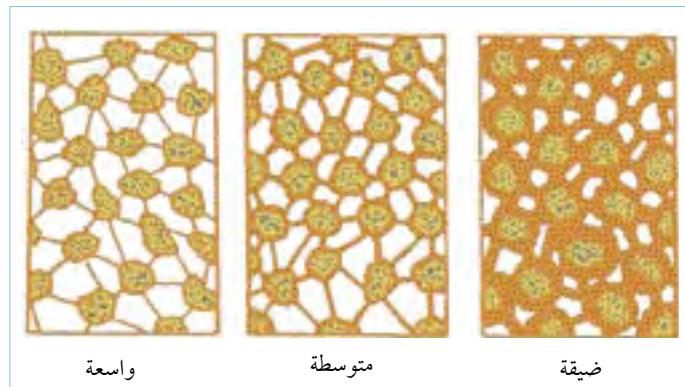

شكل (٢١-٤) تصنیف البنية لأحجار التجلیخ

جدول رقم (١):

مسافات واسعة	مسافات متوسطة	مسافات ضيقة	الفئة
١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧	٦، ٥، ٤	٣، ٢، ١، ٠	رقم البنية

تصنيف أحجار الجلخ:

يتم تصنیف خشونة أحجار الجلخ حسب تفاوت حجم الحبيبات القاطعة حسب الجدول رقم (٢) التالي

جدول رقم (٢):

١٢، ٨	خشن جداً
٢٤، ٢٠، ١٦، ١٤، ١٢	خشن
٦٠، ٤٦، ٣٦، ٣٠	وسط
١٢٠، ١٠٠، ٩٠، ٨٠، ٧٠	ناعم
٢٤٠، ٢٢٠، ١٨٠، ١٥٠	ناعم جداً
٦٠٠، ٥٠٠، ٤٠٠، ٣٢٠، ٢٨٠	ناعم كالغبار

وتعتمد كفاءة حجر التجلیخ في القطع على خواص الحبیبة، بينما تعتمد صلابة الحجر على طبيعة المادة الرابطة وتعطى حروف للدلالة على صلابة حجر التجلیخ، فالحروف من E الى K ترمز الى التماسك العادي ، والحرروف من K الى Q للوسط ، والحرروف من Q الى Z للتماسك القوي ، و الجدول رقم (٣) يبيّن درجة الصلابة .

جدول (٣) :

صلب جداً جداً	صلب جداً	صلب	وسط	لين	لين جداً
Z,Y,X	W,V,U,T	S,R,Q,P	O,N,M,L	K,J,I,H	G,F,E

ترميز أحجار التجليخ:

يتم أعطاء حجر الجلخ رمز يتكون من أرقام وحروف تدل على مواصفات الحجر ، ويكون الرمز من خمس أجزاء وكل جزء يدل على صفة معينة وتوضع بالترتيب المبين في الجدول رقم (٤) ويظهر هذا الرمز على حجر التجليخ .

جدول (٤) :

الجزء	الدلالة	نوع المادة الرابطة (حرف)	البنية (رقم)	صلابة	حجم	مادة وضع الحبيبات	٥	٤	٣	٢	١

مثال (١)

قرص تجليخ رمزه A46K5V فسر معاني الرمز؟

الحل

حسب الترتيب في الجدول رقم(٤)

الجزء	الدلالة	١	٢	٣	٤	٥
		V	5	K	46	A

الحرف V : تشير الى نوع الرابط وهنا خزفي ①

الرقم 5 : تشير الى البنية وهنا متوسطة(بالرجوع للجدول رقم(١)) ②

الحرف K : مقاومة المادة الرابطة وهنا لينة(بالرجوع للجدول رقم(٣)) ③


الرقم 46 : حجم الحبيبات بمعنى أن القرص متوسط الخشونة(بالرجوع الى الجدول رقم(٢)) ④

الحرف A: يعني أن الحبيبات القاطعة مصنوعة من أكسيد الألミニوم(A: ألمينيوم ، C: كربيد السيليكون) ⑤

طريقة صناعة أحجار التجليخ بصورة عامة:

- ١ تطحن الخامات القاطعة وتحول الى حبيبات ثم تمرر على عوازل مغناطيسية للتخلص من الشوائب الحديدية .
- ٢ تغسل هذه الحبيبات بالماء للتخلص من الغبار أو الشوائب الاخرى ، ثم تغسل بمواد كيماوية للتخلص من الدهونات .
- ٣ تصنف الحبيبات القاطعة حسب حجمها وذلك بغربلتها وإمرارها خلال مناخل خاصة .
- ٤ تخلط الحبيبات القاطعة مع المواد الرابطة الملائمة ، ثم توضع العجينة الناتجة في قوالب خاصة حسب الشكل المطلوب وتتجفف .
- ٥ بعد التجفيف يجري تحميصها (تلبيدها) ، وتعتمد درجة حرارة التحميص على الطريقة المستعملة ، وبعد التحميص تصبح المواد الرابطة قادرة على مسک الحبيبات القاطعة في موضعها .
- ٦ بعد ذلك يتم تجهيزها بالشكل النهائي .
- ٧ أخيرا يتم فحصها والتأكد من عدم وجود شروخ(كسور) فيها، ثم تجري عملية موازنة حجر التجليخ .

أشكال أحجار التجليخ:

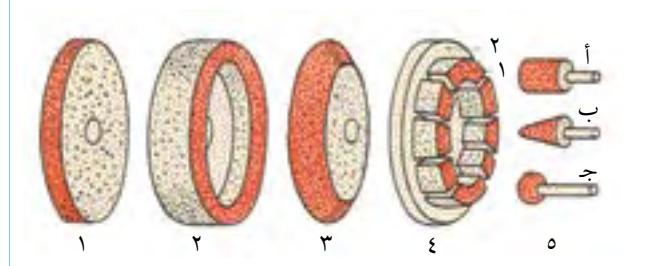

تصنع أحجار الجلخ على عدة أشكال وأحجام لتوافق الاستعمال على مختلف أنواع آلات الجلخ ، وتناسب أنواع التشغيل المختلفة ويبيّن الشكل (٤-٢٢) نماذج منها كماليّي :

شكل (٤-٢٢) أشكال أحجار التجليخ

- ١ حجر الجلخ المستوى : وهو يستخدم في التجليخ المستوى المحيطي أو الاسطواني .
- ٢ حجر الجلخ الاسطواني المجوف(الطبقي): ويستخدم للتجليخ الجبهي المحيطي بحيث تقوم جبهة الحجر بعملية القطع بالإضافة الى محيط الحجر .
- ٣ حجر الجلخ المخروطي(التشكيلي): ويستخدم في عمليات التشكيل المختلفة وفي شحد أدوات القطع .
- ٤ حجر الجلخ المركب (القطاعي): وفيه تكون أحجار الجلخ على شكل رقم (١) مثبتة على قرص معدني (٢) وهو يستخدم في تجليخ السطوح المستوية الكبيرة .
- ٥ أحجار جلخ داخلي : ويتم تحريكها عادة بواسطة محور قابل للإنحناء وتقاد باليد أو بتحريك آلی وهي كماليّي :

- أ- حجر تجليخ اسطواني داخلي
- ب- حجر تجليخ سلبة داخلية
- ج- حجر تجليخ إستدارات داخلية


عمليات التجليخ:

أولاً ربط المشغولات :

يجب ربط المشغولات التي يراد تجليخها ببطاً صحيحاً للحصول على منتج عالي الجودة ، وتحتلت عملية الربط حسب عملية التجليخ المراد إنجازها .

ربط المشغولات في حالة التجليخ المستوى :

١ الربط باستخدام الملزمة : حيث يتم تركيب الملزمة على طاولة العمل بواسطة مرابط خاصة ويراعى إستواءة الملزمة عند التركيب ، ويبيّن الشكل (٤-٢٤) ربط المشغولات باستخدام الملزمة ، وتستخدم هذه الطريقة لربط المشغولات صغيرة الحجم .

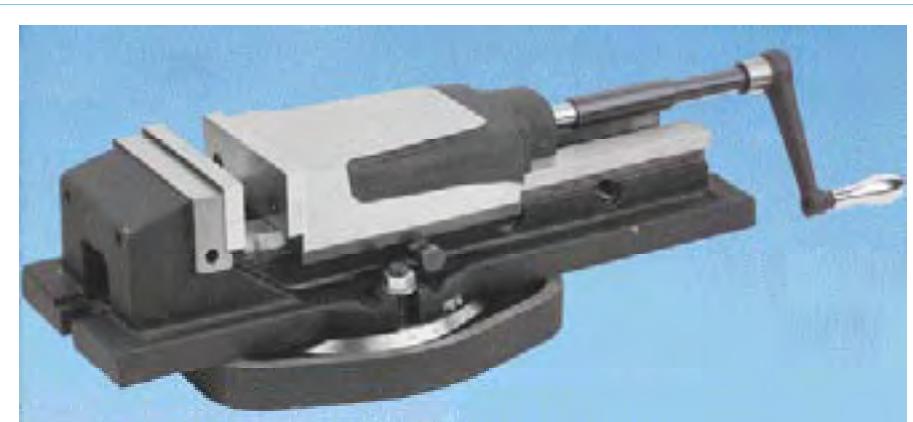


شكل (٤-٢٤) ملزمة الربط



٢ الربط باستخدام البلطة الزاوية القابلة للضبط : وتستخدم لربط المشغولات


التي تجلخ بشكل زاوي إذ يمكن ضبط زاوية ميل المشغولة حسب الزاوية المطلوبة كما في الشكل (٢٥-٤) ويتم تثبيت البلاطة بطاولة الآلة.

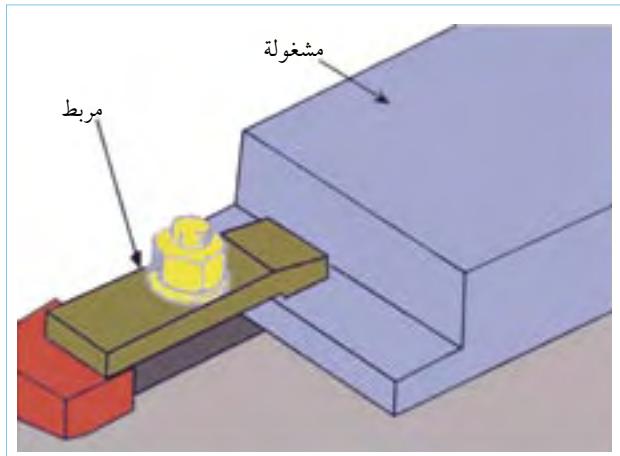

شكل (٢٦-٤) الرابط باستخدام المرابط

٣) الرابط باستخدام المرابط : وتستخدم هذه الطريقة لربط المشغولات الكبيرة وغير المنتظمة الشكل مباشرة على طاولة الآلة باستخدام مرابط كما هو مبين في الشكل (٢٦-٤).

٤) الرابط باستخدام الظرف المغناطيسي : وتستخدم هذه الطريقة لربط المشغولات القابلة للتمغنت ويوجد نوعان من الظرف المغناطيسي هما المغناطيس الدائم والمغناطيس الكهربائي ، كما يوجد ظرف مغناطيسي يستخدم لربط المشغولات المطلوب تجليخها بزاوية ، ويبيّن الشكل (٢٧-٤) ظرف مغناطيسي .

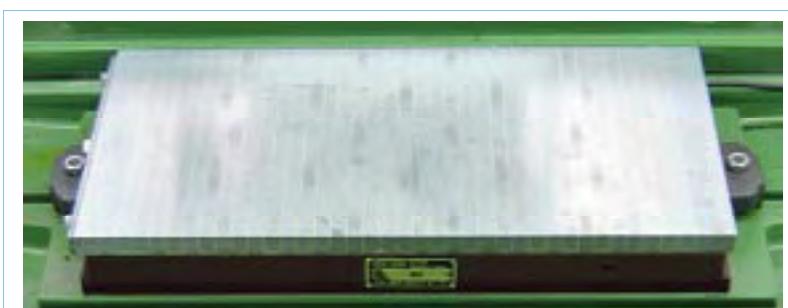


شكل (٢٧-٤) الظرف المغناطيسي


٥) الرابط باستخدام الظرف الشافط : تستخدم هذه الطريقة لربط المشغولات ذات السماكة القليلة حيث يوجد خلال الظرف فتحات لتفريغ الهواء ، ويُشبك خط تفريغ الهواء بالفتحات التي تكون عليها قطعة العمل .

١ ربط المشغولات في حالة التجليخ الاسطواني :

التجليخ الاسطواني الخارجي : تثبت الشغالة بين مركز الغراب الثابت ومركز الغراب المتحرك بطريقة مماثلة للطريقة المستعملة في تثبيت الشغالة بين غرافي المخرطة كما هو مبين في الشكل (٢٨-٤) وتستعمل الدعامات الثابته والمتحركه في إسناد المشغولات الاسطوانية وخاصة الطويلة منها .

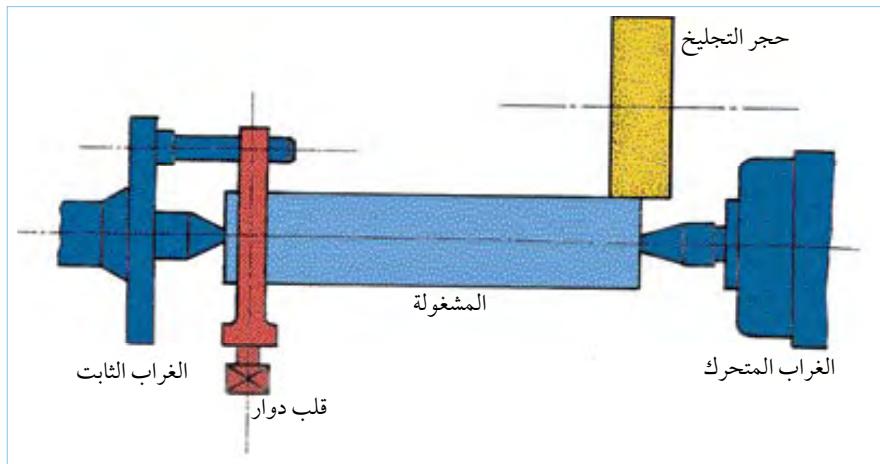

شكل (٤) التجليخ الاسطواني الخارجي

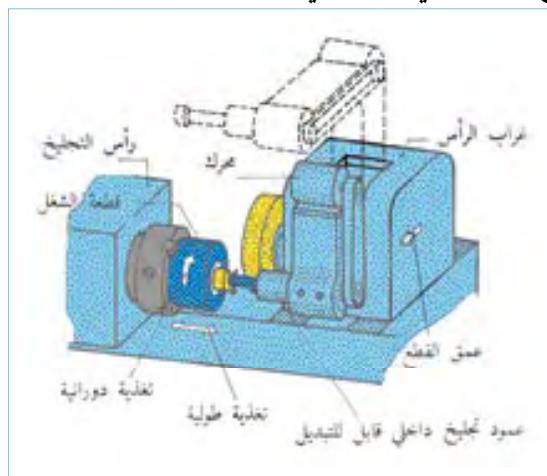

شكل (٤) التجليخ الإسطواني الداخلي

ثانياً

اختيار حجر التجليخ : هناك عدة عوامل يؤثر بها اختيار حجر الجلخ مثل :

- ١ نوع المادة المراد جلخها .
- ٢ كمية المادة المراد إزالتها .
- ٣ دقة التشغيل (القطع) .
- ٤ نعومة السطح المراد جلخه .
- ٥ مساحة منطقة التجليخ .
- ٦ نوع ماكينة التجليخ .

وبشكل عام تستعمل أحجار تجليخ لينة لجلخ المشغولات الصلبة ، وأحجار تجليخ صلبة للمشغولات اللينة ، كما يتاسب حجم الحبيبات تناصباً طردياً مع كمية المادة المراد إزالتها ، وتوجد عوامل أخرى تؤثر على اختيار

حجر الجلخ مثل سرعة الجلخ وسرعة قطعة التشغيل وحالة ماكينة الجلخ ومهارة العامل .

وتبيّن الجداول رقم (٥، ٦، ٧) اختيار حجر التجليخ عند التجليخ الخارجي والداخلي والسطحى .

جدول (٥)

قطر حجر التجليخ بالملليمترات							المعدن	مادة الحبيبة
أكبر من ٤٥٠ حتى ٦٠٠	أكبر من ٣٥٠ حتى ٤٥٠	٣٥٠ حتى	الصلابة	الحببيات	الصلابة	الحببيات		
L...M	٤٦	L...M	٥٠	L...M	٦٠		أكسيد الألمنيوم	الصلب غير المقسى
K...L	٤٦	K...L	٥٠	K...L	٦٠		أكسيد الألمنيوم	الصلب المقسى
H...J	٤٦	H...J	٥٠	H...J	٦٠		أكسيد الألمنيوم	صلب السرعات العالية
		H	٦٠	H	٨٠		كربيد السليكون	الكريبيد
J	٤٦	J	٥٠	J	٦٠		كربيد السليكون أكسيد الألمنيوم	الزهر العادي
G(Ba)	٣٦	G(Ba)	٤٦	G(Ba)	٦٠		كربيد سليكون	سبائك الزنك والمعدن

قطر حجر التجليخ بالملليمترات

قطر حجر التجليخ بالملليمترات							المعدن	مادة الحبيبة
٥-٨٠	٨١-٣٦	٣٦-١٦	١٦ حتى	الصلابة	الحببيات	الصلابة		
٤٦	K	٤٦	L	٥٠	M	٦٠	أكسيد الألمنيوم	الصلب غير المقسى حتى ٧٠ كغم / مم ^٢
٤٦	H...J	٤٦	J...K	٥٠	K...L	٦٠	أكسيد الألمنيوم	صلب المراجعة حتى ١٢٠ كغم / مم ^٢ والصلب المقسى
٣٦	H	٤٦	J	٥٠	K	٦٠	كربيد السليكون	الزهر الرمادي

قطعه من دائرة	قطر حجر التجليخ بالملليمترات				حجر عدد		مادة الحبيبة	المعدن
	حجر طبق		٣٥٠-٢٠٠	حتى ٢٠٠	حتى ٢٠٠	حتى ٢٠٠		
الحبيبات	الصلابة	الحبيبات	الصلابة	الحبيبات	الصلابة	الحبيبات		
...K	٤٦	L...K	٣٦	L...M	٤٦	J...K	٤٦	أكسيد الألمنيوم الصلب غير المقسى
J	٣٠	H...J	٣٠	K...L	٣٦	H...J	٤٦	أكسيد الألمنيوم الصلب المقسى
H	٣٠	H	٣٦	H...J	٤٦	G...H	٤٦	أكسيد الألمنيوم صلب السرعات المقسى العالية
H	٤٦	H	٥٠	H	٦٠	H	٦٠	كربيد السليكون الكريبيد
J	٣٠	J	٣٦	J	٤٦	J	٤٦	كربيد السليكون أكسيد الألمنيوم الزهر العادي
Ba)	٢٠٠	J(Ba)	٢٤	G(Ba)	٣٦	G(Ba)	٣٦	كربيد سليكون سبائك الزنك

١٢٥

الصلابة

L


H

H

ثالثاً:

تركيب حجر التجليخ:

قبل تركيب حجر التجليخ الجديد يجب فحصه بدقة بواسطة إحدى العدد الصغيرة مثل المفك اليدوي في حالة الأحجار الصغيرة والمطرقة الخشبية في حالة الأحجار الثقيلة بالضرب الخفيف عليه كما هو موضح في الشكل (٤-٣٠)، فإذا كان الصوت الناتج (الرنين) ما يدل على وجود شرخ فلا يجب استعمال هذا الحجر لأن استعماله يشكل خطراً من جراء الشظايا المتطايره

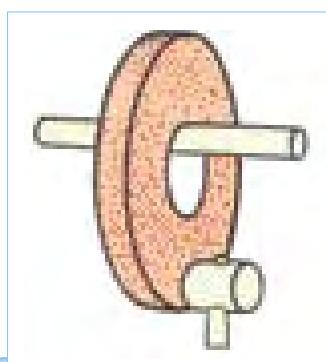


١٠٥

شكل (٤-٣١) فحص حجر التجليخ


عند التشغيل ، وإذا ثبتت صلاحيته للعمل يشرع في تركيب

ويتم تركيب حجر التجليخ على نهاية عمود الدوران ويوجد شكلان لنهاية عمود الدوران :

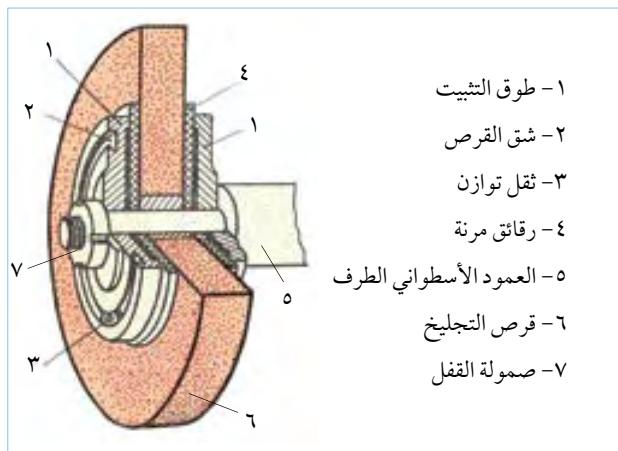

شكل (٣٢-٤) عمود دوران ذو نهاية إسطوانية

➊ عمود دوران ذو نهاية اسطوانية : ويستخدم لربط أحجار التجليخ ذات الثقب الصغير القطر ويبين الشكل (٣٢-٤) تركيب قرص تجليخ على عمود اسطواني ، يجب مراعاة استخدام الرقائق المرنة المصنوعة من الورق المقوى أو المطاط لامتصاص التذبذب .

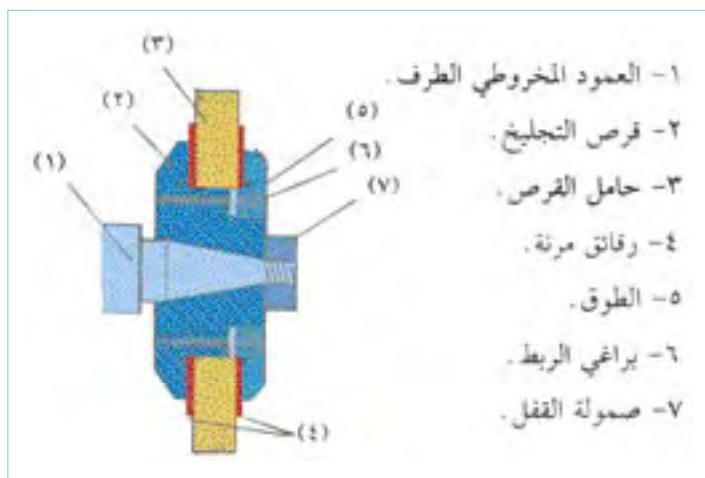

شكل (٣٣-٤)

➋ عمود دوران ذو نهاية مخروطية : ويستخدم لربط أحجار التجليخ ذات الثقب الكبيرة القطر ، ويستعان بحامل قرص و طوق خارجي لجمع حجر التجليخ ومن ثم تركيب المجموعة ، وترتبط على العمود المخروطي كما هو مبين في الشكل (٣٣-٤) .



ملاحظة

عند تركيب حجر التجليخ على عمود التحميل يجب أن يكون دخوله بسهولة كما أنه لا يجب أن يكون واسعا ولا تستخدم القوة مطلقا في تركيب الحجر على العمود لأن ذلك يعرض الحجر للتشقق مما قد يسبب كسره .

رابعاً:


.....

موازنة أحجار التجليخ وصيانتها :

❶ ضبط توازن حجر الجلخ

في حالة ظهور عدم اتزان في دوران الحجر بعد تركيبه على آلة الجلخ وملاحظة اهتزاز بين واضح في الآلة يجب معالجة ذلك على النحو التالي :

- إختلال تطابق المحاور ينتج عنه اهتزاز جانبي تتم معالجته من خلال فك واعادة تركيب الحجر

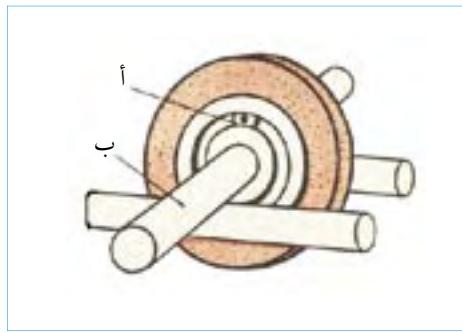

شكل (٣٤-٤) ضبط توازن حجر الجلخ

- وضبط الرقائق المرنة لتحقيق ذلك .
- اختلال الاستدارة ويتم معالجته بتهيئة الحجر بواسطة ماسة التهيئة الخاصة بذلك .
- اختلال التوازن ويتم ضبطه من خلال كتل التوازن الخاصة حيث يتم تحريكها لتحقيق حالة التوازن المطلوب كما هو مبين في الشكل (٣٤-٤) حيث يمثل (ب) عمود الفحص و(أ) ثقل التوازن ، ويمكن تحريكه في المجرى إلى أن يتم التوازن ، ومن ثم يثبت الثقل بواسطة برغي التثبيت .


❷ تحتاج أحجار التجليخ من وقت لآخر إلى عملية شحذ بالإضافة إلى عمليات التصحيح وذلك عندما لا يكون سطحها القاطع مقبولاً وذلك للأسباب التالية :

- دخول ذرات المعادن الحاري تجليخها في مسامات حجر التجليخ حيث تملأ هذه الذرات مسام السطح القاطع ، مما يعيق قدرة الحجر على قطع المعادن .
- فقدان الحبيبات القاطعة على سطح حجر التجليخ حدتها وعدم قدرتها على القطع .

وتحتاج أحجار التجليخ هذه بالتخالص من حبيبات التآكل الموجودة على السطح القاطع بواسطة ماسة التصحيح كما هو مبين في الشكل (٣٥-٤) أو باستخدام دولاب الفولاذ المبين في الشكل (٣٦-٤)



شكل (٣٦-٤) دولاب الفولاذ للتصحيح

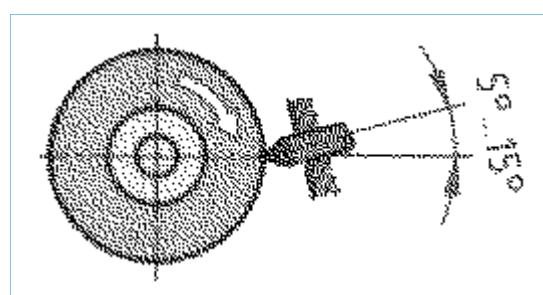

شكل (٣٥-٤) ماسة التصحيح

خامساً:

سؤال التبريد:

بفعل الاحتكاك بين قطعة العمل وحجر التجلیخ تولد حرارة كبيرة تنتقل الى القطعة وحجر الجلخ ، مما يسبب فقدان قطعة العمل لمواصفاتها وأبعادها ، وللتخلص من هذه الحرارة يستعمل سائل التبريد المكون من ماء مضاد إليه ٥٪ من الصودا أو مستحلب تبريد غالبا ما يبرد الفولاذ أثناء الجلخ ، أما حديد السكك فيجلخ جافاً .

بعد إنتهاء عملية الجلخ يجب استمرار دوران الحجر لمدة قصيرة مع إيقاف سيلان التبريد وذلك لتخلص الحجر من السائل العالق به ، كما أنه لا يجوز بدء التجلیخ جافاً ثم التبريد فجأة لأن ذلك يتراك تشققات في حجر التجلیخ وتغيراً في شكل قطعة العمل ، كما يجب أن يكون تدفق سائل التبريد مستمراً خالياً من الشوائب أو الأوساخ التي تسبب تخديش السطوح المنجزة ، لذلك يجب فلترة سائل التبريد المستخدم في عملية الجلخ .

سادساً:

سرعة القطع والدوران:

١ حساب سرعة القطع والدوران لحجر الجلخ .

إن سرعة دوران حجر التجلیخ مهمة جداً ، لأن استخدام سرعة غير مناسبة يؤدي إلى إتلاف حجر الجلخ لذلك يجب تشغيل حجر التجلیخ لأقرب ما يمكن إلى السرعة المعطاة من المصانع أو الشركات المنتجه لأحجار التجلیخ ، ويتم حساب سرعة القطع من القانون التالي :

$$S_c = \frac{\pi \times Q \times n}{60 \times 100}$$

حيث :

S_c : سرعة القطع لحجر الجلخ (متر / ثانية)

n : عدد دورات حجر الجلخ في الدقيقة (دورة / دقيقة)

Q : قطر حجر الجلخ (مم)

π : النسبة التقريرية (٣,١٤)

ومن العلاقة السابقة يمكن حساب سرعة الدوران

$$n = \frac{60 \times 1000}{\pi \times d}$$

ويبين الجدول (٨) القيم الاقتصادية لسرعة القطع لحجر الجلخ (م/ث)

جدول (٨) :

معادن اينة	معادن قاسية	سرعة القطع حسب نوع المعدن م/ث		نوع التجلیخ
		حديد زهر	فولاذ	
٣٥	٨	٢٥	٢٠	تجلیخ اسطواني خارجي
٢٠	٨	٢٥	٢٥	تجلیخ اسطواني داخلي
٢٥	٨	٢٠	٢٥	تجلیخ مستوى

مثال (١)

احسب سرعة دوران حجر التجلیخ (دوره / دقيقة) الالازمة لتجلیخ مشغولة اسطوانية من الفولاذ من الخارج اذا علمت أن قطر حجر التجلیخ ٢٥٠ مم؟

الحل

من الجدول (٨) سرعة القطع للتجلیخ الاسطواني الخارجي للفولاذ ٢٠ م/ث وبتطبيق المعادلة

$$n = \frac{60 \times 1000}{\pi \times d}$$

$$n = \frac{60 \times 1000 \times 20}{3,14 \times 250}$$

$$= 1528 \text{ دوره / دقيقة}$$

مثال (٢)

احسب سرعة دوران حجر التجلیخ (دوره / دقيقة) الالازمة لتجلیخ سطح مشغولة مستوية من الفولاذ إذا علمت أن قطر حجر التجلیخ ٢٠٠ مم؟

الحل

من الجدول(٨) نجد أن سرعة القطع للفولاذ ٢٥ م/ث

$$n = \frac{\pi \times 1000 \times S}{C}$$

$$n = \frac{60 \times 1000 \times 25}{3,14 \times 200}$$

= ٢٣٨٨ دورة/ دقيقة

٢ حساب سرعة القطع والدوران للمشغولة في التجليخ الاسطواني

تدور المشغولة في أثناء التجليخ الاسطواني الخارجي والداخلي ، ويعتمد اختيار سرعة دوران المشغولة على العوامل التالية :

- نوع التجليخ (تخشين أو تنعيم)
- قطر قطعة العمل ، حيث تزداد السرعة بزيادة القطر
- مقدار عمق القطع ، إذا زاد عمق القطع تقل السرعة
- معدن قطعة العمل

ويبين الجدول(٩) القيم الاقتصادية لسرعة القطع المسموح بها لقطعة العمل (م/ث)

سرعة القطع حسب نوع المعدن م/ث				نوع التجليخ
معدن لينة	حديد زهر	فولاذ مقسى	فولاذ طري	
٢٠-٢٥	١٥-١٢	١٨-١٤	١٨-١٢	تجليخ خارجي : ٠ خشن ٠ ناعم
٣٠-٢٠	١٢-١٠	١٢-١٠	١٥-١٠	
٣٢-٢٨	٢٤-٢٠	٢٤-٢٠	٢٠-١٨	
من ١٤-٨ متر / دقيقة				التجليخ المستوى

وتحسب سرعة القطع لقطعة العمل من المعادلة التالية :

$$س_ق = \frac{\pi \times ق}{٦٠ \times ١٠٠}$$

حيث :

س_ق : سرعة القطع لقطعة العمل (متر / دقيقة)

ن : عدد دورات المشغولة في الدقيقة (دورة / دقيقة)

ق : قطر المشغولة (مم)

π: النسبة التقريرية (٣,١٤)

ومن المعادلة السابقة يمكن حساب سرعة الدوران :

$$ن = \frac{١٠٠٠ \times س_ق}{\pi \times ق} \text{ دورة / دقيقة}$$

مثال (٣)

احسب سرعة دوران قطعة عمل من الفولاذ الطري في حال التجليخ الاسطواني الخارجي الخشن اذا علمت أن قطرها ٧٥ مم؟

الحل


من الجدول رقم (٩) سرعة القطع ١٢-١٨ م / دقيقة

$$\text{سرعة القطع المتوسطة } س_ق = \frac{١٨ + ١٢}{٢}$$

$$= \frac{٣٠}{١٥} = ١٥ \text{ م / دقيقة}$$

$$\text{سرعة الدوران } ن = \frac{١٠٠٠ \times ١٥}{\pi \times ٧٥} = ٦٣,٧ \text{ دورة / دقيقة}$$

ملاحظة

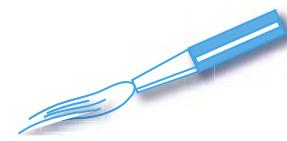

تعتبر سرعة القطع الفعلية هي ناتج الجمع لسرعتي القطع بالنسبة لحجر التجليخ وسرعة قطع المشغولة مع مراعاة الاتجاه عند نقطة التلامس .

سابعاً:

مقدار التغذية وسرعة التغذية :

١. مقدار التغذية : يعرف مقدار التغذية بأنه مقدار المسافة التي يتحركها الحجر عرضياً بشكل مواز لمحوره ، وتحتختلف فيما إذا كان التجليخ مستوياً أو أسطوانياً ، إذ تمثل على شكل نبضات عرضية في حالة الجلخ المستوي وبمقدار التقدم (الخطوة) لكل دورة من دورات الشغلة في الجلخ الأسطواني ، ويعتمد مقدار التغذية على العوامل التالية :

١. معدن قطعة العمل

٢. عمق القطع

٣. أبعاد قطعة العمل

٤. نوع ومواصفات حجر الجلخ

ويبيّن الجدول (١٠) مقدار التغذية في كل دورة لقطعة العمل مقاسة بالنسبة لسمك حجر الجلخ

مقدار التغذية(نسبة إلى سمك الحجر)				معدن المشغولة
التنعيم	التخلصين	التنعيم	التخلصين	
التجليخ الأسطواني الداخلي		التجليخ الأسطواني الخارجي		
$\frac{1}{4} - \frac{1}{5}$	$\frac{3}{4} - \frac{1}{2}$	$\frac{1}{3} - \frac{1}{4}$	$\frac{3}{4} - \frac{2}{3}$	فولاذ

$$\frac{1}{3} - \frac{1}{4}$$

$$\frac{3}{4} - \frac{2}{3}$$

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{3}$$

$$\frac{5}{6} - \frac{3}{4}$$

حديد زهر

أما في حالة التجليخ الاسطواني فيعتمد اختيار مقدار التغذية العرضية على سمك الحجر وعمق القطع وتحسب بالعلاقات التالية:

$$\text{تجليخ خشن } M = 7,0 \times S \text{ مم}$$

$$\text{تجليخ تنعم } M = 4,0 \times S \text{ مم}$$

حيث:

M : مقدار التغذية العرضية

S : سمك حجر الجلخ

٢ . سرعة التغذية :

تقاس سرعة التغذية بالمتر / دقيقة ، وتمثل مسافة انتقال حجر الجلخ بشكل عمودي على محوره في الدقيقة الواحدة ، ويعتمد اختيار سرعة التغذية على العوامل التالية:

١ . معدن قطعة العمل

٢ . عمق القطع

٣ . أبعاد قطعة العمل

٤ . نوع ومواصفات حجر الجلخ

أ- حساب سرعة التغذية في التجليخ الاسطواني :

تحسب سرعة التغذية في حالة التجليخ الاسطواني من المعادلة التالية:

$$S = \frac{M \times N}{1000}$$

حيث:

S : سرعة التغذية $\text{مم}/\text{دقيقة}$

N : عدد دورات المشغولة في الدقيقة (دورة / دقيقة)

M : مقدار التغذية(مم) لكل دورة من دورات المشغولة .

بـ- حساب سرعة التغذية في التجليخ المستوى :

تتراوح سرعة التغذية الطولية في حالة التجليخ المستوى من (٨-١٤) م/د.

مثال (٤)

احسب سرعة التغذية لتجليخ مشغولة من الفولاذ تجليخ اسطواني خارجيا اذا علمت أن سرعة دوران المشغولة ٢٠٠ دورة/ دقيقة وسمك حجر التجليخ ٣٠ مم؟

الحل

نحسب أولاً سرعة التغذية في التجليخ الخشن

$$\frac{3}{4} \times \frac{2}{3} \text{ سمك حجر التجليخ}$$

إذن

$$M = \frac{2}{3} \times 20 = 30 \text{ ملم}$$

$$S_n = 20 \times 20 = 4000 \text{ مم/ دقيقة}$$

$$\frac{1}{4} \text{ سمك حجر التجليخ للتجليخ الناعم} M = \frac{1}{4} \times 30 = 7,5 \text{ مم}$$

$$S_n = 20 \times 7,5 = 1500 \text{ مم/ دقيقة}$$

ثامناً:

زمن التجليخ :

يقصد بزمن التجليخ بالزمن اللازم لتنفيذ أمر التشغيل لقطعة معينة أو عدة قطع .

١ . حساب زمن التجليخ الاسطواني :

يتم حساب زمن التجليخ من المعادلة التالية :

$$\text{زمن شوط التجليخ} = \frac{\text{طول الشوط (مم)}}{\text{سرعة التغذية (مم/ دقيقة)}}$$

طول الشوط : يساوي طول المشغولة (L) كما هو بين في الشكل (٤-٣٧)



شكل (٤-٣٧) طول الشوط

المسافة الكلية (L) تستغرق زمانا مقداره (z)

$$z = \frac{L}{\text{دقيقة}} \times \text{ز}$$

وهو الزمن اللازم لمشوار واحد لحجر التجليخ أي الزمن اللازم لعمل شوط قطع واحد من أول قطعة العمل حتى آخرها ، ولكن غالبا ما تحتاج المشغولة إلى أكثر من شوط قطع وذلك عندما يراد عمل عدة مقاطع فإن الزمن يتنااسب طرديا مع هذه الأشواط فإذا فرضنا أن القطعة احتاجت إلى (u) من الأشواط فإن الزمن يصبح :

$$z = \frac{L \times u}{\text{دقيقة}} \times \text{ز}$$

حيث (u) عدد الأشواط وتساوي سماكة المعدن الكلي المزاح بالتجليخ مقسوما على عمق القطع في كل شوط .

$$\text{أي أن عدد الأشواط } u = \frac{\text{نق} - \text{نق}}{\text{ع}} \times 1000$$

نق : نصف قطر المشغولة قبل التجليخ

نق : نصف قطر المشغولة النهائي (بعد التجليخ)

ع : عمق القطع في كل شوط

ويتراوح عمق تجليخ التخشين بين (٠١٠, ٠٣٠, ٠٤٠) مم

تجليخ التنعيم بين (٠٠٥٠, ٠٠٥٢, ٠٠٦٠) مم

وإذا كان عمق القطع يتحرك على شوط مزدوج (شوط قطع وشوط رجوع بدون قطع) فإن الزمن يصبح

الضعف

$$\text{زمن التجليخ الكلي } z = \frac{L \times 2 \times u}{\text{ز}}$$

حيث :

ل : طول المشغولة (مم)

ع : عدد الأشواط

س : سرعة التغذية (مم / دقيقة)

مثال (٥)

عمود من الفولاذ الطري قطره ٣٤٠ مم وطوله ٤٠٠ مم يراد تجليخه لقطر ٤٠ مم باستخدام حجر جلخ سمكه ٣٠ مم وأن عمق القطع ١٠٠ مم إحسب زمن التجليخ؟

الحل

من الجدول (٩) نجد أن سرعة القطع لقطعة العمل تتراوح بين ١٢ و ١٨ م / دقيقة

$$\text{سرعة القطع المتوسطة س} = \frac{18 + 12}{2}$$

$$\text{سرعة القطع المتوسطة ن} = \frac{1000 \times 15}{\pi \times 3,14 \times 40,3} = 118,47 \text{ دورة / دقيقة}$$

$$س = ن \times ت$$

$$\text{من الجدول (١٠) نجد أن } م = \frac{2}{3} \text{ سمك حجر الجلخ}$$
$$30 \times \frac{2}{3} = 20 \text{ مم}$$

$$2369,4 \text{ مم / دقيقة}$$
$$\text{عدد الأشواط} = \frac{\text{نق}_1 - \text{نق}_2}{20 - 15}$$
$$10 = \frac{20 - 15}{0.01}$$

$$\text{زمن التجليخ ز} = \frac{15 \times 400 \times 2}{2369,4 \text{ دقيقة}} = 0,65 \text{ دقيقة}$$

٢ . حساب زمن التجليخ المستوى (المحيطي والجبهي)

١ . زمن التجليخ المحيطي

يتم القطع في التجليخ المحيطي مرة واحدة في كل شوط مزدوج أي مرة في شوطي الذهب والإياب

$$\text{زمن الشوط} = \frac{\text{طول المسافة التي يقطعها الحجر (مم)}}{\text{سرعة التغذية الطولية (مم/ دقيقة)}}$$

طول المسافة التي يقطعها الحجر = طول قطعة العمل + الخلوص الابتدائي + الخلوص النهائي

إذا كان L هو طول المسافة التي يقطعها حجر التجليخ بالملمترات ويساوي طول القطعة+الخلوص الابتدائي+الخلوص النهائي كما في الشكل (٣٨-٤)



شكل (٣٨-٤) طول الشوط في التجليخ المحيطي

ويقدر الخلوص الابتدائي والنهائي بـ ٥ مم

$$L_{\text{stroke}} = L + 5 + 5$$


$$= L + 10 \text{ مم}$$

حيث :

L : طول المسافة التي يقطعها الحجر

$$\text{زمن شوط القطع} = \frac{L \times 2}{1000 \times سرعة}$$

$$\text{عدد أشواط القطع} = \frac{\text{مسافة حركة حجر التجليخ الجانبية}}{\text{التغذية العرضية}}$$

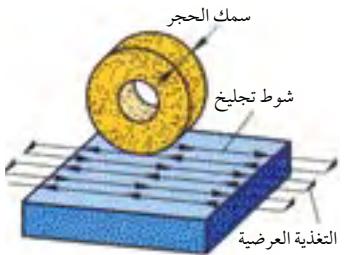

ويساوي كل من الخلوص الابتدائي والخلوص النهائي لحركة حجر التجليخ الجانبية (٣٠، ٣٣) سمك الحجر كما يبين الشكل (٤) - (٣٩)

شكل (٤-٣٩) أشواط التجليخ

وبذلك تكون المسافة الجانبية = ب + ع

$$\text{عدد أشواط القطع} = \frac{ب + ع}{م}$$

حيث :

ب : عرض قطعة العمل (مم)

ع : سمك حجر التجليخ (مم)

م : التغذية العرضية (مم)

وبالتالي يكون زمن تجليخ كامل السطح لمرة واحدة = زمن شوط القطع × عدد أشواط القطع × عدد أشواط

القطع

$$= \frac{ب \times ٦٠,٦ \times ٢ \times ١٠٠}{م \times ١٠٠}$$

$$\text{عدد أشواط القطع} = \frac{\text{سمك المعدن المطلوب قطعة}}{\text{عمق القطع}} = \frac{س_١ - س_٢}{ع}$$

حيث :

س_١ : سمك المشغولة قبل التجليخ (مم)

س_٢ : سمك المشغولة النهائي (بعد التجليخ) (مم)

ع : عمق القطع (مم)

إذا زمن التجليخ الكلي = زمن تجليخ السطح لمرة واحدة × عدد مرات القطع

$$= \frac{ب \times ٦٠,٦ \times ٢ \times س_١ - س_٢}{ع \times م \times ١٠٠}$$

مثال (٦) :

قطعة من الفولاذ مستطيلة السطح طولها ٤٠٠ مم وعرضها ٢٠٠ مم وسمكها ٢٥ مم يراد تصفية سماكتها ليصبح ٥٢٤ مم باستخدام حجر تجليخ سماكة ٢٠ مم على آلة تجليخ مستوي، فإذا علمت أن عمق القطع ٥٠٥ مم ومقدار التغذية العرضية ١٤ مم وسرعة التغذية الطولية ٨ م/ دقيقة احسب زمن التجليخ؟


الحل:

$$\text{زمن التجليخ} = \frac{\text{عمق}}{\text{سماكة}} \times \frac{\text{طول}}{\text{سرعة}} \times \frac{٢}{١٠٠٠}$$

$$\frac{٤٠٥ - ٢٠}{٥٠٥} \times \frac{٢٠ \times ٦ + ٢٠٠}{٦} \times \frac{٤١٠ \times ٢}{٨ \times ١٠٠} =$$

$$\frac{٠,٥}{٠,٥} \times \frac{٢١٢}{١٤} \times \frac{٨٢٠}{٨٠٠} =$$

$$= ١٥,٥٢ \text{ دقيقة}$$

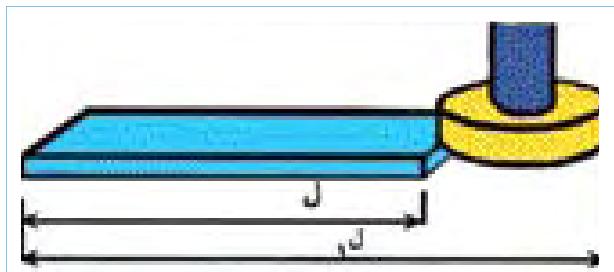

شكل (٤-٤) طول الشوط في التجليخ الجبهي

٢ . زمن التجليخ الجبهي

يتم اختيار حجر التجليخ الجبهي بحيث يزيد قطره عن عرض المشغولة .

إذا كان L هو طول الشوط بالملمترات كما في الشكل (٤-٤) ويساوي طول المشغولة + قطر الحجر

$$\text{زمن الشوط} = \frac{\text{طول الشوط}}{\text{سرعة التغذية الطولية}}$$

$$\frac{٢ \times ل}{١٠٠٠} =$$

$$\text{عدد الأشواط} = \frac{\text{مسافة}}{\text{سرعة}} =$$

حيث :

س١: سمك المشغولة قبل التجليخ (مم)

س٢: سمك المشغولة النهائي (بعد التجليخ) (مم)

ع١: عمق القطع (مم)

زمن التجليخ = زمن الشوط × عدد الأشواط

$$\frac{\text{ع٢}}{\text{س٢}} \times \frac{\text{س١}-\text{س٢}}{\text{ع١} \times 100} =$$

مثال (٧):

احسب زمن التجليخ الجبهي للقطعة في المثال السابق إذا كان قطر حجر الجلخ المستخدم ٢٥٠ مم

الحل:

$$\begin{aligned} \text{طول الشوط (ل)} &= ٢٥٠ + ٤٠٠ = ٦٥٠ \text{ مم} \\ \text{زمن التجليخ} &= \frac{٦٥٠ \times ٢}{٨ \times ١٠٠} \\ &= ١,٦ \text{ دقيقة} \end{aligned}$$

الأسئلة:

السؤال الأول: وضح المقصود بالمفاهيم التالية:

أ. التجليخ. ب. مقاس الحبيبات. ج. درجة الصladة.

د. البنية. هـ. سرعة التغذية. وـ. زمن التجليخ.

السؤال الثاني: عدد استخدامات التجليخ؟

السؤال الثالث: قارن بين التجليخ المستوى المحيطي والجهوي من حيث وضع محور دوران حجر التجليخ وعملية القطع؟

السؤال الرابع: عدد أجزاء آلة التجليخ المستوى ووظائفها؟

السؤال الخامس: ما الحركات الواجب توفرها لتم عملية التجليخ الاسطوانى الخارجى؟

السؤال السادس: عدد مكونات حجر التجليخ؟

السؤال السابع: أذكر أهم المواد الرابطة المستعملة في صناعة أحجار التجليخ؟

السؤال الثامن: أذكر خطوات صناعة أحجار التجليخ؟

السؤال التاسع: بالرجوع الى الجداول فسر الرموز التالية لأحجار تجليخ مختلفة:

C₁₀₀H₄V ج. A₈₀K₆V ب. A₆₀K₅V أ.

السؤال العاشر: أذكر طرق ربط المشغولات على آلة التجليخ الاسطوانية؟

السؤال الحادي عشر: يتوج عدم الاتزان في دوران حجر التجليخ من عدة أسباب، أذكر هذه الأسباب وكيفية معالجتها؟

السؤال الثاني عشر: عدد فوائد استخدام سوائل التبريد في عملية التجليخ؟

السؤال الثالث عشر: عمود من الفولاذ المقصى قطره (٦٠، ٦٠)مم وطوله (٤٠٠)مم يراد جلخه لقطر (٦٠)مم باستخدام عمق قطع (١٠، ٠١)مم وحجر تجليخ قطره (٣٠٠)مم وعرضه (٤٠٠)مم احسب مايلي:

٤. سرعة دوران حجر الجلخ. ٢. سرعة دوران المشغولة ٣. مدار التغذية
١. سرعة التغذية. ٥. عدد أشواط القطع ٦. زمن التجليخ.

 
السؤال الرابع عشر: قطعة من الفولاذ طولها (٦٠٠)مم وعرضها (٢٥٠)مم وسمكها (٥٠، ٢٠٠)مم يراد تصفيية سمكها بالتجليخ ليصل (٢٠٠)مم باستخدام حجر تجليخ قطره (٣٠٠)مم، فإذا كانت سرعة التغذية الطولية (١٠)م/د وعمق القطع (٠٣، ٠٠)مم احسب زمن كل من:

- أ. التجليخ المحيطي. ب. التجليخ الجبهي.

نسخة أولية
DRAFT

ضبط ومعالجة المشغولات

الوحدة



ضبط ومعالجة المشغولات

مقدمة

عند الانتهاء من انتاج المشغولة يجب ان تكون هذه المشغولة قادرة على القيام بالوظائف التي صنعت من اجلها وهذا يتطلب اتصافها بمواصفات محددة اذ يجب ان تظهر المشغولة بمظاهر معين وتكون ذات ابعاد محددة وضمن سماحيات مضبوطة وكذلك يجب ان تتصف بخصائص ميكانيكية محددة وان تخلو من التشوّهات.

ولضمان ذلك يجب ان تجرى على المشغولة بعض العمليات والمعالجات لاعادة هذه الخصائص والتخلص من التشوّهات التي قد تكون حديثة نتيجة عمليات التشغيل المختلفة ومن هذه العمليات تشطيط السطوح والمعالجات الحرارية.

الأهداف

بعد انتهاء دراسة هذه الوحدة يتوقع منك ان تكون قادرًا على :

- ١ تعرف اسباب اعتماد معايير تشطيط السطوح .
- ٢ تمييز عناصر الانحرافات (الخشونة ، التموج ، اتجاه اثراً دالة القطع) .
- ٣ تعرف الرموز المستخدمة في الرسم التنفيذي .
- ٤ تعرف مفهوم الزدواجات والتواافق .
- ٥ تعرف الاسباب عدم تحقيق الابعاد الاسمية .
- ٦ تعرف النظام الدولي للتواافق وكيفية استخدامه .
- ٧ تعرف مفهوم عمليات المعالجات الحرارية واهداف اجراءها .
- ٨ تصنّيف صلب الفولاذ بناء على نسبة الكربون .
- ٩ تعرف تأثير البناء البلوري على خصائص المعدن .
- ١٠ تعرف تأثير نسبة الكربون ودرجة الحرارة ومعدل التسخين والتبريد من خلال منحنى الاتزان الحراري .
- ١١ تمييز عمليات المعالجات الحرارية المختلفة .

١ تشطيط السطوح

كان يستخدم في الرسومات التنفيذية سابقاً رمز f مشفوعاً بـ ملاحظات توضيحية مثل تجليخ خشن أو تجليخ ناعم للدلالة على نوعية تشطيط السطوح وترك تفسيرها لاجهادات الفنانين ، وقد يختلف الفنانون واحد إلى آخر بدرجة نعومة السطوح ونوعيتها وقد يسعى الفني إلى إنتاج السطوح بدرجات نعومة عالية أكثر من المطلوب مما يرفع تكلفة الانتاج مما استدعي ضرورة اعتماد معايير مقنية لتشطيط السطوح وهي :

المعايير المقنية لتشطيط السطوح


١ - ١

إن استخدام أدوات القطع عند تشكيل السطوح له أثر على نعومة الأسطح وكل أداة قطع ترك بصمتها على السطح المشغول بها ، ما استدعي الحاجة على استعمال مصطلح تشطيط السطوح للدلالة على درجة النعومة سطح قطعة العمل ، وتعامل المعايير بثلاثة عناصر من الانحرافات المختلفة وهي :

١ - ١ - ١ : الخشونة : Roughness

ت تكون الخشونة على الأسطح المشغلة بالقطع من أحاديد وشقوق وحراسف ونحوها ، وكذلك من التركيب البصائي للخامات ، وتنشأ الأحاديد من خلال شكل الحد القاطع للعدة ، وكذلك من خلال التغذية واسلوب توجيه العدة على السطح ، أما الشقوق فتنشأ عند تكون الرايش حيث لا تقطع الخامات أبداً بطريقة تامة ناعمة .

ويمكن التعرف على خشونة سطح ما بالعين المجردة أو بواسطة أجهزة قياس خاصة ، ويعبر عن الخشونة بمصطلحات مختلفة منها :

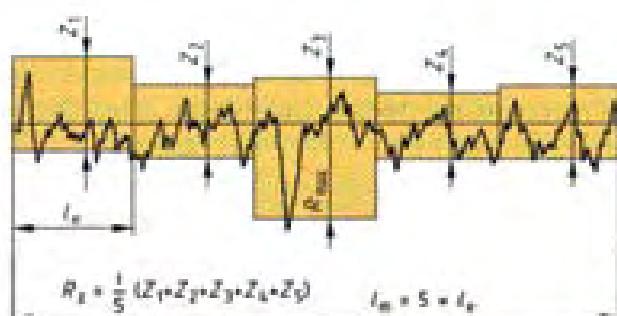

١ ارتفاع الخشونة الأقصى : Maximum Poughness Height

يمثل بالرمز R_t وهو المسافة بين أعلى نقطة في السطح وأدنى قيمة قاع فيه .

٢ ارتفاع الخشونة المفردة الأقصى : Maximum Single Roughness Height



ويرمز له بالرمز R_{max} وهو أقصى ارتفاع بين أعلى قمة وقاعها لنفس القمة كما في الشكل

شكل (١-٥) مصطلحات الخشونة

(١-٥)

٣) ارتفاع الحشونة الوسيط Mean Roughness Height : ويرمز له بالرمز Rz ويمثل الوسط

الحسابي لارتفاع الحشونة المفردة عند خمس مسافات متقاربة كما هو مبين في المعادلة :


$$Rz = z1 + z2 + z3 + z4 + z5 \backslash 5$$

: Waviness التموج ٢ - ١ - ١

تنشأ التموجية على سطح مشغل نتيجة الدوران غير المتنظم مما يتبع عنه اهتزاز وذبذب في حركة أداة القطع

اتجاه أثر أداة القطع " Lay " ٣ - ١ - ١

ان اتجاه حركة أداة القطع لها أهمية ، لما يترك من أثر على سطح المشغولة ، وعند تصميم القطع الميكانيكية ، يعبر عن مصطلح اتجاه أثر أداة القطع بالرموز ، وتمثيلها بالرسوم التنفيذية كما هو موضح في الشكل (٢-٥) .

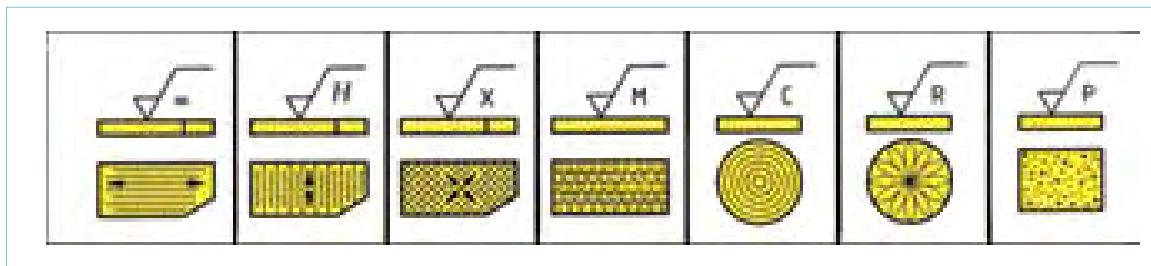

شكل (٢-٥) آثار أدوات القطع

الرمز X : يتبع باتجاه قطري لقطعة العمل .

الرمز H : يتبع بطريقة عرضية لطول قطعة العمل .

الرمز II : يتبع باتجاه طولي قطعة العمل .

الرمز R : الاتجاهشعاعي قطري له بؤرة في مركز قطعة العمل .

الرمز M : الاتجاهعشوائي في كل اتجاه .

الرمز C : دائري بالنسبة إلى المركز .

الرموز المستخدمة في الرسوم


١ - ٢

فهي الرموز المستخدمة في الرسوم التنفيذية لتشغيل الحديثة يبين الجدول قائمة بالرموز المستخدمة للتعبير عن تشطيب سطوح المشغولات حسب (DIN 150 1302)

الوصف	الرمز
رمز خاص للدلالة على تشطيب السطح ويعني يمكن إنتاج السطح بأية طريقة من طرائق التشغيل ، وهو عبارة عن خطين بطولين مختلفين بينهما زاوية مقدارها 60° ، ورمز سطح خشن .	<input checked="" type="checkbox"/>
رمز يعني ضرورة التشطيب الآلي للسطح ، لذا يراعى ترك تسامح تشغيل في البعد . وهو يرمز إلى سطح مشغل بالقطع ، مثل القص ، الخراطة ، الثقب ، الجلخ .	<input checked="" type="checkbox"/>
يعني الرقم الواقع على يسار المثلث (٢٠٠) قيمة تسامح التشغيل أي أن سمك المعدن الواجب تركه للقطع الآلي (٢٠٠) مم .	0.2 <input checked="" type="checkbox"/>
يمنع إجراء عمليات القطع كما في السكب ، السحب ، اللحام ، الحدادة .	<input checked="" type="checkbox"/>
رمز للدلالة على تشطيب السطوح ، ويمكن كتابة المواصفات فوق الخط الأفقي أو على يمين الرمز والتفسير كما يأتي : - (٢٠٠) تعني قيمة تسامح التشغيل ، أي أن سمك المعدن الواجب تركه للقطع الآلي . (١٠٠) ارتفاع الخشونة .	$0.2 \sqrt{R_Z} 0.1$

❷ الازدواجات والتوافق :

درست فيما سبق ما يخص نعومة الأسطح ، لكن عند إنتاج القطع بواسطة التشغيل على الماكنات لا بد من تحديد الأبعاد التي يمكن من خلالها إنتاج هذه القطع دون المساس في قدرتها على القيام بدورها على أكمل وجه . فلو فرضنا أننا نريد إنتاج عمود بقطر ٥٠ ملم ، حيث يسمى هذا البعد بالبعد الإسمى للعمود أما الأبعاد التي تنتج فعلاً بعد عملية التشغيل تكون أقل من ٥٠ ملم أو أكثر ، فنسميها بالأبعاد الفعلية ، وحتى يمكننا استخدام أي عمود في ثقب منتج ، نسمح بإنتاج اعمدة بأقطار ٥٠ إلى ٤٠ ملم ، وفي هذه الحالة فإن أي عمود يقع قطره بين البعدين المذكورين يمكن قبوله في الإنتاج .

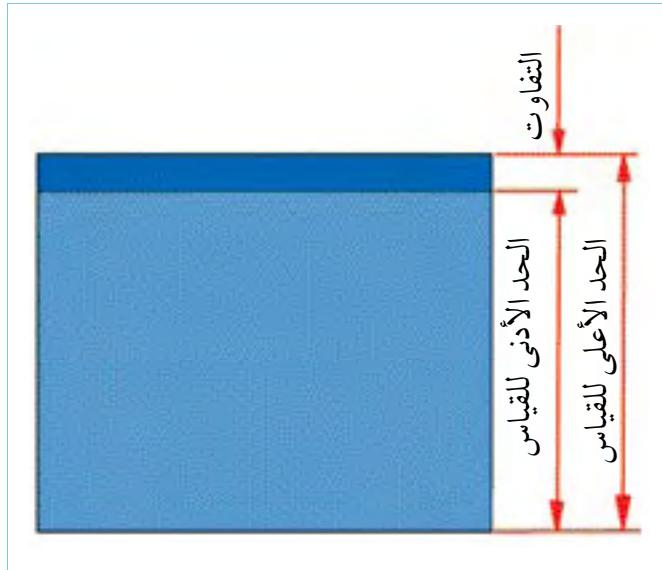

شكل (٣-٥) التفاوت

وتسمى ال (٤٠٠) ملم المذكورة أعلاه بالتفاوت ، وهو مقدار الفرق بين الحد الأعلى والحد الأدنى لليقاس لقطعة الواحدة كما هو موضح في الشكل (٣-٥) .

الأسباب

١ - ٢


الأسباب التي تؤدي إلى عدم تحقيق الابعاد الاسمية عند إنتاج المشغولات :

- ١ دقة آلة التشغيل .
- ٢ دقة أدوات القياس المستخدمة .
- ٣ تفاوت مهارة العامل التي يتعذر معها كذلك الوصول إلى إنتاج الأبعاد الاسمية المطلقة .

التوافق

٢ - ٣

وقد جرى تطوير المواصفات الدولية منذ الحرب العالمية الثانية من خلال رابطة تجمع كل الدول الصناعية في العالم ، وهي منظمة ISO (المنظمة الدولية للتوحيد القياسي) فمثلاً تم من خلالها معايرة الأرقام القياسية ودرجة الاسناد الحرارية لاجهزه القياس والمشغولات ، وكذلك تم وضع مواصفات ISO للتوافقات حسب المصطلحات الأساسية كما هو موضح في الشكل (٤-٥) .

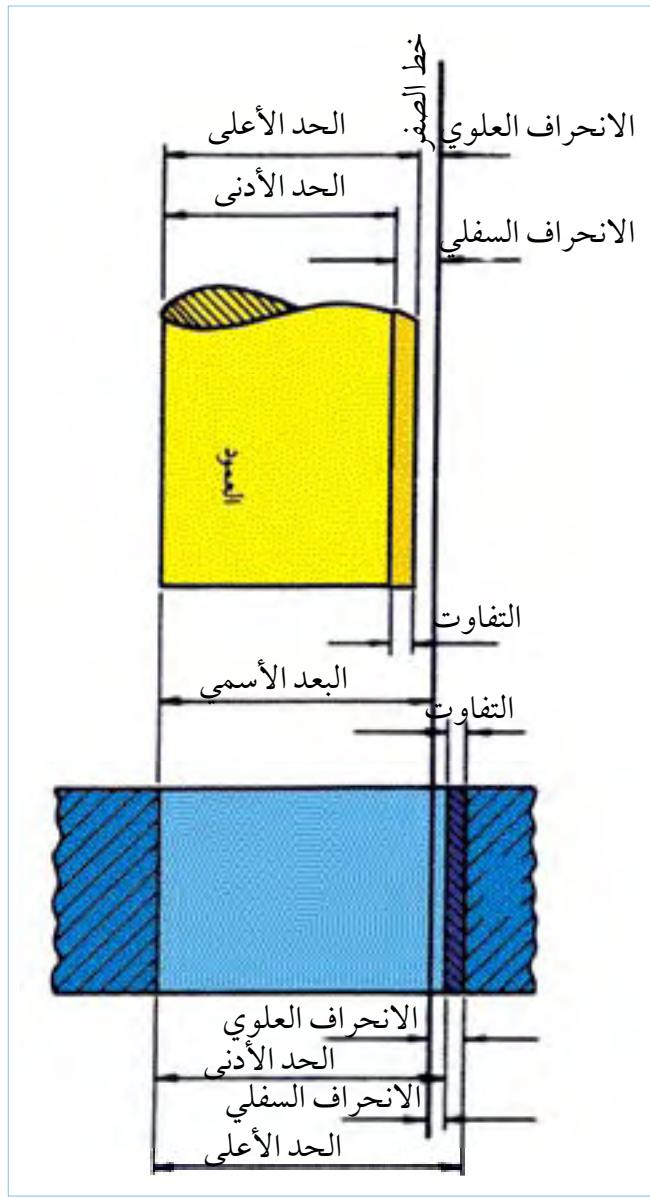

شكل (٤-٥) المصطلحات الأساسية للتوازن

٣ - ٢

المصطلحات الأساسية

- ① **البعد الاسمي** : هو المقياس المحسوب في التصميم والمعطى في الرسم .
- ② **التفاوت** : من غير الممكن أبداً المحافظة تماماً على البعد الإسمى في التشغيل ، لذا يجب السماح بانحراف معين ، يعطي التفاوت مقدار الفرق المسموح بين البعد الأكبر والبعد الأصغر .
- ③ **الانحراف Deviation** : الانحراف العلوي هو مقدار الفرق بين الحد الأعلى للقياس والبعد الاسمي
الانحراف السفلي هو مقدار الفرق بين الحد الأدنى للقياس والبعد الاسمي .


- ٤ خط الصفر : على هذا الخط يكون مقدار الانحراف المسموح به من بعد الاسمي صفرًا .
- ٥ البعد الأكبر : هو أكبر مقاس مسموح به في التشغيل ، ويمكن استنتاج الانحراف العلمي للمقاس بالفرق بين البعد الأكبر والبعد الاسمي .
- ٦ البعد الأصغر : هو أكبر مقاس مسموح به في التشغيل ، ويمكن استنتاج الانحراف السفلي للمقاس بالفرق بين البعد الأصغر والبعد الاسمي .
- ٧ الخلوص التداخلي : يسمى فرق الأقطار بين الثقب والعمود خلوصاً ، وهناك نوعان من الخلوص :
- أ - الخلوص الأكبر : وهو الفرق بين أكبر قطر ثقب وأصغر قطر عمود .
 - ب - الخلوص الأصغر : وهو الفرق بين أصغر قطر ثقب وأكبر قطر عمود .

النظام الدولي للتواافق

٢ - ٤

يعتبر هذا النظام من أدق وأكمل النظم التي وضعت للتواافق حتى الآن ، وقد تم وضعه من قبل المنظمة العالمية للمواصفات ISO .

وللحصول على أنواع التوافق المختلفة أثناء التشغيل يمكن استخدام نظام أساس الثقب أو النظام أساس العمود . وللتعرف على النظامين نعرض لهما فيما يلي :

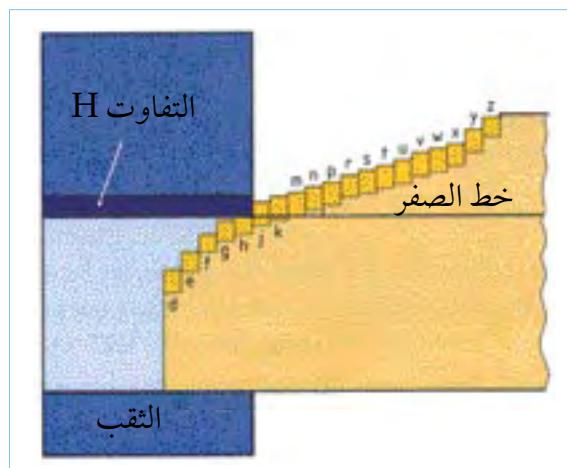


شكل (٥-٥) نظام أساس الثقب

١ - نظام أساس الثقب :

هو ذلك النظام الذي يثبت فيه مقاس الثقب في نطاق التفاوت المحدد ونحصل فيه على نوع التوافق المطلوب ، عن طريق التحكم في قطر العمود والانحراف الأساسي للتفاوت في نظام أساس الثقب هو الرمز H الذي يعني أن يكون الحد الأدنى لمقاس الثقب مطابقاً للبعد الاسمي أو خط الصفر . ويرمز للعمود بالأحرف الإنجليزية الصغيرة .

وبذلك نحصل على أكبر خلوص عندما يكون العمود في درجة الانحراف a وعلى أكبر تداخل عندما يكون العمود في درجة الانحراف Z كما هو موضح في الشكل (٥-٥) .

٢- نظام أساس العمود:

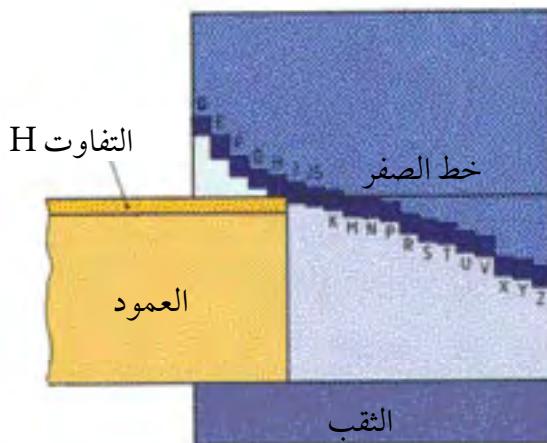

شكل (٦-٥) نظام أساس العمود

وهو الذي يثبت فيه مقاس العمود في نظام التفاوت المحدد ونحصل فيه على نوع التوافق المطلوب عن طريق التحكم في قطر الثقب والانحراف الأساسي للتفاوت في نظام أساس العمود هو الرمز h "حرف بالإنجليزي صغير" ، ويرمز الثقب بالأحرف الإنجليزية الكبيرة ، وبذلك نحصل على أكبر خلوص في المزوجة عندما تكون درجة انحراف الثقب A وعلى أكبر تداخل عندما تكون درجة انحراف الثقب Z كما هو مبين في الشكل (٦-٥) .

وتبيّن الجداول رقم (١)، (٢)، (٣)، (٤) نموذج من جداول التفاوت للأعمدة والثقوب:

تطبيقات على استخدام جداول التفاوت

٢ - ٥

مثال

كتب على الرسم التنفيذي لعنصري مزدوجة البعد s_6 - $H7$ 45-45 حول الرموز التفاوتية للعمود وللثقب إلى أبعاد قياسية ؟

الحل

بالرجوع إلى جداول التفاوت المرفقة نجد أن مقدار التفاوت عند القطر 45 مم للعمود s_6 وهو :

$$+ ٠,٠٥٩ \text{ مم}$$

$$+ ٤٣,٤٣$$

وقيمة التفاوت للثقب $H7$ وهو :

$$+ ٠,٠٢٥ \text{ مم}$$

$$٠,٠٠٠$$

جدول رقم (١)

البعد الاسمي من... إلى م	لسدوج من جدول التفاوت للأعمدة والتفوب																
	ثقب	أعمدة					ثقب	أعمدة					ثقب				
		H6	h5	j6	k6	n5	p5	H7	f7	g6	h6	j6	k6	m6	n6	r6	s6
1... 3	+ 6 0	0 - 4	+ 4 - 2	+ 6 0	+ 8 + 4	+ 10 + 6	+ 10 0	- 6 - 16	- 2 - 8	0 - 6	+ 4 - 2	+ 6 0	+ 8 + 2	+ 10 + 4	+ 16 + 10	+ 20 + 14	
3... 6	+ 8 0	0 - 5	+ 6 - 2	+ 9 + 1	+ 13 + 8	+ 17 + 12	+ 12 0	- 10 - 22	- 4 - 12	0 - 8	+ 6 - 2	+ 9 + 1	+ 12 + 4	+ 16 + 8	+ 23 + 15	+ 27 + 19	
6... 10	+ 9 0	0 - 6	+ 7 - 2	+ 10 + 1	+ 16 + 10	+ 21 + 15	+ 15 0	- 13 - 28	- 5 - 14	0 - 9	+ 7 - 2	+ 10 + 1	+ 15 + 6	+ 19 + 10	+ 28 + 19	+ 32 + 23	
10... 14	+ 11 0	0 - 8	+ 8 - 3	+ 12 + 1	+ 20 + 12	+ 26 + 18	+ 18 0	- 18 - 34	- 6 - 17	0 - 11	+ 8 - 3	+ 12 + 1	+ 18 + 7	+ 23 + 12	+ 34 + 23	+ 39 + 28	
14... 18																	
18... 24	+ 13 0	0 - 9	+ 9 - 4	+ 15 + 2	+ 24 + 15	+ 31 + 22	+ 21 0	- 20 - 41	- 7 - 20	0 - 13	+ 9 - 4	+ 15 + 2	+ 21 + 8	+ 28 + 15	+ 41 + 28	+ 48 + 35	
24... 30																	
30... 40	+ 16 0	0 - 11	+ 11 - 5	+ 18 + 2	+ 28 + 17	+ 37 + 26	+ 25 0	- 25 - 50	- 9 - 25	0 - 16	+ 11 - 5	+ 18 + 2	+ 25 + 9	+ 33 + 17	+ 50 + 34	+ 59 + 43	
40... 50																	
50... 65	+ 19 0	0 - 13	+ 12 - 7	+ 21 + 2	+ 33 + 20	+ 45 + 32	+ 30 0	- 30 - 60	- 10 - 29	0 - 19	+ 12 - 7	+ 21 + 2	+ 30 + 11	+ 39 + 20	+ 60 + 62	+ 72 + 78	
65... 80																	+ 41 + 43
80...100	+ 22 0	0 - 15	+ 13 - 9	+ 25 + 3	+ 38 + 23	+ 52 + 37	+ 35 0	- 36 - 71	- 12 - 34	0 - 22	+ 13 - 9	+ 25 + 3	+ 35 + 13	+ 45 + 23	+ 73 + 76	+ 93 + 101	
100...120																	+ 51 + 54
120...140	+ 25 0	0 - 18	+ 14 - 11	+ 28 + 3	+ 45 + 27	+ 61 + 43	+ 40 0	- 43 - 83	- 14 - 39	0 - 25	+ 14 - 11	+ 28 + 3	+ 40 + 15	+ 52 + 27	+ 88 + 65	+ 117 + 100	
140...160																	+ 92 + 125
160...180																	+ 93 + 68
180...200	+ 29 0	0 - 20	+ 16 - 13	+ 33 + 4	+ 51 + 31	+ 70 + 50	+ 46 0	- 50 - 96	- 15 - 44	0 - 29	+ 16 - 13	+ 33 + 4	+ 46 + 17	+ 60 + 31	+ 106 + 113	+ 151 + 169	
200...225																	+ 77 + 80
225...250																	+ 159 + 133
250...280	+ 32 0	0 - 23	+ 18 - 16	+ 36 + 4	+ 57 + 34	+ 79 + 56	+ 52 0	- 56 - 108	- 17 - 49	0 - 32	+ 16 - 16	+ 36 + 4	+ 52 + 20	+ 66 + 34	+ 126 + 130	+ 190 + 202	
280...315																	+ 94 + 98
315...355	+ 36 0	0 - 25	+ 18 - 18	+ 40 + 4	+ 62 + 37	+ 87 + 62	+ 57 0	- 62 - 119	- 18 - 54	0 - 36	+ 18 - 18	+ 40 + 4	+ 57 + 21	+ 73 + 37	+ 144 + 150	+ 226 + 244	
355...400																	+ 108 + 114
400...450	+ 40 0	0 - 27	+ 20 - 20	+ 45 + 5	+ 67 + 40	+ 95 + 67	+ 63 0	- 68 - 131	- 20 - 60	0 - 40	+ 20 - 20	+ 45 + 5	+ 63 + 23	+ 80 + 40	+ 166 + 172	+ 272 + 292	
450...500																	+ 126 + 132

جدول رقم (٢)

البعد الأقصى من ... إلى mm	ثقب	أعمدة						ثقب	أعمدة						
		نماذج من جدول التفاوت للاصدفة والتوب													
		H8	d9	e8	f7	h9	u8 ⁽²⁾	x8 ⁽²⁾	H11	a11	c11	d9	d11	h9	h11
1... 3	+ 14 0	- 20 - 45	- 14 - 28	- 6 - 16	- 0 - 25	+ 32 + 18	+ 34 + 20	+ 60 0	- 270 - 330	- 60 - 120	- 20 - 45	- 20 - 80	0 - 25	0 - 60	
3... 6	+ 18 0	- 30 - 60	- 20 - 38	- 10 - 22	0 - 30	+ 41 + 23	+ 46 + 28	+ 75 0	- 270 - 345	- 70 - 145	- 30 - 60	- 30 - 105	0 - 30	0 - 75	
6... 10	+ 22 0	- 40 - 76	- 25 - 47	- 13 - 28	0 - 36	+ 50 + 28	+ 56 + 34	+ 90 0	- 280 - 370	- 80 - 170	- 40 - 76	- 40 - 130	0 - 36	0 - 90	
10... 14	+ 27 0	- 50 - 93	- 32 - 59	- 16 - 34	0 - 43	+ 60 + 33	+ 40 + 72	+ 67 0	+ 110 0	- 290 - 400	- 95 - 205	- 50 - 93	- 50 - 160	0 - 43	0 - 110
14... 18															
18... 24	+ 33 0	- 65 - 117	- 40 - 73	- 20 - 41	0 - 52	+ 74 + 81	+ 87 + 97	+ 130 0	- 300 - 430	- 110 - 240	- 65 - 117	- 65 - 195	0 - 52	0 - 130	
24... 30															
30... 40	+ 39 0	- 80 - 142	- 50 - 89	- 25 - 50	0 - 62	+ 99 + 109	+ 119 + 136	+ 160 0	- 310 - 320	- 120 - 130	- 80 - 142	- 80 - 240	0 - 62	0 - 160	
40... 50															
50... 65	+ 46 0	- 100 - 174	- 60 - 106	- 30 - 60	0 - 74	+ 133 + 148	+ 168 + 192	+ 190 0	- 340 - 360	- 140 - 150	- 100 - 174	- 100 - 290	0 - 74	0 - 190	
65... 80															
80...100	+ 54 0	- 120 - 207	- 72 - 126	- 36 - 71	0 - 87	+ 178 + 124	+ 232 + 178	+ 220 0	- 380 - 600	- 170 - 390	- 120 - 207	- 120 - 340	0 - 87	0 - 220	
100...120															
120...140	+ 63 0	- 145 - 245	- 85 - 148	- 43 - 83	0 - 100	+ 233 + 253	+ 311 + 343	+ 250 0	- 460 - 520	- 200 - 210	- 145 - 245	- 145 - 395	0 - 100	0 - 250	
140...160															
160...180															
180...200	+ 72 0	- 170 - 285	- 100 - 172	- 50 - 96	0 - 115	+ 308 + 330	+ 422 + 457	+ 290 0	- 660 - 740	- 240 - 260	- 170 - 285	- 170 - 460	0 - 115	0 - 290	
200...225															
225...250															
250...280	+ 81 0	- 190 - 320	- 110 - 191	- 56 - 108	0 - 130	+ 396 + 315	+ 556 + 475	+ 320 0	- 920 - 1240	- 300 - 620	- 190 - 320	- 190 - 510	0 - 130	0 - 320	
280...315															
315...355	+ 89 0	- 210 - 350	- 125 - 214	- 62 - 119	0 - 140	+ 479 + 390	+ 679 + 590	+ 360 0	- 1200 - 1560	- 360 - 720	- 210 - 350	- 210 - 570	0 - 140	0 - 360	
355...400															
400...450	+ 97 0	- 230 - 385	- 135 - 232	- 68 - 131	0 - 155	+ 587 + 490	+ 837 + 740	+ 400 0	- 1500 - 1900	- 440 - 840	- 230 - 510	- 230 - 130	0 - 155	0 - 400	
450...500															

جدول رقم (٣)



نموذج من جدول المقاوالت للأعمدة والألواح

البعد الأقصى من... إلى م	ثقب	أعمدة					ثقب	أعمدة					R7	S7		
		H6	J6	M6	N6	P6		F8	G7	H7	J7	K7	M7	N7		
1... 3	0 - 4	+ 6 0	+ 2 - 4	- 2 - 8	- 4 - 10	- 6 - 12	0 - 6	+ 20 + 6	+ 12 + 2	+ 10 0	+ 4 - 6	0 - 10	- 2 - 12	- 4 - 14	- 10 - 20	- 14
3... 6	0 - 5	+ 8 0	+ 5 - 3	- 1 - 9	- 5 - 13	- 9 - 17	0 - 8	+ 28 + 10	+ 16 + 4	+ 12 0	+ 6 - 6	+ 3 - 9	0 - 12	- 4 - 16	- 11 - 23	- 15
6... 10	0 - 6	+ 9 0	+ 5 - 4	- 3 - 12	- 7 - 16	- 12 - 21	0 - 9	+ 35 + 13	+ 20 + 5	+ 15 0	+ 8 - 7	+ 5 - 10	0 - 15	- 4 - 19	- 13 - 28	- 17
10... 18	0 - 8	+ 11 0	+ 6 - 5	- 4 - 15	- 9 - 20	- 15 - 26	0 - 11	+ 43 + 16	+ 24 + 6	+ 18 0	+ 10 - 8	+ 6 - 12	0 - 18	- 5 - 23	- 16 - 34	- 21
18... 30	0 - 9	+ 13 0	+ 8 - 5	- 4 - 17	- 11 - 24	- 18 - 31	0 - 13	+ 53 + 20	+ 28 + 7	+ 21 0	+ 12 - 9	+ 6 - 15	0 - 21	- 7 - 28	- 20 - 41	- 27
30... 40	0 - 11	+ 16 0	+ 10 - 6	- 4 - 20	- 12 - 28	- 21 - 37	0 - 16	+ 64 + 25	+ 34 + 9	+ 25 0	+ 14 - 11	+ 7 - 18	0 - 25	- 8 - 33	- 25 - 50	- 34
40... 50																
50... 65	0 - 13	+ 19 0	+ 13 - 6	- 5 - 24	- 14 - 33	- 26 - 45	0 - 19	+ 76 + 30	+ 40 + 10	+ 30 0	+ 18 - 12	+ 9 - 21	0 - 30	- 9 - 39	- 30 - 60	- 42 - 72
65... 80																
80... 100	0 - 15	+ 22 0	+ 16 - 6	- 6 - 28	- 16 - 38	- 30 - 52	0 - 22	+ 90 + 36	+ 47 + 12	+ 35 0	+ 22 - 13	+ 10 - 25	0 - 35	- 10 - 45	- 38 - 41	- 58 - 66
100...120																
120...140	0 - 18	+ 25 0	+ 18 - 7	- 8 - 33	- 20 - 45	- 36 - 61	0 - 25	+ 106 + 43	+ 54 + 14	+ 40 0	+ 26 - 14	+ 12 - 28	0 - 40	- 12 - 52	- 48 - 50	- 77 - 85
140...160																
160...180																
180...200	0 - 20	+ 29 0	+ 22 - 7	- 8 - 37	- 22 - 51	- 41 - 70	0 - 29	+ 122 + 50	+ 61 + 15	+ 46 0	+ 30 - 16	+ 13 - 33	0 - 46	- 14 - 60	- 60 - 67	- 105 - 123
200...225																
225...250																
250...280	0 - 23	+ 32 0	+ 25 - 7	- 9 - 41	- 25 - 57	- 47 - 79	0 - 32	+ 137 + 56	+ 69 + 17	+ 52 0	+ 36 - 16	+ 15 - 36	0 - 52	- 14 - 66	- 74 - 78	- 138 - 150
280...315																
315...355	0 - 25	+ 36 0	+ 29 - 7	- 10 - 46	- 26 - 62	- 51 - 87	0 - 36	+ 151 + 62	+ 75 + 18	+ 57 0	+ 39 - 18	+ 17 - 40	0 - 57	- 16 - 73	- 87 - 93	- 169 - 187
355...400																
400...450	0 - 27	+ 40 0	+ 33 - 7	- 10 - 50	- 27 - 67	- 55 - 95	0 - 40	+ 165 + 68	+ 83 + 20	+ 63 0	+ 43 - 20	+ 18 - 45	0 - 63	- 17 - 80	- 103 - 109	- 209 - 229
450...500																

جدول رقم(٤)

البعض المعاكس من... الى ~	نقط	أعمدة									نقط	أعمدة			
		رسوخ من جدول التفاوت المعاكس والتقويب													
		C11	D10	E9	F8	H8	H11	J9JS9 ^(٢)	P9		h11	A11	C11	D10	H11
1... 3	0 - 25	+ 120 + 60	+ 60 + 20	+ 39 + 14	+ 20 + 6	+ 14 0	+ 60 0	+ 12,5 - 12,5	- 6 - 31	0 - 60	+ 330 + 270	+ 120 + 60	+ 60 + 20	+ 60 0	
3... 6	0 - 30	+ 145 + 70	+ 78 + 30	+ 50 + 20	+ 28 + 10	+ 18 0	+ 75 0	+ 15 - 15	- 12 - 42	0 - 75	+ 345 + 270	+ 145 + 70	+ 78 + 30	+ 75 0	
6... 10	0 - 36	+ 170 + 80	+ 98 + 40	+ 61 + 25	+ 35 + 13	+ 22 0	+ 90 0	+ 18 - 18	- 15 - 51	0 - 90	+ 370 + 280	+ 170 + 80	+ 98 + 40	+ 90 0	
10... 18	0 - 43	+ 205 + 95	+ 120 + 50	+ 75 + 32	+ 43 + 16	+ 27 0	+ 110 0	+ 21,5 - 21,5	- 18 - 61	0 - 110	+ 400 + 290	+ 205 + 95	+ 120 + 50	+ 110 0	
18... 30	0 - 52	+ 240 + 110	+ 149 + 65	+ 92 + 40	+ 53 + 20	+ 33 0	+ 130 0	+ 26 - 26	- 22 - 74	0 - 130	+ 430 + 300	+ 240 + 110	+ 149 + 65	+ 130 0	
30... 40	0 - 62	+ 280 + 120	+ 180 + 80	+ 112 + 50	+ 64 + 25	+ 39 0	+ 160 0	+ 31 - 31	- 26 - 88	0 - 160	+ 470 + 310	+ 280 + 120	+ 180 + 80	+ 160 0	
40... 50		+ 290 + 130									+ 480 + 320	+ 290 + 130			
50... 65	0 - 74	+ 330 + 140	+ 220 + 100	+ 134 + 60	+ 76 + 30	+ 46 0	+ 190 0	+ 37 - 37	- 32 - 106	0 - 190	+ 530 + 340	+ 330 + 140	+ 220 + 100	+ 190 0	
65... 80		+ 340 + 150									+ 550 + 360	+ 340 + 150			
80... 100	0 - 87	+ 390 + 170	+ 260 + 120	+ 159 + 72	+ 90 + 36	+ 54 0	+ 220 0	+ 43,5 - 43,5	- 37 - 124	0 - 220	+ 600 + 380	+ 390 + 170	+ 260 + 120	+ 220 0	
100...120		+ 400 + 180									+ 630 + 410	+ 400 + 180			
120...140	0 - 100	+ 450 + 200	+ 305 + 145	+ 185 + 85	+ 106 + 43	+ 63 0	+ 250 0	+ 50 - 50	- 43 - 143	0 - 250	+ 710 + 770	+ 450 + 460	+ 200 + 210	+ 305 + 145	+ 250 0
140...160		+ 460 + 210									+ 520	+ 460			
160...180		+ 480 + 230									+ 820 + 580	+ 480 + 230			
180...200	0 - 115	+ 530 + 240	+ 355 + 170	+ 215 + 100	+ 122 + 50	+ 72 0	+ 290 0	+ 57,5 - 57,5	- 50 - 185	0 - 290	+ 950 + 1030	+ 530 + 550	+ 240 + 260	+ 355 + 170	+ 290 0
200...225		+ 550 + 260									+ 740	+ 460			
225...250		+ 570 + 280									+ 1110 + 820	+ 570 + 280			
250...280	0 - 130	+ 620 + 300	+ 400 + 190	+ 240 + 110	+ 137 + 56	+ 81 0	+ 320 0	+ 65 - 65	- 56 - 186	0 - 320	+ 1240 + 1370	+ 620 + 650	+ 300 + 330	+ 400 + 190	+ 320 0
280...315		+ 650 + 330									+ 1050	+ 570			
315...355	0 - 140	+ 720 + 360	+ 440 + 210	+ 265 + 125	+ 151 + 62	+ 89 0	+ 360 0	+ 70 - 70	- 62 - 202	0 - 360	+ 1560 + 1200	+ 720 + 360	+ 360 + 210	+ 440 + 210	+ 360 0
355...400		+ 760 + 400									+ 1710 + 1350	+ 760 + 400			
400...450	0 - 155	+ 840 + 440	+ 480 + 230	+ 290 + 135	+ 165 + 68	+ 97 0	+ 400 0	+ 77,5 - 77,5	- 68 - 223	0 - 400	+ 1900 + 2050	+ 840 + 880	+ 440 + 480	+ 480 + 230	+ 400 0
450...500		+ 880 + 480									+ 1650	+ 840 + 480			

① المعالجات الحرارية (Heat treatment)

درست سابقاً المواد الهندسية المختلفة وخصائصها وعرفت أن استخدام هذه المواد يتوقف على مدى وجود هذه الخواص المتعلقة بذلك التطبيق أو عدمه وأنه يمكن تعديل هذه الخواص بعدة طرق منها المعالجات الحرارية.

المعالجات الحرارية:

يمكن تعريف عمليات المعالجات الحرارية بأنها عملية تسخين للمعدن إلى درجة معينة ومن ثم تبريد بمعدل محدد لاحداث تغير في خصائص المعدن الميكانيكية.

تجري عمليات المعالجات الحرارية على صلب الفولاذ (steel) وتهدف عمليات المعالجة الحرارية هذه إلى تقسيم المعدن أو تغليفه (تقسيمة سطحية) أو التطبيع أو إزالة الاجهادات وتعتمد كفاءة العملية على نسبة الكربون ومعدل التبريد. كما ويمكن أن يتم بعض عمليات المعالجة الحرارية لمعادن غير حديدية.

صلب الفولاذ (steel)

١ - ٣

هو عبارة عن سبيكة من الحديد والكربون وتتراوح نسبة الكربون فيها من ٠٪٣٥ إلى ٢٪ ويتحدد الكربون مع الحديد كيميائياً مشكلاً كربيد الحديد (Fe_3O) وهو ما يعرف باسم السيمنتيت ويمكن تصنيف الفولاذ حسب نسبة الكربون إلى ما يلي:

الفولاذ متوسط الكربون: ١ - ١ - ٢

ويحتوي هذا الفولاذ نسبة من الكربون تساوي ٨٦٪ ويعرف بالفولاذ اليوتكتوидي (eutectoid) وهو يحتوي كمية متوازنة من بلورات الحديد النقي (Fe) والمعروف بالفريت وكربيد الحديد (Fe_3O) السيمنتيت وتشكل بلورات متماثلة تسمى البيريليت بسبب مظهرها الشبيه بالصدف في الصور المجهرية.

الفولاذ منخفض الكربون: ٢ - ١ - ٢

ويحتوي هذا الفولاذ نسبة من الكربون أقل من ٨٦٪ تساعد على تكوين كمية من بلورات البيريليت مع بقاء جزء من بلورات الحديد النقي (الفريت) وبذلك تكون بلوراته عبارة عن خليط من الفرایت والبيريليت.

الفولاذ مرتفع الكربون: ٣ - ١ - ٣


ويحتوي هذا الفولاذ نسبة من الكربون أكبر من ٨٦٪ تساعد على تكوين كمية من بلورات البيريليت مع

بقاء جزء من بلورات كربيد الحديد (السيمنتيت) وبذلك تكون بلوراته عبارة عن خليط من السيمنتيت والبيريليت . وهو أصلد مكونات بنية الحديد .

البناء البلوري


٣ - ٣

إن جميع الأجسام الصلبة تكون إما غير متباعدة (لا شكلية) أو متباعدة . وتكون الذرات في المواد غير المتباعدة ، مثل الخشب والمطاط مرتبطة بعضها البعض دون انتظام . أما المواد المتباعدة و منها المعادن تكون الذرات منسقة بترتيب فراغي متميز للمعدن في الحالة الصلبة . فمثلاً تتنظم ذرات الحديد عند تجمده في بناء بلوري يشبه المكعب . بالنسبة للفريت في درجة حرارة الغرفة تكون هناك ذرة حديد واحدة في كل ركن من الأركان الثمانية للمكعب البلوري ، و ذرة في مركز المكعب مشكلة بناء بلوري متمركز الجسم (BCC) كما في الشكل (٥-٧) .

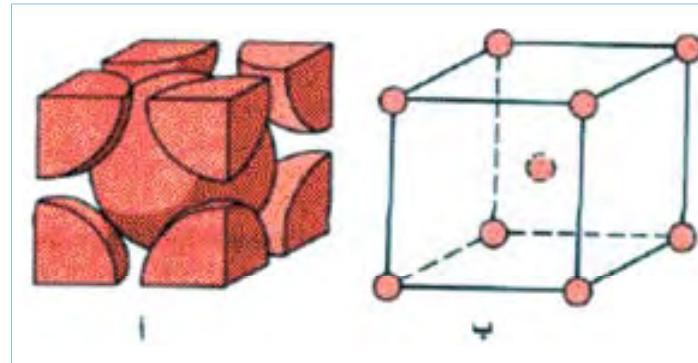

شكل (٧-٥) بناء بلوري متمركز الجسم (BCC)

اما بالنسبة للاوستينيت يكون كل ركن من الأركان الثمانية محتلاً بذرة من الحديد بينما يكون مركز المكعب فارغاً . وفي مقابل ذلك توجد ذرة من الحديد في مركز كل سطح من سطوح المكعب . مشكلة بناء بلوري متمركز الوجه (FCC) كما في الشكل (٨-٥) .

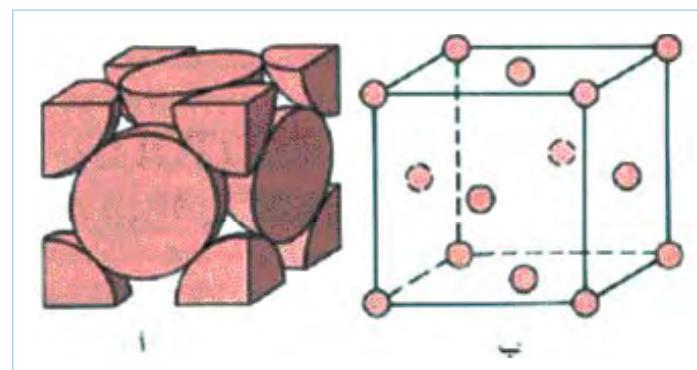

شكل (٨-٥) بناء بلوري متمركز وجهي (FCC)

بتسخين الفولاذ يتغير البناء البلوري من متمركز الجسم (BCC) إلى البناء البلوري متمركز وجهي (FCC) .

وبالعكس يتحول البناء متمركز الوجه بالتبريد البطيء إلى بناء متمركز الجسم . ويستطيع البناء البلوري للحديد ذو التمركز الوجهي التقاط الكربون و إذابته لخلو مركز المكعب من الذرات ، بعكس البناء البلوري ذو التمركز الجسمى الذى يكون مركزه مشغولا بذرة من الحديد . لذا يكون الأostenit (متمركز الوجه) قادرًا على التقاط الكربون و إذابته في حين لا يكون ذلك ممكنا للفريت (متمركز الجسم) .

٣ - ٣ منحنى الاتزان الحراري للحديد والكربون

ان البناء البلوري للفولاذ يحدد خصائصه الميكانيكية كما ان هذا البناء البلوري يتوقف على درجة الحرارة ونسبة الكربون وعليه فان اي تعديل او تغيير لهذه الخصائص يتطلب تغيير البناء البلوري (نقل الفولاذ من طور الى طور اخر) ويتم ذلك بتسخين المعدن الى درجة حرارة معينة يتتحول عندها المعدن الى ما يعرف بالمحلول الصلب غير المستقر ثم يتم التبريد بمعدل تبريد محدد يعمل على اعادة البناء البلوري بالشكل المطلوب .

الشكل (٣) يوضح مخطط التوازن الحراري بين الحديد و الكربون والحالات المختلفة للبنية (الاطوار المختلفة) التي تتوقف على درجة الحرارة و نسبة الكربون في الحديد .

١ - ٣ - ٣ التسخين :

ان عملية التحول الى محلول صلب تم على درجة ٧٢٣ درجة مئوية و تعتمد على حالة الفولاذ الموجود عند تسخين الفولاذ الحاوي على الكربون بنسبة ٨٦٪ (بيرليت) يتحطم البرليت وينحل الكربون و الحديد تماما . ويتم ذلك كله في الحالة الصلبة

وينشأ محلول صلب . و تدعى البنية الجديدة المتكونة بالأostenit نسبة إلى الباحث الإنجليزي أوستن اما عند تسخين الفولاذ الحاوي على نسبة أقل من (٨٦٪) من الكربون (بيرليت وفيريت) يتتحول البرليت عند درجة ٧٢٣ درجة مئوية وامثلة بالخط (S ، P) في الشكل رقم (٩-٥) الى محلول صلب (أostenit) بينما يبقى الفريت محافظا على شكله ويتتحول عند وصول التسخين الى الخط (S ، G) (نقاط التوقف العليا) إلى أوستنит . اما عند تسخين الفولاذ الحاوي على نسبة أكثر من (٨٦٪) من الكربون (برليت وسيميت) فإنه عند تخطي الخط (K ، S) ، يتتحول البرليت إلى أوستنيت . بينما يبقى السيميت محافظا على شكله ويلزم تسخين الفولاذ بمقدار (٣٠° إلى ٦٠°) فوق الخط (K ، S ، G) لضمان حدوث تغير كاف في البنية .

٢ - ١ - ٣ التحولات العكسية عند التبريد :

أ . التحول العكسي عند التبريد البطيء :

تعود البنية الأصلية للفولاذ بعد تبريداً بطيئاً ، وتحول البناء البلوري المتمركز الأوجه عند خط (P ، S ، G) عائداً إلى بلورات متمركزة الجسم ، والتي يمكنها تكوين حبيبات من الفريت أو البرليت أو السيمنتيت ، وذلك حسب نسبة الكربون ، ويتم تحرر جميع ذرات الكربون من البلورات المتمركزة الأوجه لبنية الأوستنیت عند درجة الحرارة التي تقل عن درجة 723°C

ب . التحول العكسي عند التبريد السريع :

يتم كبت بنية البرليت عند التبريد السريع . ورغم تحول البلورات من هيئة متمركزة الأوجه إلى هيئة متمركزة الجسم ، إلا أن ذرات الكربون تثبت في الأماكن التي كانت تحتلها في حالة الأوستنیت .

وحيث إن البلورات المتمركزة الأوجه أصغر في الحجم من البلورات المتمركزة الأوجه ، فإن الشبكات تتشوه وتتشتاً فيها إجهادات بسبب الكربون المقحم عليها قسراً . ويؤدي حدوث هذه الإجهادات في الشبكة إلى نشوء بنية صلدة قصيفة أبيرة تسمى المارتنسيت (MARTENSITE) ، مما ينتج عنه فولاذ مصلد .

٣ - ٤ عمليات المعالجات الحرارية

تم عمليات المعالجات الحرارية لأهداف مختلفة وبطرق مختلفة :

١ - ٤ - ٣ التصليد (التقسيمة) (Hardening)


٢ - ٤ - ٣ التغليف (التقسيمة السطحية) (Case-Hardening)

٣ - ٤ - ٣ المراجعة الحرارية (Tempering)

٤ - ٤ - ٣ التطبيع (الاستعدال) (Normalizing)

٥ - ٤ - ٣ التخمير (التلدين) (Annealing)

ويظهر في الشكل (٩-٥) المجالات المختلفة لدرجات الحرارة التي تتم عليها عمليات المعالجات الحرارية .

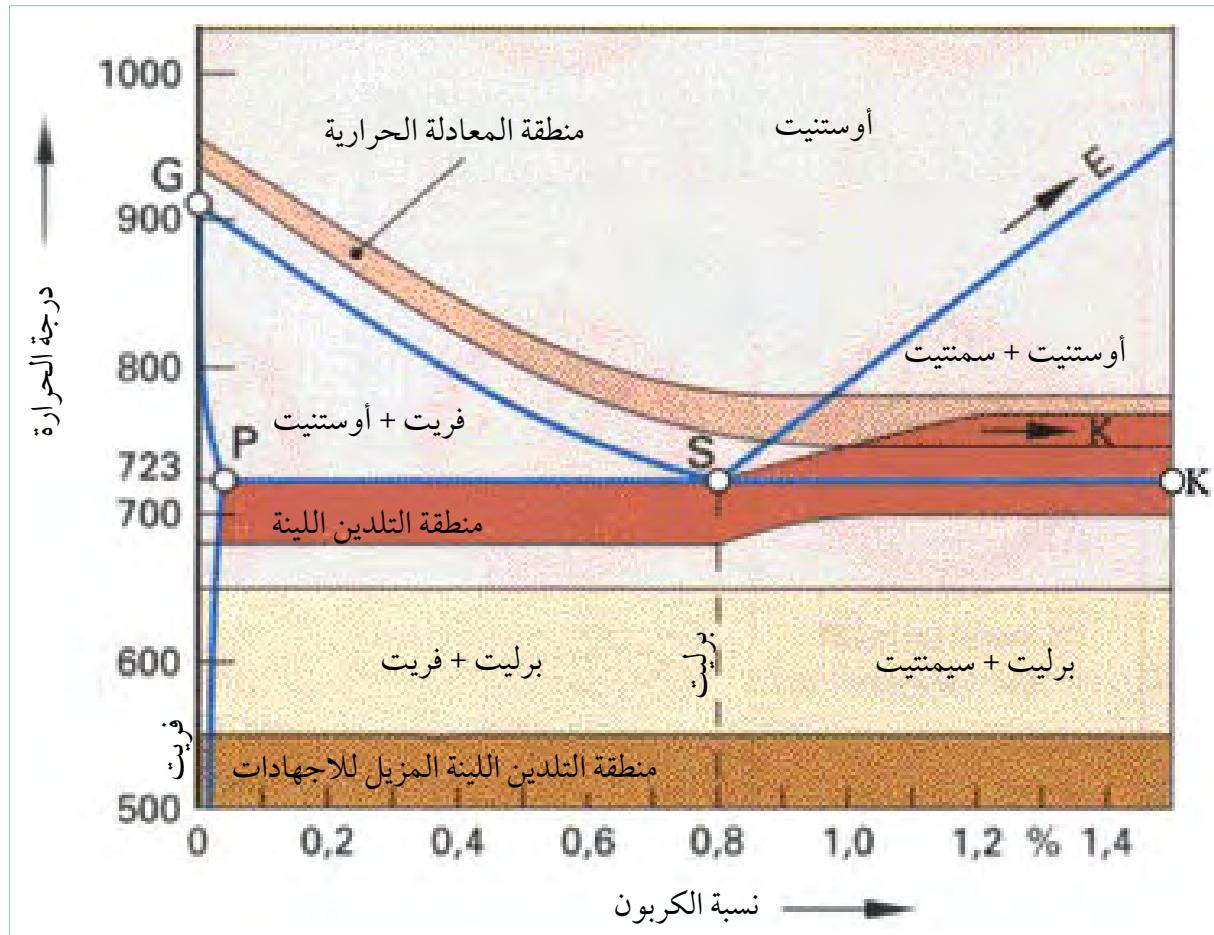

شكل (٩-٥) بمحاطن التوازن الحراري بين الحديد والكربون

التصليل (التقسية)

تهدف عملية التقسية الى زيادة صلادة الحديد الكربوني وذلك وذلك بتغيير البناء البلوري من خلال اعادة ترتيب ذرات الكربون وتتضمن العملية تسخين الفولاذ الى درجة حرارة معينة ثم تبريد بمعدل ثابت محدد. وهكذا فان عملية التسخين والتبريد تعتمد على نسبة الكربون وكذلك فان الفولاذ المحتوي على كمية قليلة من الكربون (الفريت يحتوي على نسبة اقل من ٣٥٪ من الكربون) لا يمكن تصليده.

اما اذا كانت نسبة الكربون بين (٣٥٪، ٠٪، ٨٦٪) فان التسخين الى درجة حرارة ٧٢٣ يتضمن تحول البيرلايت الى اوستنیت بينما تبقى كمية من الفريت يتطلب تسخينها الى درجة حرارة اعلى ودرجة الحرارة العليا هذة تقل حتى تصل نسبة الكربون الى (٨٦٪، ٠٪) لتكون درجة الحرارة اعلى من ٧٢٣ بحوالى (٣٠-٦٠ درجة) وثبتت درجة حرارة التسخين هذة بازدياد نسبة الكربون وذلك كما يوضح الخط (G ، S ، K) في

الشكل (٩-٥).

ويجدر ملاحظة عدم تجاوز درجة حرارة التسخين للتقسية الحدود المبينة اذ تؤدي الزيادة الى ابطاء عملية التبريد وخفض درجة الصلاة . واذا لم يتم التسخين الى حدود درجات الحرارة المبينة فلن تتم التقسية مهما زاد معدل التبريد .

اما الخطوة التالية في عملية التصليد فهي التقسية وهي التبريد الفجائي للمعدن المسخن (الاوستنيت) لمنع اعادة تكوين البناء البلوري الاصلي وتشكيل بناء بلوري يعرف بالمارتنزيت ويعتمد معدل التبريد على نوع وسيط التبريد المستخدم . **وهناك ثلاثة انواع من وسيط التبريد وهي :**

ا- الماء : ويعتبر الماء وسيطا سريعا للتبريد .

ب- الزيت : ويعتبر الزيت وسيطا متوسط التبريد .

ج- الهواء : ويعتبر الهواء وسيطا بطيئا للتبريد .

٢- التغليف (التقسيمة السطحية) (Case-Hardening):


تهدف عملية التغليف (التقسيمة السطحية) الى زيادة صلادة القطعة لمقاومة التآكل (تغليفه) مع البقاء على قلبها طريا لمقاومة قوى الصدم المفاجئة وتم هذه للقطع التي تتعرض للاحتكاك وللصدمات المفاجئة مثل اسنان التروس واعمدة المرفق واعمدة المكابس والجكcas the الهيدروليكيه .

وللحافظة على متانة القلب يجب ان لا تزيد نسبة الكربون عن 0.35% ولتحقيق صلادة الطح يجب ان تكون نسبة الكربون اعلى من 0.86% .

وتتم هذه العملية بزيادة نسبة الكربون في الطبقات الخارجية (الكرينة) لقطعة مصنوعة من فولاذ غير قابل للتصليد ومن ثم معالجتها حراريا .

١- الكرينة :

عندما يتم تسخين الفولاذ المحتوي على نسبة قليلة من الكربون الى درجة معينة يصبح مؤهلا لامتصاص الكربون عند تعريضه لماء مطلقة للكربون . وقد تكون هذه المادة صلبة مثل فحم العظم او فحم الخشب مع كربونات الباريوم او منصهره مثل سيانيد الصوديوم مع الكربون او غازية مثل غاز الميثان وتم الكرينة باحدى الطرق التالية :

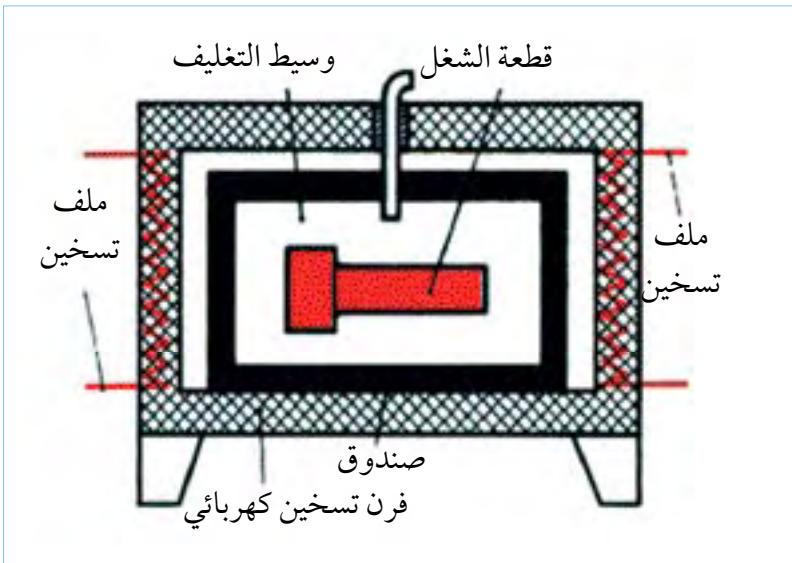

شكل (١٠-٥) عملية الكربنة

١- الكربنة بالدفن : حيث توضع القطعة في صناديق تحتوي المادة المكربنة ويتم اغلاقها باحكام كما في الشكل (١٠-٥) ويتم تسخين الصندوق بمحاتياته إلى درجة حرارة تتراوح ٩٣٠-٨٨٠ درجة مئوية ولفتره تتراوح بين خمس الى عشرة ساعات تحدد عمق الطبقة المكربنة والتي تتراوح بين ١٥ ، ٢٠ ملم .

وقد يكون المطلوب تصليد اجزاء محددة من السطح دون اجزاء اخرى ويتم تغطية الاجزاء التي لا يراد تصليدها بمعجون خاص او بالنحاس .

٢- الكربنة في الحمام الملحي : حيث تغطس القطعة في حوض يحتوي على المادة المكربنة منصهرة (سيانيد الصوديوم مع الكربون) ويتم التسخين الى درجة حرارة تتراوح ٩٣٠-٨٨٠ درجة مئوية . وقد يصل عمق الكربنة الى ٥ ، ٠ ملم خلال نصف ساعة او الى ٨ ، ٠ ملم خلال ساعة وتمتاز هذه الطريقة بالسرعة كما ان الكربنة تكون اكثر تجانسا وحببات السطح اكثر نعومة .



شكل (١١-٥) عملية الكربنة بالغاز

٣- الكربنة بالغاز :

حيث يتم تسخين القطعة في محيط غازي يتكون يتكون من غاز الميثان الى درجة حرارة تصل الـ ٩٣٠ . وتستخدم هذه الطريقة في الانتاج الكمي عندما لا يزيد سمك الغلاف المطلوب على ١ ملم . وتسمى ايضا هذه العملية التصليد باللهب وتمتاز بامكانية تصليد مناطق محدده على السطح كما يظهر الشكل (١١-٥) .

٤- المعالجة الحرارية بعد الكربنة :


بعد تتم كربنة سطح القطعة (نسبة الكربون في الطبقات السطحية اعلى من ٨٦ ، ٠٪) يتم تنعيم حبيبات القلب وذلك بتتسخينها اي درجة حرار قد تصل الى ٩٠٠ درجة مئوية ثم تبریدها فجأة ثم يصبح السطح جاهزا لعملية التقسيمة (التصليد) والتي تم شرحها سابقا بتتسخين القطعه الى درجة حرارة من ٧٥٠ - ٧٨٠ بحيث

لايتأثر القلب التي اصبحت حبيباته ناعمة ثم التبريد السريع .

وهناك طرق اخرى للتصليد السطحي دون معالجة حرارية بعد الكربنة حيث تم الكربنة والمعالجة معا

ومنها :

١- التصليد بالحث :

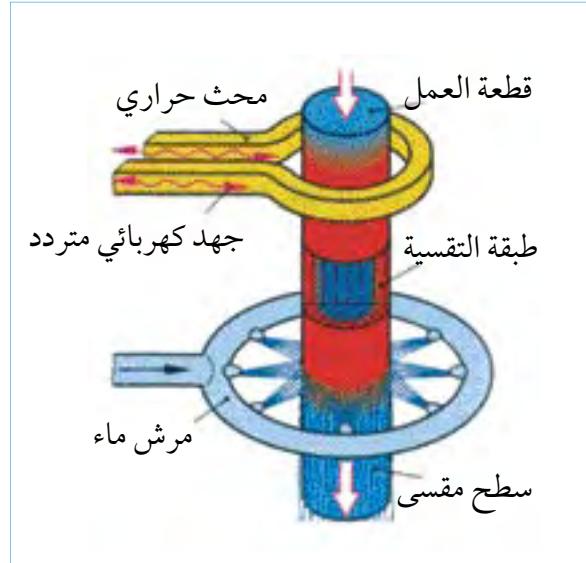


شكل (١٢-٥) التصليد بالحث

حيث يتم تسخين الطبقة السطحية بواسطة تيار كهربائي حتى ناتج عن ملف لانتاج مجال مغناطيسي (محث) حيث يؤدي التيار إلى ارتفاع سريع في درجة حرارة الطبقة السطحية المطلوب تصليدها حيث يبلغ عمق التصليد من ٢ mm إلى ٥٠ mm و تستخدمن هذه العملية في أغلب الأحوال للمشغولات السابق تصليدها و طبيعتها (تجويدها) و تمتاز هذه العملية بإمكانية واسعة لتحديد عمق طبقة التصليد ، قلة التشوه ، عدم ارتفاع درجة الحرارة في الأسطح اكثر من اللازم والشكل (١٢-٥) يوضح هذه العملية .

٢- التصليد بالتتردة :

حيث توضع القطعة في فرن كهربائي عند حرارة درجة حرارة ٥٥٠°C و تعرض لتيار من غاز يحتوي على ا LN₃ (مثل النشاردر NH₃) . ويتم التصليد دون معالجة حرارية لاحقة نتيجة تغلغل النيتروجين ، وتكوين النيريدات ذات الصلادة العالية والمقاومة للبرى . ويستخدم الفولاذ السبائكى المحتوى على الألومنيوم أو الفانديوم أو الكروم لأن هذه المعادن السبائكية تساعد على تغلغل النيتروجين و تمتاز هذه العملية بالصلادة العالية و مقاومة شديدة للبرى و قدرة على الاحتفاظ بالصلادة حتى درجة حرارة ٥٥٠°C والشكل (١٣-٥) يوضح هذه العملية ومعداتها

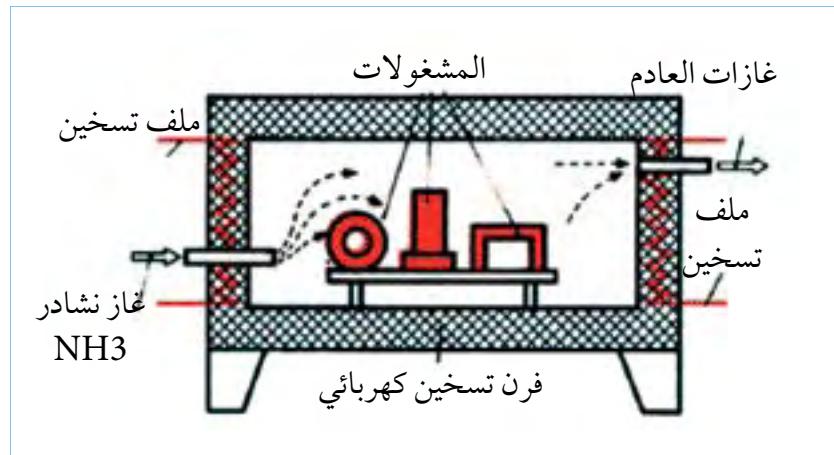

شكل (١٣-٥) عملية الكربنة بالتتردة

٣-٥ المراجعة الحرارية (Tempering)

تصبح القطع بعد تصليدها مباشرة هشة غير صالحة للاستخدام وعليه لا بد من زيادة ملانتها ويتم ذلك من خلال اعادة تسخينها الى درجة حرارة معينة حسب الغرض من الاستخدام ثم اعادة تبريدها وتعى هذه العملية بالمراجعة الحرارية ويبين الجدول رقم (١) درجات الحرارة المناسبة للمراجعة الحرارية للفولاذ حسب الاستخدام.

٤-٥ التطبيع (الاستعدال) (Normalizing)

وتهدف هذه العملية الى التخلص من الجهدات الداخلية الناتجة عن عمليات القطع والتشغيل والتشغيل على البارد والتي تؤدي التشوّه اشكال الحبيبات وتغيير حجمها والذي يؤدي الى نشوء اجهادات داخلية .

وتتم عملية التطبيـع بتسخـين الطـعـى ما فـوق درـجـة الحرـارـة العـلـيـا كـما في الشـكـل (٨) وـالـتـي تـحـددـهـا نـسـبـةـ الكـربـونـ ثـمـ تـبـرـيدـهـاـ فـيـ الـهـوـاءـ مـعـ تـجـنبـ التـيـارـاتـ الـهـوـائـيـةـ .ـ مـاـ يـؤـدـيـ إـلـىـ تـصـغـيرـ حـجـمـ الـحـبـيـبـاتـ وـاـنـظـامـ اـشـكـالـهـاـ .ـ وـتـؤـدـيـ هـذـهـ عـلـمـيـةـ إـلـىـ انـخـفـاضـ مـطـيلـةـ الـفـوـلـاذـ وـزـيـادـةـ مـقـوـمـهـ لـلـجـهـادـاتـ .ـ

٥-٥ التخمير (التلدين) (Annealing)

وتهـدـفـ هـذـهـ عـلـمـيـةـ إـلـىـ تـحـوـيـلـ الـفـوـلـاذـ الـكـربـوـنيـ الصـلـدـ إـلـىـ فـوـلـاذـ طـرـيـ مـطـيلـ منـاسـبـاـ لـلـتـشـكـيلـ عـلـىـ الـبـارـدـ (cold-working) وـقـابـلـاـ لـعـمـلـيـاتـ القـطـعـ وـالـشـغـيلـ .ـ وـتـنـتـعـمـ الـعـلـمـيـةـ بـتـسـخـينـ الـقـطـعـةـ إـلـىـ درـجـةـ حرـارـةـ معـيـنـهـ يـحدـدهـاـ ،ـ وـإـقـاؤـهـاـ عـنـدـ درـجـةـ الحرـارـةـ هـذـهـ ،ـ ثـمـ تـبـرـيدـهـاـ فـيـ الـمـعـتـادـ بـشـكـلـ بـطـيءـ .ـ وـتـنـتـعـمـ باـحـدـىـ طـرـيقـتـيـنـ :

١- التخمير لإزالة الإجهادات :

عـنـ اـجـرـاءـ عـمـلـيـاتـ تـشـغـيلـ عـلـىـ الـبـارـدـ مـثـلـ الـطـرـقـ وـالـسـحـبـ لـلـفـوـلـاذـ الـذـيـ تـقلـ نـسـبـةـ الـكـربـونـ فـيـهـ عـنـ ٤ـ٪ـ فـاـنـهـ يـتـعـرـضـ لـلـتـقـسـيـةـ وـلـازـالـةـ الـجـهـادـاتـ فـاـنـهـ يـتـمـتـسـخـينـهـ إـلـىـ درـجـةـ حرـارـةـ تـراـوـحـ مـنـ ٦٠٠ـ درـجـةـ مـئـوـيـةـ وـمـنـ ثـمـ تـرـكـهـاـ لـتـبـرـدـ بـبـطـءـ شـدـيدـ .ـ

٢- التخمير للتطريـةـ :

وـيـنـتـجـ عـنـ هـذـهـ عـلـمـيـةـ خـفـضـ صـلـادـةـ الـفـوـلـاذـ الـكـربـوـنيـ حتـىـ يـصـبـحـ صـالـحـ لـلـشـغـيلـ بـسـهـولةـ .ـ وـتـنـتـعـمـ بـرـفعـ درـجـةـ حرـارـةـ الـقـطـعـةـ حـوـالـيـ ٥٠ـ درـجـةـ فـوـقـ الدـرـجـةـ الـحرـارـةـ العـلـيـاـ لـلـفـوـلـاذـ دونـ الـيـوـتـكـوـيـدـيـ وـ٥٠ـ

درجة فوق الدرجة الحرجة الدنيا للفولاذ فوق اليوتكتوидي ثم تترك القطعة الى ان تبرد وتصل درجة حرارتها الى درجة حرارة الغرفة .

٣ - ٥ عمليات المعالجة الحرارية للمعادن غير الحديدية

درست سابقا عن المعادن بانواعها وتعرفت بعض المعادن غير الحديدية وخصائصها واستخداماتها .
و من اهم هذه المعادن سبائك النحاس وسبائك الالومنيوم ويمكن ان يتم تعديل خصائص هذه المعادن بالمعالجات الحرارية .

١ - ٥ - ٣ سبائك النحاس :

يمكن تشكيل سبائك النحاس على البارد مثل الدرفلة وهذا يكسبها صلادة الا انها تزداد هشاشة وهذا يتطلب اجراء عملية تخمير وتم لاصادة المطيلية وتم العملية بتسخين النحاس الى درجة حرارة من ٩٨٠-٧٦٠ درجة مئوية وبعد ذلك يتم تبريده .

ان معدل التبريد يعتمد على نوع سبيكة النحاس . فاذا كانت من النحاس الصفر فان معدل التبريد لا يؤثر على العملية بينما يتم التبريد ببطء اذا كانت القطعة من النحاس الاحمر .

١ - ٥ - ٤ سبائك الالومنيوم :

يمكن تشكيل سبائك الالومنيوم ايضا على البارد مثل سبائك النحاس وتم معالجاتها حرارية لاسترجاع المطيلية وذلك من خلال التسخين الى درجة حرارة تتراوح بين ٤١٣-٣٤٣ درجة مئوية ثم تبريد ومتى تم اعادة التسخين ثانية الى درجة حرارة اقل

نسخة أولية
DRAFT

الوحدة

٧

مفاهيم ومبادئ التحكم الرقمي

الحوسب (CNC)



مفاهيم ومبادئ التحكم الرقمي (CNC)

بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية ، ومع زيادة الطلب على منتجات أكثر تعقيدا ، تم اختراع ماكينات التحكم الرقمي (Numerical control) (NC) لتحد بشكل فعال من الحاجة الماسة لعملة ماهرة لتشغيل نظم التصنيع ، ومنذ خمسينيات القرن العشرين الميلادي حدثت عدة تطورات علمية وتقنية ، وكان من أبرزها اختراع الحاسب الذي يشكل العمود الفقري لتطور عدة تقنيات صناعية من تحكم رقمي وروبوت وتصنيع مدعم بالحاسوب (CAM) ونظم تصنيع مرنة (FMS) وقد وفرت هذه التقنيات المبنية على الحاسوب إمكانية تصنيع منتجات على دفع صغيرة بتكلفة منخفضة ، وبشكل مستمر أخذ الحاسب في ازاحة أو مساعدة العامل البشري في اتخاذ القرار .

ولمواكبة هذه التطورات لابد من اعداد الكوادر ذات القدرات الفنية العالية للتعامل مع هذه التقنية والتدريب عليها ، لذلك لابد من الاشارة الى بعض المفاهيم الاساسية في التشغيل المحوسب .

•••• الأهداف

يتوقع منك بعد دراسة هذه الوحدة أن تصبح قادرا على أن :

- ١ تتعزز نظم التحكم الرقمي .
- ٢ تحدد مكونات نظم التحكم الرقمي .
- ٣ تميز أنواع أنظمة السيطرة العددية .
- ٤ تميز بين مفهوم DNC و CNC .
- ٥ تتعزز مفهوم الأتمتة .
- ٦ تتعزز مفهوم التصنيع المرنة (FMS) .
- ٧ تتعزز مفهوم التصنيع المتكامل (CIM) .
- ٨ تميز أنواع الحركات في مكائن ال CNC .
- ٩ تتعزز صيغ برمجة وخاصة G-cod .
- ١٠ تقارن بين المكائن التقليدية و المبرمجة .
- ١١ تتعزز مزايا وعيوب المكائن المبرمجة .

١ نظم التحكم الرقمي

وهو أحد أنواع نظم الاتمته المبرمجه والذي يتم فيه تشغيل الماكنه والتحكم في عملها بواسطه الارقام والاحروف والرموز هذه كلها يتم صياغتها ضمن صيغه مناسبه تعطي برماجا يحتوي على تعليمات خاصه لانتاج مشغوله معينه او لاداء وظيفه محدده. ان امكانيه تغيير ذلك البرنامج جعلت نظم التحكم الرقمي ذات مرونه عاليه. اما نظام التحكم الرقمي المعزز بالحاسوب (CNC) (Computer Numerical Control) فيتضمن توظيف الحاسوب في عملية التحكم بعمل الماكنه ذات مبدأ التحكم الرقمي.

تمتد تطبيقات نظم التحكم الرقمي على مدى واسع من العمليات ويمكن تقسيمها الى صنفين رئيسيين :
هما :

تطبيقات الات التشغيل او القطع Machine Tools مثل عمليات التفريز والخراطه والتثقيب
والتجليخ . . . الخ . ١


تطبيقات غير تشغيليه Non Machine Tools مثل عمليات السيطره على الموقعي النسبي بين
الاداه Tool والمشغوله Work Piece ٢

يتالف نظام التحكم الرقمي بشكل ااسي كما هو مبين في الشكل (٦-١) من المكونات التاليه :

البرنامج ١
Program of Instructions

وحدة التحكم للماكنه ٢
Machine Control Unit

معده او ماكنه العمل ٣
Processing Equipment

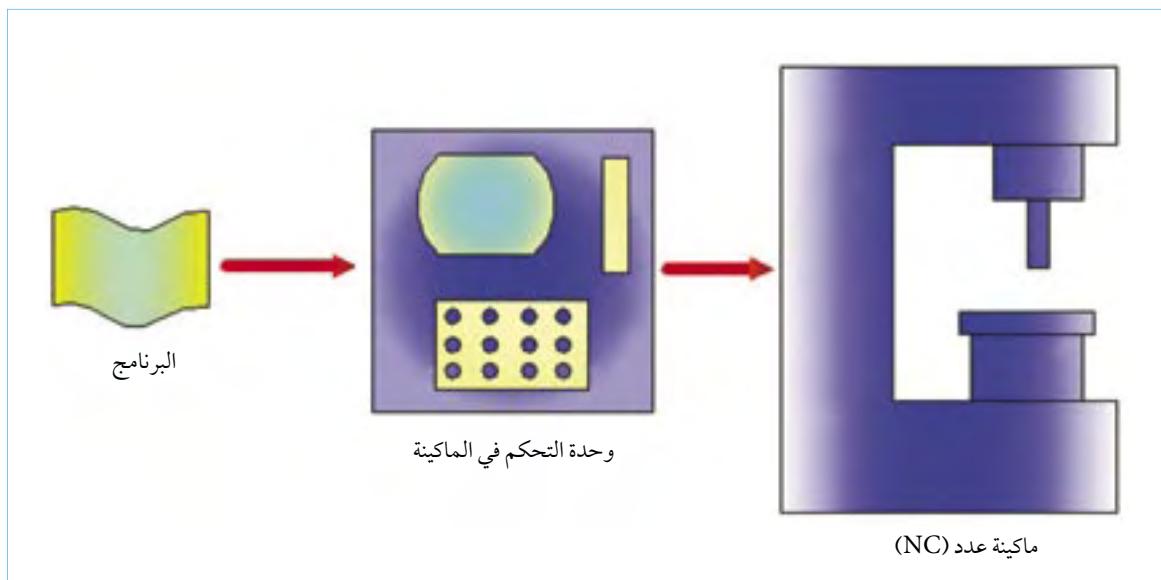

شكل (٦-١) مكونات نظام التحكم الرقمي

مراحل تطور نظام التحكم الرقمي المحوسب

لقد بدأ هذا النظام من الفترة ما بين عام ١٩٤٧-١٩٥٢ م وتطور سريعاً نتيجة لحاجة إنتاج الأجزاء الدقيقة الخاصة بالطائرات وبالتالي تحديد معدات الفضاء، ونظراً لطبيعة هذه الأجزاء المعقدة فإنها تحتاج إلى وقت طويلاً لضبط العلاقة بين العدة والشغالة قبل بدء الإنتاج وهذا يؤدي إلى زيادة زمن الإنتاج وبالتالي زيادة التكلفة، ولتقليل زمن الإنتاج فإن المحاولات بدأت في ضبط العلاقة بين العدة والشغالة أتوماتيكياً، فتم صنع أول آلة محسوبة في الولايات المتحدة عام ١٩٥٢ م، أما في اليابان فقد بدء بإجراء دراسات لانتاج آلة عام ١٩٥٥ م إلى أن اكتمل إنتاج آلة عام ١٩٥٧ م وقد رافق تطور هذه الصناعة في اليابان تطور في مجال الإلكترونيات والبرمجيات.

مفاهيم ترتبط مع نظم التحكم الرقمي:

١) الات السيطرة العددية CNC والسيطرة العددية بالحاسوب :

يمكن تعريف السيطرة العددية بأنها مجموعة من الإيعازات المتفق عليها والمسبقة التحديد معدة على وسيلة إدخال معينة (شرط مثلاً) وتغذى في وحدة السيطرة الخاصة التي تتمكن من قراءة هذه الإيعازات جزاءً بعد جزء لتترجم إلى حركة أداة القطع والسيطرة على الماكنة:

يمكن أن نلخص أهم مكائن السيطرة العددية بما يلي :

- ١) تقليل زمن تهيئة الأجزاء وتصنيعها .
- ٢) إعطاء مرونة أعلى للإمكانيات المتاحة في التصنيع .
- ٣) زيادة تماثيلية ودقة الإنتاج مع تقليل نسب رفض المنتجات نتيجة أخطاء العاملين .
- ٤) تحتاج إلى مهارات منخفضة للمشغلين .

أما أهم مساوى استخدام مكائن السيطرة العددية فيمكن أن نلخص بما يلي :

- ١) كلف استثمارية وإدارة عالية جداً .
- ٢) الحاجة إلى ملاكات مدربة للعمل على مثل هذه الأنظمة .

ومع تقدم الإلكترونيات تم إعطاء إضافات إيجابية إلى أنظمة السيطرة العددية لتصبح معرفة بأنظمة السيطرة العددية باستخدام الحاسوب (Computer Numerical Control) CNC). تم فيه إضافة ذاكرة خزن البرمجيات لكل ماكنه كجزء مكمل للمعالج الدقيق (Microprocessor) الذي يعتبر القلب في أنظمه السيطرة.


وبذلك تم جني الفوائد التالية من خلال استخدام أنظمه السيطره الرقميه باستخدام الحاسوب CNC :

- ١) يستعمل شريط براماج التشغيل وقارئ الشريط لادخال المعلومات إلى الذاكرة مره واحده بدلاً من اعادده استخدام الشريط لكل مره عمل وبذلك تم المحافظه على الشريط .

- اعطاء مرونه تصنيع اعلى واتاحه المجال للسيطره على عده محاور للحركة في وقت واحد مما يسهل من عمليات تصنيع الاجزاء المعقده
- ٢ تقليل تكلفه الانتاج نتيجه انجاز عمليات تصنيعيه مختلفه على ماكنه واحده
- ٣ تقليل درجه المهاره المطلوبه للمشغلين
- ٤

(Distributed /Direct Numerical Control) DNC)٢ مفهوم السيطرة المباشره أو الموزع

و فيه يستخدم حاسوب مركزي للسيطرة على عمل مجموعة من المكائن التي تعمل بمبدأ التحكم الرقمي ويكون الحاسوب في موقع بعيد عن تلك المكائن كما هو مبين في الشكل (٦-٦)

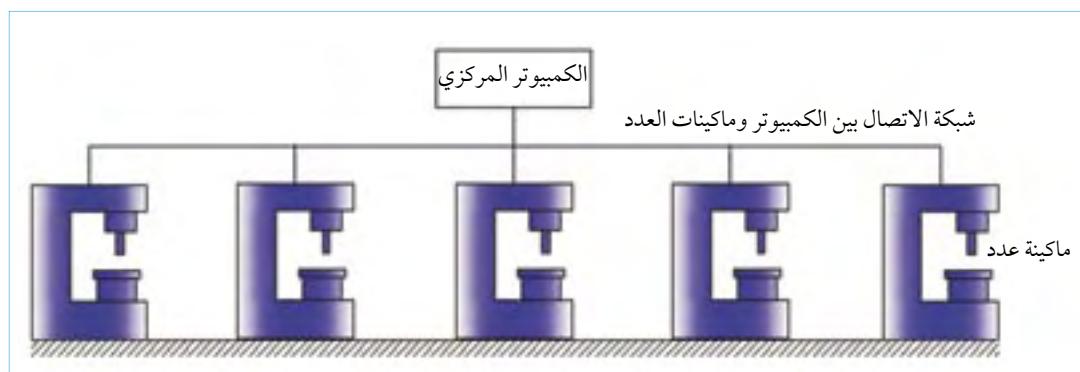

شكل (٦-٦) نظام السيطرة المباشره DNC

رغم انه يستخدم كمبيوتر في كل من نظامي أل (CNC) وال (DNC) يجب ملاحظة الفروق التالية :

- ١ الكمبيوتر في أل (CNC) يتحكم في ماكينة واحدة ، في حين انه يسيطر على عدد كبير من الماكينات في حالة أل (DNC).
- ٢ الكمبيوتر يكون مكانه بعيدا عن الماكينات التي يعمل معها في نظام أل (DNC) ولكننا نجد him مباشرة مع الماكينة في حالة أل (CNC).
- ٣ الكمبيوتر في حالة أل (DNC) ليس هدفه الوحيد التحكم في الماكينات التي تعمل معه بل هو يمثل أيضا جزء من نظام توفير المعلومات لإدارة المصنع ، أما بالنسبة ل (CNC) فالكمبيوتر يحصر إمكانياته لخدمة الماكينة التي تعمل معه .

(Graphical Numerical Control GNC) مفهوم السيطرة بواسطة الرسم

وهي تقنية إعداد الرسم بما يتوافق مع نظام التحكم الرقمي وحسب نوع الماكنة المستخدمة بهدف إستعراض مسار الأداة والتحقق من صحة التعليمات الواردة في برنامج التشغيل ويتم ذلك قبل تنفيذ عملية التشغيل الفعلي .

٤) مفهوم السيطرة المتكيفة Adaptive Control

وهو أحد الأساليب المستخدمة في نظم التحكم بشكل عام وعند تطبيق هذا المفهوم على مكائن التحكم الرقمي يعني بناء نظام تحكم توفر فيه إمكانية قياس بعض متغيرات عمل الماكنة وإستخدام تلك القيم المقاسة في التحكم بعوامل تشغيل الماكنة مثل السرعة ، التغذية ، قوى القطع ، العزوم ، درجات الحرارة ، الإهتزازات وغيرها والغاية من توظيف منظومة السيطرة المتكيفة هي جعل الماكنة تعمل بكفاءة عالية ومستقرة خلال العمر التصميمي لها .

وهذا بدوره يحقق جملة فوائد منها :

- ١ زиادة سرعة أو معدلات الإنتاج .
- ٢ زиادة عمر معدات القطع والعدد الأخرى .
- ٣ حماية المنتج وتحسين نوعيته .
- ٤ التقليل من إجهاد الشخص المسؤول عن الماكنة وجعل عملية التحكم تلقائية .
- ٥ تسهيل عملية البرمجة للمبرمجات .

٥) الأتمتة : Automation

إن الأتمتة بشكل عام يمكن تعريفها بأنها : عملية اتباع تسلسل معين من العمليات التصنيعية محسوب مسبقا (اي التسلسل) ، مع القليل من اليد العاملة أو بدونها ، وذلك باستخدام معدات وأدوات متخصصة لغرض تأدية السيطرة Control على العمليات التصنيعية .

إن الأتمتة تنجز من خلال استخدام تشكيلة متنوعة من الأجهزة Devices، المحتسبات ، المشغلات ، والتقنيات والمعدات القادرة على :

- ١ مراقبة العملية التصنيعية .
- ٢ اتخاذ القرارات التي تخصل التغيرات الواجب عملها بالعملية التصنيعية .
- ٣ السيطرة على كل فقرات ومراحل العملية التصنيعية .

أهداف الأتمتة

من خلال الأتمتة نسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية :

- ١ تكامل مراحل العمليات التصنيعية وذلك لأجل : تحسين نوعية المنتج وتجانسه ، تقليل وقت العملية التصنيعية مقللين بذلك من الجهد ، وبالتالي تقليل كلفة العمالة .
- ٢ تحسين ورفع الإنتاجية ، وذلك بواسطة تقليل كلف التصنيع من خلال أفضل سيطرة على الإنتاج وحيث أن الأجزاء ستحمل وتغذى وتفرغ على الماكينات بكفاءة أعلى .
- ٣ تقليل تدخل الإنسان مما يؤدي الى تقليص احتمالية الأخطاء .
- ٤ تقليل التلف بالمشغولات الناشئ من جراء المناولة اليدوية للأجزاء والمواد .
- ٥ رفع مستوى الأمان للمستخدمين وبالأخص في ظروف العمل المحتوية على المخاطر .
- ٦ الاقتصاد بمساحة أرضية المعمل وذلك عن طريق ترتيب الآلات ، حركة المواد والمعدات الملحقة بأعلى كفاءة ممكنة .

٦) أنظمة التصنيع المرنة (Flexible Manufacturing Systems FMS)

تعتبر انظمة التصنيع المرنة FMS من الانظمة المؤتمتة باستخدام الحاسوب وتضم اقل ما يمكن من الاعمال اليدوية وبشكل عام فان هذه الانظمه تتضمن مجموعه من خلايا معدات الانتاج او محطات العمل (آلات ومعدات للتصنيع والتجميع والمعالجه) وترتبط بعضها مع بعض بنظام نقل ومناوله للمواد والاجزاء من محظه الى اخرى وتعمل كنظام تحت سيطره الحاسوب ويمكن ان نلخص مكونات انظمة FMS بنظام التصنيع Manufacturing System ونظام المناوله Handling system ونظام السيطرة Control system .

ان التوافق والتكامل بين هذه العناصر يشكل الهيكل الرصين لهذا النوع من الانظمه وتكمم المرونه الاساسيه في هذه الانظمه باستخدام الآلات المبرمجه بشكل يضمن تحقيق السرعه والسهوله في اعاده تكوين العمليات التصنيعيه لغرض انتاج اجزاء مختلفه بنجاح

وبهذا يمكن تلخيص الامكانيات المرنة لهذه الانظمه بما يلي :

- ١ مرونه العملية Process flexibility وتكمن في امكانيه تغيير العمليات لانتاج منتوجات متعددة باستثمارات مضاده ليست كبيره في الآلات او العدد
- ٢ مرونة البرنامج حيث يسمح بتصحيح العمليات الانتاجية عند فشل جزء منها وهذا يعني قابلية التصحيح الذاتي لبعض الاخطاء التصنيعيه
- ٣ مرونه الابتكار من خلال تنفيذ العمليات التصنيعيه المعقده باستخدام كامل امكانيات المعدات

المتاحه نتيجه توافق وترتبط هذه المعدات

ومن أهم خواص أنظمة التصنيع المرنة ما يلي :

- ① انسياپ العدد والاجزاء بين مجموعه الآلات المختلفه بشكل مؤتمت باستخدام احدي وسائل المناوله مثل الروبوت والعربات المسيره ذاتيا والاحزمه الناقله والرافعات ومنصات التحميل المتحركه وغيرها .
إمكانية تصنيع منتجات مختلفة .
- ② الحاجة إلى عدد محدود من العاملين .


ويمكن أن نلخص دور اليد العاملة البشرية بما يلي :

- ① تنفيذ وصيانة وتصليح المعدات .
- ② برمجة النظام أو إعادة برمجته في حالة تغيير البرنامج .
- ③ مراقبة النظام وتقييم عمله واتخاذ الإجراء المناسب أثناء الحالات الطارئة .
- ④ السيطرة على تبديل العدد التالفة .
- ⑤ تحميل وتفریغ المشغولات والأجزاء المنتهية التشغيل في بعض الحالات .
- ⑥ الإشراف على تقييم نتائج فحص المنتوجات .
- ⑦ تنفيذ بعض العمليات التصنيعية التي لا يمكن تنفيذها بشكل مؤتمت .

(٧. نظم التصنيع المتكامل باستخدام الحاسوب (Computer Integrated Manufacturing)

وهي نظم تصنيع حديثه مبنيه على اساس نظم التصنيع المرن وتميز بتوظيف الحواسيب فيها بشكل فعال وكفؤء يعمل على ترابط كافة فعاليات المصنع من خلال وجود شبكة ربط واتصالات ما بين الحواسيب والآلات وكذلك وجود برمجيات متقدمه لتحقق ترابط المعلومات والبيانات بين مكونات المصنع ، من بين الفوائد العديدة التي يحققها هذا النظام التصنيعي هو النوعيه العاليه للمنتجات وتقليل نسب المرفوض منها الى ادنى حد مع اختصار كبير في زمان الانتاج وخفض بعض الكلفه الفائضه وتحقيق مرونه عاليه في تصميم المنتج .

إنجهت التطبيقات الحديثة نحو التكامل عن طريق أتمته معدات النقل والمناولة وإستخدام الروبوتات الصناعية في تطبيقات منظومات التصنيع المرنة FMS حيث تقوم الروبوتات بتبديل العدد وتحميل المشغولات وتفریغها وصولا الى إشراف تحكمي عن بعد على الإنتاج كما هو مبين في الشكل (٦-٣) .

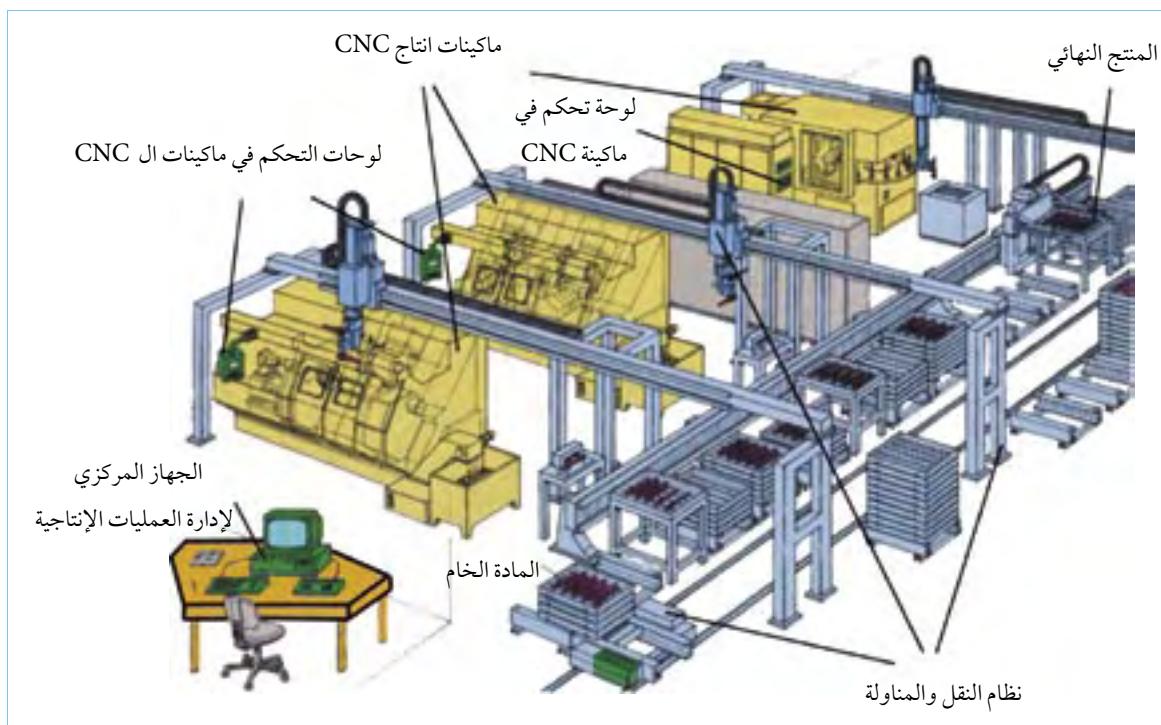

شكل (٦-٣) نظام التصنيع المتتكامل

ولهذا فإن مفهوم إنتاجية التصنيع المعان بالحاسوب توسيع وأصبح يشمل كافة ميادين العمل الصناعي إبتداء من التخطيط للعملية ومراقبتها وتحديد أولويات الإنتاج والسيطرة على تحميل الآلات والمعدات الإنتاجية بالإضافة إلى السيطرة على التخزين أقرباً من الهدف الأكبر المتمثل في إنتاجية التصنيع المتتكامل بالحاسوب CIM الذي يعتبر بحق للشركات الصناعية العالمية .

ويعرف نظام CIM على أنه استعمال الأنظمة الحاسوبية في التخطيط والإدارة والسيطرة على العمليات الصناعية .

أنواع الحركات في ماكينات الـ (CNC)

١ - ٢


يمكن تقسيم ماكينات التحكم الرقمي بالحاسوب (CNC) إلى ثلاث مجموعات على أساس نوع التحكم في الحركة النسبية بين آداة القطع وقطعة الشغل وذلك كما يلي :

- ١ ماكينات تحكم موضعي (Positional) أي تحكم من نقطة إلى نقطة (Point-to-Point).
- ٢ ماكينات تحكم في مسار خطى (Linear Path).
- ٣ ماكينات تحكم في مسار مستمر “كتوري” (Continuous Path).

وبذلك تكون مرتبة تصاعدياً من ناحية مستوى التعقيد وحداثة نظام التحكم أي ان ماكينات التحكم

في مسار مستمر هي اكثرا انواع تطورا وفيما يلي تفصيل كل نوع من انواع الثلاثة للتحكم في حركة ماكينات الـ (CNC) :

١- التحكم الموضعي :

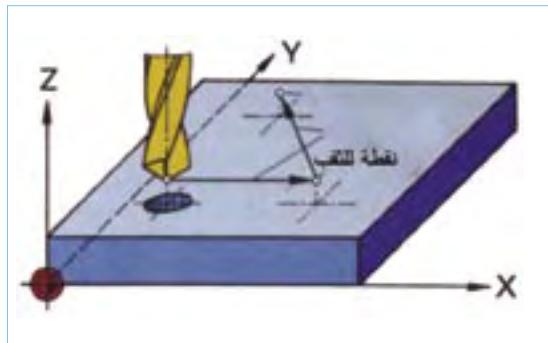


شكل(٦-٤) التحكم الموضعي

ان الهدف من نظام تحكم الماكينة في هذا النوع من نظم التحكم هو تحريك اداة القطع الى موقع محدد سلفاً، دون ان تكون هنالك اهمية لسرعة او المسار الذي تتبعه اداة القطع للوصول الى هذا الموقع ، وبمجرد وصول اداة القطع الى الموقع المطلوب تبدأ عملية التشغيل (Machining) في ذلك الموقع .

ولا يتم أي تشغيل الا بعد انتهاء الحركة المطلوبة و افضل مثال لهذا النوع من انواع التحكم هو ماكينات التصنيف ذات التحكم الرقمي بالحاسوب كما هو مبين في الشكل (٦-٤) .

ورغم عدم اهمية المسار الذي تتبعه اداة القطع للوصول الى نقطة التشغيل ، يجب التأكد تماماً في عملية البرمجة من عدم اصطدام اداة القطع بقطعة التشغيل او تجهيزات التثبيت التي ثبتت القطعة . وهذا النظام للتحكم هو ابسط النظم الموجودة .

٢- التحكم في مسار خطى (Linear Path)(Straight-Cut) :

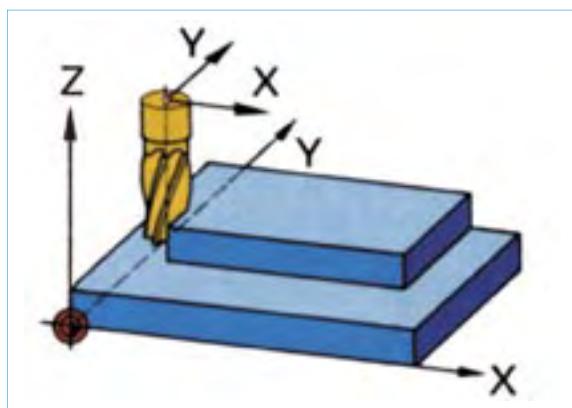


شكل(٦-٥) التحكم في مسار خطى

تمييز هذه النظم بالقدرة على تحريك اداة القطع في اتجاه مواز لاي من المحاور الاساسية بسرعة متحكم فيها تكون مناسبة للتشغيل كما هو مبين في الشكل (٦-٥) ، والماكينات من هذا النوع هي ايضاً لها قدرة تحكم موضعي و مثال هذا النوع فرایز التحكم الرقمي بالحاسوب والتي يمكن استخدامها كاماكنات تصنيف الاخيرة كما ذكرنا مثال التحكم الموضعي .

في هذا النظام لا يمكن الحصول على حركة انية في اكثر من محور ، ولذلك لا يمكن تنفيذ عمليات قطع مستقيمة في اتجاه مائل (أي بزاوية) على أي من المحاور الاساسية . العبارة الاخيرة صحيحة اذا اخذنا فقط بالتعريف التقليدي للتحكم في مسار خطى ، ولكن اذا اخذنا بالتعريف غير التقليدي وهو يعني مقدرة نظام التحكم

في تحريك اداة القطع في اتجاه محورين في نفس اللحظة ، فانه بالتأكيد يمكن تنفيذ عمليات قطع مستقيمة في اتجاه مائل على المحاور الاساسية .

٣- التحكم في مسار مستمر(Contouring) او التحكم الكتوري(Continuous Path) :

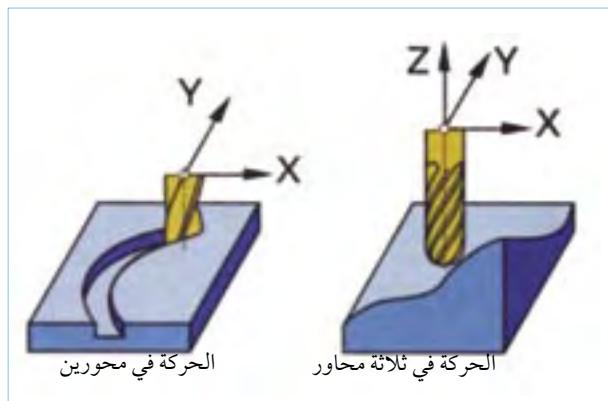

هذا النوع من انواع التحكم هو اكثرا الانواع الثلاثة تعقيدا واكتراها مرونة واكتراها تكلفة ، وهو يحوي في داخله على مقدرات كل من نظام التحكم الموضعى ونظام التحكم في مسار خطى بالإضافة الى صفتة المميزة وهي القدرة على التحكم الاني على حركة الماكينة في اتجاه اكثرا من محور كما هو مبين في الشكل (٦-٦) .

شكل (٦-٦) التحكم في مسار مستمر (كتوري)

ففي هذا النظام يمكن الحصول على حركة في خط مستقيم او في مستوى مسطح باي زاوية .

وكذلك مسارات دائرية او مخروطية او اي منحنى يمكن تعريفه بعلقة رياضية محددة .

مثال لهذا النوع من انواع التحكم في الحركة النوع المستخدم في ماكينات الفرایز والمخارط ذات التحكم الرقمي بالحاسوب ، التعريف غير التقليدي للنظام هو مقدرته على على تحريك اداة القطع في اتجاه اكثرا من محورين ايا .

طرق تغذية البرامج الى الالات المحوسبة

٣ - ٢



بما أن عمل الات التحكم الرقمي يعتمد على تزويدها ببرامج تحتوي على تعليمات التشغيل فإنه يتطلب توفير وسيلة لتحميل ذلك البرنامج على وحدة التحكم للماكينة وتباين طرق تحميل البرامج حسب المستوى التقني المتوفر والتطور الزمني وتشمل هذه الطرق كما هو مبين في الشكل (٧-٦) :

شكل (٧-٦) طرق تغذية برامج ماكينات الـ CNC

- ١ الإدخال اليدوي للبرنامح بإستخدام لوحة المفاتيح .
- ٢ استخدام الشرائط الممغنطة وهو أسلوب قديم وملغي حاليا .
- ٣ استخدام الأقراص المرنة .
- ٤ استخدام الشرائط المثقبة (ورقية أو بلاستيكية) .
- ٥ أسلوب التوصيل المباشر مع الحاسوب .

١ - ٣ - استخدام الشرائط المثقبة Punched Tapes

ما زالت هذه التقنية قيد الاستخدام بالرغم من توظيف الحاسوب في عمليه تغذيه البرامج في المكائن الحديثه لكونها بديل اضافي في حالة البرامج ذات التعليمات القليله او المتوسطه . كما ان قراءة الشريط تتم من خلال جهاز خاص موجود في الماكنة يسمى قارئ الشريط Tape Reader والذي توجد أنواع عديدة منه من ناحية التصميم فمنها ما هو ميكانيكي او ضوئي أو يعمل بضغط الهواء .



شكل(٨-٦) شريط مثقب

يكون الشريط الورقي كما هو مبين في الشكل (٨-٦) بعرض (٢٥) خمس وعشرون مليمتر ويشفّر بطريقة خاصة تحمل كافة تعليمات البرنامج . يحتوي الشريط على ثمانية أعمدة على امتداد الطول تثبت وفق نسق معين . كما يوجد عمود تاسع يقع ما بين العمودين الثالث والرابع وظيفته قيادة وتوجيه الشريط ضمن جهاز قارئ الشريط .

إن الشفرة تعتمد أساساً على وجود أو عدم وجود ثقب ووفق صيغة النظام الثاني (Binary Code) (٠١) والذى يستخدم الرقم (٢) كأساس له . فمثلاً يكتب الرقم (٥) خمسة بشكل (٠١٠١) ويمكن تحويله إلى صيغة الأرقام العشرية Decimal .


صيغ برامجه مكائن التحكم الرقمي:

وأجده الشركات المصنعة لآلات التحكم الرقمي العديد من الصيغ Formats او اللغات التي توفر امكانية اعداد برامج للتشغيل لمختلف المنتوجات ولمختلف انواع المكائن وسيتم التركيز على احدى الصيغ المعتمدة لمكائن التفريز والخراطه وهي G-code ، قبل التطرق الى لغة البرمجه ومفرداتها فيما يلي توضيح لخطوات اعداد برنامج عمليه التشغيل على ماكنه التحكم الرقمي :

- ١ تحديد الشكل الهندسي للمشغوله او المنتج الذي يتطلب تصنيعه
 - ٢ استخراج السمات الاساسيه التي تتكون الشكل الهندسي مثل النقاط والخطوط والاقواس وغيرها
 - ٣ تهئيه جدول باحداثيات النقاط التي تربط ما بين السمات المذكورة
 - ٤ اعداد البرنامج المطلوب وحسب تسلسل الخطوات اتي تتطلبه عمليه التشغيل والذي يتضمن تعريف بمسار اداء التشغيل
 - ٥ إضافة معلومات عن ظروف ومتغيرات عمليه القطع والعمليات المساعده الاخرى مثل تعريف قيم السرعه والتغذيه ونوع الاداه ووسائل التبريد واتجاه دوران محور الماكنيه ومستوى التشغيل والنقاط المرجعيه ونوع عمليه تبديل العدد . . الخ
 - ٦ تهئيه البرنامج بصيغته النهائيه ليتم تغذيته الى الماكنه اما يدويا او اعداده على شريط مثبت او خزنه على الحاسوب ثم تغذيته بشكل مباشر الى الماكنه
- هذه الخطوات في العاده يمكن ان يتم يدويا من قبل المهندس المسؤول عن عمليه اعداد البرامج او استخدامه انظمه حاسوبيه متخصصه لتنفيذ الخطوات المذكوره بدءا من مرحله رسم الشكل الهندسي مروا بعمليه المعالجه الاوليه Pre-processing لتهئيه مسار العده وانتهاء بمرحله المعالجه النهائيه Post-processing لاعداد البرنامج بالصيغه النهائيه . وفي حاله استخدام الحاسوب فان عمليه اعداد البرنامج ستم في فترات زمنيه مختصره جدا مقارنه بالاسلوب اليدوي كما ان احتمالات الخطأ تكون ضئيله جدا اضافه الى سهوله تغذيه البرنامج النهائي من الحاسوب الى الماكنه بشكل مباشر .

٢ - ٣ - ٢ البرمجة بصيغة (G-code) :

وهي من أكثر الصيغ المستخدمة لإعداد البرامج في عملية الخراطة والتفريز والقطع بالسلك وغيرها . تتكون هذه الصيغة من مجموعة من الأوامر التي تكتب بتسلاسل معين ، وكل سطر ضمن البرنامج يسمى Block وهو بدوره يتالف من عدد من الكلمات words وكل كلمة تتالف من مقطعين أولهما العنوان Address والثاني يمثل رقم Number أدناه مثال عن هيكلية برنامج بهذه الصيغ : -

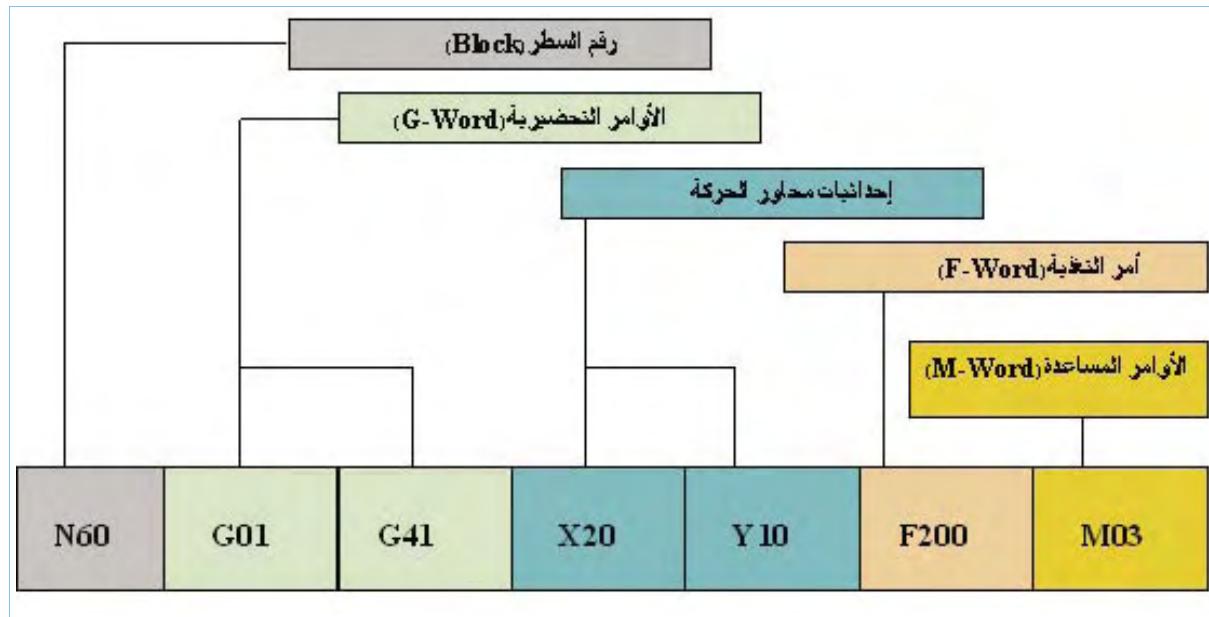

شكل (٩-٦) هيكلية برنامج بصيغة G_code

تم تسميه هذه الصيغة (G-code) لكون الدوال الرئيسيه فيها تبدأ بالحرف G كما تتضمن ايضا دوال مساعدة تبدا بالحرف M وفيما يلي نموذج برنامج تفريز بصيغه G-code :

نموذج برنامج تفريز بلغه G-code

PM%

N 9000

N1 G90 G54 G17

N2 G0 X15 Y15 Z2 S1500 M3

N3 G1 Z-3 F100 M8

N4 G1 Y65 F150

N5 G1 X65

N6 G1 Y15

N7 G1 X15

N8 G1 X65 Y65

N9 G1 X90 Y40

N10 G1 X65 Y15

N11 G1 X15 Y65

N12 G1 Z2 F100

N13 G0 Z200 M9

N14 G0 X100 Y100

N15 M30

المقارنة بين ماكينات العدد التقليدية وماكينات (CNC) أöl:

يوجد تشابه في الشكل العام لماكينات العدد التي تعمل بنظام أöl (CNC) وماكينات العدد التقليدية ولكن يوجد فرق أساسى في مصدر إيجاد الحركة المختلفة التي تتحرك فيها الماكينة . فإذا أخذنا ماكينة الفريزة (Milling M / C) كمثال فإننا نجد أن الفريزة العادية بها محرك واحد ذي تيار متعدد في حين أن الفريزة من نوع أöl (CNC) يتحكم في التحركات المختلفة بها محركات خاصة تسمى المحركات المؤازرة (Servomotors) من نوع محركات التيار المستمر أو محرك الخطوة (Stepping motor) أو المحركات الهيدرولية ، فماكينات الفريزة (CNC)المبنية في شكل بها أربعة محركات من نوع التيار المستمر كالأتي :

➊ محرك واحد للحركة الطولية لمنضدة الماكينة

➋ محرك واحد لتحريك المنضدة إلى الداخل أو الخارج بعيدا عن الماكينة

➌ محرك واحد لتحريك المنضدة رأسيا إلى أعلى أو أسفل .

➍ محرك واحد لإدارة عمود السكاكين أو أدوات القطع يمثل المحرك الأساسي .

وكل هذه المحركات يتحكم فيها كمبيوتر ماكينة أöl (CNC)) أما ماكينة الفريزة العادية فيمكن تحريك منضدتها طوليا أو في الاتجاه المستعرض أو رأسيا يدويا أو ميكانيكيا ، فإذاً تعتمد دقة العمليات التي تنفذ على الفريزة العادية على مهارة العامل الذي يقوم بتشغيل الماكينة ، أما في ماكينة أöl (CNC) فان الدقة تعتمد على مقدرة نظام التحكم ونوعه ويمكن إن نلخص المقارنة بين فريزة تقليدية وأخرى ذات تحكم رقمي بالحاسوب في الجدول التالي :

وجه المقارنة	الفرizia العاديه	CNC (الفرizia)
الشكل العام	يشبه الفرizia العاديه	يشبه الفرizia
بعض تفاصيل التصميم مثل أ- الهيكل ب- عمود نقل الحركة الطولية	اقل قساوة (مقاومة لقوى التشغيل) من (CNC) الفرizia شكل القلاووظ شبه منحرف	-أكثر قساوة- شكل القلاووظ شبه كروي وبه كرات محمية
مصدر الحركة	محرك واحد ذو تيار متعدد (AC)	محرك خاص بكل اتجاه حركة تسمى من (Servo-Motors) المحركات المؤازرة (Stepper Motors) نوع محركات الخطوة أو المحركات الهيدرولية
دقة التشغيل	يمكن أن تبلغ ١،٠،٠ ملم وتعتمد على مقدرة مهارة العامل	يمكن أن تبلغ ١٠٠٠ مم تعتمد على مقدرة نوع نظام التحكم
التكلفة	منخفضة نسبيا	مرتفعة تبلغ حوالي خمسة أضعاف الفرizia العادية
التحكم في الحركة	يدويا أو ميكانيكيا	برنامج التحكم الرقمي

المزايا و العيوب الاقتصادية لآليات التحكم الرقمي بالحاسوب (CNC)

توجد عدة أسباب أدت إلى الانتشار الواسع لاستخدام ماكينات التحكم الرقمي بالكمبيوتر (CNC) في الصناعة . فقد هيأ ظهور آل (CNC) وسيلة لتخفيف تكلفة الإنتاج للصناعات التي تميز بحجم إنتاج منخفض مثل صناعة القطع المساعدة في صناعة الطائرات وقطع الدوائر الهيدرولية وصناعة ماكينات العدد نفسها ، ففي كل هذه الصناعات وغيرها من الصناعات ذات المتطلبات الشبيهة ، نجد انه من الضروري أن يكون المنتج عالي الجودة ومضمون عند استعماله .

ونجد أيضاً أن حجم الإنتاج في هذه الحالات يعد غالباً بالعشرات أو المئات وفي بعض الحالات بالألاف ولكن يندر أن يصل حجم الإنتاج فوق ذلك . فاستعمال آل (CNC) في مثل هذه المجالات المذكورة يمكن أن يحقق المزايا التالية :

- ١ تقليل الزمن الضائع بدون إنتاج فعلي للماكينة
- ٢ استخدام تجهيزات تثبيت (Fixtures) أكثر بساطة من المستخدمة مع الماكينات التقليدية .
- ٣ تحقيق نظام إنتاج أكثر مرونة للتغيرات في جدول الإنتاج .
- ٤ السهولة في تقبل أي تغييرات في تصميم القطع المنتجة لأن ذلك فقط يحتاج إلى تغيير في البرنامج السابق للقطع .
- ٥ زيادة دقة التصنيع والتقليل من الأخطاء التي يقع فيها العاملون .

ويوضح من هذا المذكور أعلاه أن آل (CNC) يكون مناسب لحالات معينة ولكن ليس في كل الحالات ويمكن ان نستنتج أن عمليات التشغيل التي يمكن أن يتحقق فيها آل (CNC) فوائد اقتصادية لها الصفات التالية :

- ١ القطع التي تصنع مكررة في شكل دفع صغيرة او متوسطة الحجم .
- ٢ هندسة القطع معقدة(من ناحية الشكل) .
- ٣ الازواج المطلوبة لتصنيع القطع ضيقة .
- ٤ تشغيل القطع يحتاج لعدة عمليات .
- ٥ كميات المعدن المطلوب إزالتها (الرائش) للتصنيع كبيرة .
- ٦ التغيرات في التصميم متوقعة .
- ٧ القطع عالية التكلفة بحيث أن حدوث أخطاء في التصنيع سيكون باهظ التكلفة .
- ٨ الحاجة لفحص جودة المنتج بنسبة ١٠٠٪ .

وليس بالضرورة يتشرط أن تكون القطع المناسبة للتصنيع بنظام آل (CNC) مستوفية لكل الصفات الثمان التي ذكرناها ولكن بالطبع كلما حفظت عدد أكبر من هذه الصفات كلما كانت تطبيقاً جيداً لاستخدام ماكينات آل (CNC) في الإنتاج .

ولكن كل هذا يجب أن لا ينسينا انه إذا أدخلنا نظام أل (CNC) للإنتاج في مصنع ما ستواجهه المشاكل التالية :

- ١ زيادة الصيانة الكهربائية وتنوعها داخل المصنع .
- ٢ ارتفاع التكلفة الابتدائية لماكينات أل (CNC) .
- ٣ ارتفاع تكلفة تشغيل الماكينات .
- ٤ إجراء تدريب جديد للعاملين على كل المستويات لاستيعاب نظام أل (CNC) ومتطلباته من برمجة وتشغيل وصيانة .

١) وضع المقصود بالمفاهيم التالية:

- أ. نظام التحكم الرقمي (NC).
- ب. السيطرة العددية المباشرة (DNC).
- ج. السيطرة بواسطة الرسم (GNC).
- د. أنظمة التصنيع المرنة (FMS).
- هـ. نظم التشغيل المتكامل (CIM).

٢) أذكر المكونات الأساسية لنظام التحكم الرقمي مع التوضيح بالرسم؟

٣) عدد مزايا ومساوئ أنظمة السيطرة العددية؟

٤) قارن بين نظام التحكم الرقمي المحوسب (CNC) ونظام التحكم المباشر (DNC)؟

٥) أذكر أهداف الأتمتة؟

٦) ما خواص أنظمة التصنيع المرنة (FMS)؟

٧) أذكر أهم أنواع الحركات في ماكينات CNC مع ذكر مثال على كل نوع؟

٨) ما هي خطوات إعداد برنامج تشغيل على ماكينة التحكم الرقمي؟


٩) قارن بين ماكينات العدد التقليدية وماكينات CNC من حيث:

١. الهيكل
٢. عمود نقل الحركة
٣. مصدر الحركة
٤. دقة التشغيل
٥. التكلفة
٦. التحكم في الحركة

نسخة أولية
DRAFT

برمجة آلات التحكم الرقمي (CNC)

الوحدة

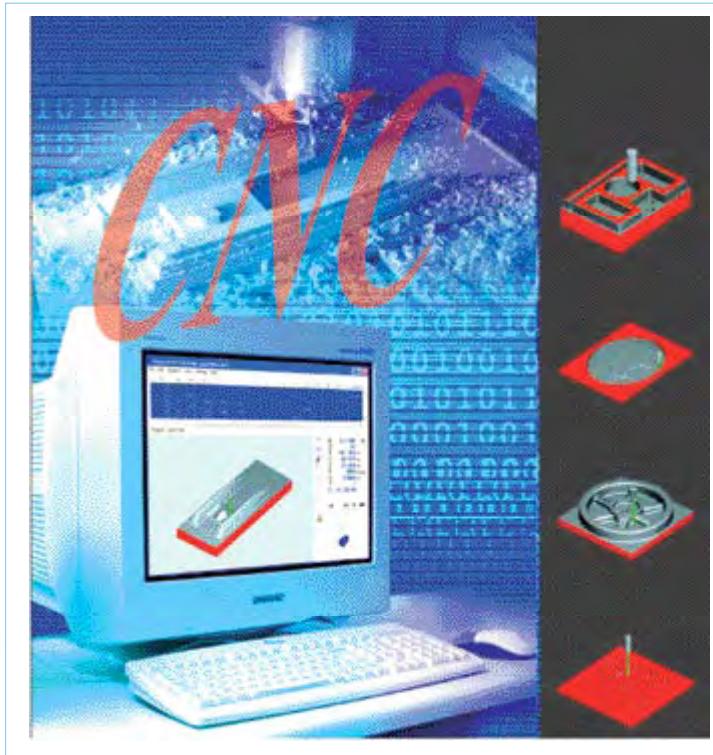

٠٠٠٠ مقدمة ٠٠٠٠

إن المهمة الأساسية لماكينة القطع أيا كان نوعها هو قطع أو إزالة المادة الزائدة - وهي مادة معدنية في العادة - من قطعة الخام التي تشغّلها الماكينة للحصول شغلة بالأبعاد والشكل المطلوب وبدرجة دقة وسطح انجاز مقبولين ، وحتى تكون ماكينة القطع قادرة على إنجاز هذه المهمة بنجاح يجب توفر الآتي :

- ١ حمل وثبتت كلا من أداة القطع وقطعة الشغل ثبيتا تماما
- ٢ وجود طاقة قدرة كافية لتمكين أداة القطع من تشغيل بعدلات اقتصادية
- ٣ نحريك كلا من أداة القطع وقطعة الشغل بالنسبة لبعضهما بحيث يتبع الشكل المطلوب ، وبشرط إن تكون هذه التحركات متحكم فيها لدرجة دقة تضمن الحصول على الأبعاد المطلوبة وكذلك إنجاز السطح اللازم .

وإذا كان من الضروري توفر هذه المتطلبات في الماكينات التقليدية ، فإنه يكون من البديهي توفر هذه الامكانيات بشكل أفضل في ماكينات العدد ذات التحكم الرقمي بالحاسوب (CNC) بما يتناسب مع مستويات الدقة العالية المطلوبة منها ، وكذلك بما يتناسب مع تكلفتها ، وسيتم التركيز في هذه الوحدة على المحاور الأساسية والإضافية التي تشكل الإطار الذي تنشأ برامج الـ (CNC) على أساسه ، وأيضا تحديد مختلف نقاط الصفر لمخارط وفرايز الـ (CNC) بصفتها الأساس الذي يقوم عليه نظام الأبعاد .

٠٠٠٠ الأهداف ٠٠٠٠

يتوقع منك بعد دراسة هذه الوحدة أن تصبح قادرا على أن :

- ١ تتعرف محاور الحركة الأساسية في ماكينات الـ CNC
- ٢ تتعرف قاعدة اليمني وتطبيقها في تحديد المحاور .
- ٣ تمييز الأحداثيات المطلقة والحداثيات النسبية
- ٤ تتعرف أصفار مخارط وفرايز الـ CNC
- ٥ تعرف مكونات برنامج الـ CNC

٦

تعرف أوامر ال CNC التحضيرية و المساعدة

٧

تعرف الترتيب الاصطلاحي طبقاً لصيغة عنوان الكلمة لأوامر ال CNC

٨


تكتب برنامج CNC

① الحركات الأساسية وضبط الأبعاد:

محاور الحركة الأساسية (X، Y، Z)

١ - ١


لعمض ماكينات التشغيل (CNC) اثنان أو أكثر من المجريي الأساسي، وهي متعامدة مع بعضها من ناحية الاتجاه، وتستخدم المحاور الكارتيزية الثلاث؛ X ، Y ، Z ، لتسمية هذه الاتجاهات كما هو مبين في الشكل (١-٧)، بوصفها متعامدة مع بعضها وبالتالي فهي صالحة لتحديد موقع أي نقطة في الفراغ، وهذا ما نحتاج إليه في كتابة برامج آل (CNC) لتحديد الموقع النسبي بين أداة القطع وقطعة الشغل .

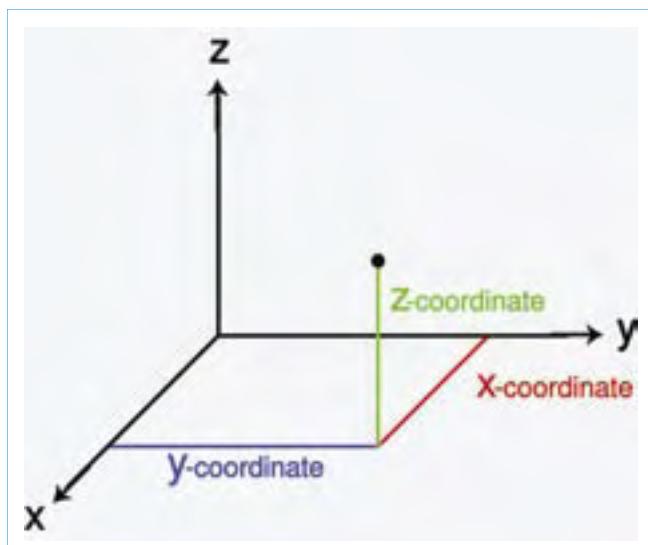

شكل (١-٧) المحاور الكارتيزية

ويلاحظ أن عددا من ماكينات العدد ذات التحكم الرقمي بالحاسوب (CNC) لا تتطابق فيها تسميات المحاور مع النظام الكارتيزي إلا في بعض الحالات . وتوجد مواصفة قياسية لتحديد اتجاهات هذه المحاور في هذه الماكينات مصدرها المنظمة العالمية للتوحيد القياسي (ISO) ، ويتم تطبيقها بشكل عام ولكن تبقى الجهة المصنعة هي التي تختار تسمية اتجاهات الحركة لمختلف المنشآت وأعمدة الدوران الرئيسية فيها .

اتجاهات الحركة (قاعدة اليد اليمنى)

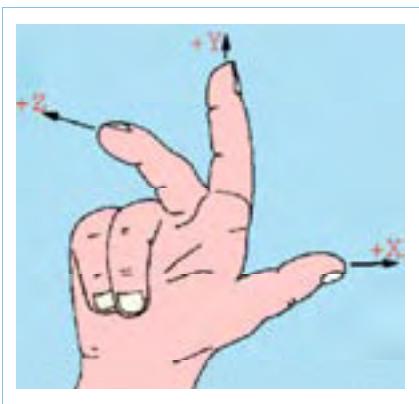


شكل (٢-٧) قاعدة اليد اليمنى

تحديد المحاور الكارتيزية الثلاث

تستخدم قاعدة اليد اليمنى لتسمية المحاور الأساسية (Z, Y, X) طبقا لنظام المحاور الكارتيزية وتحديد اتجاهاتها الموجبة ، وأيضا تستخدم لتحديد اتجاهات الدوران الموجبة حول هذه المحاور الأساسية ، ولتحديد المحاور الثلاث ، فإننا نضع أصابع اليد اليمنى بحيث يكون الإبهام (Thumb) ، السبابة (Thump) والإصبع الوسطى (Middle Finger) متعامدة مع بعضها .

مع ترك بقية الأصابع مغلقة على راحة اليد فيكون الإبهام في هذه الحالة هو محور X ، السبابة هو محور Y ، والوسطى هو محور Z ، كما هو مبين في الشكل (٢-٧) ، كما أن رؤوس الأصابع الثلاثة يشير كل منها إلى الاتجاه الموجب للمحور الذي يمثله .

ولإيجاد الاتجاه الموجب للحركات الدورانية حول المحاور الأساسية-أو بعبارة أخرى اتجاه الدوران مع عقارب الساعة عند النظر في اتجاه المحور الذي يتم حوله الدوران-فإننا نغلق أصابع اليد اليمنى باستثناء الإبهام الذي يجعله يشير إلى الاتجاه الموجب للمحور كما هو موضح في شكل (٣-٧) . ويكون الإبهام في هذه الحالة يمثل أي محور من المحاور الثلاثة X, Y, Z ، ويكون اتجاه عقل الأصابع المتبقية هو الاتجاه الموجب للحركة الدورانية حول المحور المعنى . ونسمى الدوران الموجب حول المحور X بالحركة الدورانية $+A$ ، وحول المحور Y تسمى $+B$ ، وحول المحور Z تسمى $+C$.

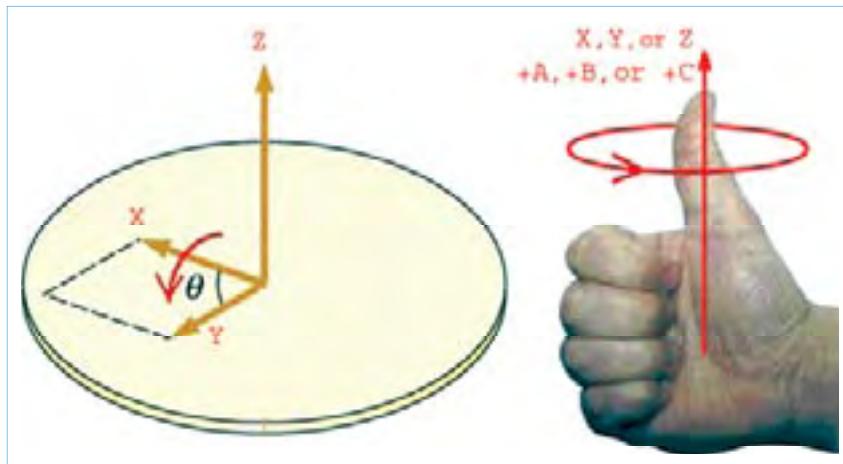

شكل (٣-٧) قاعدة اليد اليمنى في تحديد اتجاه الدوران

١ - ٢

تطبيق قاعدة اليد اليمنى على ماكينات الـ (CNC):

لبرمجة أي ماكينة (CNC) يكون من الضروري إنشاء نظام إحداثيات قياسي بمثابة المرجع لكل تحركات أداة القطع بالنسبة للشغل، ويمكن تصنيف ماكينات الـ (CNC) على أساس عدد المحاور التي يتحكم فيها رقمياً من بين المحاور الكارتيزية الثلاث ؛ (X، Y، Z) أو أن تكون هنالك اتجاهات أخرى للحركة لا يتم التحكم فيها رقمياً.

ولتسهيل عملية البرمجة فإننا دائماً نفترض أن أداة القطع هي التي تتحرك بينما تكون قطعة الشغل ثابتة ونتمسك بهذا الافتراض مهما كانت حقيقة الأمر من ناحية الحركة في الوضع الفعلي الحادث في الماكينة، وهذا يسهل مهمة المبرمج، فمثلاً في ماكينة مثقب (CNC) نجد أن أداة التثقب تكون في مستوى أفقي ثابت بينما الذي يتحرك فعلاً هو المنضدة (وفوقها قطعة الشغل) ولكن على الرغم من ذلك فإننا نعتبر أن أداة القطع المتحركة بينما قطعة الشغل ساكنة.

وعندما نصف ماكينة (CNC) بأنها ذات محورين فإننا نعني أن التحكم الرقمي يتم في محورين بينما المحور الثالث يتم التحكم فيه إما يدوياً أو ميكانيكياً. أما ماكينات (CNC) الثلاثية المحاور فإن التحكم الرقمي يتم فيها بالنسبة للمحاور الثلاثة، فإذا اختربنا ماكينة مثقب (CNC) كمثال فإننا نقول أنها ثنائية المحور في الاتجاه المستعرض بينما محور (المثقب) لا يتم التحكم فيه رقمياً. فإذا كان التحكم في محور المثقب أيضاً رقمياً بالإضافة إلى المحورين السابقين فإننا نقول عن ماكينة المثقب (CNC) بأنها ثلاثة المحاور في هذه الحالة.

تحديد الاتجاهات الموجة أو السالبة للمحاور فإننا نفترض الآتي:

- ١ أن المبرمج يقف أمام الماكينة وينظر في اتجاه قطعة الشغل في موضعها على منضدة الماكينة.
- ٢ أن أداة القطع هي التي تتحرك بالنسبة لقطعة الشغل مهما كانت حقيقة التحركات الفعلية في الماكينة.
- ٣ أن المحور Z يتم اختياره موازياً لمحور الدوران أو منطبق عليه، ويتطبيق قاعدة اليد اليمنى كما هو مبين في الشكل (٢-٧) نحصل على نظام المحاور المطلوب.

٣ - ١

الإحداثيات المطلقة والإحداثيات النسبية

هناك طريقتان لأمر الإحداثيات لكل من المحاور X و Y و Z هي نظام الأمر المطلق والأمر النسبي


١ - ٣ الأمر النسبي:

تحريك قطعه العمل من مكانها الحالي إلى المكان الجديد اعتماداً على الموقع الحالي لقطعه العمل ، مقداراً

واتجاهها حيث يحدد الاتجاه بوضع اشاره (-) او (+) حسب الاتجاه المطلوب ، ويتم الأمر من خلال هذا الأمر بمقدار واتجاه الشوط من النقطة الحالية إلى النقطة المراد الوصول إليها .

مثال ١

في الشكل المبين جد إحداثيات النقطة P حسب نظام الإحداثيات النسبي؟

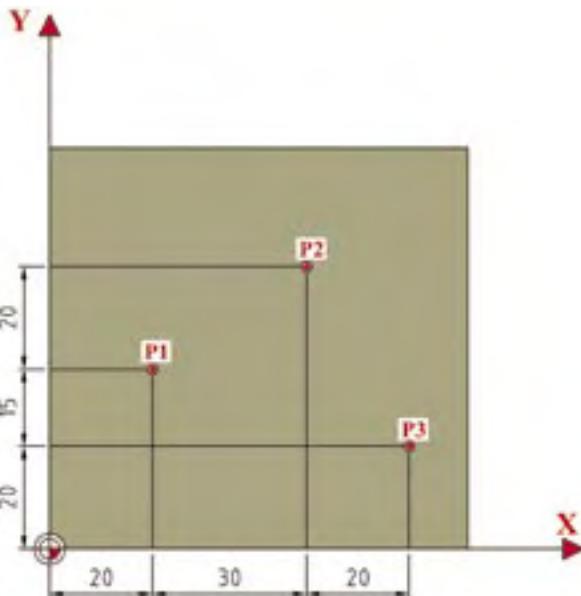

الحل


	X	Y
P1	20	35
P2	30	20
P3	20	-35

٢ - ٣ - ١ الأمر المطلق:

ويتم هنا الأمر بإحداثيات النقطة المراد الوصول إليها في نظام الإحداثيات المستخدم نسبة إلى نقطة الأصل X_0, Y_0, Z_0

مثال ٢

في الشكل المبين جد إحداثيات النقطة P حسب نظام الإحداثيات المطلق؟

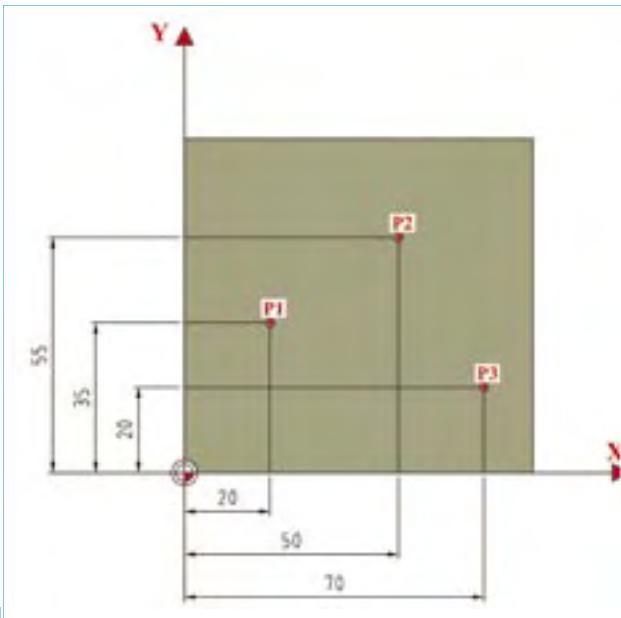

الحل

	X	Y
P1	20	35
P2	50	55
P3	70	20

نقاط الصفر لخارط وفرايز ألا (CNC)

إن الهدف من وجود نظام أبعاد في ماكينات ألا (CNC) هو توفير وسيلة يستطيع عن طريقها المبرمج تحديد موضع أداة القطع بالنسبة لقطعة الشغل المعينة.

وفي العادة توجد عدة خيارات أمام الشخص المبرمج لتحديد الموضع وذلك حسب نوع ماكينة ألا (CNC)، وأحد هذه الخيارات يعتمد على نوع صفر إحداثيات الماكينة، هل هو نوع الصفر الثابت (Fixed Zero)، أو هو نوع الصفر المتحرك (Floating Zero)، قبل أن نتناول بالشرح كل نوع يجدر بنا أن نعرف الآتي :

١ - ٤ - ١ نقاط الصفر لفرايز ألا : CNC

١) نقطة الصفر للماكينة (M) (Machine Zero Point) :


هي النقطة الموجودة على منضدة الماكينة بحيث انه إذا وضعت المنضدة عند هذه النقطة بالنسبة للمحورين X ، Y ، Z فان محور عاوم الماكينة إذا كان رأسيا سيكون مباشرة في هذه الحالة ممثلا بمركز أداة القطع عند نقطة الصفر للماكينة (Z0 و Y0 و X0) في نظام محاور الماكينة .

٢) نقطة الصفر لقطعة الشغل (W) (Work piece Zero Point) :

هي النقطة التي يختارها المبرمج على قطعة الشغل حسب ما يكون ملائما لعملية البرمجة لتكون مركزا لإحداثيات قطعة الشغل . فمثلا إذا كانت قطعة الشغل ذات محور تماثل فقد يختار المبرمج مركز محور التماثل كمركز لإحداثيات قطعة الشغل .

٣) نقطة المرجع لثبتت أداة القطع (T) (Tool Mount reference Point) :

وهي النقطة الموجودة على محور فتحة التثبيت في برج العدة وبها يحدد نظام التحكم في موقع أداة القطع بالنسبة لصفر المحاور .

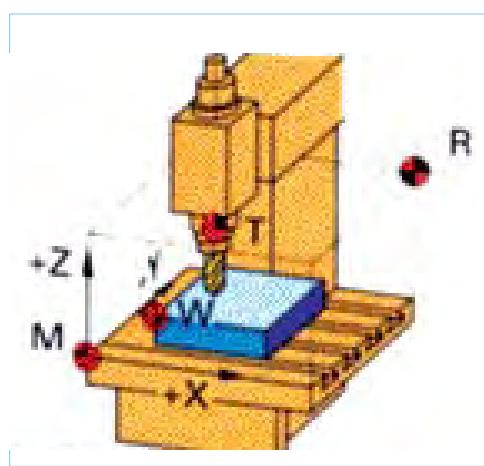

٤) نقطة الإسناد (المرجع) (R) (Reference Point) :


هي النقطة التي تحدد بعد مسافة ممكنة لتحرك منضدة الماكينة في الاتجاه الموجب لمحاور المنضدة حيث ان صفر الماكينة في الأصل منسوب إلى هذه النقطة .

شكل (٤-٧) أصفار فريزة ألا CNC

والآن بعد هذه التعريفات نستطيع الحديث عن نوع صفر الماكينة:

ففي حالة الصفر الثابت فإن مركز الإحداثيات بالنسبة للمبرمج ثابت وهو نفسه مركز إحداثيات الماكينة، أما في حالة الصفر المتحرك (العائم) كما هو الغالب في الماكينات الحديثة، فإن الحرية متاحة للمبرمج ليضع الصفر في أي مكان على الماكينة يكون مناسباً للقطعة التي يقوم بعمل البرنامج لها.

٤ - ٤ : نقاط الصفر لمخارط الـ (CNC)

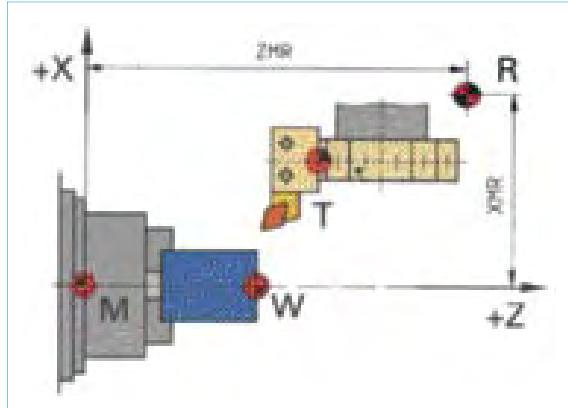

شكل (٥-٧) أصناف مخرطة الـ CNC

تحتاج مخارط الـ CNC إلى محورين أساسين هما Z و X كما هو مبين في الشكل (٥-٧)، حيث أن المحور Z يكون منطبقاً على محور القطعة بينما المحور X يكون عمودياً على محور قطعة العمل، وتوجد أربعة تعريفات هامة لنقاط الصفر المستخدمة في برمجة ماكينات الخراطة ذات التحكم الرقمي بالحاسوب (CNC) وهي كما يلي:

نقطة صفر الماكينة (M) (Machine Zero Point) :

هي النقطة الموجودة على محور دوران العاوم الرئيسي للمخرطة من جهة الوجه وهي تمثل نقطة الأصل لنظام محاور المخرطة (X_0, Z_0).

نقطة المرجع لتشبيت قلم المخرطة (T) (Tool Mount Reference Point) :

هي النقطة الموجودة على محور فتحة التثبيت في وجه العدة وبها يحدد نظام التحكم موقع أداة القطع بالنسبة لصفر المحاور سواء أكان أصلياً أم معدلاً.

نقطة الإسناد (المرجع) (R) (Reference Point) :

هي النقطة التي تحدد بعد مسافة ممكنة لتحرك برج العدة في الاتجاه الموجب لمحاور المخرطة حيث أن صفر الماكينة في الأصل منسوب إلى هذه النقطة.


نقطة صفر قطعة الشغل (W) (Work piece Zero Point) :

وهي نقطة تقع في المكان المناسب من الشغله على محورها وفقاً لما يرى المبرمج.

نظام الأبعاد في مخارط الـ (CNC) :

كما ذكرنا فإن هذه الماكينات لها محورين (Z-X) في العادة كحد أدنى وعليه فإن العلاقة بين اداة القطع وقطعة الشغل يتم تحديدها بناء على هذين المحورين .

ان المشاكل المرافقة لعملية تجهيز مخارط الـ (CNC) وضبط محاورها تمهدا لتنفيذ عمليات التشغيل المطلوبة عليها تختلف عن فرایز ومشاقب الـ (CNC) ففي الأخيرة (الفرایز و المشاقب) فان قطعة الشغل مثبتة على منضدة الماكينة ولها بالضبط نفس تحركات المنضدة . ولذلك فان حجم وابعاد قطعة الشغل وشكلها الهندسي انما يتم التحكم فيه بالتحكم في حركة المنضدة ، ولكن في المقابل فاننا نجد مخارط الـ (CNC) ان اداة القطع هي التي تتحرك فعلا في المحورين وبذلك فان حجم وابعاد قطعة الشغل انما يتحدد بموضع نقطة القطع الموجودة على اداة القطع بالنسبة لخط محور قطعة الشغل وعادة ما ينسب موضع نقطة القطع الى نقطة على محور قطعة الشغل من نهايتها في جهة الوجه وفي هذه الحالة فان محور قطعة الشغل يمثل مستوى الصفر لمحور X (X0) ، ونهاية طول قطعة الشغل بعيد من طرف المخرطة يمثل مستوى الصفر لمحور Z (Z0) وتضبط الماكينة كذلك بحيث ان الوضع الذي تكون فيه اداة القطع ملامسة لنهاية وجه قطعة الشغل يمثل Z0 بالنسبة لنظام التحكم ، كما هو مبين في الشكل (٦-٧) .

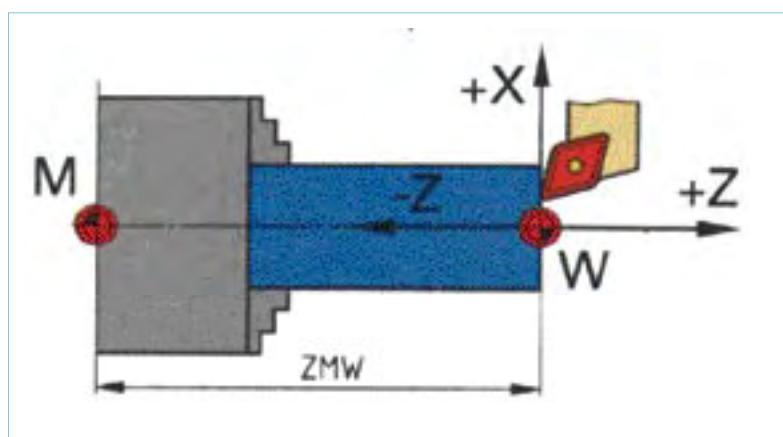


شكل (٦-٧) نظام الأبعاد في مخارط الـ CNC

إنشاء وتنفيذ برامج الـ (CNC) :

أوجدت الشركات المصنعة لآلات التحكم الرقمي العديد من الصيغ Formats أو اللغات التي توفر امكانية اعداد برامج للتشغيل لمختلف المتنوّجات ولمختلف انواع الآلات وسيتم التركيز على احدى الصيغ المعتمدة لمكائن التفريز والخراطة وهي G-code

قبل التطرق الى لغة البرمجة ومفرداتها فيما يلي توضيح لخطوات اعداد برنامج عملية التشغيل على ماكينة التحكم الرقمي :

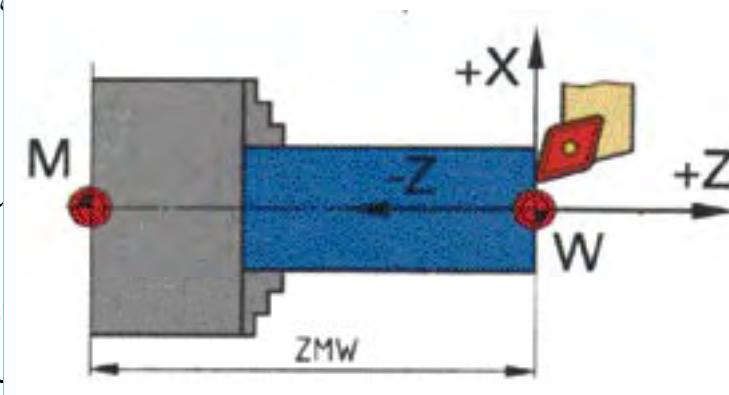- ١ تحديد الشكل الهندسي للمشغوله او المنتج الذي يتطلب تصنيعه
 - ٢ استخراج السمات الاساسيه التي تتكون الشكل الهندسي مثل النقاط والخطوط والاقواس وغيرها
 - ٣ تهئيه جدول باحداثيات النقاط التي تربط ما بين السمات المذكورة
 - ٤ اعداد البرنامج المطلوب وحسب تسلسل الخطوات التي تتطلبها عملية التشغيل والذي يتضمن تعريف بمسار اداء التشغيل
 - ٥ اضافه معلومات عن ظروف ومتغيرات عملية القطع والعمليات المساعده الاخرى مثل تعريف قيم السرعه والتغذيه ونوع الاداء وسائل التبريد واتجاه دوران محور الماكينه ومستوى التشغيل والنقطه المرجعيه وعملية تبديل العدد... الخ
 - ٦ ~~تم عد الـ ٦~~ الماكنه اما يدويا او اعداده على شريط مثبت او خزنه على 
- من قبل الفني المسؤول عن عملية اعداد البرامج او استخدام بدءا من مرحلة رسم الشكل الهندسي مرروا بعملية المعالجه اً بمرحلة المعالجه النهائية Post-processing لاعداد اسوب فان عملية اعداد البرنامج ستتم في فترات زمنيه شكل مختصرة حظها مقلوبة بالاسلاحيات CNC كما ان احتمالات الخطأ تكون ضئيلة جدا اضافة الى سهولة تغذيه البرنامج النهائي من الحاسوب الى الماكنة بشكل مباشر.

مراحل العمل على الالات الحوسبة

١ - ٢

فيما يلي وصف سريع للمراحل الرئيسية للعمل على الالات الحوسبة :

- ١ **التجهيز:** ويتم هنا تجهيز الرسم الخاص بالقطعه المراد انجازها اضافه الى تحديد ادوات القطع اللازمه لتنفيذ عمليات القطع المختلفه .
- ٢ **البرمجه:** ويتم من خلالها ترجمه المعلومات الوارده في الرسم الى لغه تفهمها الاله المحosome
- ٣ **تجهيز الاله:** ادخال البرنامج الى وحده التحكم وتركيب ادوات القطع على الاله ، واجراءات الضبط اللازمه لعملية القطع
- ٤ **القطع:** ويتم هنا اجراء فحص تجريبي ومن ثم يتم اجراء عملية القطع النهائي

مكونات برنامج التحكم الرقمي بالحاسب

يتكون البرنامج التحكمي اللازم لتصنيع قطعة تشغيل معينة من مجموعة اوامر متتابعة بترتيب محدد حيث يشكل كل امر سطراً منفصلاً يمتد افقياً ويكون الامر من مجموعة كلمات وترتيب الكلمات في داخل كل امر يتخد طابع صيغة معينة حسب نوع النظام المستخدم في البرمجة ، ومن أهمها صيغة عنوان الكلمة .

صيغة عنوان الكلمة

تصف صيغة عنوان الكلمة بالآتي :

١) لابد أن تبدأ كل الكلمة بحرف معين يحدد نوع الكلمة ويوجه كل المعلومات الرقمية التي تتلو هذا الحرف الى موقع معين في وحدة تحكم الماكينة .

٢) يوجد ترتيب اصطلاحي للكلمات في داخل كل أمر برمجة ولكنه غير ملزم .

الترتيب الاصطلاحي طبقاً لصيغة عنوان الكلمة هو كالتالي :

١) رقم الأمر (N-Word) :

تستخدم لتحديد رقم الامر ، مثل (N8).

٢) الأمر التحضيرية (G-Words) :

في ماكينات التفريز (CNC) تستخدم لتحضير نظام التحكم للتعليمات التي ستتلlo ، مثلا الكلمة G02 تستخدلم لتحضير نظام تحكم ماكينة الا (CNC) للقيام بعمليات تشغيل في اتجاه دائري مع عقارب الساعة . وبدون هذه الكلمات التحضيرية لن يستطيع جهاز التحكم من اعطاء التفسير الصحيح للمعلومات (خاصة بحركة ادوات القطع) التي ستتلlo وسيتم التطرق الى هذه الأوامر بالتفصيل فيما بعد .

٣) أمر تحديد المحاور (Word-X, Y, Z) :

تعطي هذه الكلمات محاور موضع أداة القطع ، وتكتب الأرقام الدالة على قيمة كل محور بالطريقة العاديـة (مثلا X10.5) في استخدام الفاصلة العشرية وأن إشارة القيمة الموجبة (+) اختيارية أما إشارة القيمة السالبة (-) فهي أجبارية ، ونستخدم في حالة المخرطة محورين فقط وهما X والذى يشير الى تقدم أداة القطع بالاتجاه العمودي على محور دوران المشغولة و Z الذي يشير الى تقدم أداة القطع بموازات محور المشغولة .

٤) الأوامر التقنية :

٥) أمر التغذية (F-Word) :

هذه تحدد قيمة تغذية أداة القطع لأداء عملية تشغيل معينة والتي تقايس بوحدة (مم / دقيقة) وتكتب في البرنامج مثلا 100F والذى يعني أن التغذية قيمتها 100 مم / دقيقة في النظام المترى .

أمر تحديد السرعة (S-Word) :

و هذه تحدد سرعة القطع الدورانية المستخدمة في عملية التشغيل والتي يدور بها عمود الماكينة (Spindle) وتقاس بوحدة (rev/min) (دورة \ دقيقة) ولا تكتب هذه الوحدة في البرنامج فمثلا 800S تعنى دوران عمود الماكينة بسرعة 800 دورة \ دقيقة .

أمر تحديد أداة القطع (T-Word) :

هذه تحدد أداة القطع المستخدمة في عملية التشغيل مثلا T3 يدل على أداة القطع من نوع معين وبقطر وطول معين ، هذا فيما يخص الفرايز ولكن بالنسبة للمخارط فإن الكلمة T تستخدم بحيث يليها رقم مع أربع خانات لتحديد الموقع على برج العدة وموقع وجود قيم الازاحة مثلا 1010T .

الأوامر المساعدة (M-Word) :

وهي الأوامر التي تتطلب من جانب الآلة مثل أوامر بدء وانتهاء دوران محور الدوران الرئيس ، والتحكم في تشغيل وإطفاء سائل التبريد الخ ، وتقسم الى المجموعات الاساسية التالية :

① الأوامر المساعدة للتحكم في عمود دوران الماكينة :

للفرایز :

الأمر	الوظيفة
M3	تشغيل عمود دوران الماكينة الذي يحمل أداة القطع في اتجاه عقارب الساعة (CW)
M4	تشغيل عمود دوران الماكينة في اتجاه عكس عقارب الساعة (CCW)
M5	توقف دوران عمود دوران الماكينة

للمخارط :

الأمر	الوظيفة
M03	تشغيل عمود دوران الماكينة الذي يحمل أداة القطع في اتجاه عقارب الساعة (CW)
M04	تشغيل عمود دوران الماكينة في اتجاه عكس عقارب الساعة (CCW)
M05	توقف دوران عمود دوران الماكينة

② الأوامر المساعدة للتحكم في استخدام سائل التبريد :

للفرایز :

الأمر	الوظيفة
M8	تشغيل سائل التبريد
M9	إيقاف تشغيل سائل التبريد

بـ

الأمر	الوظيفة
M08	تشغيل سائل التبريد
M09	إيقاف تشغيل سائل التبريد

٢ الأوامر المساعدة للتحكم في تغيير أداة القطع :

أـ

الأمر	الوظيفة
M6	تغيير أداة القطع مع تراجع تلقائي (أوتوماتيكي) للعمود الذي يحمل أداة القطع إلى أعلى القطع إلى أعلى موقع ممكн له
M66	تغيير أداة القطع في نفس موقعها الفعلي قبل التغيير، أي مع الاحتفاظ بنفس قيم المحاور.

بـ

الأمر	الوظيفة
M06	تغيير أداة القطع بشكل أوتوماتيكي

٤ الأوامر المساعدة للتحكم في إنهاء البرنامج للمخارط والفرابيز :

الأمر	الوظيفة
M30	إنهاء البرنامج بشكل كامل

الأوامر التحضيرية

٤ - ٢

يمكن تقسيم الأوامر التحضيرية الأساسية للمجموعات التالية :

١ الأوامر التحضيرية الخاصة باختيار نظام الأبعاد :

يتم تحديد نظام الأبعاد في البرنامج باختيار أحد الأمرين G90 ، G91 كما في الجدول ، ولكن لابد أن نشير

هنا الى أن بداية التشغيل يكون دائما على نظام الأبعاد المطلق ثم بعد ذلك خلال البرنامج يمكن استخدام النظام النسبي ، ويتم إنتهاء البرنامج أيضا بالنظام المطلق للأبعاد .

الأمر	الوظيفة
G90	لا اختيار نظام الأبعاد المطلق
G91	لا اختيار نظام الأبعاد النسبي


في نظام الأبعاد المطلق G90 ينسب موضع أداة القطع دائما وأبدا لنقطة صفر البرمجة (صفر قطعة الشغل) ، بينما في نظام الأبعاد النسبي G91 ينسب موضع أداة القطع دائما آخر موضع زود به البرنامج لتحديد موقع أداة القطع .

مثال ٣

في الشكل المبين جد احداثيات النقطة Z ، X (P) وذلك حسب النظام المطلق G90 ؟

ملاحظة : X في حالة الخراطة تشير دائما الى قطر قطعة التشغيل .

الحل :

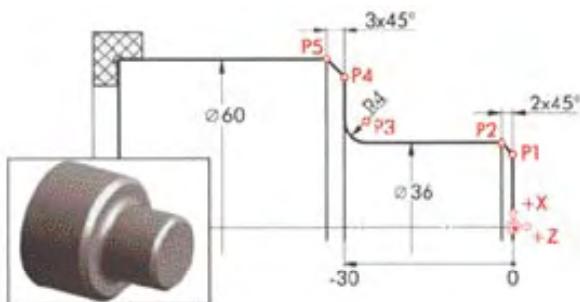

	X	Z
P1	32	0
P2	36	-2
P3	44	-26
P4	54	-30
P5	60	-33

② الأوامر التحضيرية الخاصة بالتحكم في سرعة القطع وسرعة الدوران :

الأمر	الوظيفة
G96	أمر سرعة القطع الثابتة
G97	أمر البرمجة المباشرة لسرعة الظرف الثابتة

أمر سرعة القطع الثابتة مفيد في حالة الخراطة ، وكما نعرف عند سرعة الظرف الثابتة ستتغير سرعة القطع في علاقتها بقطر القطعة ، فالقطر الأكبر (عند السرعة الثابتة) سيرفع سرعة القطع وعند مواجهة السرعة الثابتة فإن سرعة القطع ستتناقص بالتدريج تجاه المركز (إذا تحركت أداة القطع من الخارج الى الداخل) حتى يصل في النهاية

إلى الصفر، ومع هذا فإذا برمج الأمر G96 فإن نظام التحكم ستعدل سرعة الظرف (سرعة الدوران) حسب قطر القطعة وكلما تناقص القطر كلما زادت السرعة ولذلك سرعة القطع الثابتة تحصل على مدى امتداد القطر (أي كلما أقتربت السكين من محور القطعة زادت سرعة الدوران).

ولكن في حالة ثقب المركز على المخرطة يكون الثقب على المحور أي أن إحداثي X صفر (0) وهذا يعني أنه عندما ينشط G96 فإن نظام التحكم سيحسب سرعة الظرف عند أعلى سرعة في الآلة، ولذلك من المستحسن استعمال G97 لبرمجة سرعة القطع الثابتة لعمليات الثقب.

الأمر G97 يلغى الأمر G96 وهذا الأمر يقر التأخير لآلات الثقب والتفريز ولذلك فإنه ليس بحاجة لأن يبرمج ، فالقيمة الرقمية تبرمج تحت عنوان S دورة / دقيقة .

مثال ٤

N10 ...

N20 G97 S1500 (سرعة الدوران 1500 دورة / دقيقة)

٣ الأوامر التحضيرية الخاصة باختيار نوع التحكم بالحركة :


١. الأوامر التحضيرية الخاصة بالفرایز :

الأمر	الوظيفة
G0	حركة سريعة لأداة القطع
G1	حركة أو قطع في مسار خطى
G2	حركة أو قطع في مسار دائري مع عقارب الساعة (CW)
G3	حركة أو قطع في مسار دائري مع عقارب عكس الساعة (CCW)

١. أمر الانتقال السريع من نقطة إلى نقطة : G0 :

ويستخدم هذا الأمر عندما يراد تفريغ سكين القطع من المشغولة أو بالعكس دون أن يكون هناك عملية قطع كما هو مبين في الشكل (٧-٧) ويأخذ هذا الأمر الصيغة التالية :

N_ G0 X_ Y_ Z_

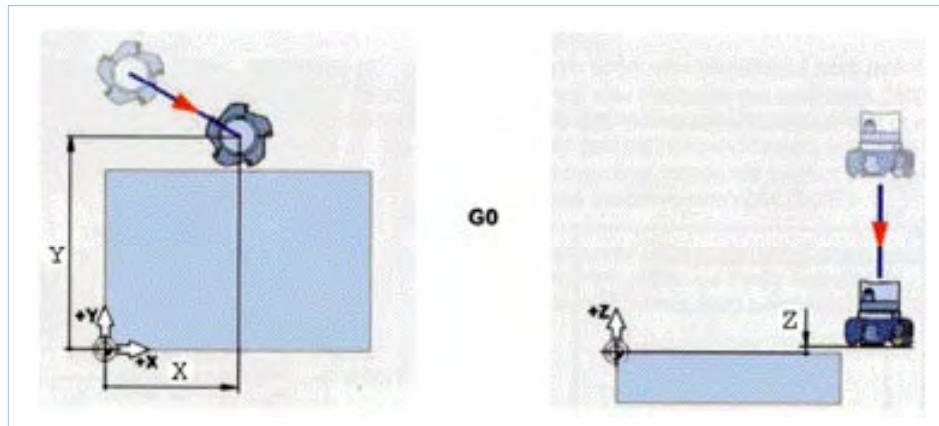

شكل (٧-٧) الانتقال السريع G0

مثال ٥


N20 G0 X25 Y15 Z5

ويعني هذا الأمر الانتقال السريع إلى النقطة التي إحداثياته (25، 15، 5) و N20 تعني رقم الأمر.

٢. حركة القطع في مسار خطى : G1

ويستخدم عندما يراد القطع في مسار خطى كما هو مبين في الشكل (٨-٦) ويأخذ هذا الأمر الصيغة التالية :

N_ G1 X_ Y_ Z_ F_

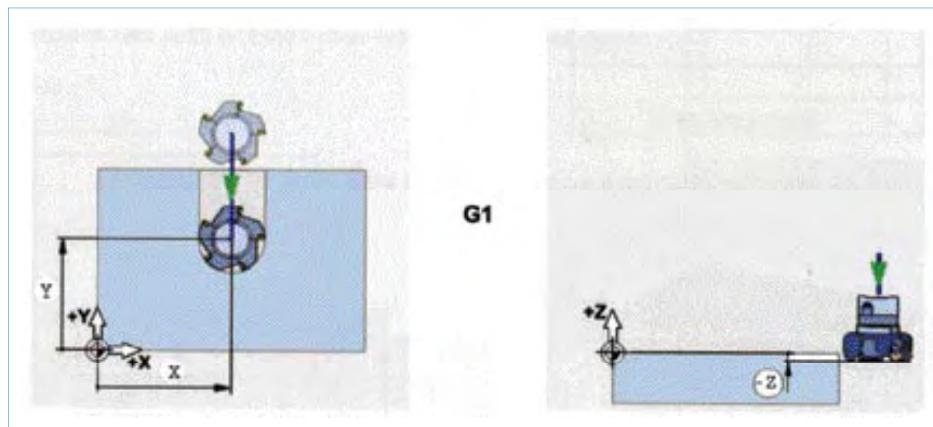

شكل (٨-٧) حركة القطع في مسار خطى G1

مثال ٦

N30 G1 Z-2 F100

N35 G1 X20 Y15 F120


تمثل قيم X و Y و Z النقطة النهائية المراد الوصول إليها مع التشغيل وتشير F إلى مقدار التغذية أثناء التشغيل

مثال ٧

استخدم الأمر التحضيري المناسب (G0، G1) مع قيم X و Y للحصول على الشكل المبين وذلك حسب النظام المطلق . G90

ملاحظة : فقط السير مع الخط المتقطع باستخدام G0 والخط المتصل باستخدام . G1

الحل

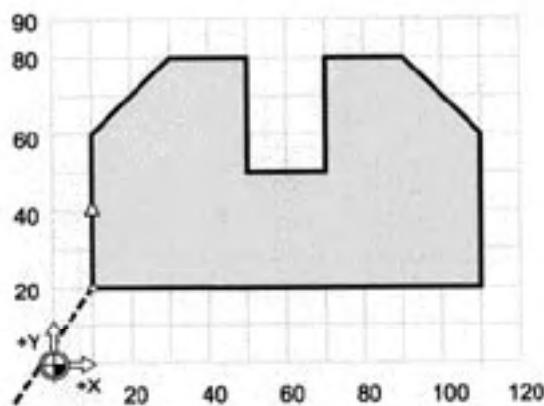

N	G	X	Y
N1	G0	10	20
N2	G1	10	60
N3	G1	30	80
N4	G1	50	80
N5	G1	50	50
N6	G1	70	50
N7	G1	70	80
N8	G1	90	80
N9	G1	110	60
N10	G1	110	20
N11	G1	10	20


٣. حركة القطع في مسار دائري :
- أ. مع عقارب الساعة G2 كما هو مبين في الشكل (٩-٧)
- ويأخذ هذا الأمر الصيغة التالية :

N_ G2 X_ Y_ I_ J_ F_

: حيث

X وY : إحداثيات نقطة نهاية القوس .

I وJ : إحداثيات مركز القوس مقيسة من نقطة بداية القوس كما هو مبين في الشكل (٩-٧) ، حيث I باتجاه Z وJ باتجاه X .

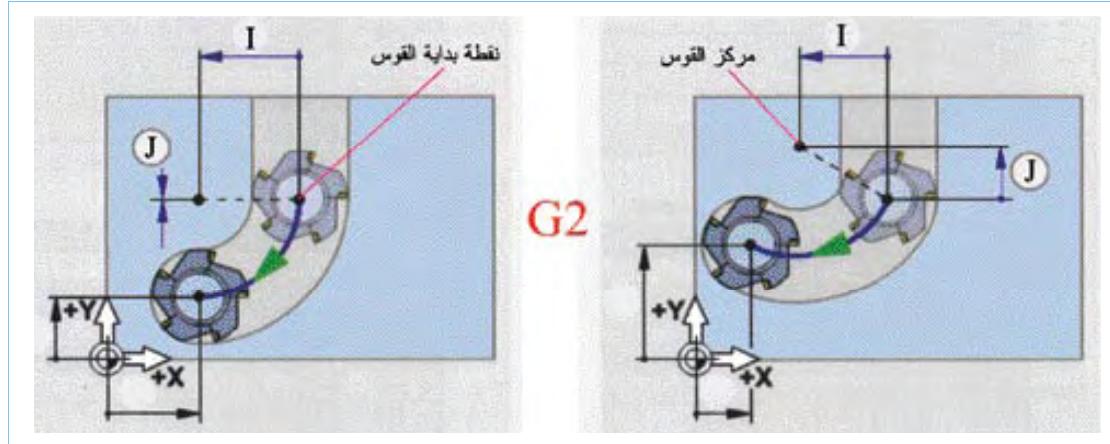

شكل (٩-٧) حركة القطع في مسار دائري مع عقارب الساعة G2

ب. عكس عقارب الساعة G3 كما هو مبين في الشكل (١٠-٧)


ويأخذ هذا الأمر الصيغة التالية :

N_ G3 X_ Y_ I_ J_ F_

: حيث

X وY : إحداثيات نقطة نهاية القوس .

I وJ : إحداثيات مركز القوس مقيسة من نقطة بداية القوس كما هو مبين في الشكل (١٠-٧)

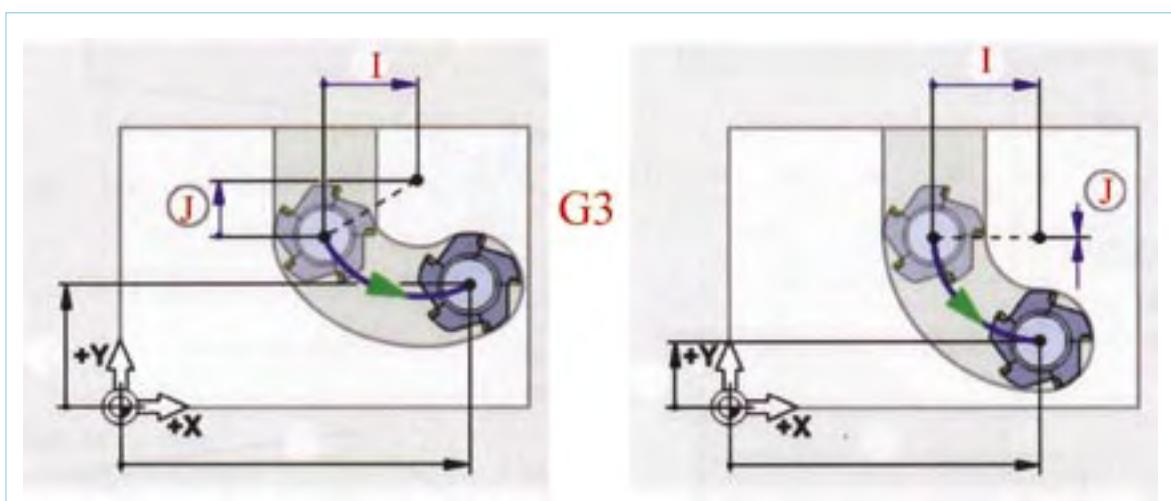


شكل (١٠-٧) حركة القطع في مسار دائري عكس عقارب الساعة G3

مثال ٨

في الشكل المبين إملاً الجدول باستخدام الأمر التحضيري المناسب ($G0, G1, G2, G3$) للحصول على الشكل المبين.


الحل:

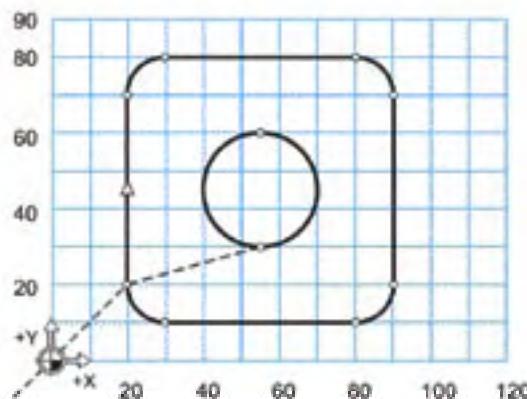

N	G	X	Y	I	J
N1	G0	20	20		
N2	G1	20	70		
N3	G2	30	80	10	0
N4	G1	80	80		
N5	G2	90	70	0	-10
N6	G1	90	20		
N7	G2	80	10	-10	0
N8	G1	30	10		
N9	G2	20	20	0	10
N10	G0	55	30		
N11	G3	55	60	0	15
N12	G3	55	30	0	-15

٢ . الأوامر التحضيرية الخاصة بالمخارط :

الأمر	الوظيفة
G00	حركة سريعة لأداة القطع
G01	حركة أو قطع في مسار خطى
G02	حركة أو قطع في مسار دائري مع عقارب الساعة (CW)
G03	حركة أو قطع في مسار دائري مع عقارب عكس الساعة (CCW)

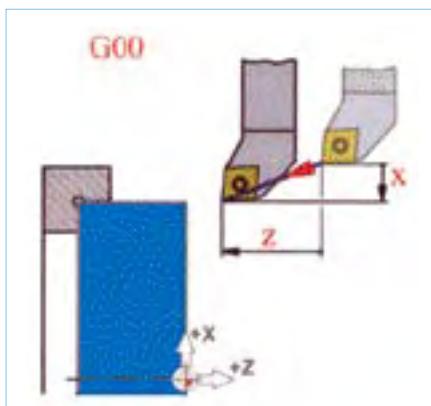

شكل(١١-٧) الانتقال السريع G00

١ . أمر الانتقال السريع من نقطة الى نقطة : G00 :

ويستخدم هذا الأمر عندما يراد ترسيب سكين القطع من المشغولة أو بالعكس دون أن يكون هناك عملية قطع كما هو مبين في الشكل (١١-٧) ويأخذ هذا الأمر الصيغة التالية :

N_ G00 X_ Z_

مثال ٩

N20 G00 X25 Z5

ويعني هذا الأمر الانتقال السريع الى النقطة التي إحداثياته (25 ، 5)




و N20 تعني رقم الأمر .

٢ . حركة القطع في مسار خطى G01 :

ويستخدم عندما يراد القطع في مسار خطى كما هو مبين في الشكل (١٢-٧) ويأخذ هذا الأمر الصيغة التالية :

N_ G01 X_ Y_ Z_ F_

G01

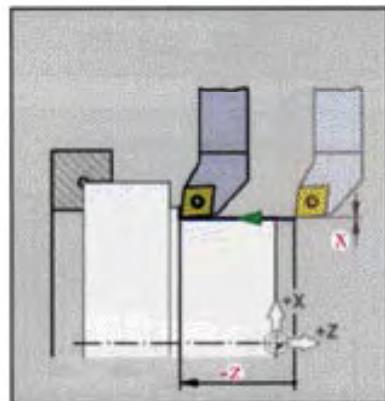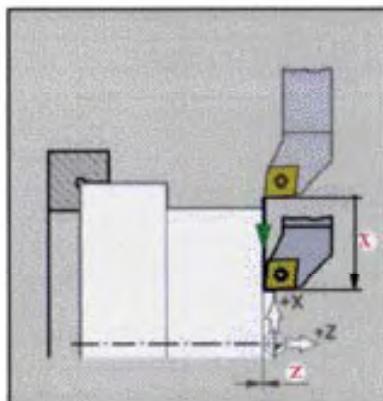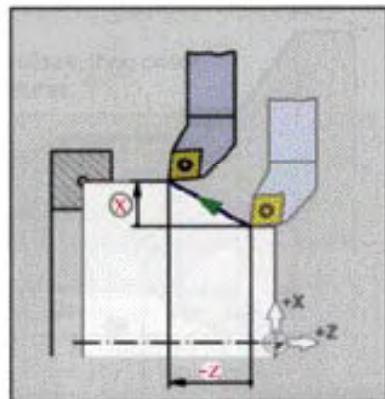

شكل (١٢-٧) حركة القطع في مسار خطى G01


مثال ١٠

N35 G01 X20 Z-15 F120

تمثل قيم X و Z النقطة النهائية المراد الوصول إليها مع التشغيل وتشير F إلى مقدار التغذية أثناء التشغيل .

مثال ١١

استخدم الأمر التحضيري المناسب (G00، G01) مع قيم X و Z حسب نظام الابعاد المطلوب G90 للحصول على الشكل المبين :

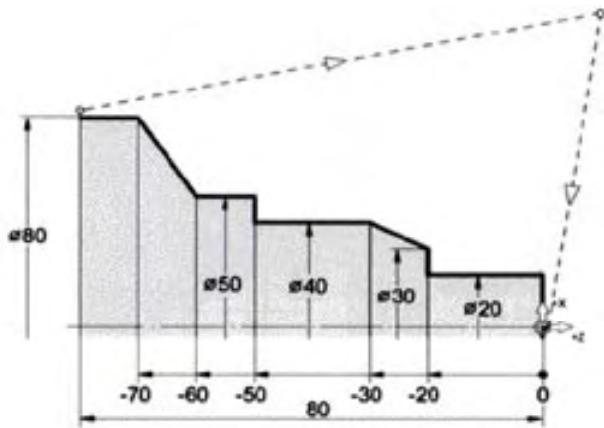

N	G	X	Z
N1	G00	0	1
N2	G01	0	0
N3	G01	20	0
N4	G01	20	-20
N5	G01	30	-20
N6	G01	40	-30
N7	G01	40	-50
N8	G01	50	-50
N9	G01	50	-60
N10	G01	80	-70
N11	G01	80	-80
N12	G01	82	-80
N13	G00	120	10

٣. حركة القطع في مسار دائري:

أ. مع عقارب الساعة G02 كما هو مبين في الشكل (١٣-٧)

ويأخذ هذا الأمر الصيغة التالية:

N_ G02 X_ Y_ I_ K_ F_

حيث:

X و Y : إحداثيات نقطة نهاية القوس.

I و K : إحداثيات مركز القوس مقيسة من نقطة بداية القوس كما هو مبين في الشكل (١٣-٧) حيث I باتجاه

X و K باتجاه Z .

ب. عكس عقارب الساعة G03 كما هو مبين في الشكل (١٣-٧)


ويأخذ هذا الأمر الصيغة التالية:

N_ G03 X_ Z_ I_ K_ F_

حيث:

X و Z: إحداثيات نقطة نهاية القوس.


I و K: إحداثيات مركز القوس مقيسة من نقطة بداية القوس كما هو مبين في الشكل (١٢-٧)

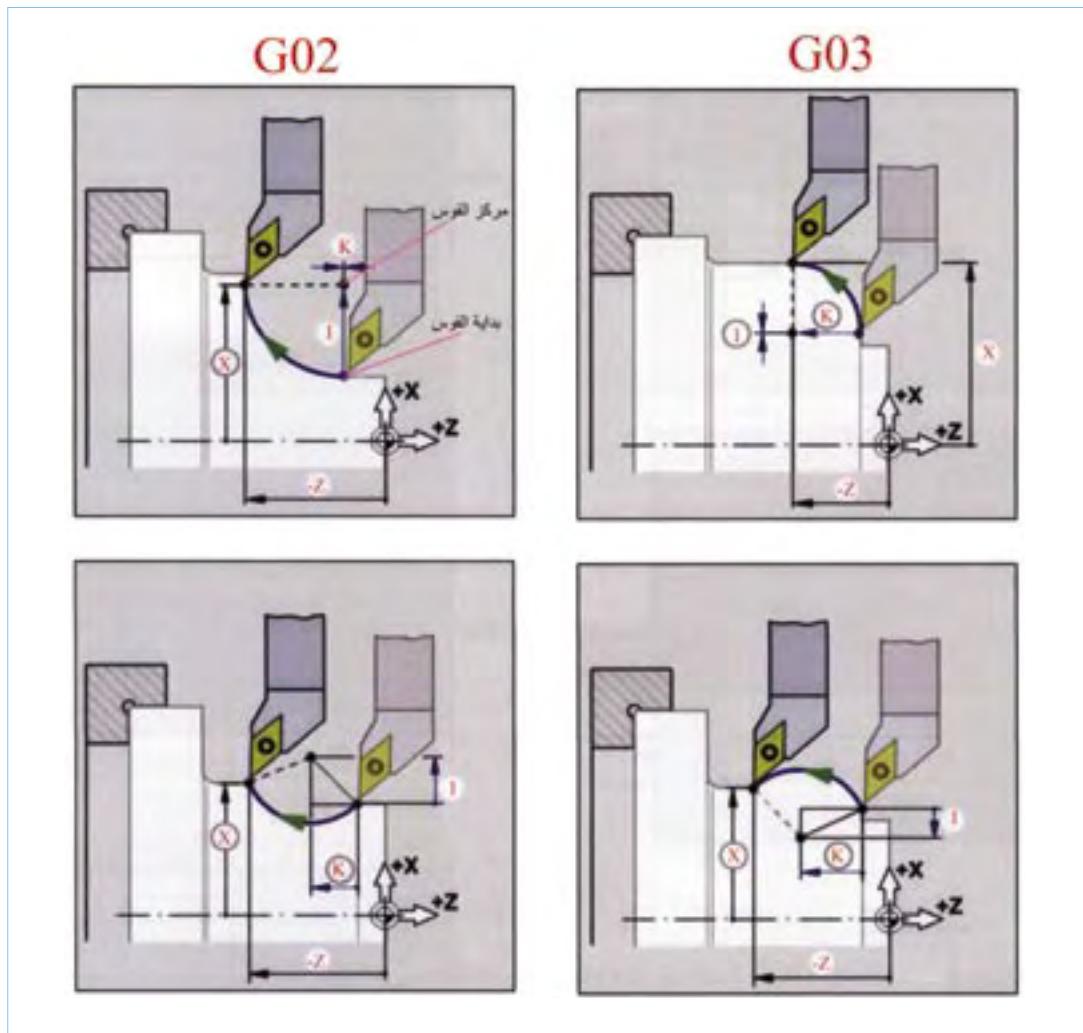

شكل (١٣-٧) حركة القطع في مسار دائري مع عقارب الساعة G02 وعكس عقارب الساعة G03


مثال ١٢

في الشكل المبين إملأ الجدول باستخدام الأمر التحضيري المناسب (G00, G01, G02, G03) مع قيم X و Z حسب نظام الابعاد المطلق G90 للحصول على الشكل المبين.

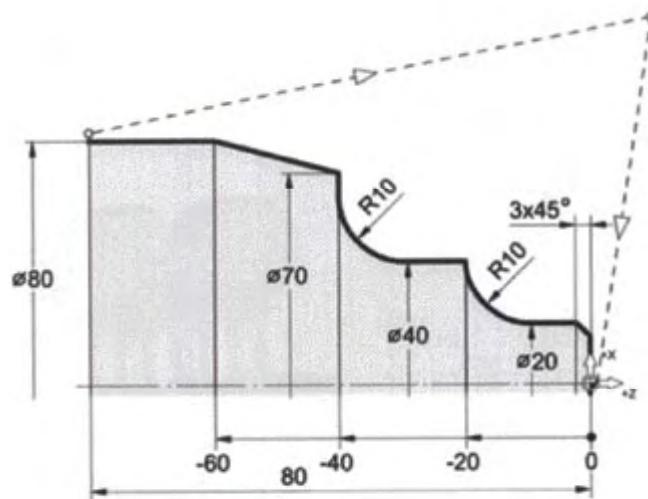

N	G	X	Z	I	K
N1	G00	0	1		
N2	G01	0	0		
N3	G01	14	0		
N4	G01	20	-3		
N5	G01	20	-10		
N6	G02	40	-20	10	0
N7	G01	40	-30		
N8	G02	60	-40	10	0
N9	G01	70	-40		
N10	G01	80	-60		
N11	G01	80	-80		
N12	G01	82	-80		
N13	G00	120	20		

٤ . الأوامر التحضيرية الخاصة لتحديد سطح التشغيل وذلك في حالة الفرایز وهي مبينة في الجدول :

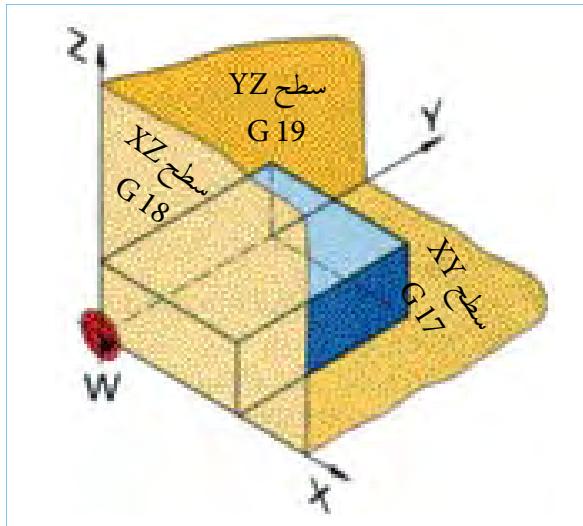

شكل(١٤-٧) أسطح التشغيل الثلاث


الأمر	الوظيفة
G17	تحديد سطح التشغيل XY
G18	تحديد سطح التشغيل ZX
G19	تحديد سطح التشغيل YZ

ويجب أن يكون أمر تحدي سطح التشغيل في بداية البرنامج ويبيّن الشكل(١٤-٧) أسطح التشغيل المختلفة

٥ . الأوامر التحضيرية لأخذ قطر أداة القطع في الاعتبار :

الأمر	الوظيفة
G41	وضع مركز أداة القطع بمسافة مقدارها نصف قطر الأداة على يسار السطح(الكتوري)المبرمج له
G42	وضع مركز أداة القطع بمسافة مقدارها نصف قطر الأداة على يمين السطح(الكتوري)المبرمج له
G40	إلغاء مجموعة الأوامر G41 و G42

ويبين الشكل (١٥-٧) حالات الأوامر التحضيرية (G40، G41، G42) في كل من التفريز والخرطة

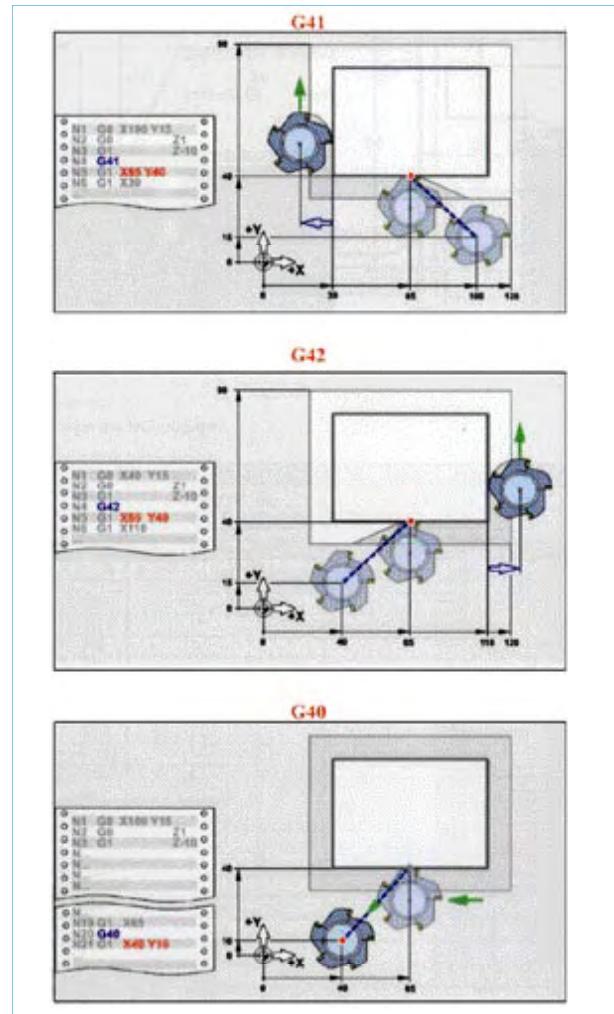

شكل (١٥-٧) أخذ قطر أداة القطع في الاعتبار

٦ . الأوامر التحضيرية لتحديد صفر البرمجة :

وتستخدم هذه الأوامر لنقل صفر الماكينة الى صفر قطعة التشغيل وقياس حركة أداة القطع بالنسبة لصفر قطعة الشغل (Work Piece Zero Point) وتكتب في بداية البرنامج .


الأمر	الوظيفة
G54	اختيار نظام احداثيات العمل مع مرجع على قطعة العمل كنقطة أصل له
G55	اختيار نظام احداثيات العمل مع مرجع على قطعة العمل كنقطة أصل له
G56	اختيار نظام احداثيات العمل مع مرجع على قطعة العمل كنقطة أصل له
G57	اختيار نظام احداثيات العمل مع مرجع على قطعة العمل كنقطة أصل له
G58	اختيار نظام احداثيات العمل مع مرجع على قطعة العمل كنقطة أصل له

أكتب برنامج CNC لتشغيل القطعة المبينة في الشكل على ماكينة تفريز محوسبة؟

المواد الخام: ١٥ ملم سماكة ١٥ ملم المنيوم

باستخدام أداة قطع قطرها ٥، ٢ ملم ورقمها على البرج ١

الحل:

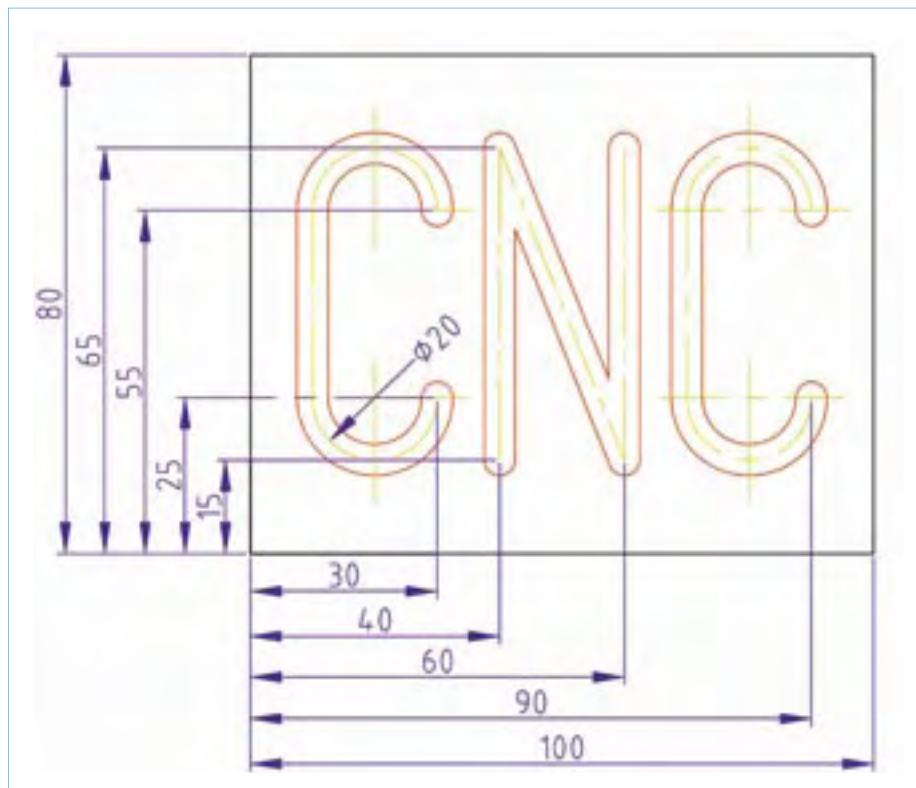

G	X	Y	Z	I	J	F	S	T	M	
1 G90										تحديد الاحداثيات المطلقة
2 G54										نقل صفر الماكينة الى صفر القطعة
3 G17										تحديد سطح التشغيل XY
4								T1		اختيار سكين القطع رقم ١
5									M6	أمر تنفيذ اختيار السكين
6 G0	X30	Y25	Z40				S1500		M3	تحريك سريع للسكين مع تحديد سرعة الدوران مع عقارب الساعة
7 G0			Z5							تحريك سريع الى النقطة المحددة

N8	G1			Z-2		F150			حركة قطع في مسار خطى مع تحديد مقار التغذية
N9	G2	X10	Y25		I-10	J0	F250		حركة قطع في مسار دائري مع عقارب الساعة بتحديد مقدار القوس
N10	G1	X10	Y55						حركة قطع في مسار خطى
N11	G2	X30	Y55		I10	J0			
N12	G1	X30	Y55	Z5			F150		
N13	G0	X40	Y15						
N14	G1	X40	Y15	Z-2			F150		
N15	G1	X40	Y65				F250		
N16	G1	X60	Y15						
N17	G1	X60	Y65						
N18	G1	X60	Y65	Z5			F150		
N19	G0	X90	Y55						
N20	G1	X90	Y55	Z-2			F150		
N21	G3	X70	Y55		I-10	J0	F250		
N22	G1	X70	Y25						
N23	G3	X90	Y25		I10	J0			
N24	G1	X90	Y25	Z5			F150		
N25	G0	X90	Y25	Z40					
N26	G0	X90	Y90					M5	إبعاد السكين عن القطعة مع إيقاف دوران عمود الدوران
N27								M30	إنها البرنامج

٧. الدورات الثابتة :

تسمى الوظيفة التي تؤدي سلسة من حركات التشغيل والتي تتكون من قوالب متعددة مثل الثقب والتسنين ، تؤمر في قالب واحد بالدورة الثابتة ، وسيتم شرح برمجة الدورة الثانية أدناه .

أنواع الدورات الثابتة :

يشير الجدول التالي إلى قائمة الدورات الثابتة . ان كل رموز G في الدورات الثابتة هي شكلية ويتم الغاء


رمز الدورة الثابتة وذلك من خلال امر G 80 لإلغاء دورة ثابتة .

	الأمر	الوظيفة
دورات الخراطة	G70	دورة الخراطة الناعمة(finishing cycle)
	G71	دورة الخراطة الخشنـة (Turning cycle)
	G74	دورة الثقب على المخرطة(Drilling cycle)
	G75	دورة حفر المجرى (Grooving cycle)
	G76	دورة التسنين(threading cycle)
دورات التفريز	G81	دورة ثقب
	G82	دورة ثقب يتم فيها البقاء في أسفل الفتحة لفترة زمنية محددة
	G83	دورة الثقب العميق
	G84	دورة القلوظة
	G80	لألغاء دورة ثابتـه

١ . دورة الخراطة الناعمة : G70

ويتم استخدام هذه الدورة بعد الخراطة الخشنـة وتم في شوط واحد وتأخذ الصيغة التالية :

N_ G70 P_ Q_

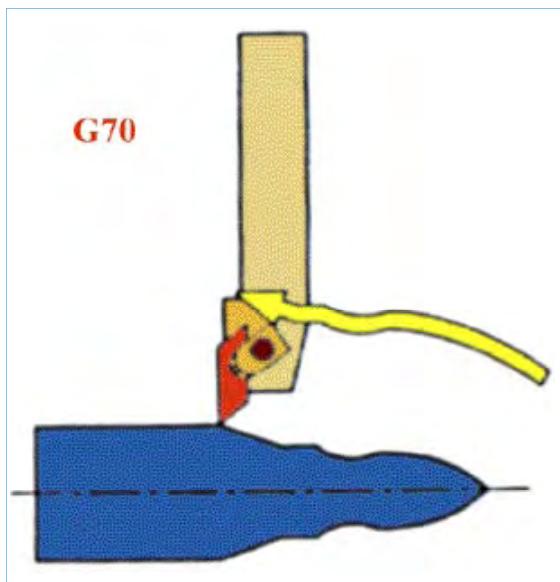

شكل(١٦-٧) دورة التعيم

حيث أن :

P : رقم سطر البداية (start block)

Q : رقم سطر النهاية (end block)

N55 G70 P20 Q45

حيث يشير الرقم 20 الى رقم السطر N20 و 45 الى السطر رقم N45 وما بين N20 و N45 تنفذ الخراطة الخشنة ثم يأتي بعدها شوط الخراطة الناعمة.

٢ . دورة الخراطة الخشنة : G71

وتأخذ الصيغة التالية

N_ G71 P_ Q_ U_ W_ D_ F_

حيث :

P : رقم سطر البداية

Q : رقم سطر النهاية

U : مقدار المادة المراد تركها للتنعيم في اتجاه X


W : مقدار المادة المراد تركها للتنعيم في اتجاه Z

D : مقدار عمق القطع في كل شوط

F : مقدار التغذية

N50 G71 P20 Q45 U0.025 W0.025 D3 F120

يتم تنفيذ أمر الخراطة بين N20 و N45 مع ترك مادة لشوط التنعيم في كل من اتجاه X و Z و عمق قطع في كل شوط ٣ مم بمقدار تغذية ١٢٠ مم / دقيقة .

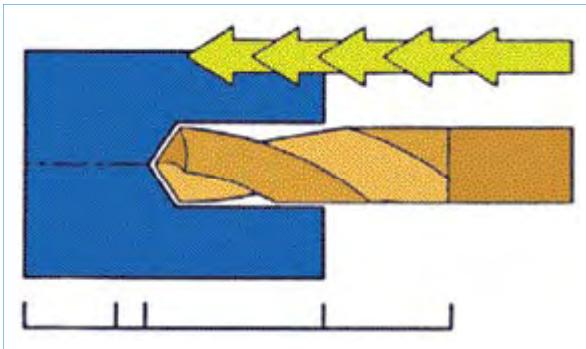

شكل(١٧-٧) دورة الثقب

٣ . دورة الثقب : G74

وتأخذ الصيغة التالية

N_ G74 X0 Z_ K_ F_

حيث :

X0 : دائماً صفر لأن الثقب يتم على المحور


Z : عمق الثقب (النقر)

K : عمق النقر في كل شوط

F : مقدار التغذية

مثال ١٦

N40 G74 X0 Z-5 K05 F100

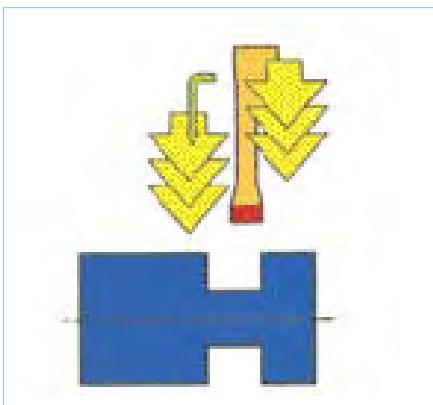

شكل(١٨-٧) دورة حفر مجرى

٤ . دورة حفر المجرى G75

وتأخذ الصيغة التالية

N_ G75 X_ Z_ F_ D_ I_ K_

حيث :

X : قطر المجرى

Z : إحداثي نهاية المجرى باتجاه

F : مقدار الرجوع بعد كل شوط قطع (القطع بشكل نقر كما هو مبين في الشكل(٦-١٧))

D : عمق المجرى

Z : الحركة باتجاه K

X : الحركة باتجاه I

١٧ مثال

N60 G75 X3 Z-5 F0.125 I0.5 K0.5

٥ . دورة التسنين G76

N_ G76 X_ Z_ D_ K_ F_ A_ F_

X : القطر الأصغر


Z : نهاية التسنين

D : عمق قطع الشوط الأول

K : عمق السن

F : خطوة السن

A : زاوية أداة القطع

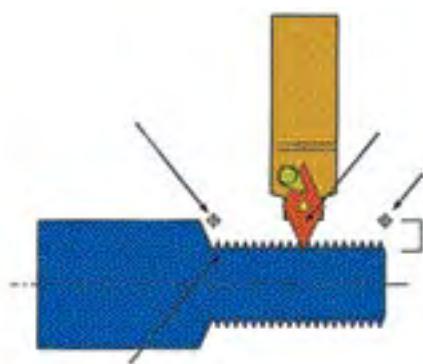

٦ . دورة الثقب G81 على آلة التفريز

N_ G81 Z_ R_ F

Z : عمق الثقب

R : مقدار التراجع بعد كل نقر

F : مقدار التغذية

وتحتاج دورة الثقب الى ثلاث مستويات مختلفة من ارتفاع أداة الثقب باتجاه Z




١ . Z - المستوى الابتدائي

٢ . Z - العمق .

٣ . المستوى النهائي بعد الثقب .


مثال ١٨

N5 G00 X0 Y0 Z1

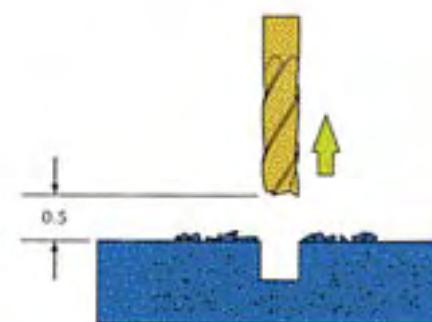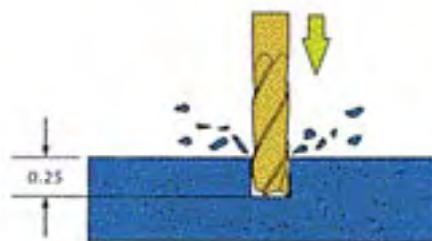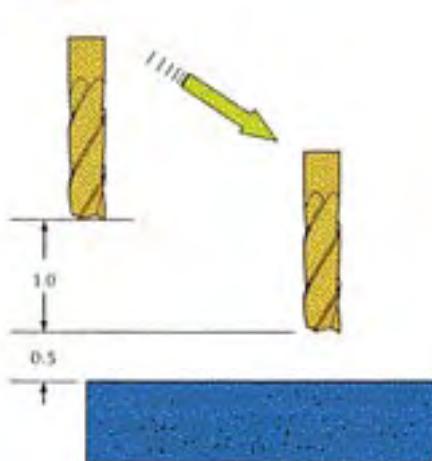

٧ . دورة ثقب مع توقف زمني G82

N G82 Z_ P_ R_ F

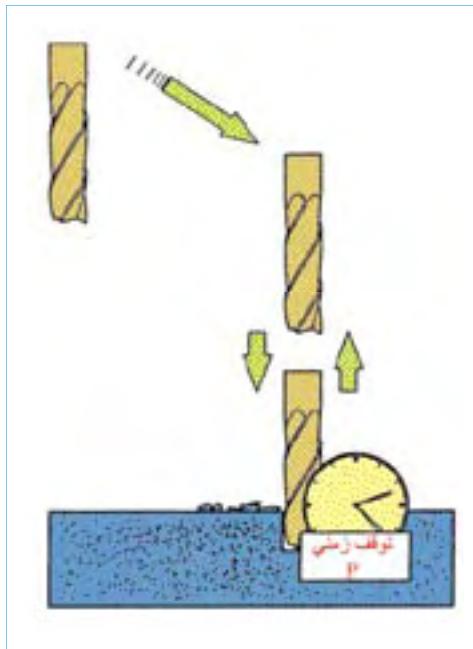

شكل (٢١-٧) دورة الثقب مع توقف زمني

Z : عمق الثقب

R : مقدار التراجع بعد كل نقر

P : مقدار الفترة الزمنية للتوقف أسفل الثقب

F : مقدار التغذية

مثال ١٩

N5 G00 X0 Y0 Z1

N10 X1 Y1 Z0.5

N15 G81 Z-0.25 P1 R0.125 F5

مثال ٢٠

أكتب برنامج CNC لتشغيل القطعة المبينة في الشكل على ماكينة خراطة محاسبة؟


المواد الخام : ٤ إنش المنيوم

باستخدام سكاكين الخراطة التالية :

سكين خراطة خشنة ورقمها على البرج T0101

سكين تنعيم ورقمها على البرج T0202

سكين مجلى ورقمها على البرج T0505

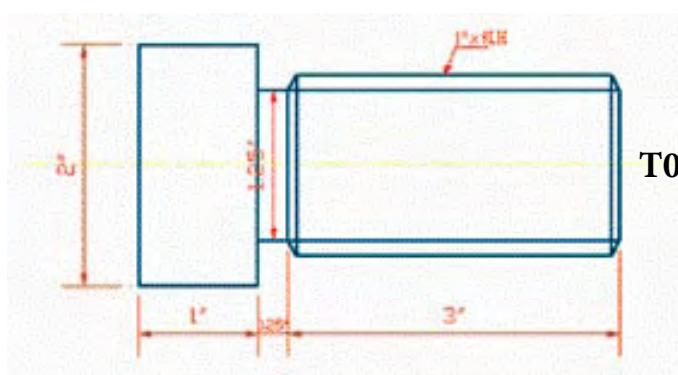

سكين تسينين ورقمها على البرج T0303

الحل:

	X	Z	I	K	F	S	T	P	Q	U	D	W	A	M	
0															نظام
6						S180								M04	محدد سرعة قطع واختيار سكين قطع محرك
0														M08	سرع مع تشغيل سائل التبريد
1					F0.3			P5	Q7		D500				دورة خراطة خشنة
1	٤.X1														
1	X1.5	Z-3													خراطة طولية
0	X4	Z3													ابعاد السكين عن القطعة
														M06	تغير السكين
0															
0								P5	Q7						دورة تعيم
0	X4	Z3													تغير السكين
0		Z-3													
5		Z-.25			F0.2٥						D0				دورة المجرى نهاية السن

السؤال الاول : اشرح كيفية تحديد المحاور الكارتيزية الثلاث (z, y, x) باستخدام قاعدة اليد اليمنى على الة (CNC)؟

السؤال الثاني : في الشكل المجاور اوجد احداثيات النقطة P باستخدام:

ا) الامر المطلق. ب) الامر النسبي.

السؤال الثالث : على الشكل المجاور لقطعة عمل على الة الخراطة المحوسبة حدد ما يلي :

ا) نقطة الصفر للالة.

ب) نقطة الصفر لقطعة العمل.

ج) نقطة المرجع لتشييت اداة القطع.

د) نقطة الاسناد.

السؤال الرابع : اذكر خطوات اعداد برنامج عملية التشغيل على ماكينة التحكم الرقمي؟

السؤال الخامس : ما هي مرحل العمل عبى الآلات المحوسبة؟

السؤال السادس : اذكر مواصفات صيغة عنوان الكلمة؟

السؤال السابع : اذكر نوع الامر الذي يدل عليه كل من الاحرف التالية:

ا) N

ب) F

ج) G

د) S

السؤال الثامن : فسر وظيفة الأوامر الواردة في البرنامج التالي:

G90 G54 G17 N1

M6 T1 N5

السؤال التاسع: أكتب برنامج CNC لتشغيل القطعة المبينة في الشكل على ماكينة تفريز محوسبة؟

المواد الخام: ۱۰۰×۸۰ ملم سمامة ۱۵ ملم المنيوم


باستخدام أداة قطع قطرها ۵، ۵ ملم ورقمها على البرج ۱

ملاحظة: البرمجة وفق اتجاه السهم.

نسخة أولية
DRAFT

استراتيجية إدارة أعمال الصيانة

الوحدة

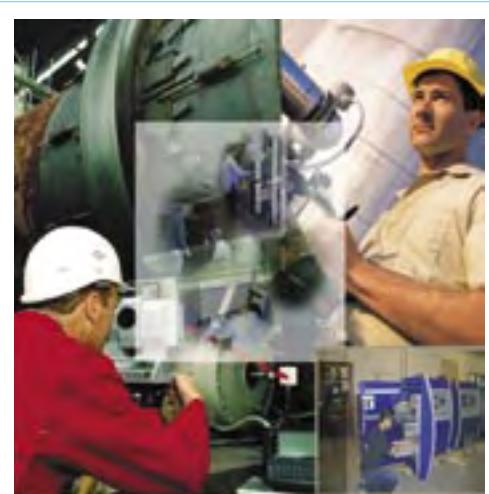



المقدمة

تعتبر الصيانة مهمة لكل مؤسسة صغيرة كانت أم كبيرة وتكمّن أهميتها الكبيرة بأنها تحقق حالة الاستخدام الأفضل للمكائن والمعدات وترى من درجة الثقة بالنظام التشغيلي وتقلل حدوث الأعطال ، وقد واقب مفهوم الصيانة التطورات التقنية المتتسارعة التي دخلت في مجالات الإنتاج الصناعي وغير الصناعي ، مما أدى إلى تبلور أهمية تكاليف الصيانة كعنصر من عناصر التكلفة . وأصبح لزاماً على الإدارة الناجحة مجابهة نمو هذه التكلفة عن طريق تبني الأساليب العلمية المناسبة التي تؤدي إلى القرار الصائب .

الأهداف

التعرف على :

- ١ أهمية الصيانة وأثرها على الإنتاج والإنتاجية .
- ٢ الإستراتيجيات المختلفة لتنفيذ أعمال الصيانة .
- ٣ تنظيم إدارة أعمال الصيانة (الأهداف / الواجبات / أشكال التنظيم / المركزيه واللامركزيه) .
- ٤ مفهوم وأنشطة الصيانة الوقائيه .
- ٥ خطوات وضع برنامج متكامل للصيانة الوقائيه .
- ٦ النماذج والمستندات الالازمه لبرنامج الصيانة الوقائيه .
- ٧ الطرق الحديثة للتنبؤ وتشخيص الأعطال .
- ٨ الأساليب الحديثة للتخطيط والبرمجة لأعمال الصيانة .
- ٩ تقدير تكاليف الصيانة .
- ١٠ مشاكل الصيانة وآليات حلها .
- ١١ الجدوى الاقتصادية لتنفيذ أعمال الصيانة .

١ مفهوم الصيانة

ولقد تعرّض تعريف الصيانة لتقلبات متعددة في معانٍ طبقاً للنواحي العلمية التي مرت بها الصيانة ، ونجد أن معظم تعاريف الصيانة ركزت على أمور أساسية يمكن تلخيصها كالتالي :

- ١ الصيانة عمل أو مجموعة أعمال.
- ٢ أنها تهدف لإعادة الأصل لحالته الأولية للقيام بوظيفته.
- ٣ أنها تتضمن الكشف عن الأعطال كعمل وقائي لتجنب الأعطال المثلية المتوقع حدوثها مستقبلاً.
- ٤ وأخيراً ، ترکّز معظم التعريفات على التكلفة الاقتصادية.

ويقترح تعريف الصيانة على أنها : ”عمل أو مجموعة من الأعمال الفنية التي تهدف إلى تلافي الأعطال، ومعالجتها (إن وجدت) بغية استرجاع الأصل (المعطب أو الذي سيعطب) إلى حالته الأولية التي كان عليها ، مما يضمن قيام الأصل بوظيفته الإنتاجية ، وذلك بتكلفة اقتصادية دنيا للقيام بهذا العمل أو هذه الأعمال“.

كما أن الأتمتة والتقدم التقني ساهمما في تعقيد النواحي الهندسية ، وأصبحت المهارات المطلوبة لتركيب وصيانة خط آلي أو غرفة تحكم هي أعقد من التقنيات المطلوبة لوضع محرك في حالة عمل وإجراء الصيانة اللازمة له ، كما ساعد هذا التطور على فتح أسواق واسعة نحو إدخال التكنولوجيا وتغلغلها في جميع أوجه الأنشطة الصناعية ، ذلك أدى إلى ضرورة التخصص في عمليات الصيانة وبدء ظهور إدارة لها تقدم خدماتها المستقلة عن إدارة الإنتاج ، ولكنها بقيت تشكل دعامة للإنتاج كماً ونوعاً ، وغدا نجاح وحدة الإنتاج واستمرار تشغيلها مرهوناً بكفاءة إدارة الصيانة وفعاليتها .

ويلاحظ أن مفهوم الصيانة اقتصر في الماضي على الإصلاح ، الذي يجري بعد توقف الآلة وخروجهما من العمل ، أي أن ”الصيانة كانت مرادفة للإصلاح“ ، فكانت تختص بإصلاح ما تم فساده عندما يتم الفساد فعلاً . ولم تكن مسببات العطل تكتشف إلاّ بعد حين وبعد تكرار التوقف . ولكن انصرف التفكير بعد الحرب العالمية الثانية نحو ضبط مصاريف الصيانة باستخدام النماذج الرياضية ، إلا أن التطبيق العملي كشف عدم فعالية الكثير من هذه النماذج واستبدلت بهذه النماذج نماذج أكثر تطراً . ولم تعد وظيفة الصيانة بذلك قاصرة على المفهوم التقليدي من حيث كونها مجموعة من الأعمال الهندسية والجهود الفنية التي يُعهد بها إلى عدد من المهندسين أو الأخصائيين ، بل أصبحت جهداً إدارياً متكاملاً يُشرف عليه مسؤول إداري ، قد يصل إلى أعلى المستويات الإدارية في التنظيم ، ويمارس وظائفه الإدارية بكل عناصرها وأبعادها .

٢ آثار اهمال الصيانة

ولعل من أهم المشكلات التي تعاني منها الدول النامية ، تعود بالدرجة الأولى إلى إهمال الدور المهم لإدارات الصيانة ، ونذكر على سبيل المثال لا التحديد بعض المشكلات التي تعاني منها هذه الدول :

١ مشكلة الكهرباء : إن انقطاع التيار الكهربائي بسبب هو عدم إجراء الصيانة الضرورية (الوقائية منها) في المواقع المقررة لها (من قبل الشركات المصنعة أو المشغلة لمحطات التوليد) .

٢ مشكلة المياه : تتبلور مشكلات الصيانة في شبكات المياه والسدود ، في اختلاط مياه السيول بشبكات المياه العامة ، والسبب الرئيسي في ذلك التقصير في تطبيق الصيانة الوقائية لأن الضعف في شبكات المياه العامة يؤدي إلى اهترائها عندما تصطدم سيول الأمطار الجارفة بها .

٣ مشكلة التلوث : بما أن معظم الصناعات تبعث عنها عوادم ونفايات تتناسب طرداً مع سوء الحالة العامة للمصنع لذلك يساهم الإهمال في تطبيق الأسس الصحيحة للصيانة إلى تفاقم مشكلات التلوث البيئي .

٤ المشكلات التي تواجهها مؤسسات القطاع العام الصناعي : والتي غالباً ما ترد أسباب القصور فيها إلى سوء في إدارة الصيانة ، وتقع هذه المؤسسات في التعقيد الخاص بإجراءات الصرف والشراء والاستيراد الخارجي فتكون الفترات الضرورية لتأمين قطع التبديل متغيرة مما يسبب توقفاً للإنتاج (أحياناً) . إضافة لمشاكل التضخم الهيكلي في موظفي وعمال الصيانة .

أن الأسباب الكامنة خلف مثل هذه المشكلات يمكن أن تعود إلى أحد الأسباب التالية أو مجموعة منها :

١ عدم مراقبة القطع البديلة وقطع الغيار الضرورية للصيانة ، حيث إن هذه القطع يحكمها عامل الندرة الاقتصادية وازدياد الطلب عليها ، مما يزيد من سعرها ويجعلها تشكل عبئاً من أعباء التكلفة .

٢ عدم ضبط المهارات التي تتضمنها نشاطات تنفيذ الصيانة ، فأهملت الاختصاصات في هذا المجال وكذلك الدورات التدريبية لرفع المستوى والمهارات الفنية ، مما جعل هذه القدرات الداخلية والخارجية ذات فعالية متدنية جداً .

٣ عدم مقاومة زيادة الأئمة في الآلات وخطوط الإنتاج بعمليات صيانة خاصة بها وهذه التقنية تخزن رأس المال المستثمر في طياتها وأي توقف أو تعطل يمثل هرداً لهذا الاستثمار .

٤ عدم مراقبة الاهتراء والصدأ مع وجوب مراقبتهما لما يسببانه من إفساد واهتراء للآلات ، فهما عدوان يجب محاربتهم .

٥ عدم استخدام التقنيات الفنية والإدارية من أجل الاستخدام الكامل لتجهيزات المؤسسة لمواجهة الأعطال أو الصيانة غير المخططة ومعالجتها بنجاح قبل أن تؤثر على البنية التنظيمية للمؤسسة .

- ٦ إن زمان ومكان الصيانة لا تفرضهما الإدارة من خلال التخطيط الجيد بل العكس ، فالصيانة تفرض نفسها بالزمان والمكان غير المطلوبين .
- ٧ عدم بناء نموذج للصيانة لكل مؤسسة أو كل صناعة يتاسب مع إمكانياتها وحاجاتها ليكون مقياساً لشكل إدارة الصيانة فيها ويحدد ويصف أنشطة الصيانة الواجب توافرها .
- ٨ عدم شمول الصيانة لجميع الوحدات في المؤسسة (خطوط إنتاج وآلات وتجهيزات وبناء وجميع الأجهزة المكتبية) .

٣ أهمية الصيانة

بالإضافة إلى ما سبق ذكره ، فإن الصيانة تكتسب أهمية خاصة لأسباب التالية :

- ١ دور إدارة الصيانة الحيوى وأثره في حياة المؤسسة .
- ٢ شح الأدبيات والأبحاث والدراسات وخاصة باللغة العربية التي تعطي هذا الموضوع حقه من الاهتمام .
- ٣ اعتبار بند الصيانة من عناصر الجودة في المقاييس النمطية الدولية ISO 9001 ، ISO 9002 مما يبرز الاهتمام بالصيانة دولياً .

والصيانة عملية مستمرة حتى في حالة وقوف العملية الإنتاجية للألة حيث تتعرض أجزاء الآلات والمعدات وأجهزة الإنتاج للأعطال مثل التآكل والتلف والصدأ خلال فترة عمرها التشغيلي .

٤ أهداف الصيانة

ويبرز الدور المهم لعمليات الصيانة في تحقيق الأهداف الآتية :

- ١ المحافظة الدائمة على الحالة الجيدة للألة والمعدات وضمان حسن الأداء وبالتالي جودة الإنتاج
- ٢ الإقلال من حدوث الأعطال وما تسببه من خسارة اقتصادية لعملية الإنتاج نتيجة لتوقف الإنتاج وتكليف إعادة التشغيل .
- ٣ زيادة العمر الافتراضي للألات وبالتالي الحصول على عائد اقتصادي أكثر جدوى .
- ٤ تحقيق ظروف تشغيل مستقرة وبالتالي زيادة شروط ومناخ السلامة الصناعية لواقع العمل .

وغيرها من الأهداف حسب موقع العمل المختلفة ، ومن هنا يتضح ما للصيانة من دور مهم جداً لا يمكن

الاستهانة به . فالصيانة لها انعكاسات صحية ، وبيئية واقتصادية . وما المتابعة المستمرة حسب المخطط الدوري المرسوم للصيانة إلا من أساسيات ضمان سير العملية الإنتاجية ، سلعية كانت أم خدمية ، بالمستوى المطلوب . لقد سيطر في الماضي ، وإلى حد بعيد ، على المهندسين أقصى مفهوم أهمية الصيانة ، بالدرجة الأولى ، على الناحية الاقتصادية فقط وبقيت السلامة المهنية كتابع يلحق بالجانب الاقتصادي . أما بالنسبة للأثار البيئية فقد غابت عن الكثير منهم . وقد اختزل مفهوم الصيانة عندنا في تصحيح الأعطال التي قد تحصل ، وفي معظمها ، نتيجة إهمال برامج الصيانة وغيابها عن بنود جدول أعمال معظم مؤسساتنا الإنتاجية والخدمية كما سبق وان اشرنا .

ولقد كان إلى فترة قريبة مصطلح الصيانة ، وخاصةً الوقائية ، يختفي من قواميس حركة الكثير من الإدارات بمؤسساتنا الصناعية والخدمية . ويستثنى من ذلك ما يردد ونسمعه من تعابير صارت مألوفة : يوجد عطل .. إذن هذا يحتاج لصيانة . وكان الصيانة تقتصر على معالجة الأعطال فقط .

٥ أنواع الصيانة

احد اهداف الصيانة الرئيسية في أي منشأه صناعية أو مشروع قائم هو الحفاظ على عمل الآلات الموجودة فيها بشكل متواصل وبفاعليه عاليه وذلك لضمان استمرارية الإنتاج على مدار الساعة بشكل امن وبأقل التكاليف فمثلا الإهمال في إصلاح أو تغيير الأجزاء التالفة في بعض المعدات قد يتسبب في حدوث عطل كبير مما يؤدي إلى توقف الإنتاج وبالتالي خسارة كبيرة . وللقيام بهذه الإعمال عاده ما توجد أداره خاصة بالصيانة وتكون المسؤله عن ضمان سلامه وعمل هذه المعدات .

إن الصيانة وأساليبها واستراتيجياتها علم بحد ذاته ولكن قله من منشئاتنا الصناعية هي التي تهتم بدراسته ولعله من المهم في هذا المجال تحديد نوع الصيانة المناسب .

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من الصيانة وهي :

١ صيانة وقائية (preventive maintenance)

٢ صيانة إصلاحية (corrective maintenance)

٣ صيانة تنبؤية (predictive maintenance)

الصيانة الوقائية

٥ - ١

هي مجموعة الفحوصات والخدمات التي تتم بصفة دورية وحسب خطة زمنية موضوعة (تحدد من قبل مصنعي الآلة أو من قبل الفنيين ذو الخبرة القائمين بالصيانة) لمعالجة القصور إن وجد قبل وقوع العطل أو التوقف

عن العمل ، كتبديل بعض الأجزاء التالفة أو تغيير زيوت التبريد وذلك لزيادة نسبة موئلية الآلة .
وتشتم عمليات الصيانة الوقائية يومياً وأسبوعياً وشهرياً حيث الفحص الدوري الظاهري لأجزاء ووحدات الآلة وأجراء عمليات التنظيف والتشحيم والتزييت وتغيير بعض الأجزاء البسيطة إذا لزم ذلك .

٢ - ٥ الصيانة الإصلاحية

وهي مجموعه من الإصلاحات الضرورية التي تؤدي بعد وقوع العطل للأله مباشره لتفادي مزيدا من الخسائر في خط الإنتاج ويتم فيها :

- ١ تغيير الأجزاء التالفة أو الأجزاء التي انتهى عمرها الافتراضي .
- ٢ إجراء عمليات الإصلاح على بعض الأجزاء بهدف إعادة استعمالها مرة أخرى مثل (إصلاح الجزء المتأكل أو المتشقق جزئيا باللحام)
- ٣ إجراء عمليات الضبط والمعايرة لبعض أجزاء الآلة التي تحتاج إلى ذلك .

أنواع الصيانة الإصلاحية:

- ١ الصيانة التصليحية : وهي أعمال الصيانة التي تعمل على ارجاع حالة الآلات والمعدات الى مستوى مقبول بسبب تلف تدريجي أو تلف مفاجئ .
- ٢ الصيانة الجارية : وهي عبارة عن القيام بتنفيذ عملية صيانة لمائنات وهي تعمل .
- ٣ الصيانة المتسببة عن الأعطال : وهي الأعمال التي تنفذ بعد حصول العطل في المعدات مباشرة ، ولكن مشروطة بتوفر قطع الغيار اللازمة للإصلاح .

أساليب عملية اجراء الصيانة:

يجب اتباع القواعد الصحيحة في عمليات الصيانة ، وذلك لتحقيق التنظيم الدقيق والسيران الطبيعي لعملية الصيانة وذلك كما يلي :

- ١ تحديد وحصر عيوب الآلة (تحديد المشكلة) : ويتم ذلك من خلال عملية الفحص وجمع المعلومات التي يمكن الاستفادة منها على النحو التالي :
 - تكوين فكرة عن العيوب وكيف يتم طرق معالجتها المدونة في كتاب الصيانة ، أو أي مصدر آخر للصيانة .
 - تحديد مواعيد تغيير قطع الغيار حسب ارشادات الشركة الصانعة .

الاستفسار من القائم على تشغيلها ، والتعرف على المشاكل التي تواجهه مثل: أصوات غريبة ، أو عدم دقة في العمل ، أو رائحة غير طبيعية ، أو أن هناك بعض أجزاء لا تعمل .

٢ **معالجة العيوب:** بعد حصر وتحديد العيوب يجب إزالة الخطأ: إما بتغيير القطع التالفة ، أو بمعالجة الأخطاء فنياً أو بتصنيع القطع واستبدالها ، أو بمعالجة الكسور باللحام ، وتجلیس القطع المعوجة أو تعبئة القطع المهزئ باللحام وتشغيلها على آلات التشغيل .

٣ **فك القطع:** للفك نظام وقواعد يمكن تلخيصها بما يلي:

عملية التحضير قبل الفك : قبل عملية الفك يجب التعرف على تركيب الآلة و مجالات استعمالها ، والصلة المتبادلة بين وحداتها واجزائها ، ومن ثم يجب اتباع الأسس التالية :

- وضع خطة عمل .

- مراعاة أسس السلامة مثل فصل التيار الكهربائي عن الماكنة ووضع لافتة تحذيرية على الآلة مثل ” الآلة تحت التصليح ”
- تنظيف الآلة من الأوساخ والزيوت .

- الاطلاع على الإرشادات والرسومات التصميمية في كتيب الصيانة .
- تجهيز منطقة العمل وعزلها ووضع لوائح تحذيرية عليها .

قواعد الفك : عند عملية الفك يجب اتباع الإجراءات التالية :

- استخدام أدوات الفك المناسبة لقياس براغي الشد .
- عند طرق الأجزاء بواسطة الشاكوش يجب وضع مواد واقية مثل الخشب أو الألمنيوم أو النحاس بين الجزء المراد طرقه والمطرقة لحفظ عناصر التجميغ الميكانيكية سليمة .

- نزع الأجزاء التركيبية بعناية فائقة كي لا تلحق الضرر بها .
- عدم استعمال القوة لنزع الأجزاء المتداخلة ، بل يجب التعرف الى سبب التخشیر ومعالجته .

- ترتيب القطع بعد الفك واحدة تلو الأخرى على قطع خشبية تفاديا للخدش ، وتسهيله لعملية التركيب .

- يتم وضع الأجزاء ذات السطوح المصقوله والحاده بعناية فائقة في صناديق خاصة ، وعدم تكديسها فوق بعضها ، وفي حالة فك الحوامل يجب لفها في قماش ، أو ورق مشمع تفاديا لدخول الأوساخ والزوابد الى داخلها .

- اذا كانت الأجزاء التي تم فكها كثيرة يستحسن ترقيمها بالمسلسل ، وترتيبها ليسهل عليك اعادتها

جميعها.

قواعد التركيب :

- اغسل القطع جيدا بحوض غسيل لتسهيل عملية اكتشاف العيوب ، إما بالطرق الحرارية ، أو الميكانيكية ، أو بالأدوات القاشطة ، أو بالطرق الكيماوية ثم زيتها أو شحمنها .
- افحص مقدار تأكل الأجزاء ، ومقدار التلف وقرر اذا كان بالإمكان اصلاحها ، أو استبدلها بأجزاء جديدة .
- إبدأ التجميع من آخر قطعة ، ثم التي تليها يالتسلاسل العكسي لعملية الفك حتى النهاية .
- افحص الآلة بعد اصلاحها وتجميع أجزائها ، لتأكد بأنها أصبحت سلية ، ويمكن استخدامها .
- عمليات الضبط والمعاييرة : من الطبيعي أن يلي معالجة العيوب وإصلاحها عمليات الضبط والمعاييرة ويتم اختبار الماكنة ، وضبطها للتأكد من صلاحيتها للتشغيل ، ويتم تشغيلها فترة تحت الاختبار ، حيث تتحدد المدة حسب نوع الماكنة ، وتحتاج هذه العمليات الى خبرات واسعة في كيفية ضبط ومعايير الآلات المختلفة لتأديي عملها بدقة .

الصيانة التنبؤية

٣ - ٥

وهي مجموعة من الفحوصات الدورية والمراقبة المستمرة لوضع الآلة لتسجيل أي وضع غير مناسب كزيادة درجة حرارة الآلة واتخاذ الإجراءات المناسبة لتفادي حدوث العطل .

طبيعة الأعطال وعلاقتها بنوع الصيانة

إن العشوائية هي تطبيق أنواع الصيانة يؤدي إلى تحمل إدارة المنشأة أعباء وتكليف مادية من الممكن توفيرها والاستفادة منها في مجال آخر فمثلا العشوائية في تطبيق نوع الصيانة الوقائية على كل الآلات يؤدي إلى زيادة في التكاليف ولا يحل مشاكل وعيوب في الآلة والتي من الممكن تلافيها عن طريق تطبيق الصيانة التنبؤية على سبيل المثال ، ولتحديد نوعية الصيانة المناسبة وجد من خلال الخبرة إن هناك علاقة مباشرة بين نوع الصيانة وطبيعة الأعطال المتكررة على الآلة .

هناك ثلاثة أشكال رئيسية للأعطال التي تؤثر في الآلات الدوارة خاصة كالمضخات

أو التربينات أو الضاغطات وهي :

الأعطال المبكرة (early failures) ①

الأعطال العشوائية (random failures) ②

الأعطال الزمنية (wear out failures) ③

فالاعطال المبكرة هي التي عادة ما تحدث للالة نتيجة للإصلاحات السيئة أو تركيب قطع غيار خاطئة أو تشغيل غير سليم للالة و طبيعة هذا النوع من الأعطال أنه يقل مع تقدم الزمن فالصيانة التي يجب أن تطبق في هذا النوع من الأعطال هي الصيانة التنبئة .

اما الأعطال العشوائية فعادة ما تحدث نتيجة اضطرابات في عملية التشغيل أو نتيجة أخطاء بشرية وهذا النوع غير معتمد على الزمن أي أنه لا توجد علاقة بين الزمن والأعطال وأما نوع الصيانة الواجب تطبيقه في هذه الحالة هي الصيانة الإصلاحية .

والنوع الثالث من الأعطال هو الأعطال الزمنية وهي الأعطال التي تحدث نتيجة تقادم الزمن كالتأكل أو الإجهاد في أجزاء الآلة والصيانة المناسبة في هذه الحالة هي الصيانة الوقائية .

ولمزيد من التوضيح لنفترض أن هناك مجموعة من الآلات الموجودة على خط الإنتاج في مصنع ما ونريد أن نحدد نوع الصيانة المناسبة لكل آلة ولعمل ذلك يجب أولاً الرجوع إلى ملفات الصيانة واستخراج التاريخ الإصلاحي لكل آلة لكي نستطيع أن نحدد نوعية الأعطال التي حدثت ومن خلال تحديد نوعية الأعطال يمكن تطبيق نوع الصيانة المناسبة لكل آلة . فمثلاً لو وجدنا أن نوعية الأعطال في الآلة رقم (١) هي أعطال مزمنة ففي هذه الحالة نوصي بالتركيز على الصيانة الوقائية . أما إذا كانت طبيعة الأعطال هي أعطال مبكرة على سبيل المثال ففي هذه الحالة تكون الصيانة الوقائية غير مناسبة وفيها إهدار للأموال بدون فائدة وإنما يجب التركيز على الصيانة التنبؤية .

يتضح لنا مما سبق أهمية مجال الصيانة وتطبيقاتها ويجب على الإدارات العليا في منشآتنا الصناعية الاهتمام بها وإعطائها أولوية وتشجيع دراستها حيث التركيز على إستراتيجيات الصيانة وتطبيقاتها بشكل علمي سوف ينعكس إيجاباً على موارد المنشآة ويزيد من ربحيتها وذلك بالمحافظة على استمرارية الإنتاج وسلامة الآلات والعاملين .

٦ الخطوات الصحيحة لتطبيق الصيانة

قبل البدء في سرد خطوات تطبيق الصيانة لابد أن نذكر أنه من واجبات الإدارة المسئولة عن المنشآة اختيار الشخص المسئول عن الصيانة أولاً ، وهو الشخص الذي سوف يحمل على عاتقه عبء تنفيذ هذه الخطوات

ويتم دعمه بالكامل من قبل الإدارة لتذليل كل الصعوبات التي قد ت تعرض تنفيذ خطوات تطبيق الصيانة .

ونلخص خطوات تطبيق الصيانة الصحيحة فيما يلي :

١ تحديد الآلات والأجهزة المراد صيانتها :

يتم حصر جميع مكونات المنشأة التي تحتاج إلى صيانة وترتيبها حسب الأهمية ، في جدول أولي يوضح مواصفات المكونات وعدها وموقعها في المنشأة وغيرها من المعلومات المهمة الالزمه للتعرف على كل مكون من مكونات المنشأة .

٢ التأكد من توفر جميع كتالوجات المصنّع :

إن توفر جميع كتالوجات المصنّع الخاصة بالتشغيل والصيانة وقطع الغيار لجميع المكونات المراد عمل الصيانة لها من أهم الأمور التي يجب عدم إغفالها في تطبيق عمليات الصيانة ، إذ أن المصنّع عادة ما يقوم بذكر جميع التعليمات المهمة التي تخص طريقة التشغيل الصحيحة وعمليات الصيانة وقطع الغيار في هذه الكتالوجات ، وفي حالة عدم وجود كتالوجات المورد أو المصنّع يتبع الآتي :

- مخاطبة المورد أو المصنّع للحصول على الكتالوجات الالزمه .
- في حالة تعذر الحصول على الكتالوجات أو أن وقت الحصول عليها طويل فانه يتم مخاطبة أو زياره أي منشأه مماثله ومحاوله الحصول على خطة الصيانة للآلات والمعدات المماثله .
- إن تعذر وجود منشأه مماثله يتم الاستفادة بخبراء الصيانة الموجودين في المنشأة أو خارجها .

٣ تحديد عمليات الصيانة :

يتم الاطلاع على كل تعليمات المورد والشركة الصانعة المذكورة في الكتالوجات الخاصة بالصيانة ، لأن المصنّع أو المورد هو الجهة الموثوقة التي يستطيع فريق الصيانة الاعتماد عليها في تطبيق عمليات الصيانة الوقائية والإصلاحية وطلب قطع الغيار ، ويستلزم ذلك أن يكون فريق الصيانة على إطلاع دائم ومستمر بهذه الكتالوجات وقراءتها واستيعابها قبل البدء في أعمال الصيانة والرجوع إليها كل ما دعت الحاجة لذلك .

ويقصد بعمليات الصيانة : كل إجراء لابد أن يقوم به فريق الصيانة نحو جزء معين في الآلة .

٤ عمل واعداد نماذج وجداول الصيانة :

بعد تحديد عمليات الصيانة يتم تفريغ عمليات الصيانة في نماذج يتم تصميمها حسب نوع الأعمال ، فالأعمال اليومية يتم تجميعها في نموذج واحد لكل آلة ، والأعمال الأسبوعية يتم تجميعها أيضاً في نموذج واحد ، والشهرية وهكذا ، ويتم إعطاءها إلى فريق الصيانة للبدء في تنفيذ العمليات المذكورة فيها ، ويتم إرجاعها إلى مسئول الصيانة للنظر في الملاحظات المدونة فيها إن وجد ، وإجراء اللازم نحوها ثم يتم حفظها في السجلات

. الخاصة بالآلة .

مثال على أعمال الصيانة اليومية والاسبوعية والشهرية والنصف سنوية لماكينات لحام القوس الكهربائي :

الصيانة اليومية:

- نظيف الآلة من الغبار ورواسب اللحام .
- التأكد من فصل مفتاح التشغيل قبل البدء بالصيانة .
- تفقد الوصلات والأسلاك وشد الوصلات في حالة الارتخاء .
- تفقد سلامة العازل .
- تأكد من تأريض جسم الماكينة .

الصيانة الأسبوعية:

- فك وصلات الكوابيل ونظيفها من الترببات الكربونية .
- تفقد سلامة مرابط الكوابيل .
- تفقد سلامة حامل الالكترونود وتنظيف اللقم من الترببات الكربونية .

الصيانة الشهرية:

- فك الغطاء وتنظيف الآلة من الداخل عن طريق الشفط أو النفخ بالهواء الجاف .
- تفقد الفيوزات الداخلية ونظيفها .
- تفقد خلوص المحول الكهربائي (غير شدة التيار وتأكد من التيار الخارج بواسطة ساعة الفحص)
- تفقد جميع الوصلات والتركيبات الداخلية وتأكد من الصواميل والبراغي محكمة بشدة .

الصيانة النصف سنوية:

- تفقد صلاحية الكوابيل وقص الاطراف غير السليمة وتركيب مرابط جديدة .
- فك الغطاء وتنظيف الآلة تنظيفا شاملا .

- تفقد أسلاك التبريد ، وتأكد من صلاحيتها .
- تفقد سلامة فراشات المروحة ، وجلسها إذا لزم الأمر .
- تفقد خلوص حامل محور المروحة ، واستبدلها اذا لزم الامر .
- تفقد وشد البراغي والصواميل في المحولة الكهربائية .
- تأكد من دقة ضبط شدة التيار بواسطة ساعة الفحص .
- تفقد جميع الوصلات الكهربائية وتأكد من سلامتها .

٥ عمل خطة الصيانة :

بعد ما تم حصر جميع عمليات الصيانة المطلوبة لجميع مكونات المنشأة وتمت معرفة أنواع الصيانة لكل عملية . يتم وضع تصور مستقبلي لعمليات الصيانة بعمل خطة صيانة زمانية (شهرية- سنوية) للآلات تحدد فيها مواعيد الصيانة المختلفة لكل آلة حسب تعليمات الشركة الصانعة ويراعى أيضا الآتي :

- توفر العمالة المحلية والأجنبية
- توفر قطع الغيار والعدد والأدوات الالزمة
- أوقات الذروة والمواسم
- إجازات الأعياد وإجازات الفنانين

وغيرها من العوامل المؤثرة في عمليات الصيانة ، ويتم ترتيب أوقات إنجازها على مخطط أشهر السنة الكاملة

٦ اختيار وتدريب العمالة الفنية :

من أهم العناصر التي ترفع كفاءة عملية الصيانة للمعدات وخفض تكاليفها هو عنصر العمالة المدربة لإعمال الصيانة ، بعد استحداث خطة الصيانة يكون على مسؤول الصيانة انتقاء الأفراد الذين يتسمون فيهم القدرة على استيعاب الأشياء ومكونات الوحدات والمعدات والقدرة على تمييز الأعطال وأسبابها وإصلاحها وعمل البرامج الالزمه لتدريبهم على المعدات ذاتها وعلى كيفية إنجاز أعمال الصيانة في وقت قصير مما يقلل فترة توقف العمل كما يقلل الخسائر في الإنتاج وغير ذلك .

كما أن العمالة المدربة على الصيانة تخفض كمية قطع الغيار المستخدمة وذلك بالكشف على الوحدات ومعرفة ما يمكن استبداله وما يتم تنظيفه وإصلاحه وتركيبه بالألة مرة أخرى .

واستخدام العمالة المدربة لأدوات الفك والتركيب يجب أن يتم دائمًا على أساس سليمة مما يوفر في استهلاك

هذه الأدوات ، كما يوفر أيضاً في قطع غيار المعدات تحت الصيانة وذلك مثلاً عند استخدام المطارق في الطرق على أجزاء مختلفة من الآلة بغرض الفك أو التركيب مما يؤدي إلى تلف أجزاء منها أثناء إجراء الصيانة وهذا ما تفعله العمالة غير المدرية .

ونستخلص من ذلك أن استخدام العمالة المدربة يؤدى إلى ما يلي :

- رفع كفاءة تشغيل الوحدات
- تقليل التلفيات أثناء عملية الصيانة
- تقليل قطع الغيار المستهلكة
- تقليل الوقت اللازم للصيانة وإتمامه في التاريخ المحدد طبقاً للجدوال .
- الاستعداد التام لمواجهة الظروف الطارئة والحالات الحرجة .

وتعتمد تخصصات العمالة الفنية لقسم الصيانة على ونوعية الآلات ونشاط المنشأة ، و لا بد أن توفر العمالة جميع التخصصات الازمة (كماً وكيفاً) لتنفيذ أعمال الصيانة على الوجه المطلوب .

٧ توفير قطع الغيار :

من المعروف أن كل جزء في الآلة يؤدى وظيفته خلال فتره عمره الافتراضي وذلك عند تشغيل الآلة تحت الظروف وبالشروط المحددة من قبل مصنع الآلة ، ومما لا شك فيه أن توفر المواد مثل (زيوت شحومات وأسلاك مواد تنظيف الخ) وكذلك قطع الغيار الازمة له تأثير مباشر في نجاح خطط الصيانة الموضوعة في المنشآة وتنفيذها في تواريخها المحددة دون تأجيل . ويؤدي عدم توفر قطع الغيار إلى زيادة الأعطال وتفاقمها وزيادة مدة خروج الآلة عن العمل وبالتالي يؤثر ذلك في النهاية على ضعف الإنتاج وجودته . ولتوفير قطع الغيار لابد من اتباع خطة شراء مدروسة ومخططة تعتمد على الآتي :

- تحديد أنواع قطع الغيار :

يمكن تصنيف أنواع قطع الغيار حسب التالي :

- قطع غيار أساسية في الآلة أو ثانوية .
- قطع غيار ذات عمر افتراضي معلوم كبير أو صغير .

- تحديد حجم الاحتياج من قطع الغيار :

في البداية يمكن تحديد قطع الغيار التي يجب أن تتوفر في المنشآة من كتالوجات المصنّع الخاصة بقطع الغيار إذ أن معظم المصنّعين يقوموا بتحديد الحد الأدنى لتوارد قطع الغيار وخاصة الاستهلاكية منها في الكتالوجات الخاصة بقطع الغيار ، وفي حالة عدم وجود هذه المعلومات في الكتالوج فإنه يتم متابعة الآلات خلال ساعات

تشغيلها ومن واقع ملف الصيانة الخاص بها يتم معرفة المعدلات الفعلية لاستهلاك قطع الغيار .

ويمكن حساب الكمية المطلوبة في السنة من أي جزء من الآلة حسابيا وذلك بتطبيق المعادلة الآتية :

عدد القطع المطلوبة في السنة : $(\text{العمل اليومي الفعلي} \times \text{العمل الفعلي في السنة}) / \text{متوسط العمر الاستهلاكي للجزء}$.

مثال

إذا كان متوسط العمر الاستهلاكي لمحمل المحور Shaft Bearing هو ٥٠٠ ساعة وعدد ساعات العمل الفعلية للآلة في اليوم هو ٦ ساعات وعدد أيام العمل الفعلية في السنة ٣٠٠ يوم .

فيكون عدد المحامل اللازمة لتغطية احتياجات الآلة في السنة باستخدام المعادلة السابقة :

$$\text{عدد المحامل في السنة} = \frac{300}{6} * 500 = 5000 \text{ محامل حوالى ٣٠٠}$$

تحديد حجم الطلب الاقتصادي لمخزون قطع الغيار :

وبعد تحديد حجم الاستهلاك السنوي يتم تحديد حجم الطلب الاقتصادي لمخزون قطع الغيار والذي يعتمد على قيم عديدة لابد من توفرها منها تكلفة أوامر التوريد في السنة وتكلفة التخزين وحجم الاستهلاك .

ويمكن وضع سياسة عامة لتخزين قطع الغيار لحين توفر المعلومات الخاصة بحساب المعدل الاقتصادي للتخزين ، تتلخص في أن القطع المتوفرة محليا لا يتم شراؤها وت تخزينها في مخزن المنشأة لأنه يسهل شراؤها في أي وقت ، أما القطع التي لا تتوفر محليا والتي تحتاج الوقت الطويل لتوریدها فانه يتم طلب المهم منها وخاصة ذات الاستهلاك الكبير وتخزينها في المنشأة لحين الحاجة . أما عن طلب القطع الأخرى فانه يتم شراؤها عندما يحين وقت الحاجة إليها حسب خطة الصيانة .

العدد والأدوات :

مما لا شك فيه أن توفر العدد اللازم لعمليات الصيانة المختلفة له تأثير مباشر في نجاح خطط الصيانة الموضوعة للموقع وتنفيذها في الوقت المحدد لها دون أي تأخير ، ويتم تحديد العدد والأدوات المناسبة واللازمة لكل عمل من واقع تعليمات المصنعين أو من واقع الخبرة والتجربة ، ويتم تسجيلها في نماذج خاصة تحفظ في السجلات الخاصة بالصيانة .

بل إن وجود عدد متنوعة ومتطرفة (مثلاً مفاتيح هيدروليكيه) يكون له التأثير المباشر في تسريع وقت فك

القطعة ووقت تركيبها مرة أخرى وصيانتها ، والذي يؤدي في النهاية إلى تخفيض أوقات إنجاز عمليات الصيانة وبالتالي يزيد من أوقات التشغيل .

ولا بد من وجود أجهزة قياس متطرورة (مثل أجهزة قياس الحرارة - الرطوبة - الاهتزازات ... وغيرها) ، للتعرف على حالة الآلة أثناء تنفيذ إجراءات الفحص الدوري أو الصيانة التصحيحية .

٩ عمل واستحداث نظام تسجيل المعلومات :

لابد أن يكون لدى إدارة الصيانة نظام كامل لتسجيل كل عمليات الصيانة بكل تفاصيلها الدقيقة التي تقوم بها خلال فترة عمر الآلة ، حيث أن المعلومات التي تسجل في هذا النظام هي التي تكون بمثابة المرجع الأول والأخير لتقارير الصيانة التي يتم رفعها للإدارة وتقدير الموازنات وخططة الصيانة وشراء قطع الغيار وخططة المراقبة غيرها من الأمور التنظيمية الأخرى .

وفيما يلي بعض الأمثلة على السجلات والجداول الخاصة بالصيانة :

جدول التزييت والتشحيم الدوري:

يتم وضع جداول التزييت والتشحيم بالاستعانة بكتيب الصيانة المرفق مع الآلة والذي يحتوي على جميع المعلومات والارشادات اللازمة من قبل الشركة الصانعة ، مما يساعدك في تصميم جدول توضح فيه موقع التزييت ، والتشحيم ، وتفسير الرموز ، أنواع الزيوت المستعملة ، ولأنسبي الخبرات العملية كذلك في وضع هذه الجداول ، وفيما يلي نموذج لجدول التزييت والتشحيم لмаكينة الخراطة :

نوع الآلة: مخرطة	ماركة الآلة: كنوث (KNUTH)	الشهر: نيسان	رقم الإنتاجي ١٢٣٥٦٤٢٤٦
			←
اليومي	تنظيف وتنزيل	الإجراءات	أجزاء الآلة
أسبوعي	تنزيل وفحص القرصانات		المقاطع المتزحلقة
	تنزيل		التروس الجانبية
			عمود الظرف
			الفرش
			عمود المرشد
			عمود الجر
			الغبار المتحرك
			صندوق التروس
			العربة
			الجريدة المسنة
			نهاية التروس
	تشحيم		

جدول الضبط والمعايرة

بالاستعانة بكتيب التشغيل والصيانة المرفق بالآلة ، يمكنك تصميم جدول فيه جميع مقاييس الخلوص الموجودة في الماكينة حسب تعليمات الشركة الصانعة ، وفيما يلي نموذج لجدول الضبط والمعايرة للآلية وأجزائها :

رقم الآلة:		نوع الآلة:		ماركة الآلة	
توقيع رئيس القسم	توقيع المدرب	إجراءات أخرى	التعديل	الفحص	التاريخ
			نعم / لا	شهرياً	آلة
				١ - الجزء	
				- ٢	
				- ٣	
				نصف سنوي : الأجزاء	التابعة
				- ١	
				الجزء . . .	
				- ٢	
				- ٣	
				سنوياً	
				١ - الجزء	
				- ٢	
				- ٣	

جدول إصلاح


يجب تصميم جدول لإصلاح لكل آلة موجودة داخل المشغل يسجل فيه جميع عمليات الاصلاح التي تمت ، وتاريخها واسم من قام بالعمل كما في الجدول التالي :

رقم الآلة		نوع الآلة:		ماركة الآلة	
المدرب	الوقت	استلام	قطع الغيار المطلوبة	تصليح / تبديل	التاريخ

جدول قطع الغيار

الطبيعي أن يكون لكل جزء في الماكينة صلاحية عمل محددة بالساعات تحددها الشركة الصانعة مثل: الحوامل، النواصـر الكهربائية والالكترونية وغيرها، ولذلك عندما تنهـي ساعات عملها يجب استبدلـها، وتطلب هذه القطع حسب مواصفاتها المبينـة في كـتاب الصيانـة من الشـركة الصـانـعـة، ويدونـ في هـذا الجـدول القـطـعـ المستـبدلـةـ، والتـارـيخـ التـيـ استـبدلـتـ فـيـهـ، وـتـوـقـيـعـ منـ اـسـتـبـدـلـهـاـ، وـتـدـخـلـ هـذـهـ المـعـلـومـاتـ فيـ لـائـحةـ قـطـعـ الغـيـارـ لـحـصـرـ المـوـجـودـاتـ وـطـلـبـ الـبـدـائـلـ وـفـيـماـ يـليـ نـمـوذـجـ لـجـدـولـ اـسـتـبـدـلـ قـطـعـ الغـيـارـ وـنـمـوذـجـ لـطـلـيـةـ شـراءـ قـطـعـ الغـيـارـ.

نوع الآلة:				نوع الآلة:			
ماركة الآلة				ماركة الآلة			
قطع الغيار	الانتاجي	الرقم	قطع الغيار	الكمية	العمر	التاريخ الاستبدال	تاريخ الغيار الياقية
نابض			نابض	٨	١٥٠٠	/٢١	٦
لولي شد			لولي شد			٢٠٠٢/١٠	
محامل			محامل	١٢	٢٢٠٠	/٢٠	٧
احتكاكية			احتكاكية			٢٠٠٢/١١	
جلبة مفتوحة			جلبة مفتوحة				
الطرفين			الطرفين				

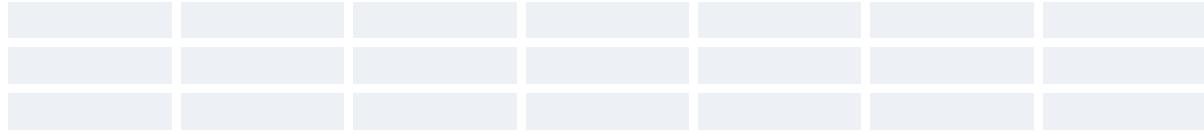

نموذج طلب شراء قطع الغيار

الرقم	المواصفات الانتاجي	الرقم	ال kakoia الكمية	الوحدة الوحدة	سعر الوحدة	السعر الكلي	تاريخ طلبية الشراء
١							
٢							
٣							
٤							
٥							
٦							
٧							
٨							
٩							
١٠							
توقيع رئيس القسم		توقيع مسؤول الصيانة:					

ومن الأنظمة المفيدة التي تضمن تنظيم وتسجيل عمليات الصيانة هو استخدام نظام أمر العمل :

ما هو أمر العمل؟

هو الوثيقة التي تخول فني الصيانة البدء في إجراء الصيانة . ويتم إصداره من مسؤول الصيانة .

فوائد نظام أمر العمل:

- ١ توضيح العمل المراد إنجازه .
- ٢ توضيح العمل المنجز .
- ٣ رصد عماله و زمن العمل المنجز .

٤

رصد المواد المستخدمة في العمل المنجز .

٥

رصد تكلفة العمل المنجز .

ونسرد باختصار دورة أمر العمل التي تبدأ عند الحاجة إلى إنجاز أي عمل من أعمال الصيانة المختلفة :

١

يتم أولاً تعبئة نموذج أمر العمل (يدويا أو آليا حسب نوع النظام المستخدم) من قبل مسؤول الصيانة وتوضيح العمل المراد إنجازه .

٢

ويتم إرساله إلى مشرف العمال في فريق الصيانة لإنجاز العمل . وبعد ما يقوم فريق الصيانة بإنجاز العمل المطلوب . يقوم مشرف العمال أو من ينوب عنه بكتابة العمل المنجز وقطع الغيار والمواد المستهلكة إن وجد ، وأسماء العمال وعدد ساعات العمل في الأماكن المحددة لذلك في نموذج أمر العمل المذكور .

٣

ويقوم مشرف العمال بالتوقيع على صحة المعلومات وإرساله مرة أخرى إلى مسؤول الصيانة الذي يقوم بالإطلاع عليه وإرساله إلى قسم التسجيل في قسم الصيانة .

٤

تنظيم الأعمال وتوزيع المسؤوليات :

التنظيم من الناحية الفنية

إن من أفضل الأنظمة التي تضمن تنظيم أعمال الصيانة من الناحية الفنية هي عمل بطاقات وصف لجميع أعمال الصيانة الكبيرة منها الصغيرة ، . ولا بد أن تشمل هذه البطاقات على الأقل على الآتي :

١

عناصر العمل المراد إنجازه .

٢

الوقت المطلوب لإنجاز كل عنصر .

٣

جميع العدد والأدوات المطلوبة لإجراء العمل .

٤

عدد العمالة المطلوب لإنجاز العمل .

٥

جميع قطع الغيار المتوقع احتياجها لإنجاز العمل .

ولهذه البطاقات فوائد كبيرة حيث أنها تعتبر من المراجع الهامة لفريق الصيانة عند تنفيذ الأعمال وعمل خطة الصيانة وتقديرات حسابات العمل الإضافي وغيرها من الأمور .

التنظيم من الناحية الإدارية

توضيح الهيكل التنظيمي للمنشأة لجميع العاملين في قسم الصيانة لمعرفة مسميات الوظائف في كل قسم ودرجة تبعية كل وظيفة إلى الأخرى . ويجري توزيع العاملين في قسم الصيانة على هذه الوظائف وتعريف كل موظف بمسؤوليات ومهام هذه الوظيفة .

اختيار الأشخاص لأداء الأعمال ، توزيع المسؤوليات والأعمال ، وإصدار أوامر العمل . . . وغيرها من الأعمال التنظيمية التي تضمن سير عمليات الصيانة في المنشأة .

والجدير بالذكر أنه كلما حافظت المنشأة على تنظيم أعمال الصيانة كلما أدى ذلك إلى نجاح عمليات الصيانة في المنشأة وتحقيق أهدافها .

١ مراقبة تنفيذ الخطة :

ويقصد بالمراقبة :

١ تحديد الاختلافات بين ما تم تحديده في خطة الصيانة وبين ما تم إنجازه بالفعل ، ويتم ذلك بإصدار تقرير شهري عن جميع إنجازات أعمال الصيانة ومقارنتها بالأعمال الموضوعة بالخطة مسبقا .

٢ تحديد وتحليل أسباب الاختلاف : وتم دراسة أسباب الاختلافات من قبل مسؤولي الصيانة (مثلا تقدير وإهمال فريق الصيانة ، نقص أو زيادة في العمالة ، نقص في الأدوات والعدد ، عدم توفر قطع الغيار وغيرها) .

٣ ثم اتخاذ الإجراءات التصحيحية لذلك : بمجرد أن يتعرف مسؤول الصيانة عن أسباب الفروق ، فينبعي أن يتخذ جميع الإجراءات التصحيحية الممكنة لإنهاء هذه الأسباب . ويمكن رفع التوصيات ومتطلبات الإجراءات التصحيحية للأقسام المختلفة ذات العلاقة في المنشأة للمساهمة في إنهاء هذه الأسباب .

الأسئلة :

١ عرف الصيانة .

٢ اذكر الاشكال الرئيسية للاعطال وقارن بينها من حيث : الاسباب ، نوع الصيانة الازمة .

٣ اذكر ثلاثة من اهم المشكلات التي تواجهها الدول النامية بسبب اهمال الصيانة .

٤ اذكر اهداف عملية الصيانة .

٥ ”وضع خطة الصيانة“ هي احدى الخطوات الصحيحة في تطبيق الصيانة . اذكر اهم المعايير الواجب مراعاتها عند وضع خطة الصيانة .

٦ اذكر ايجابيات استخدام العمالة المدرية في الصيانة .

٧ من خطوات تطبيق الصيانة ”توفير قطع الغيار“ . وضح اهمية هذه الخطوة وكيفية تنفيذها .

٨ اذكر فوائد امر العمل .

٩ الخطوة الاخيرة في تطبيق الصيانة هي ”مراقبة تنفيذ الخطة“ . اذكر الية تنفيذ هذه المراقبة .