



المملكة العربية السعودية
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج

تخصص ميكانيكا إنتاج

الرسم الفني

173 ميك

طبعة ١٤٢٩ هـ

مقدمة

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:

تسعى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتأهيل الكوادر الوطنية المدربة القادرة على شغل الوظائف التقنية والفنية والمهنية المتوفرة في سوق العمل، ويأتي هذا الاهتمام نتيجة للتوجهات السديدة من لدن قادة هذا الوطن التي تصب في مجملها نحو إيجاد وطن متكامل يعتمد ذاتياً على موارده وعلى قوة شبابه المسلح بالعلم والإيمان من أجل الاستمرار قدماً في دفع عجلة التقدم التتموي؛ لتصل بعون الله تعالى لمصاف الدول المتقدمة صناعياً.

وقد خطت الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج خطوة إيجابية تتفق مع التجارب الدولية المتقدمة في بناء البرامج التدريبية، وفق أساليب علمية حديثة تحاكي متطلبات سوق العمل بكافة تخصصاته لتلبي متطلباته، وقد تمثلت هذه الخطوة في مشروع إعداد المعايير المهنية الوطنية الذي يمثل الركيزة الأساسية في بناء البرامج التدريبية، إذ تعتمد المعايير في بنائها على تشكيل لجان تخصصية تمثل سوق العمل والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بحيث تتوافق الرؤية العلمية مع الواقع العملي الذي تفرضه متطلبات سوق العمل، لتخرج هذه اللجان في النهاية بنظرة متكاملة لبرنامج تدريبي أكثر التصاقاً بسوق العمل، وأكثر واقعية في تحقيق متطلباته الأساسية.

وتتناول هذه الحقيبة التدريبية " الرسم الفني " لمتدربي قسم " ميكانيكا إنتاج " للكلية التقنية موضوعات حيوية تتناول كيفية اكتساب المهارات اللازمة لهذا التخصص.

والإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج وهي تضع بين يديك هذه الحقيبة التدريبية تأمل من الله عز وجل أن تسهم بشكل مباشر في تأصيل المهارات الضرورية اللازمة، بأسلوب مبسط يخلو من التعقيد، وبالإستعانة بالتطبيقات والأشكال التي تدعم عملية اكتساب هذه المهارات.

والله نسأل أن يوفق القائمين على إعدادها والمستفيدين منها لما يحبه ويرضاه؛ إنه سميع مجيب الدعاء.

الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج

تهديد

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ وبعد:

لقد تطورت الحاجة إلى أدوات الرسم الفني وتوعدت حسب حاجة المهندسين ومجالات عملهم. فإن كان الرسم الهندسي يهدف إلى منظومات الرسم والطرق التعبيرية لنقل و تبادل البيانات الفنية بين المختصين مع مراعاة المعايير ومنظومات المواصفات المنظمة لهكذا مهمة فإن الرسم الفني يعبر عن امتداد في الرؤيا من جهة توصيف الأجزاء والتجميعات الميكانيكية ولكن يزيد عليه ب:

- التطرق للخصائص الفنية للمعادن حيث يتم تحليل الأحمال و الإجهادات الخارجية بغية حساب حدود تحمل المعادن للإجهادات في المقاطع والناجئة عن الأحمال الخارجية من عزوم وقوى مركزة أو مبعثرة.
- اختيار القطع القياسية والمعيارية على غرار المسامير و الجلب و المحامل و التروس وغيرهم كثير.
- التطرق لموضوع الأزواج و حساب/ اختيار نطاقات التفاوت.

لقد قسمنا هذه الحقبة إلى خمس وحدات رئيسية:

- تناولنا في الوحدة الأولى و الثانية مدخل مبسط إلى الرسم الفني عبر تذكير المتدرب بأهم الأسس والأدوات والتي وردت مفصلة في حقبة الرسم الهندسي
- في الوحدة الثالثة تم التفصيل في القطع شائعة الاستخدام في التجهيزات الفنية فقمنا باستعراض بشيء من التحليل أنظمة الربط و المحامل و حسابات التروس للذكر لا الحصر.
- الوحدة الرابعة تناولت موضوع هام وهو كيفية ضبط و اختيار الأبعاد و التفاوتات بشقيها "التفاوتات البعدية" و "التفاوتات الهندسية والتصنيعية". أيضاً، تطرقنا إلى موضوع الأزواج و كيفية حساب و اختيار التوافق الملائم لحاجة وظيفية محددة في تجميعه أو نظام ميكانيكي.
- أخيراً، تناولت الوحدة الخامسة موضوع الرسومات التنفيذية التفصيلي منها و التجميعي على حد سواء. و تم تفصيل هذه الوحدة على شكل مشاريع تنفيذية يقوم المتدرب من خلالها بتطبيق و تفعيل ما تلقاه من معلومات و مهارات طوال الوحدات الفائتة.

يجدر التنبيه إلى أن الوحدات التدريبية الخمسة يخدم بعضها البعض تصاعدياً.

الرسم الفني

مدخل إلى الرسم الفني

مدخل إلى الرسم الفني

الجدارة: مراجعة أساسيات الرسم الهندسي (متطلب سابق لمقرر الرسم الفني) و بالخصوص عمليات احضار لوحة الرسم والأدوات المساعدة.

الأهداف: عند الانتهاء من هذه الوحدة التدريبية يكون المتدرب قد:

1. نشط/راجع ما يلزم من أساسيات لغة الرسم الهندسي.
2. الأنظمة المعيارية المنظمة لعمليات الرسم الهندسي والفني.
3. أنواع خطوط الرسم.

مستوى الأداء المطلوب: يطلب من المتدرب إتقان المهارة بنسبة 100%.

الوقت المتوقع للتدريب: أربع ساعات.

الوسائل المساعدة:

1. جهاز عرض Data Show
2. سبورة

متطلبات الجدارة:

اجتياز مقرر الرسم الهندسي (111ميك)

1.1 مقدمة

لغة الرسم لغة عالميه تخطيطية كغيرها من لغات العالم تزخر بالعديد من القواعد والمصطلحات والموصفات والرموز ، وتستخدم كوسيلة اتصال بين المهندسين وكذلك الفنيين. ونظراً لتعدد المواصفات المستخدمة في العديد من الدول فقد تم توحيد المواصفات عن طريق منظمة المواصفات القياسية العالمية (I.S.O.) وجعلها لغة موحدة ومتداولة تستخدم اليوم على نطاق العالم بأسره. و الرسم الهندسي هو التصميم أو التمثيل أو الوصف المرئي للأجزاء المراد تشغيلها أو إنتاجها إضافة إلى جميع المواصفات الهندسية والتقنية المناطة بكل جزء من الأجزاء إضافة إلى المعلومات الضرورية اللازمة لتنفيذ الرسم بدقة ووثوقية عالية. في هذا الجزء من المقرر سنستعرض بشكل مبسط أساسيات ومبادئ الرسم الهندسي.

2.1 الأدوات الأساسية واستخداماتها


لما لأدوات الرسم من أهمية في جودة الرسومات ودقتها ، نستعرض فيما يلي بشكل مبسط أهم الأدوات الهندسية والتي سبق للمتدرب التعامل معها في مقرر الرسم.

أ- أوراق الرسم DRAWING SHEETS

توجد أوراق رسم بمقاسات مختلفة ولكن الشائع استخدامها في الرسم هي تلك المعتمدة من قبل منظمة المواصفات القياسية العالمية (DIN6771) وتحمل الرمز A وتنقسم إلى مقاسات معيارية A0، A1، A2، A3 و A4.

الجدول الموضح أدناه على الشكل (1.1) يوضح تلك المقاسات كما توجد مقاسات أخرى A5 و A6 ولكنها أقل استعمالاً وشيوعاً.

أخيراً ، يمكن استعمال لوحات الرسم في الاتجاه الطولي أو المستعرض حسب الحاجة أما مقاييس الرسم فتبقى نظرياً بدون حدود سواءً كان ذلك في التصغير أو التكبير غير أن الأكثر شيوعاً 1:2.5_1:5_1:10_1:20_1:50_1:100_1:200_1:500_1:1000 فيما يخص التصغير 1:2_5:1_10:1 وفيما يخص التكبير.

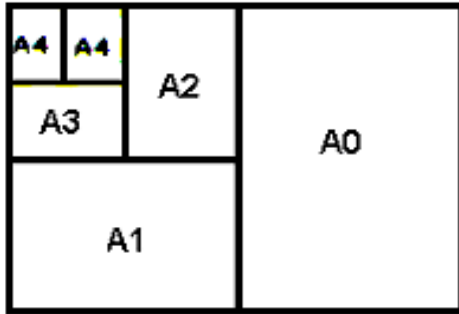


م	رمز الورقة	الأبعاد (mm)
1	A0	1189x841
2	A1	841x594
3	A2	594x420
4	A3	420x297
5	A4	297x210

شكل (1.1)

ب- المثلثات TRIANGLES

يفضل عند الرسم الهندسي استخدام مثلثين أحدهما بزاوية 45 والآخر بزاوية 60 ويفضل أن يكونا مصنوعين من مادة البلاستيك الصلدة والشفافة في نفس الوقت وذلك لتسهيل رؤية الخطوط تحت المثلث أثناء عملية الرسم، ويستعمل المثلثان عادة مع المسطرة حرف T لذلك يفضل أن يكون طول الوتر للمثلث يتراوح ما بين 200mm إلى 300mm ليتناسب وطول المسطرة. يبين الشكل (2.1) بعض أنواع المثلثات

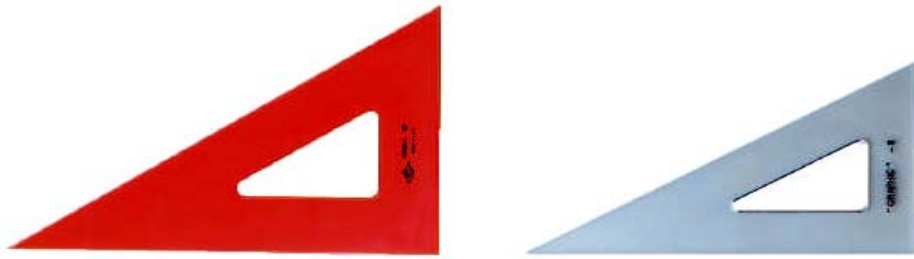

شكل (2.1)

ج- الفرجار COMPASS

يوجد العديد من أنواع الفرجار المستخدمة لرسم الدوائر والأقواس وهي تختلف من ناحية الحجم والتصميم والاستخدامات. يوصى عادة، باستخدام فرجار متين ذي مسمار ضبط في الوسط كما يظهر على الشكل (3.1).

توجد استخدامات هندسية متقدمة للفرجار تدخل تحت مسمى الهندسة الوصفية (DESCRIPTIVE GEOMETRY) لرسم الأشكال الثلاثية الأبعاد المعقدة مثل الأشكال


البيضاوية وتلك المحصلة من تقاطع المجسمات ذات الأسطح المنحنية (FREE FORM SURFACES)



شكل (3.1)

د- الطبعات (الشبلونات) TEMPLATES

يوجد العديد من أشكال الطبعات والتي تسهل عملية الرسم وتوفر الوقت والجهد لذلك. لعل من أهمها طبعات الدوائر (CIRCLE TEMPLATE). الشكل (4.1) يظهر بعض النماذج.

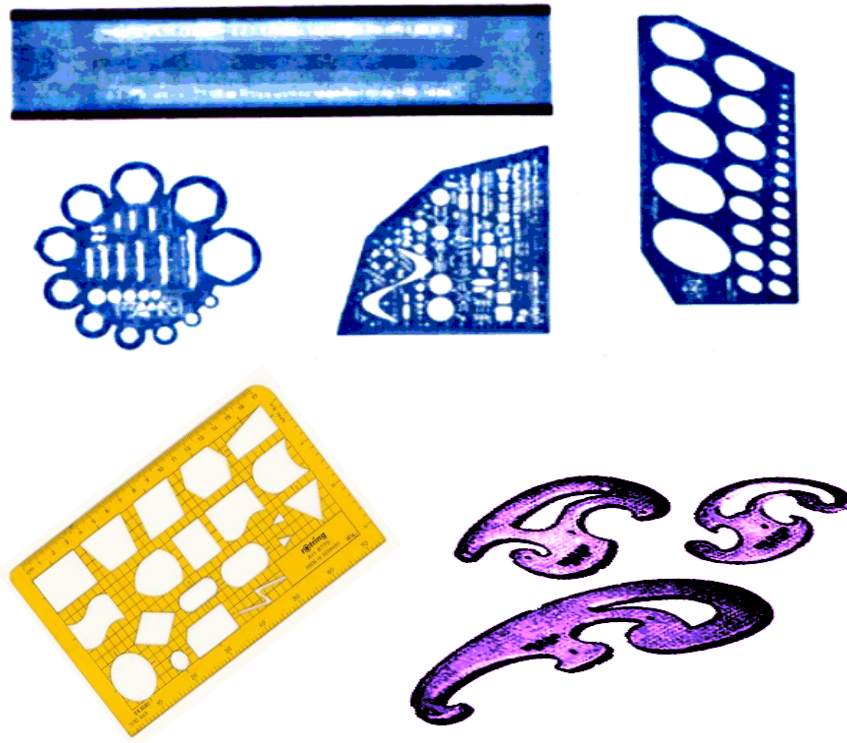

شكل (4.1)

هـ - أقلام الرصاص المستخدمة PENCILS

تستخدم أقلام الرصاص (PENCILS) في عمليات الرسم ويمكن حصر أنواع أقلام الرصاص المستخدمة في نوعين أساسيين هما :

▪ أقلام الرصاص الخشبية (WOOD PENCILS)

يوضح الشكل 5.1 صورة منها و تحتاج أقلام الرصاص الخشبية إلى عملية البري (SHARPENING) بشكل متواصل أثناء عملية الرسم لإبقاء سن القلم جاهزاً للاستخدام.

▪ أقلام الرصاص الميكانيكية (MECHANICAL PENCILS) و تتميز هذه النوعية من الأقلام بإمكانية تغيير خشونتها ومحافظةها على ثخانة (سمك) ثابت للخط أثناء عملية الرسم كذلك فهي لا تحتاج إلى عملية بري بالمطلق. تتكون هذه النوعية من الأقلام من حشوة رصاصية وحامل ومكبس في رأس القلم كما هو مبين على الشكل 6.1



شكل (6.1)



شكل (5.1)

درجات صلادة الرصاص المستخدم في أقلام الرسم تنقسم إلى ثمان عشرة درجة، أما التكوينية الكيميائية للرصاص فهي مزيج من مادتين يرمز لإحدهما بالرمز (H_Hardness) وهي المادة المقسية بحيث كلما زادت هذه المادة في الرصاص زادت الصلادة و يرمز H9 لأعلى درجة صلادة للرصاص، أما المادة الأخرى فيرمز لها ب (B) وهي المادة التي تتحكم بمقدار ليونة واسوداد الرصاص. يمثل B7 أعلى درجة ليونة للرصاص.

و- المحاة RUBBER/ERASERS



يوجد العديد من أنواع وأشكال المحايات ولكن ينصح باستخدام ممحاة من نوع جيد الصنع وذلك لمنع تلف ورق الرسم أو تشويه منطقة المحي أو غيره من الأضرار والتي يسببها استخدام بعض الأنواع الرديئة. كذلك يفضل استخدام فرشاة لتنظيف ورقة الرسم من الآثار التي سببها المحو. انظر الشكل (7.1).



شكل (7.1)

ز- المنقلة PROTRACTOR

توجد على شكل نصف دائري أو دائري كامل وتصنع عادة من مادة بلاستيكية صلبة وشفافة. يستعملها المصمم لقياس الزوايا ورسم الخطوط بزوايا معينة كما هو مبين على الشكل (8.1).

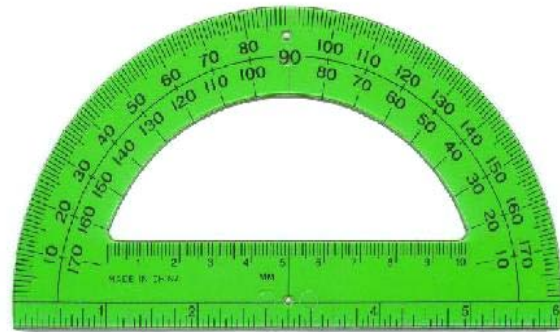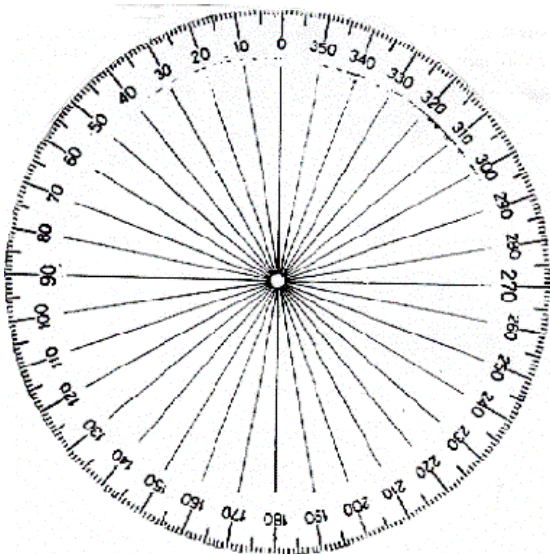


شكل (8.1)

ح- لوحة الرسم ومسطرة حرف (T) DRAWING BOARD AND T-SQUARE

لوحات الرسم مقاسات مختلفة وأحجام شتى على غرار أوراق الرسم و هي تصنع من مواد جيدة كالخشب أو المواد البلاستيكية ويرفق مع اللوحة مسطرة أفقية ورأسية الحركة تنزلق بواسطة مجارٍ محفورة في أطراف اللوحة. تعد لوحة الرسم والمسطرة حرف T من أقدم الأدوات التي استخدمت ومازالت تستخدم في الرسم إلى يومنا هذا في بعض المراكز الصناعية و الهيئات التعليمية و التدريبية في العالم.


فيما يخص المقاسات الأكثر استخداماً في المجالات التعليمية/التدريبية فهي المقاس **A3** والمقاس **A4**. يظهر على الشكل التالي (9.1) صنفان للوحات الرسم والمسطرة حرف T المرافقة لها.

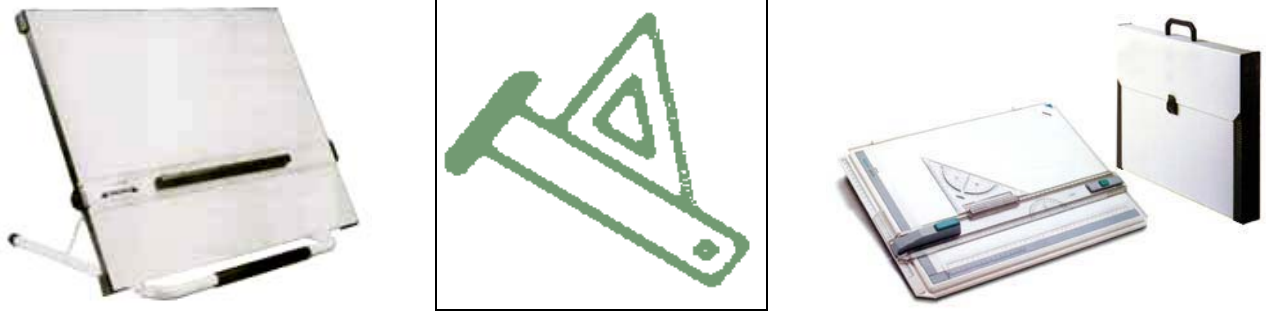

شكل (9.1)

ط- جدول المعلومات BILL of MATERIAL

وهو جدول يرسم في الركن الأسفل الأيمن من لوحة الرسم حسب مواصفات نظام الـ DIN 6771. يحتوي الجدول على معلومات إيضاحية مثل: اسم المصمم/المراجع ، رقم المشغولة ورمز القسم المسؤول عن المشروع ، تاريخ التصميم و المراجعة، مقياس الرسم ، والتعديلات وغيرها من البيانات الضرورية لحسن فهم وتوثيق وتحديد المسؤوليات بين الأشخاص المشرفين على حلقات حياة وتطور المنتج (PRODUCT LIFE CYCLE). يمثل الشكل 10.1 عينة لهكذا جدول معلومات و يمكن الرجوع إلى مقرر الرسم الهندسي فيما يخص مقاسات حقول البيانات اللازم تعبئتها حسب مواصفات DIN 6771.

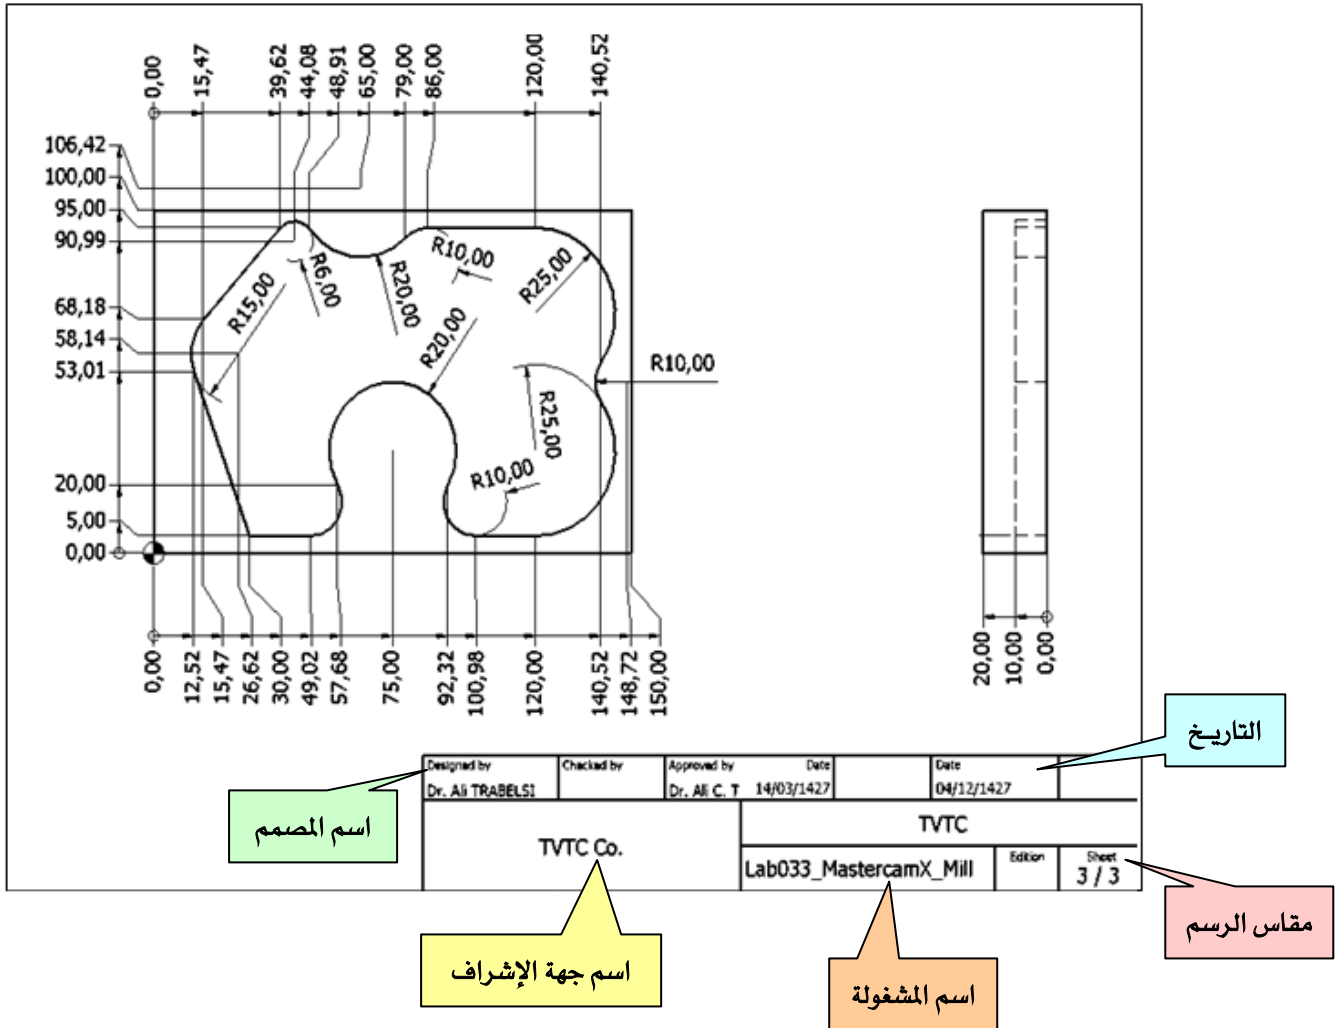

شكل (10.1)

3.1 أنواع الخطوط LINES TYPES

أي رسم هندسي يتكون من مجموعة من الخطوط تحدد شكل الجسم المرسوم بكامل تفصيلاته وهو ما يرمز له عادة بالنموذج السلبي (WIREFRAME MODELING) للشغلة. يوجد لكل خط من هذه الخطوط دلالة اصطلاحية معينة في الرسم، كما هو موضح في الجدول على الشكل (11.1). ومهما كان نوع الخط المستخدم فإن له واحد من ثخانتين وهما الخط السميك والخط الرفيع. وفيما يلي سوف نستعرض الخطوط واستخداماتها .

4.1 الأبعاد DIMENSIONING

تعتبر كتابة الأبعاد من أهم وسائل إيصال وتبادل المعلومات الهندسية والتقنية عبر الرسومات. فعلاوة عن وصف الشكل الهندسي فهي تحدد الانحرافات المسموح بها عند تشغيل القطع حتى تستجيب للمواصفات الوظيفية المحددة لها سلفاً. تخضع كتابة الأبعاد والأزواج إلى منظومة الـ I.S.O (ASME Y14.5.1) و (ANSI Y14.5M_94) و (ISO 1101) و (ASME Y14.41-2003) وسوف نستعرض طريقته كتابة الأبعاد والانحرافات لاحقاً في الباب الرابع.

أنواع خطوط الرسم

نوع الخط	شكل الخط	سلك الخط	قلم الرصاص المستخدم	تطبيقات استعماله	التشغيل
خط ظاهر	خط كامل عريض	0.7	HB	رسم حواف الأجسام المرئية	
خط مستتر	خط متقطع متوسط العرض	0.5	2H	رسم الحواف الغير ظاهر للعين (الحواف الداخلية)	
خط امتداد (إسناد)	خط كامل رفيع	0.35	2H	يستعمل كإسناد لأجزاء الرسم المطلوب تحديد أبعادها	
خط بعد	خط كامل رفيع	0.35	2H	يستعمل للدلالة على الأبعاد والمسافات	
خط محور	خط رفيع من شرط ونقط	0.35	2H	تحديد مراكز الثوابت والقرص. رسم خطوط التمثال.	
خط مستوي القطع	خط عريض من شرط ونقط	0.7	HB	لتحديد مسير أو مستوى مرور القطع	
خط التهييب	خط كامل رفيع	0.35	2H	تتهييب (تزيين) مساحات الرسم التي مر بها القناع	
خط كسر قصير	خط بدائي حر	0.35	2H	رسم في الأجزاء الطويلة المنتهية التي لا تكفي لها رتبة الرسم	
خط كسر طويل	خط متعرج	0.35	2H	رسم في الأجزاء الطويلة المنتهية التي لا تكفي لها رتبة الرسم	

يوجد أربع أنواع من الخطوط وهي :
 ١- خط كامل (مضلع) .
 ٢- خط متقطع .
 ٣- خط من شرط ونقطة .
 ٤- خط بدائي حر .

شكل (11.1)

الرسم الفني

الإسقاط الأيزومتري

الإسقاط الأيزومتري

الجدارة: مراجعة طرق استخراج الإسقاط الأيزومتري و ما يتبعه من مساقط تعامدية (Orthogonal Projectional Views)

الأهداف: عند الانتهاء من هذه الوحدة التدريبية يكون المتدرب قد:

1. تعرف إلى طرق رسم المنظور والمساقط التعامدية.
2. على دراية بنظام الزاوية الأولى والثالثة فيما يخص استخراج المساقط والفرق بينهما.
3. أنواع القطع وأهميته في الرسومات التفصيلية والتجميعية.

مستوى الأداء المطلوب: يطلب من المتدرب إتقان المهارة بنسبة 100%

الوقت المتوقع للتدريب: 12 ساعة

الوسائل المساعدة:


1. جهاز عرض Data Show
2. سبورة

متطلبات الجدارة:


اجتياز مقرر الرسم الهندسي (111ميك) زائد الوحدة الأولى

1.2 الإسقاط الأيزومتري

يعرف الإسقاط الأيزومتري طبقاً للمواصفات القياسية (DIN5) بأنه إسقاط متعامد لجسم ما في مستوى معامد لاتجاه خطوط الإسقاط المتوازية التي تمر بالجسم وترسم له مجسماً ثلاثي الأبعاد تتضح فيه أوجه الجسم الأساسية الثلاثة ويتم فيه رسم الارتفاع رأسياً أما العرض والعمق فيرسمان بميل 30 على الخط الأفقي وتتساوى في هذا النوع من التمثيل مقاييس الرسم بالنسبة للارتفاع والعرض والعمق. غالباً مايفضل استخدام المنظور الأيزومتري إذا أريد إيضاح أشياء هامة على المساقط الثلاثة. يوضح الشكل (1.2) نظرية الإسقاط الأيزومتري ومقدار زوايا الإسقاط. أما الشكل التالي (2.2) فيوضح منظور أيزومتري عليه الأبعاد.

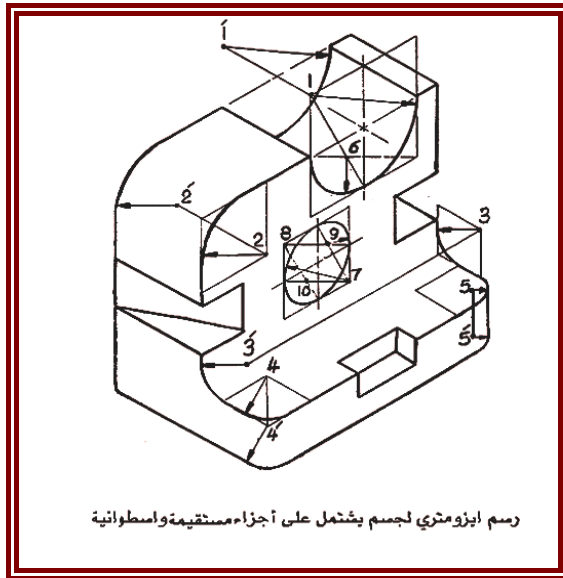

شكل (2.2)

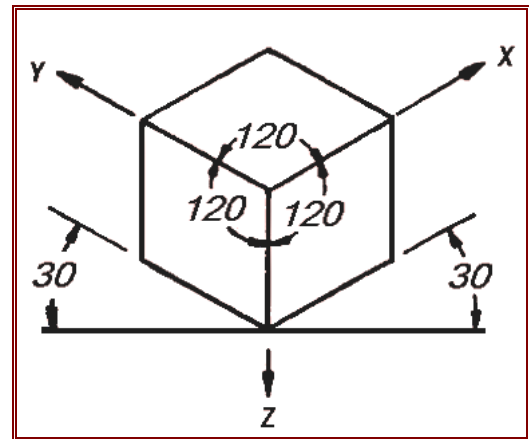

شكل (1.2)


لقد تم التفصيل في طرق استخراج المناظير في مقرر الرسم الهندسي، لدى نكتفي بهذه المقدمة المقتضبة عن الموضوع أيضاً، يمكن الرجوع إلى المراجع المختصة في موضوع المناظير والعلاقة الهندسية الرياضية التي تحكم عدد المناظير رجوعاً إلى مرفولوجيا المشغولات وإلى مراجع مختصة لمزيد من التفصيل والأستدلال.

2.2 المساقط


غالباً ما يتم أخذ ستة مساقط أو مناظر للمتمازوي المستطيلات حيث يظهر في كل مسقط سطح واحد فقط مع مقاساته الحقيقية ويمكن رسم المساقط الستة بمقاساتها الحقيقية كل في اتجاه معين على مستوى لوحة الرسم . ويتم ترتيب المساقط الستة كما هو موضح في الشكلين (3.2) و (4.2).

لاحظ الشكل (4.2) حيث تتبين لنا المساقط الستة وهي تباعاً:

- المسقط الرأسي
- المسقط الجانبي من جهة اليمين
- المسقط الجانبي من جهة اليسار
- المسقط الخلفي
- المسقط الأفقي
- المسقط الأفقي من الأسفل

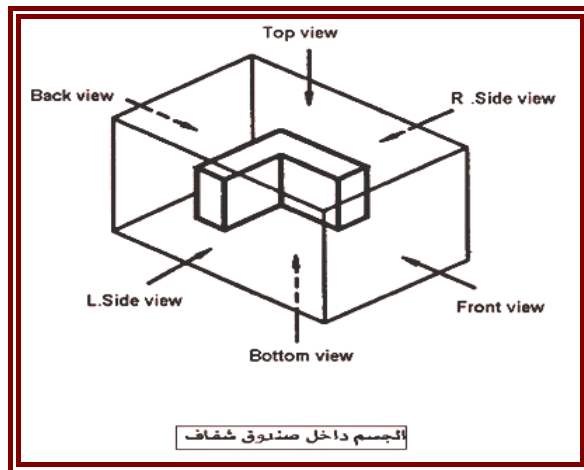

شكل (3.2)

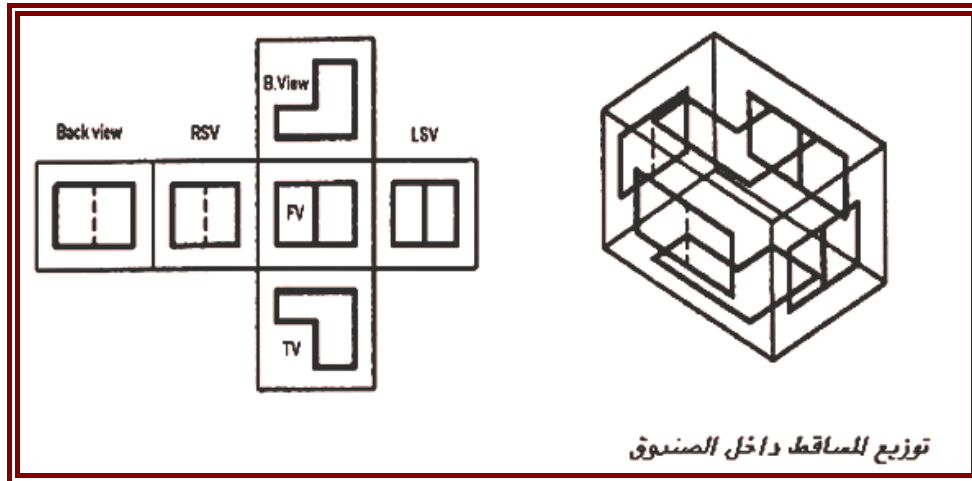

شكل (4.2)


نظراً لعامل التناظرية فإنه يكتفى غالباً برسم ثلاثة مساقط فقط عند رسم القطع الميكانيكية وهي: المسقط الرأسي، المسقط الجانبي و المسقط الأفقي. في حالة الأشكال الاسطوانية فتظهر تناظرية خطية و لا نحتاج في هكذا حالة، سوى مسقطين لا غير.

3.2 طريقه توزيع المساقط

عند رسم المساقط الثلاثة للمنظور الهندسي يمكن اعتماد أحد أنظمة الأسقط التالية:

- نظام الزاوية الثالثة و هو منتشر الاستعمال في دول أمريكا الشمالية و المملكة المتحدة. سطح المسقط يكون بين الشغلة أو الجسم و نقطة الأبصار
- نظام الزاوية الأولى و هو الأكثر انتشاراً و خاصة في دول أوروبا. سطح المسقط يكون وراء الشغلة أو الجسم رجوعاً إلى نقطة الأبصار.

يظهر الشكل (5.2) منظور هندسي مع المساقط الثلاثة. أذكر أي نظام أسقاط تم اعتماده ؟

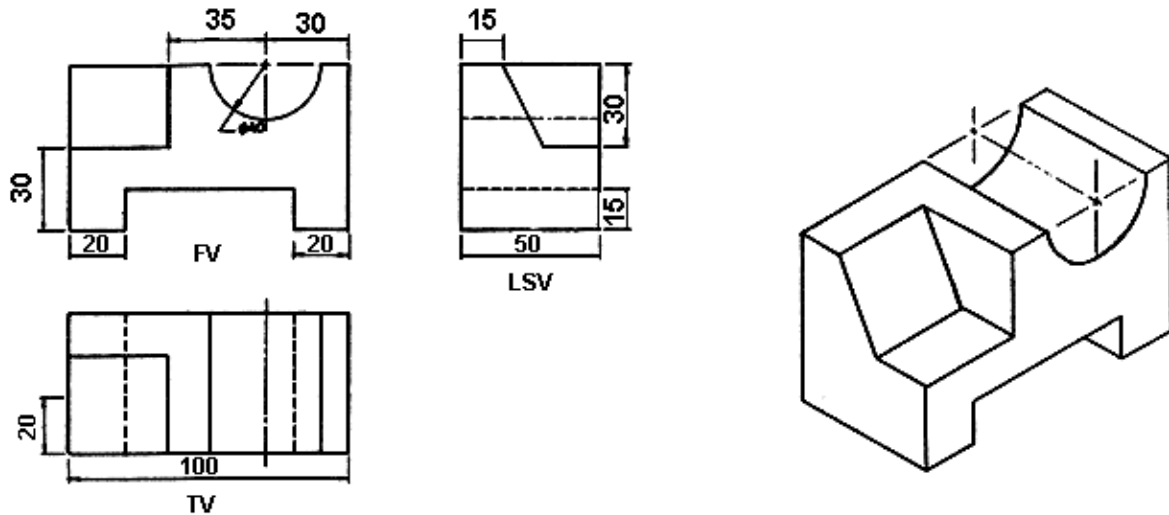



شكل (5.2)



4.2 التقطع SECTIONING

القطع عملية مهمة تقوم من خلالها بإظهار التفاصيل الهندسية المخفية والتي يصعب تخيلها بلا قطع أو رسمها بتفاصيلها على المساقط. حسب مواصفات الأيزو لا تقطع الأجسام المملأ كالمسامير مثلاً، ولكن تقطع الأجسام الجوفة عموماً.


يوجد عدة أنواع للقطع كما يظهر على الشكل (6.2):




- أ- قطع كامل وفيه يمتد القطع من أول العضو المقطوع إلى نهايته.
- ب- قطع نصفى وفيه يتم قطع نصف العضو ويستخدم هذا النوع في حالة كون العضو متماثل مع مراعاة عدم رسم الخطوط المخفية بالنصف غير المقطوع.
- ج- قطع جزئي ويقطع هنا جزء فقط من العضو.
- د- قطع مدور حيث يتم إدارة المستوى المقطوع بزاوية 90 ويرسم داخل المسقط.
- هـ- قطع معزول ويرسم المستوى المقطوع خارج المسقط.
- و- قطع دائري ويدار مستوى القطع ليصبح على مستوى محور التماثل.
- ز- قطوعات تجميعية.
- ح- الكسر الاصطلاحي ويستخدم في حالة الأجزاء الطويلة والتي لا يمكن رسمها بكامل أطوالها.

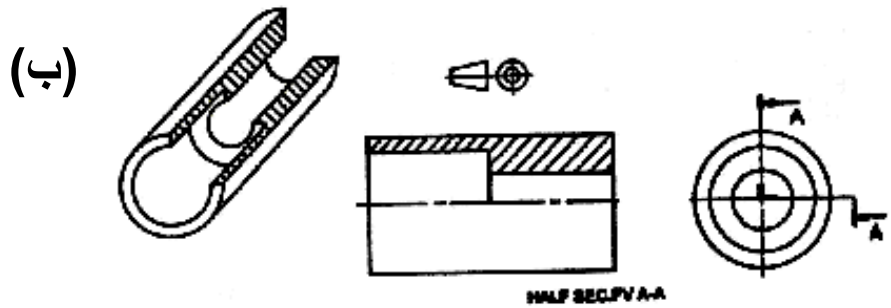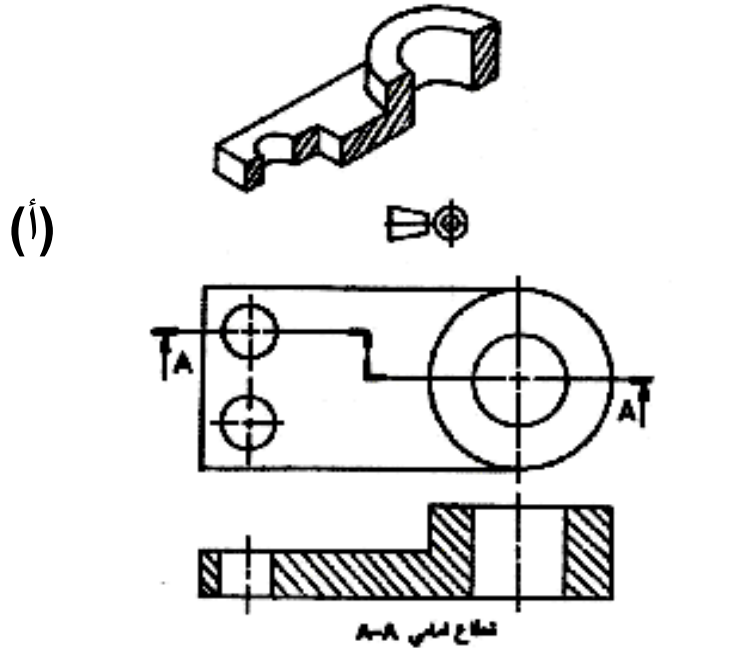

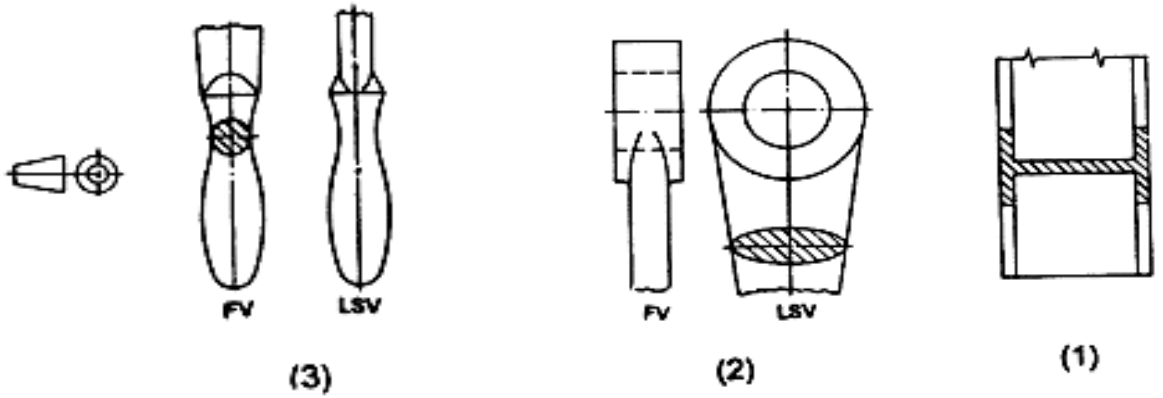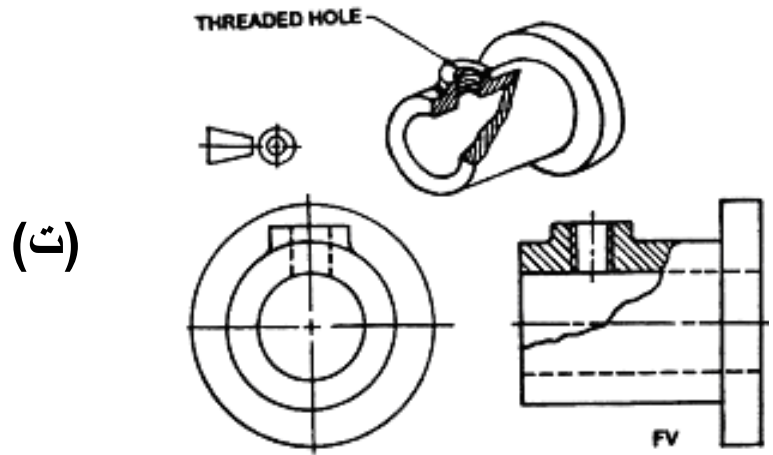

(ث)

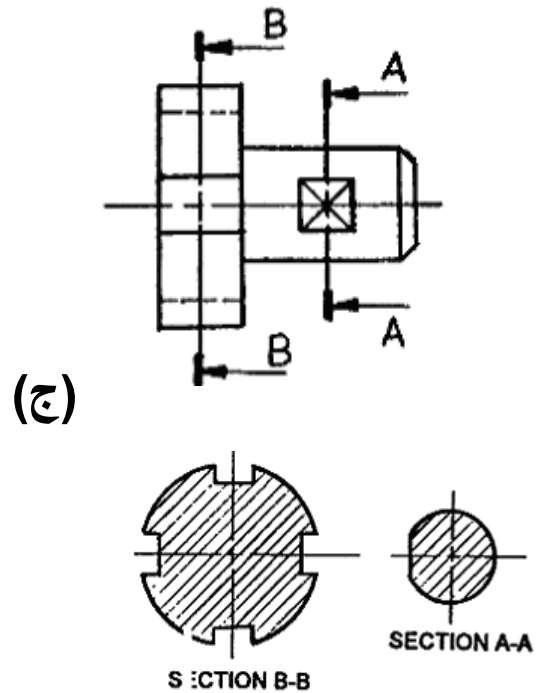

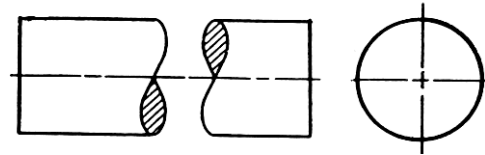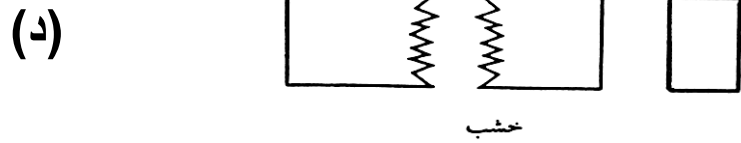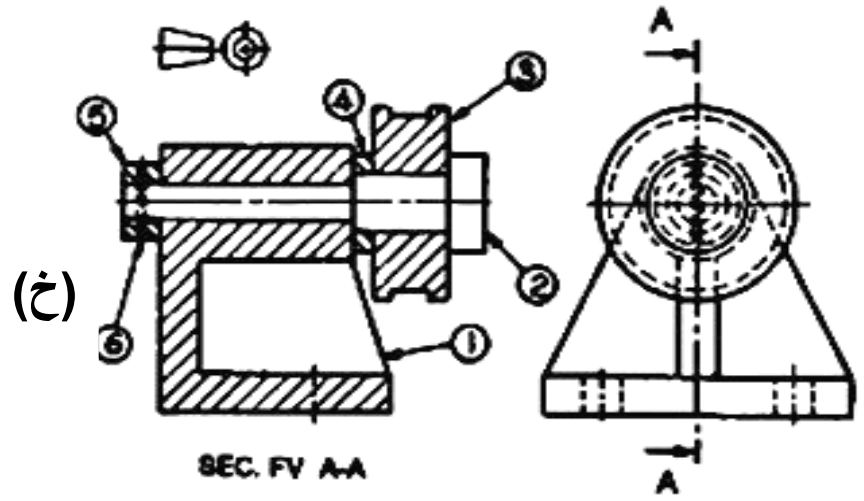


شكل (6.2)

1.4.2 الأجزاء الميكانيكية التي لا تقطع ولا تهش


سبق أن أشرنا أن القطع الميكانيكية المملأ لا تقطع بالطول لأنه لا إضافة فنية أو تقنية من قطعها على كامل أطول بعديها ويمكن قطعها وتهشيرها بالعرض. ومن هذه القطع العصب، العمدان، الخوابير، البنوز، المسامير، الصواميل والبراشيم. الشكل (7.2) يظهر الطريقة الصحيحة التي يقطع فيها العصب على سبيل التدليل.

لاحظ فيما يخص العناصر الميكانيكية القياسية كالخوابير والمسامير فإنه من البديهي أن لا تهش لعدم وجود إضافات فنية مقارنة مع تلك المحصلة من بقية الأجزاء المكونة للتجميع.

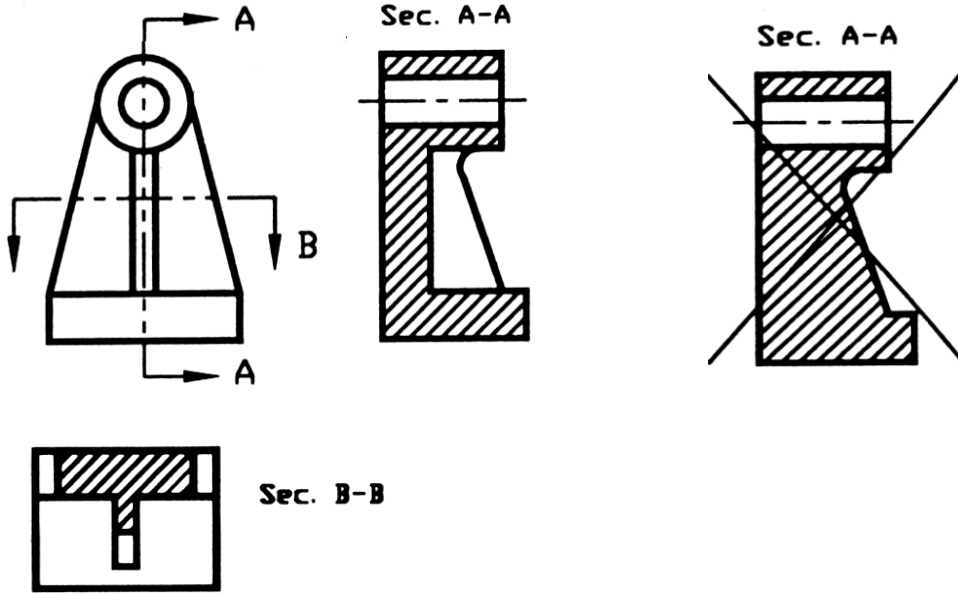

الشكل (7.2)

الشكل (8.2) يظهر الطريقة الصحيحة لقطع الأذرع.

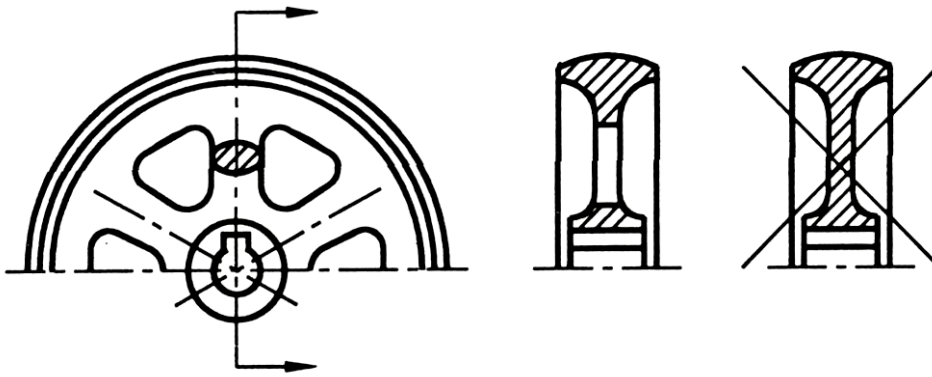


شكل (8.2)

كما يبين الجدول بالشكل 9.2 بعض العناصر الميكانيكية في القطاعات.

ملحوظات هامة عند القطع:

- المساقط النصفية تستخدم عندما يكون المسقط متماثلاً حول محور موازٍ للمسقط الآخر.
- خطوط التهشير ترسم عادة بزاوية 45° وإذا كانت خطوط العضو الأساسية على زاوية 45° ترسم الخطوط بزاوية 30° أو 60° كما يظهر على الشكل (10.2).

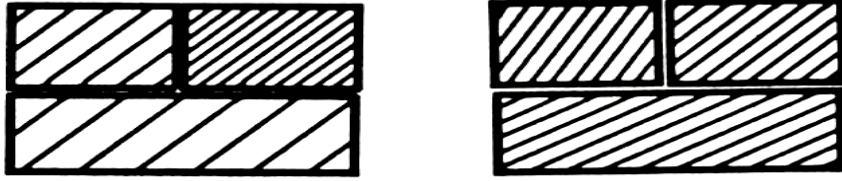

اختلاف المسافة بين الخطوط

اختلاف زوايا الميل


شكل (10.2)

INCORRECT غير صحيح	CORRECT صحيح	PART NAME اسم العنصر
		SCREW مسبار ملولب
		NUT صامولة
		PIN محور صغير
		HANDLE مقبض
		WORM GEAR مسنن دودي


شكل (9.2)

تمرين


1. أعد رسم المناظير التالية بمقياس رسم مناسب. تأخذ جميع الأبعاد من الرسم مباشرة من الشكل 10.2

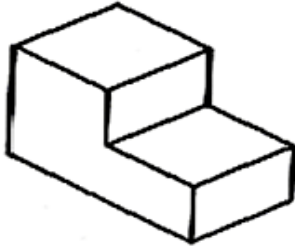


(ب)

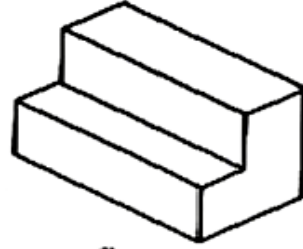


(ب)

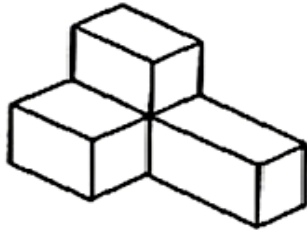


(ب)

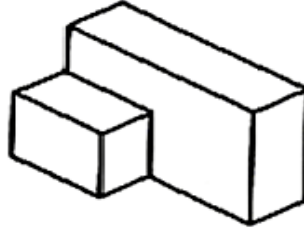

(ب)

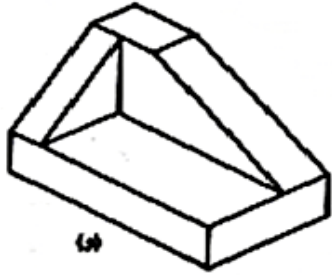







(ب)

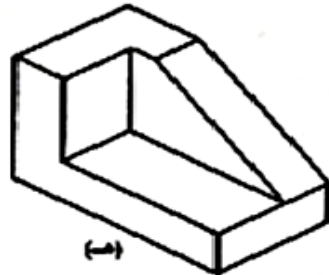

(ب)



شكل (10.2)


2. أعد رسم المناظير التالية بمقياس رسم مناسب. تأخذ جميع الأبعاد من الرسم مباشرة من الشكل 11.2

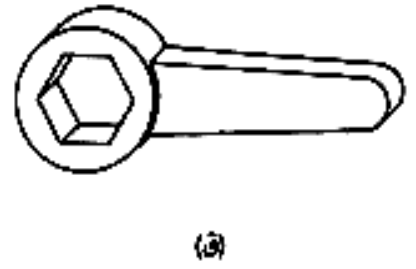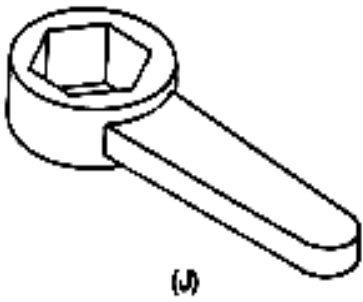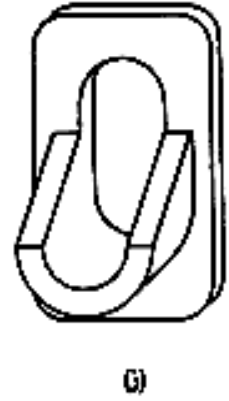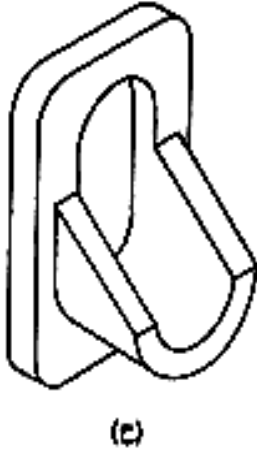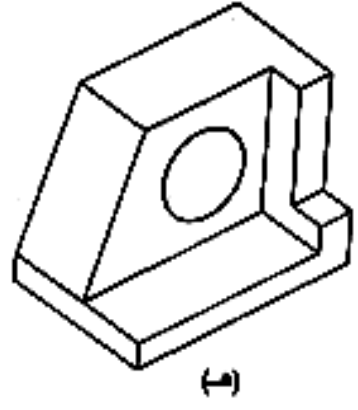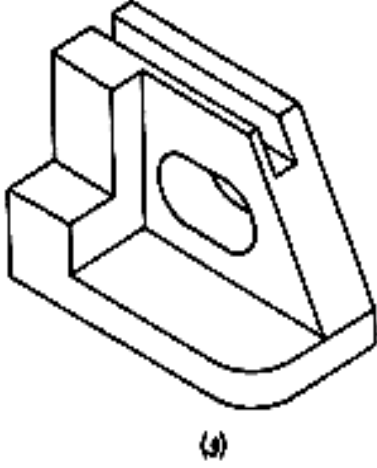

شكل (11.2)





3. أعد رسم المناظير التالية بمقياس رسم مناسب مع كتابة الأبعاد على الرسم (شكل 12.2)

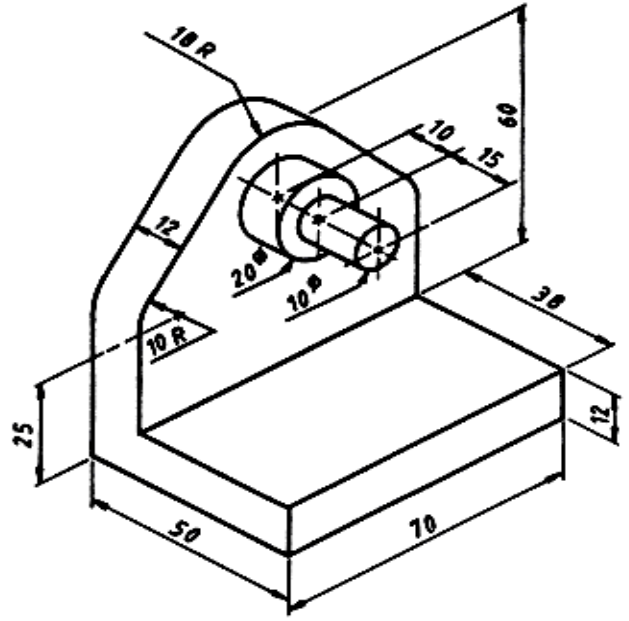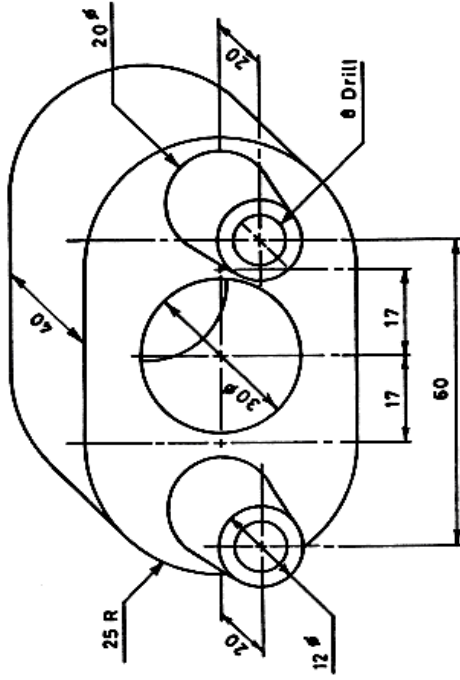


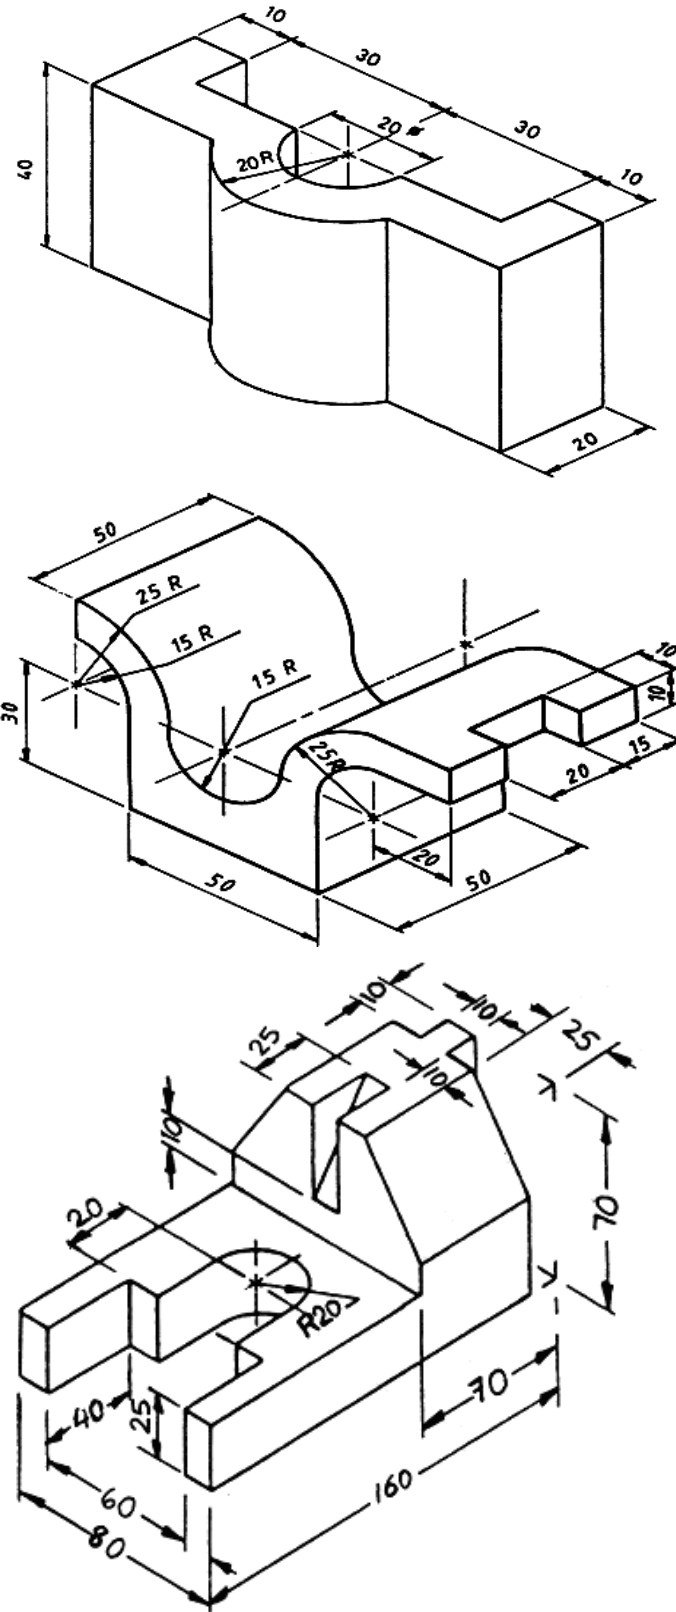

شكل (12.2)


4. استنتج المساقط الثلاثة لكل من المناظير الهندسية المبينة على الشكل (13.2) باستعمال نظام الزاوية الأولى ؟ اذكر في كل حالة هل المنظور أيزومتري ؟

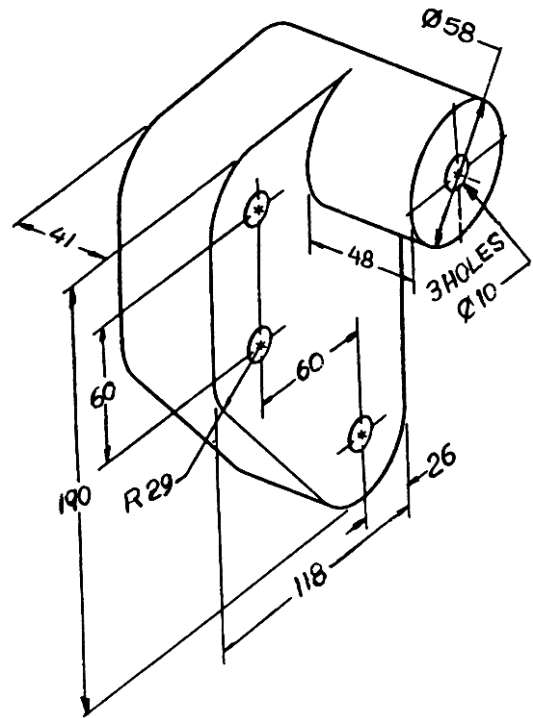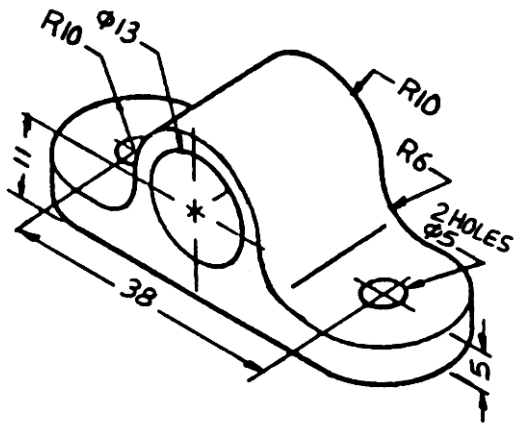
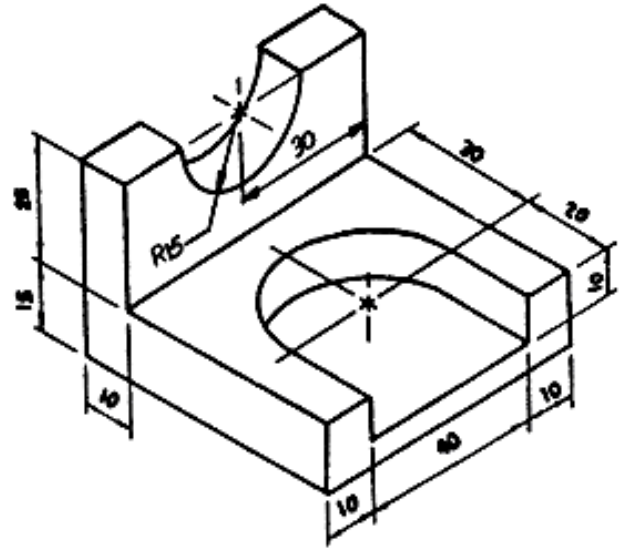
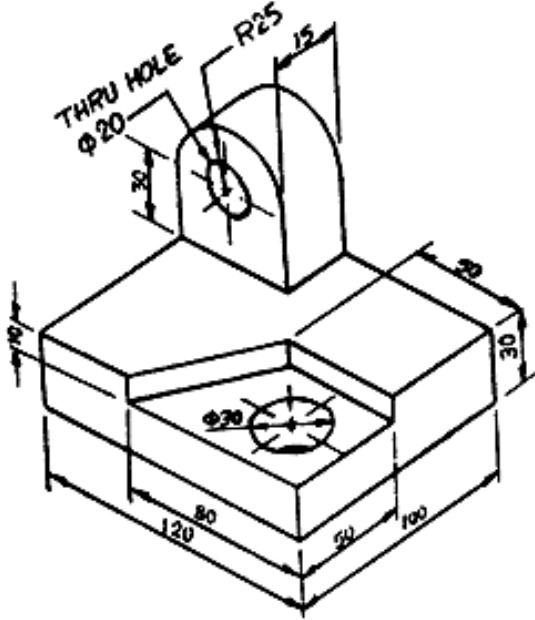


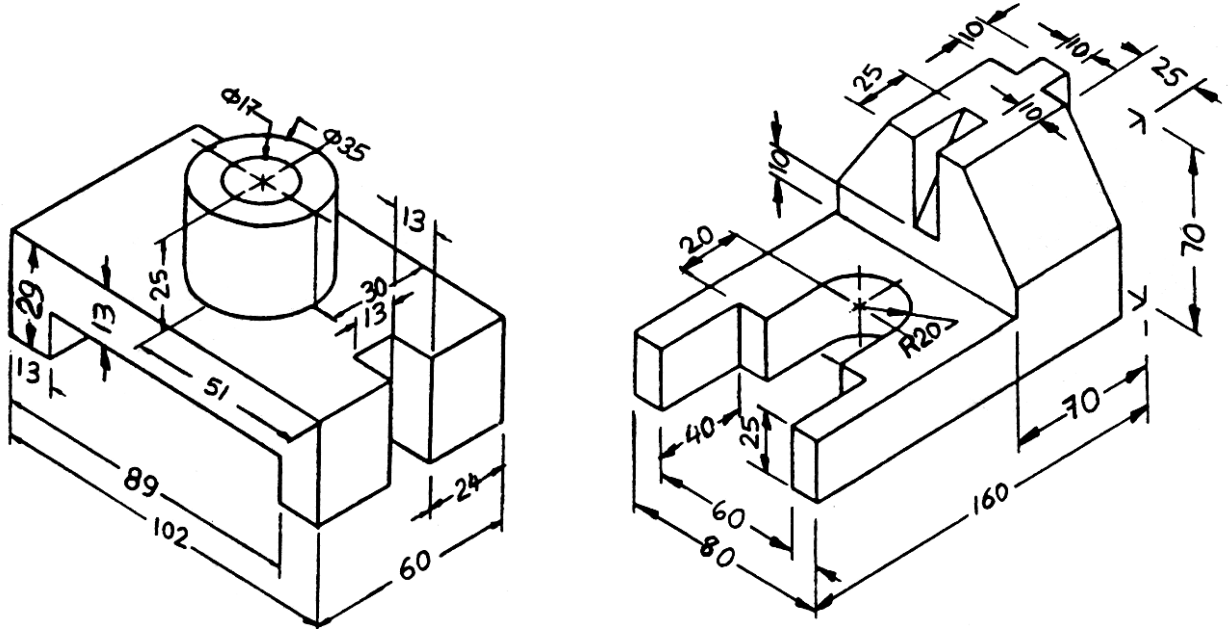


شكل (13.2)

5. ارسم بمقياس رسم مناسب المنظر المعلوم والقطاع A-A في كل حالة من الحالات التالية كما هو مبين على الشكل (14.2).

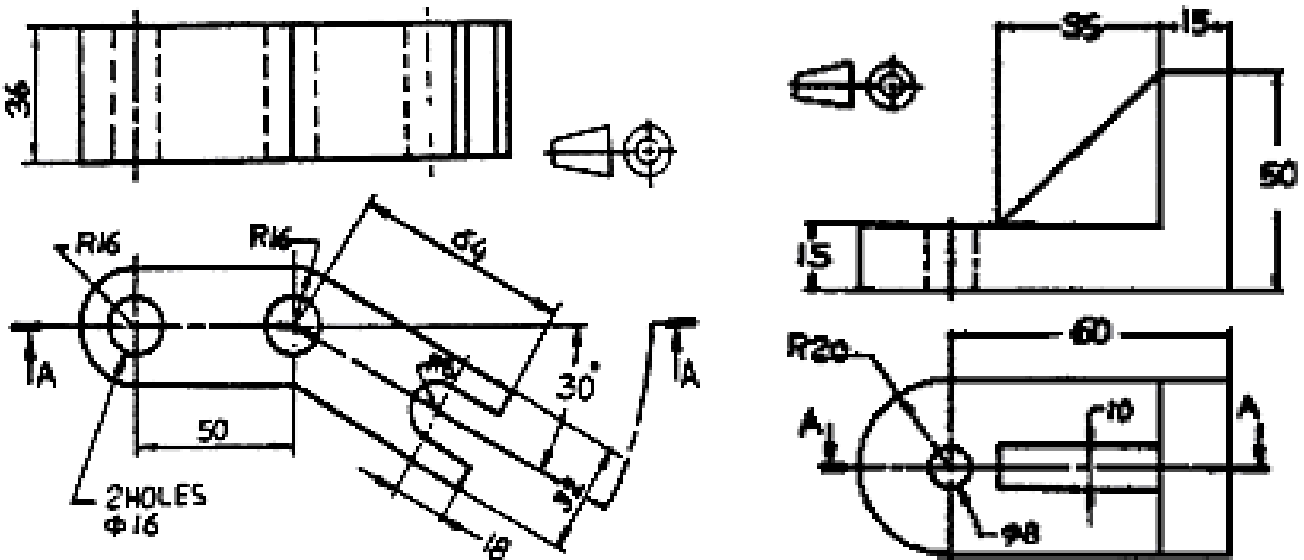


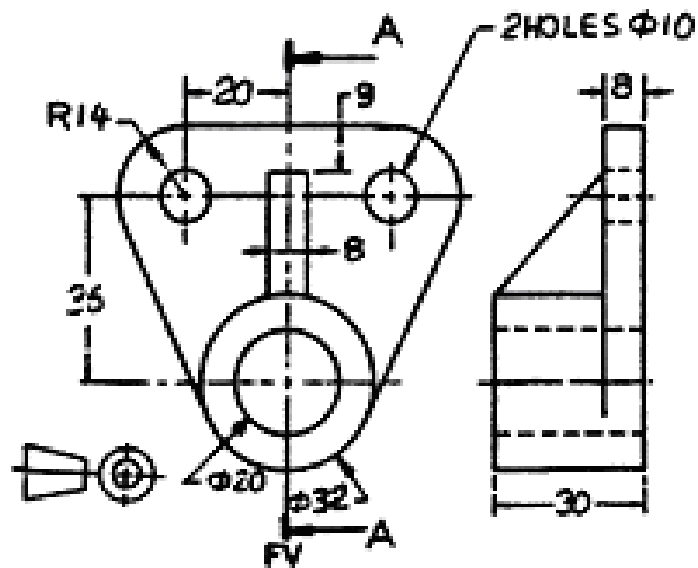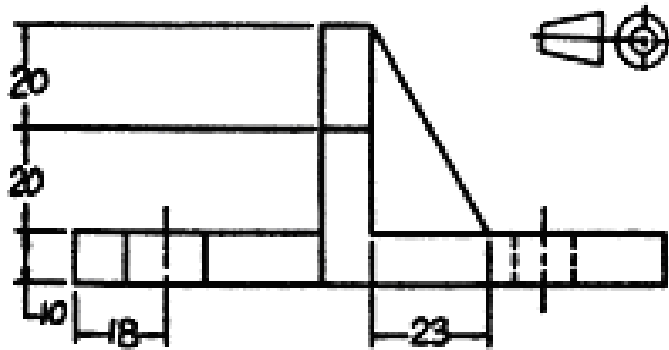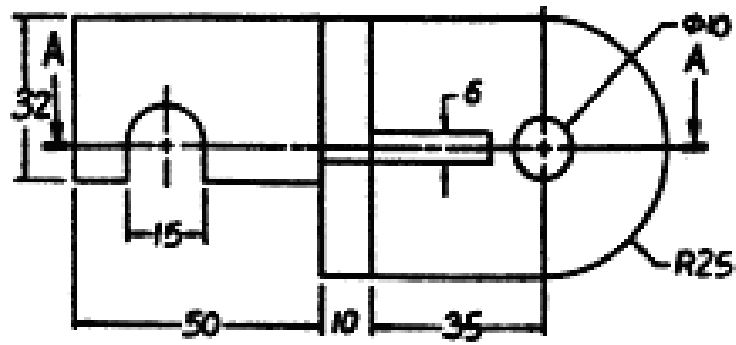

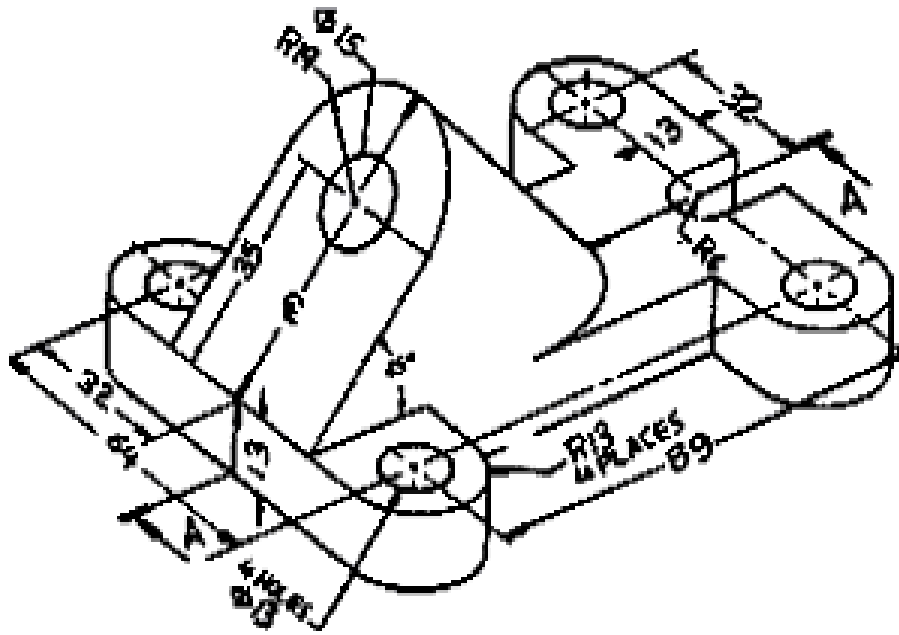


شكل (14.2)

6. ارسم بمقاس تكبير 1:2 كل من الرموز الهيدروليكية والكهربائية والحرارية التالية.

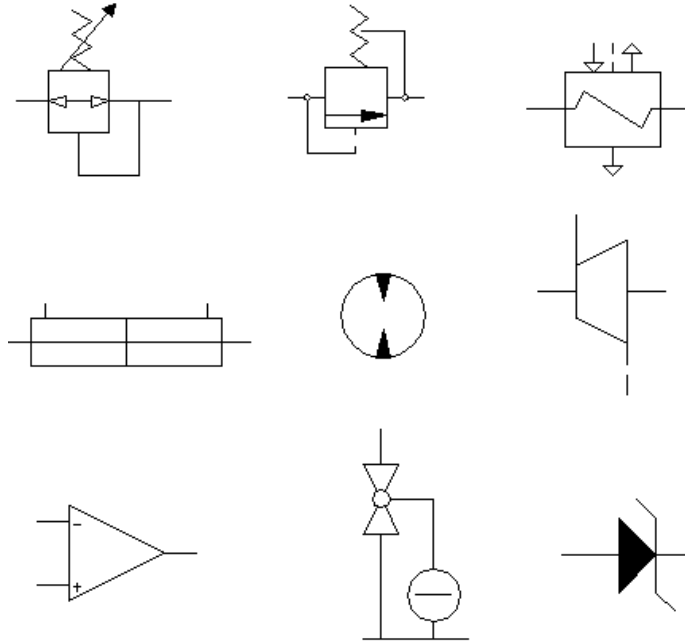

7. ارسم المخطط المعماري بمقاس تكبير 1:2.

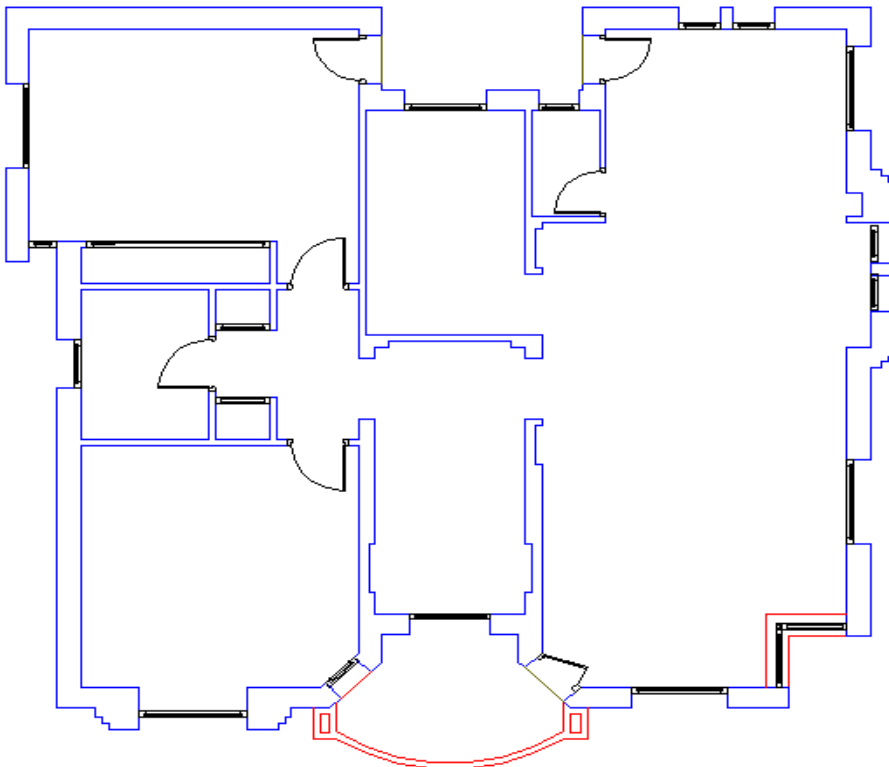

إدارة الإنتاج

القطع الميكانيكية ذات المواصفات القياسية

القطع الميكانيكية ذات المواصفات القياسية

الجدارة: التعرف إلى القطع والأنظمة ذات المواصفات القياسية على غرار أنظمة الربط والنوابض والمحامل والتروس و بعض طرق حساباتها ورسمها.

الأهداف: عند الانتهاء من هذه الوحدة التدريبية يكون المتدرب قد:

1. تعرف إلى وظائف ومجالات استخدام أنظمة الربط والنوابض والنوابض والمحامل والتروس وغيرها من القطع والأنظمة ذات المواصفات القياسية
2. تدرب على الرسومات الاصطلاحية والمبسطة والفنية لهكذا أنظمة.
3. تعرف إلى طريقة رسم و تحليل منحني الأنفوليتوت
4. صار قادراً على اختيار وحساب التروس

مستوى الأداء المطلوب: يطلب من المتدرب إتقان المهارة بنسبة 100%

الوقت المتوقع للتدريب: ست عشرة ساعة

الوسائل المساعدة:

1. جهاز عرض Data Show

2. سبورة

متطلبات الجدارة:

اجتياز مقرر الرسم الهندسي (111ميك) زائد الوحدة الأولى والثانية

1.3 أنظمة الربط FASTENERS


تعتبر أنظمة الربط الأكثر تنوعاً وثراءً إذ تزخر بها العديد من المكتبات الورقية والرقمية في مجال الهندسة الميكانيكية ومنها:

ب. البراغي BOLTED JOINTS

تعرف البراغي بأنها روابط ملولبة خارجياً تمتاز كونها وصلات مؤقتة بالإمكان فكها وتجميعها مرة أخرى لذلك فهي تستعمل بكثرة في التركيبات والآلات وغيرها من التطبيقات الميكانيكية. من أهم أنواع البراغي المسامير ذات الرأس المسدس والمسامير ذات الرأس المربع ويتم اختيار مواصفاتها باستعمال جداول فنية توفرها الشركات المصنعة أو هيئات المعايير المعتمدة عالمياً.

■ المسامير المربعة (الشكل (1.3)).

عند رسم المسامير المربعة يكتفى برسم مسقطين هما المسقط الرأسي والأفقي نظراً للتناظرية المحورية التي أشرنا إليها في الوحدة الأولى. يكون المسقط الأفقي على شكل مربع ويؤخذ قطر المسامير من مواصفات الأيزو المبوبة في جداول خاصة مثل M20x2.5. يرمز هنا إلى قطر متري (M20) ومقدار خطوة قلووظ متري (2.5).

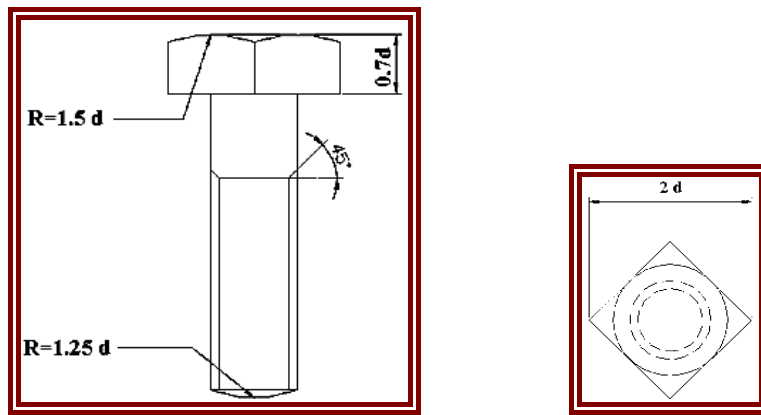


شكل (1.3)

■ المسامير المسدسة

يتم رسم المسامير المسدسة عادة على ثلاثة مساقط الشكل (2.3).

✓ المسقط الأفقي ويكون على شكل سداسي يرسم على شكل دائرة قطرها ضعف قطر اللولب (2d) ويتم تقسيمها إلى ستة نقاط، توصل النقاط مع بعضها فنحصل على الشكل السداسي.

✓ المسقط الرأسي و الجانبي يتم رسمهما بإسقاط جميع النقاط التي في المسقط الأفقي على الرأسي والجانبي مباشرة، ويحدد ارتفاع رأس المسمار من العلاقة التقريبية $(0.7 \times d)$ ، كما ترسم الأقواس الموجودة في رأس المسمار باعتماد العلاقة التقريبية $(r = 1.5 \times d)$ للقوس الكبير الموجود في الرأسي وأيضاً لأقواس المسقط الجانبي، وأما التي في أطراف رأس المسمار في المسقط الرأسي فترسم بالارتكاز في وسط المستطيل. أخيراً، القوس الموجود في أسفل المسمار فيرسم عن طريق العلاقة $(r = 1.25 \times d)$.

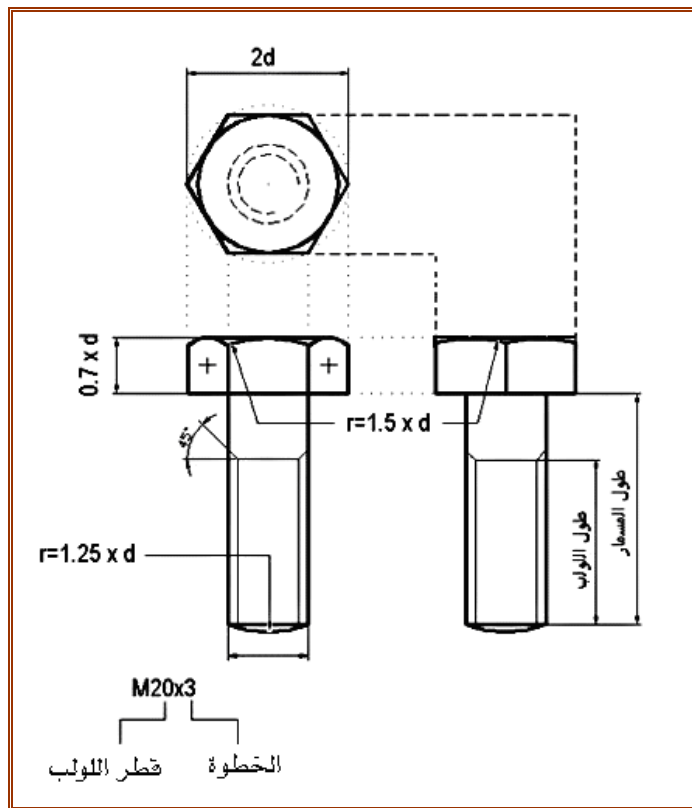

شكل (2.3)

■ الصواميل (NUTS)



تستخدم الصواميل عادة لربط المسامير المولوبة لمنعها من الحركة والاهتزازات و تستخدم الصامولة المناسبة مع المسمار المناسب لها. فالمسامير السداسية تثبت بصامولة سداسية وكذلك المسامير المربعة فهي تثبت بصواميل مربعة ولهذين النوعين من الصواميل ارتفاع أكبر قليلاً من ارتفاع رأس المسمار الذي يستعمل مع الصامولة وتكون عادة مشطوفة من جهة واحدة وأحياناً من جهتين. يتم اختيار مواصفات الصواميل باستعمال جداول فنية تو فرها الشركات المصنعة أو هيئات المعايير المعتمدة عالمياً. نستعرض فيما يلي طرق رسم الصواميل المربعة والمسدسة.

✓ الصواميل المربعة :

الشكل (3.3) يبين مسقطين لصامولة مربعة حيث يتم رسم المسقط الرأسي على شكل مستطيل ارتفاعه يساوي ($0.8 d$) ويرسم القوس الناتج من عملية شطف الأركان بنصف قطر يساوي

$$. (r = s)$$


على يمين الشكل (3.3) يظهر مسقطين لصامولة مربعة على شكل معين. يبرز في المسقط الرأسي سطحين وليس سطح واحد كما في الطريقة على يسار الشكل (3.3). يتم رسم الأقواس عن طريق ثلاث دوائر تتقاطع فيما بينها .

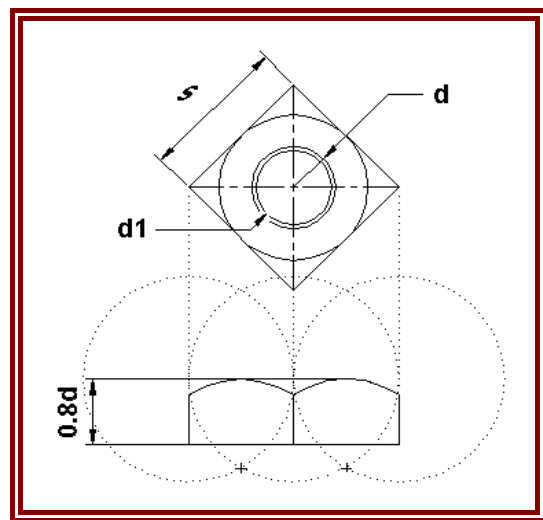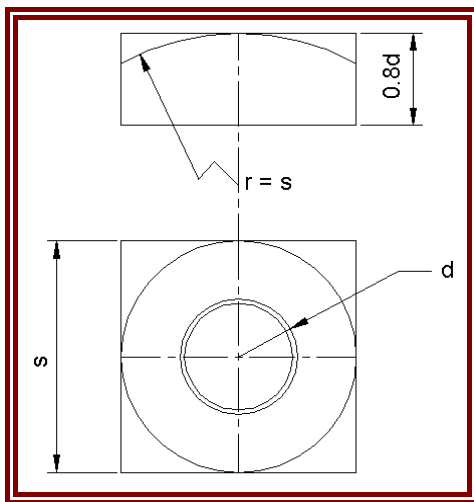

شكل (3.3): صامولة مربعة

✓ الصواميل المسدسة :

يبين الشكل (4.3) ثلاثة مساقط لصامولة مسدسة مرفقة بالأبعاد الخاصة بها.

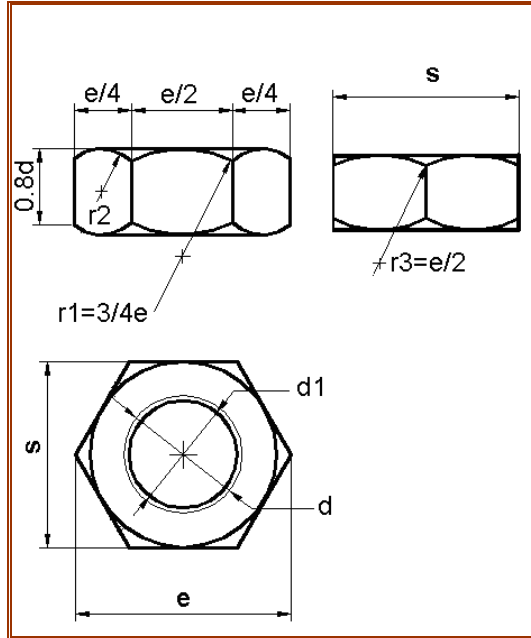

شكل (4.3): صامولة مسدسة


ب. اللولب (القلالوظ) (THREADED FASTENER)

اللوالب عبارة عن أعضاء مسننة ذات قيعان وقمم (من الخارج كالمسامير و من الداخل كالصواميل)، وتستخدم لتثبيت عضوين أو أكثر تثبيثاً مؤقتاً بحيث يمكن فك الأجزاء المثبتة بدون إتلافها وذلك عن طريق فك اللولب. نستعمل مع اللولب ودرات (WASHERS) لزيادة قوة الضغط ومنع تآكل الأجزاء المثبتة. يتم اختيار مواصفات اللولب والوردات باستعمال جداول فنية توفرها الشركات المصنعة أو هيئات المعايير المعتمدة عالمياً.

أهم المصطلحات المستخدمة في موضوع اللولب :

- سن اللولب (THREAD): مجرى لولبي مقطوع من السطح الخارجي أو الداخلي لجزء اسطواناني أو مخروطي.
- القطر الأكبر (MAJOR DIAMETER) : أكبر قطر لأسنان اللولب ويساوي ضعف المسافة بين حرف السن والمحور.


- القطر الأصغر (MINOR DIAMETER): أصغر قطر لأسنان اللولب ويساوي ضعف المسافة بين قطاع السن والمحور.
- الخطوة (PITCH): المسافة بين سنيين متتابعين وتقاس المسافة باتجاه مواز للمحور.
- قطر الخطوة (PITCH DIMETER): قطر اسطوانة وهمية يقاطع سطحها أسنان اللولب عند تساوي عرض السن مع عمق المجرى.
- حرف السن (CREST): السطح الذي يصل بين حرف الأسنان الأكثر بعداً عن محور الاسطوانة أو المخروط.
- قاع السن (ROOT): السطح الذي يصل بين أطراف الأسنان الأقرب من محور الاسطوانة أو المخروط.
- عمق السن (DEPTH): المسافة المعتمدة للمحور بين قاع السن والحرف.
- التقدم (LEAD): المسافة التي يتحركها اللولب باتجاه المحور في دورة كاملة.
- نظام السن اليميني (RIGHT-HAND THREAD): تدخل السن في الصامولة عند إدارة اللولب باتجاه عقارب الساعة عكس نظام السن الأيسر (LEFT-HAND THREAD).
- السن المفرد (SINGLE THREAD): السن الذي يتطلب تشكيكه للولب واحد على سطح الاسطوانة وتكون الخطوة مساوية للتقدم وهو الأكثر شيوعاً عند الاستعمال كما يظهر على الشكل (5.3).

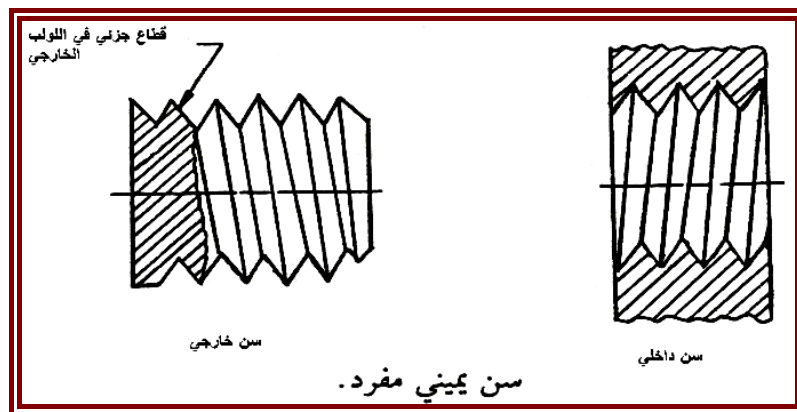

شكل (5.3)

- السن متعدد اللولبة (MULTIPLE THREAD): سن مركب مكون من أكثر من لولب واحد على سطح الاسطوانة ويستعمل عادة في تسريع حركة المسمار رجوعاً إلى الصامولة.

مسافة التقدم تساوي في هكذا حالة الخطوة ظارب عدد اللولب كما يظهر على الشكل (6.3) حيث هناك سناً مزدوجاً وآخر ثلاثياً.

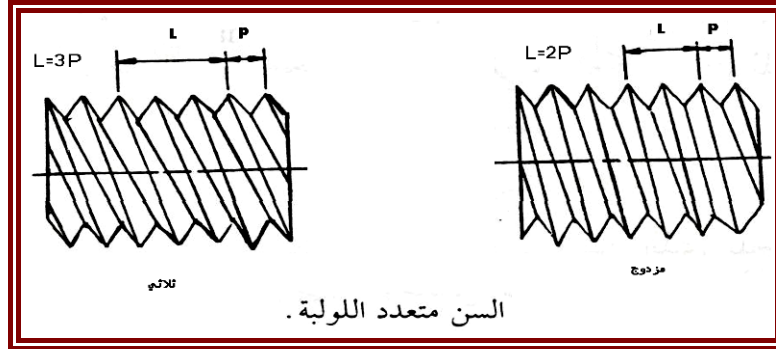


شكل (6.3)

من جهة أخرى يجدر بنا التأكيد على أشكال أسنان اللولب وفيما يلي بعض أهم أشكال اللولب وطريقة رسمها وكتابة الأبعاد عليها.

○ السن المتري (ISO METRIC THREAD):


يعتبر الأكثر استخداماً على النطاق العالمي وخصوصاً في حالة اللولب المعدة للربط والتثبيت كالمسامير الملولبة وفيما يلي رسم توضيحي لهذا النوع كما يظهر على الشكل (7.3).

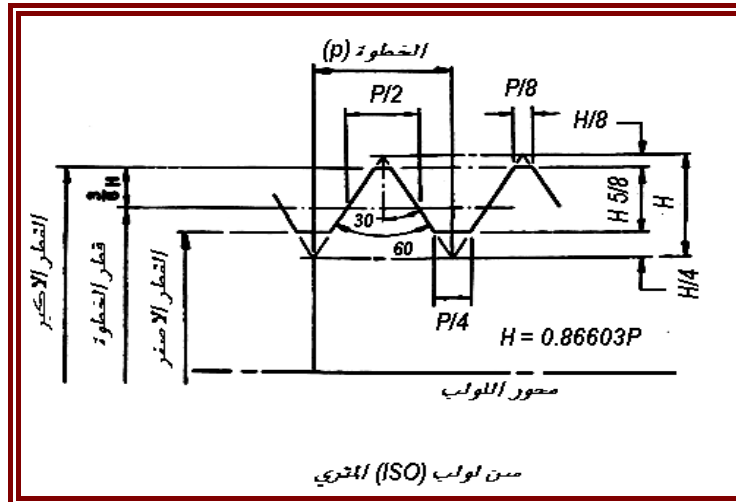

شكل (7.3)

○ السن الموحد (UNIFIED THREAD)


يستخدم بكثرة في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا ويلاحظ اختلاف شكل قمة السن والقاع بين المسامير المولب من الخارج والصامولة المولبة من الداخل انظر الشكل (8.3).

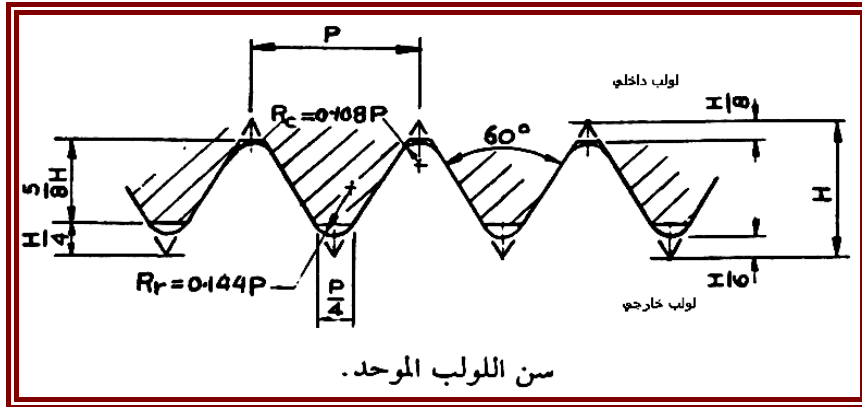

شكل (8.3)

○ السن المربع (SQUARE THREAD)


ويستعمل عند نقل القوى باتجاه محور اللولب كالروافع والمخارط. انظر الشكل (9.3)

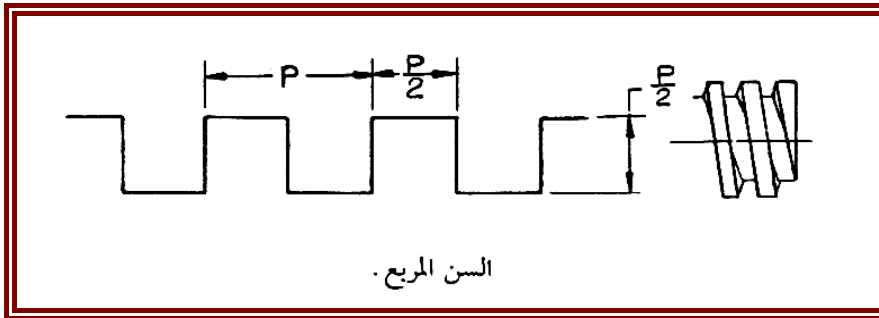

شكل (9.3)

○ السن المنحرف (TRAPEZOIDAL THREAD)


وهو شبيه بالسن المربع من ناحية الشكل والاستخدام. انظر الشكل (10.3).

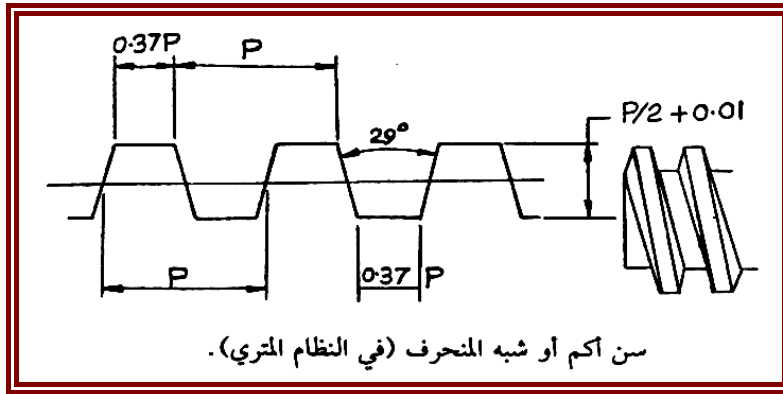

شكل (10.3)

○ السن الكتفي (BUTTRESS THREAD)

يركز استخدامه عند نقل القوى في اتجاه واحد فقط مثل عمود دوران الملزمة كما هو موضح على الشكل (11.3).

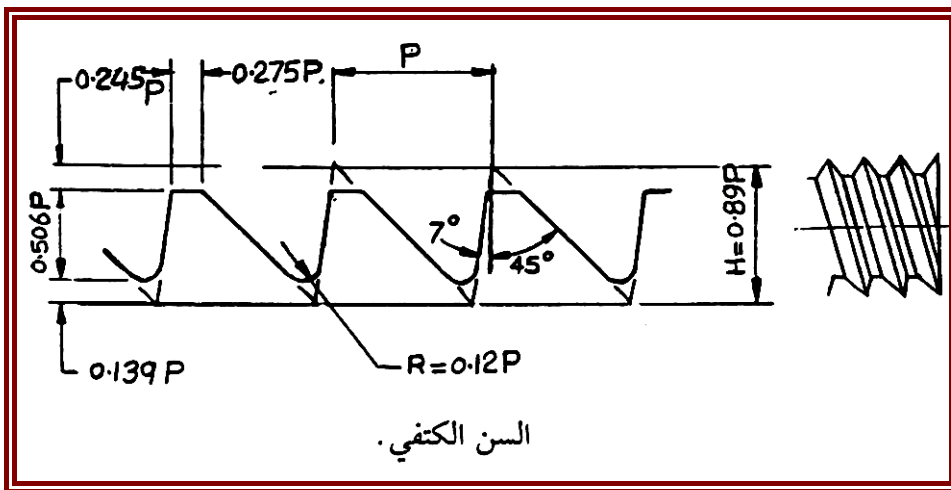


شكل (11.3)

2.3 النوابض SPRINGS

يعرف النابض بأنه جسم مرن يمتص الطاقة (ELASTIC ENERGY) فيخزنها في حالة تعرضه إلى أحمال خارجية من قوى مركزة، قوى مبعثرة أو عزوم ليعيدها ثانية للنظام الميكانيكي عند زوالها فيعود النظام إلى وضعه الأساس. تستعمل في العديد من الاستخدامات ومنها المعدات، العدد

اليديوية و الآلات، حيث يقوم بربط الأجزاء بعضها مع البعض بمرونة . يظهر الشكل (3. 12). بعض أنواع النوابض.

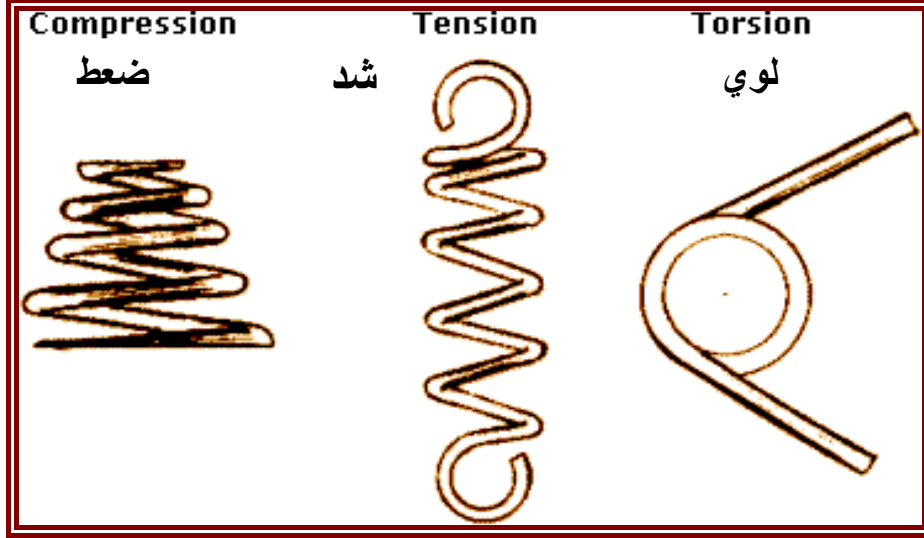

شكل (12.3): بعض أنواع النوابض


من أهم أنواع النوابض المستعملة في التجميعات و الأنظمة الميكانيكية نوابض الضغط ونوابض الشد ذات الشكل اللولبي، وسنتناول فيما يأتي كل منها بشيء من التفصيل.

أ. نوابض الضغط SPRINGS COMPRESSION

وهي إحدى أنواع النوابض اللولبية المصممة بالأساس لمقاومة القوى الضاغطة على مستوى المحور. تعرف هذه النوابض بتباعد المسافات بين لياتها ويتم اختيار المواصفات الهندسية والفنية لنوابض الضغط والشد باستعمال جداول فنية توفرها الشركات المصنعة أو هيئات المعايير المعتمدة عالمياً.

ب. نوابض الشد SPRING EXTENSION

وهي كما تقدم سابقاً تدرج ضمن أنواع النوابض اللولبية وصممت بصورة أساسية لمقاومة قوى الشد على مستوى المحور. تكون المسافة بين الليات صغيرة وأقرب إلى الالتصاق. يبين الشكل (3. 13) تطبيقين لاستعمال نوابض الشد و الضغط.

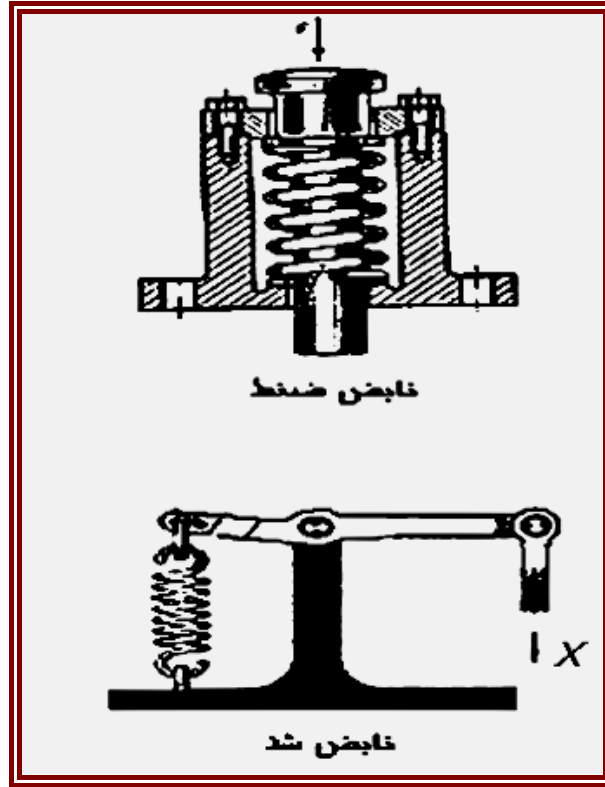



شكل (13.3): تطبيقات النوابض

1.2.3 طريقة رسم النوابض SPRINGS

يخضع رسم النوابض إلى مجموعة من القواعد تحكم كل من طريقة الرسم الاصطلاحي والرسم المبسط للنوابض.

أ- نوابض الضغط



يعتبر نابض الضغط حلاً تقنياً لعدة تطبيقات هندسية بحيث يكون جزءاً أو مجموعة من الأجزاء في أكثر من وضع بحسب الحاجة الوظيفية للنظام. ونستعمل نوابض الضغط في مجالات التحكم مثلاً وتمديدات القوة. أما فيما يخص الرسم فيراعى استخدام طريقة معينة لكتابة الأبعاد وكذلك البيانات الهندسية اللازمة للرسم كما سنرى في الأمثلة والتمارين القادمة. يبين الشكل (14.3) المصطلحات وطريقة رسم نابض الضغط.

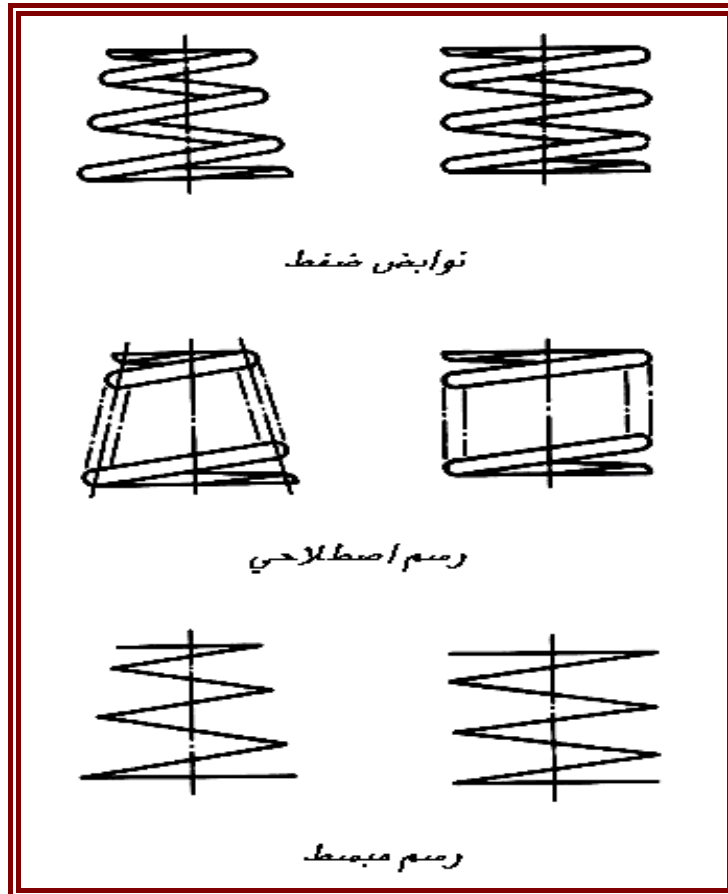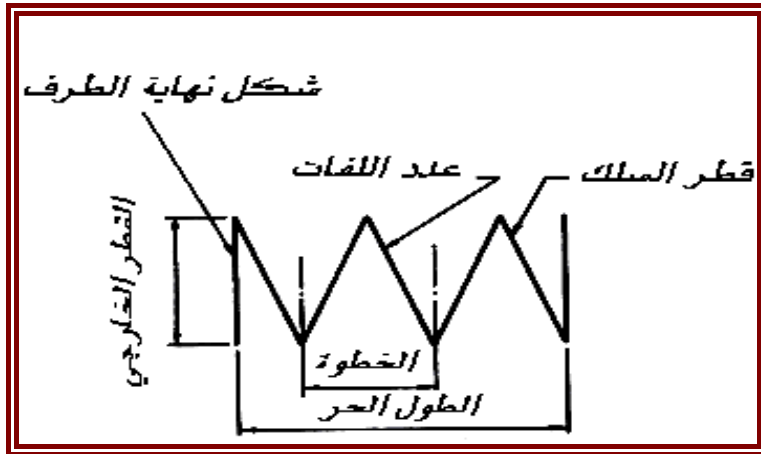

شكل (14.3): رسم نوابض الضغط

ب. نوابض الشد

عند رسم نوابض الشد يراعى استخدام طريقة خاصة على غرار ما ورد فيما يخص رسم نوابض الضغط (فقرة أ 1.2.3 §). يبين الشكل (15.3) المصطلحات وطريقة الرسم لنابض الشد.

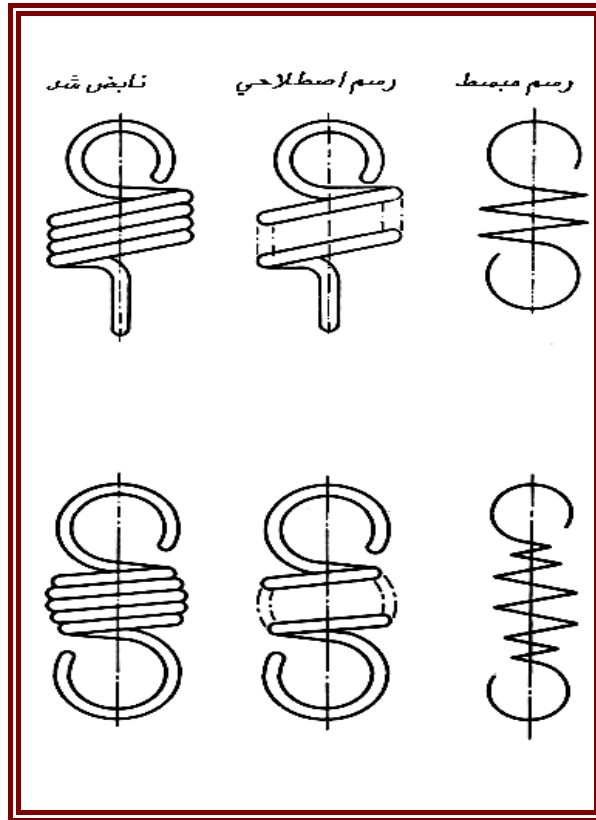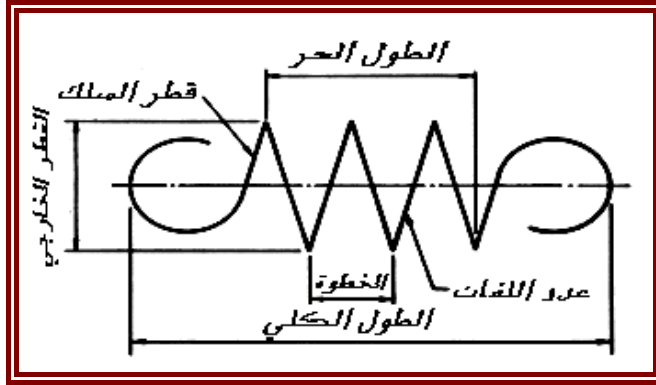

شكل (15.3): رسم نوابض الشد

3.3 المحامل BEARINGS

تستعمل المحامل لتأمين الحركات الدورانية عالية السرعة على غرار حركة الكرنكات و أعمدة التحكم و القوة في السيارات. فالمحامل تتكون من جزئين (خارجي و داخلي) يحويان عناصر تدرجية ذات أشكال كروية أو الاسطوانية/مخروطية تقوم بتحويل الحركة الدورانية و تحمل الإجهادات الناتجة عن الأحمال الخارجية للنظام الميكانيكي. الشكل (16.3) يظهر عينات محامل ذات استعمالات مختلفة.

نعومة الأسطح زائد نوعية معدن التصنيع و عامل التبريد و الأحمال الخارجية كلها تأخذ في الاعتبار عند حساب واختيار المحامل. تحدد المواصفات الهندسية والفنية للمحامل باستعمال جداول فنية توفرها الشركات المصنعة أو هيئات المعايير المعتمدة عالمياً.



شكل (16.3): عينات محامل


1.3.3 أنواع المحامل وتصنيفاتها BEARINGS CLASSES

تصنف المحامل بالأساس رجوعاً إلى نوعية و اتجاهات و قيم الأحمال الخارجية المطبقة على النظام الميكانيكي. و هي تتكون من العناصر التالية كما هو مبين على الشكل (17.3):

- الحلقتان الداخلية والخارجية ويوجد بهما مجرى عناصر التدرج (كرات أو اسطوانات)


■ العناصر التدرجية

■ الماسكات وهي تستخدم كفاصل بين عناصر التدرج وكمرشد لها .

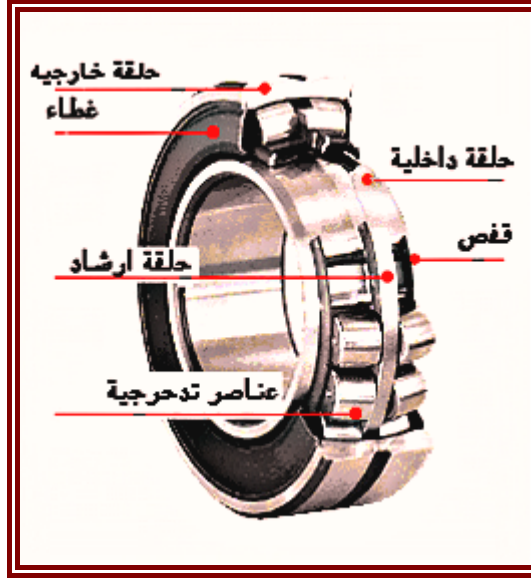


شكل (17.3)

في مجال التطبيقات الصناعية (شكل 18.3) يغلب استعمال المحامل الكروية والمحامل الاسطوانية أو المخروطية ولكن يوجد أصناف أخرى ذات عناصر تدرجية مختلفة. ومنها الاسطوانية القصيرة أو الطويلة (شكل ب) و الاسطوانات المرنة والمفوفة حلزونياً (شكل ج) و المخروطية (شكل د) و البرميلية (الشكل هـ) و الأبرية (الشكل و) كما يظهر على الشكل (19.3).

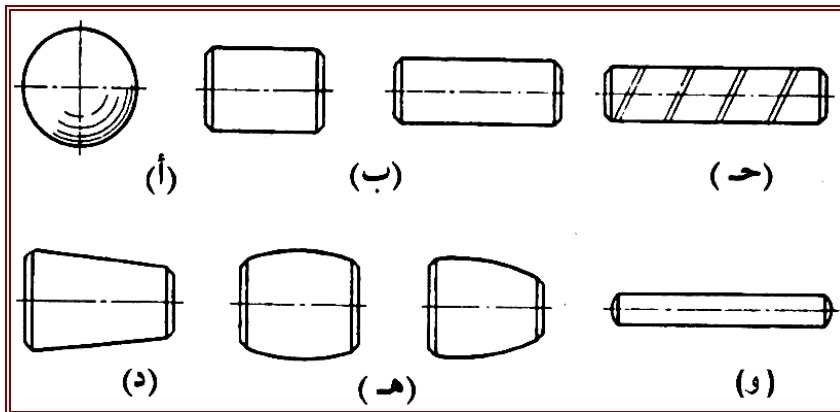



شكل (19.3)

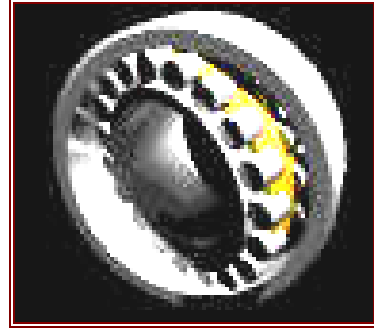


شكل (18.3)

بالعودة إلى طبيعة الأحمال الخارجية المطبقة على المحامل يمكن تصنيفها إلى:


- (1) محامل قطرية وتكون في اتجاه القطر أو محور العامود (شكل 20.3)
- (2) محامل محورية و تتحمل أساساً قوى محورية متوازية مع محور العامود (شكل 21.3)
- (3) محامل زاوية و تتحمل كلاً من القوى القطرية والمحورية (شكل 22.3)

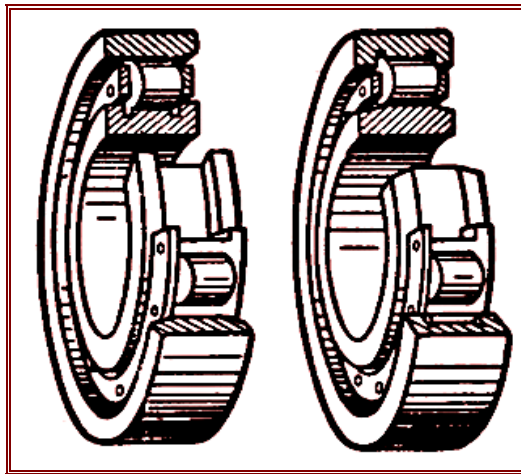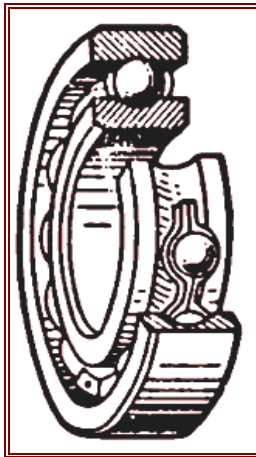

شكل (20.3)

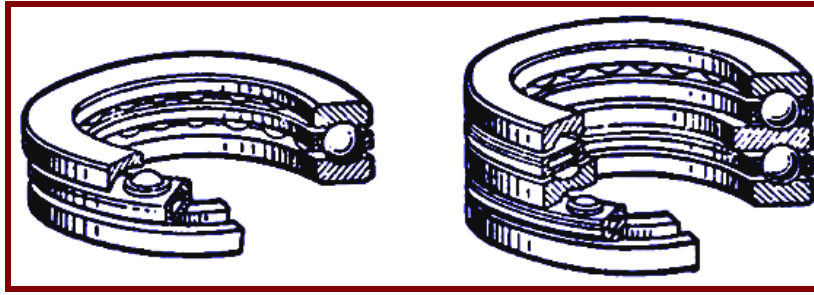


شكل (21.3)


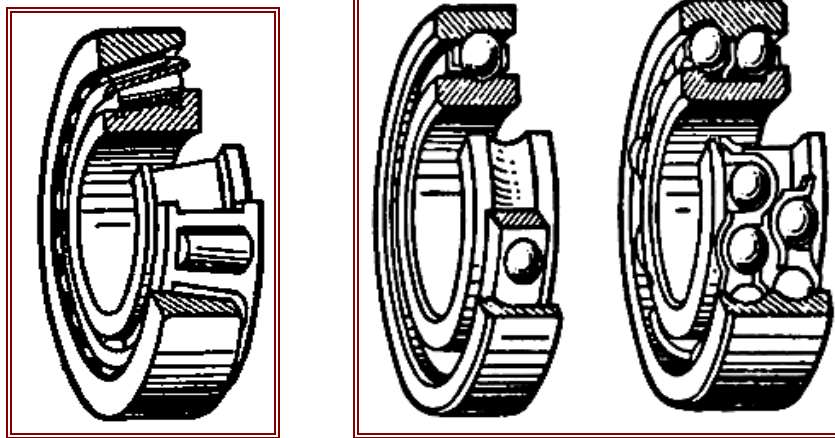


شكل (22.3)


يجدر التنبيه إلى توفر أنواع فرعية من المحامل المذكورة آنفاً وهي محامل للاستخدامات الخاصة مثل المحامل القابلة للانضباط ذاتياً. وفيما يلي نستعرض بعض المحامل وطريقة تمثيلها في الرسم:

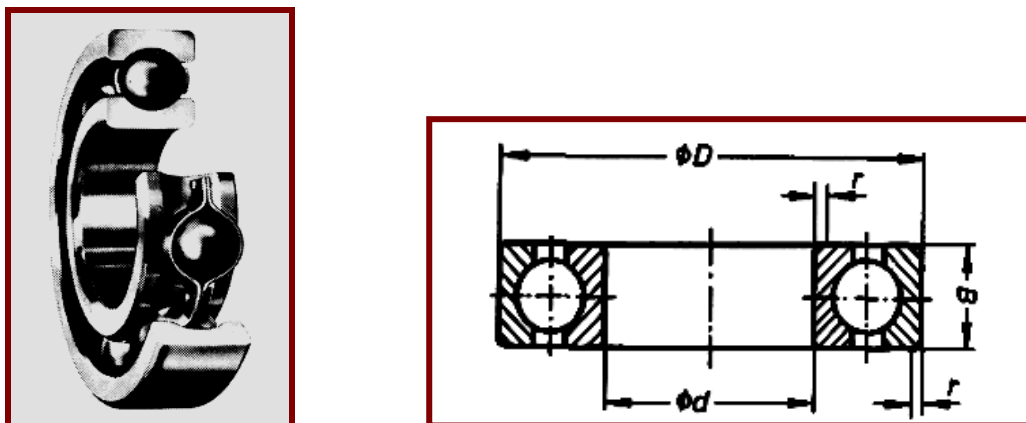

شكل (23.3): رسم محمل كروي

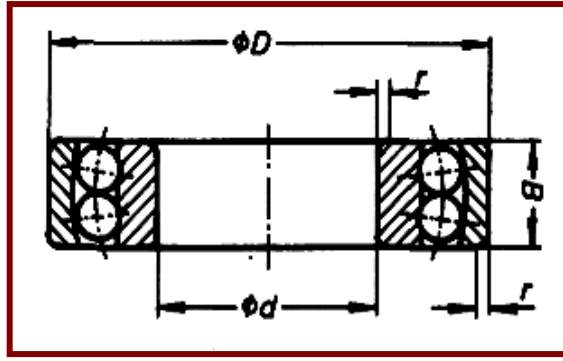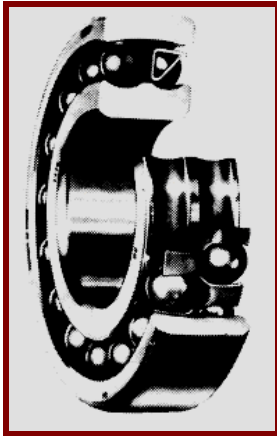

شكل (24.3): رسم محمل كروي زاوية

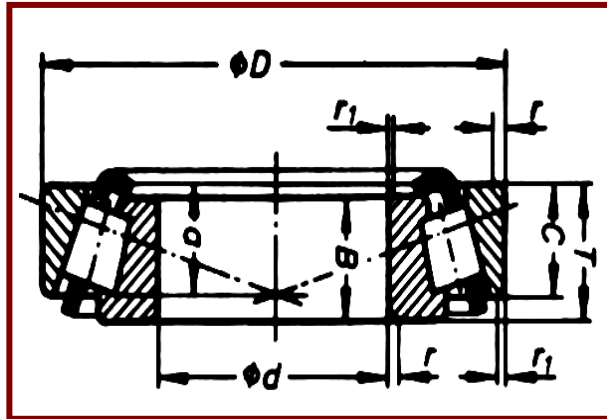

شكل (25.3): رسم محمل اسطواني قطري

4.3 التروس GEARS

تعتبر التروس من أكثر عناصر الآلات استعمالاً لنقل الطاقة والحركة (دائرية وخطية) بين محاور متوازية وغير متوازية. أيضاً، فإن قيم الاحتكاك بين أسنان التروس ضعيفة لوجود التزييت والتشحيم علاوة على التصميم حيث أن الأسنان تتطابق في حركتها دون انزلاقات بينية (SLIPPING).

من الخصائص ومجالات استعمال التروس نذكر ما يأتي:

■ العمر الافتراضي للتروس عالٍ مقارنة بغيرها من الوصلات المستخدمة لذات الغرض.

- إمكانية استخدام التروس بسرعات متغيرة وعزوم متغيرة .
- صيانة التروس سهلة الصيانة ولا تحتاج في الغالب إلا لبعض العمليات كالتزييت أو التشحيم.

1.4.3 أنواع التروس وتصنيفاتها NOMENCLTURE



تصنف التروس أساساً بالرجوع إلى المهام الوظيفية المرتقبة من استعمالها. أما من جهة الأشكال

فيمكن تقسيمها إلى:

أ- التروس الاسطوانية العدلة SPUR GEARS

وهي تروس اسطوانية ذات أسنان عدلة مقطوعة عبر المحيط الخارجي وموازية لمحور الترس/الدوران. تنتقل الحركة من ترس عدل مربوط على عمود إلى ترس عدل آخر مربوط على عمود مواز للعمود الأول. في حالة كون الترسان بقطرين مختلفين يسمى الصغير الترس الصغير أو البنيون (PINION) ويسمى الآخر الترس الأكبر (GEAR) كما يظهر على الشكل 26.3. نستعمل أنظمة التروس لعدة تطبيقات ميكانيكية ومنها على سبيل الذكر لا الحصر:


- تغيير السرعات
- تغيير العزوم أثناء عمليات نقل القوة

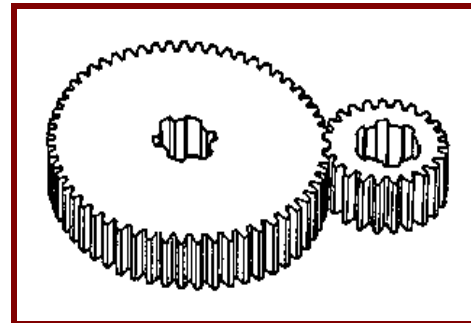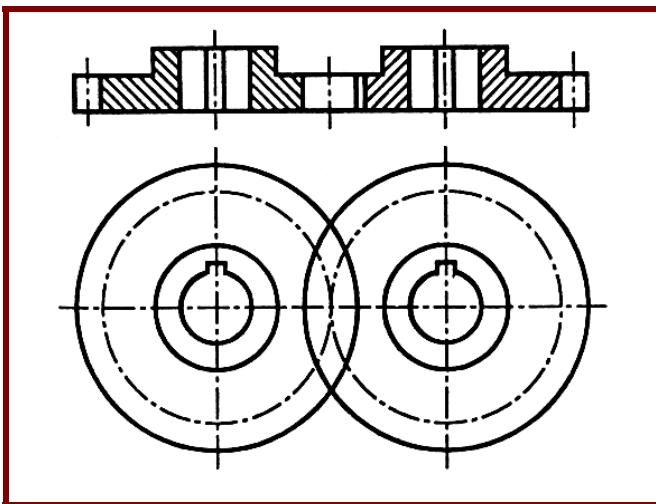

شكل (26.3): تمثيل مبسط لتروس اسطوانية عدلة

ب. تروس عدلة بأسنان مائلة HELICAL GEARS

تحليل متجهات الأحمال في التروس العدلة يفضي إلى توزيع سطحي أي ثنائي الأبعاد لإحداثيات الأحمال. أما في التروس المائلة فإن إحداثيات متجهات الأحمال تكون ثلاثية الأبعاد لكون الأسنان غير متوازية مع محور الدوران. يكون شكل السن مائلاً حلزونياً (INVOLUTE HELICOID) كما يظهر على الشكل 27.3. يكون المماس الأول في تروس الأسنان المائلة نقطة تتحول تدريجياً إلى خط بزاوية ضغط على وجه/سطح السن. أما في حالة التروس الاسطوانية العدلة فإن المماس الأولي يكون عبر خط مواز لمحور الدوران. الأحمال الموجهة إلى المحامل تكون مركبة قطرية محورية فيما يخص التروس ذات الأسنان المائلة.




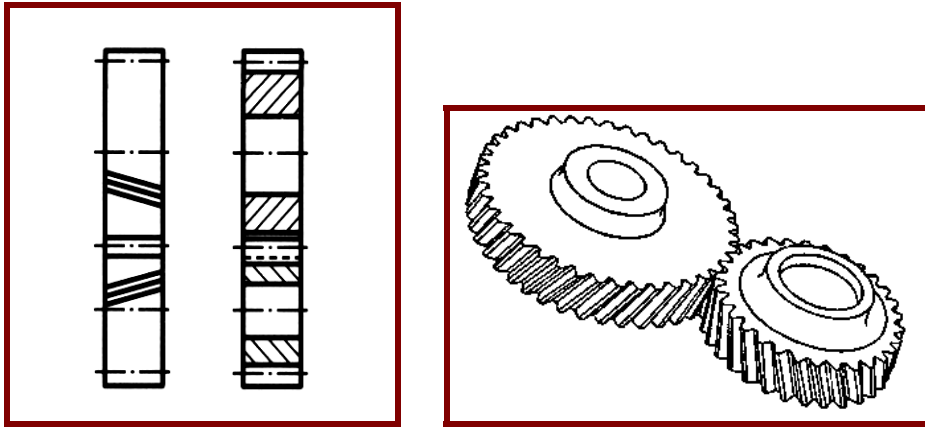


شكل (27.3): تمثيل مبسط لتروس اسطوانية مائلة

ج. ترس اسطواني عدل مع جريدة مسننة INVOLUTE PINION AND RACK

تكون الجريدة المسننة على هيئة سطح مستو له أسنان مطابقة لأسنان الترس العادل، وبذلك يمكن اعتبارها كترس بقطر خطوة لانهائي، لاحظ عدم تقاطع المحاور ووجود محور الترس على زاوية 90 درجة. أما مجال استخدام الترس الاسطواني مع جريدة مسننة فهو عند الحاجة لتحويل الحركة الدائرية إلى حركة خطية أو دائرية بزاوية محددة رجوعاً إلى محور الترس. إذا أستبدلنا الجريدة المسننة بترس فإن التروس تحافظ على نفس الوظيفة و نطلق عليها في هكذا حالة مسمى التروس الدودية.


(WORM GEARING). تعشيق التروس الدودية تتكون من عمود له أسنان حلزونية على شكل لولب يطلق عليه اسم الدودة معشق مع ترس اسطواني بأسنان حلزونية أيضاً ويطلق عليه اسم الترس الفلكي، ويؤدي دوران الدودة إلى تدوير الترس ومن ثم تنتقل الحركة من عمود الدودة إلى عمود الترس المعامد. يبين الشكل 28.3 طريقة التمثيل الاصطلاحية لتعشيق الترس العدل مع الجريدة والتروس الدودية إضافة إلى التمثيل المبسط.

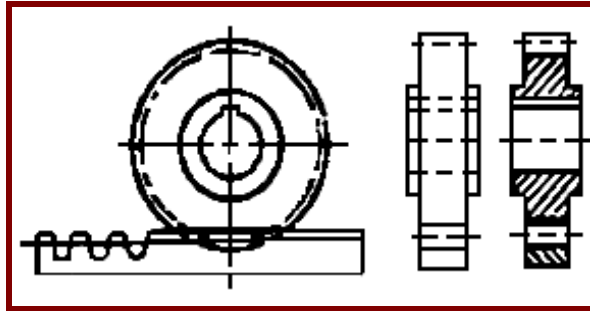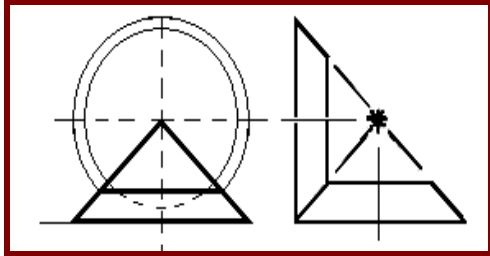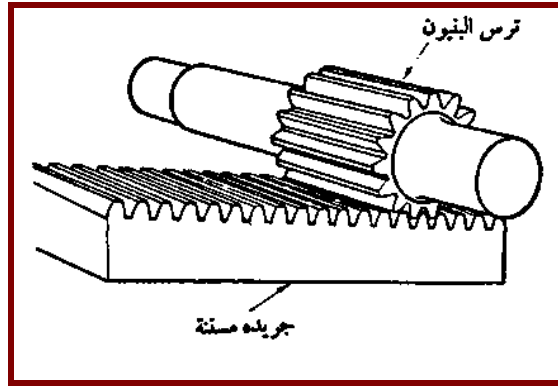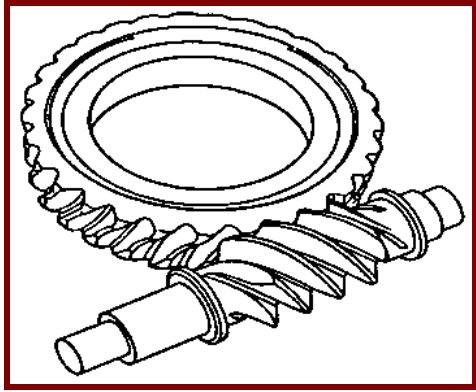

شكل (28.3): تمثيل مبسط لتروس عدل مع جريدة مسننة

د- التروس المخروطية BEVEL GEARS


تستخدم التروس المخروطية عادة لنقل الحركة بين عمودين متعامدين وهو الغالب في التطبيق العملي أو بزواوية محددة وهو الاستثناء. تصنع الأسنان باستعمال التشغيل على الفرائز (MILLED) أو عبر الصب (CAST) أو التشكيل الصناعي (GENERATED) وهو الأكثر دقة. يسمى أصغر ترس الترس الصغير (البنيون) كما في التروس العدلة. يبين الشكل 29.3 طريقة التمثيل الاصطلاحية لتعشيق التروس المخروطية إضافة إلى التمثيل المبسط.

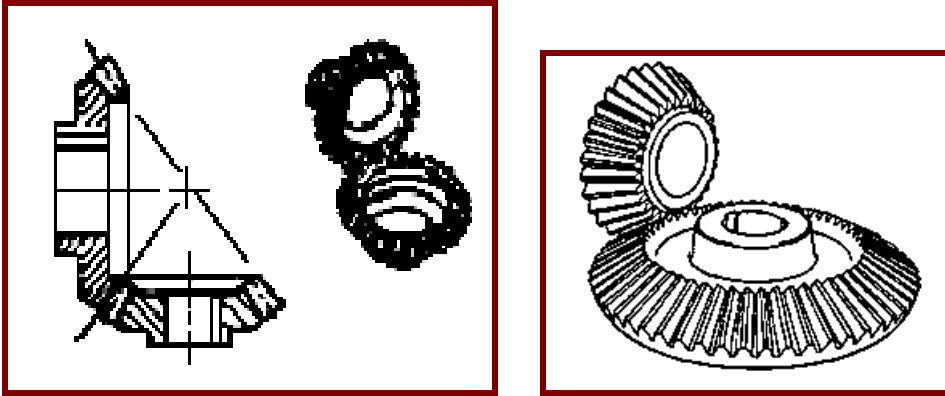

شكل (29.3): تمثيل مبسط لتروس مخروطية

2.4.3 مصطلحات وحسابات التروس العدلة

الشكل (30.3) يظهر ترس عدل تظهر فيه المتغيرات الأساسية المستخدمة في توصيف الترس.

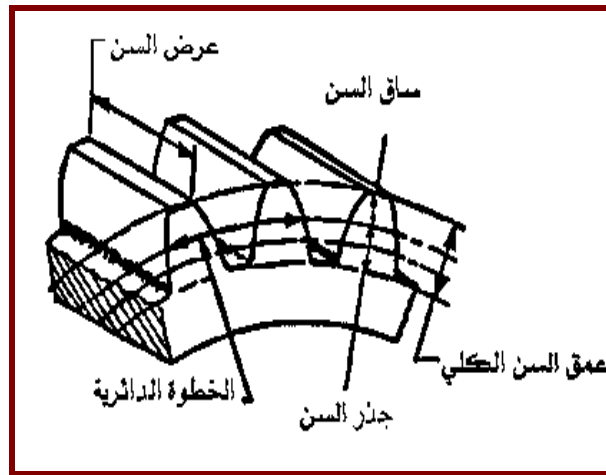

شكل (30.3)

وفيما يلي نورد بعض التعاريف الهامة:

- دائرة الخطوة (PITCH CIRCLE_r): دائرة وهمية يقاطع محيطها نقطة المماس مع دائرة الخطوة للترس المعشق الآخر.
- الخطوة (CIRCULAR PITCH_p): المسافة المقاسة على دائرة الخطوة من نقطة على السن إلى ما يقابلها على السن الذي يليه. وهو يساوي عرض السن (TOOL THICKNESS_t) زائد عرض الفراغ (WIDTH OF SPACE)

- الموديول (**MODULE_m**): قسمة قطر دائرة الخطوة (**d**) على عدد الأسنان (**Z**). أي زوج من التروس يتساويان في قيمة الموديول.
- طول القمة (**ADDENDUM_a**): المسافة القطرية من قمة السن إلى دائرة الخطوة
- طول القاع (**DEDUNDUM_b**): المسافة القطرية من قاع السن إلى دائرة الخطوة. يكون الارتفاع الجملي (h_t) للسن يساوي طول القمة مضافة إليه طول القاع.
- دائرة جذر السن (**DEDUNDUM IRGLE**): وهي الدائرة التي يمر محيطها بجذور الأسنان.
- دائرة الرأس (**ADDENDUM CIRCLE**): وهي الدائرة التي يمر محيطها برؤوس الأسنان وهي أكبر دائرة.
- دائرة الخلوص (**CLEARANCE CIRCLE**): وهي الدائرة الملامسة لدائرة الرأس للتروس.
- قيمة الخلوص (**CLEARANCE_c**): وهي الفرق بين طول القاع والقمة
- دائرة الأساس (**BASE CIRCLE_r_b**): وهي دائرة وهمية تستخدم لرسم الأسنان
- خط الضغط (**PRESSURE LINE_Φ**): متجه محصلة الأحمال/القوى الناتجة على مستوى الأسنان ($20=Φ$) عادة.

فيما يأتي تلخيص لأهم قوانين حساب التروس:

$m = \frac{d}{Z}$	$p = \frac{\pi \cdot d}{Z} = \pi \cdot m$
$\frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{r_2}{r_1} = \frac{Z_2}{Z_1}$	$r_b = r \cdot \cos \Phi$
$t = \frac{p}{2}$	$c = b - a$

جدول: (1.3) قوانين عامة لحساب التروس العدلة

إذا كانت زاوية الضغط ($\Phi=20, \Phi=25$) يمكن استعمال القوانين المعيارية الموضحة على الجدول 2.3.


القيمة	القانون
a	a=m
b	b=1.25m
h_t (الارتفاع الأدنى)	2.25m
t	m/2
c (الخلوص الأدنى)	0.25m
العدد الأدنى لأسنان الترس الأصغر (N_{pinion})	$N_{pinion}=18$ for $\Phi=20$ $N_{pinion}=12$ for $\Phi=25$
العدد الأدنى لأسنان زوج التروس	$N_{pinion} + N_{gear} = 36$ for $\Phi=20$ $N_{pinion} + N_{gear} = 24$ for $\Phi=25$

جدول (2.3) : قوانين حساب التروس العدلة بزاوية ضغط ($\Phi=20, \Phi=25$)


نخلص الآن لتوصيف طريقة رسم زوج أسنان التروس باستعمال طريقة رسم منحني الأنفوليات لفهم التفاصيل التقنية لعملية تعشيق الأسنان. الشكل 31.3 و 32.3 يظهران تتابعاً رسم منحني الأنفوليات والأسس الهندسية لرسم سنين لزوج تروس. لاحظ التالي:

- معرفة كيفية رسم منحني الأنفوليات أساسي لفهم التفاصيل الهندسية والرياضية لعملية التعشيق بين الأسنان والاحتكاكات و خاصيات الحركة بين مكونات النظام.

- يوجد برامج حاسوب مختصة للمساعدة على حساب البارامترات الهندسية للتروس وكذلك لرسم منحنى الأنفوليوت وتتدرج هذه البرامج تحت المسمى العام COMPUTER AIDED ENGINEERING

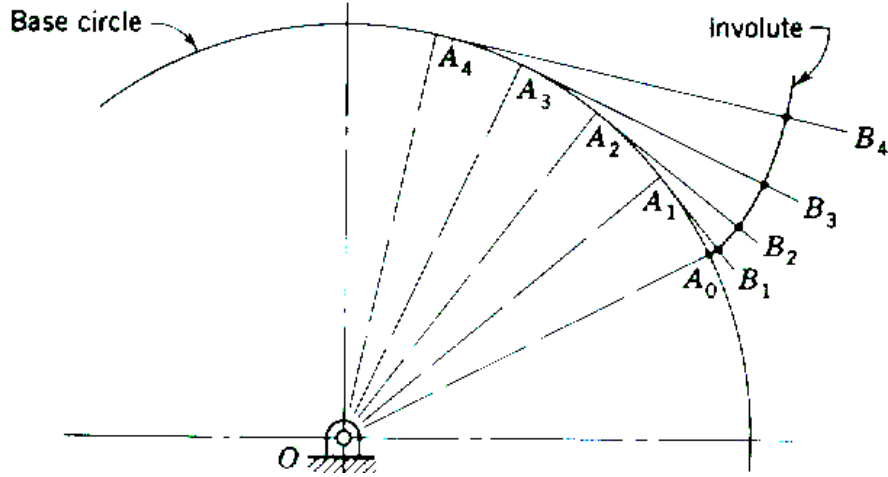

شكل (31.3) : رسم منحنى الأنفوليوت

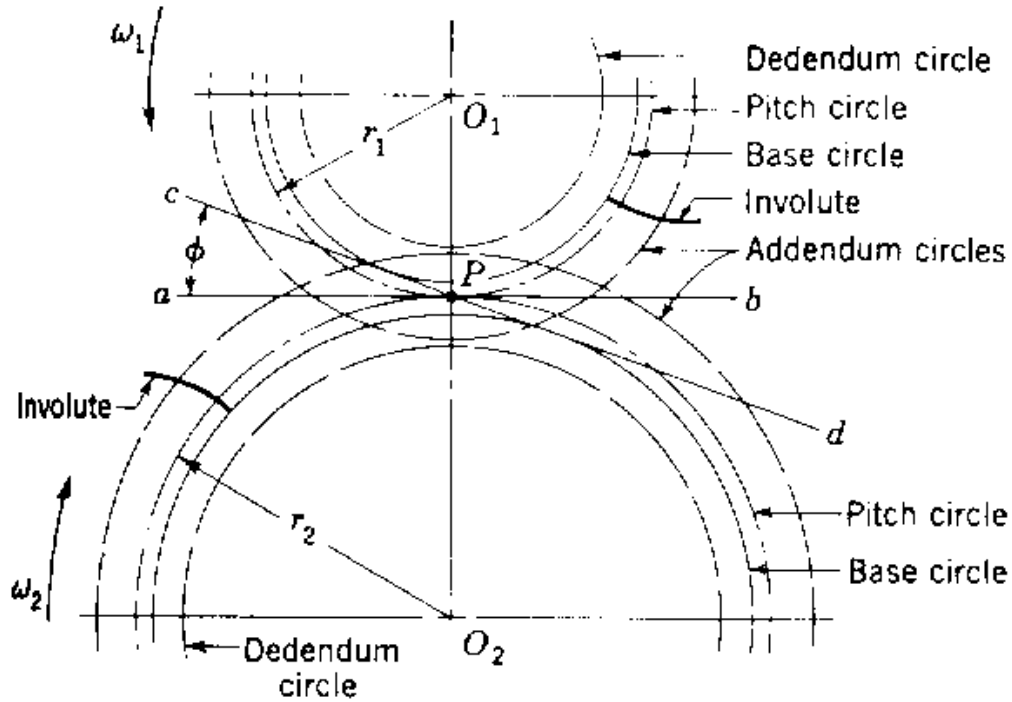

شكل (32.3) : الأسس الهندسية لرسم سنين لزوج تروس

خطوات رسم منحنى الأنفوليتوت:

1. اقسّم الدائرة الأساس إلى عدد متساوٍ من الأطراف ثم ارسم الخطوط القطرية $OA_0, OA_1, OA_2, \text{ etc}$
2. ابدأ من A_1 وارسم خطوط المماس $A_1B_1, A_2B_2, A_3B_3 \text{ etc}$.
3. حدد المسافة A_1A_0 على A_1B_1 ثم ضعف المسافة A_1A_0 على A_2B_2 ثم ثلاثة أضعاف المسافة A_1A_0 على A_3B_3 وهكذا...
4. اربط النقاط من B_1 إلى B_4 لتتحصل على مقطع لمنحنى الأنفوليتوت

خطوات رسم زوج تروس عدلّة:

المطلوب رسم سنّاً لزوج تروس مخفض سرعات ($1800\text{rev.mn}^{-1}/1200\text{rev.mn}^{-1}$).

1. $\frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{r_2}{r_1} = 1.5$ نختار مثلاً 100 مم كقطر دائرة الخطوة للترس الأصغر و 150 مم كقطر

دائرة الخطوة للترس الأكبر

2. عملياً، نختار ترس أصغر ($Z=18$) و ترس أكبر ($Z=30$) و موديول ($m=12\text{mm}$).
لاحظ المحافظة على النسبة التقريبية 3:2 فيما يخص عامل قسمة الأسنان.


$$d_1 = mZ_1 = 12(18) = 216\text{mm}$$

$$d_2 = mZ_2 = 12(30) = 360\text{mm}$$


3. حدد مركزي الترسين و هما على مسافة بينية 288 مم $((d_1+d_2)/2)$
4. ارسم كل من دائرة الخطوة للترسين بقطري d_1 و d_2 حول المركز O_1 و O_2 . يكون المماس على مستوى نقطة الخطوة (PICH POINT)
5. على اعتبار الترس الأصغر هو الترس الحامل (DRIVER) في اتجاه عكس عقارب الساعة. نقوم برسم الخط cd بزاوية ضغط $\Phi=20$. يتم التقاطع مع خط المماس الأفقي على مستوى النقطة P
6. ارسم دائرتي الأساس المماسيتين لخط الضغط ومركزهما O_1 و O_2
7. أخيراً، ارسم منحنى الأنفوليتوت لكل دائرة أساس لكلا الترسين.

تمارين



1. بمقياس رسم مناسب ارسم التجميعات الهندسية الموضحة في الشكل التالي. تؤخذ الأبعاد من الرسم مباشرة ٩

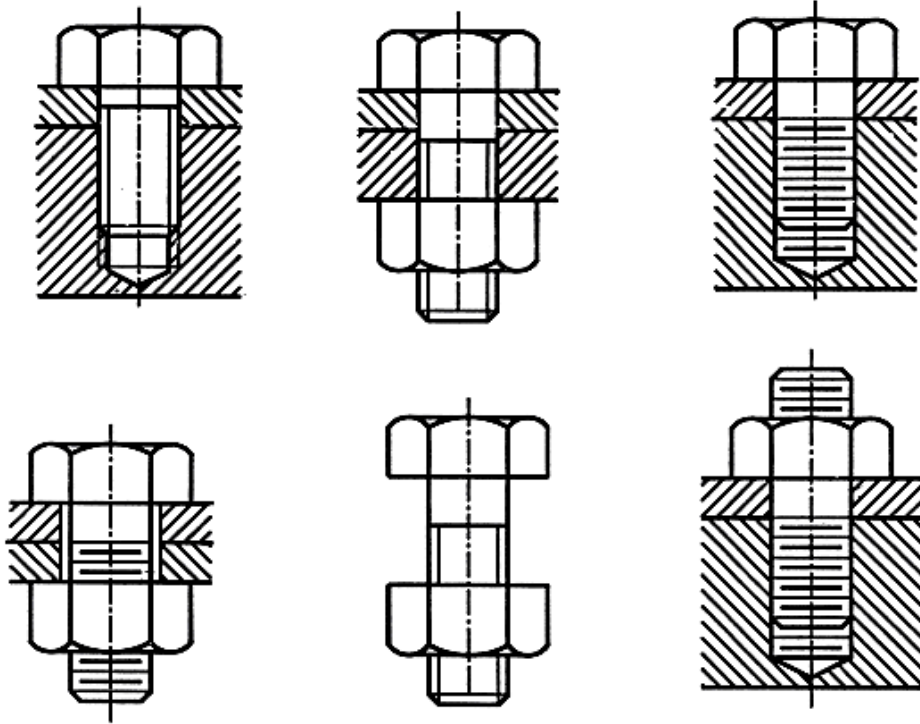

2. ارسم التجميع التالي مع العلم بأن أبعاد المسامير والصامولة M20x3

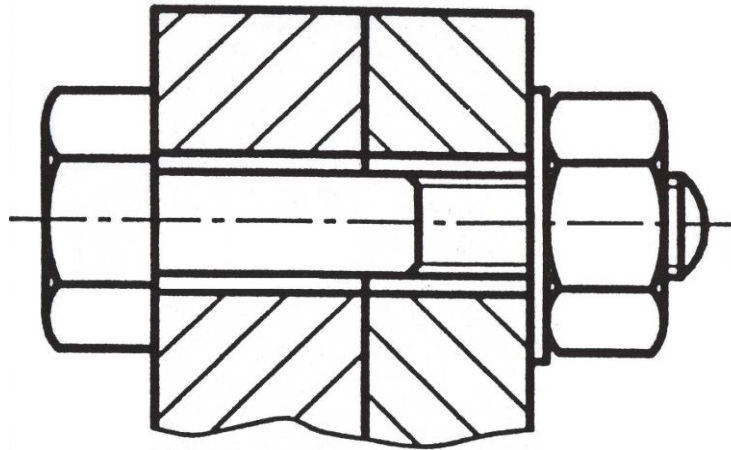

3 . ارسم بمقياس رسم مناسب نوابض الشد والضغط التالية. تؤخذ الأبعاد من الرسم ؟

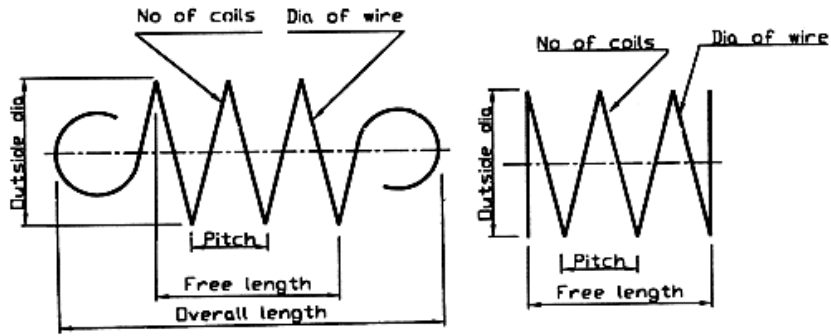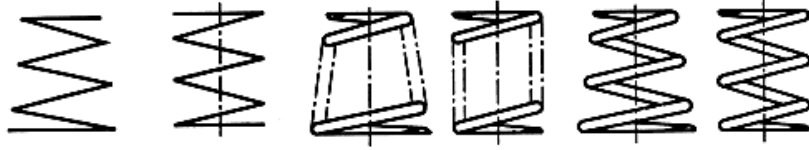


4. نابض ضغط اسطواني مقاساته كالتالي :

الطول الحر $L_0=12.5\text{mm}$ القطر الخارجي $D=7.5\text{mm}$ الخطوة $P = 2.6 \text{ mm}$
 قطر السلك $d = 1\text{mm}$


المطلوب:

- الرسم التمثيلي
- الرسم الاصطلاحي
- رسم قطاع للنابض

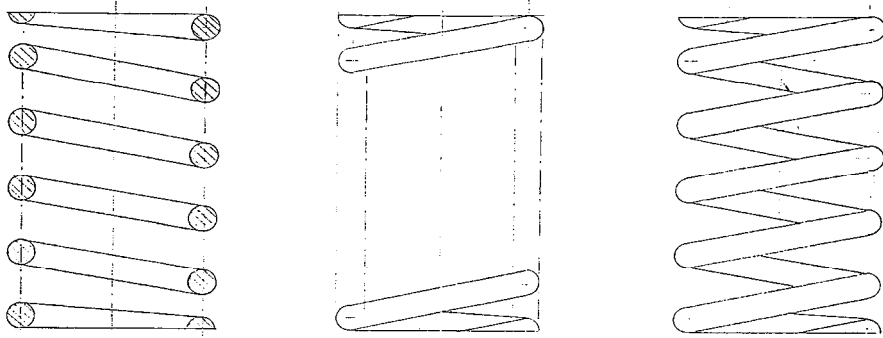


5. الشكل التالي يبين مسقطين لقارنة والمطلوب رسم المساقط الموضحة في الشكل بمقياس رسم

1:1

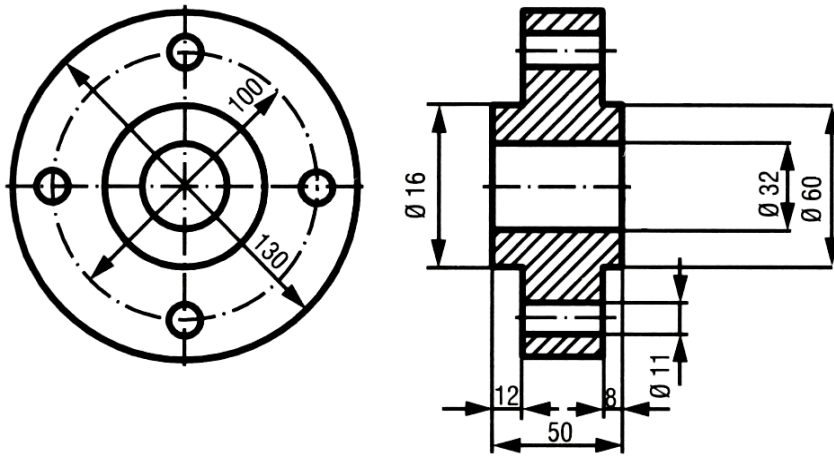


6. الشكل التالي هو قطاع لنوعين من المحامل التدحرجية. المطلوب هو رسم الشكلين علماً بأن


أقطار الدوائر في الشكل الأول هو 3mm والشكل الأول هو 5mm ؟

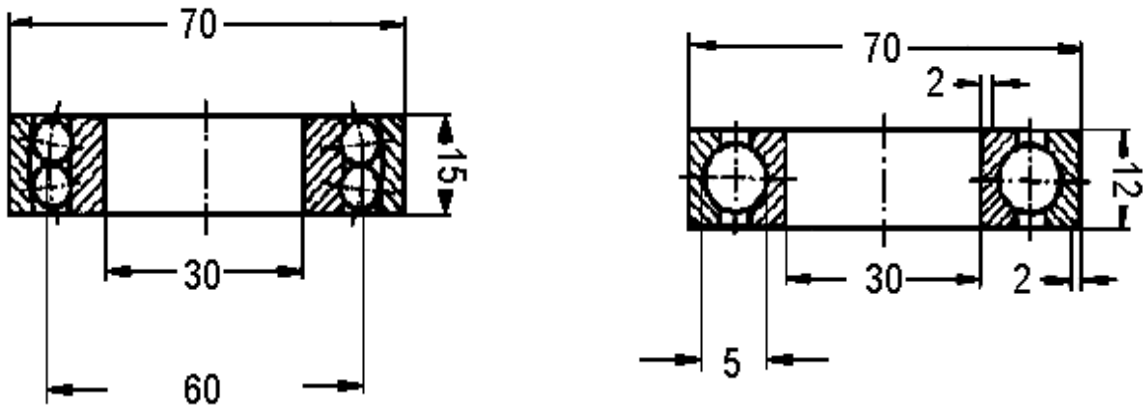


7. احسب عدد أسنان الترس الأكبر (الترس المحمول) إذا علمت أن الترس الأصغر (الترس الحامل) عدد أسنانه $(Z_1=21)$ بموديول $(m=3.5\text{mm})$ ، سرعة دورانه $(\omega_1=1150\text{ rev/mn})$ و سرعة دوران الترس المحمول $(\omega_2 =690\text{ rev/mn})$

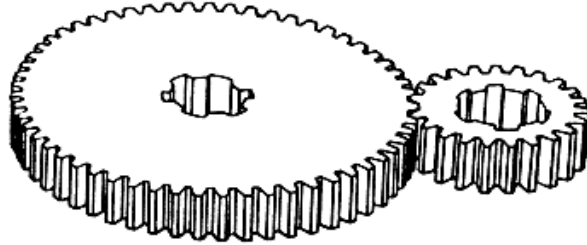

8. ارسم مقطع المسنن الدودي المبين في الشكل بمقياس مناسب

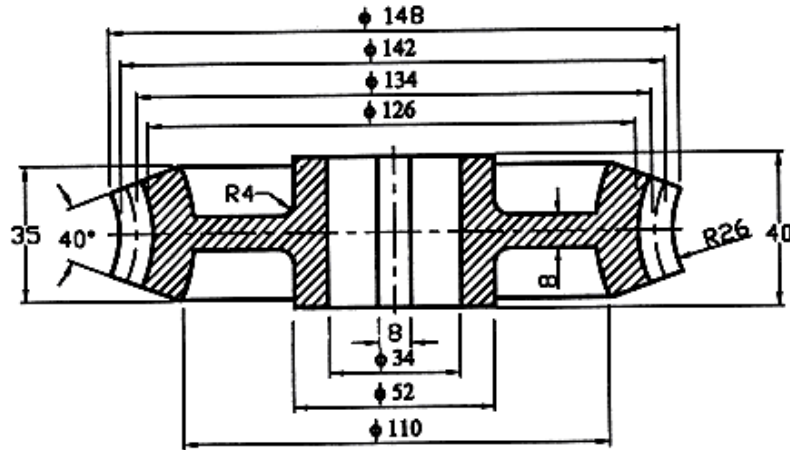

9. ارسم مقطع المسنن اللولب (الدودة) المبين في الشكل بمقياس مناسب

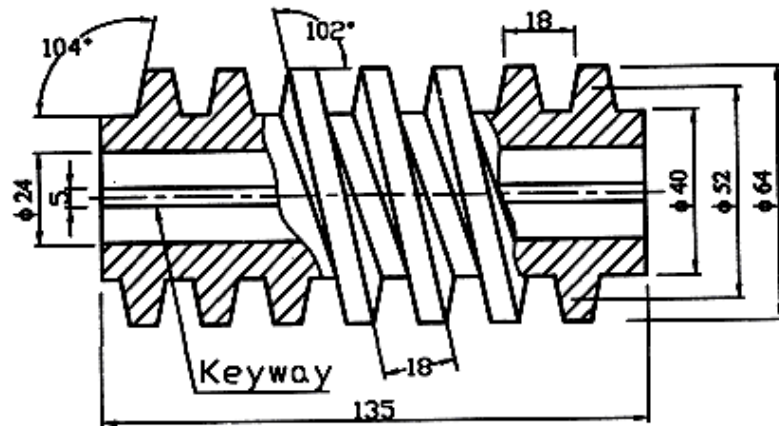

10. ارسم بمقياس رسم مناسب رسماً دقيقاً بقدر الإمكان منظوراً لستة أسنان متتالية من ترس عدد أسنانه $Z=24$ بزواوية ضغط $\Phi=20$ وموديول $m=5\text{mm}$ ؛

إدارة الإنتاج

الأبعاد و التفاوتات الهندسية

الأبعاد والتفاوتات الهندسية

الجدارة: التعرف إلى طرق كتابة الأبعاد والتفاوتات على الرسومات التفصيلية والتجميعية والتميز بينها فيما يخص الوظيفة ومجال الاستعمال لهما.

الأهداف: عند الانتهاء من هذه الوحدة التدريبية يكون المتدرب قد:

1. تعرف إلى مصطلحات و طرق تشفير الأبعاد والتفاوتات (انحرافات بعدية)
2. تعرف إلى نظامي التوافق أساس العمود و أساس الثقب ومجالات استعمالهما
3. تدرب على طريقة قراءة رتب التفاوتات الأكثر استعمالاً من الجداول الفنية
4. اختيار وحساب التوافق المستجيب لوظيفة ميكانيكية محددة
5. تعرف إلى الانحرافات الهندسية و تلك المتصلة بخشونة السطح

مستوى الأداء المطلوب: يطلب من المتدرب إتقان المهارة بنسبة 100%.

الوقت المتوقع للتدريب: أربع عشرة ساعة.

الوسائل المساعدة:

1. جهاز عرض Data Show
2. سبورة

متطلبات الجدارة:

اجتياز مقرر الرسم الهندسي (111ميك) زائد الوحدة الأولى والثانية والثالثة

1.4 مقدمة

تعتبر الأبعاد و الانحرافات الهندسية عنصراً أساسياً لتصنيع القطع و التجميعات الميكانيكية ولغة تخاطب وتبادل البيانات بين المختصين. يشمل هذا، المواصفات الوظيفية للشكل (SHAPE GEOMETRY) والمواصفات الوظيفية للانحرافات (GEOMETRIC TOLERANCING) ويتعارف عليه بين المختصين بمصطلح الأبعاد والتفاوتات الهندسية (G.D&T:GEOMETRIC DIMENSIONING & TOLERANCING)


2.4 الأبعاد

1.2.4 تعاريف ومصطلحات

نستعرض فيما يأتي بعض المصطلحات الهامة في موضوع الأبعاد:

■ خطوط تحديد البعد (الامتداد) EXTENSION LINES


هما خطان يرسمان لتحديد بداية ونهاية بعد معين، فيرسم الأول عند بداية البعد ويرسم الثاني عند نهايته. يوضح الشكل 1.4 مواصفات خط تحديد البعد بحيث لا يتجاوز عرضه ثلث (1/3) عرض خط الرسم لذا يرسم بقلم رصاص قاس قليلاً من نوع (2H) وأن يكون مستمراً غير متقطع وغير ملتصق بالجسم بل يبعد عنه مسافة (1-2mm) كما يجب أن يتجاوز خط البعد بمسافة لا تقل عن (2mm).

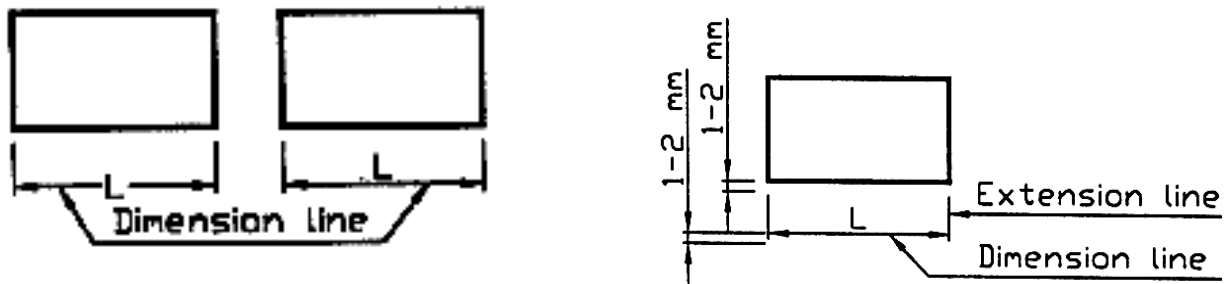

شكل (1.4): خطوط تحديد البعد

خط البعد DIMENSION LINE


هو خط مستمراً أو مقطوع نرسمه بين خطي التحديد ونكتب فوقه البعد وما يتبعه من تفاوتات بعدية (\pm) وانحرافات هندسية. يرسم خط البعد بنفس القلم الذي ترسم به خطوط التحديد (2H). بعض الوضعيات و التوصيات فيما يخص خطوط البعد و الامتدادات مبينة على الشكل 2.4.

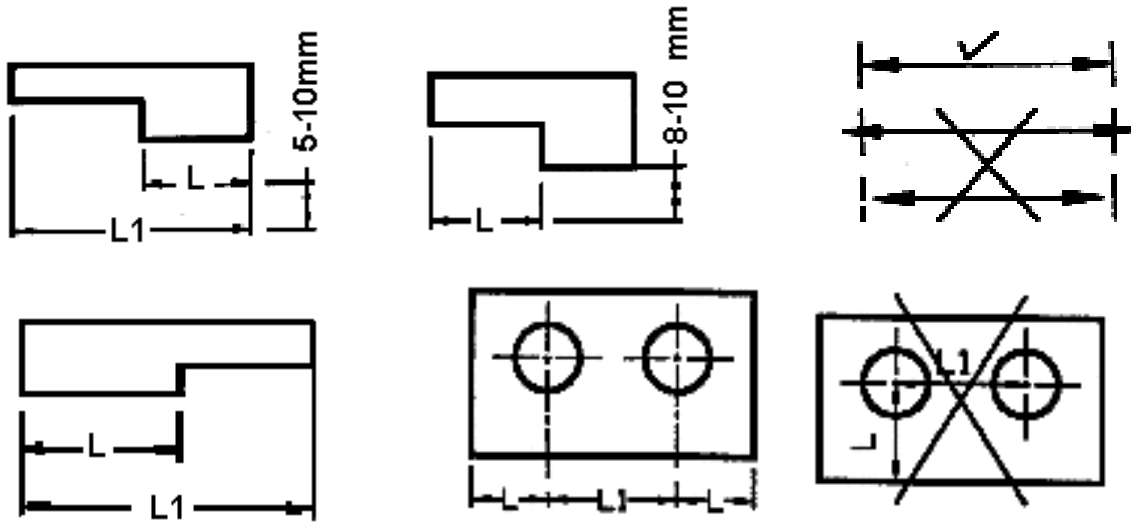

شكل (2.4)

الدليل LEADER

هو عبارة عن خط ينتهي طرفه الأول بسهم يشير إلى موقع أو منطقة في الجسم/الرسم ونهاية طرفه الآخر إلى ملاحظة تخص الجزء موضع التوضيح (شكل 3.4).

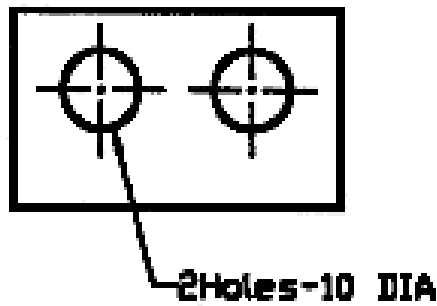

شكل (3.4)

ARROWHEADS الأسهم


تشبه إلى حد بعيد المثلث متساوي الضلعين وارتفاعه يساوي ثلاثة أضعاف قاعدته. تختلف مقاسات الأسهم بحسب مقاسات الرسومات و ترسم الأسهم بنهايات الأبعاد متجهة نحو الخارج وفي حالة كون الفراغات المعدة لكتابة البعد غير كافية ترسم خارج خطوط التحديد متجهة نحو الداخل على أن يكون هناك سهم في طرف الدليل يشير للمعلم. يظهر الشكل 4.4 رسومات مع وضعيات مختلفة للأسهم.



شكل (4.4)

2.2.4 طرق كتابة الأبعاد


تكتب قيم الأبعاد الأفقية فوق/وسط الخطوط الموازية لها وفي المنتصف إن أمكن. أما بالنسبة للأبعاد العمودية فتكتب وسط أو على يسار خطوط الأبعاد كما يظهر على الشكل 5.4.

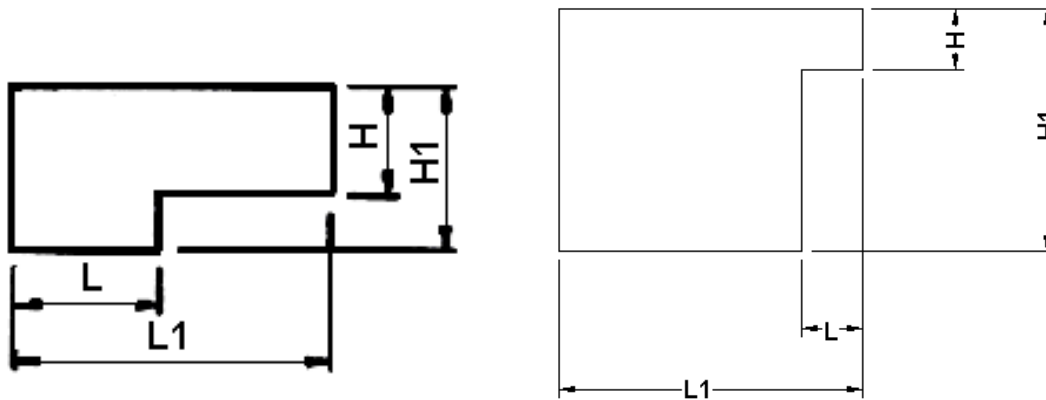

شكل (5.4)

لاحظ القواعد التالية عند كتابة الأبعاد:


- حدد الطريقة المثلى لكتابة الأبعاد خارج حدود الرسم ما أمكن ذلك (شكل 6.4)

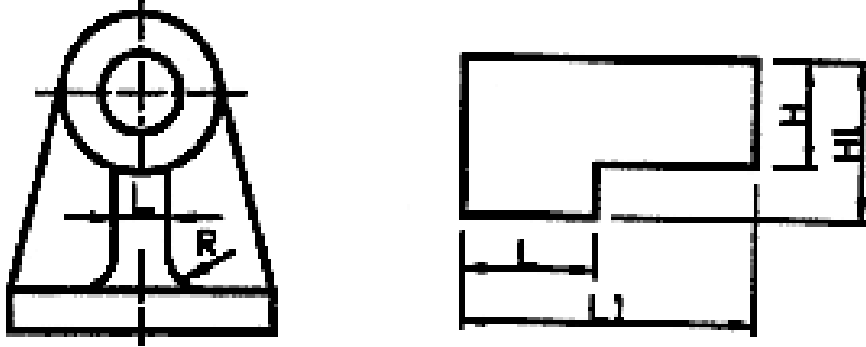

أ- جميع الأبعاد خارج الرسم ب- بعض الأبعاد داخل الرسم.


شكل (6.4)

- يكتب اللازم من الأبعاد دون تكرار على مساقط الجسم الواحد.
- توزع الأبعاد على جميع المساقط ما أمكن (شكل 7.4)

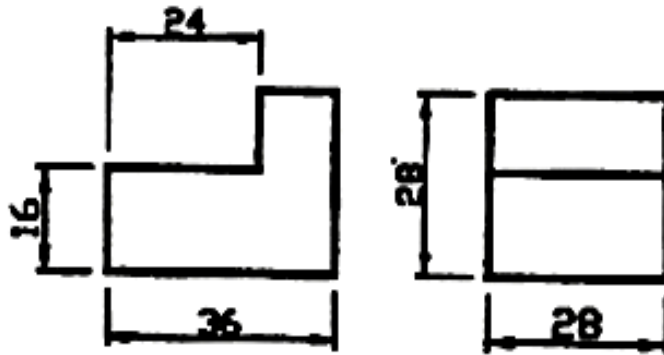


شكل (7.4)

- يفضل أن تكتب الأبعاد على خطوط الجسم المتصلة ما أمكن وليس على الخطوط المتقطعة (شكل 8.4)

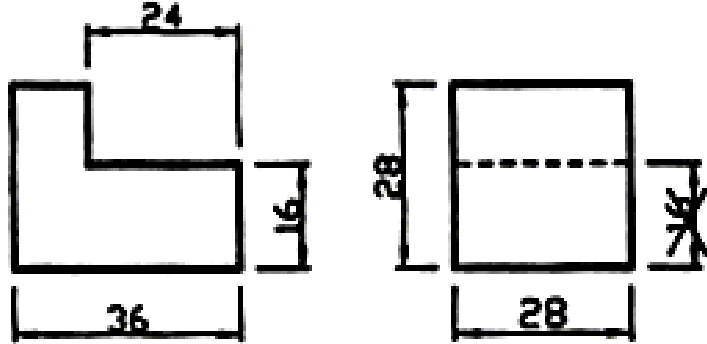

شكل (8.4)


- تكتب جميع الملاحظات المتعلقة بالرسومات بشكل أفقي (شكل 9.4).

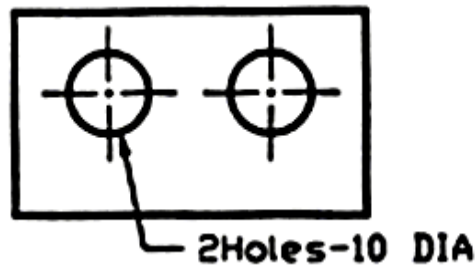


شكل (9.4)

فيما يلي بعض الأمثلة لأشكال مع أبعادها.


- أبعاد الأضلاع DIMENSIONING OF PRISMS (شكل 10.4)

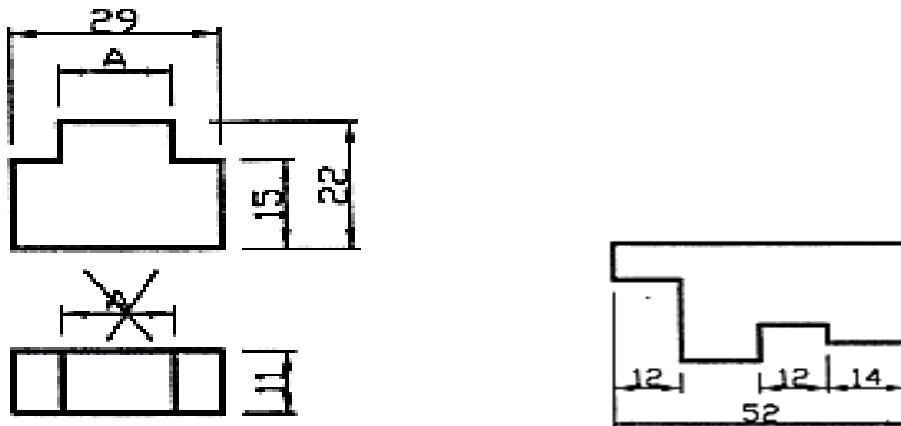

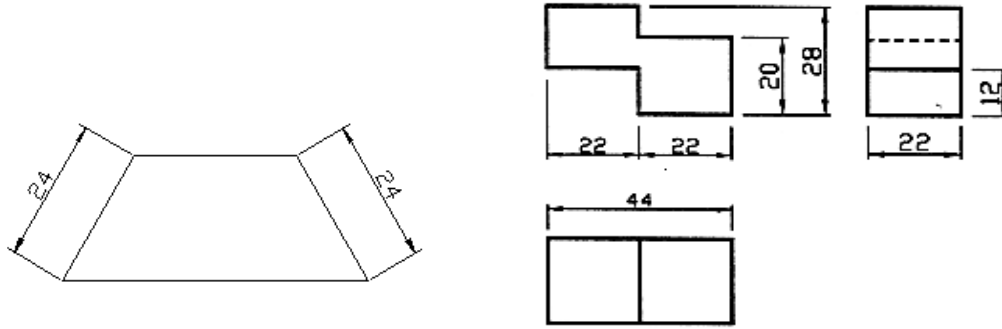

شكل (10.4)


▪ أبعاد الأجسام التناظرية SYMMETRICAL OBJECT (شكل 11.4)

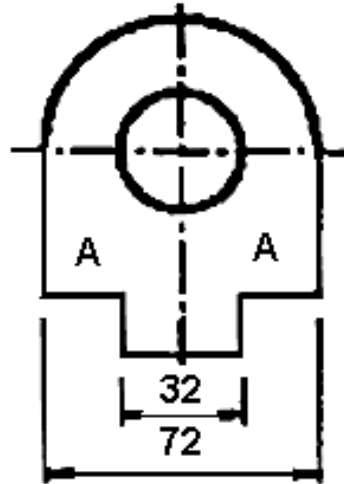

شكل (11.4)

▪ أبعاد المواضع LOCATION DIMENSIONING (شكل 12.4)


تستخدم عند تحديد شكل جسم مثل مركز دائرة أو المسافة بين مركزي دائرتين أو غيره.

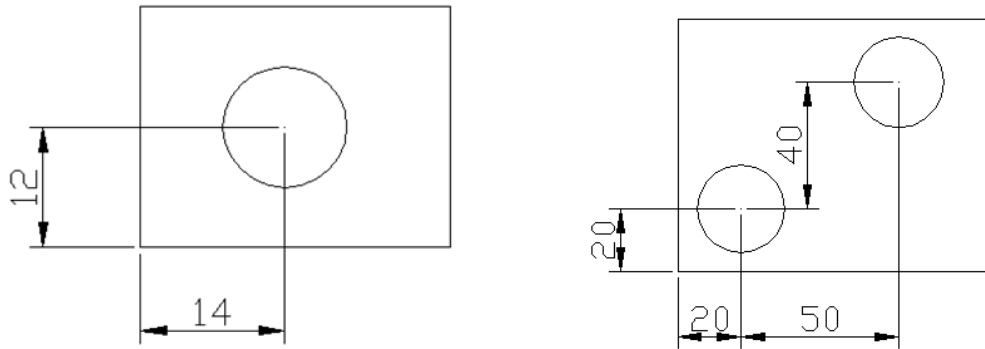

شكل (12.4)


عند وجود أكثر من ثقب في الجسم، يحدد مركز أحدها بالنسبة لأطراف الجسم وتحدد المراكز الأخرى رجوعاً إلى الأول إما بالأبعاد أو بالزوايا أو رجوعاً لخط تناظر الجسم كما في الشكل 13.4.

يعتبر تحديد الأبعاد والانحراف البعدي والهندسي للمحاور ومراكز الثقوب من أشكال المسائل التي تعترض أخصائيي التصميم والتصنيع خاصة إذا كانت تعبر عن حاجة وظيفية دقيقة لجزء أو مجموعة أجزاء لتجميعه.

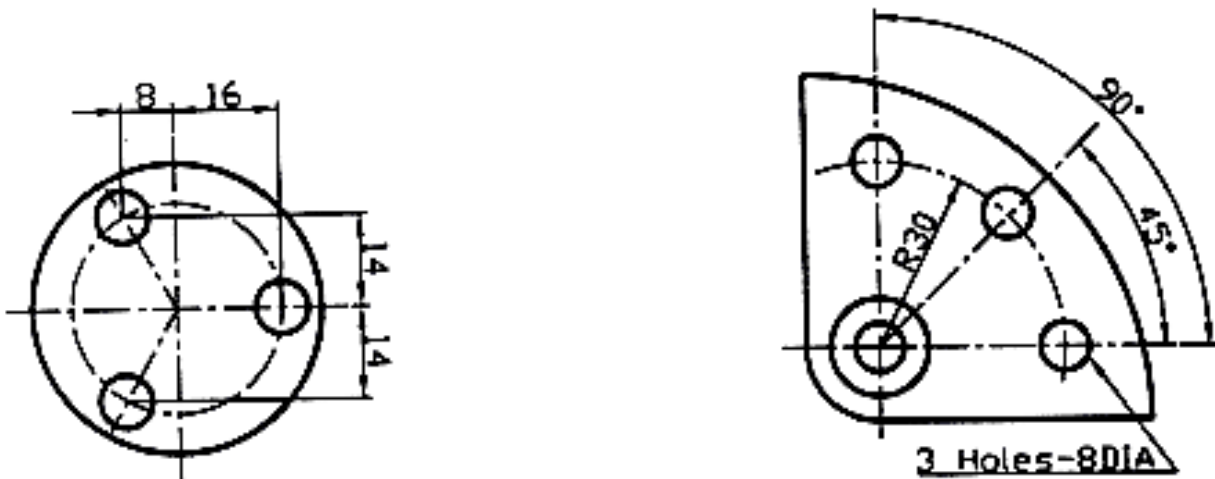

شكل (13.4)


أما إذا انتظم توزيع مراكز الثقوب فتحدد المواضع بكتابة العبارة (Holes EQ.SP.Ø5) كما في الشكل 14.4

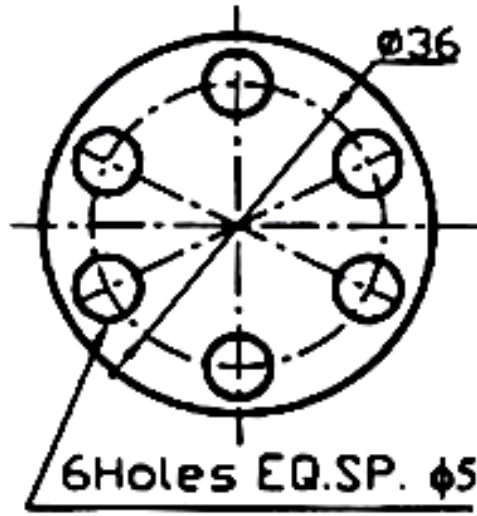

شكل (14.4)





■ أبعاد الزوايا ANGLE DIMENSIONING

عند كتابة قيمة زاوية نرسم لها خطي تحديد ونرسم بينهما خط البعد (قوس). نكتب على خط القوس قيمة الزاوية بوحدة القياس (DEGREE, RADIAN, GRAD) كما هو مبين أدناه على الشكل 15.4



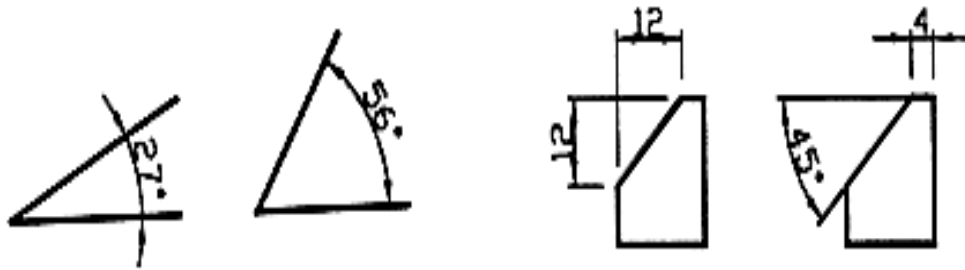


شكل (15.4)


وفيما يأتي بعض الأمثلة المكملّة لأبعاد بعض المجسمات الهندسية (هرم قائم/مائل_ مخروط قائم/مائل_ اسطوانة). انظر الشكل 16.4.

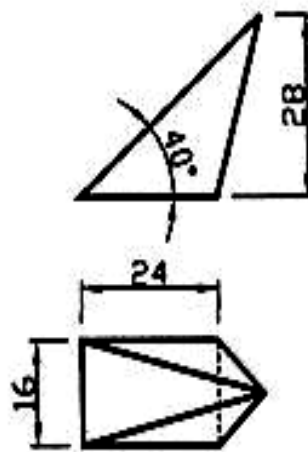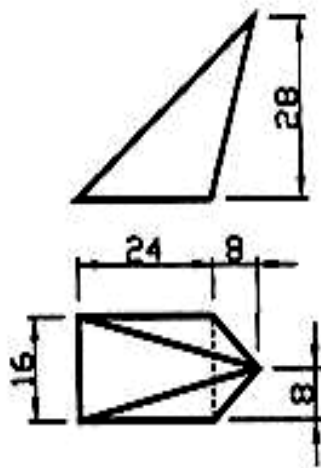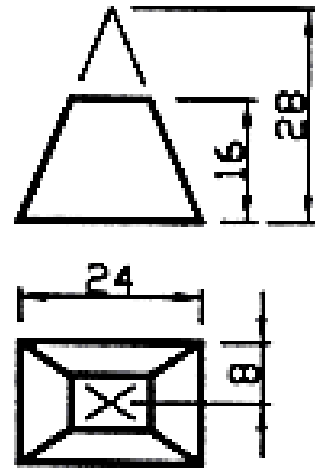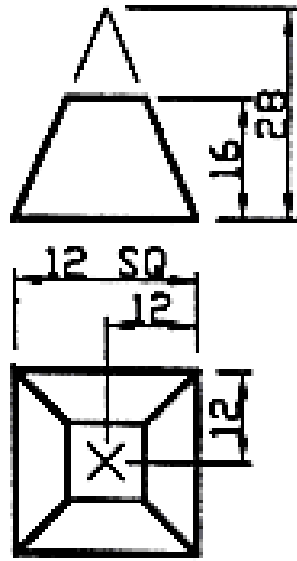

(f)

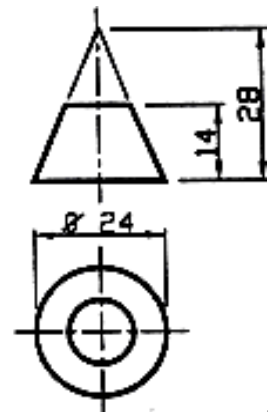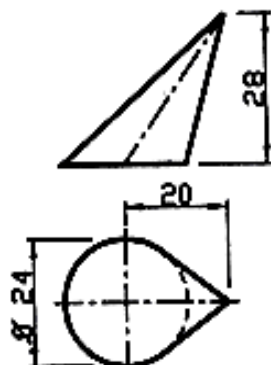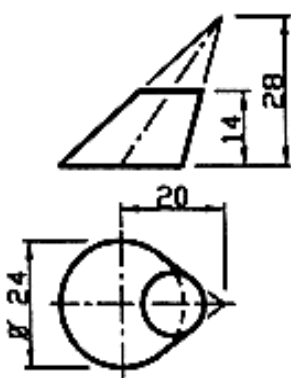


(g)

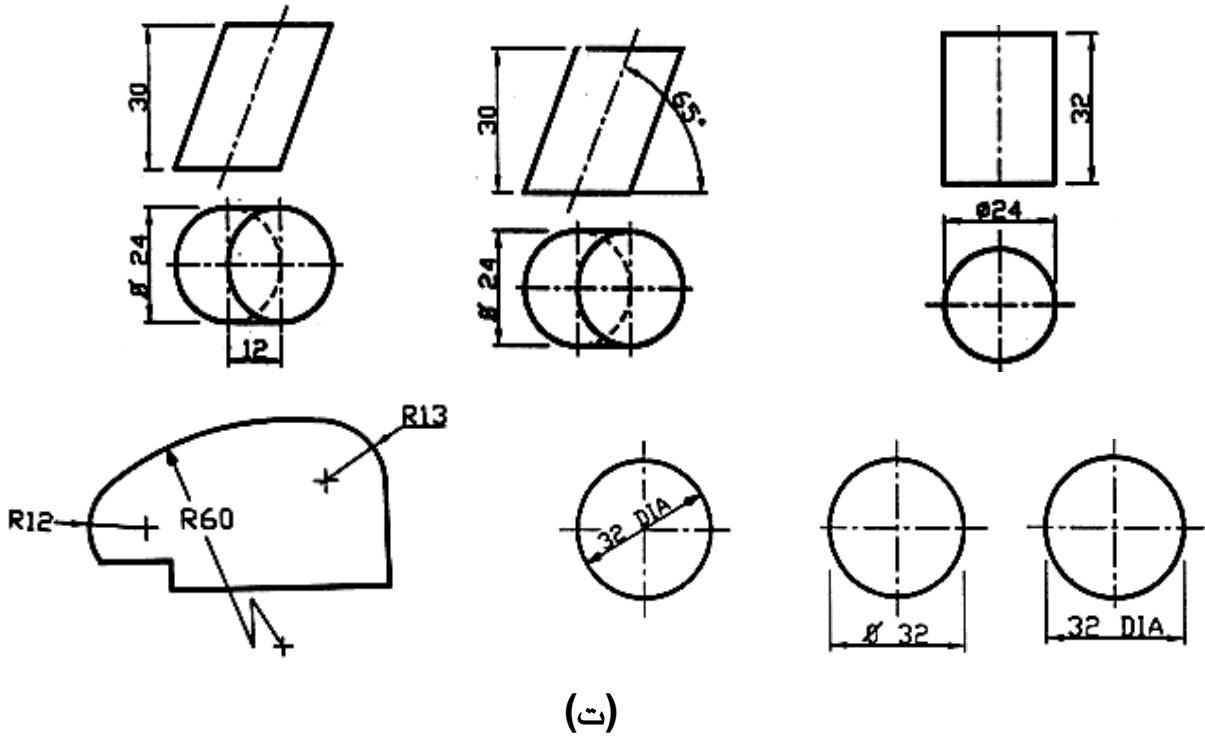

شكل (16.4): (أ) هرم قائم/مائل، (ب) مخروط قائم/مائل، (ت) اسطوانة

SECTION DIMENSIONING أبعاد المقطع


تحدد أبعاد المقاطع بنفس الطرق السابق ذكرها لكن يجب الانتباه إلى كتابة جميع الأبعاد خارج المقطع. عندما يتعذر ذلك، نقوم بكتابة الأبعاد أولاً ثم نرسم خطوط التهشير حولها كما يظهر على الشكل 17.4.

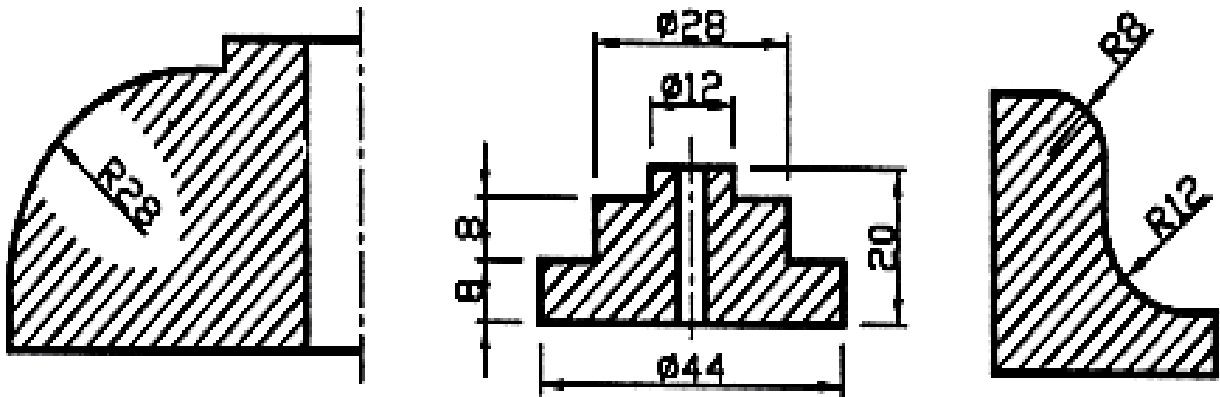

شكل (17.4)


▪ أشكال أخرى مختلفة OTHERS FEATURES

✓ الشنفرة (CHAMFER): وهي عملية إخراج وتهذيب النهايات ذات الأطراف الحادة كالأعمدة والثقوب و اللولب وغيرها منعاً لكسرها وحماية العمال عند المناولة (شكل 18.4).

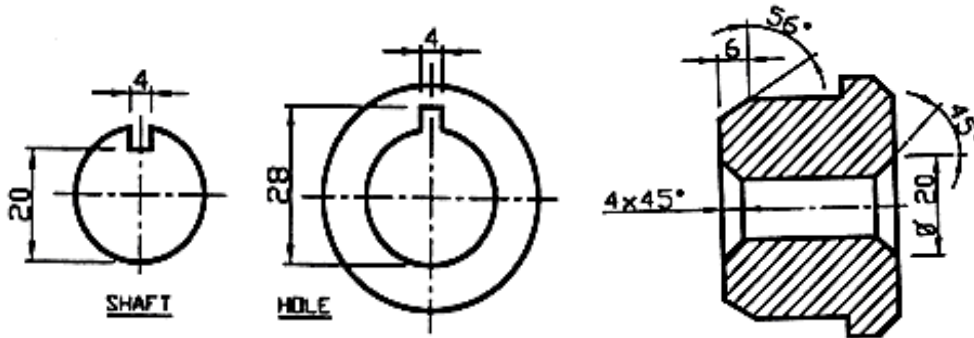


شكل (18.4)

✓ العنق (NECK): وهو عبارة عن قطع يستخدم لتسهيل عملية التشغيل (شكل 19.4)

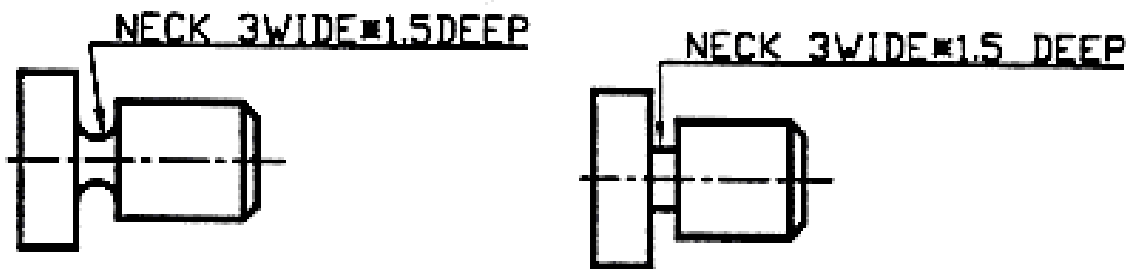


شكل (19.4)

✓ الاستدقاق أو السلبة (TAPER): وهي تغيير في مستوى سماكة القطعة بطريقة منتظمة كما في الشكل 20.4 للقطع المستوية والدائرية.

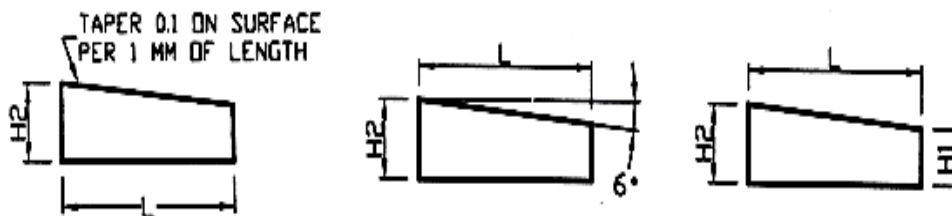

(f)




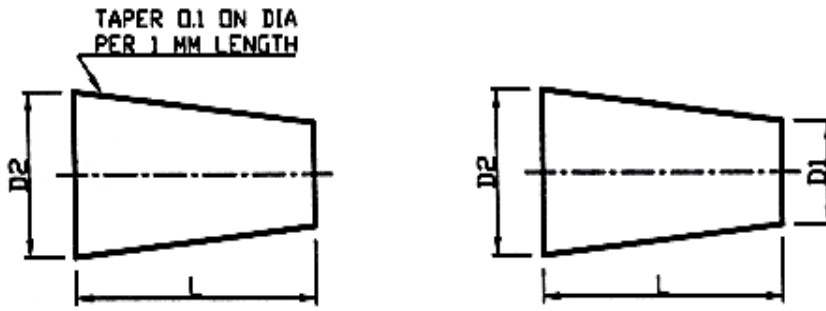


(ب)


شكل (20.4): الاستدقاق أو السلبة (أ) مستوية السلبة (ب) دائرية

تمارين


1. في الأشكال التالية مساقط لعدد من الأشكال الهندسية والمطلوب هو إعادة رسمها بمقياس رسم مناسب مع كتابة الأبعاد عليها (تأخذ الأبعاد من الرسم).

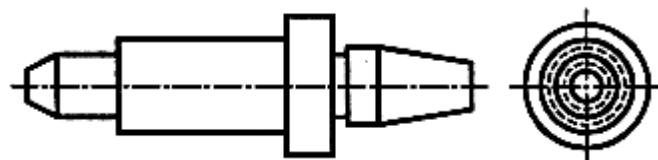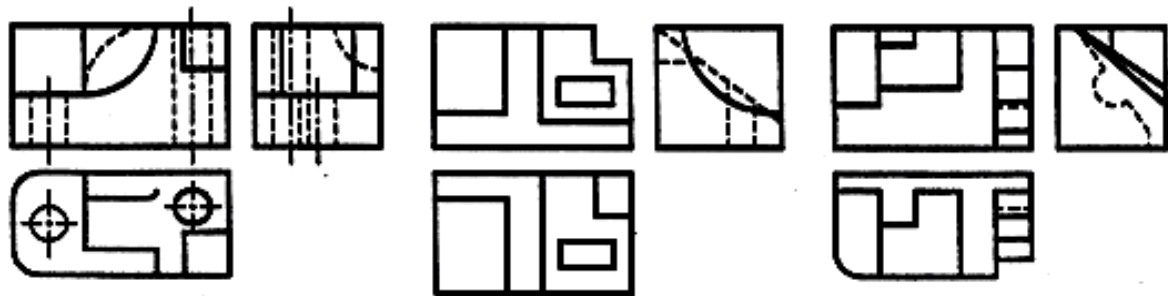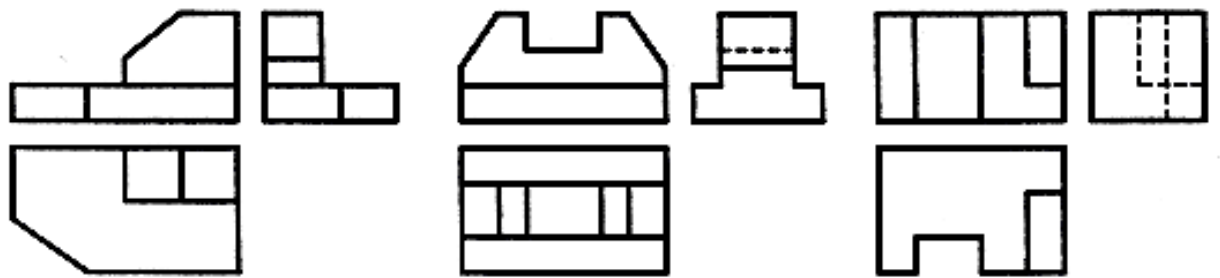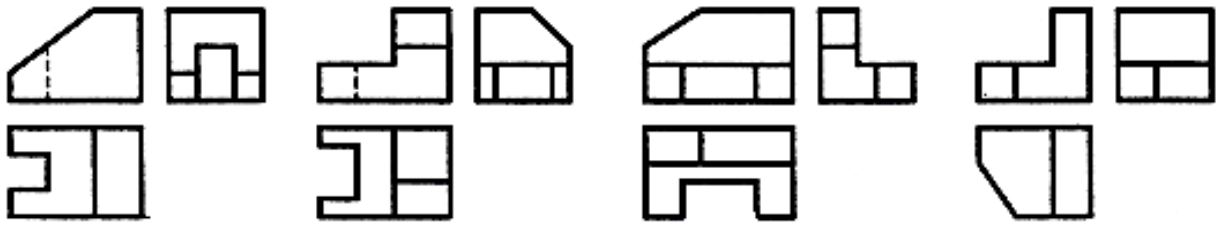


2. في الأشكال التالية مقاطع لعدد من الأشكال الهندسية والمطلوب هو إعادة رسمها بمقياس رسم مناسب مع كتابة الأبعاد عليها (تأخذ الأبعاد من الرسم)

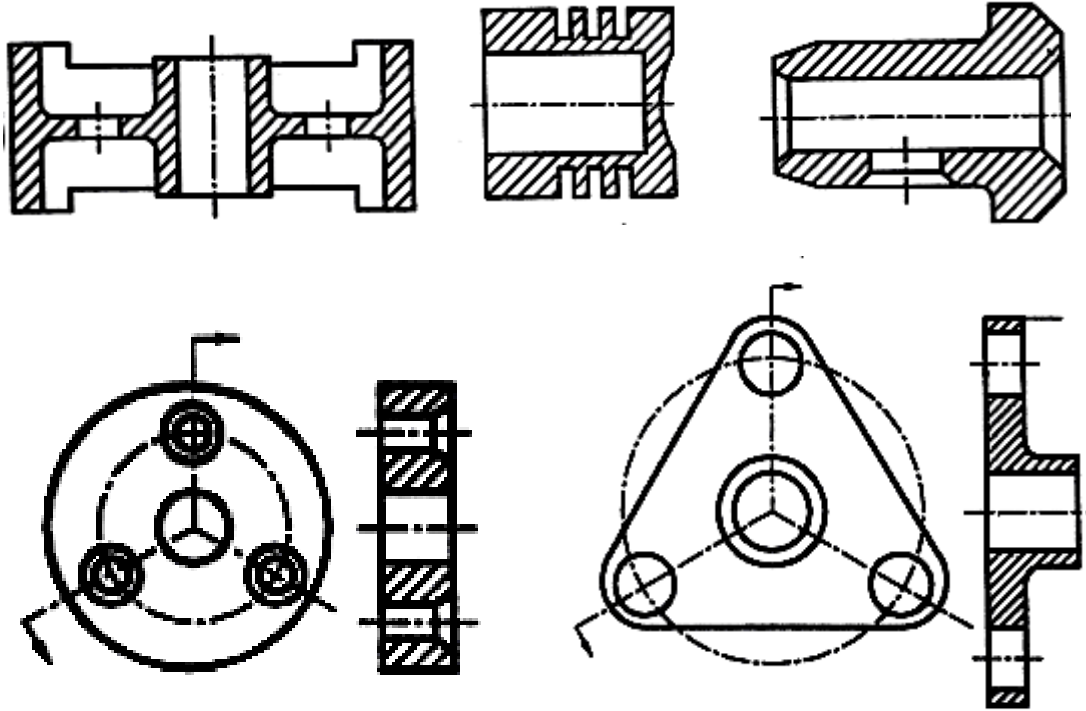





3. في الأشكال التالية مساقط منفردة لعدد من الأشكال الهندسية والمطلوب هو إعادة رسمها بمقياس رسم مناسب مع كتابة الأبعاد عليها (تأخذ الأبعاد من الرسم).

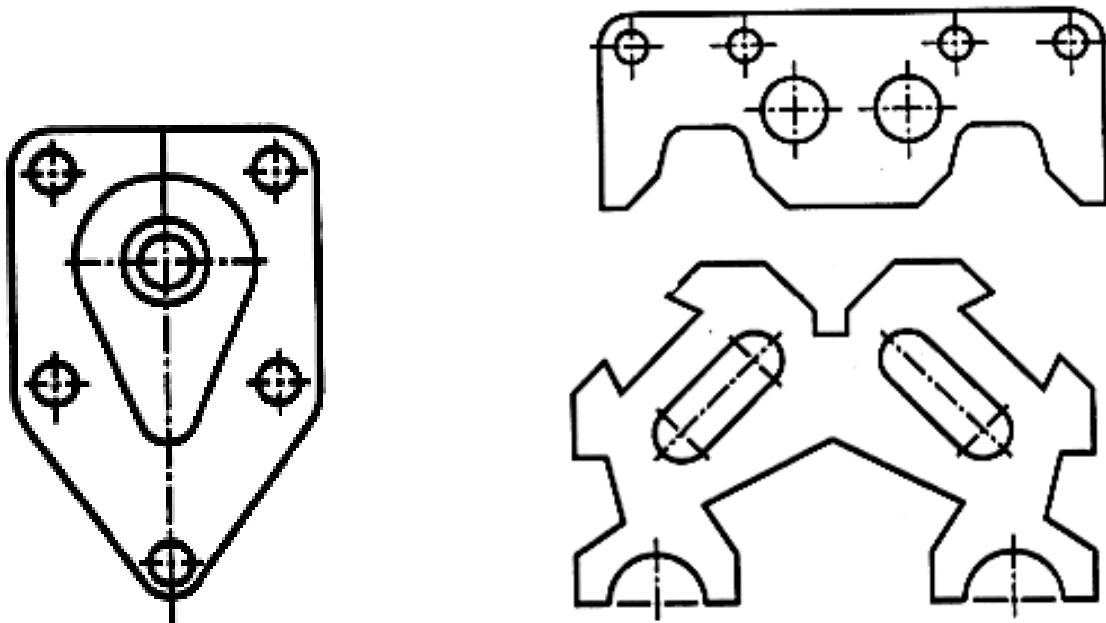

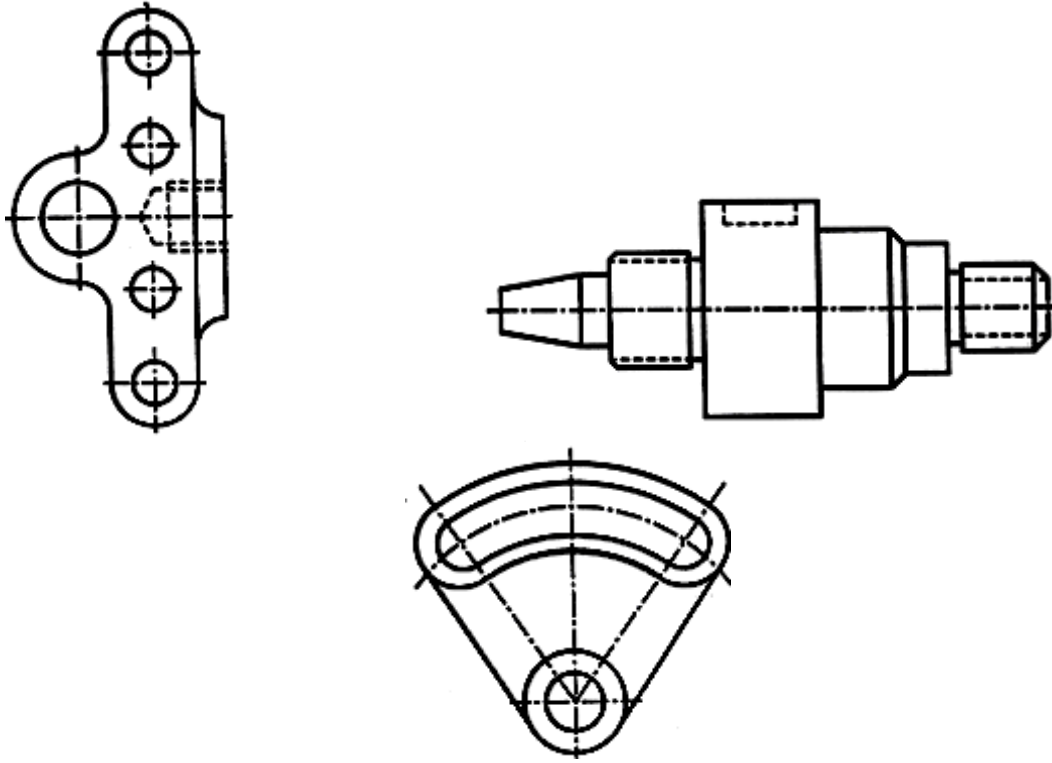

4. الأشكال التالية عبارة عن مناظير هندسية والمطلوب إعادة رسمها بمقياس رسم مناسب مع كتابة الأبعاد عليها ؟

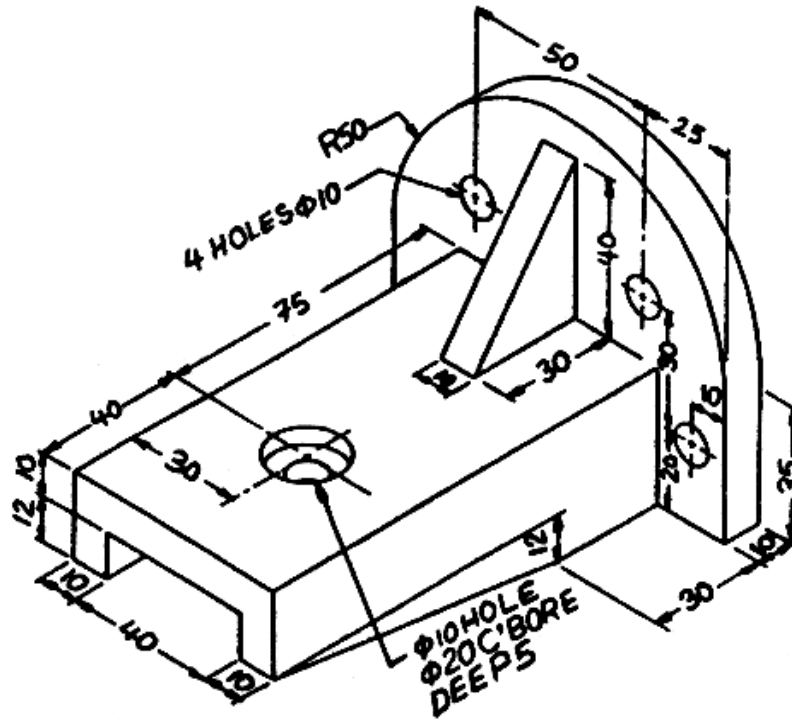

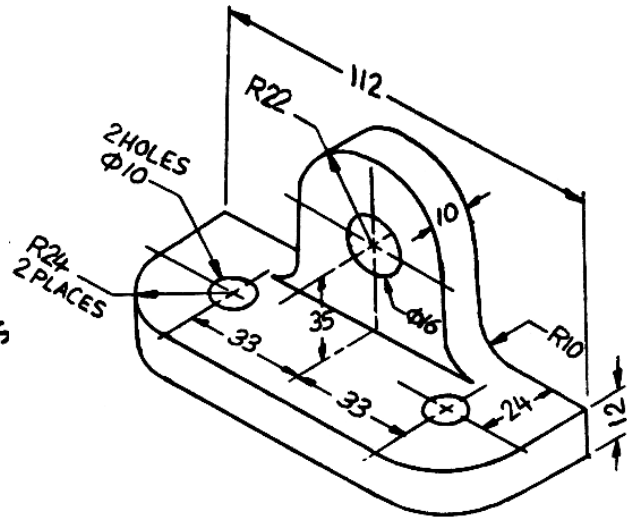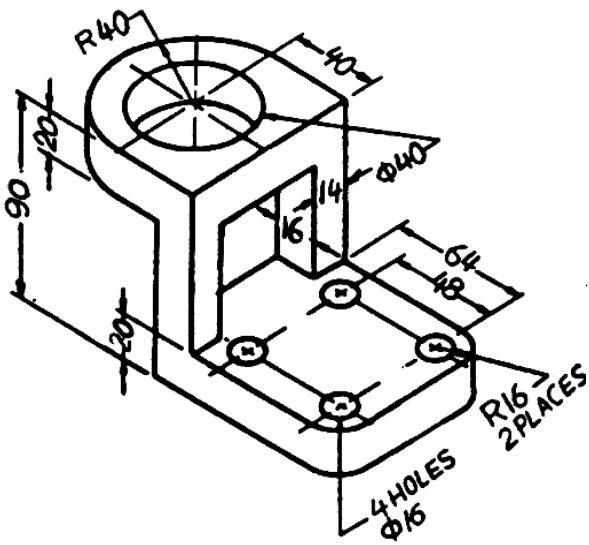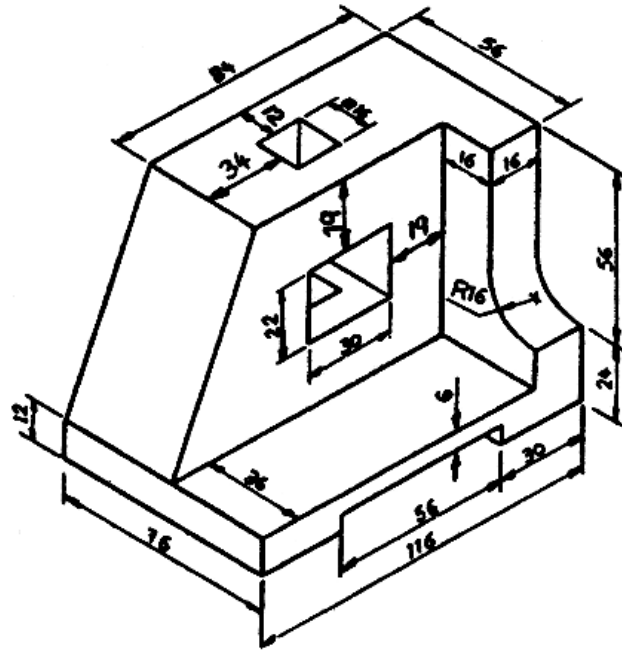

3.4 التفاوتات البعدية DIMENSIONAL TOLERANCES

توضع التفاوتات على القطع المصنعة لاستحالة التحصل على نفس المواصفات في كل مرة (REPRODUCIBILITY). تشمل التفاوتات الثلاثة أقسام التالية و سنركز في هذه الفقرة على التفاوتات البعدية على وجه الخصوص :


- التفاوتات البعدية (\pm) والهندسية (DIMENSIONAL AND GEOMETRIC TOLERANCES/DEVIATIONS)
- خشونة الأسطح (SURFACE ROUGHNESS)
- تفاوتات العمليات التصنيعية من معالجات حرارية وغيرها (MECHANICAL PROPERTIES)

كلما كانت الدقة (التفاوتات) عالية احتجنا لوقت عمل أكثر ولجهد مضاعف وبالتالي ازدياد تكاليف الإنتاج. لذلك، كانت الحاجة ماسة لوجود انحراف مسموح به ضمن مجال محدد يسمى نطاق السماح (TOLERANCE RANGE) وهو مقدار الخطأ المسموح به في مقياس قطعة أو شكلها أو أحد معالمها.

تبرز أهمية التفاوتات في الأجزاء التي يتطلب إنتاجها دقة عالية، حيث أن وجود التفاوتات يصبح مطلباً ضرورياً كما في الأجزاء التي تتداخل مع بعضها البعض مثل أعمدة الدوران والمحامل وفي مثل هذا الوضع تصبح الدقة هامة لضمان توافق الأجزاء مع بعضها البعض. وعموماً، نحدد مقدار التفاوت المسموح به بالرجوع إلى طبيعة الجزء وعمره الافتراضي وعلاقته بالعناصر المجاورة له وظروف التشغيل التي سيتعرض لها وغيرها من الاعتبارات التي يجب الأخذ بها.

نستخدم واحدة من الصيغ الثلاث التالية عند كتابة التفاوت (الشكل 21.4) :

- **UNILATERAL** التفاوت الأحادي ويسمح بتحديد نطاق السماح بالرجوع إلى القيمة الأساسية في اتجاه واحد سواء بالزيادة أو النقصان
- **BILATERAL** التفاوت الثنائي ويسمح للبعد بالانحراف عن قيمته الأساسية في الاتجاهين زيادة ونقصاناً.
- **LIMIT FORM** التفاوت الحدي وهنا تكتب قيمة البعد العليا والدنيا ويكون البعد الأساسي مجهولاً، ويطلق على هاتين القيمتين اسم حدي المقاس.

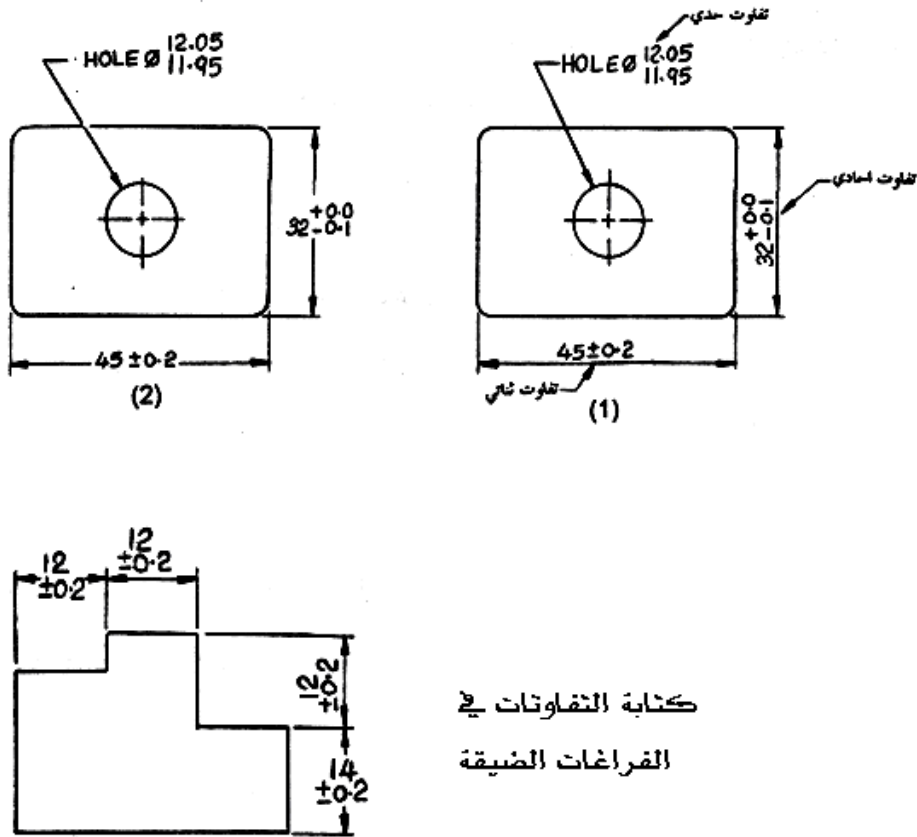

كتابة التفاوتات في
الفراغات الضيقة

شكل (21.4): صيغ كتابة التفاوتات

1.3.4 تعاريف ومصطلحات خاصة

في ما يأتي بعض التعريفات الهامة للمقاسات و الانحرافات (شكل 22.4)

[1] المقاس الأساس **BASIC SIZE**: مقاس نظري يسند إليه الانحراف و هو نفسه لقطعتي

الأزواج.

[2] الانحراف **DEVIATION**: الفرق الجبري بين المقاس الفعلي والمقاس الأساس الراجع له.

[3] الانحراف الأعلى **UPPER DEVIATION**: وهو الفرق الجبري بين الحد الأعلى

للقياس و المقاس الأساس الراجع له

[4] الانحراف الأدنى **LOWER DEVIATION**: وهو الفرق الجبري بين الحد الأدنى

للقياس و المقاس الأساس الراجع له

[5] الانحراف الأساس FUNDAMENTAL DEVIATION: وهو يساوي الانحراف الأدنى

أو الانحراف الأعلى حسب الأقرب منها إلى المقاس الأساس. نستعمل الانحراف الأساس لتموقع نطاق التفاوت (TOLERANCE ZONE) رجوعاً إلى المقاس الأساس.

[6] نطاق التفاوت TOLERANCE: وهو الفرق الجبري بين القيمة الدنيا والعليا لمقاس القطعة المقاسة

[7] رتبة التفاوت INTERNATIONAL TOLERANCE GRADE (I.T.): مجموعة تفاوتات لها نفس مستوى الدقة و لكن تختلف حسب نظام الأساس_دائرة/ثقب

[8] نظام أساس الثقب HOLE BASIS SYSTEM: يمثل نظام توافق (FIT) يرتكز على المقاس الأساس للثقب

[9] نظام أساس العمود SHAFT BASIS SYSTEM: يمثل نظام توافق (FIT) يرتكز على المقاس الأساس للعمود

[10] المقاس الأسمى NOMONAL SIZE: وهو المقاس المقصود عند الكلام (مثالاً قياس أسمى لعمود 25مم)

[11] المقاس الفعلي ACTUAL SIZE: وهو مقاس الجزء بعد الانتهاء من عملية التصنيع.


[12] الخط الصفري ZERO LINE: وهو خط وهمي للمقاس الأساس

[13] السماحية ALLOWANCE: وهي الفرق بين أكبر مقاس وهو الحد الأعلى لقطر

العمود وأصغر مقاس وهو الحد الأدنى لقطر الثقب ويمكن أن يكون بالسالب أو الموجب.

أما الانحرافات في مقاسات المشغولات الميكانيكية و يطلق عليها كذلك مسمى نطاق التفاوت فتصنف إلى رتب تفاوتات (I.T numbers). تمتد هذه الرتب من IT0 إلى IT16 و نستعمل لأغلب الأزواج الدرجات IT6 إلى IT11 الموضحة في الجدول 1.4

وأما الانحرافات الأساس (FUNDAMENTAL DEVIATIONS) فيرمز أليها بأحرف لاتينية: كبيرة فيما يخص الثقوب و بأحرف صغيرة فيما يخص الأعمدة. كذلك، فإن العنصر (5) المبين على الشكل 22.4 يظهر أن الانحراف الأساس يستعمل لتموقع/تمركز نطاق التفاوت (TOLERANCE ZONE) بالنسبة إلى المقاس الأساس/خط الصفر المشار إليه بالرمز (1) في نفس الشكل 22.4.

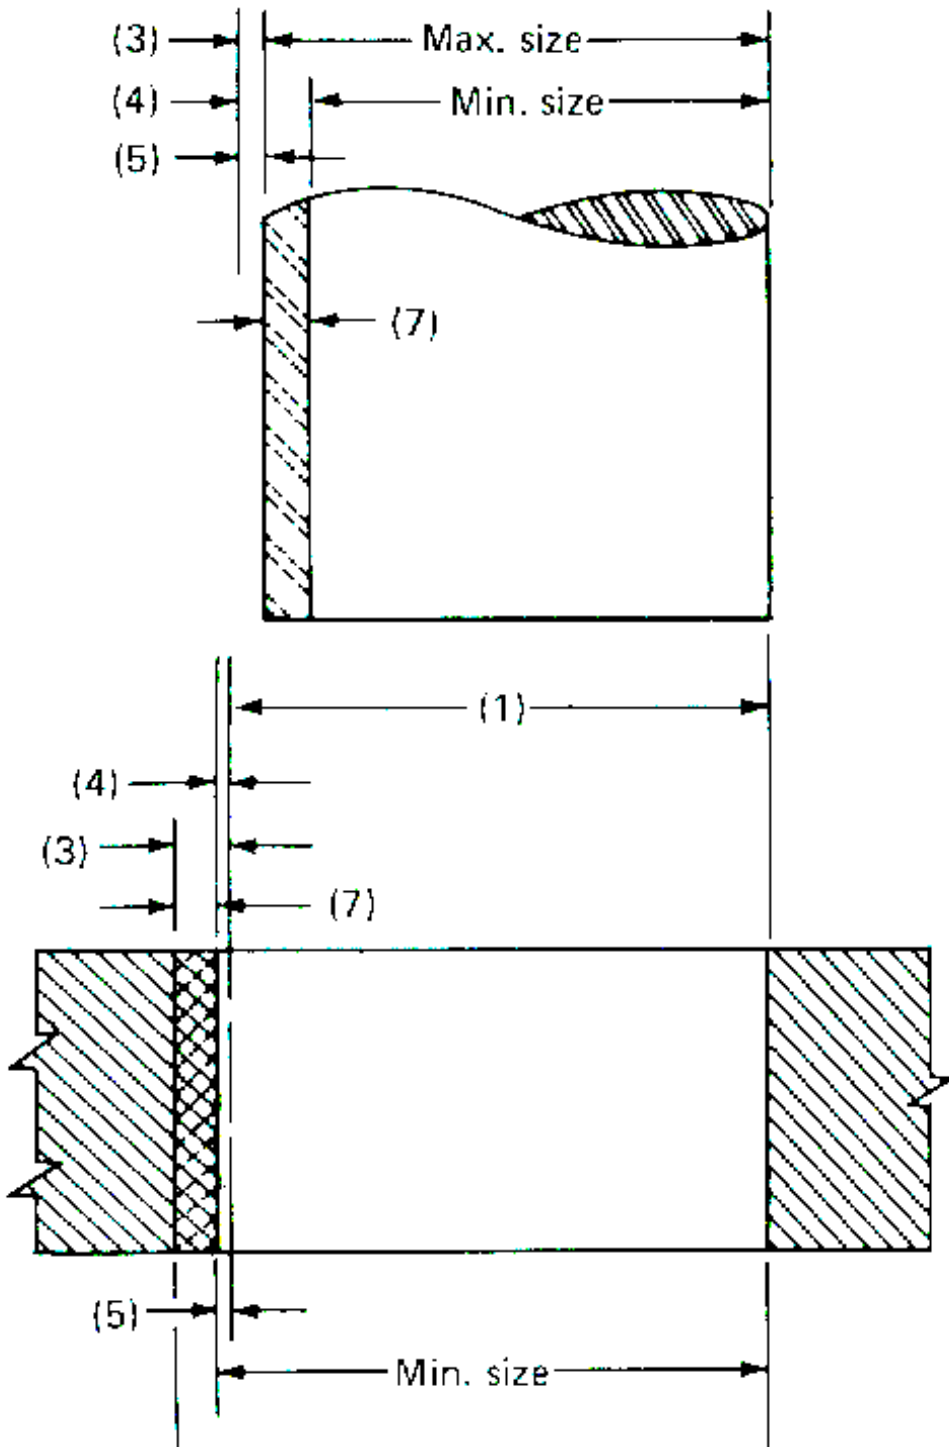

شكل (22.4): صيغ كتابة التفاوتات

Table A-14 A SELECTION OF INTERNATIONAL TOLERANCE GRADES

Size ranges are for *over* the lower limit and *including* the upper limit. All values are in mm.

Basic sizes	Tolerance grades					
	IT6	IT7	IT8	IT9	IT10	IT11
0-3	0.006	0.010	0.014	0.025	0.040	0.060
3-6	0.008	0.012	0.018	0.030	0.048	0.075
6-10	0.009	0.015	0.022	0.036	0.058	0.090
10-18	0.011	0.018	0.027	0.043	0.070	0.110
18-30	0.013	0.021	0.033	0.052	0.084	0.130
30-50	0.016	0.025	0.039	0.062	0.100	0.160
50-80	0.019	0.030	0.046	0.074	0.120	0.190
80-120	0.022	0.035	0.054	0.087	0.140	0.220
120-180	0.025	0.040	0.063	0.100	0.160	0.250
180-250	0.029	0.046	0.072	0.115	0.185	0.290
250-315	0.032	0.052	0.081	0.130	0.210	0.320
315-400	0.036	0.057	0.089	0.140	0.230	0.360

Source: *Preferred Metric Limits and Fits*, ANSI B4.2-1978. See also BSI 4500.

Table A-15 FUNDAMENTAL DEVIATIONS FOR SHAFTS

Size ranges are for *over* the lower limit and *including* the upper limit. All values are in mm.

Letter sizes	Upper deviation					Lower deviation				
	c	d	f	g	h	k	n	p	s	u
0-3	-0.060	-0.020	-0.006	-0.002	0	0	+0.004	+0.006	+0.014	+0.018
3-6	-0.070	-0.030	-0.010	-0.004	0	+0.001	+0.008	+0.012	+0.019	+0.023
6-10	-0.080	-0.040	-0.013	-0.005	0	+0.001	+0.010	+0.015	+0.023	+0.028
10-14	-0.095	-0.050	-0.016	-0.006	0	+0.001	+0.012	+0.018	+0.028	+0.033
14-18	-0.095	-0.050	-0.016	-0.006	0	+0.001	+0.012	+0.018	+0.028	+0.033
18-24	-0.110	-0.065	-0.020	-0.007	0	+0.002	+0.015	+0.022	+0.035	+0.041
24-30	-0.110	-0.065	-0.020	-0.007	0	+0.002	+0.015	+0.022	+0.035	+0.041
30-40	-0.120	-0.080	-0.025	-0.009	0	+0.002	+0.017	+0.026	+0.043	+0.060
40-50	-0.130	-0.080	-0.025	-0.009	0	+0.002	+0.017	+0.026	+0.043	+0.060
50-65	-0.140	-0.100	-0.030	-0.010	0	+0.002	+0.020	+0.032	+0.053	+0.087
65-80	-0.150	-0.100	-0.030	-0.010	0	+0.002	+0.020	+0.032	+0.053	+0.102
80-100	-0.170	-0.120	-0.036	-0.012	0	+0.003	+0.023	+0.037	+0.071	+0.124
100-120	-0.180	-0.120	-0.036	-0.012	0	+0.003	+0.023	+0.037	+0.079	+0.144
120-140	-0.200	-0.145	-0.043	-0.014	0	+0.003	+0.027	+0.043	+0.092	+0.170
140-160	-0.210	-0.145	-0.043	-0.014	0	+0.003	+0.027	+0.043	+0.100	+0.190
160-180	-0.230	-0.145	-0.043	-0.014	0	+0.003	+0.027	+0.043	+0.108	+0.210
180-200	-0.240	-0.170	-0.050	-0.015	0	+0.004	+0.031	+0.050	+0.122	+0.236
200-225	-0.260	-0.170	-0.050	-0.015	0	+0.004	+0.031	+0.050	+0.130	+0.258
225-250	-0.280	-0.170	-0.050	-0.015	0	+0.004	+0.031	+0.050	+0.140	+0.284
250-280	-0.300	-0.190	-0.056	-0.017	0	+0.004	+0.034	+0.056	+0.158	+0.315
280-315	-0.330	-0.190	-0.056	-0.017	0	+0.004	+0.034	+0.056	+0.170	+0.350
315-355	-0.360	-0.210	-0.062	-0.018	0	+0.004	+0.037	+0.062	+0.190	+0.390
355-400	-0.400	-0.210	-0.062	-0.018	0	+0.004	+0.037	+0.062	+0.208	+0.435

Source: *Preferred Metric Limits and Fits*, ANSI B4.2-1978. See also BSI 4500.

جدول (1.4): بعض رتب التفاوتات الأكثر استعمالاً

لقد تم وضع مواصفات سبع وعشرين منطقة تفاوت تختلف في مقدار بعدها عن خط الصفر أو المقاس الأساسي، ويرمز لها بالحروف اللاتينية الكبيرة للثقوب والصغيرة للأعمدة وهي (انظر شكل 23.4).

■ المناطق المحددة لتفاوت الثقوب:

A_B_C_CD_D_E_EF_F_G_H_JS_J_K_M_N_P_R_S
T_U_V_X_Y_Z_ZA_ZB_ZC

■ المناطق المحددة لتفاوت العمود:

a_b_c_cd_d_e_ef_f_g_h_js_j_k_m_n_p_r_s
t_u_v_x_y_z_za_zb_zc

الحرف (A) يرمز لأكبر قطر رجوعاً إلى المقاس الأساس ومن ثم تتناقص الأقطار نزولاً لتصل إلى أصغر قيمة عند الرمز (ZC). نفس الملحوظة السابقة تنطبق على الأعمدة من a إلى ZC.


2.3.4 الأجزاء المتوافقة أو المزوجة MATING PARTS and FITS

التوافق (FIT) هو علاقة هندسية تنشأ بين محور وثقب (كرسي) عند تجميعهما على غرار العمود والبكرة (SHAFT AND PULLY) أو العمود والمحمل (SHAFT AND BEARING)، بالرغم من أن الأجزاء الاسطوانية المتزاوجة هي الأكثر شيوعاً فإنه ليس من الضروري أن تكون كذلك الأجزاء المتوافقة اسطوانية وقد تتخذ أشكالاً أخرى (مخروطية مثلاً). ويمكن حصر حالات التوافق القياسية في النظام الدولي بثلاث حالات وهي: (1) خلوصي CLEARANCE، (2) تداخلي INTERFERENCE، (3) وانتقالي TRANSITION. فيما يلي سنستعرض كل صنف بشيء من التفصيل.


لاحظ التالي:

- لا توجد قوانين ثابتة فيما يخص اختيار الأزواج المناسب في كل مرة
- باستثناء بعض المهام الوظيفية العامة فإن للمصمم أن يختار بين مجموعة من الأزواج شريطة أن تفي بالغرض الوظيفي للتجميع أو الجزء موضع الدرس.

- أن عملية اختيار الأزواج تتطلب تراكماً في الخبرة وتعاوناً لصيقاً بين مهندسي التصميم والتصنيع والقياسات والتجميع.

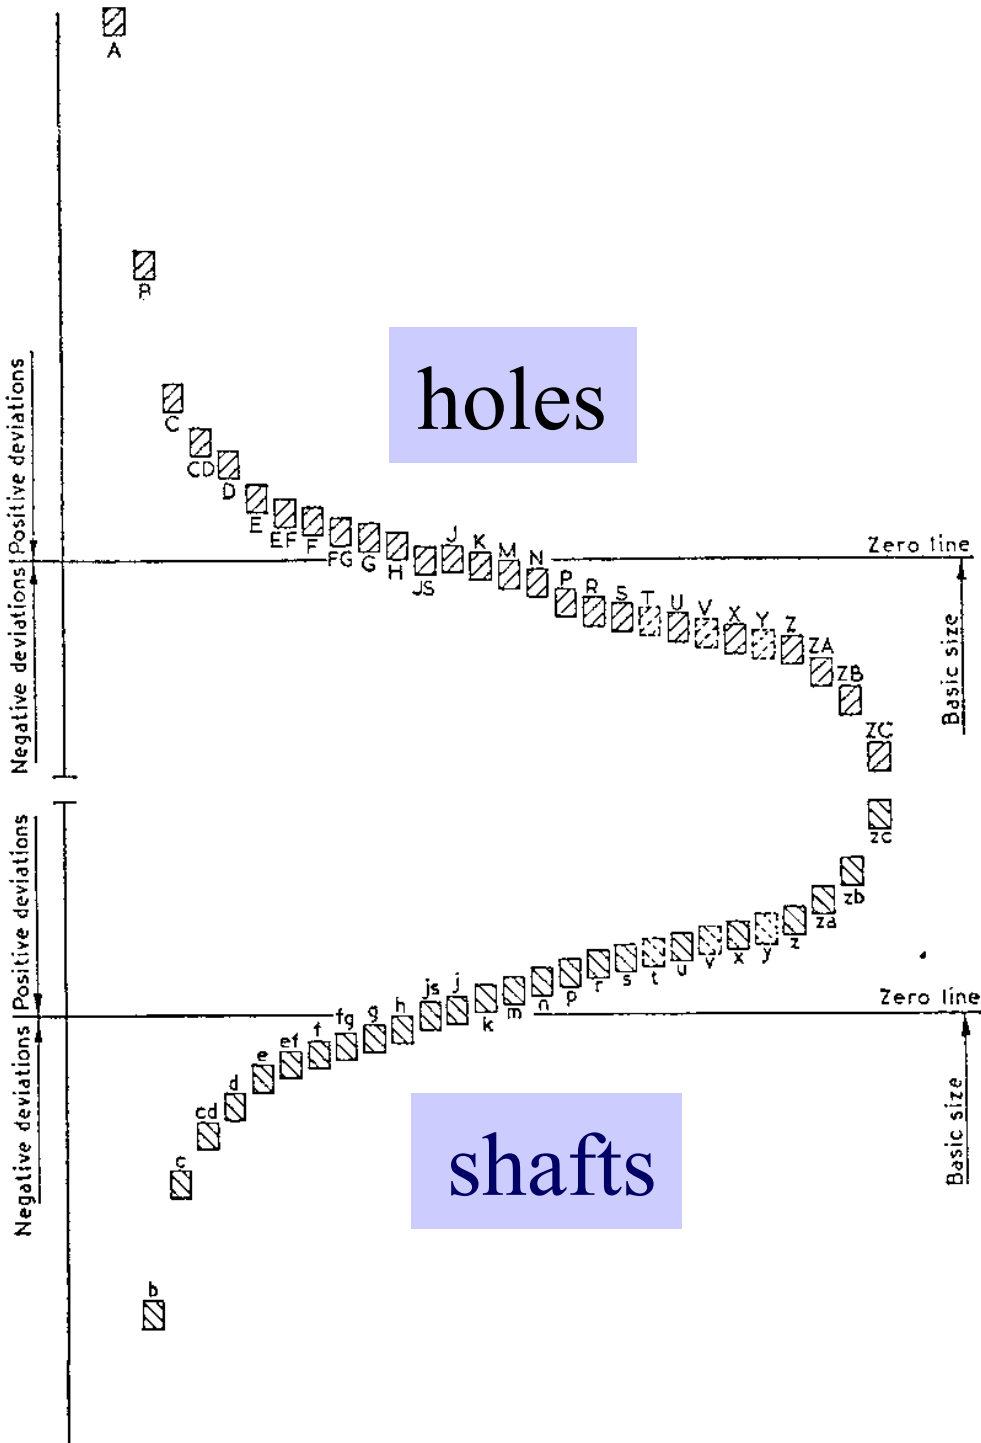

شكل 23.4: توزيع مناطق التفاوت رجوعاً إلى خط الصفر للأعمدة والثقوب

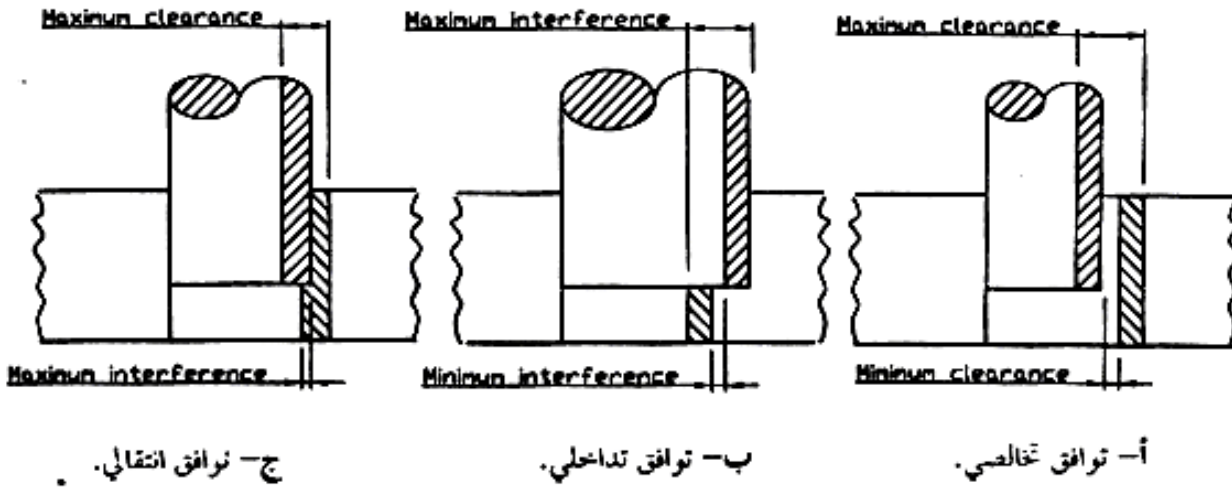

شكل (24.4): أصناف التوافق

التوافق الخلوصي (CLEARANCE FIT):

يكون التوافق توافقاً خلوصياً إذا كان قطر العمود أصغر من قطر ثقبه أو كرسيه وبالتالي يؤدي إلى حدوث خلوص بين الجزأين المتزاوجين أي وبمعنى آخر أن يكون قطر الفتحة أكبر من قطر العمود دائماً. و يستعمل هذا التوافق في تجميعات الأجزاء التي تتطلب سهولة في تركيبها مع بعض أو تفكيكها وفي العناصر التي تدور بالنسبة لبعضها مثل الأعمدة التي تدور في ثقبها أو كراسيها (BEARINGS). انظر الشكل 24.4.أ

التوافق التداخلي (INTERFERENCE FIT):

وهو عندما يكون قطر العمود أكبر من قطر ثقبه وبالتالي تداخل بين سطحي الجزأين المتزاوجين، وهذا يعني تداخل مادتي العنصرين ببعضهما. هنا نحتاج لقوة وأدوات خاصة لإدخال العمود في الثقب وبالتالي فإن العمود لا يدور في ثقبه بل هو ثابت فيه. انظر الشكل 24.4.ب


التوافق الانتقالي (TRANSITION FIT):

وهو وسط بين التوافق الخلوصي والتداخلي. هنا يكون قطر العمود أكبر أو أصغر من قطر ثقبه (وقد يتطابقان مصادفة)، لذلك عند تجميع الأعمدة والثقوب المصنوعة حسب هذا التوافق يمكن أن ينتج أزواج متداخلة وأخرى متخالصة. انظر الشكل ج. 24.4

3.3.4 أنظمة التوافق BASIC HOLE/SHAFT SYSTEMS

يوجد نظامان للتوافق كما يوضح الشكل (25.4: 1) نظام أساس الثقب (BASIC HOLE SYSTEM) حيث يثبت مقاس الثقب ويغير مقاس العمود ليلتئم التوافق المطلوب، (2) نظام أساس العمود (BASIC SHAFT SYSTEM) حيث يثبت مقاس العمود ويغير مقاس الثقب ليلتئم التوافق المطلوب.

يعتبر نظام أساس الثقب نظاماً سهلاً عند التصنيع والتجميع وأرخص في تكلفة الإنتاج وهو يعني استخدام بنطة (DRILL) مناسبة لفتح الثقوب ثم تصنيع أعمدة تناسبها ومن ثم فإن إنتاج عمود بمقاس معين ليلتئم الثقب أسهل وأقل تكلفة من إنتاج الثقوب. لذلك فهو الأكثر استخداماً بشكل عام. وعن تثبيت مقاس العمود (BASIC SHAFT SYSTEM) ليلتئم التوافق المطلوب فإن تصنيع ثقوب دقيقة يتطلب استعمال ريش ثقب (DRILLS) متعددة وموسعات الثقوب (REAMERS) متنوعة مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، لذلك فهو الأقل استخداماً وانتشاراً. يستعمل هذا النظام عند أزواج مشغولات (ثقب) بنفس العمود القياسي.

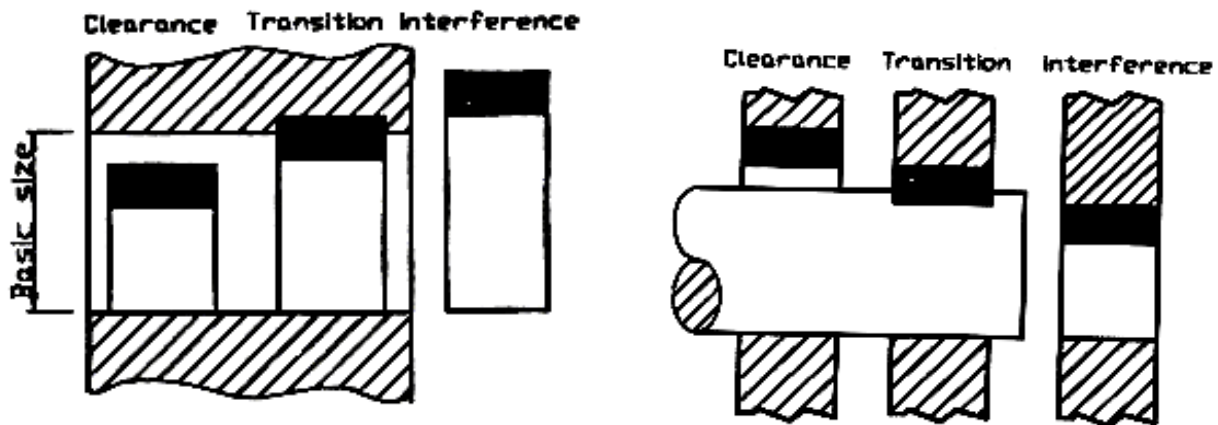

نظام أساس الثقب.

نظام أساس العمود.

شكل (25.4): نظام أساس الثقب أصناف التوافق

4.43 اختيار التفاوتات المناسبة FIT SELECTION

يعتمد اختيار التفاوت المناسب لمجموعة الأعمدة والثقوب (الكراسي) على عدة عوامل أهمها طبيعة عمل العنصر و تكلفة إنتاجه التي يجب تقليلها بقدر الإمكان. فالتوافق المناسب لعمود يدور في كرسية هو توافق خلوصي، وإذا كان العمود ثابتاً في الكرسي فالتوافق المناسب هو توافق تداخلي. أما إذا رغبتنا في توافق مقبول بين الخلوصي والتداخلي فنعتمد التوافق الانتقالي..


كما تقدم ذكره فإن لهذه التفاوتات رتباً مختلفة ولكل رتبة قيمتها الخاصة، فكيف نختار الرتبة المناسبة للتوافق.. هنا أيضاً يتم الاختيار حسب طبيعة عمل الجزء وتكلفة إنتاجه. وفي ما يأتي

ملخص لأهم الأزواج و مجالات استعمالها بالجدول 2.4

الأزواج	الاستعمال	التوافق
H11/c11	<ul style="list-style-type: none"> خُلوص كبير (Loose Running Fit) للقطع التجارية العامة 	خلوصي
H9/d9	<ul style="list-style-type: none"> حركة خطية أو دائرية حرة (Free Running Fit) بدون حاجة لدقة عالية ولكن تذبذب كبير في الحرارة أو سرعة عالية أو أحمال عالية خُلوص صغير (Close Running Fit) لتطبيقات المكائن عالية الدقة مع سرعات وأحمال معتدلة 	
H8/f7	<ul style="list-style-type: none"> حركة خطية/دائرية حرة (Sliding Fit) بدون ضبط/تموقع صارم ودقيق 	
H7/h6		انتقالي
H7/k6	<ul style="list-style-type: none"> ضبط دقيق (Locational Transition) 	
H7/n6	<ul style="list-style-type: none"> ضبط عالي الدقة (Locational Transition) مع سماحة أكثر للتداخل 	تداخلي
H7/p6	<ul style="list-style-type: none"> قطع تتطلب توافق هندسي (Locational Interference) بين المحاور مع دقة وضع عالية 	
H7/s6	<ul style="list-style-type: none"> قطع محولة (Medium Drive) لطاقة (قوة/عزم) معتدلتين من سبائك الحديد 	
H7/u6	<ul style="list-style-type: none"> قطع كبس (Force Fit) 	

جدول (2.4) : أهم الأزواج و مجالات استعمالها

تمرين تطبيقي

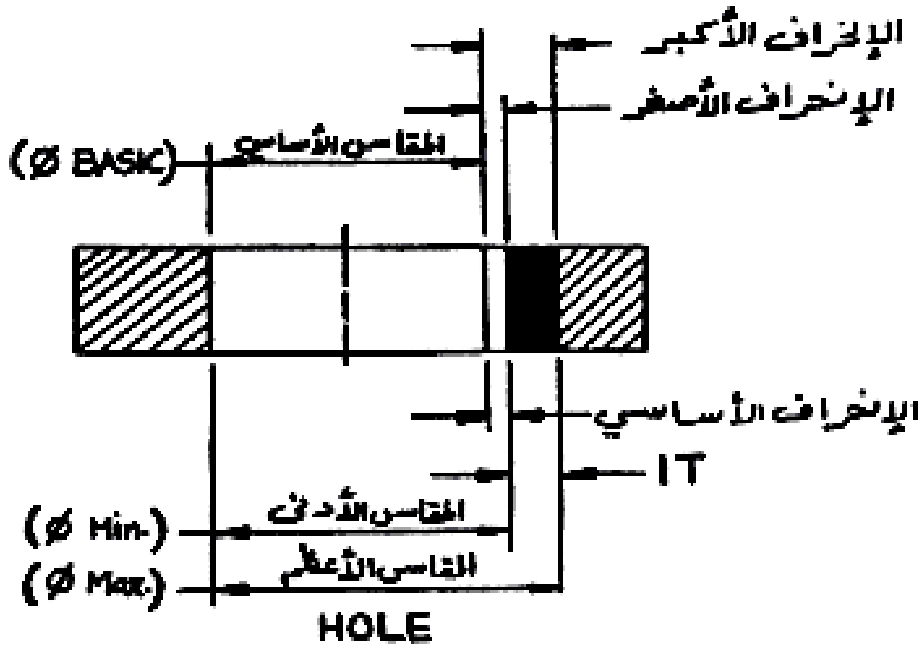


استخرج لكل من التوافقات الثلاثة التالية

- $\varnothing 30\text{H}11\text{c}11$ ✓ خلوصي
- $\varnothing 30\text{H}7\text{k}6$ ✓ انتقالي
- $\varnothing 30\text{H}7\text{p}6$ ✓ تداخلي

- مقاس الثقب/العمود (Hole/Shaft Dimensions)
- أكبر ثقب/أصغر عمود (Large Hole/Small Shaft)
- أصغر ثقب/أكبر عمود (Small Hole/Large Shaft)
- أكبر وأصغر خلوص/تداخل (Min./Max. Clearance/Interference)

توافق خلوصي

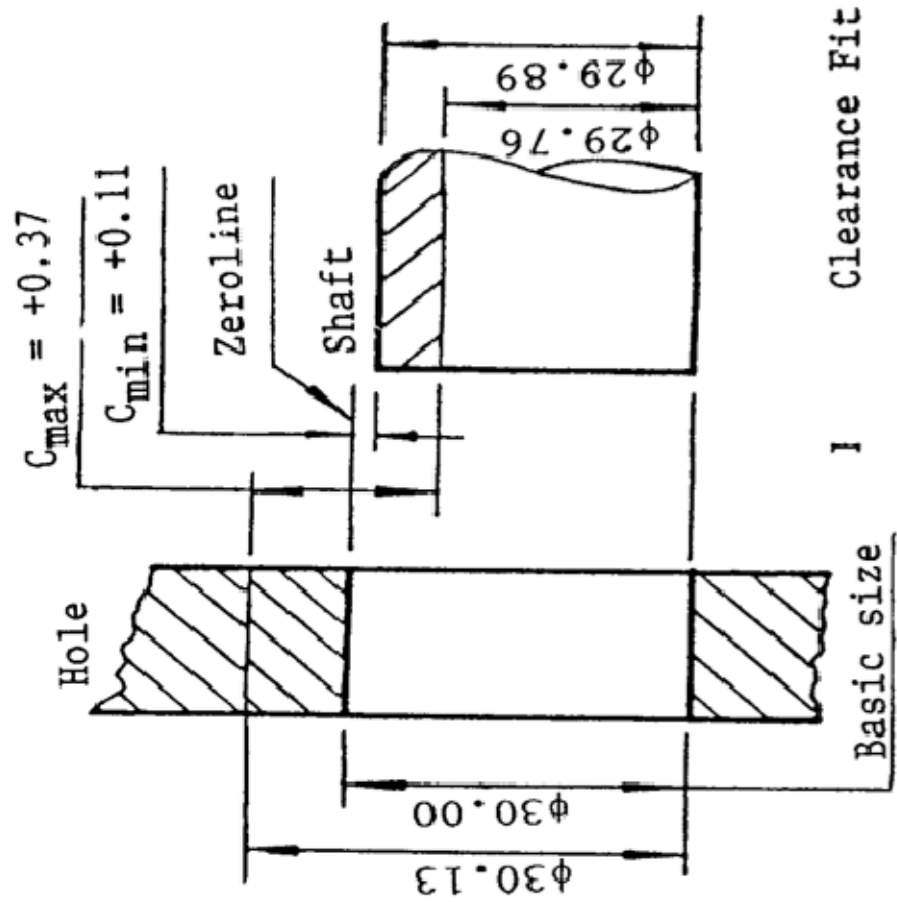

Clearance fit, $\phi 30$ H11/c11

Hole dimension $\phi 30$ H11 ($\begin{matrix} +0.13 \\ 0 \end{matrix}$)

Shaft dimension $\phi 30$ c11 ($\begin{matrix} -0.11 \\ -0.24 \end{matrix}$)

Largest hole = 30.13

Small shaft = 29.76


Max clearance = 0.37

Smallest hole = 30.00

Largest shaft = 29.89

Min clearance = 0.11

توافق اتقالي

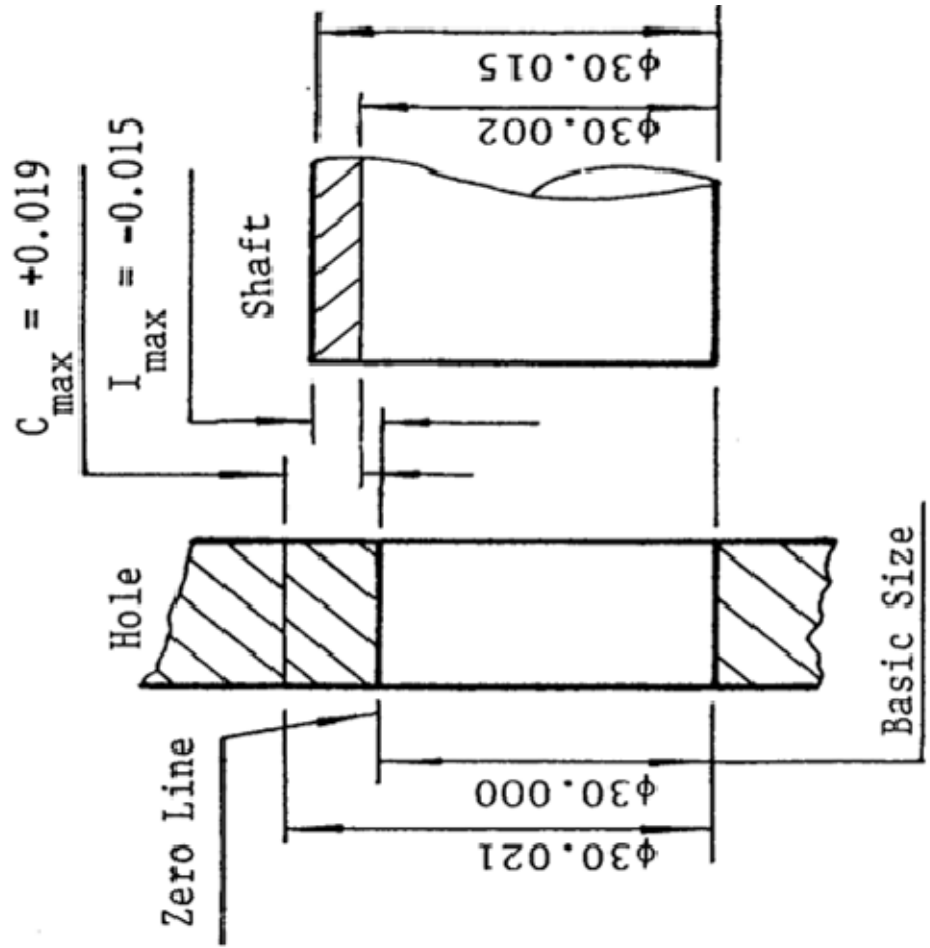

Transition fit, $\phi 30$ H7/k6

Hole dimension $\phi 30$ H7($\begin{matrix} +0.021 \\ 0 \end{matrix}$)

Shaft dimension $\phi 30$ k6($\begin{matrix} +0.015 \\ +0.002 \end{matrix}$)

Largest hole = 30.021

Smallest shaft = 30.002


Max. clearance = 0.019

Smallest hole = 30.000

Largest shaft = 30.015

Max. interference = -0.015

توافق تدخلي

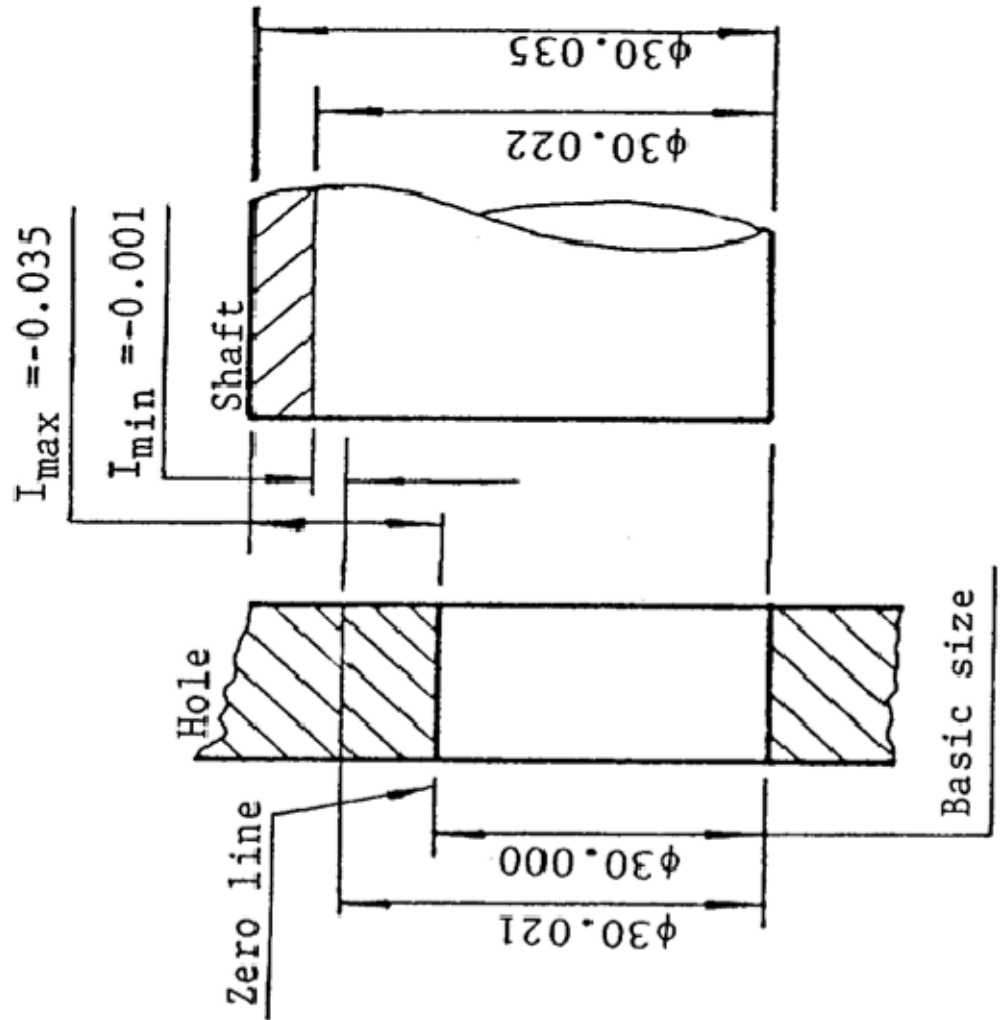

Interference fit, $\phi 30$ H7/p6

Hole dimension $\phi 30$ H7 ($\begin{matrix} +0.021 \\ 0 \end{matrix}$)

Shaft dimension $\phi 30$ p6 ($\begin{matrix} +0.035 \\ +0.022 \end{matrix}$)

Largest hole = 30.021

Smallest shaft = 30.022

Min. interference = -0.001

Smallest hole = 30.000

Largest shaft = 30.035

Max. interference = -0.035

4.4.4 التفاوتات/الانحرافات الهندسية GEOMETRIC TOLERANCES

نعني بالتفاوتات الهندسية تلك الانحرافات في الشكل (PROFILE) أو الوضع (LOCATION) الهندسي لسطح أو حد أو ملمح لمشغلة حتى تأمن وظيفتها في تجميع ميكانيكي أو عند استعمالها معزولة على غرار انحراف الاستواء أو الاستدارة مثلاً. أما عملياً، فيتم تحديد مقدار خطأ لا يمكن تجاوزه وبذلك تكون الانحرافات الهندسية رديفاً ومكماً للتفاوتات البعدية ($\pm T$) السابق ذكرها في الفقرة § 3.4.

نرمز إلى التفاوتات الهندسية بمصطلح عام:


G: GEOMETRIC D: DIMENSIONING & T: TOLERANCING

فيما يأتي نستعرض حزمة من الرموز وأنواع من التفاوتات الهندسية الأكثر شيوعاً في مجالي التصميم والتصنيع الميكانيكي:

انحراف الشكل FORM DEVIATION

▪ انحراف الاستقامة على السطح **STRAIGHTNESS**: ويستخدم لتحديد التفاوت المسموح به

في استقامة الأسطح أو حد خطي على سطح أو محور

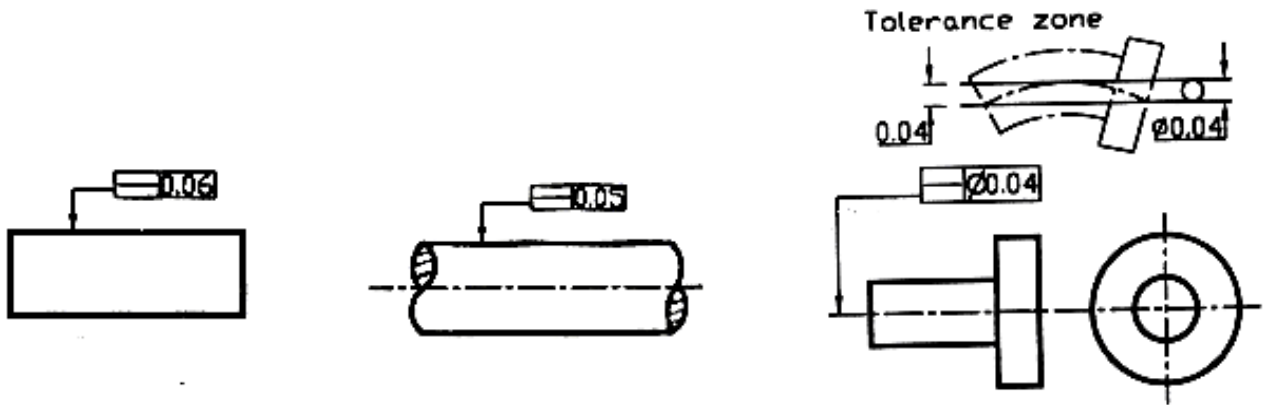


ت- تفاوت استقامة سطح.


ب- تفاوت استقامة راسم اسطوانة.

أ- تفاوت استقامة محور تناظر.

- انحراف الاستواء **FLATNESS**: يستخدم لتحديد تفاوت استواء سطح ضمن نسبة خطأ معينة بين سطحين مرجعيين نظريين

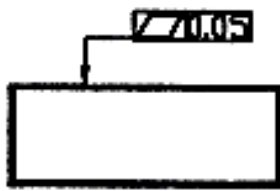


ب- كتابة التفاوت.

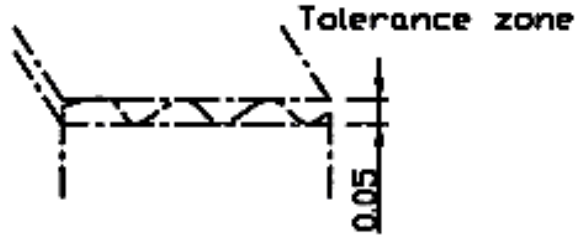

أ- منطقة التفاوت.

- انحراف الاستدارة **CIRCULARITY**: يستخدم لتحديد تفاوت استدارة دائرة أو سطح دائري أو مقطع من جسم اسطواني ضمن حدود مسموح بها

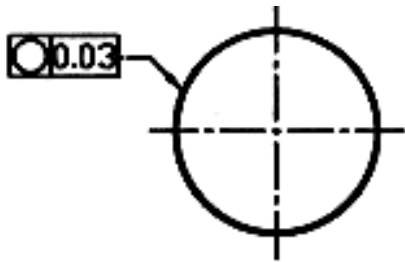


ب- كتابة التفاوت.




أ- منطقة التفاوت.

- انحراف الاسطوانية **CYLINDRICITY**: يستخدم لتحديد تفاوت اسطوانية السطوح ضمن نسبة خطأ معينة

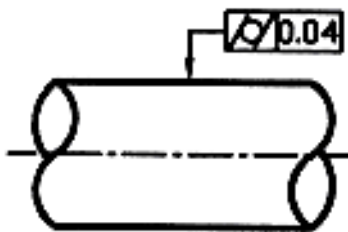


ب- كتابة التفاوت.

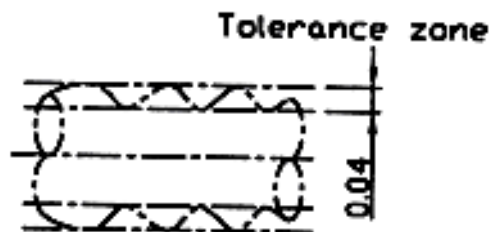


أ- منطقة التفاوت.

انحراف الملمح PROFILE DEVIATION

■ انحراف الملمح PROFILE : يستخدم لتحديد مجال انحراف للملمح خط أو منحنى.

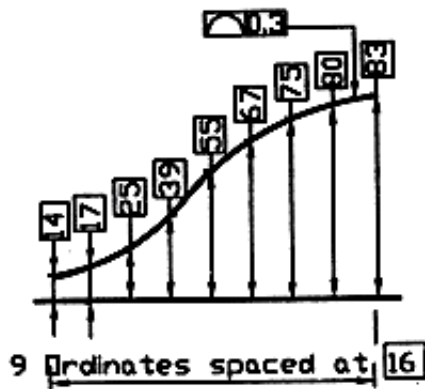


تفاوت المظهر - طريقة ثانية.

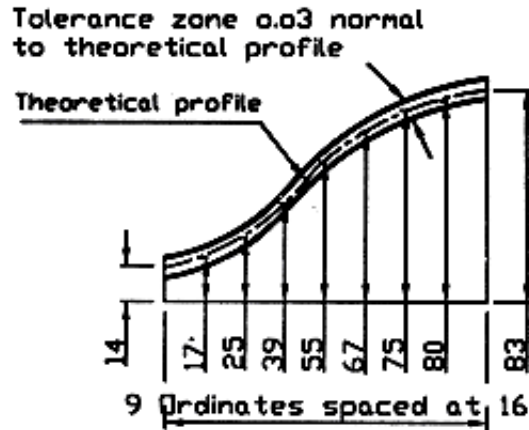


تفاوت المظهر.

انحراف توجيه ORIENTATION

■ انحراف توازي PARALLELISM : يستخدم لتحديد تفاوت توازي حد (محور) أو سطح رجوعاً إلى سطح/حد خطي مرجعي


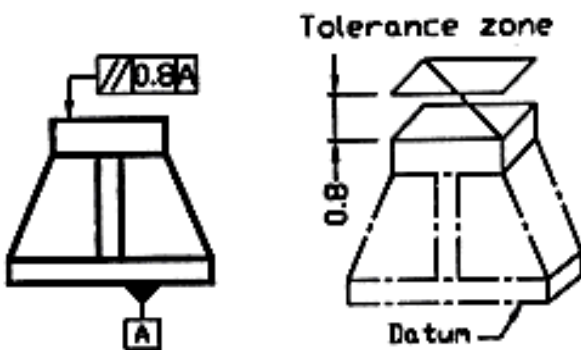


ب- تفاوت سطح بالنسبة لسطح مرجع.

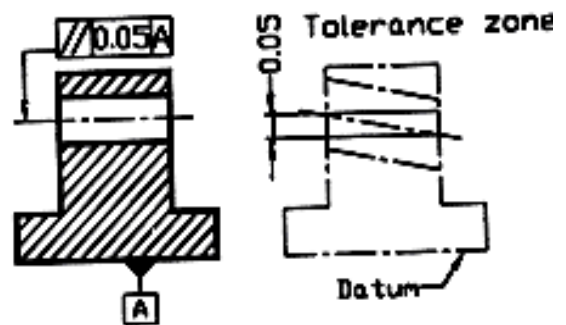

أ- تفاوت محور بالنسبة لمرجع.



- انحراف التعامد **PERPENDICULARITY** : يستخدم لتحديد تفاوت تعامد للأسطح بالنسبة لخط الأساس أو المرجع ضمن حدود سماحة

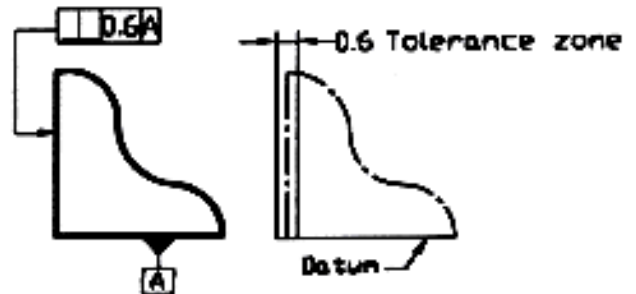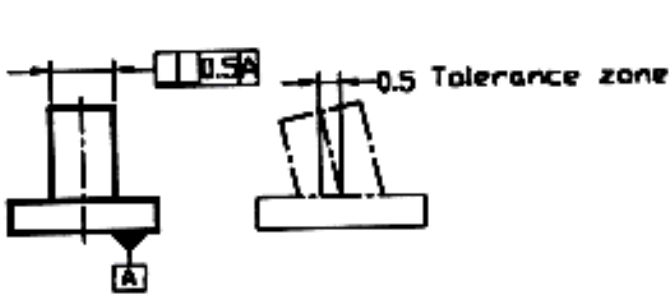

ب- تفاوت محور اسطوانة بالنسبة لسطح مرجع.

أ- تفاوت سطحين مستويين متعامدين.

- انحراف الزاوي **ANGULARITY** : يستخدم لتحديد التفاوت الزاوي بين الأسطح بالنسبة لبعضها أو بالنسبة لخط الأساس أو المرجع ضمن حدود مسموح بها

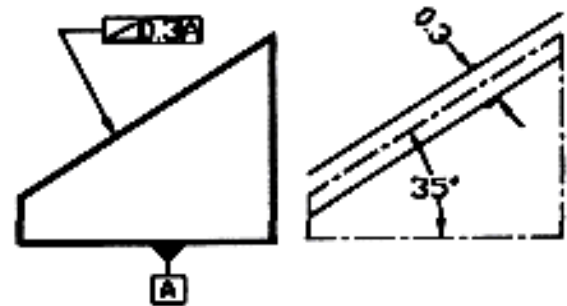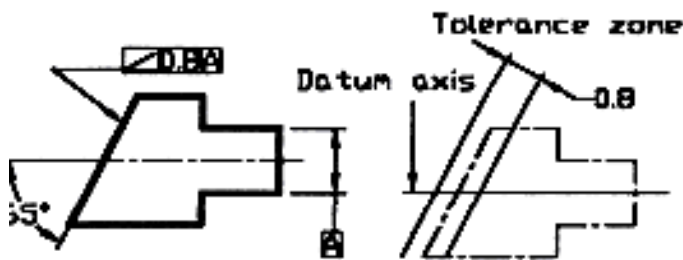


ب- تفاوت سطح مائل بالنسبة لمحور.


أ- تفاوت سطح مائل بالنسبة لسطح مرجع.

انحراف التموضع **LOCATION**


- انحراف الموضع **POSITION** : يستخدم لتحديد التفاوت في موضع سطح أو محور رجوعاً لخطوط مرجع ضمن حدود مسموح بها

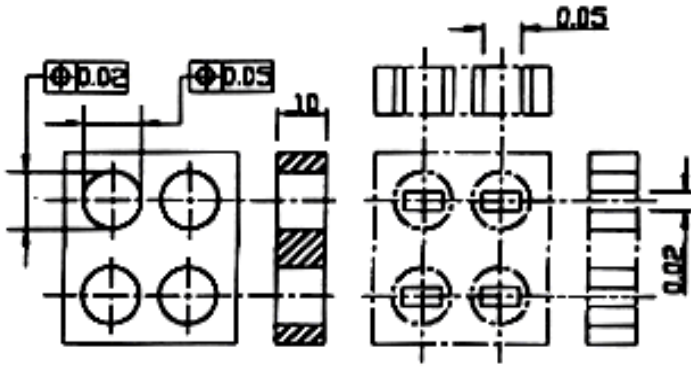


ب- منطقة التفاوت بين مستويين متوازيين.

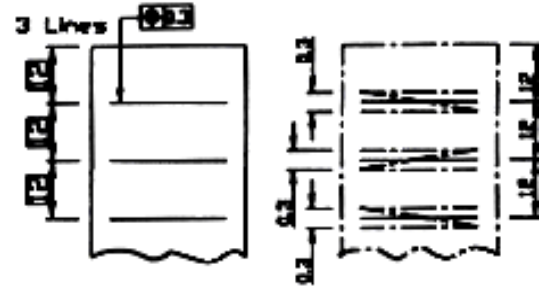

أ- منطقة التفاوت بين خطين متوازيين.

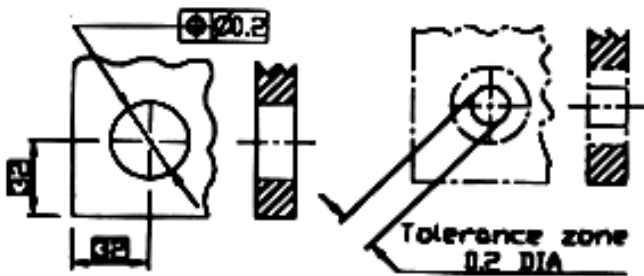


ث- منطقة التفاوت داخل اسطوانة.

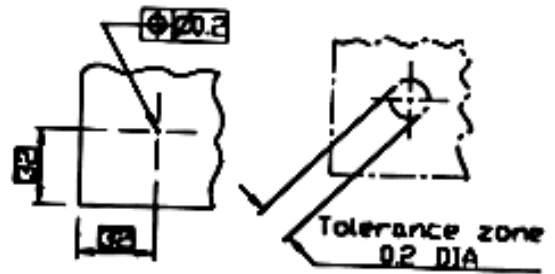


ت- منطقة التفاوت داخل دائرة.

▪ انحراف المركز/المحور **CONCENTRICITY, COAXIALITY**: يستخدم لتحديد التفاوت في مركز أو محور دائرة أو اسطوانة بالنسبة للمركز أو المحور المرجع في حدود مسموح بها.

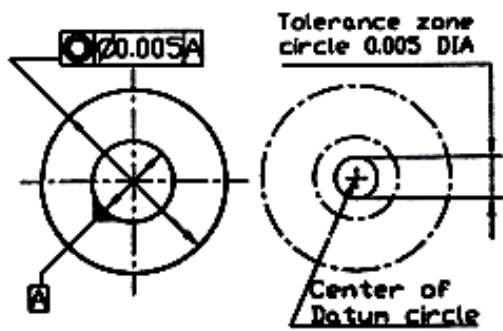


ب- منطقة تفاوت محور اسطوانة.

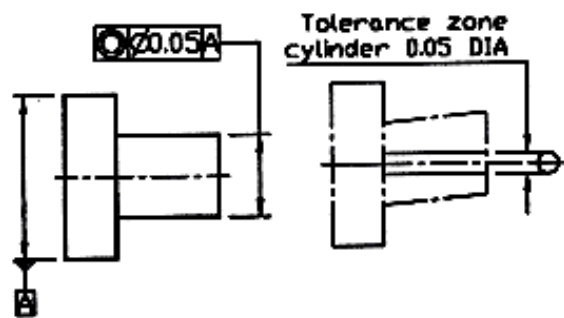

أ- منطقة تفاوت مركز دائرة.

انحراف التناظر SYMMETRY

■ انحراف التناظر/التماثل SYMMETRY : يستخدم لتحديد التفاوت في تماثل سطح أو حد خطي/منحني رجوعاً إلى الخط الأساس أو المرجع ضمن حدود مسموح بها.

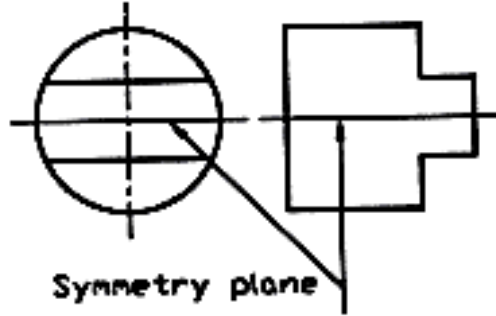


انحراف الانتظام RUNOUT

■ انحراف الانتظام القطري/قطري + محوري Runout/Total Runout : يستخدم لتحديد الانحراف القطري/قطري + محوري لجسم اسطوانتي تحت حركة دائرية بحيث يبقى ضمن حدود مسموح بها.

5.4 عمليات التشغيل وخشونة الأسطح SURFACE ROUGHNESS


كما هو متعارف عليه فإن للسطوح المشغلة بنية غاية في التعقيد من ناحية احتوائها على العديد من الأخاديد والتموجات وغيرها من التضاريس (شكل 26.4). توجد عدة عناصر مؤثرة في هكذا تضاريس:

- طرق التصنيع
- الاهتزازات
- تركيبة المعدن
- بارامترات القطع (سرعة تغذية_ سرعة قطع_...)
- وسائل التبريد

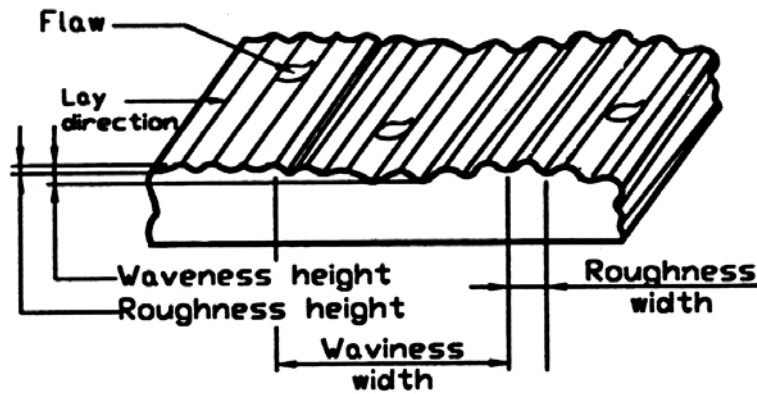

شكل (26.4): بنية السطوح

نستعمل قيم معيارية عديدة لتخصيص أسطح التشغيل نطلق عليها قيم "الخشونة" (ROUGHNESS) ومن أهمها عامل متوسط الخشونة (Ra) حيث تقاس المسافات الرأسية بين قمم (PEAKS) وقيعان (VALLEYS) الجزء المفحوص (شكل 27.4) ومن ثم نحسب معدل الانحراف للسطح عن الخط المتوسط (MEAN LINE). الوحدة المستخدمة هنا هي الميكرومتر

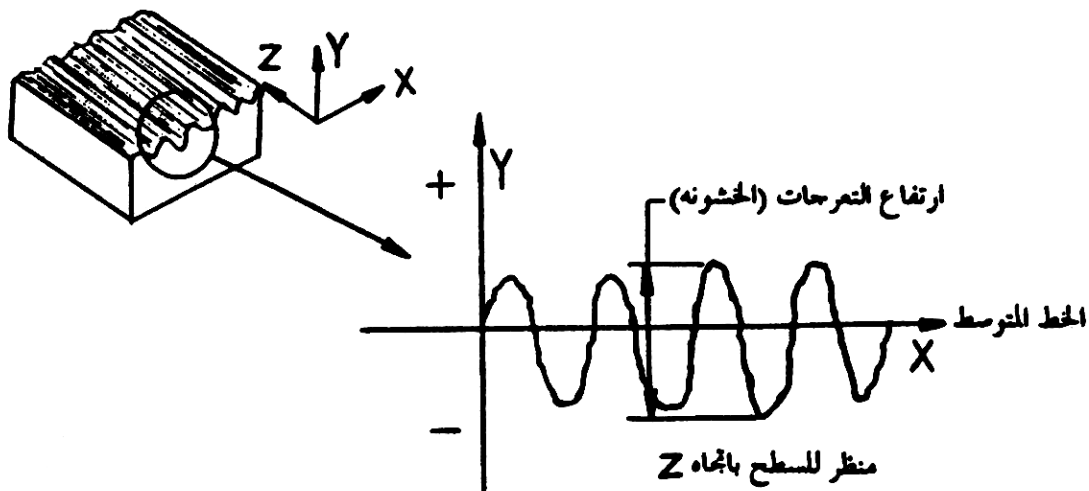

شكل (27.4): قياس خشونة السطح


وتختلف درجة خشونة الأسطح حسب الوظيفة الفنية المطلوبة منها. ففي بعض التطبيقات تكون الحاجة في إنجاز أسطح فائقة النعومة كما في المحامل BEARINGS للحد من الاحتكاك ومن ثم التخفيض من درجة الحرارة وعلى النقيض، في بعض التطبيقات نحتاج لأسطح خشنة لزيادة القوى والعزوم المنقولة بواسطة الاحتكاك.

الجدول 3.4 يعطي درجات الخشونة التقريبية المتحصل عليها بواسطة عمليات التشغيل وكذلك أرقام الخشونة المناظرة لها والتي يرمز لها بحرف (N) ويتبعه رقم من (1) إلى (12) يزداد تصاعدياً مع عامل الخشونة. لاحظ هنا :

- كلما زادت نعومة وجودة إنجاز الأسطح زادت تكاليف الإنتاج، لذلك يراعى عند إنجاز سطح ما أن يكون إنتاجه وفق أعلى خشونة ممكنة (مقبولة) بحيث يمكن للجزء المنتج أن يقوم بالمهمة المناطة به على أكمل وجه مع خفض تكاليف إنتاجه.

PRODUCTION PROCESS عملية الإنتاج	SURFACE ROUGHNESS خشونة السطح µm	SURFACE NUMBER رقم الخشونة * N
FLAME CUTTING قطع باللهب	6.3 - 50	N9 - N12
SAND CASTING سبك بالرمل	6.3 - 50	N9 - N12
HOT ROLLING دلفنة على الحار	6.3 - 50	N9 - N12
ROUGH TURNING خراطة خشنة	6.3 - 50	N9 - N12
ROUGH GRINDING تجليخ خشن	1.6 - 50	N7 - N12
FORGING تطريق	1.6 - 25	N7 - N11
SHAPING تشكيل	0.8 - 50	N6 - N12
PLANING قشط	0.8 - 50	N6 - N12
MILLING نفرز	0.4 - 50	N5 - N12
BORING حفر	0.4 - 25	N5 - N11
DRILLING ثقب	0.4 - 12.5	N5 - N10
EXTRUSION بثق	0.4 - 12.5	N5 - N10
REAMING تقوير (برغلة)	0.4 - 3.2	N5 - N8
DRAWING سحب	0.2 - 6.3	N4 - N9
PRECISION GRINDING تجليخ دقيق	0.05 - 0.4	N2 - N5
LAPPING تحضين	0.025 - 1.6	N1 - N7
SUPERFINISHING إنجاز فائق (متناهي الدقة)	0.05 - 0.2	N2 - N4
HONING صقل	0.025 - 1.6	N1 - N7

جدول (3.4) : عامل الخشونة مع الطرق التصنيعية

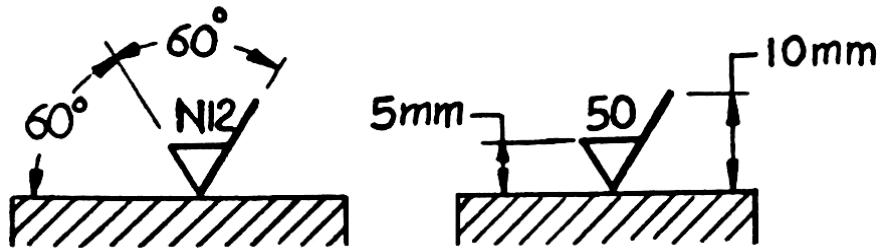

شكل (28.4): شكل ومواصفات رمز إنجاز السطح

حذف الضلع الأفقي يعني أنه يمكن إنتاج السطح بأي طريقة. ليس بالضرورة بالتشغيل (MACHINING).	
يمكن إنتاج السطح بأي طريقة بحيث لا تتعدى خشونته ما هو محدد.	
يمكن إنتاج السطح بأي طريقة بحيث تكون خشونته ضمن المدى المحدد (القيمتان العليا والدنيا).	
يُتج السطح بالتشغيل (إزالة أو قطع المادة) بحيث تكون خشونته ضمن المدى المحدد.	
يعني وجود الحرف O أنه يُمنع تشغيل السطح وأنه يجب إنتاجه بوحدة من الطرق التي لا تقطع أو تزال فيها المادة.	
المطلوب هو إنتاج كافة السطوح في الرسم بالتشغيل بنفس الخشونة. يوضع الرمز مرة واحدة كملاحظة عامة.	
المطلوب إنتاج السطح بعملية التشغيل أو إنجاز العملية المطلوبة المكتوبة على الخط الأفقي المضاف للرمز.	


جدول (4.4) : طرق استخدام رمز إنجاز السطح

عند القيام بتصميم أو رسم أجزاء مطلوب إنتاجها وفق خشونة معينة فإننا نستخدم رمزاً خاصاً بهذه المهمة يكون دوره الأساسي تحديد خشونة الأسطح واختيار عملية الإنتاج الملائمة لكل سطح، وهذا الرمز عبارة عن مثلث متساوي الأضلاع بارتفاع (5mm) ويرتكز رأسه على السطح المطلوب إنجازته وتحديد خشونته. يبين الشكل 28.4 طريقة وضع رمز الإنتاج على الرسم المطلوب إنجازته حيث تمثل القيمة المكتوبة فوق المثلث أعلى حد خشونة متوقعة من هذه العملية الإنتاجية. انظر المثال بالشكل 29.4.

1.5.4 طرق ترميز خشونة الأسطح


بناء على ما تقدم فقد تم وضع قواعد تحدد رمز إنجاز الأسطح والطريقة الواجب اتباعها لإنجاز الأسطح لكل رمز كما يشرح الجدول 4.4. فكما هو معلوم فإن عمليات التشغيل تترك خلفها حزوزاً وعلامات على السطوح التي تم إنجازها بواسطة القطع حيث لا يمكن تلافي هذه الآثار والحزوز ولكن بالإمكان التحكم باتجاهاتها وأشكالها الخارجية إذا رغبتنا بذلك عن طريق تحديد عملية الإنتاج المستخدمة عند القطع واتجاه حركة أدوات القطع بالنسبة للجزء المراد قطعه وغيرها من العوامل المؤثرة على اتجاه القطع. ولتنفيذ ذلك تم تحديد رمز لكل اتجاه أو شكل قطع مطلوب تنفيذه (شكل 30.4) ويكتب في الجهة اليمنى للمثلث المستخدم لرمز الإنجاز كما هو مبين في الشكل 31.4.

مثال 1.

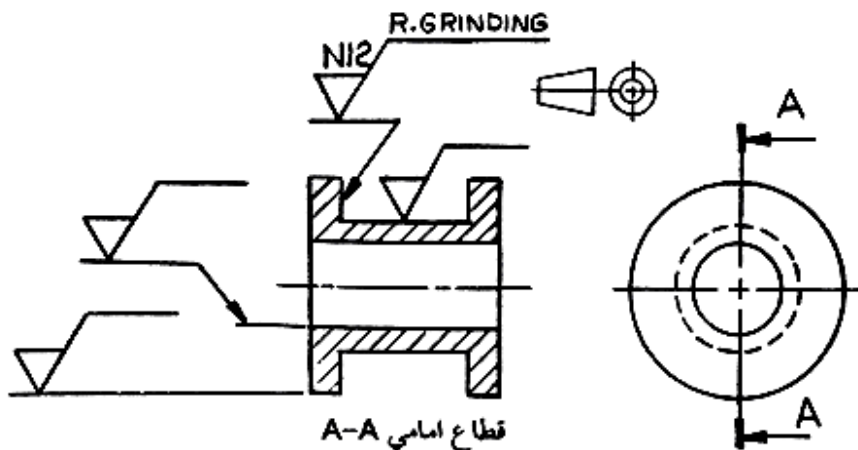

شكل (29.4): طريقة وضع رمز الإنجاز في الرسم التفصيلي

مثال 2.

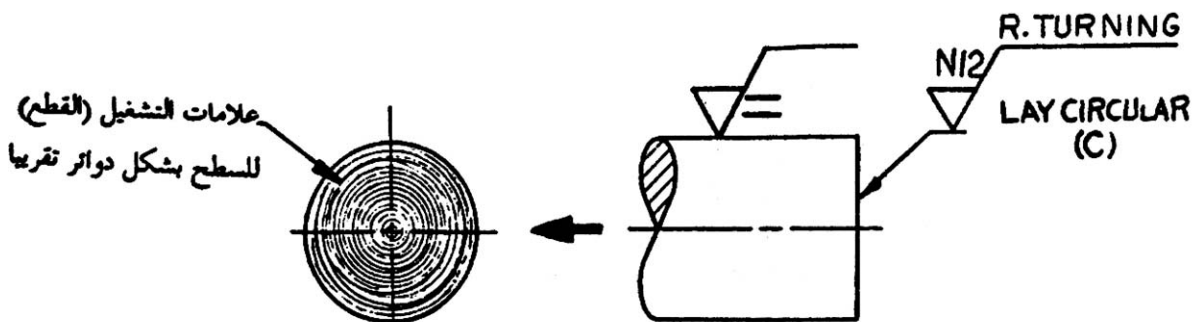

شكل (30.4): طريقة رمز إنجاز السطح مع اتجاه القطع

علامات القطع موازية للسطح الذي يشير إليه رمز الإنجاز.	
علامات القطع معامدة للسطح الذي يشير إليه الرمز.	
علامات القطع في كلا الاتجاهين.	
علامات القطع في جميع الاتجاهات.	
علامات القطع على شكل دوائر متمركزة.	

رموز اتجاهات علامات
القطع (الحزوز) للسطوح
المطلوب إنجازها.

شكل (31.4)

6.4 عمليات تصنيعية غير تقليدية NON CONVENTIONAL METHODS

تعرضنا في الفقرة 6.4 § إلى طرق التشغيل بقطع الرائش و علاقتها بخشونة الأسطح كما تم ذكر طرق تصنيعية أخرى كما في الجدول 3.4 وفي ماياتي سنفصل في طرق اللحام (WELDING) واستعمال البراشيم (RIVETING) لتجميع المشغولات، وفيما يأتي:

نعرف عملية اللحام (WELDING) بأنها عملية توصيل دائمة لقطعتين من المعادن ومن ثم رفع درجة حرارتيهما إلى درجة الانصهار واندماجهما مع بعضهما تحت ضغط معين أو بدون ضغط. يمكن إضافة مادة وسيطة (FILLER) بين القطعتين الملحومتين إذا دعت الحاجة لذلك.

أما طرق/تقنيات اللحام فهي متعددة ومنها:

- لحام بواسطة الضغط (PRESSURE WELDING) ومنه اللحام النقطي (WELDING) (SPOT)

▪ لحام بدون استخدام الضغط (NO PRESSURE WELDING) ومنه لحام الغاز (GAS WELDING)، لحام القوس (ARC WELDING)، لحام المقاومة (RESISTANCE WELDING) واللحام الومضي (FLASH WELDING).

توجد عدة أشكال لوصلات اللحام (WEIDING JOINTS) التي تختلف حسب طريقة وضع الأجزاء المراد لحامها مع بعضها ويمكن حصرها في خمسة أصناف كما في الشكل :

أ- وصلات تناكبية (BUTT JOINTS)

ب- وصلات زاوية (CORNER JOINTS)

ج- وصلات حرف T (TEE JOINTS)

د- وصلات طرفية (EDGE JOINTS)


هـ- وصلات تراكبية (LAP JOINTS)



أ- تناكبية (BUTT)، ب- زاوية (CORNER)، ت- حرف (T)، ث- تراكبية (LAP)، ج- طرفية (EDGE)

شكل (32.4)

لكل وصلة لحام يوجد لها عدة أشكال حسب حاجة التطبيق كما يظهر في الشكل 33.4 فيما يخص الوصلات التناكبية على سبيل المثال.

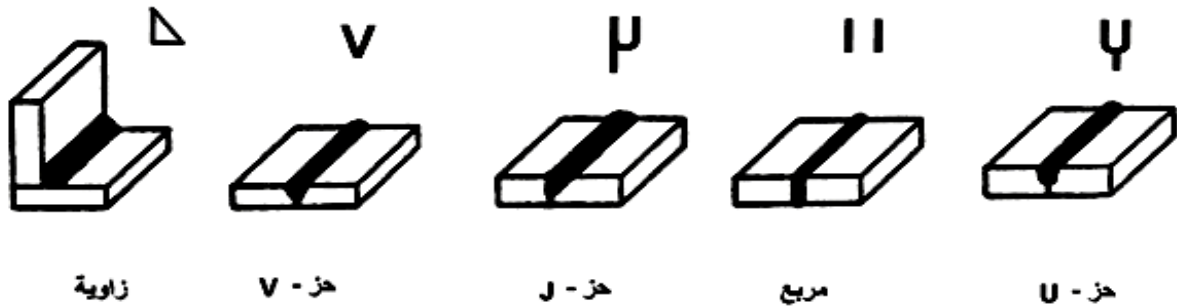

زاوية

حز - V


حز - J

مربع

حز - U

شكل (33.4)


ولبيان تمثيل اللحام في الرسومات الهندسية نستعمل رمز خاص للحام (WELDING SYMBOL) تكون مهمته تحديد شكل اللحام المطلوب والموقع المخصص للحام (انظر الشكل 34.4) ويكون رمز شكل اللحام على الخط الأفقي سواء فوق أو أسفل من الخط الأفقي للدليل.

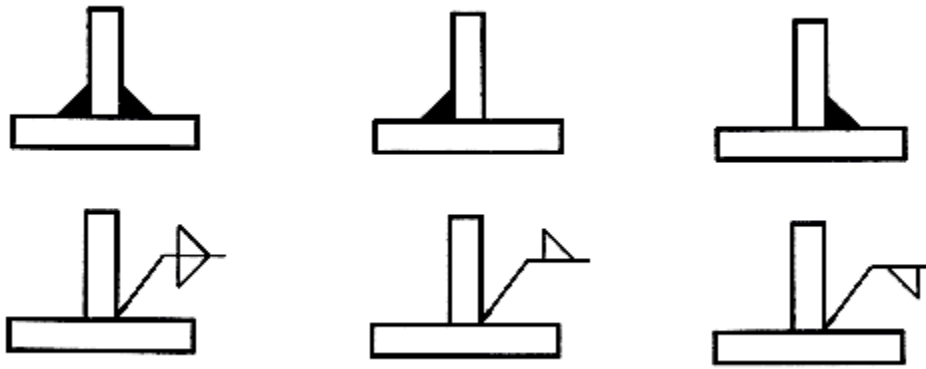

شكل (34.4)

نفضل الآن في طريقة ثانية لتوصيل دائم للمشغولات أو مكونات التجميعات الميكانيكية وهي التوصيل بالبراشيم (RIVETS). يأخذ البرشام شكل قضيب اسطواني بأشكال متنوعة بحسب رأس البرشام ومنها (شكل 35.4):

- أ. البرشام ذو الرأس المدور (ROUND HEAD)
- ب. البرشام ذو الرأس الغاطس (COUNTER SINK)
- ت. البرشام ذو الرأس الغاطس المدور (TOP CSK ROUND)
- ث. البرشام ذو الرأس المحذب (CROWNED)
- ج. البرشام بالرأس المسطح (FLAT)

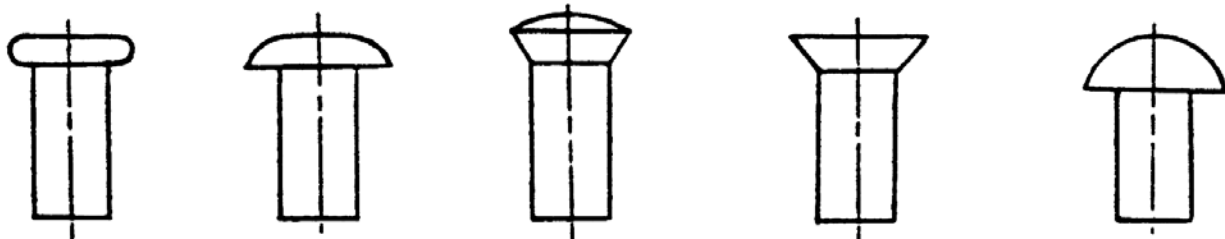

رأس مسطح

رأس محذب




رأس غاطس مدور

رأس غاطس

رأس مدور

شكل (35.4)

وكما في الرسومات الإنشائية فإنه يصعب إظهار شكل رأس البرشام في المساحات الكبيرة، فأنا نستخدم رموز خاصة بالبراشيم تعتمد أشكالها على قطر البرشام وشكل رأسه كما يبين الشكل.36.4.


برشمة في الموقع	رأس غاطس للطرفين	رأس مدور للطرفين	قطر البرشام أقل من 12 ملمتر
			الرمز (لـ لمحور البرشام)

شكل 36.4: رموز بعض البراشيم


7.4 أشكال فنية أخرى MANUFACTURING FEATURES

نستعرض في نهاية هذا الباب بعض التفاصيل الفنية لرسم وترميز بعض الأشكال و العناصر المستعملة في التجميعات الميكانيكية.

- الانحسار **RECESS OR NECK**: وهو الحز/التجويف (GROOVE) المقطوع في محيط أسطوانة، حيث أن المحيط في هذه النوعية من القطع يأخذ شكل العنق (NECK) ويكون بشكل دائري.

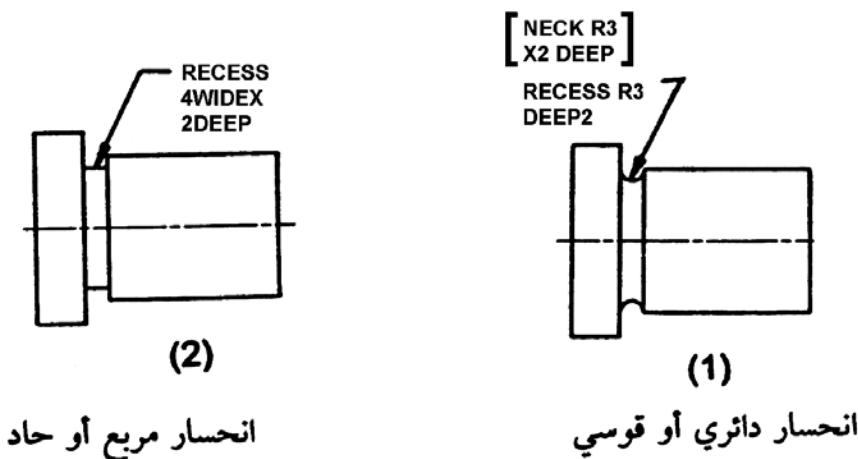


- الشطف (CHAMFER): وهو الحد المشطوف بزاوية و عمق محددين. والهدف من هذه الإزالة تسهيل عملية تجميع الأجزاء بعد عملية التشغيل وجعلها أكثر سلاسة ومرونة. الحواف المشطوفة تكون داخلياً أو خارجياً.

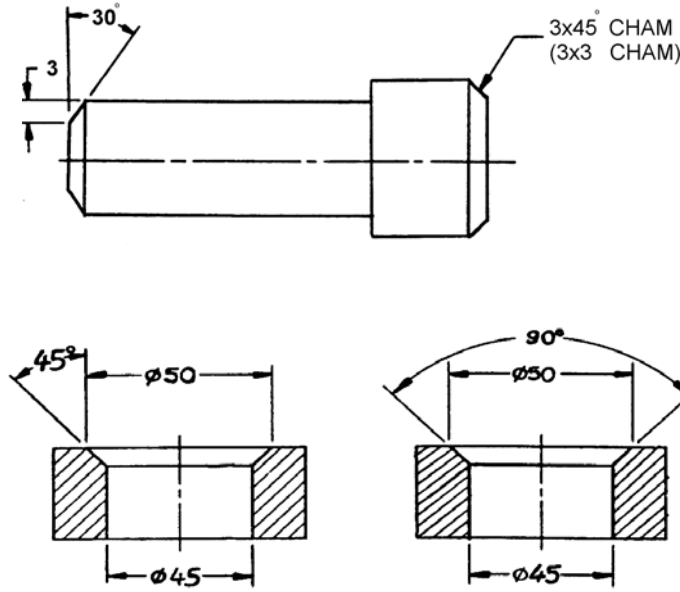


- اللوالب (THREADS): لقد تم التفصيل في موضوع اللولب في الباب الثالث من جهة الوضيفة والأشكال ونتعرض الآن للطريقة المتبعة عند رسم اللوالب. نقوم بكتابة البعد الأساسي للولب المتري وهو أكبر قطر ويرمز له بالحرف (M) متبوعاً بقيمته متبوعة بإشارة ضرب يأتي خلفها مقدار الخطوة. تكون جميع الأبعاد بالمليمتر (mm).

مثال: M20×2.5: هذا الرمز يعني أن اللولب متري قطره الأساسي أو الأكبر يساوي (v20mm)، بخطوة مقدارها (2.5mm). الشكل 37.4 تمثل مسمار ملولب M20×2.5 (المواصفات الأخرى المتعلقة بالمسمار الملولب مأخوذة من الجداول الفنية الخاصة باللوالب).

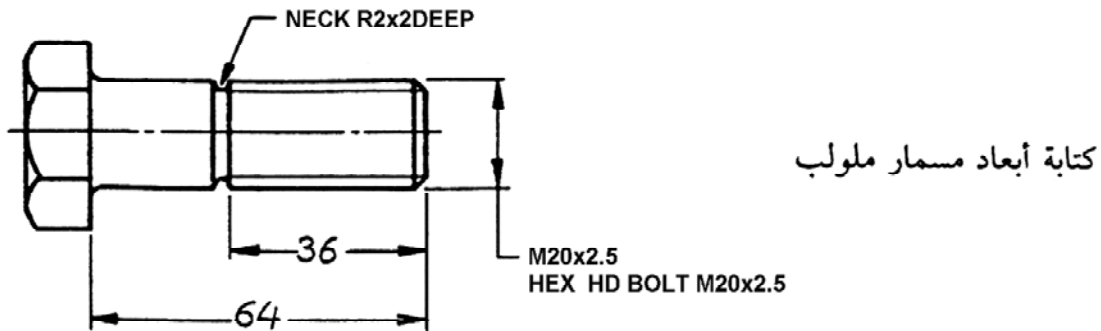

شكل 37.4: رمز مسمار ملولب

وفي حالة إضافة تفاوت نكتب الرموز كالآتي (M20×2.5-6H7g) انظر الشكل 38.4

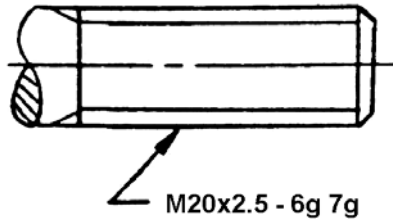


وصف لولب خارجي
باستخدام الرمز الكامل.

شكل 38.4: رمز مسمار ملولب مع درجة التوافق

- التخاويش (MACHINED HOLES): وتقسم إلى مسدودة (BLIND) ونافاذة (THROUGH). ويستخدم المثقاب عادة لإنجاز الثقوب المسدودة بحيث يكون لها عمق محدد لا تتجاوزه. أما الثقوب النافذة فيكتفى عادة بتحديد مقياس قطر الثقب فحسب لأن ارتفاع أو عمق الثقب هو نفسه ارتفاع الجزء المثقوب.

وفيما يأتي نستعرض بعض أصناف الثقوب المستعملة صناعياً مرفقة مع طريقة وضع الأبعاد.



أ- الفتحة المخوشة اسطوانياً (COUNTERBORED HOLE): والهدف من هذه الفتحة هو توسيع قطر الثقب الأساسي بشكل اسطواني مع تحديد العمق بهدف إدخال مسمار ربط بين الأجزاء.

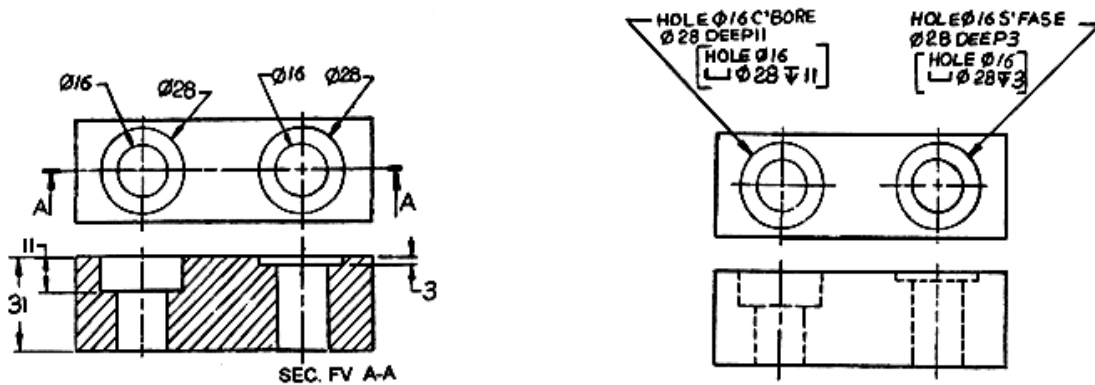

وضع أبعاد الثقوب المخوشة اسطوانياً
وموضعيها بطريقة عادية.

استخدام الملاحظات والرموز لوضع
أبعاد الثقوب المخوشة اسطوانياً وموضعيها

ب- الفتحة المخوشة مخروطياً (COUNTERSUNK HOLE): والهدف من هذه الفتحة هو توسيع قطر الثقب الأساسي بشكل مخروطي وذلك لإدخال مسمار ربط ذي رأس غاطس.

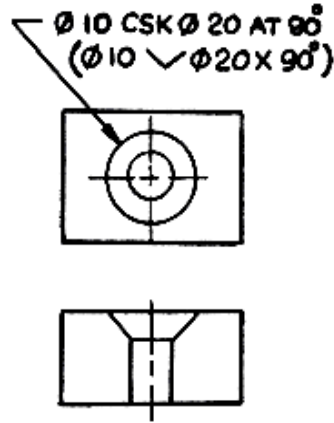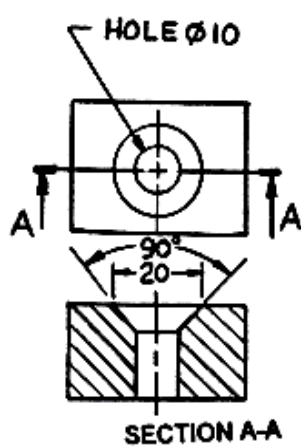


وضع أبعاد الثقوب
المخوشة مخروطياً.


ج- الفتحة المخوشة موضعياً (SPOTFACED HOLE): والهدف من هذه الفتحة هو تسوية السطح المحيط بالثقب الأساسي بقطر محدد وعمق صغير وذلك لإدخال رأس المسمار ومساواته بموضع السطح.

تمارين




1. استخراج قيم التفاوتات المبينة رموزها في الرسومات التالية. برر سبب اختيار كل نوع ؟

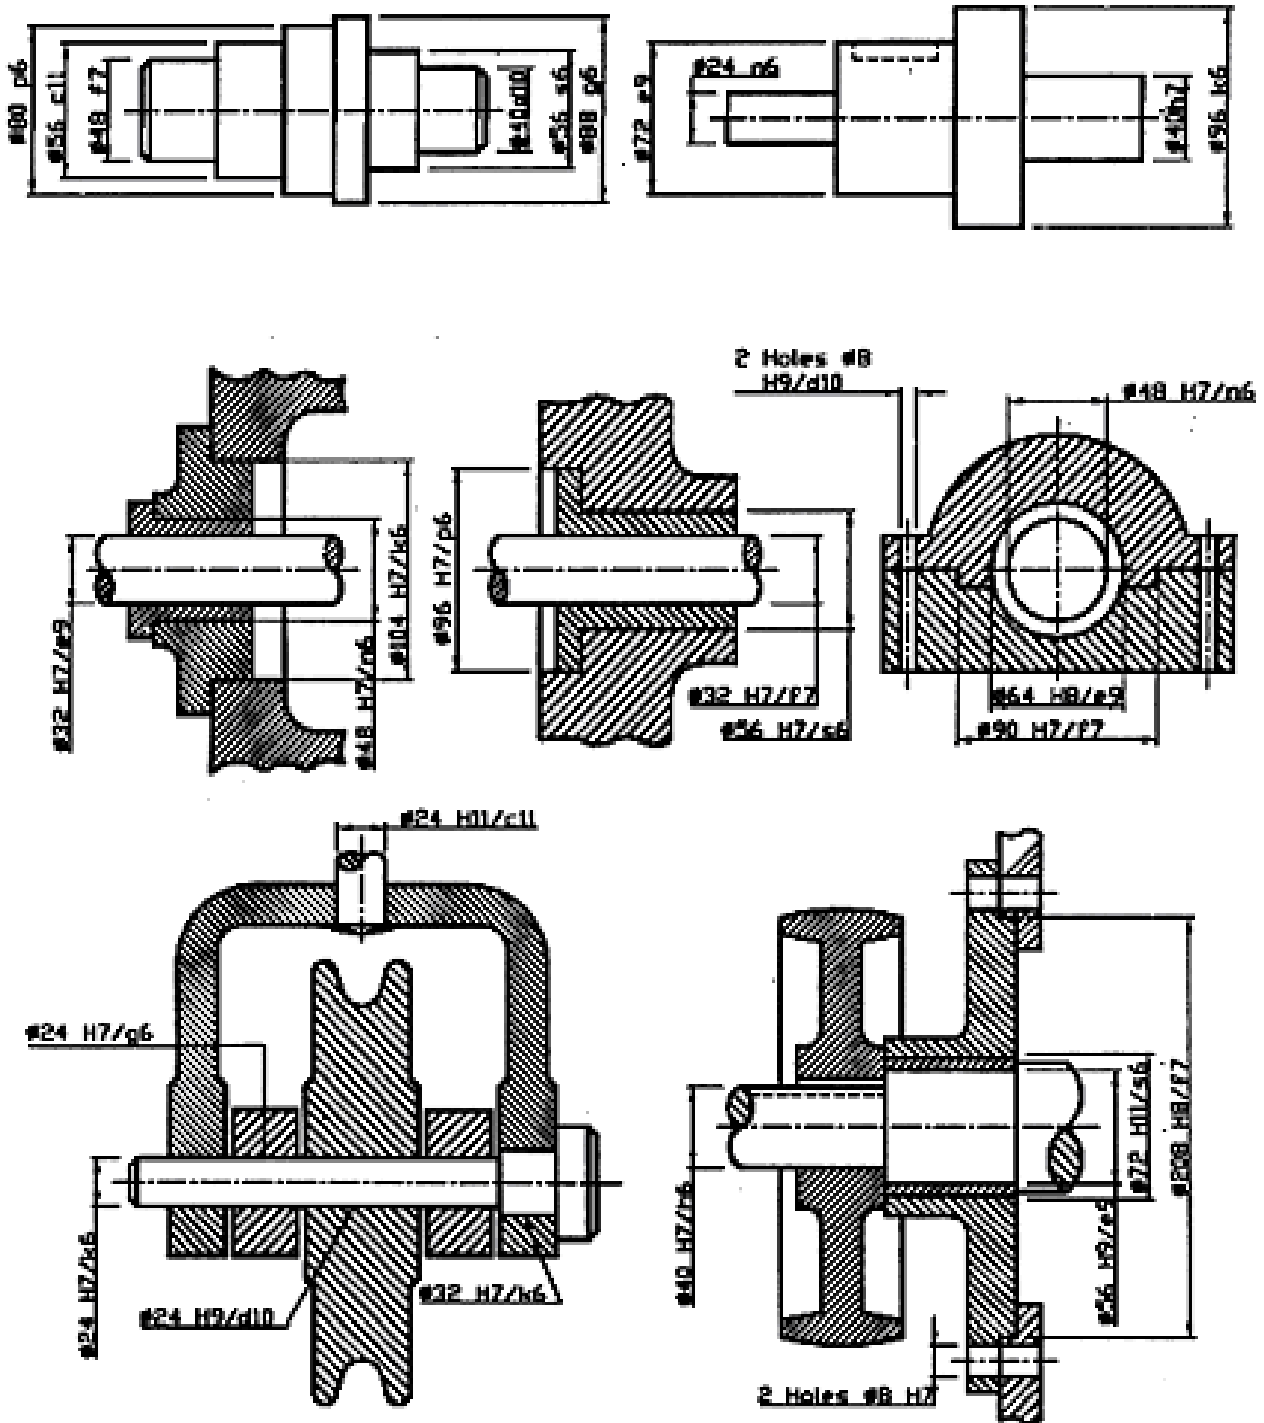


2. اختر التوافقات المناسبة للتجميعات الهندسية المعطاة في الشكل التالي واذكر الأسباب 5

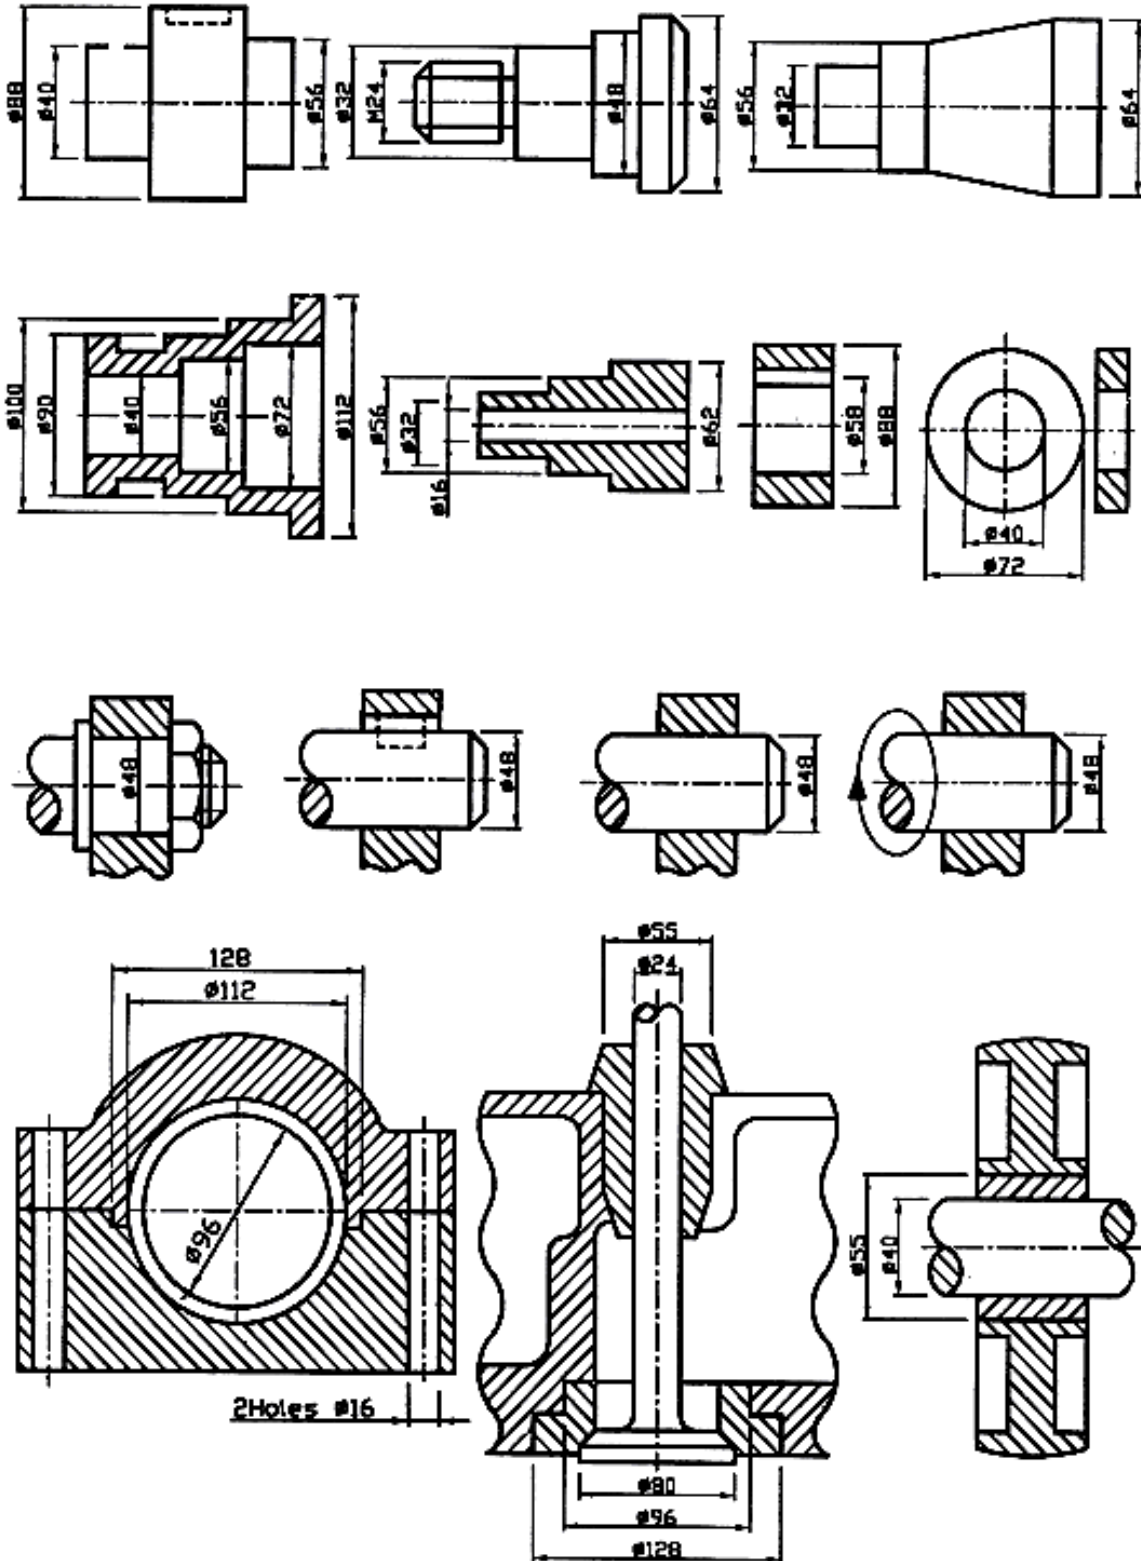


3. حدد تفاوتات المعالم وعلامات التشغيل ودرجات خشونة سطوح العناصر المرسومة في الشكل الآتي وعمليات التصنيع المناسبة ؟

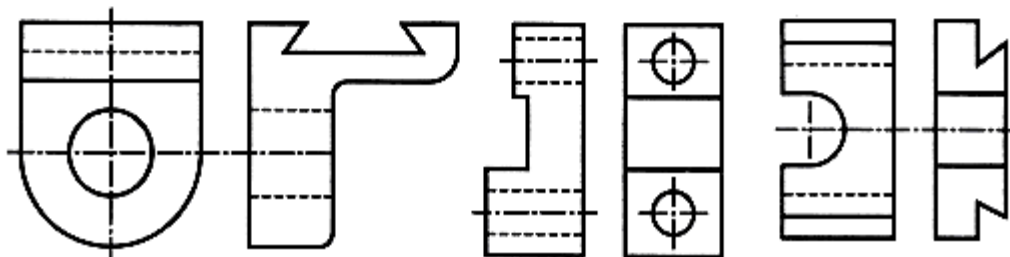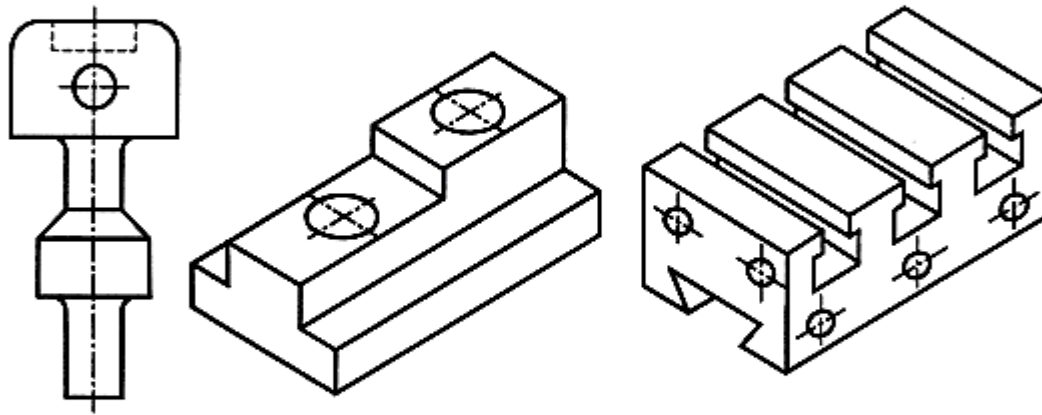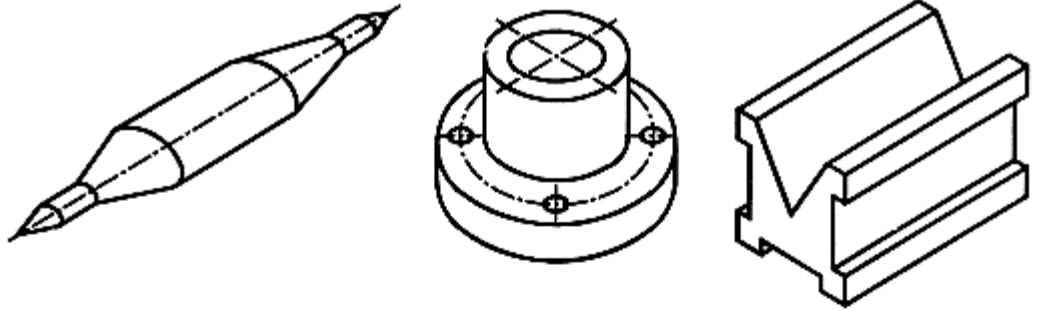

4. ارسم مساقط وصلات اللحام المبينة في الشكل بقياس مناسب ؟

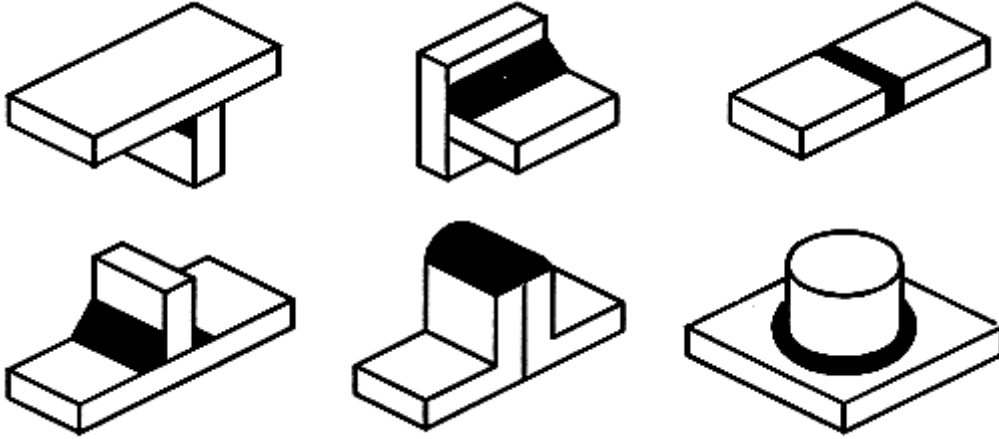


5. ارسم مجسمات وصلات اللحام المبينة مساقطها في الشكل التالي بمقياس مناسب ؟

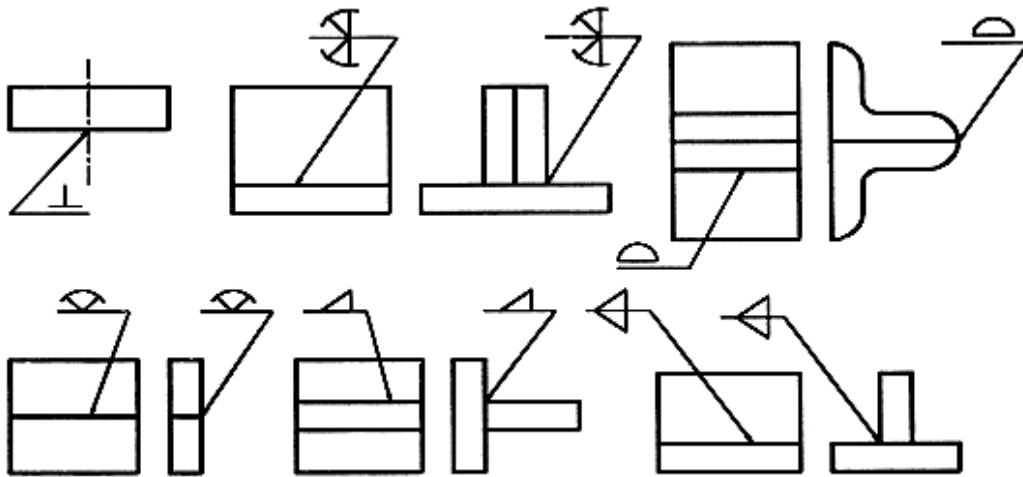

6. ارسم العناصر العناصر(البراشيم) المبينة في الشكل بمقياس رسم 3:1. تؤخذ الأبعاد من

الشكل مباشرة؟

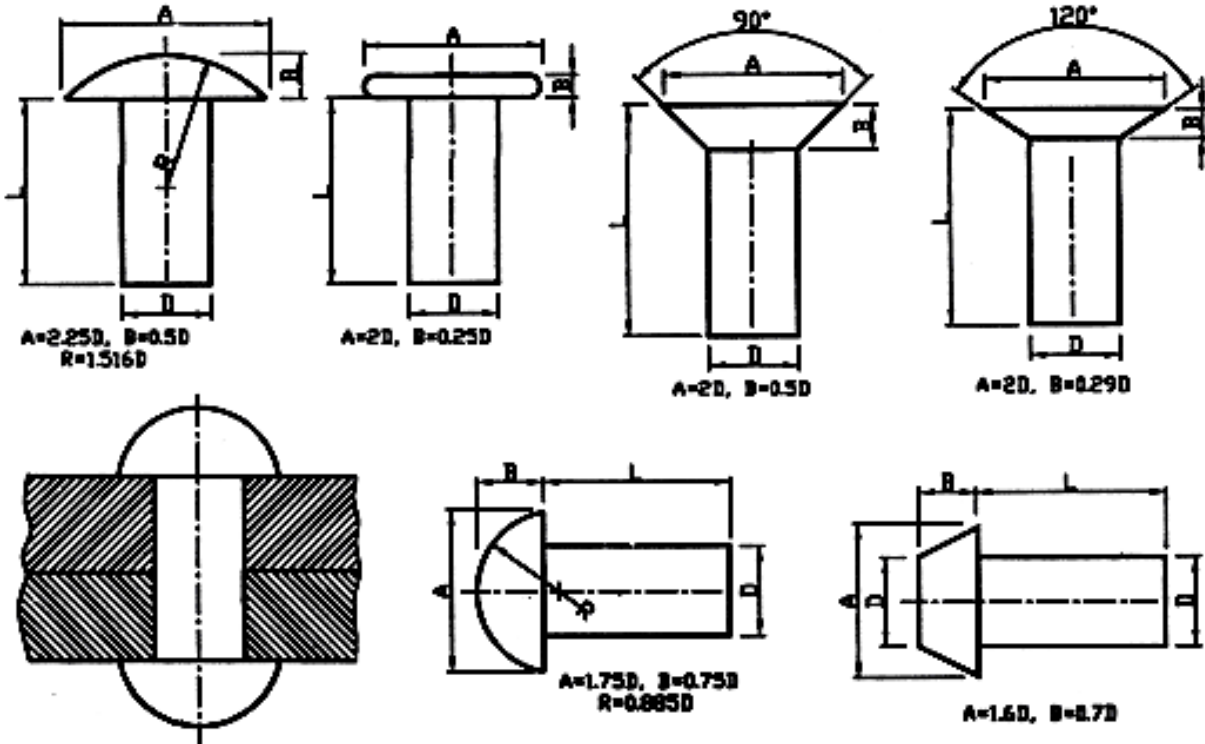

إدارة الإنتاج

الرسومات التنفيذية

الرسومات التنفيذية

الجدارة: يقوم المتدرب بتطبيق المهارات المحصل عليها خلال الوحدات الأولى إلى الرابعة على مشاريع رسومات تنفيذية تدريبية منتقاة بعناية. يشمل هذا الرسومات التفصيلية والتجميعية.

الأهداف: عند الانتهاء من هذه الوحدة التدريبية يكون المتدرب قد:

1. تعرف إلى وظيفة كل من الرسم التفصيلي و التجميعي وخطوات تنفيذ/تحليل كل واحد منهما
2. تعرف إلى طريقة كتابة وتوزيع الأبعاد و التفاوتات البعدية والهندسية والتصنيعية على الرسم التفصيلي و التجميعي
3. التحليل الوظيفي للأسطح و أجزاء التجميعات
4. التطبيق على مجموعة من الرسومات التفصيلية والتجميعية

مستوى الأداء المطلوب: يطلب من المتدرب إتقان المهارة بنسبة 100%

الوقت المتوقع للتدريب: ست عشرة ساعة

الوسائل المساعدة:

1. جهاز عرض Data Show

2. سبورة

متطلبات الجدارة:

اجتياز مقرر الرسم الهندسي (111ميك) زائد الوحدة الأولى والثانية والثالثة والرابعة

1.5 مقدمة عن الرسومات التنفيذية

الرسم التنفيذي ويسمى أيضاً بالرسم التشغيلي (EXECUTIVE DRAWING) هو مخطط شامل للجزء أو النظام المراد تصنيعه إذ يحوي قدر من البيانات الهندسية والفنية كالأبعاد والرموز الخاصة والملحوظات بأنواعها توضع على مجموعة لوحات تفصيلية حيث تحتوي كل لوحة على رسم لعنصر أو أكثر من عناصر النظام.

وقد يكون هذا النظام عبارة عن آلة كما في الرسومات الميكانيكية، أو منظر مجسم لمبنى كما في الرسم المعماري أو بيان هندسي للتوصيلات الكهربائية لبيت كما في الرسم الكهربائي أو مخطط لدائرة مطبوعة كما في الرسم الإلكتروني.

ولأن هذه اللوحات هي التي ترسل إلى المصانع لتنفيذها، فإن من المهم مراعاة الوضوح والدقة في البيانات الموضحة على الرسومات بحيث لا تحتمل أكثر من تأويل لكونها عقد الشراكة بين مجموعة من المتخصصين الذين يتدخلون في العملية الإنتاجية فتجدهم يتخاطبون بنفس اللغة الفنية ويخضعون إلى نفس الهيئات والمواصفات المعيارية.

نستطيع بشكل عام تقسيم الرسومات التنفيذية إلى رسم تفصيلي و رسم تجميعي


2.5 الرسومات التفصيلية

يعرف الرسم التفصيلي بأنه رسم تنفيذي لجزء واحد من نظام/تجميع ميكانيك. توضع على لوحة الرسم البيانات الفنية والهندسية للجزء بكل التفاصيل و الشرح البياني اللازمين لإنتاج الجزء. وعند تنفيذ الرسومات التفصيلية فإننا نتبع واحدة من طريقتين:

- إعداد رسم تفصيلي واحد عليه كافة المعلومات اللازمة لتصنيع الجزء كالأبعاد والتفاوتات ونوع المادة والرموز الخاصة بطريقة الإنتاج ودرجة الخشونة للأسطح وغيرها من الخصائص الفنية. وفي هذه الحالة يتم تجهيز عدد من النسخ لكل مرحلة إنتاجية لإنجاز المطلوب.
- تجهيز عدد من الرسومات التفصيلية على كل واحد منها المعلومات الخاصة بمرحلة إنتاجية فقط، وتمتاز هذه الطريقة بسهولة وضع الأبعاد وغيرها من المعلومات بصورة واضحة على الرسم نتيجة لتوزيع المعلومات على عدد من الرسومات.


الجدير بالذكر أن الأجزاء القياسية كالمسامير الملولبة والصواميل لا يتم إظهارها في الرسومات التفصيلية لكونها عناصر معيارية لا تمثل إضافة فنية في حد ذاتها مقارنة بالبيانات الهندسية والفنية الملحقة بالجزء. نقوم برسم المسامير والصواميل والخوابير وغيرهم من العناصر المعيارية في الرسومات التجميعية فقط.

وتتكون الرسوم التفصيلية عادة من مسقطين متعامدين كما في الشكل 1.5.

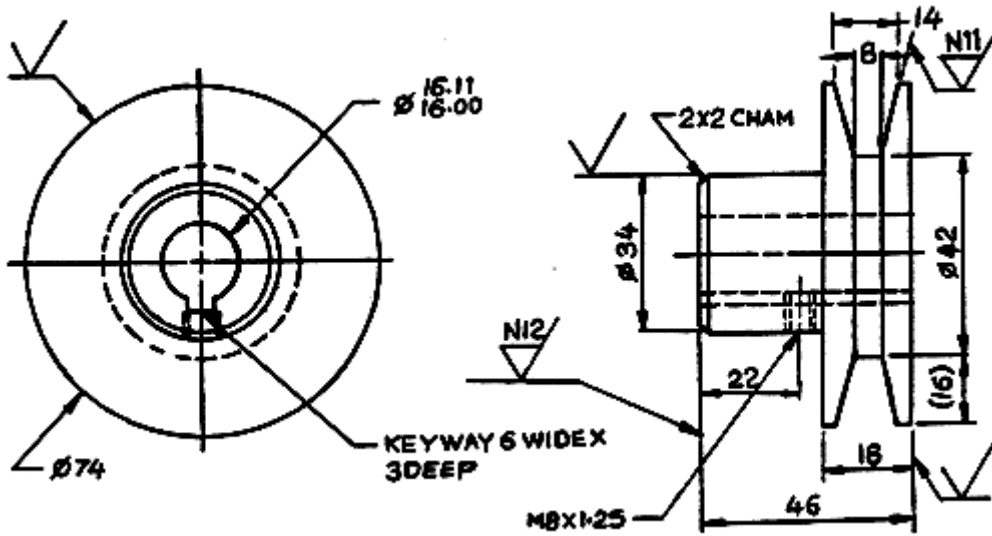


شكل 1.5 : شكل تفصيلي لعمود بكرة

أحياناً تقتضي الحاجة لمسقط واحد أو قطاع كما في الأجزاء ذات السماكة المنتظمة أو الأجزاء الاسطوانية المبسطة (الشكل 2.5) وأحياناً أخرى، لزم أكثر من مسقط وأكثر من قطاع بحسب طبيعة الجزء المرسوم كما هو الحال في الأشكال المعقدة ذات التفاصيل المتعددة. أيضاً، يجدر التأكيد على أهمية اختيار المسقط الرئيس والذي ينحدر منه بقية المساقط والذي يعبر عادة عن المسقط المحتوى على أكثر تفاصيل المشغولة أو التجميعية إضافة على كونه يعطي أكبر عدد ممكن من المعلومات فيما يخص الوظيفة الفنية للجزء أو التجميعية.

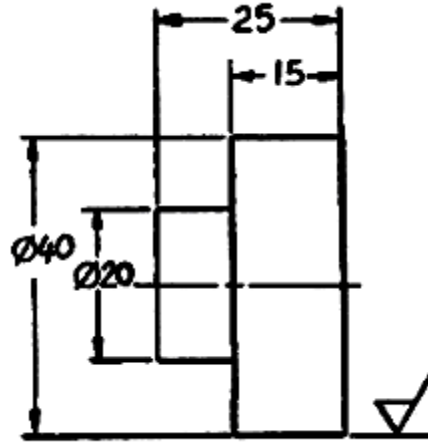


شكل 2.5

أما في الشكل 3.5 فنظهر رسماً تفصيلياً لعجلة حيث لزم الاستعانة بمنظر قطاعي لإظهار المعالم والتفاصيل الداخلية لها.

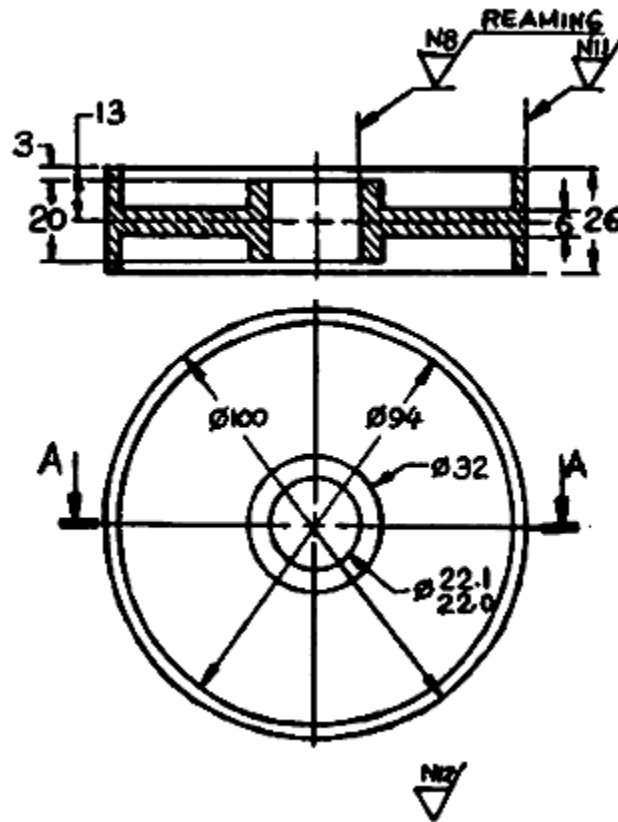

شكل 3.5

يمكن في بعض الحالات رسم عدة أجزاء في ورقة الرسم التفصيلي وإن كان غير منصوح بهكذا طريقة كما يظهر على شكل 4.5 لتكدس البيانات. في هذه الحالة يتم ترقيم كل جزء بواسطة دائرة يوضع داخلها رقم تسلسلي وتسمية كل جزء باسمه وذكر المادة التي صنع منها وأي ملحوظة توضيحية مكملة لوصف طريقة التصنيع.

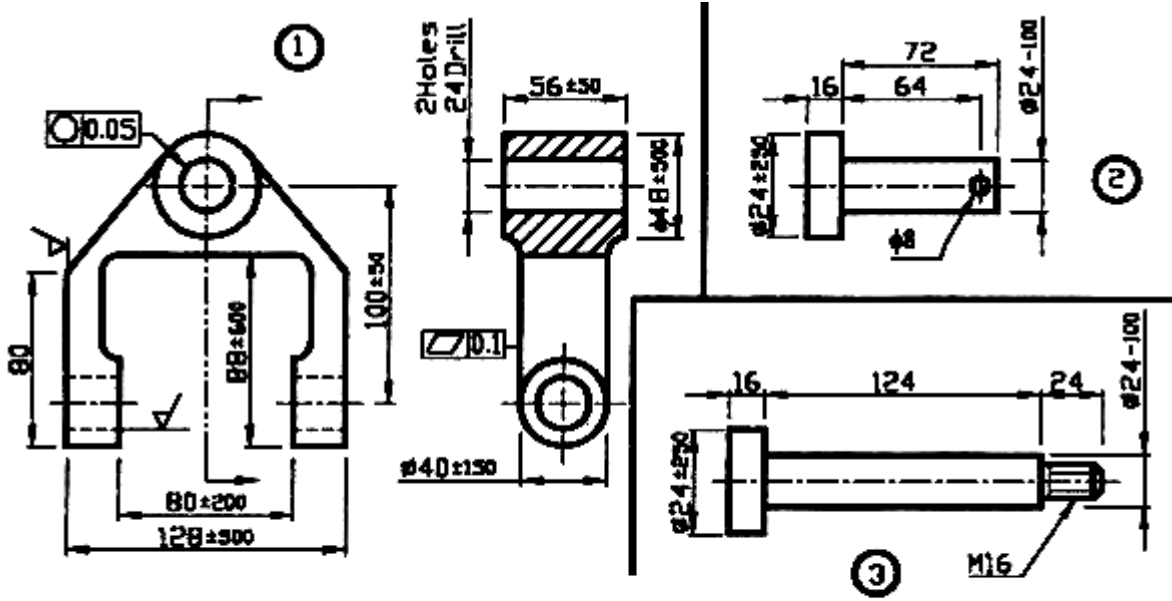

* جميع الأركان الدائرية R8

شكل 4.5: عدة رسومات تفصيلية على نفس اللوحة

لاحظ أن الأرقام التي توضح على كل جزء من الرسم التفصيلي هي نفس الأرقام التي توضع في قائمة الأجزاء عند الرسم التجميعي لنفس الأجزاء في ورقة رسم لاحقة ضمن نفس المجموعة.

1.2.5 خطوات إنجاز رسم تفصيلي


عند قيامنا بإنجاز رسم تفصيلي (جزء منفرد) ننصح باتباع الخطوات التالية :

1. تحديد المسقط الرأسي (المسقط الرئيس) ثم إكمال/تحديد بقية المساقط الضرورية بحيث تكون جميع التفاصيل الفنية والهندسية واضحة وموزعة قدر الإمكان
2. تحديد رسومات القطاعات سواء كانت كاملة أو نصفية أو جزئية.

3. تحديد مقياس رسم مناسب للرسم.

4. رسم الجزء المطلوب.

الشكل 5.5 يوضح مسقطين لذراع فرملة بساق شد موضح عليها جميع الأبعاد مع ترقيم الأجزاء المكونة لها. وسوف نتطرق في الأمثلة القادمة إلى رسم كل جزء بمسقطه.

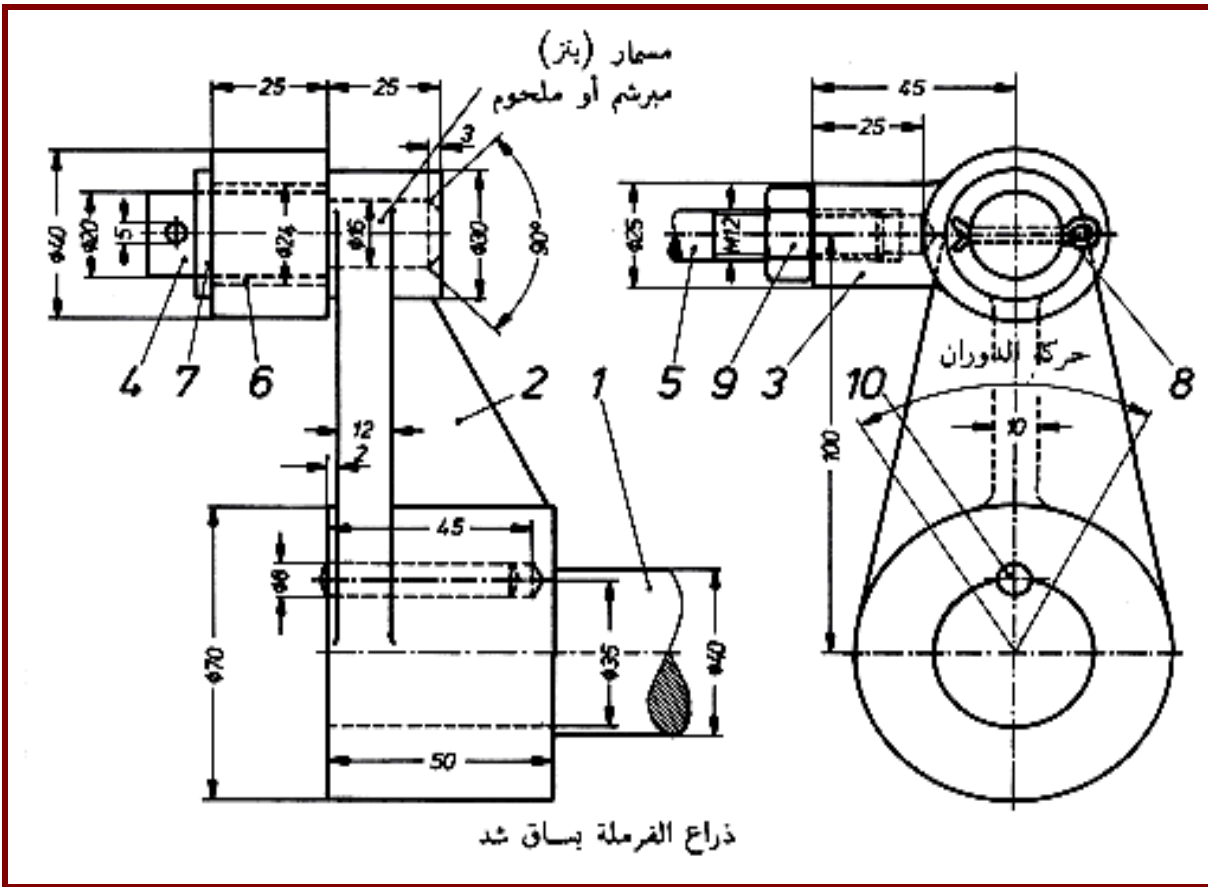

الشكل 5.5

2.2.5 كتابة الأبعاد

كتابة الأبعاد للأجزاء تعتمد على طبيعة عمل الجزء والوظيفة التي سيؤديها (FUNCTIONAL REQUIREMENTS) بالإضافة إلى الطريقة التي ستتبع عند التصنيع والتجميع. وفيما يأتي نستعرض بعض القوانين العامة في كتابة الأبعاد والتفاوتات البعدية، الهندسية والتشغيلية.

فيما يلي توضيح لأبعاد الجدول الموضح بالشكل 6.5 مرفقة ببعض الملحوظات الهامة (شكل 7.5)

عدد الصفوف يساوي الأجزاء فقط							10
	ملاحظات	الخام	رقم	DIN	الأبعاد	اسم القطعة	العدد
	20 mm	30	10	20	25	35	10

all in mm

قائمة القطع في الرسم الشامل أو الأجزاء المنفردة التي
تضاف إلى جدول البيانات

أبعاد الجزء السفلي من الجدول

تكون انحرافات الأزواج في الجدول المخصص عند رسم الجزء	15	+0.021	H7
المنفرد بوحدة mm مع ملاحظة وجودها في جداول الانحرافات بوحدة μm	15	0	20
	15	الانحرافات	الأزواج
		30	20

أبعاد الجزء الخاص بالأزواج والتفاوتات

الشكل 7.5: بيانات تفصيلية لقائمة القطع BILL of MATERIAL

3.2.5 أمثلة تطبيقية للرسومات التفصيلية

أ- المجاري الغنفازية: الشكل 8.5 يظهر جميع لنظام مجاري غنفازية V_TAIL SLIDE ورسم




تفصيلي للجزء 1 (مسقط رأسي ومسقط أفقي).

لاحظ اختيار المسقط الرأسي كمسقط رئيس ومن ثم استخراج بقية المساقط (هنا. المسقط

الأفقي) انطلاقاً من المسقط الرأسي. كذلك فإن وضع الأبعاد والتفاوتات على المسقط الرأسي

أسهل وأوفق من وضعها في أي من المساقط الأخرى لسهولة القراءة وأجدر لتفادي اللبس في

القراءة والتحليل وهما أمران من الأهمية بمكان كما ذكرنا آنفاً في هذا الباب.

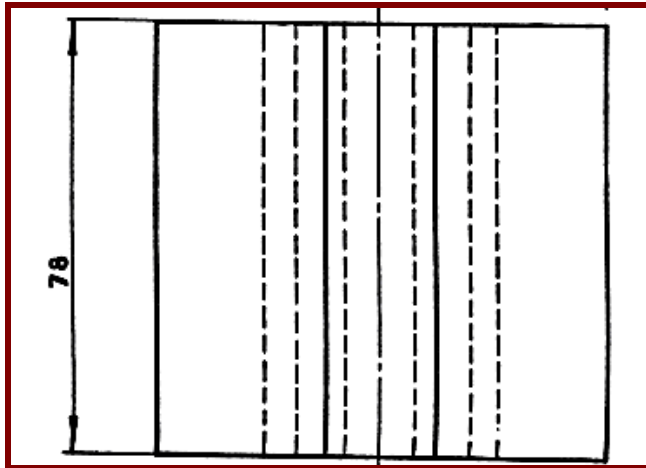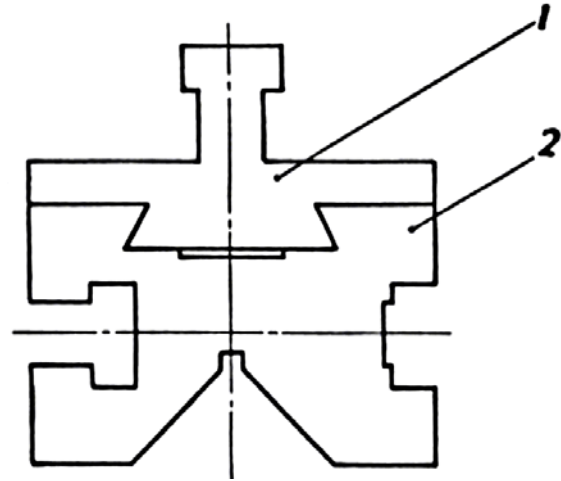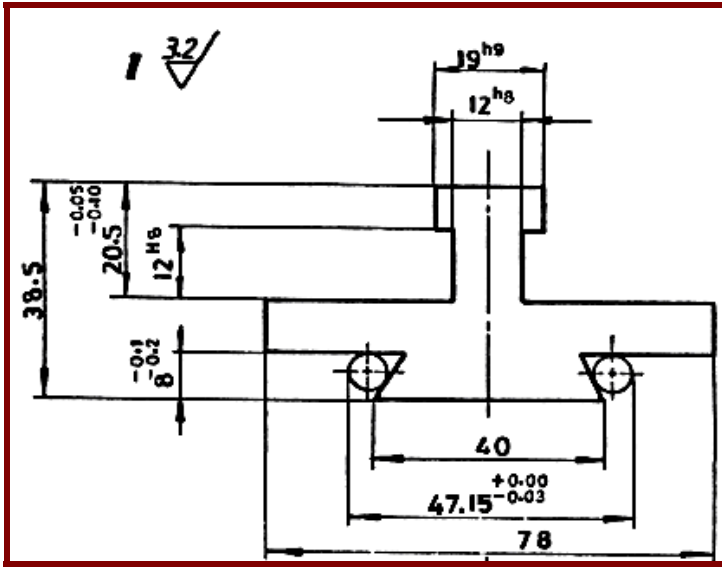

BAR CONTROL ϕ 6 mm


عامود لضبط الحواس قطر 6 مم

الشكل 8.5

أما الشكل 9.5 فيظهر تجميع لنظام مجاري غنفارية V_TAIL SLIDE . ورسم تفصيلي للجزء 2 (مسقط رأسي ومسقط أفقي)


لاحظ التالي:

- كتابة الأبعاد و الانحرافات البعدية والهندسية ومجموع التفاصيل اللازمة على الرسومات التفصيلية
- توزيع الأبعاد وبقية المواصفات على كامل المساقط قدر الأماكن

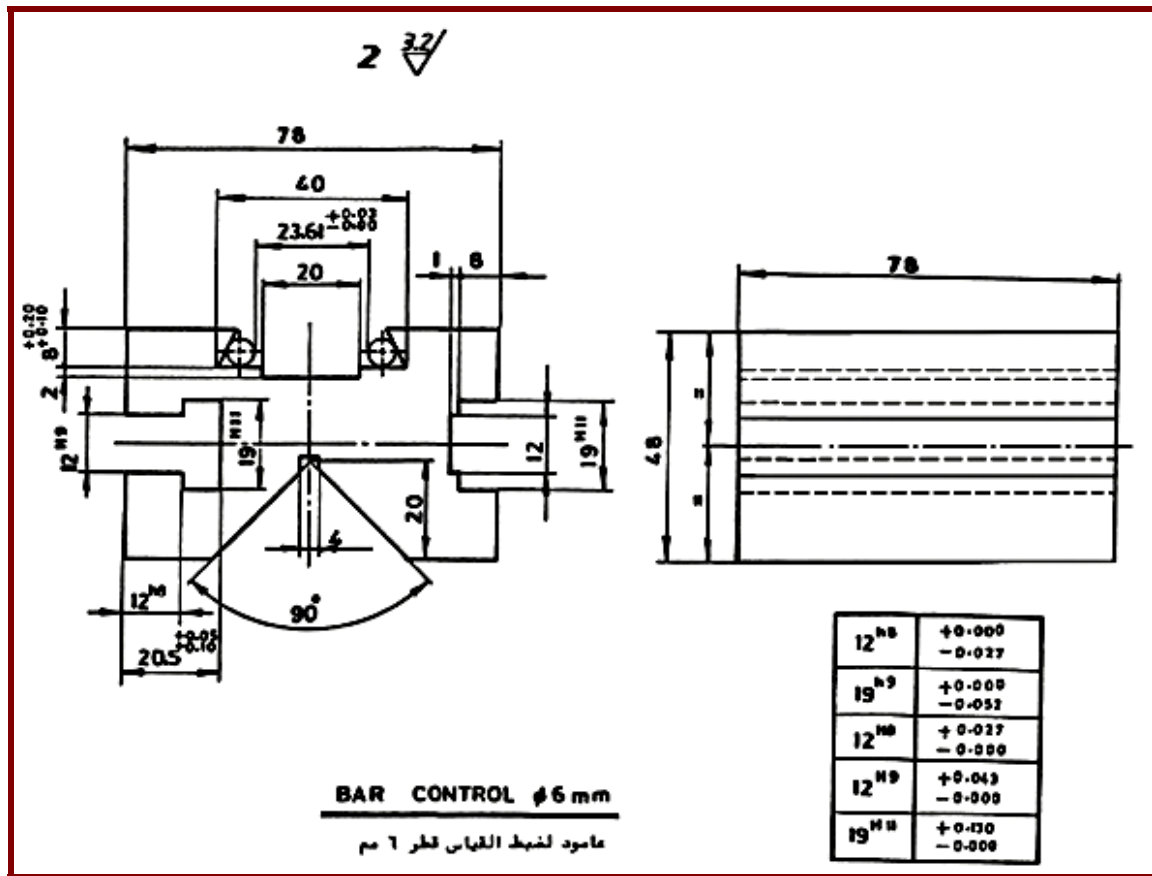

الشكل 9.5

ب- مجسم مثبت ودليل تثقيب: الشكل 10.5 يظهر نظام مثبت ودليل التثقيب

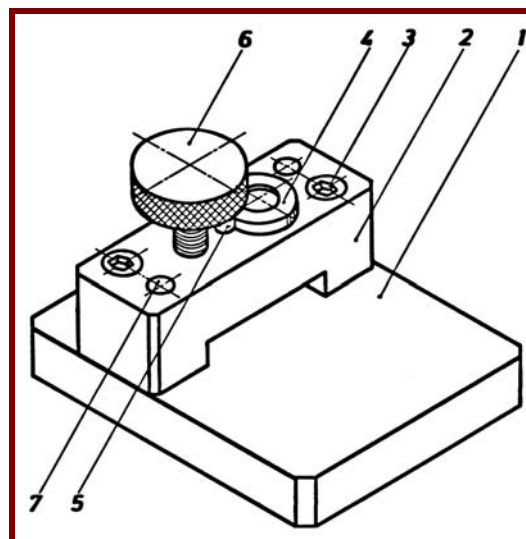


الشكل 10.5

قائمة الأجزاء للمجسم بالشكل 10.5


						...
						...
	صلب 37	2		قطر 20,12	بنز دليل	8
	صلب 37	2		قطر 8, 45	بنز	7
	صلب 43	1		قطر 40,35	مسمار ماسك	6
		1		قلاووظ 4مم	مسار قلاووظ	5
	صلب 43	1		قطر 25,25	جلبة	4
		2		قلاووظ 6مم	مسمار الن	3
	صلب 37	1		30,35,85	الدليل	2
	صلب 37	1		20,85,105	القاعدة	1
ملحوظات	الخام	العدد	DIN	الأبعاد	اسم القطعة	الرقم
		رسمة:		الصنف		القسم:
	رقم اللوحة:			الموضوع:		المقياس:
	التاريخ:					
					الانحرافات	الأزواج

وفيما يأتي نستعرض مثال جامع لما سبق التفصيل فيه (الشكل 11.5):


- مسقط مقطعي للرسم التجميعي (سنستطرد حول الرسومات التجميعية بشيء من التفصيل في الفقرة المقبلة)
- مجموعة من الرسومات التفصيلية للأجزاء 1,2,4,6
- المواصفات الفنية على الرسومات التفصيلية للأجزاء 1,2,4,6
- مايلزم لفهم الأجزاء المخفية باستعمال المقاطع

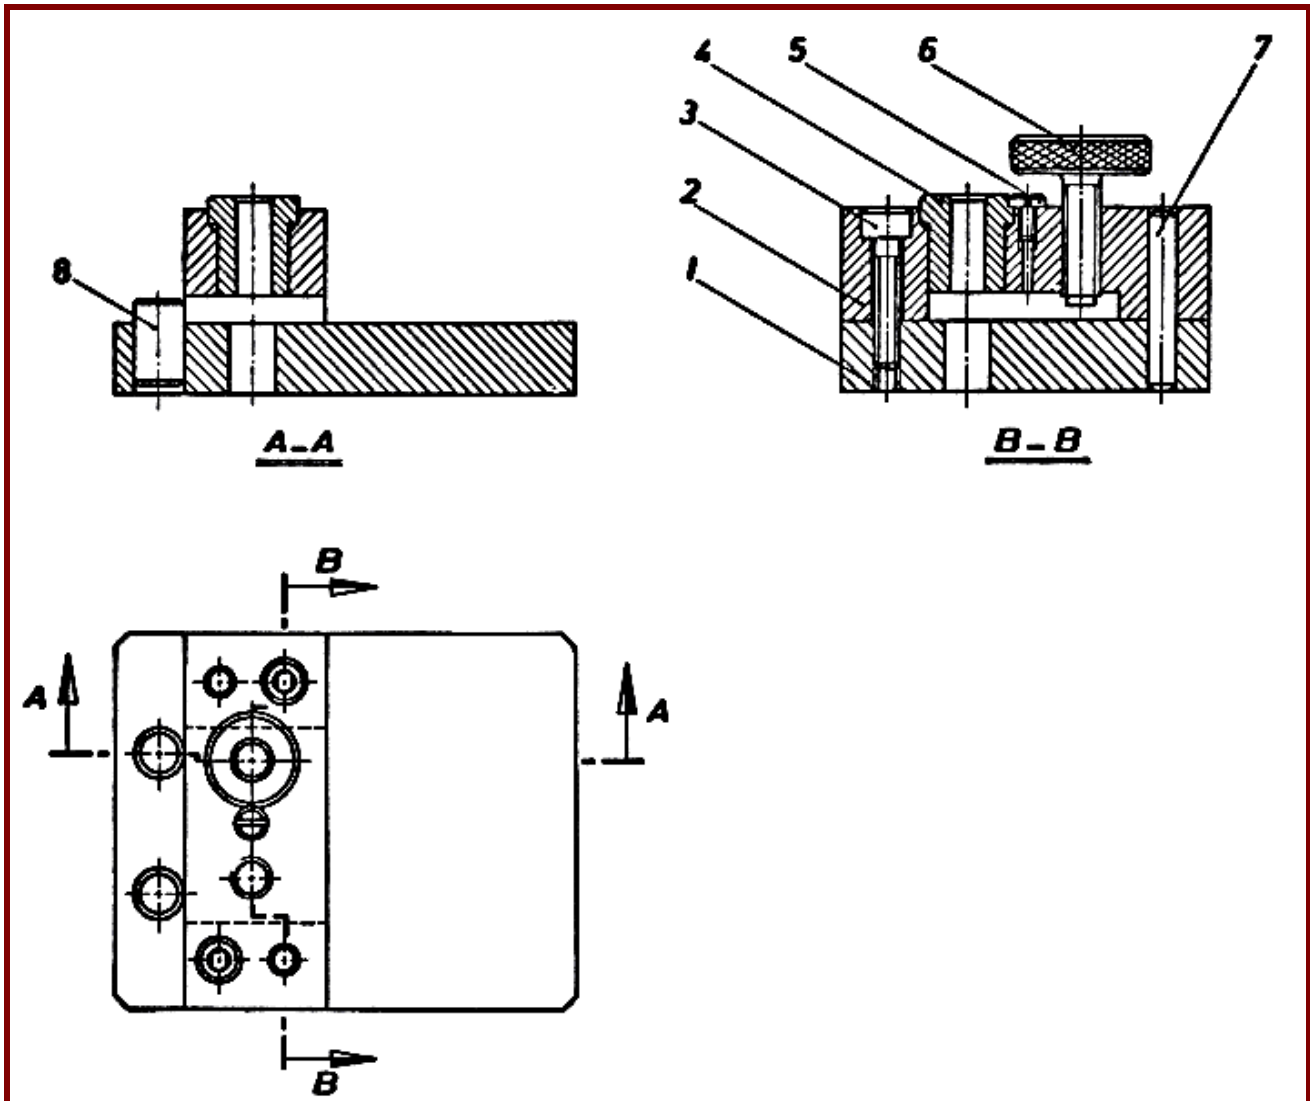


قطاع A-A و B-B للتجميعية.

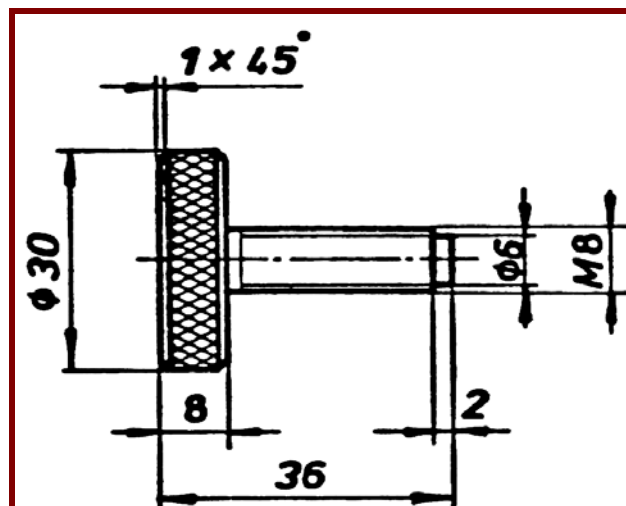


الجزء رقم (6)

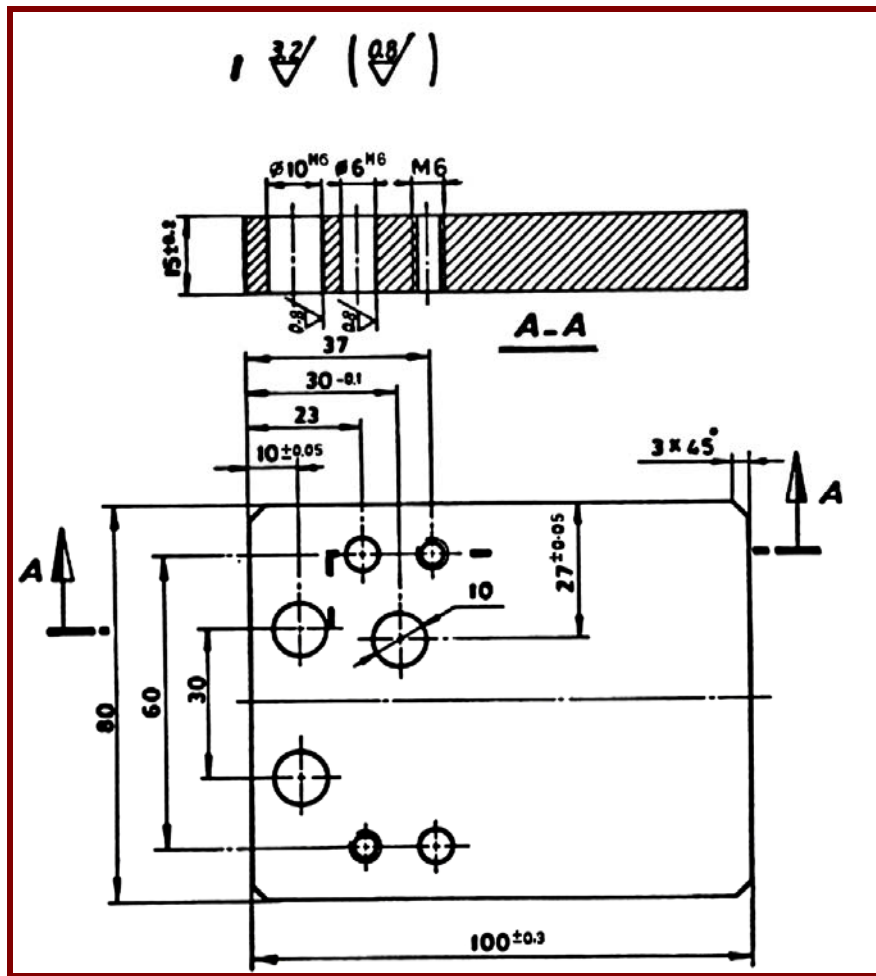

يوضح الجزء رقم (1) في مسقط وقطاع

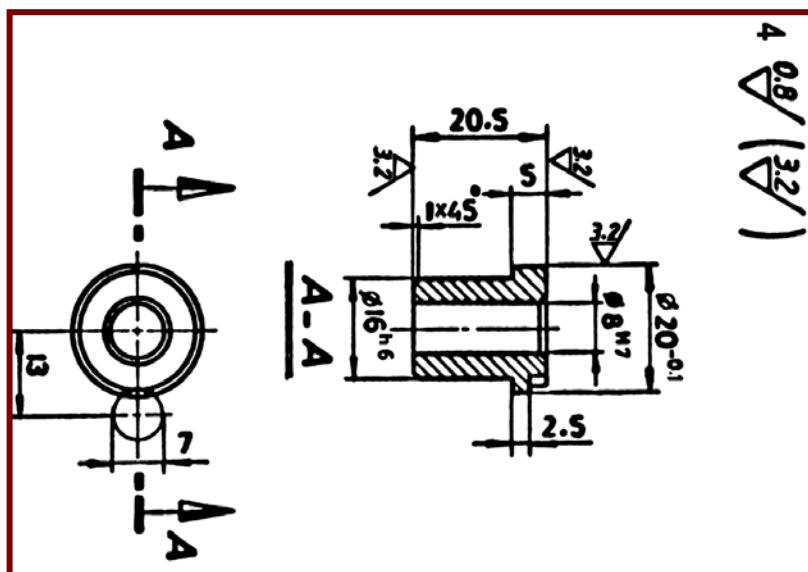

الجزء رقم (4) قطاع ومسقط .

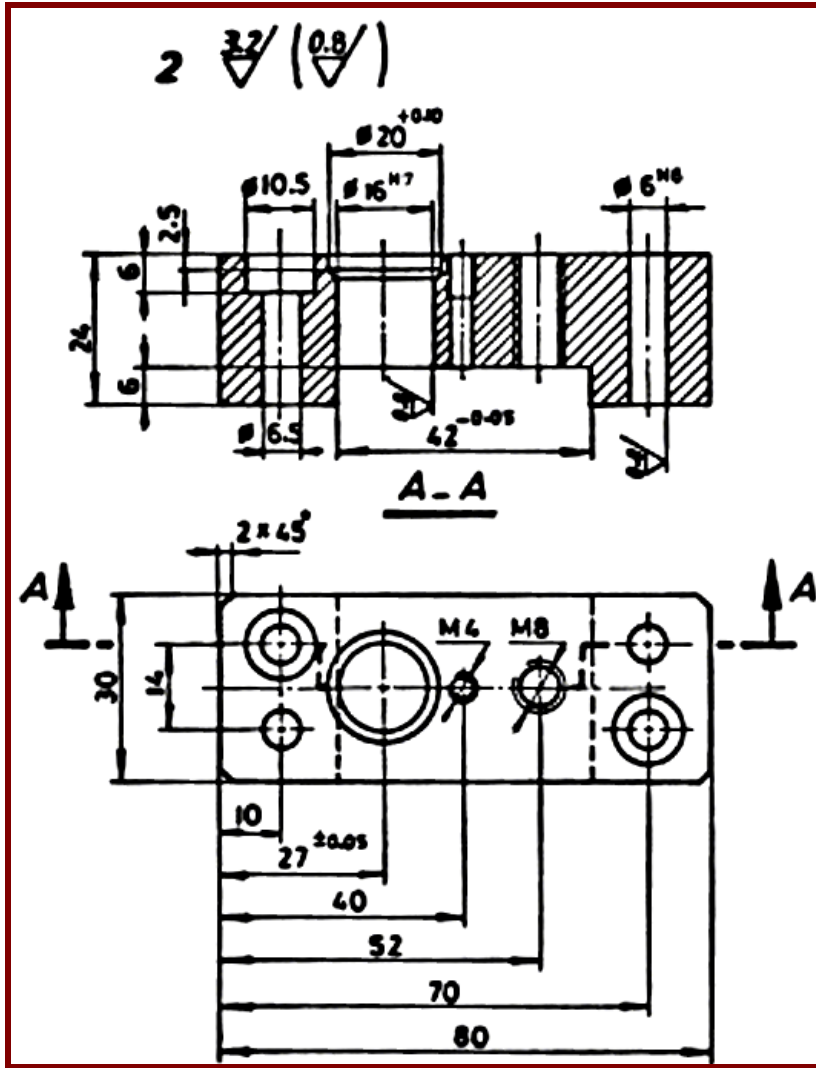


الجزء رقم (2) قطاع ومسقط

الشكل 11.5: رسم تجميعي مرفق لمجموعة من الرسومات التفصيلية

3.5 الرسم التجميعي

الرسم التجميعي يحدد المهام الوظيفية للمنتج (FUNCTIONAL REQUIREMENTS) ويشمل هذا الأساس، مواضع الأجزاء المكونة للمنتج في الفضاء الثلاثي الأبعاد وتوافقاتها، المسارات والحركات النسبية، ديناميكا الأجزاء والتجميع، خطوات التجميع (ASSEMBLY PROCESS). (PLANNING) إذا كان المنتج النهائي يتكون من عدد كبير من الأجزاء، يقسم الرسم التجميعي إلى سلسلة متوافقة من الرسومات الفرعية (SUB-ASSEMBLIES) ويسمى الرسم الخاص بكل جزء مجمع في هذه الحالة بالرسم التجميعي الأولي أو الرسم شبه التجميعي.


عملياً، نحتاج عند تنفيذ الرسم التجميعي بالإضافة إلى الجدول الأساسي وهو الخاص بالرسم التفصيلي للأجزاء والذي استعرضناه في الفقرة §2.5_ نحتاج إلى قائمة بالأجزاء المكونة للرسم بأرقامها المتسلسلة والعدد المطلوب إنتاجه من كل جزء والمادة التي يصنع منها كل جزء، ويمكننا عدم ذكر اسم المادة في حالة كون ورقة الرسم التجميعي غير مرتبطة بأوراق الرسم الأخرى كما يظهر على المثال بالشكل 12.5.

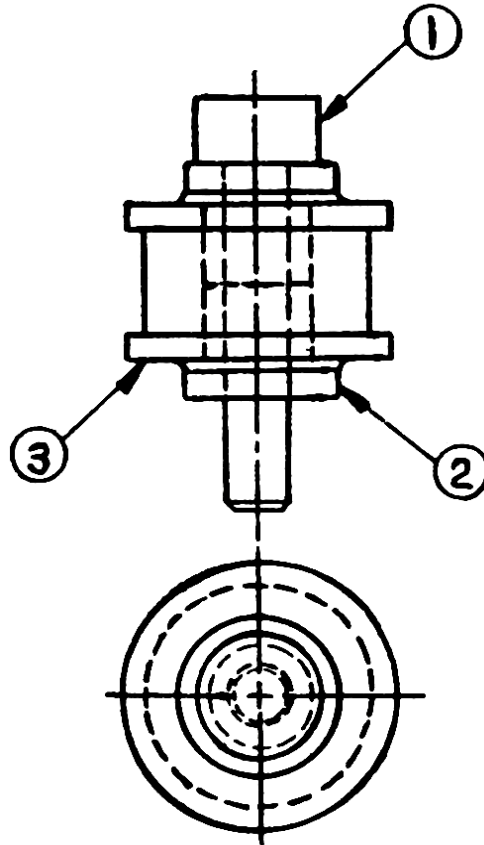

الشكل 12.5: رسم تجميعي


لاحظ غياب التفاصيل وعلى وجه الخصوص المعالم المخفية والتي ينصح بتناولها مع ما تستحق من توصيف هندسي وفني باستخدام المناظر القطاعية. كذلك لا تحدد الأبعاد على الرسومات التجميعية على وجه العموم ولكن يمكن استثناء بعض الأبعاد الأساسية مثل البعد الكلي أو البعد بين المراكز أو البعد بين الأجزاء المجمعة.

في المثال الموضح على الشكل 13.5 وهو لدليل دوار مكون من ستة أجزاء تم استخدام منظر قطاعي لزيادة التوضيح وهو ما مكننا من الاستغناء عن رسم الكثير من المعالم المخفية.

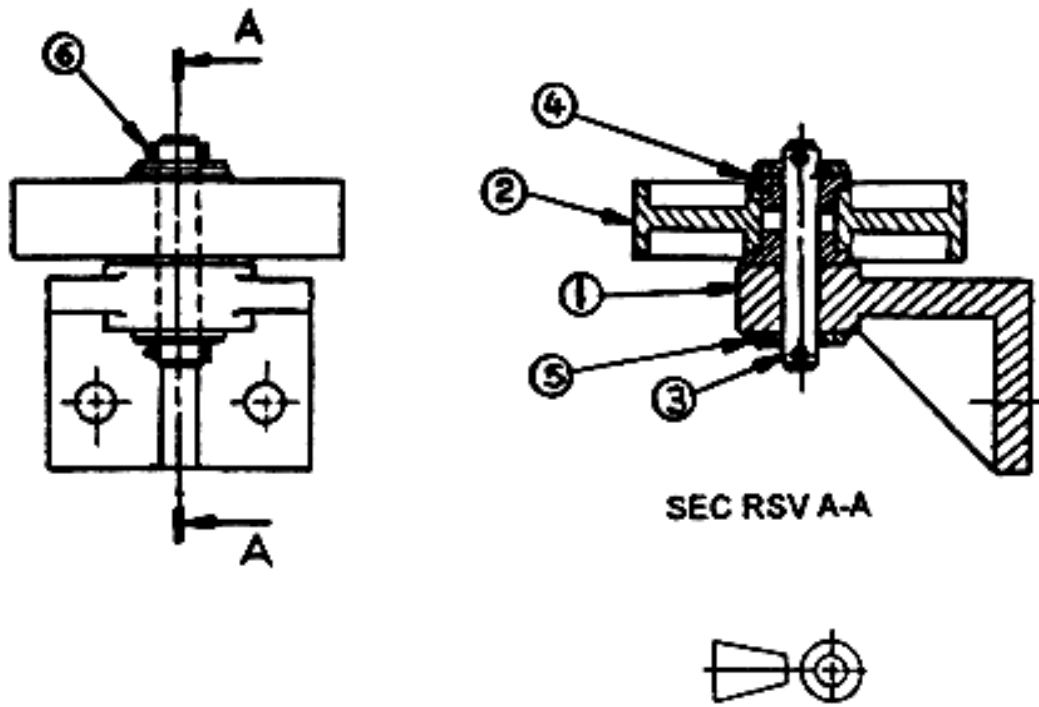

الشكل 13.5: رسم تجميعي لدليل دوار


في بعض الحالات الخاصة ولأغراض تسويقية أو لتوضيح بعض التفاصيل الوظيفية للزبون من غير المتخصصين نستخدم الرسومات التجميعية الممتدة (EXPLODED ASSEMBLIES) كبديل مرحلي عن الرسم التجميعي. أيضاً، تجدون الرسومات التجميعية الممتدة على شكل رسومات توضيحية في الكتيبات والكتالوجات والتي تقوم بعرض وشرح طرق تجميع المنتجات المباعة على شكل أجزاء مفككة ومن ثم يتم تركيبها بالاستعانة بهذه الكتيبات كما في الشكل 14.5.

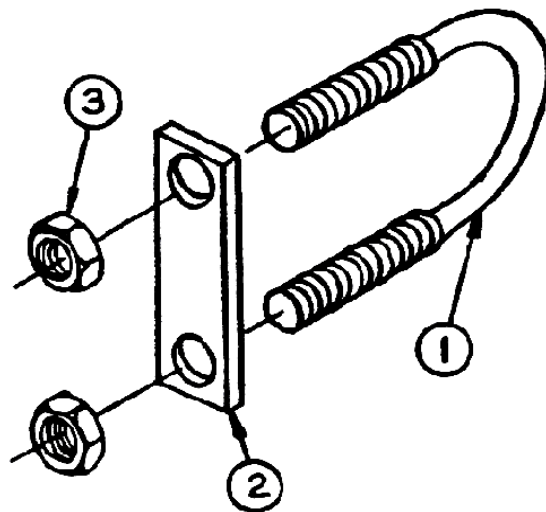

الشكل 14.5: مثال لرسم تجميعي ممتد

نخلص إلى مجموعة من القواعد الفنية عند تنفيذ الرسومات التجميعية وهي:

- أ- تطبق على الرسومات التجميعية جميع قواعد الرسم الهندسي باستثناء ما أشرنا آنفاً.
- ب- تطبق على مقاطع الرسم التجميعي جميع قواعد القطع والتي سبق التطرق لها.
- ج- لا نرسم الخطوط المتقطعة للمعالم المخفية.
- د- تقطع الرسوم التجميعية في الأماكن التي توضح أكبر عدد من العناصر أو الأجزاء المخفية من الجسم المجمع.
- هـ- توضع على الرسومات التجميعية الأبعاد العامة والتي توضح المواضع البينية لأجزاء الجسم المجمع.
- و- ترقم عناصر الجسم المجمع ويكتب في جدول المعلومات الخاصة (ASSEMBLY BILL of MATERIAL) رقم العنصر واسمه ومادته والعدد المطلوب منه. الشكل 15.5 يعطي رسم تجميعي لنظام محبس.

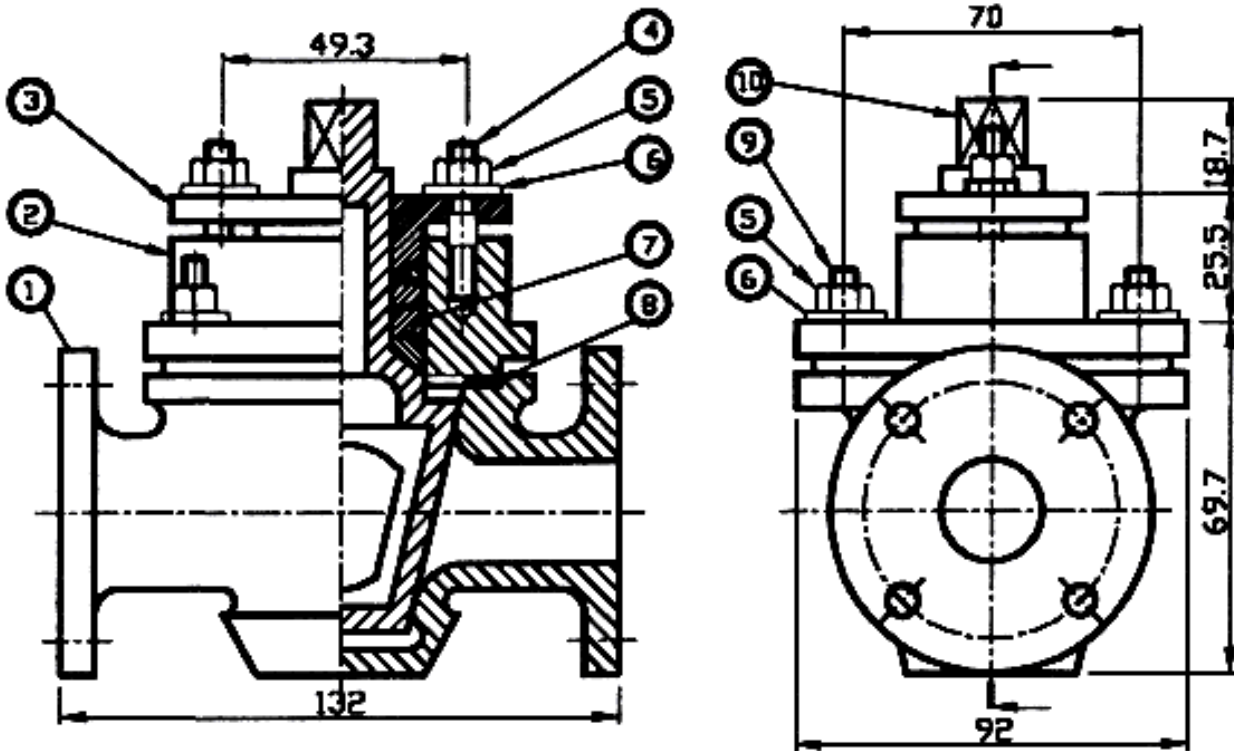

الشكل 15.5: مثال لرسم تجميعي لنفوية

1.3.5 خطوات تنفيذ الرسومات التجميعية


يمكننا تناول عملية تنفيذ الرسم التجميعي بأكثر من طريقة ولعلنا نستعرض فيما يأتي عرضاً مختصراً للمراحل الهامة لهكذا عملية (انظر الشكل 16.5):

1. محاولة معرفة وظيفة المجمع وتسميته.
2. تحديد الأجزاء بناءً على ما هو معطى مسبقاً مثل صورة مائلة أو رسم الأجزاء التفصيلي أو قائمة القطع.
3. محاولة تجميع الأجزاء في المخيلة قبل البدء بالرسم بناءً على المعطى من الأجزاء ومحاولة ربط الأبعاد والثقوب والأعمدة ببعضها بمجرد معرفة أبعادها أو في حالة وجود إشارات تحدد كيفية الإنتاج.
4. محاولة رسم مخطط مبدئي توضيحي للمجمع.
5. تحديد مقياس الرسم ومن ثم حجم وتقسيم لوحة الرسم.
6. رسم وإنجاز المجمع.


تجدر الإشارة إلى الملاحظات والتوصيات المكملة التالية:

- أ- كل رقم من الأجزاء التي يتم تجميعها يحصل على رقم خاص به والبيانات التي لا تتضح من الرسم التجميعي يتم تدوينها في قائمة القطع.
- ب- ترقيم الأجزاء تسلسلياً حسب أهمية الجزء وتكتب عمودياً فوق بعضها البعض أو أفقياً إلى جانب بعضها.
- ت- عند تكرار أكثر من جزء فإنه لا يؤخذ إلا رقماً واحداً.
- ث- يوصل الرقم مع الجزء بواسطة خط كامل رفيع مع مراعاة أن يكون الخط مستقيماً وفي اتجاه مغاير لاتجاه الخطوط الأخرى بحيث يمكن تمييزه عن بقية الخطوط
- ج- فيما يخص قوائم القطع تدون الأجزاء من أسفل إلى أعلى. أما في حالة كتابة قوائم القطع على لوحة منفصلة عن الرسم فإنه يتم التدوين من أعلى إلى أسفل.
- ح- تسمى الأجزاء في قوائم القطع حسب شكلها ووظائفها.

الشكل 17.5 يبين صورة لتجميعة تم تفصيلها وتسميتها.

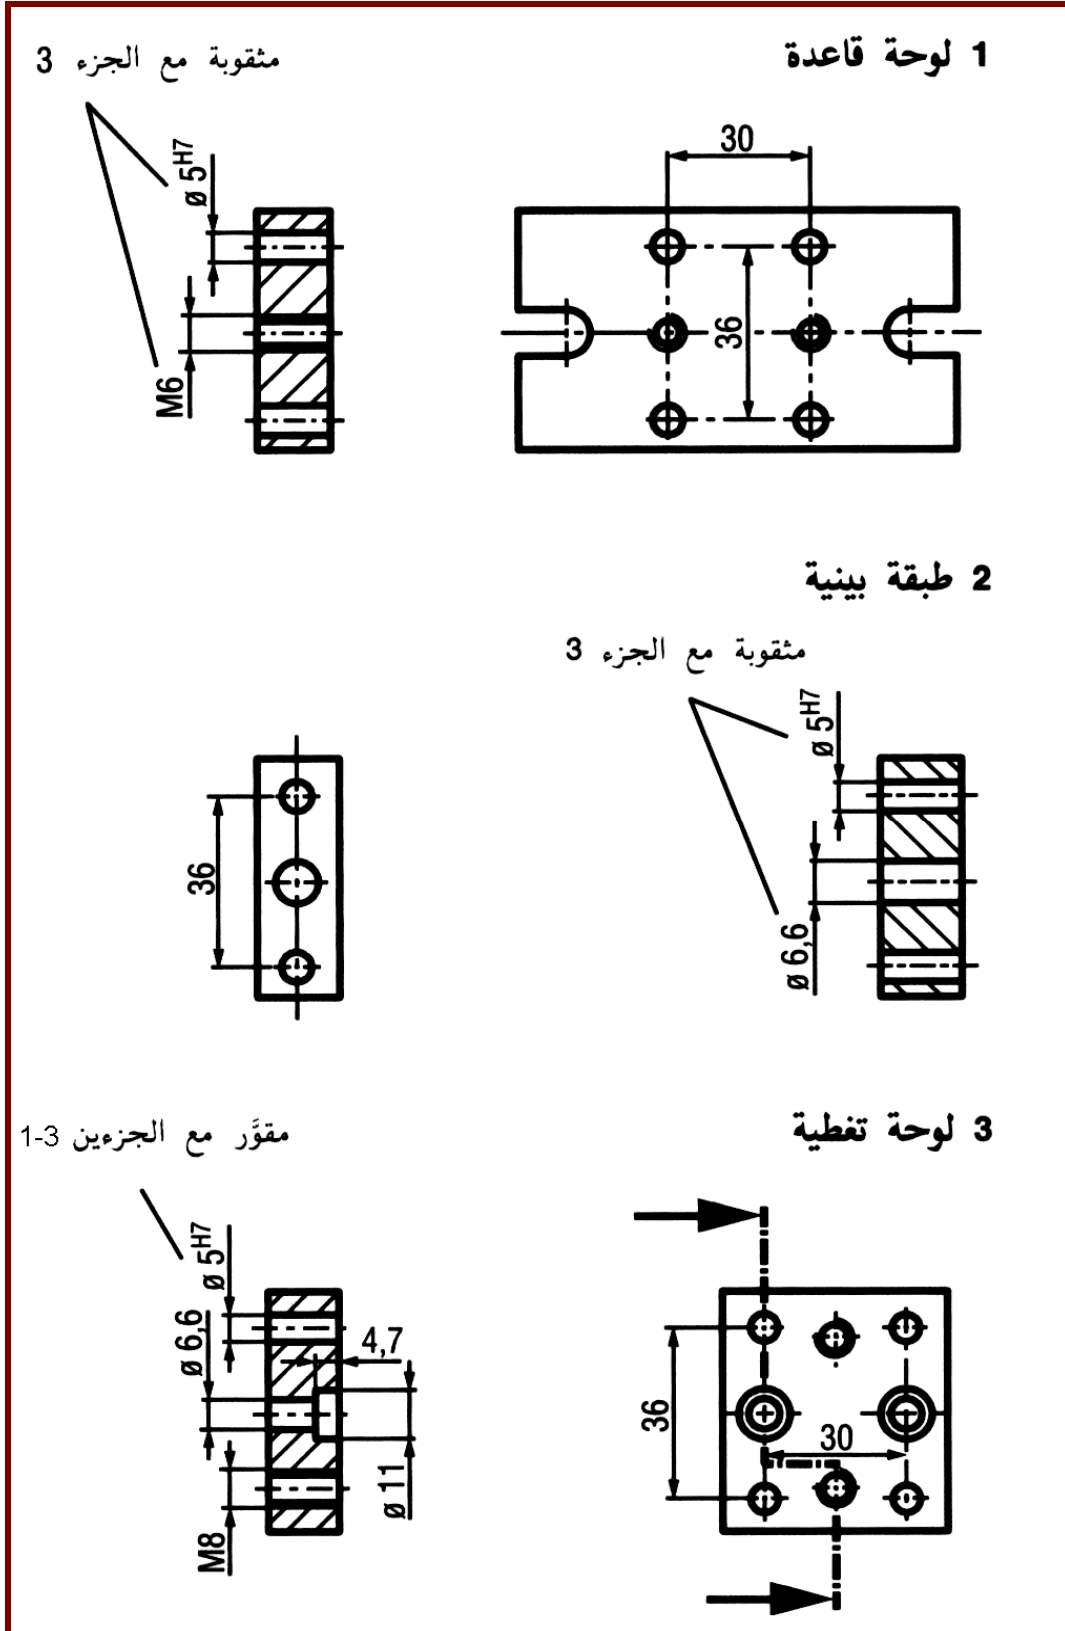

الشكل 16.5: المراحل التنفيذية لرسم تجميعي

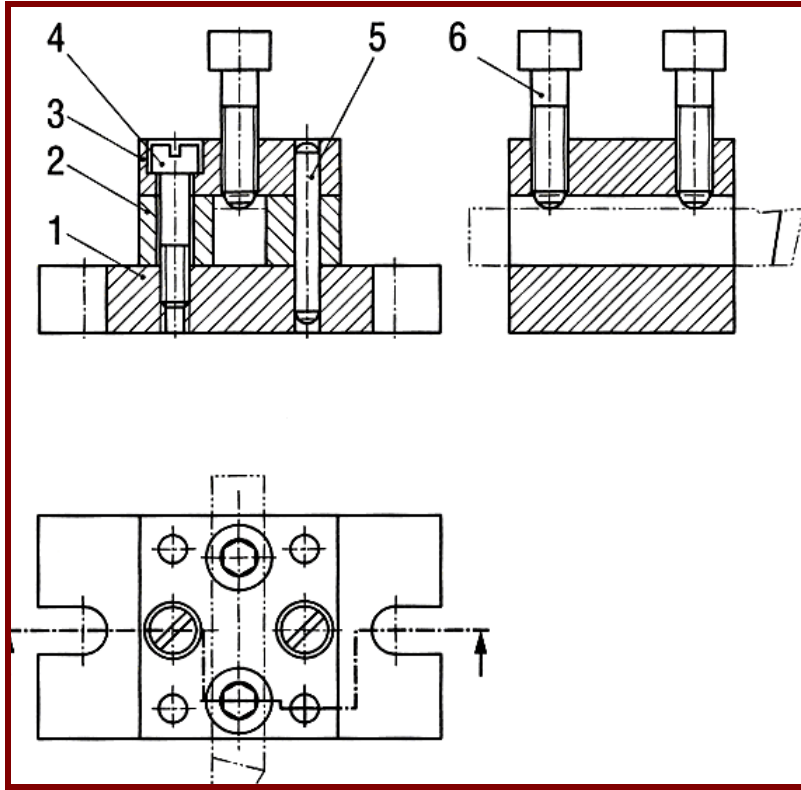


	8.8	2			برغي اسطواني	6
	St 60-2 K	4			بنز	5
	8.8	2			برغي	4
	St 50-2	1			لوحة تغطية	3
	USt 37-2	2			طبقة بينية	2
	USt 37-2	1			لوحة قاعدة	1
ملحوظات	الخام	العدد	DIN	الأبعاد	اسم القطعة	الرقم
		رسمة:		الصف		القسم:
التاريخ:	رقم اللوحة:			الموضوع:		المقياس:
					الانحرافات	الأزواج

الشكل 17.5 : مثال لرسم تجميعي مرفق له قائمة القطع.

2.3.5 تحليل الرسومات التجميعية

كما ذكرنا آنفاً، تتكون التجهيزات/التجميعات من أجزاء/عناصر ميكانيكية تصمم ثم تصنع مع الأخذ بالاعتبار حزمة من الشروط والمهام الوظيفية والفنية والاقتصادية. فلو أخذنا المثال (ملزمة) بالشكل 18.5 كتطبيق لما تقدم يمكن تحليل أداؤه الوظيفي حسب التسلسل الآتي:

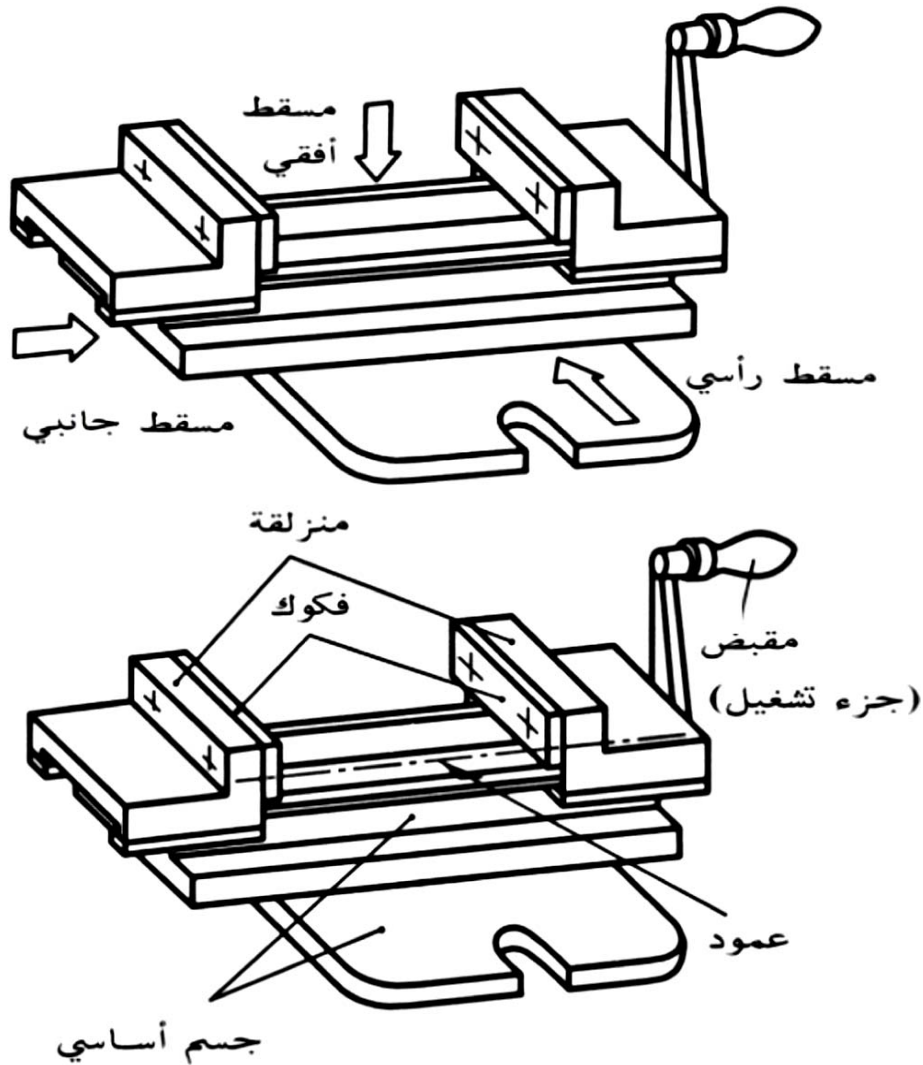

الشكل 18.5 : مثال لرسم تجميعي للزئمة.

1. الحصول على المعلومات عن طريق حقول الكتابة حيث أن:

- تسمية التجهيزة يعطي معلومات عن بنيتها الهندسية والوظيفية.
- الحجم الطبيعي للتجهيزة والذي يمكن تقديره بناءً على مقياس الرسم.

2. الحصول على المعلومات عن طريق قائمة القطع حيث أن:

- أ - غالباً ما تسمى الأجزاء تبعاً لوظيفتها في التجميع.
- ب - الأجزاء الموصفة قياسياً تؤدي في الغالب وظائف ثابتة.
- ج - عدد القطع الزوجي يشير إلى التماثل.
- د - بالرجوع إلى أرقام الموضع وخطوط الإشارة نستطيع تحديد الأجزاء في الرسم.
- هـ - من جدول قائمة القطع وبناءً على مادة الشغل نستطيع معرفة المعالجات الحرارية والإجهاد وغيرها من العمليات التي تعرض لها المعدن. ومثال ذلك (H) أي مصلد ويعني ذلك أن هناك خطراً من تآكل الأجزاء المتحركة.

3. لفهم التجهيزة يستعان بتجهيزات مشابهة سبق أن تم التعامل معها ومن ثم يتم طرح عدة أسئلة

مساعدة مثل:

- أ - ماهي وظيفة التجهيزات المشابهة والتي سبق لنا التعامل معها؟
- ب - ماهي الأجزاء الرئيسية التي توجد في التجهيزة التي سبق لنا التعامل معها وفي نفس الوقت توجد في التجهيزة محل الدراسة والتحليل؟
- ج - ماهي طريقة عمل التجهيزات المشابهة؟

4. القيام بتتبع مسار الحركة في التجهيزات وطرح الأسئلة التالية:

- أ - أي من الأجزاء يقوم بتشغيل التجهيزة؟
- ب - كيف يُحرك الجزء الذي يقوم بالتشغيل؟
- ج - أي الأجزاء التي تتحرك حركة دورانية وأيها الذي يتحرك حركة خطية؟
- د - في حالة حدوث تحويل في الحركة، كيف يحصل ذلك؟
- هـ - كيف توجّه الأجزاء المتحركة أو تحمل؟
- و - كيف تأخذ قطعة الشغل شكلها الموضعي (في الاتجاهات الثلاثة)؟
- ز - كيفية سريان وتدفق القوة عند العمل؟

5. تحديد عملية تركيب الأجزاء ونقوم بطرح الأسئلة التالية:

- أ - كيف تتسلسل عملية تركيب الجزء من البداية إلى النهاية؟
- ب - ماهي الأجزاء التي تربط بمسامير فقط ولماذا؟

نخلص الآن إلى ما يلزم من الأدوات لتحليل الأداء الوظيفي لأي تجهيزة، فلو أخذنا التجهيزة السابقة (شكل الملزمة) كمثال وأردنا تحليل الأداء الوظيفي لها لزم علينا المرور بالأربع خطوات الرئيسية التالية:


- **الخطوة الأولى:** نقوم بذكر الوظيفة والاستخدام (بناءً على التسمية وإلى الأجزاء المشار إليها).
- **الخطوة الثانية:** نقوم بوضع الأبعاد المميزة (بناءً على مقياس الرسم الموجود).
- **الخطوة الثالثة:** نبدأ بوصف وتحليل الأداء الوظيفي للتجميعية حيث تكون البداية عادة من جزء التشغيل ثم تتبع مسار الحركة بدقة ومن ثم وصف جميع الأجزاء خاصة الرئيسية منها (يتم التطرق عند الوصف إلى الشد وتحديد الموضع والتوجيه) وبعد الانتهاء من ذلك نقوم بشرح الغرض من الأشكال الخاصة (شرح الشكل المقابل والتوجيه).
- **الخطوة الرابعة:** أخيراً يتم تحديد نوع الإجهاد والتحميل الحاصل وخلافه.

تطبيقاً للخطوات الأربع يمكن اقتراح الوصف الوظيفي الآتي للملزمة:

الملزمة بالشكل 18.5 تُستعمل للتثبيت السريع لقطع شغل تكون في الغالب على شكل متوازي مستطيلات ولها فكين بعرض 55mm وفتحة التثبيت فيها 20mm. التشغيل يتم بواسطة مقبض مترتر (الجزء 6) حيث ينقل الحركة الدورانية إلى العمود (الجزء 4) ويقوم العمود بدفع المنزلة (الجزء 3) على سطح دليلي إلى أن تُشدّ قطعة الشغل وتصبح محكمة المسك ضد الجسم الأساسي (الجزء 1)، والعمود هنا يمكن تدويره فقط ولا يمكن تحريكه حركة طولية ويثبت على الخد (الجزء 5) بواسطة الطوق والمقبض المترتر. طوق العمود يوضع في تخويش موجود في المنزلة وبذلك يمكن تكبير مسافة التثبيت. ومن خلال الفكوك (الجزء 2) والمصنوعة من C 60 H لا ينتج عن التثبيت تآكل أو بلى والحواف الناتئة تحدد مكان قطعة الشغل في اتجاه الارتفاع.

تمارين

1. ارسم رسماً تفصيلياً بقياس مناسب المساقط الضرورية لكل من العناصر الهندسية الآتية:

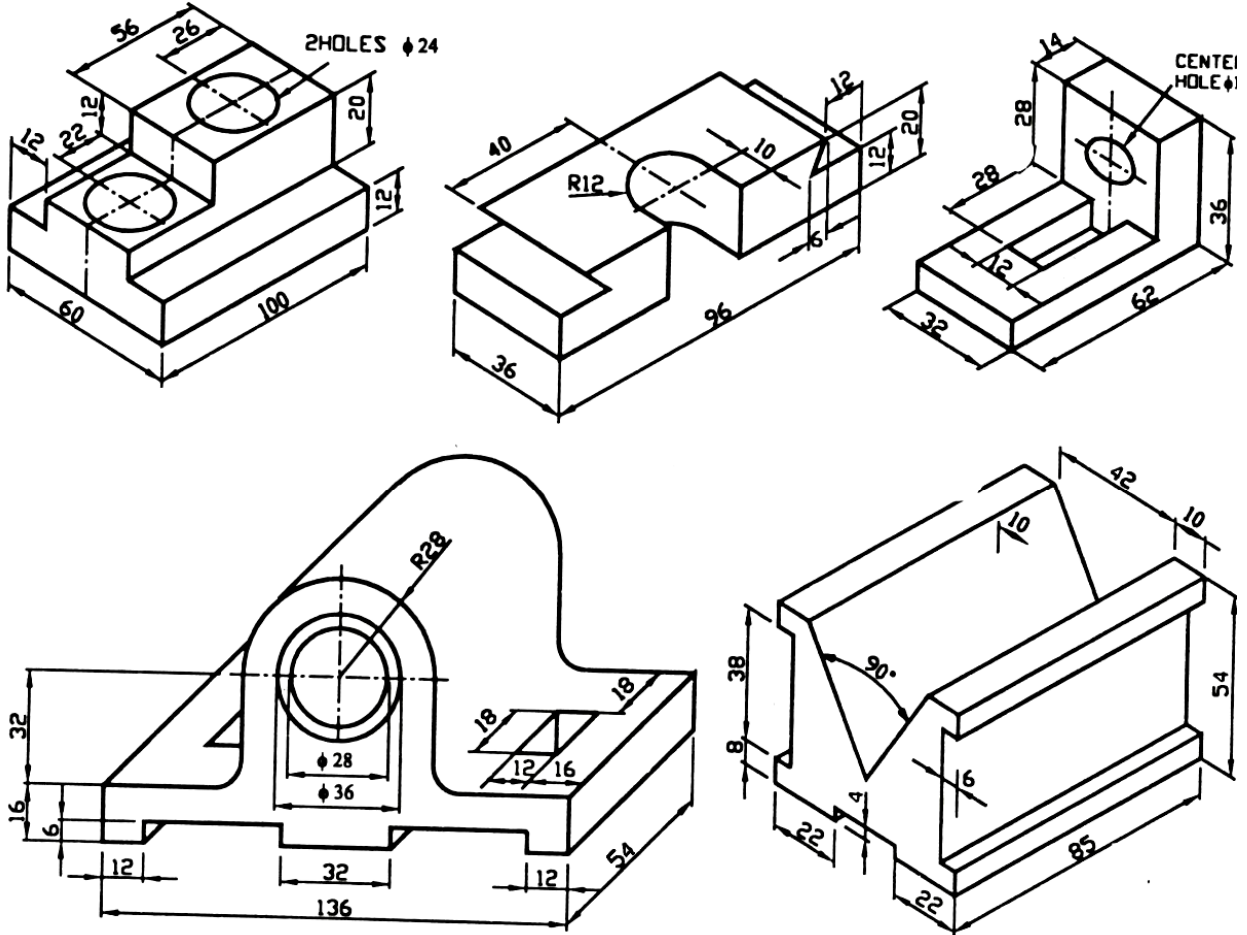

2. الشكل التالي يبين رسم تجميعي (لحامل محور) والمطلوب إعداد الرسومات الآتية بمقياس رسم

مناسب (مرفق قائمة القطع).

✓ الجزء رقم 1 يرسم في مسقطين كالآتي :


أ- مسقط رأسي نصف قطاع أيمن.

ب- مسقط أفقي .

✓ الجزء رقم 2 يرسم في مسقطين كالآتي :


أ- مسقط رأسي نصف قطاع أيمن .

ب- مسقط أفقي .



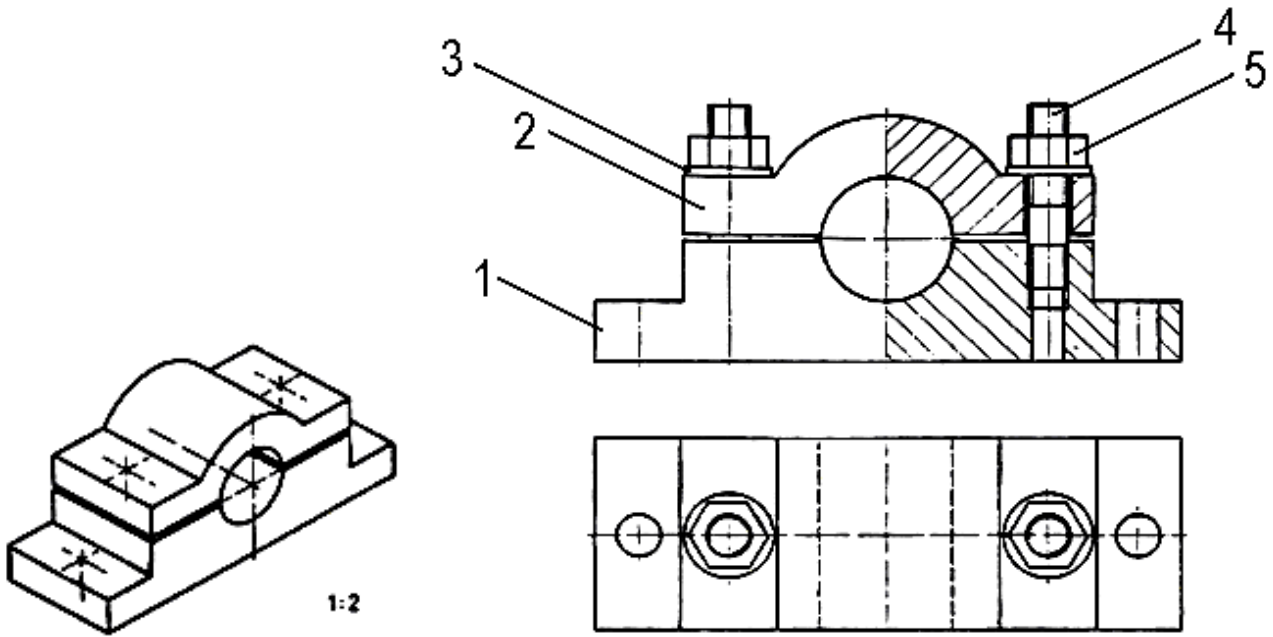


		1	934	M6x16	صمولة	5
		1	939	M8x35	جاويط	4
	St 37	1	125	A10.5	حلقة	3
	GG30	1	147	F1.95x47x30	غطاء	2
	GG30	1	147	F1.135x47x30	القاعدة	1
ملحوظات	الخام	العدد	DIN	الأبعاد	اسم القطعة	الرقم
		رسمة:		الصنف		القسم:
التاريخ:	رقم اللوحة:			الموضوع:		المقياس:
					الانحرافات	الإزواج


3. الشكل التالي يبين رسماً تفصيلياً لحامل طارة والمطلوب رسم المقطع الأمامي والمستطين الجانبي والأفقي لحامل الطارة مجمعة مع كتابة قائمة القطع كاملة

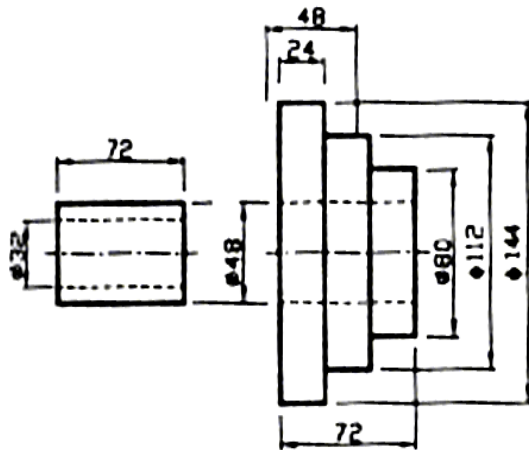

ALL ROUNDS ARE R8 mm UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

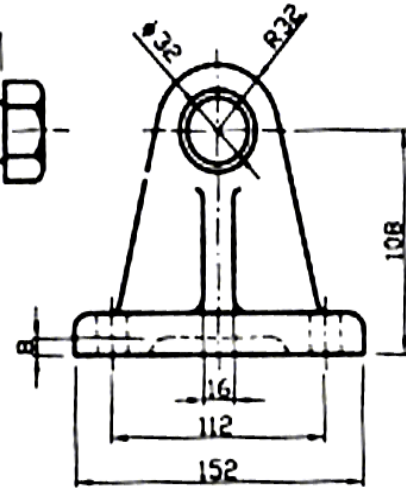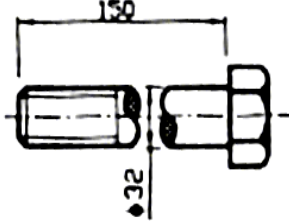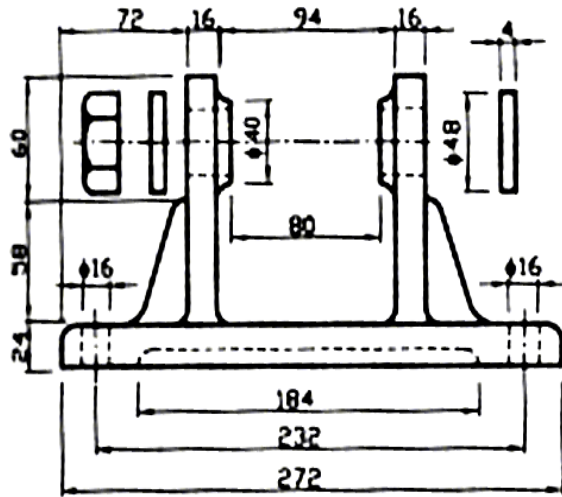


4. الشكل التالي يبين رسم تجميعي مقطعي والمطلوب رسمه بمقاس 1:3.

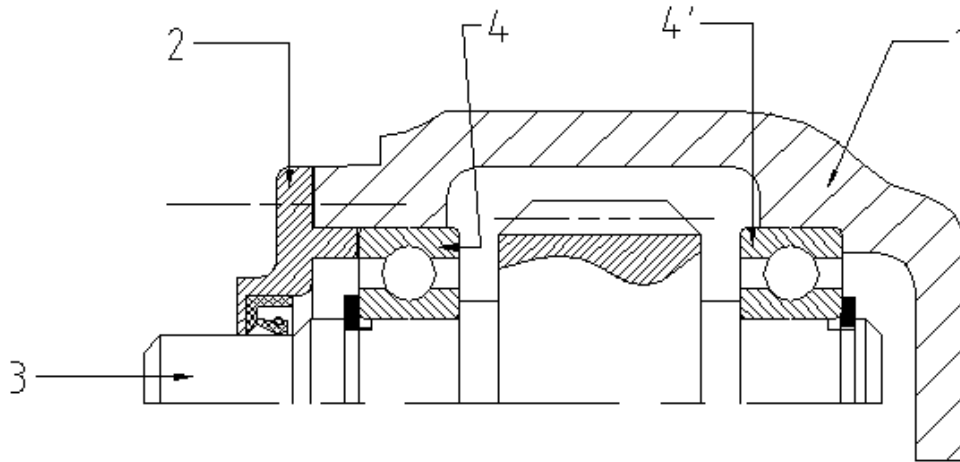



5. الشكل التالي يبين مساقط عناصر ملزمة غطاء الفرامل والمطلوب رسم المساقط الثلاثة

للملزمة غطاء الفرامل مع كتابة قائمة القطع للأجزاء ؟

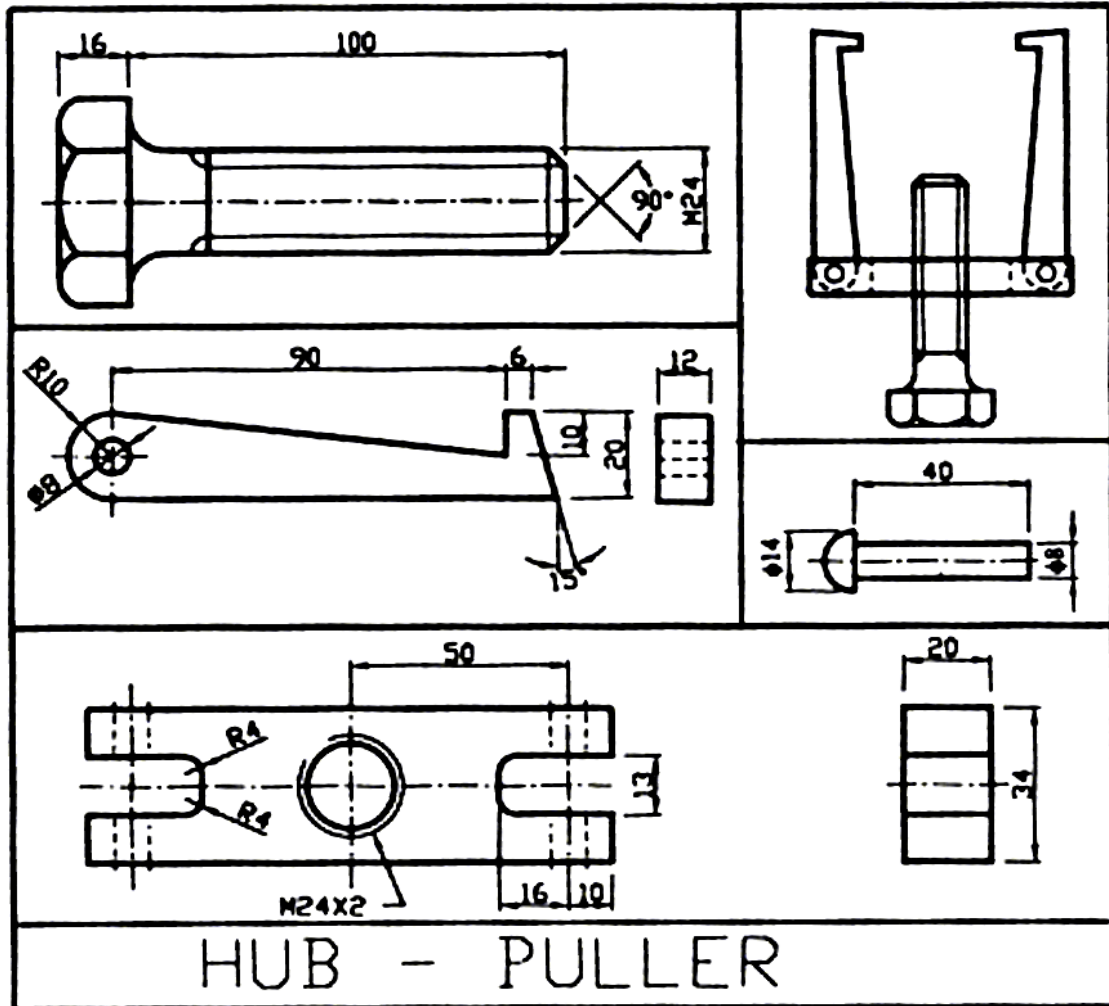


6. الشكل التالي يظهر رسم تجميعي للزئمة ذات مجرى دليلي والمطلوب إعداد الرسومات الآتية بمقياس رسم مناسب (مرفق قائمة القطع).

- أ- الجزء رقم 1 في قطاع رأسي كامل ومسقط أفقي مع شرح وظيفته وكتابة رموز الإنجاز.
 ب- الجزء رقم 2 في قطاع رأسي كامل ومسقط أفقي مع شرح وظيفته وكتابة رموز الإنجاز.

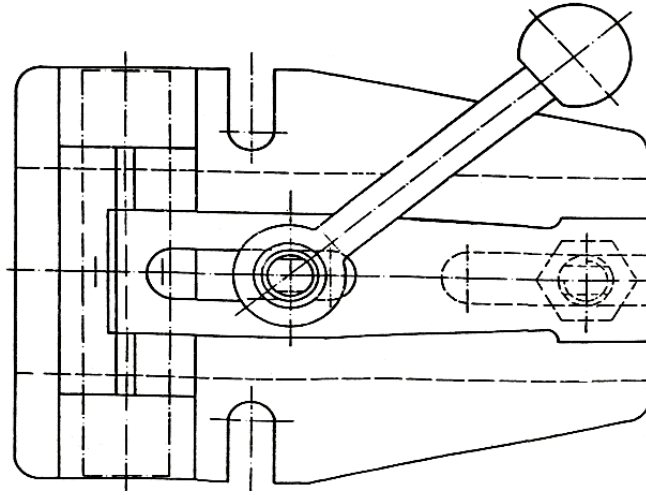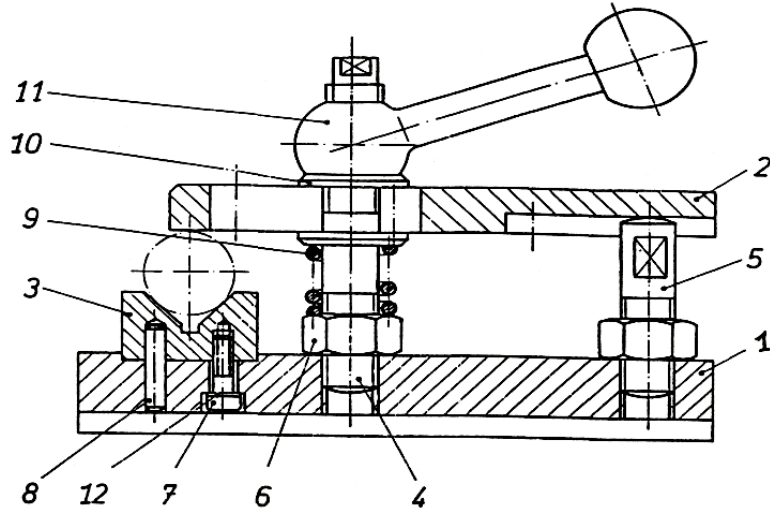


	St	1	125	A5.3	وردة	12
		1	6337	B100	ذراع بنهاية كروية	11
	St	2	125	B13	وردة	10
	فولاذ نوابض	1	2098	2x16x30	نابض ضغط	9
	St 50 k	1	7	M6x20	أصبع اسطواني	8
	12.9	1	912	M5x15	مسمار برأس مجوف	7
	8	2	934	M12	صامولة مسدسة	6
	St 44-2	1			مسمار تباعد	5
	St 44-2	1			عمود ملولب	4
	St 44-2	1			قاعدة موشورية	3
	St 44-2	1			الفك الضاغط	2
	St 44-2	1			القاعدة	1
ملاحظات	الخام	العدد	DIN	الأبعاد	اسم القطعة	الرقم

7. الشكل التالي يبين رسم تجميعي مقطعي والمطلوب رسمه بمقاس 1:2.

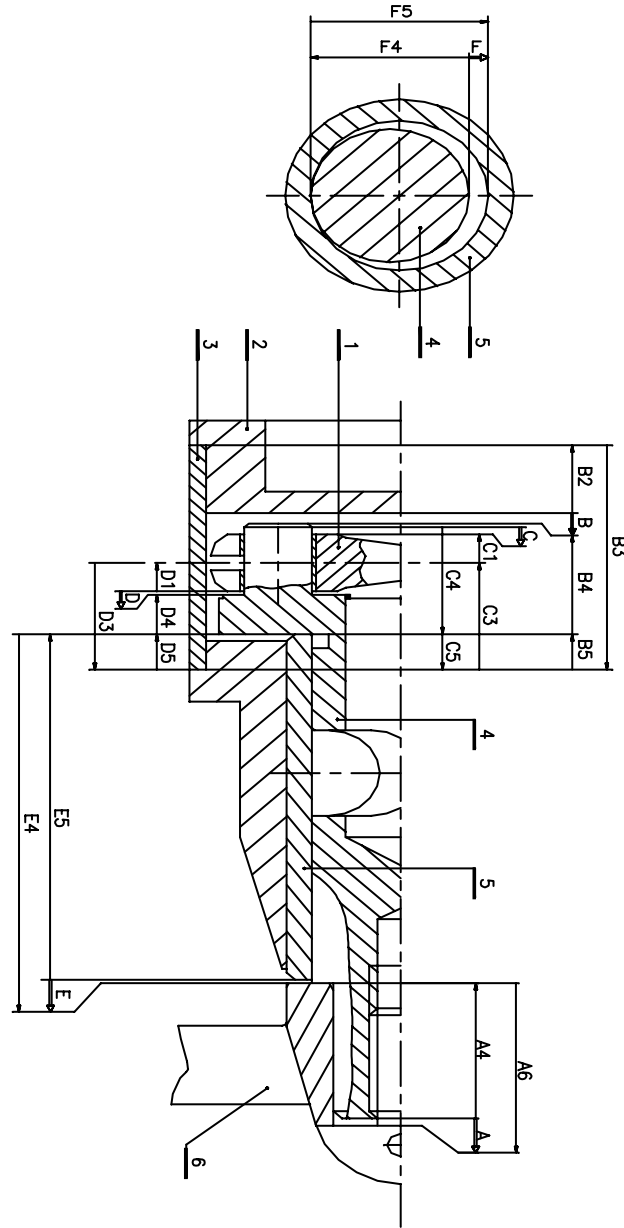

8. الشكل التالي يبين تجميعية عمود إدارة ومرفق له قائمة بالقطع. المطلوب:


- ماهي وظائف الجزء رقم 8, 10 ؟
- أي الأجزاء تدور مع العمود ؟
- اذكر تسلسل عملية التجميع؟
- مثل الأجزاء 1, 2, 4, 12 (تأخذ الأبعاد من الرسم).
- صف خطوات إنتاج الجزء 2.

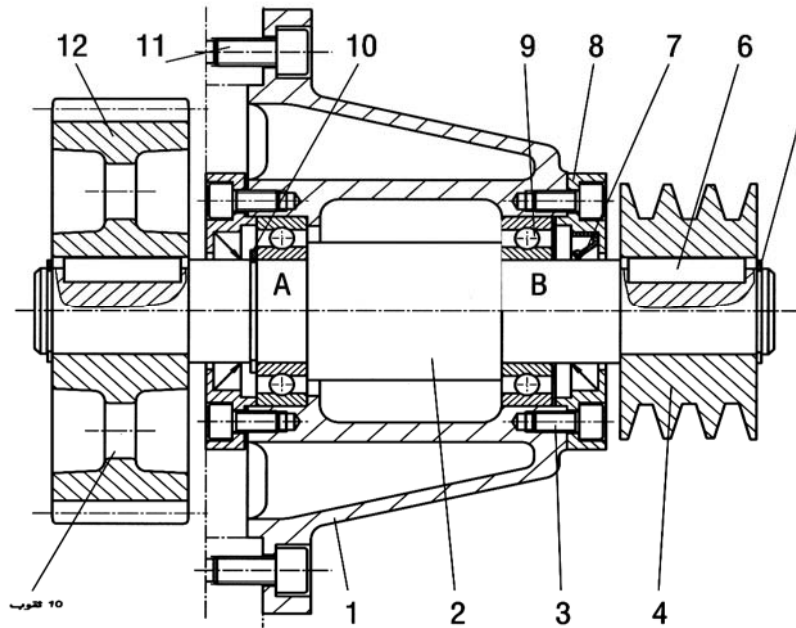

Z=39, m=3	GGG- 50	2			ترس	12
	8.8	5			برغي اسطواني	11
		4			حلقة إحكام	10
		1			محمل كريات تجاويف	9
Ø 85x15	St 37	2	1013		غطاء	8
		1			حلقة منع تسرب	7
	St 60 K	1			خابور انزلاق	6
		1			حلقة إحكام	5
80x37 Ø	St50	1	1013		بكرة سير مخروطي	4
	8.8	1			برغي اسطواني	3
45x196 Ø	St 60	1	1013		عمود	2
	GG-30	1			مبيت	1
ملحوظات	الخام	العدد	DIN	الأبعاد	اسم القطعة	الرقم
		رسمة:		الاصنف		القسم:
التاريخ:	رقم اللوحة:			الموضوع:		المقياس:

9. الشكل التالي يمثل تجميعة جهاز ذي غشاء (مرفق له قائمة القطع):

- أ- معرفة الوظيفة.
 ب- ماهي وظيفة واستخدامات الجهاز؟
 ت- كيف توجه الأجزاء المتحركة؟
 ث- ماهي وظيفة الجزء 4؟
 ج- صف تسلسل عملية التجميع.

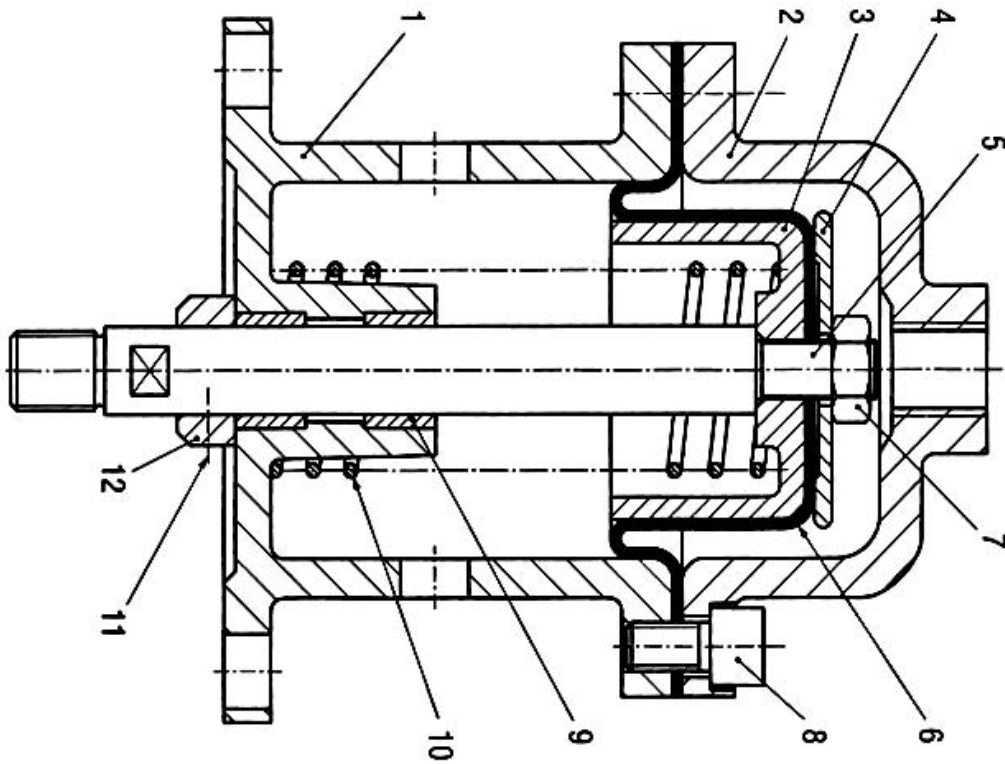


	St	1	705		حلقة ضبط	12
	5.8	1		M 6x8	أصبع ملولب	11
	65 Si 7	1	2098	3.2x40x120	نابض ضغط	10
	G-CuSn 12	2	1850	6x15	جلبة	9
	8.8	8		M10x18	برغي اسطواني	8
	8	1		M8	صامولة مسدسة	7
	74 Ba /250	1			غشاء حلزوني	6
	CK 45 KV	1	5936		قضيب دفع	5
	G-AISI 12	1			طبق	4
	G-AISI 12	1			قدر	3
	G-AISI 12	1			غطاء	2
	G-AISI 12	1			مبيت	1
ملحوظات	الخام	العدد	DIN	الأبعاد	اسم القطعة	الرقم
		رسمه:		الصنف		القسم:
التاريخ:	رقم اللوحة:			الموضوع:		المقياس:
					الانحرافات	الأزواج

الجداول الفنية

الوصل هو عملية لربط اجسام صلبة متعددة مع بعضها و لربط جسم مع مادة اخرى غير محدودة الشكل .

المسامير (البراغي) وأسنان اللولب

اللولب المتري طبقا للنظام الدولي (1) ISO (السن العادي)

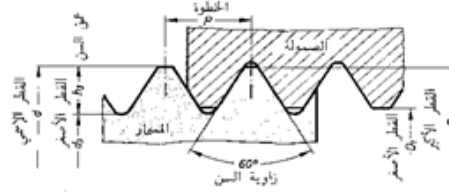

الحلقة (الوردة)		الصمولة				المسمار				
السلك	القطر الخارجي	البعد بين الركنين	إتساع فتحة المفتاح	إرتفاع الصمولة	إرتفاع الرأس	الخطوة	مساحة مقطع القلب	القطر الأصغر (قطر القلب)	القطر الأكبر لسن اللولب	
s	d ₂	e ₁	SW	m	h _a	P	mm ²	d ₂	المتوالية 2 d	المتوالية 1 d
-	-	2,72	2,5	0,8	-	0,25	0,37	0,693		1
-	-	3,29	3	1,0	-	0,25	0,62	0,893		1,2
-	-	3,29	3	1,2	-	0,3	0,83	1,032	1,4	
0,3	4,5	3,48	3,2	1,3	1,1	0,35	1,07	1,170		1,6
0,3	5	4,38	4	1,6	1,4	0,4	1,77	1,509		2
0,5	6,5	5,51	5	2	1,7	0,45	2,96	1,948		2,5
0,5	7	6,08	5,5	2,4	2	0,5	4,45	2,387		3
0,5	8	6,64	6	2,8	2,4	0,6	5,98	2,764	3,5	
0,8	9	7,74	7	3,2	2,8	0,7	7,74	3,141		4
1	10	8,87	8	4	3,5	0,8	12,6	4,019		5
1,6	12,5	11,05	10	5	4	1	17,9	4,773		6
1,6	17	14,38	13	6,5	5,5	1,25	32,8	6,466		8
2	21	18,09	17	8	7	1,5	52,4	8,160		10
2,5	24	21,10	19	10	8	1,75	76,2	9,853		12
2,5	28	24,49	22	11	9	2	104	11,546	14	
3	30	26,75	24	13	10	2	143	13,546		16
3	34	30,14	27	15	12	2,5	174	14,933	18	
3	37	33,53	30	16	13	2,5	224	16,933		20
3	39	35,72	32	18	14	2,5	280	18,933	22	
4	44	39,98	36	19	15	3	324	20,319		24
		45,63	41	22	17	3	426	23,319	27	
4	56	51,28	46	24	19	3,5	519	25,706		30
5	60	55,80	50	26	21	3,5	647	28,706	33	
5	66	61,31	55	29	23	4	760	31,093		36
6	72	66,96	60	31	25	4	913	34,093	39	
7	78	72,61	65	34	26	4,5	1046	36,479		42
7	85	78,26	70	36	28	4,5	1225	39,479	45	
8	92	83,91	75	38	30	5	1373	41,866		48
8	98	89,56	80	42	33	5	1655	45,866	52	

(1) السن المتري العادي حسب النظام الدولي ISO وطبقا للمواصفة القياسية DIN 13 — لوحة رقم 1 (مارس ٧٣)
الصواميل المسدسة طبقا للمواصفة القياسية DIN 934 (أبريل ٦٨) البعد e للصواميل من نوع m (متوسط) .
المسامير الملولبة المسدسة طبقا للمواصفة القياسية DIN 931 (نوفمبر ٧٠) الحلقات (الورد) طبقا للمواصفة القياسية DIN 125 (مارس ٦٨) رمز اللولب المتري بقطر 20 mm هو M 20 .

سن اللولب المترى طبقا للنظام الدولي ISO

متواليات الاختيار لسن اللولب الدقيق			متواليات الاختيار لسن اللولب العادي			متواليات الاختيار لسن اللولب الدقيق		
المتوالية 1 (الأولى)			المتوالية 2 (الثانية)			المتوالية 3 (الثالثة)		
الرمز	القطر الأصغر (قطر القلب) d_3	القطر الأصغر (قطر القلب) D_1	الرمز	القطر الأصغر (قطر القلب) d_3	القطر الأصغر (قطر القلب) D_1	الرمز	القطر الأصغر (قطر القلب) d_3	القطر الأصغر (قطر القلب) D_1
M 8x1	6,773	6,917	M 14x1,5	12,160	12,376	M 15x1	13,773	13,917
M 10x1,25	8,466	8,647	M 14x1	12,773	12,917	M 17x1	15,773	15,917
M 10x0,75	9,080	9,188	M 18x1,5	16,160	16,376	M 25x1,5	23,160	23,376
M 12x1,25	10,466	10,647	M 18x1	16,773	16,917	M 35x1,5	33,160	33,376
M 12x1	10,773	10,917	M 22x1,5	20,160	20,376	M 40x1,5	38,160	38,376
M 16x1,5	14,160	14,376	M 22x1	20,773	20,917	M 50x1,5	48,160	48,376
M 16x1	14,773	14,917	M 27x2	24,546	24,835	M 55x2	52,546	52,835
M 20x1,5	18,160	18,376	M 27x1,5	25,160	25,376	M 65x2	62,546	62,835
M 20x1	18,773	18,917	M 33x2	30,546	30,835	M 70x2	67,546	67,835
M 24x2	21,546	21,835	M 33x1,5	31,160	31,376	M 75x2	72,546	72,835
M 24x1,5	22,160	22,376	M 39x3	35,319	35,752	M 135x6	127,639	128,505
M 30x2	27,546	27,835	M 39x1,5	37,160	37,376	M 135x2	132,546	132,835
M 30x1,5	28,160	28,376	M 45x3	41,319	41,752	M 145x2	142,546	142,835
M 36x3	32,319	32,752	M 45x1,5	43,160	43,376	M 155x3	151,319	151,752
M 36x1,5	34,160	34,376	M 52x3	48,319	48,752	M 165x3	161,319	161,752
M 42x3	38,319	38,752	M 52x2	49,546	49,835	M 230x6	222,639	223,505
M 42x1,5	40,160	40,376	M 60x4	55,093	55,670	M 230x4	225,093	225,670
M 48x3	44,319	44,752	M 60x2	57,546	57,835	M 270x6	262,639	263,505
M 48x1,5	46,160	46,376	M 68x4	63,402	63,670	M 270x4	265,093	265,670
M 56x4	51,093	51,670	M 68x2	65,546	65,835	M 290x6	282,639	283,505
M 56x2	53,546	53,835	M 76x6	68,639	69,505	M 290x4	285,093	285,670
M 64x4	59,093	59,670	M 76x4	71,093	71,670			
M 64x2	61,546	61,835	M 76x2	73,546	73,835			
M 72x6	64,639	65,505	M 85x6	77,639	78,505			
M 72x4	67,093	67,670	M 85x4	80,093	80,670			
M 72x2	69,546	69,835	M 85x2	82,546	82,835			
M 80x6	72,639	73,505	M 95x6	87,639	88,505			
M 80x4	75,093	75,670	M 95x4	90,093	90,670			
M 80x2	77,546	77,835	M 95x2	92,546	92,835			
M 90x6	82,639	83,505	M 105x6	97,639	98,505			
M 90x4	85,093	85,670	M 105x4	100,093	100,670			
M 90x2	87,546	87,835	M 105x2	102,546	102,835			
M 100x6	92,639	93,505	M 115x6	107,639	108,505			
M 100x4	95,093	95,670	M 115x4	110,093	110,670			
M 100x2	97,546	97,835	M 115x2	112,546	112,835			
M 110x6	102,639	103,505	M 120x6	112,639	113,505			
M 110x4	105,093	105,670	M 120x4	115,093	115,670			
M 110x2	107,546	107,835	M 120x2	117,546	117,835			
M 125x6	117,639	118,505	M 130x6	122,639	123,505			
M 125x4	120,093	120,670	M 130x4	125,093	125,670			
M 125x2	122,546	122,835	M 130x2	127,546	127,835			
M 140x6	132,639	133,505	M 150x6	142,639	143,505			
M 140x4	135,093	135,670	M 150x4	145,093	145,670			
M 140x2	137,546	137,835	M 150x2	147,546	147,835			
M 160x6	152,639	153,505	M 170x6	162,639	163,505			
M 160x3	156,319	156,752	M 170x3	166,319	166,752			
M 180x6	172,639	173,505	M 190x6	182,639	183,505			
M 180x3	176,319	176,752	M 190x3	186,319	186,752			
M 200x6	192,639	193,505	M 210x6	202,639	203,505			
M 200x3	196,319	196,752	M 210x4	205,093	205,670			
M 220x6	212,639	213,505	M 240x6	232,639	233,505			
M 220x4	215,093	215,670	M 240x4	235,093	235,670			
M 250x6	242,639	243,505	M 260x6	252,639	253,505			
M 250x4	245,093	245,670	M 260x4	255,093	255,670			
M 280x6	272,639	273,505	M 300x6	292,639	293,505			
M 280x4	275,093	275,670	M 300x4	295,093	295,670			

ملاحظات :

(1) يفضل استخدام اللولب العادي

طبقا لمواصفات DIN 13 لوحة رقم 1

(2) مثال لرمز اللولب العادي : M 10

(3) مثال لرمز اللولب الدقيق : M 10x0,75

(القطر الإجمالي x الخطوة)

(4) تفصل المتواليات 1 على القنولية 2 .

والمتواليات 2 على المتواليات 3

(5) القطر الأصغر (قطر القلب) للولب

الدقيق حسب المواصفات القياسية :

DIN 13 لوحة رقم 1 (أبريل 70)

DIN 13 لوحة رقم 5 (أبريل 70)

DIN 13 لوحة رقم 6 (سبتمبر 70)

DIN 13 لوحة رقم 7 (سبتمبر 70)

DIN 13 لوحة رقم 8 (سبتمبر 70)

DIN 13 لوحة رقم 9 (سبتمبر 70)

DIN 13 لوحة رقم 10 (سبتمبر 70)

اللولب المتري شبه المنحرف طبقا للنظام الدولي ISO

تابع الجدول المبين بالصفحة السابقة

ملاحظات على الجدول السابق:

- مثال لرمز اللولب ذي الباب الواحد: $Tr40 \times 7$ (القطر الاسمي \times الخطوة) متواليات الاختيار: تفضل المتواليات 1 الخاصة بالقطر الاسمي للولب على المتواليات 2.
- فبالنسبة للمتواليات الثلاث الخاصة بخطوات اللولب بوصم، باستعمال المتواليات المفضلة ما أمكن ذلك (مثلا يفضل اللولب $Tr10 \times 2$ على اللولب $Tr10 \times 1,5$)
- مثال لرمز اللولب متعدد الأبواب: $Tr40 \times 14 P$ (القطر الاسمي \times التقدم P_n للولب متعدد الأبواب، الحرف الأبجدي P للتقسيم (الخطوة) بوحدة mm).

عدد الأبواب = $\frac{14}{P} \times \frac{P_n}{P}$ (لولب ذو بابين)

- المواصفة القياسية لخطوات اللولب المفصلة: DIN 103 (أغسطس ٧٠) لوحة رقم 2. المواصفة القياسية لقيم عمق السن: DIN 103 (أغسطس ٧٠) لوحة رقم 1.
- المواصفة القياسية للإزواج $4h$ (الحد الأكبر لقطر المسمار = القطر الاسمي)؛ والحده الأصغر لقياس المسمار: DIN 103 (أكتوبر ٧٢) لوحة رقم 7.
- تخضع للإزواج $1e$.
- المواصفة القياسية للإزواج $4H$ (الحد الأكبر والحده الأصغر لقياس الصمولة). المواصفة القياسية: DIN 103 (أكتوبر ٧٢) لوحة رقم 5.

DIN 259 (يونيو ٦١)

لولب ويتورث للمواسير

رمز اللولب
مثلا $H \frac{1}{2}$

$$P = \frac{25,4}{z}$$

$$r = 0,137 \cdot P$$



$$H = 0,960 \cdot P$$

عدد الخطوات الخطوات في البوصة z	الخطوة P	المساورة الملولة والحلقة		القطر الاسمي (القطر الداخلي) بوصة	عدد الخطوات في البوصة z	الخطوة P	المساورة الملولة والحلقة		القطر الاسمي (القطر الداخلي) بوصة
		القطر الأصغر d ₁	القطر الأكبر d				القطر الأصغر d ₁	القطر الأكبر d	
11	2,31	56,66	59,62	R 2	28	0,91	8,57	9,73	R 1/8
11	2,31	62,76	65,71	(R 2 1/4)	19	1,34	11,45	13,16	R 1/4
11	2,31	72,23	75,19	R 2 1/2	19	1,34	14,95	16,66	R 3/8
11	2,31	78,58	81,54	(R 2 3/4)	14	1,81	18,63	20,96	R 1/2
11	2,31	84,93	87,89	R 3	14	1,81	20,59	22,91	(R 5/8)
11	2,31	91,03	93,98	(R 3 1/4)	14	1,81	24,12	26,44	R 3/4
11	2,31	97,37	100,33	R 3 1/2	14	1,81	27,83	30,20	(R 7/8)
11	2,31	103,73	106,68	(R 3 3/4)	11	2,31	30,29	33,25	R 1
11	2,31	110,08	113,03	R 4	11	2,31	38,95	41,91	R 1 1/4
11	2,31	122,78	125,74	(R 4 1/2)	11	2,31	44,85	47,81	R 1 1/2
11	2,31	135,48	138,44	R 5	11	2,31	60,79	63,75	(R 1 3/4)

طبقا لمواصفات DIN 103 (أغسطس ٢٠٠٠، ديسمبر ٧١)										
سن اللولب المتري شبه المنحرف طبقا للنظام الدولي ISO ١										
المميزات والصولة	الصولة			المميزات			الخطوة P (باب واحد)		الفطر الاسمي للولب	
	الفطر الأصغر (٤)		الفطر الأكبر	الفطر الأصغر (٣)		الفطر الأكبر (٢)	المتوالية المفضلة	المتوالية 2	المتوالية 1	
عمق السن $h_3 = H_4$	الحد الأعلى G_B D_1	الحد الأدنى K_B D_1	الحد الأدنى K_B D_4	الحد الأدنى K_W d_3	الحد الأعلى G_W d_3	الحد الأدنى K_W d				
0,9	6,690	6,500	8,300	5,921	6,200	7,850	1,5	1,5	8	
0,9	7,690	7,500	9,300	6,921	7,200	8,850		9	9	
1,25	7,236	7,000	9,500	6,191	6,500	8,820		2	9	
0,9	8,690	8,500	10,300	7,921	8,200	9,850	1,5	2	10	
1,25	8,236	8,000	10,500	7,191	7,500	9,820			11	10
1,25	9,236	9,000	11,500	8,191	8,500	10,820		2	11	
1,75	8,315	8,000	11,500	7,150	7,500	10,764	3	11		
1,25	10,236	10,000	12,500	9,179	9,500	11,820	2	3	12	
1,75	9,315	9,000	12,500	8,135	8,500	11,764			14	12
1,25	12,236	12,000	14,500	11,179	11,500	13,820		3	14	
1,75	11,315	11,000	14,500	10,135	10,500	13,764	2	14		
1,25	14,236	14,000	16,500	13,179	13,500	15,820	2	4	16	
2,25	12,375	12,000	16,500	11,074	11,500	15,700			18	16
1,25	16,236	16,000	18,500	15,179	15,500	17,820		4	18	
2,25	14,375	14,000	18,500	13,074	13,500	17,700	4	18		
1,25	18,236	18,000	20,500	17,179	17,500	19,820	2	4	20	
2,25	16,375	16,000	20,500	15,074	15,500	19,700			22	20
1,75	19,315	19,000	22,500	18,135	18,500	21,764		5	22	
2,75	17,450	17,000	22,500	16,044	16,500	21,665	8	22		
4,5	14,630	14,000	23,000	12,424	13,000	21,550		22	22	
1,75	21,315	21,000	24,500	20,103	20,500	23,764		3	5	24
2,75	19,450	19,000	24,500	18,019	18,500	23,665	24			24
4,5	16,630	16,000	25,000	14,399	15,000	23,550	8		24	
1,75	23,315	23,000	26,500	22,103	22,500	25,764	3	5	26	
2,75	21,450	21,000	26,500	20,019	20,500	25,655			26	26
4,5	18,630	18,000	27,000	16,399	17,000	25,550		8	26	
1,75	25,315	25,000	28,500	24,103	24,500	27,764	3	5	28	
2,75	23,450	23,000	28,500	22,019	22,500	27,665			28	28
4,5	20,630	20,000	29,000	18,399	19,000	27,550		10	28	
1,75	27,315	27,000	30,500	26,103	26,500	29,764	3	6	30	
3,5	24,500	24,000	31,000	22,463	23,000	29,625			30	30
5,5	20,710	20,000	31,000	18,350	19,000	29,470		10	30	
1,75	29,315	29,000	32,500	28,103	28,500	31,764	3	6	32	
3,5	26,500	26,000	33,000	24,463	25,000	31,625			32	32
5,5	22,710	22,000	33,000	20,350	21,000	31,470		10	32	
3,5	31,315	31,000	35,000	26,463	27,000	33,625	6	34		
3,5	30,500	30,000	37,000	28,463	29,000	35,625		6	36	
4	31,560	31,000	39,000	29,431	30,000	37,575		7	38	
4	33,560	33,000	41,000	31,431	32,000	39,575	7	40		
4	35,560	35,000	43,000	33,431	34,000	41,575	7	42		
4	37,560	37,000	45,000	35,431	36,000	43,575		7	44	
4,5	38,630	38,000	47,000	36,368	37,000	45,550		8	46	
4,5	40,630	40,000	49,000	38,368	39,000	47,550	8	48		
4,5	42,630	42,000	51,000	40,368	41,000	49,550	8	50		

من (١) إلى (٤) الشكل والملاحظات في الصفحة التالية.

المسامير الملولبة						
التسمية — خواص مقاومة الإجهادات (المتانة) — النوع، طبقاً للمواصفات DIN 267 (أكتوبر ٦٧ ومايو ١٨ وأبريل ١٨)						
<p>مسمار برأس مسدس</p> <p>الشكل</p> <p>اللولب</p> <p>الطول</p> <p>M 12 X 50 DIN 931-m 5,6</p> <p>لوحة مواصفة DIN</p> <p>النوع</p> <p>متوسط خشن</p> <p>متوسط الخشونة</p> <p>خشن</p> <p>رمز مقاومة الإجهادات</p> <p>مقاومة إجهاد الشد</p> <p>حد الخضوع</p> <p>مثال:</p> <p>M12 مسمار برأس مسدس</p> <p>بطول 50 mm طبقاً لمواصفات DIN 931</p> <p>النوع m (انظر الجزء التالي). من فولاذ ذي خواص مقاومة 5,6 (انظر أدناه).</p>		<p>تسمية رتب المقاومة</p> <p>رتب المقاومة للمسامير الملولبة</p> <p>الافعال عند الكسر σ_b %</p> <p>حد الخضوع σ_y N/mm²</p> <p>مقاومة الشد σ_B N/mm²</p> <p>تسمية رتب المقاومة</p> <p>حديث (1)</p> <p>قديم</p>				
<p>ترتب المسامير ذات الرؤوس المسدسة من الخارج والرؤوس المسدسة من الداخل (ألن) من مقاس 5 mm برتب مقاومة الإجهادات إبتداءً من 6,6.</p> <p>يجب تسمية الأصابع (التيل) من مقاس 5 mm ذات رتب المقاومة من 8,8 برتبة مقاومة الإجهادات وعلامة المنتج.</p>		<p>علامة المنتج</p> <p>علامة المنتج</p> <p>علامة المنتج</p> <p>8,8</p> <p>10,9</p> <p>10,9</p> <p>يمكن استعمال الأشكال الرمزية التالية عندما يضيق المكان برموز المسامير.</p>				
<p>14,9</p> <p>12,9</p> <p>10,9</p> <p>8,8</p> <p>5,6</p> <p>الرمز</p> <p>لون بطاقة تغليف المسامير</p> <p>حتى 5,6 يوصى باللون الأخضر</p>		<p>رتبة مقاومة الإجهادات</p> <p>الشكل الرمزي</p> <p>لون بطاقة تغليف المسامير</p> <p>حتى 5,6 يوصى باللون الأخضر</p> <p>25</p> <p>195</p> <p>290</p> <p>3,6</p> <p>4 A</p> <p>25</p> <p>235</p> <p>390</p> <p>4,6</p> <p>4 D</p> <p>14</p> <p>315</p> <p>390</p> <p>4,8</p> <p>4 S</p> <p>20</p> <p>295</p> <p>490</p> <p>5,6</p> <p>5 D</p> <p>10</p> <p>390</p> <p>490</p> <p>5,8</p> <p>5 S</p> <p>16</p> <p>355</p> <p>590</p> <p>6,6</p> <p>6 D</p> <p>8</p> <p>470</p> <p>590</p> <p>6,8</p> <p>6 S</p> <p>12</p> <p>530</p> <p>590</p> <p>6,9</p> <p>6 G</p> <p>12</p> <p>630</p> <p>780</p> <p>8,8</p> <p>8 G</p> <p>9</p> <p>885</p> <p>980</p> <p>10,9</p> <p>10 K</p> <p>8</p> <p>1060</p> <p>1180</p> <p>12,9</p> <p>12 K</p> <p>7</p> <p>1235</p> <p>1370</p> <p>14,9</p> <p>-</p>				
<p>(1) يمثّل العدد الأول 1/100 من الحد الأدنى لمقاومة إجهاد الشد (N/mm²).</p> <p>ويمثّل العدد الثاني عشرة أمثال النسبة بين الحد الأدنى لحد الخضوع والحد الأدنى لمقاومة الشد (أي حد الخضوع النسبي). وينتج عن حاصل ضرب العددين (عشر) $\frac{1}{10}$ الحد الأدنى لحد الخضوع بوحدة (N/mm²).</p>						
<p>مواصفات السطح (متوسط m، متوسط الخشونة mg، خشن g)</p>						
<p>g (خشن)</p> <p>متوسط الخشونة mg</p> <p>متوسط m</p> <p>عمق الخشونة R_a بوحدة μm (حد أقصى)</p>		<p>السطح</p>				
<p>40</p> <p>25¹¹</p> <p>25¹¹</p> <p>إختياري</p> <p>إختياري</p> <p>إختياري</p> <p>25</p>		<p>أسطح جوانب لولب المسامير والصواميل.</p> <p>قلب اللولب للمسامير وأسطح الارتكاز والساق</p> <p>أسطح الرؤوس الكروية وأسطح المفاتيح للصواميل والمسامير الملولبة</p> <p>القطر الأصغر للولب الصواميل</p> <p>القطر الأكبر للولب المسامير</p> <p>الأسطح الأخرى</p> <p>(1) يكون عمق الخشونة 40 μm للولب المقطوع بمقاس أكبر من M 5.</p>				
<p>يجب الرمز للمسامير ذات اللولب اليساري ابتداءً من M 5 بالحرف L.</p>						

تسميات المسامير الملولبة						
<p>مسامير ملولبة برأس اسطواني مخروطي (الن) مخروطي (الن) DIN 912 6912</p>  <p>M 6 ... M 24</p>	<p>مسامير ملولبة برأس اسطواني مخروطي (الن) مخروطي (الن) DIN 913</p>  <p>M 6 ... M 24</p>	<p>مسامير ملولبة برأس مربع DIN 479 478</p> <p>ذو كنف ذو مقدمة</p> 	<p>مسامير ملولبة برأس مسدس بشق أزواج DIN 609</p> 	<p>مسامير ملولبة برأس مسدس DIN 564</p> <p>561</p>  <p>ذو إصبع مدبب</p>	<p>مسامير ملولبة برأس مسدس خام DIN 601</p> <p>558</p> 	<p>مسامير ملولبة برأس مسدس لامع DIN 931,960</p> <p>933 961</p> 
<p>مسامير ملولبة برأس اسطواني مخروطي DIN 915</p>  <p>M 6 - M 24</p>	<p>مسامير ملولبة برأس اسطواني مخروطي DIN 914</p>  <p>M 6 - M 24</p>	<p>مسامير ملولبة برأس عدسي مخروطي DIN 88</p> <p>7988</p> 	<p>مسامير ملولبة برأس عدسي DIN 85</p> <p>7985</p> 	<p>مسامير ملولبة برأس مخروطي (غاطس) DIN 87</p> <p>7987</p> 	<p>مسامير ملولبة برأس نصف كروي DIN 86</p> <p>7986</p> 	<p>مسامير ملولبة برأس اسطواني DIN 84</p> 
<p>مسامير ملولبة برأس مسدس بحدود قاطعة (ذاتي التلوية) DIN 7513</p> <p>شكل A</p>  <p>M 5 - M 8</p>	<p>مسامير ملولبة برأس مسدس بحدود قاطعة DIN 7513</p> <p>شكل B شكل C</p>  <p>M 2,6 - M 8</p>	<p>مسامير ملولبة برأس مسدس بحدود قاطعة DIN 7513</p> <p>شكل D شكل E</p>  <p>M 2,6 - M 8</p>	<p>مسامير ملولبة برأس مسدس بحدود قاطعة DIN 7976</p> <p>ذو طرف مدبب ذو نتوء 4,2 - 9,6 mm</p>  <p>M 2,6 - M 8</p>	<p>مسامير ملولبة برأس اسطواني مخروطي DIN 7974</p> <p>7974 7981</p> <p>2,2 - 6,3 mm</p> 	<p>مسامير ملولبة برأس اسطواني مخروطي DIN 7972</p> <p>7972 7982</p> 	<p>مسامير ملولبة برأس اسطواني مخروطي DIN 444</p> <p>404</p> 
<p>برغي خشب ذو رأس مربع مخروطي (برغي) خشب DIN 570</p> <p>571</p> 	<p>برغي خشب ذو رأس مخروطي DIN 97</p> <p>7997</p> 	<p>برغي خشب ذو رأس نصف كروي DIN 96</p> <p>7996</p> 	<p>برغي خشب ذو رأس مخروطي DIN 95</p> <p>7995</p> 	<p>برغي خشب ذو رأس مخروطي DIN 938</p> <p>833, 939</p> <p>لحديد الزهر الرمادي 836, 835</p> <p>لسبائك الألومنيوم</p> 	<p>برغي خشب ذو رأس مخروطي DIN 834</p> <p>836</p> <p>لحديد الزهر الرمادي لسبائك الألومنيوم</p> 	<p>برغي خشب ذو رأس مخروطي DIN 551</p> <p>417 553 438</p> <p>ذو حد حلقي</p> 
<p>صمولة مسددة DIN 934</p> <p>h = 0,8 d</p> <p>936</p> <p>h = 0,5 d</p> <p>خام 555</p> 	<p>صمولة تاجية DIN 935</p> <p>s = 7 - 19</p> <p>935</p> <p>s = 22 - 145</p> <p>937</p> 	<p>صمولة مشقوقة DIN 546</p> <p>صمولة بشقين</p> <p>DIN 547</p> <p>صمولة بشقوق متصلة</p> <p>DIN 548</p> 	<p>مسامير ملولبة برأس عالي الرأس DIN 464</p> <p>465</p> <p>مسامير ملولبة برأس مسطح الرأس DIN 653</p> 	<p>صمولة مخزشة عالية DIN 466</p> <p>صمولة مخزشة مسطحة DIN 467</p> 	<p>مسامير ملولبة برأس مسطح DIN 605</p> <p>مسامير ملولبة برأس طاسة ومسطح ذو جذع مربع DIN 603</p> 	<p>مسامير ملولبة برأس بجناحين DIN 316</p> <p>صمولة بجناحين DIN 315</p> 

أطوال اللولب وأطوال الأطراف المربوطة من اللولب وأعماق ثقب اللولب											
عق الثقب الملولب (H) للمعادن				طول الطرف المربوط (e) من اللولب للمعادن				طول اللولب b		اللولب	
ألومنيوم		حديد زهر رمادي		نولاذ ، برونز		ألومنيوم		بروزات المسار		DIN 78 (أغسطس ٥٢)	d
موصفات DIN 835 (مارس ٥٢)	موصفات DIN 940 (فبراير ٥٢)	موصفات DIN 939 (نوفمبر ٥٢)	موصفات DIN 938 (مارس ٥٢)	موصفات DIN 835 (مارس ٥٢)	موصفات DIN 940 (ديسمبر ٥٠)	موصفات DIN 939 (نوفمبر ٥٢)	موصفات DIN 938 (مارس ٥٢)	v ₂	v ₁		
t	t	t	t	$\approx 2 \cdot d$ a	$\approx 2,5 \cdot d$ a	$\approx 1,25 \cdot d$ a	$\approx 1 \cdot d$ a	v ₂	v ₁	b	d
9		7	6	6	8	4	3	-	3,2	9	M 3
12		8	7,5	8	10	5	4	-	4,2	10	M 4
15	16	10	9	10	13	6,5	5	-	5,2	12	M 5
18	19	12	10,5	12	15	7,5	6	-	5,5	15	M 6
24	25	15	13	16	20	10	8	7	8,5	18	M 8
28	32	19	15	20	25	12	10	8	10	20	M 10
32	40	25	18	24	32	15	12	9,5	12	22	M 12
38	42	28	20	28	35	18	14	11	14	25	M 14
40	50	30	22	32	40	20	16	11	16	28	M 16
45	55	32	27	36	45	22	18	13	19	30	M 18
50	60	35	28	40	50	25	20	13	20	32	M 20
54	65	38	30	44	55	28	22	14	21	35	M 22
58	70	42	32	48	60	30	24	14,5	22,5	38	M 24
65	75	45	33	55	65	35	25	16,5	24,5	40	M 27
70	88	50	38	60	75	38	30	17	27	45	M 30
75	92	55	40	65	80	42	32	19	30	50	M 33
82	105	60	45	70	90	45	35	20	34	55	M 36
92	110	65	50	78	95	50	38	22	35	60	M 39
100	120	70	52	85	105	52	42	23	39	65	M 42

طبقا لمواصفات المسامير الملولبة ذات الرؤوس المسدسة - الجوايط الرموز والأشكال والأنواع مع تعليمات إضافية للطلبات الخاصة DIN 962 (مارس ٥٢)

المواصفات القياسية DIN للمسامير الملولبة ذات الرؤوس المسدسة : 931 و 933 و 960 و 901 DIN المواصفات القياسية لإصابع الملولبة : 833 و 834 و 835 و 836 و 939

أمثلة للرموز	الرسم	الطراز (النقط)
مسمار ملولب برأس مسدس B M 12 x 50 DIN 931 m 4,6		B قطر الساق = قطر دائرة خطوة السن
مسمار ملولب برأس مسدس M 12 x 50 K DIN 931 - 4,6		K ذو نهاية مخروطية
مسمار ملولب برأس مسدس M 12 x 50 L DIN 931 - 4,6		L ذو نهاية عدسية
جوايط M 12 x 50 S DIN 835 - 4,6		S ذو ثقب لتثبيت مشقوق
مسمار ملولب برأس مسدس M 12 x 50 SK DIN 931 - 4,6		SK ذو ثقب إحكام بالرأس
مسمار ملولب برأس مسدس M 12 x 50 Sz DIN 931 - 4,6		Sz ذو شق (حز)
M 12 x 50 To DIN 931 - 4,6		To بدون شفة درجية

رمز مسمار ملولب برأس مسدس
لولب قطره M 12 وطوله l=50 mm
وقطر الساق = قطر سن اللولب

ذو نهاية مخروطية أو عدسية - نوع إختيار
الإحجام m أو mg المنتج
خاضعة لمقاومة الإجهادات 4,6
(طبقا للمواصفات DIN 267)

ويكون رمز المسمار الملولب برأس مسدس بالمواصفات السابقة هو :
M 12 x 50 DIN 931 - 4,6

مسامير البرشام والأصابع (التيل)														
مسامير برشام أقل من 10 mm (برشمة الألواح المعدنية)														
برشام أنبوبي (مخوف) DIN 7331 مواصفات	برشام للسيور DIN 675 مواصفات	برشام ذو رأس طامة DIN 674 مواصفات	برشام عدسي DIN 662 مواصفات	برشام غاطس DIN 661 مواصفات	برشام نصف كروي DIN 660 مواصفات									
St VII 23	Al Cu	MU St 34 Cu Ms Al	MU St 34 Cu Ms Al Al - سبيكة	MU St 34 Cu Ms Al Al - سبيكة	MU St 34 Cu Ms Al Al - سبيكة									
$D \approx 2 \cdot d$ $k \approx 0,4 \cdot d$	$D \approx 2,8 \cdot d$ $k \approx 0,3 \cdot d$	$D \approx 2,3 \cdot d$ $k \approx 0,5 \cdot d$	$D \approx 2 \cdot d$ $k \approx 0,5 \cdot d$	$D \approx 1,75 \cdot d$ $k \approx 0,5 \cdot d$	$D \approx 1,75 \cdot d$ $k \approx 0,6 \cdot d$									
$d = 3 \ 4 \ 5 \ 6$	$d = 3 \ 3,5 \ 4 \ 5$	$d = 1 \ 1,4 \ 2 \ 2,6 \ 3 \ 3,5 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8$	$d = 1,7 \ 2 \ 2,6 \ 3 \ 3,5 \ 4,5 \ 6 \ 7 \ 8$	$d = 1 \ 1,4 \ 1,7 \ 2 \ 2,6 \ 3 \ 3,5 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8 \ 9$										
مسامير البرشام بمقاسات من 10 mm إلى 36 mm (تستعمل في الإنشاءات الفولاذية وصناعة المراحل)														
إصبع برشام DIN 7341 مواصفات (مايو ٥٣)	برشام مخروطي عدسي DIN 302 مواصفات (يونيو ٥٦)	برشام نصف كروي للإنشاءات الفولاذية طبقاً لمواصفات DIN 124	برشام نصف كروي لصناعة المراحل مواصفات DIN 123 (يونيو ٥٦)	قطر البرشام الخام Ø										
St 50, Ms 58, Al Mg 3	MU St 34	MU St 34	MU St 34											
t_1	d_2	نظير لاصحي d_1	«	R	w	k	D	R	k	D	R	k	D	d
-	-	2		27	1	3	14,5	8	6,5	16	9,5	7	18	10
-	-	2,5		41	1	4	18	9,5	7,5	19	11	9	22	12
1,5	2	3		58	1	5	21,5	11	9	22	13	10	25	14
2	2,5	4		85	1	6,5	26	13	10	25	14,5	11,5	28	16
2,5	3,5	5	113	1	8	30	14,5	11,5	28	16,5	13	32	18	
3	4,5	6		124,5	1	10	31,5	16,5	13	32	18,5	14	36	20
4	6,5	8		75,5	2	11	34,5	18,5	14	36	20,5	16	40	22
5	8	10		91	2	12	38	20,5	16	40	22	17	43	24
6	10	12		111	2	13,5	42	22	17	43	24,5	19	48	27
6	11	(13)		114	2	15	42,5	24,5	19	48	27	21	53	30
7	12	14		136	2	16,5	46,5	27	21	53	30	23	58	33
8	13	16		164	2	18	51	30	23	58	33	25	64	36
رمز معيار برشام نصف كروي ذي قطر برشام خام 16 mm وطول 38 mm هو : برشام نصف كروي 16x38 DIN 124 . قطر ثقب البرشام عند البرشمة لمقاس أكبر من 10 mm - قطر البرشام الخام + 1 mm .														
طول البرشام (L)														
الطول التقريبي للبرشام لرأس برشمة نصف كروي : طول التثبيت = s ، قطر ثقب البرشام = d_1 ، طول البرشام = L														
في صناعة المراحل : لطول تثبيت s أكبر من 54 mm : $L \approx 1,4 \cdot s + d_1$		في صناعة المراحل : لطول تثبيت s حتى 54 mm : $L \approx 1,5 \cdot s + d_1$		في الإنشاءات الفولاذية : $L \approx 1,2 \cdot s + d_1$										
تبيّن المواصفات القياسية DIN 124 لوحات رقم 2 و 3 و 4 أطوال البرشام بالنسبة لطول التثبيت .														

المراجع العلمية

1. الرسم الفني للهندسة الميكانيكية، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، دار نشر "هانديرك أوندي تشنيك"، هامبورج (ألمانيا الاتحادية)، **1985**
2. الجداول الفنية للمعادن، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، دار نشر "جيورج فيسترمان"، براون شفايج (ألمانيا الاتحادية)، **1985**
3. الحساب الفني لميكانيكا الآلات، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، دار نشر "هانديرك أوندي تشنيك"، هامبورج (ألمانيا الاتحادية)، **1985**
4. Mechanical Engineering Design (Seventh Edition), Joseph Shigley, Charles Mischke and Richard Budynas, McGraw Hill Co., 2004
5. Mechanical Engineering Reference Manual (12 Edition), Michael R. Linderburg, Professional Publicationd, Inc., 2006
6. <http://drawsketch.about.com/od/technicaldrawing/>
7. <http://machinedesign.com/channel/basics-of-design-engineering>
8. <http://www.tec-ease.com/gdt-tips.htm>
9. http://www.google.com/Top/Science/Technology/Mechanical_Engineering/Design
10. <http://www.efunda.com>

محتويات حقيبة الرسم الفني

..... مقدمة

الوحدة الأولى : أساسيات الرسم الفني

2	مقدمة	1.1
2	الأدوات الأساسية واستخداماتها	2.1
8	أنواع الخطوط LINES TYPES	3.1
8	الأبعاد DIMENSIONS	4.1

الوحدة الثانية : الإسقاط الأيزومتري

1 1	الإسقاط الأيزومتري	1.2
1 2	المساقط	2.2
1 3	طريقة توزيع المساقط	3.2
1 3	القطع SECTIONING	4.2
1 6	الأجزاء الميكانيكية التي لا تقطع ولا تهشر	1.4.2
1 9	تمارين	

الوحدة الثالثة : القطع الميكانيكية ذات المواصفات القياسية

27	FASTENERS أنظمة الربط	1.4
35	SPRINGS النوابض	2.3
37	SPRINGS طريقة رسم النوابض	1.2.3
40	BEARINGS المحامل	3.3

40	BEARINGS CLASSES	أنواع المحامل وتصنيفاتها	1.3.3
44	GEARS	التروس	4.4
45	NOMENCLATURE	أنواع التروس وتصنيفاتها	1.4.3
48		مصطلحات و حسابات التروس العدلة	2.4.3
53		تمارين	

الوحدة الرابعة : الأبعاد والتفاوتات الهندسية

59		مقدمة	1.4
59		الأبعاد	2.4
59		تعريف ومصطلحات	1.2.4
61		طرق كتابة الأبعاد	2.2.4
70		تمارين	
74	DIMENSIONAL TOLERANCES	التفاوتات البعدية	3.4
75		تعريف ومصطلحات خاصة	1.3.4
		الأجزاء المتوافقة أو المزاوجة	2.3.4
79	MATING PARTS and FITS		
		أنظمة التوافق	3.3.4
82	BASIC HOLE/SHAFT SYSTEMS		
83	FIT SELECTION	اختيار التوافقات المناسبة	4.3.4

	4.4	التفاوتات/ الانحرافات الهندسية
88	GEOMETRIC TOLERANCES
	5.4	عمليات التشغيل وخشونة الأسطح
98	SURFACE ROUGHNESS
97	1.5.4 طرق ترميز خشونة الأسطح
	6.4	عمليات تصنيعية غير تقليدية
98	NON CONVENTIONAL METHODS
	7.4	أشكال فنية أخرى
101	MANUFACTURING FEATURES
105	تمارين

الوحدة الخامسة : الرسومات التنفيذية

111	1.5 مقدمة عن الرسومات التنفيذية
111	2.5 الرسومات التفصيلية
114	1.2.6 خطوات إنجاز رسم تفصيلي
115	2.2.5 كتابة الأبعاد
117	3.2.5 أمثلة تطبيقية للرسومات التفصيلية
123	3.5 الرسم التجميعي
127	1.3.5 خطوات تنفيذ الرسومات التجميعية
132	2.3.5 تحليل الرسومات التجميعية
133	تمارين

الملحقات : الجداول الفنية والمراجع العلمية

142..... الجداول الفنية

150..... المراجع