

سلسلة تحليل واعطال شائعة لجهاز جولد ستار ٢٣ نظام



جولد ستار ٢٣ نظام



اعزائي واخواني المهندسين والفنيين العظماء

اقدم لكم اليوم سلسلة من ضمن

سلسلة تحليل واعطال شائعة لجهاز جولد ستار ٢٣ نظام


وهذه السلسلة بها شرح وافى لجميع مراحل الجهاز

ومعها اعطال من واجب التجربة العملية لبعض الزملاء والعباقرة

شرح مراحل الجهاز

دائرة التغذية

وهذه هي الدائرة الخاصة بالبور

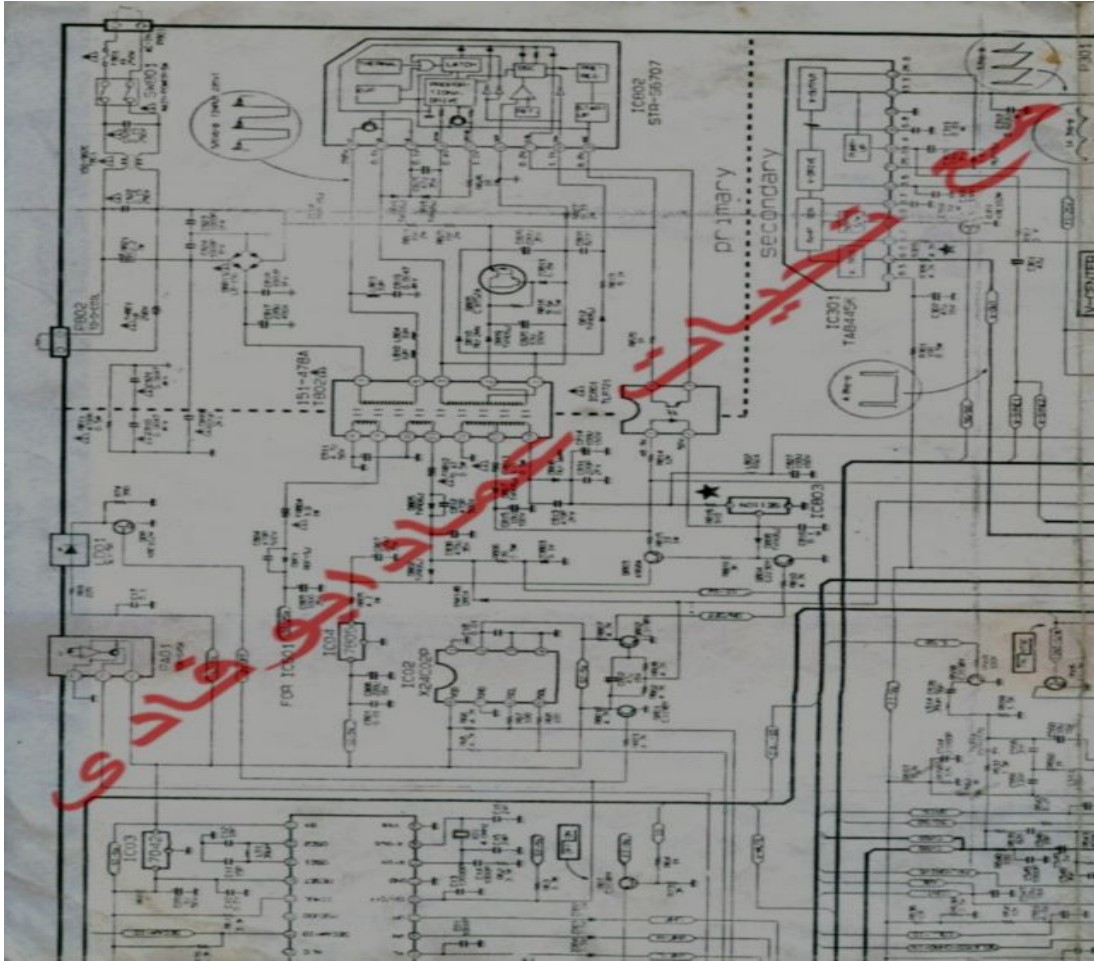

من الواضح ان مكونات دائرة التغذية لهذا الجهاز اكثر كثيرا من الموديلات الاخرى ولكن اكثرهم اهمية كالمعتاد وهي **STR S6707** ايضا هذا الجهاز لة حالتين فى التشغيل

1-وضع الانتظار STAND BY وضع ادخال ٢٢٠ فولت بالمفتاح.

2-وضع التشغيل العادى سواء بالريموت او يدوى - وهنا يلزم الايضاح ففى حالة الانتظار فان دائرة التغذي بالفعل تعمل ولكن لم يكتمل جهدها النهائى المطلوب وبالتحديد اذا قمنا بقياس الجهود الخارجة منها قبل التشغيل النهائى **ON** سنجد انها فى حدود نصف القيمة النهائىة - بمعنى ان الجهد ١١٠ فولت سيظهر حوالى ٦٠ فولت اى انة يلزم الفحص والبحث فى مكونات التغذية جهة الملف الابتدائى لمحول **T 802 - CHOPPER** ولا شك ان الـ **STR 6707** هى الاكثر اهمية فى حالة عدم وجود جهد خرج اطلاقا - اما اذا تواجد خرج نصف القيمة حتى بعد التشغيل **ON** فيكون البحث بدء من طرف ٢٢ للمتكاملة **IC01** وحسب ما هو موضع حال **ON** تكون **L LOW** يعنى صفر وحالة **H-OFF** وهى ٥ فولت ولا مانع من توصيل طرف ٢٢ بالارضى مؤقتا لمعرفة هل ستعمل دائرة التغذية ام لا لتحديد موقف مكونات دائرة التغذية



والان ما هى مخرجات دائرة التغذية

1-جهد ١١٠ فولت وهو الجهد الرئيسى لتغذية اخراج الافقى

2- جهد ٩ فولت لتغذية الافقى ومتكامل IC501

3- جهد ٦٠ فولت لتغذية الحافز الافقى

4- جهد ٢٥ فولت لتغذية اخراج الصوت وهو خلاف الخارج من الجهود الثانوية بالافقى
٢٥ فولت ايضا لتغذية الرأسى

5- ايضا جهد ٥ فولت بعد تثبيتها بالمكاملة IC04 لتغذية متكاملة IC01 u .COMP
القطعة الجديدة IC801

وتسمى **OPTO COUPLER** فوتو كبلر اى الرابط الضوئى
وحسب ما هو موضح بالداخل - يوجد ثنائى ضوئى بين طرفى ٢،١ يمكن قياس عادى جدا
ان ثنائى اما طرف ٤،٣ فهو مشع **E** ومجمع **C** لترانزستور قاعدته تعمل بسقوط اشعة
الثنائى بالداخل فيعمل الترانزستور

طريقة قياسه

يوضع بطاري على طرفى ٢،١ لتشغيل الثنائى الداخلى لاشعاع الضوء الذى يصل الى قاعد
الترانزستور فيعمل - نلاحظ قراء اومية عند وضع طرفى الاوميتير على ٤،٣

عملة

الاشترار فى عملي تنظيم وثبات جهد ١١٠ فولت وفى حال عدم عملها يرتفع جهد التغذية
مما يودى الى سقوطه بسبب عمل دائرة الحماية ضد زيادة الجهد فى متكاملة **STR**

S6707

ملحوظة (١)

عند الضرورة القصوى التى تتمثل فى فشل الحصول على متكاملة **STR S6707**
مضمونة سلامتها - يمكن تركيب وحد تغذية خارجية وحاليا توجد دوائر بور خارجي بها
الجهود كلها وبالاخص جهد ٥٠ فولت ليوضع بدل من ٦٠ فولت المذكور وهو يكفى
بالتجرب

كما هو معروف - يرفع الشوبر الاصلى بالجهاز ورقمة **T802** ويوضع مكان بعض اطراف
اي اطراف الثانوى لة اطراف ثانوى وحدة التغذية الجديدة

وذلك على النحو التالى :

-طرف ٩ يوضع عليه جهد ٢٤ فولت

-طرف ١١ يوضع عليه جهد ١٢ فولت

-طرف ١٣ يوضع عليه جهد ٥٠ فولت

-طرف ١٤ يوضع عليه جهد ١١٠ فولت

وفى البدء تؤخذ _____ ٣٠٠ فولت من طرفى مكثف التخزين **C817** ولا ننسى طرف
ارضى الخروج خلاف طرف ارضى سالب مكثف **C817** وواضح من اختلاف الرمزين
للارضى.

ملحوظة (٢)

الترانزستور **Q08** ورقم **KRC 102M** يسمى ترانزستور سويتش ويكثر استخدامه فى
هذا الجهاز - واول استخدام لة هنا مع ثنائى الضوئى **LD 01 . LED** فتكون الاضاء
عالي فى حالة **STAND BY** وتنخفض فى حالة التشغيل - وعند قياسه يراعى وجود
مقاومة كبيرة على طرف قاعدته - بالاضاف الى وجود مقاومة بي **E.B** وعلبة يقبس
مقاومة كبيرة فى الاتجاه الامامى مع كل من **C.E** حوالى ١٨ كيلو اوم وايضا فى الاتجاه

سلسلة تحليل واعطال شائعة لجهاز جولد ستار ٢٣ نظام

مت يدفعنا للحديث عن الجزء الثانى

الجزء الثانى

1- طرف : AFT

نلاحظ هنا بصفة خاص يتغذى بجهد ثابت من مصدر جهد ١٢ فولت ومقاومتى تجزئ جهد **R111** وقيمتها **R 110 , 91K** وقيمتها **١٠٠ K** لنحصل على جهد حوالي **V ٦,٢** وهو الجهد التقليدى للـ **A.F.T.** إلا أنه ثابت القيمة ولا يأتى من دائرة **A.F.T.** كما هو معتاد

- ذلك لأن جهد دائرة الـ **AFT** الفعلى يذهب إلى متكاملة **Cu.COMP.IC01**

المسئولة ضمن عملها البحث عن القنوات والمطلوب يصلها جهد الـ **AFT** الحقيقى من دائرته ليتم إيقاف الصورة عند العثور على قناة جيدة وذلك بخروج جهد التوليف منها على طرف **Tuning 14** الذى يذهب بدوره إلى قاعدة ترانزستور **Q 101** برقم **C 3198** الذى يغذى جهد مجمعه الجهد الثابت **V ٣٣** المعروف خلال المقاومة **٢٠ R108 K** يخرج من المجمع - جهد التوليف من صفر إلى **٣٠** فولت بعد عملية الترشيح المطلوبة ليصل إلى طرف **TU** بالتيونر .

2- طرف : LB

والذى يأخذ مسمى أحياناً **VL** أو **BL** وهو جهد نطاق **V.H.F.** المنخفض للقنوات ٢ و٣ و٤ بنظام الأكرة - وهذا الجهد عن طريق ترانزستور سويتش **Q 11** برقم **DTA 114ES** والذى له نظام خاص في قياسه وهو نوع **PNP** لوجود مقاومات داخله مثل **C 102** السابق شرحه - ويوضع عليه الجهد **12v** على مشعه ليخرج من مجمعه على الطرف المذكور **LB** وذلك بناء على مايتواجد على قاعدته من جهد تشغيله أقل من جهد **E** قادم من متكاملة **IC01u.Cop.** طرف ١٩ وذلك ضمن عملية البحث التى تقوم بها لاختيار النطاق **LV.H.F.** .

3- طرف : HB

وهو يماثل السابق تماماً وبنفس الفكرة حتى طرف ١٠ **C01 20**

4- طرف : UB

نفس الفكرة للطرفين السابقين ليصل إلى طرف **IC 01, 21** .

5- طرف : AGC

ونتبع المسار حيث يصل الجهد من طرف ١٥ لمتكاملة **IC501** .

6- طرف التغذية : MB

وهو التغذية الرئيسية للتيونر جهد **V ١٢** من الجهود الثانوية من اللين بعد تثبيته بمنظم الجهد **IC 401** برقم **٧٨١٢**

7- I.F. :

وهو خرج التردد البينى لمرحلة التردد البينى التى تبدأ من **Q 102** قبل دخولها إلى **SAW FILTER SF101** والذى منه إلى المتكاملة **IC501** أطرفا **١٠,٩** مرحلة التردد البينى بها .
ملحوظة :

التعطل قبل الوصول إلى المتكاملة **IC 501** أى في جزئية المكبر المبدئى للتردد البينى

سلسلة تحليل واعطال شائعة لجهاز جولد ستار ٢٣ نظام

Q102 يؤدي إلى رزاز وليس شاشة بيضاء ملساء كما في عطل مرحلة التردد البيئي الرئيسية المتكاملة **IC501** أي أن عطلها يشابه تماماً عطل الـ **Tuner**.



مرحلة تردد البيئي :

وتقع مرحلة التردد الأساسية داخل المتكاملة **IC 501** ويتبعها الأطراف ١٠،٩.



مرحلة : AFT

وتعتبر في هذا الجهاز ذات أهمية قصوى خلاف وجودها في باقي الأجهزة - والسبب نظام البحث في الحصول على القنوات فلا بد من سلامة عملها لكي يتم البحث - وتقف عند العثور على قناة جيدة والذي يلعب الدور كله هو **AFTTRAP** على طرف ٤٧ والطرف الآخر متصل بمكثف **C531** على الأرضي ويحتاج إلى الضبط قبل البحث أما خرج الدائرة هو طرف **AFTOUT48** ليصل إلى قاعدة **Q 504** ومن مشعه إلى طرف ١١ لمتكاملة **.u.Comp.IC01**



كاشف المرئيات :

داخل المتكاملة **IC 501** ويتبعها الأطراف :

44 لدخول التغذية **VCC ٩** وذلك من الجهود الثانوية **١٦** **v** بالابن بعد تثبيتها بمنظم الجهد . **IC 402 7809**

46,45 ويعتبر أهم الأطراف حيث يوضع عليها **VIDEO DET TRAP** المشهور وهو **.L 507**

43 وهو طرف خرج المرئيات وأيضا التردد البيئي للصوت **SIF** والمذكور هنا **DET** **OUT** ليصل إلى قاعدة ترانزستور **Q 206** ليخرج من المشع إلى قاعدة **Q 3198Y** **202** الموضوع في داخله كريستالات مصايد الصوت **Z203,Z202,Z201** للنظم المختلفة لعدم استمرار مسيرتها في طريق المرئيات ضمن إشارة المرئيات المركبة **.CVBS**



مرحلة المرئيات :

وتبدأ بالترانزستور **Q 206** برقم **A 1226Y** متضمنة إشارة اللون طبعا - إلى طرف **٥** للمتكاملة **IC201** فرقم **LA ٧٢٢٢** والرسم يوضح عملها كتسويتش وهي في وضع **TV** استمرار مسيرة إشارة مرئيات التلفزيون إلى طرف **٨** تحت مسمى إشارة المرئيات المركبة **CVBS** لتتفرع منها مسارات مختلفة منها اللون ومرحلة فصل التزامن ومرحلة المرئيات التي نحن بصددنا حالياً وتأخذ المسار بدء من مقاومة **R537,1.5K** ثم **DELAYLINE**

سلسلة تحليل واعطال شائعة لجهاز جولد ستار ٢٣ نظام

المرئيات المشهور **DL 511** حتى تصل إلى طرف ٣٣،٣١ للمتكاملة **IC 501** حيث معظم مرحل المرئيات داخلها والتي يمثلها المربعات-**CONTRAST** .
SHARPNESSBRI.CONTبالإضافة إلى عمله التحكم في الإضاءة الذي هو الأهم وايضا **BLK** ليخرج في النهاية على طرف ١٩ تحت سمي **Y-OUT** إلى قاعدة ترانزستور **Q505** وهو مكبر اخراج المرئيات المبدئي **A1226Y** ليخرج م المشع بمسمى **Y-** ليدخل إلى كارت الشاشة **P501A** طرف ٢ إلى مكبر **RGB** .

تابع أطراف مرحلة المرئيات :

طرف ٣٤ وهو القادم إليها بالمسمى **BRI** وذلك من طرف ٥ لمتكاملة **u.Comp.IC01** وذلك للتحكم في الإضاءة .

طرف :٣٩ وهو القادم من مسارين .

المسار الأول : بالمسمى **CONT** أي **CONTRAST** وهو التباين وذلك من طرف ٤ للمتكاملة **u.Comp.IC01** للتحكم في التباين .

المسار الثاني : بالمسمى **ABL** والذي يبدأ طرف ١١،٨ ليمر ويتضمن طريقه :
R407,D501,D401,C404,R422,R423,R424,C422, وقد ذكرنا جميع هذه القطع لأخذها في الاعتبار في عطل المرئيات سواء إظلام الشاشة أو اضاءتها الزائدة بدون صورة مع خطوط **BLK** ويتم فحصها بانقان .

ملحوظة :

قد تسبب متكاملة **IC201** برقم **LA 7222** في عطل مرئيات باعتبار أنها للإشارة الخارجية أي أن الريشة الرمزية تصل طرف 7 بطرف ٨ - وهنا للاختيار يمكن أو نبضة الذي قد يكون العطل منها لا عطاؤها أمر دائم للاسقبال من الخارج اشارة مرئيات وسنذكر بإيجاز في الأعطال - اعتماداً إلى تفاصيل الشرح هنا



مرحلة AGC:

وتقع بكاملها داخل المتكاملة **IC501** وكما تعلم أن لها خرجان أحدهم لتصحيح انحياز التردد البيني وذلك من داخل والثاني جهد يصل إلي الـ **Tuner** الذي عند وصوله خطأ بسبب رزاز علي الصورة - والأطراف التابعة للمرحلة هي ٥١ وهي الخرج الذاهب إلي في الرزاز - أيضاً أطراف ٧،٦ وما كل الأجهزة بنفس السعة.



مرحلة التزامن :

كما سبق وذكرنا في المستطيل داخلها **H.V.SEPA** فتنفصل نبضات التزامن وهو المذبذب وايضا من جميع هذا المراحل سبباً لعطل التزامن وهو مكثف الربط عطل تزامن أفقي ورأسي معاً اما في حالة نفس سعتة يتسبب في عطل تزامن الراسي وتبعه المكثف **C561**



سلسلة تحليل واعطال شائعة لجهاز جولد ستار ٢٣ نظام

مرحلة الأفقي :

كما هو معروف تكون من ثلاث مرحل :
يقع داخل المتكاملة هنا هي المتكاملة المستطيل ٣٢ **Fh VCO** نحصل علي أي لا يوجد ضبط بدون للأفقي - فقط الضبط الأوتوماتيكي **AFC** الذي يحصل علي عينة التردد الأفقي من الاين طرف **AFC 10** ليأخذ المسار المسمى **H.Syne 2** ليدخل إلي متكاملة **IC501** علي طرف ٢١ ليصل إلي دائرة الأفقي يكون المذبذب الأفقي .



الحافز الأفقي **H.OUT PUT** :

ويمثل ترانزستور الأفقي ملفات الاحتراف الأفقي الذي طرفها الأول مجمع مكبر الاخراج الأفقي لتنتهي بمسارها إلي الأرضي عن طريق **C420,L402**.

الجهود الثانوية الخارجة من اللين :

بالاضافة إلي الجهد التركيز .

وجهد الشبكة الساترة ويصنعها مقاومة مكبر **R,G,B**.

-2 جهد ٤٠ : **V** بدء من للحصول علي جهد علي التوالي مع **D 405**

-3 جهد **25V** : والذي يبدأ بطرف ٥ علي اللين تحت مسمى ٢٤ **V** وهو جهد لتغذية

متكاملة وتميزاً لهما أخذ مسمى **FT-25V** أما دائرة التغذية **ST-25V**

-4 جهد ولكنه مصدراً للجهدين

-5 جهد ومصدر جهد السابق واستخدام متكاملة منظم الجهد

-6 أيضاً مصدر جهد كثيرة في الدائرة كما هو موضوع بالأسهم الأصلية ناتج دائرة التغذية

والجهود الثانوية ناتج اللين قبل تشخيص أي مرحلة.



مرحلة الرأسية :


ويقع جزء منها وهو المذبذب الأفقي - أي أنه يعمل بدون تغذية عكسية من طرف ٢ ويكون

خرجها طرف ١١ إلي ملفات الانحراف الرأسية المتكاملة أيضاً سيوتش تغيير النظام

كسيوتش علي القاعدة من طرف ٣٥ لمتكاملة **IC 501** فقي حالة ٥٠ **HZ** يكون الجهد

٥ **V** وحالة ٦٠ **HZ** يكون ١,٢ **V**

وهذه صورة للمذبذب

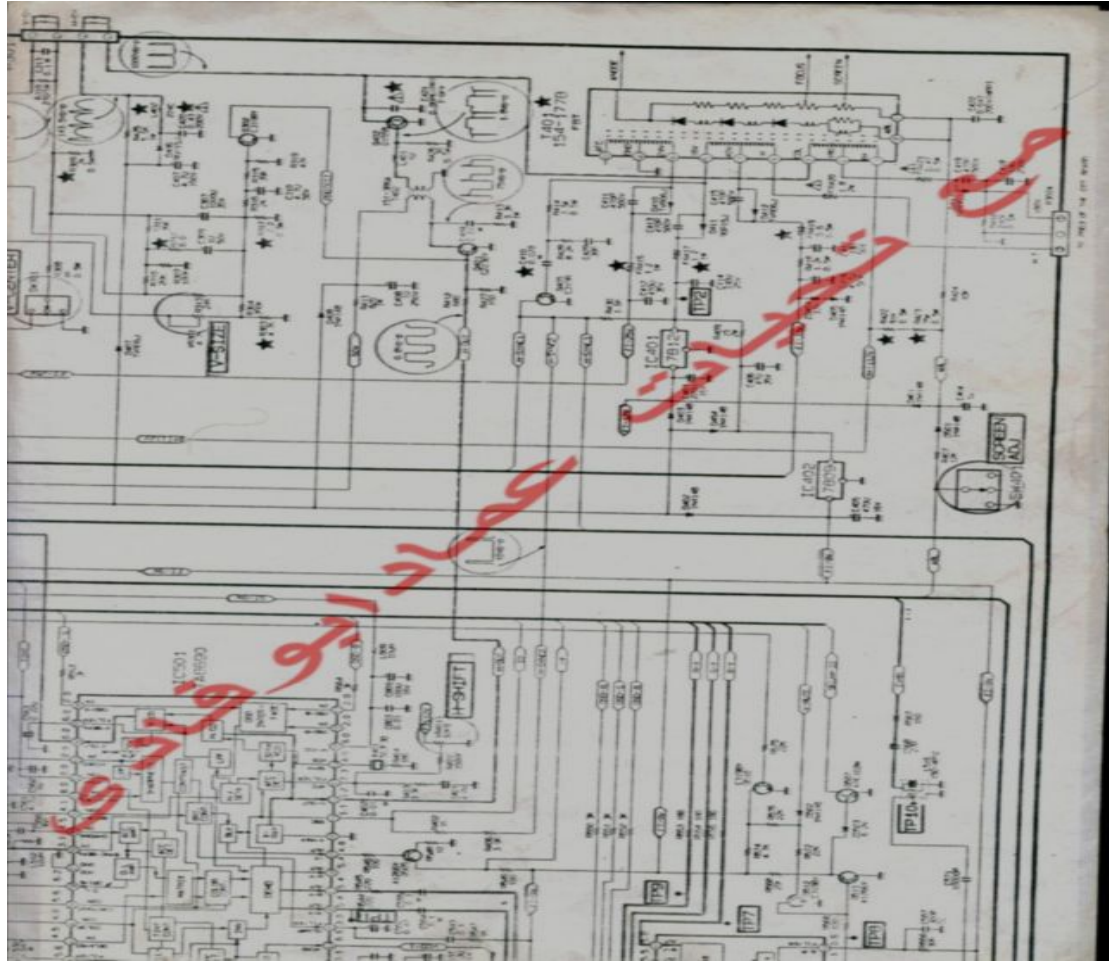

ملحوظة :

لا يوجد هو الارتفاع الراسي والمركزة الراسية - سيوتش . SW 301

دائرة حماية خاصة جداً :

هذه الدائرة لم يسبق أن وجدت في الأجهزة السابقة وهي دائرة حماية لعنق الشاشة من ممكن - نتيجة تيار عالي جداً في ملفات الانحراف الراسي - وإن كان هذا دائرة الحماية التي يمثلها الترانزستور - Q 302 فعند حدوث قصر في هذا المكثف يصل يكون هناك اتصال لمجمع بالمشع - أي أن المجمع يتصل بالأرضي وبذلك يفقد ترانزستور وعلي رأسها جهد تغذية الراسي فينقطع التيار الذي يسخن ملفات الانحراف الراسي وتتم الحماية بذلك.



مرحلة الصوت :

وهنا نجد الاضافية لمدخل وهو خرج مرئيات وتردد بيني صوت أي ليخرج علي الكريستالات ترددها كمزج لنحصل علي ناتج المازج سواء بالطرح أو الجمع أو بدون وبالتالي أي أن هناك توحيد لتردد البيئي للصوت وتم اختيار لمتكاملة منها عند مسطيل المشع إلي متكاملة اخراج الصوت للسماعات .

أطراف تتبع الصوت في المتكاملة : IC501

طرف ٢ وعليه مكثف كيميائي . C 606

طرف ٤، ٥ موضوع عليهما كريستال Z 601 يتردد ٦ MHz وهو الذي يحل محل
SOUND STRAP



مراحل اللون :

أولا : سيكام : SECAM

حيث أن نظام سيكام لا يعمل في مصر حالياً سيكون الشرح بإيجاز شديد - نظراً لعدم الحاجة في متكاملة سيكام مكثف PF علي طرفيه غالباً ما ينتهي العطل غياب اللون أما فيما يخص بعدم كفاية اللوآن الأحمر فبأ عادة ضبطهما ينتهي مشكلة يتم ترشيح دخول اللون يسمى قلب + لنظام ليحل سيكام بدلاً من نظام B لمتكاملة IC502 إلي Q 511 . إلي ZD 50 9 حتي طرف ٢٢ في متكاملة u.Comp. تحت طريق سهم . SECAM ID

ثانياً : نظام : PAL

يتم دخول مرحلة في اتجاه سهم إلي في نظام اتجارة سهم للإشارة المتأخرة المذكورة والاشارة اشارة المتأخرة المذكورة والاشارة المباشرة التي سبق دخولها علي طرف ٢٥ وتخرج اشارتي (B-Y) (R-Y) إلي مستطيل . COLORCONT. ومنها إلي مستطيل . DEMOD. أي كاشفي (B-YR) فتخرجان من الأطراف ١٦، ١٧ ليذخلا مرة أخرى متكاملة ic501 والمعروفة شكلاً أنها متكاملة سيكام - إلا أنه اتضح لك أن بها الكثير من مراحل بال والمراحل المشتركة للنظامين - فتدخل إلي أطراف ٢١، ٢٢ للمستطيلان CLAMP لتخرجاً من داخل المتكاملة إلي سيطرة . System SW داخل المتكاملة لاختيار أحد النظامين كما هو موضح بالري للدخول إلي المستطيلان COIOR وهما مرحلتي التكبير لكل من (B-Y) (R-Y) ، (Y) قبل دخولهما إلي لاستنتاج اشارة (G-Y) ثم دخولها المسطيل الكبير النهائي لخرج اشارات (B=Y) (G-Y) (R-Y) وفي اتجاه الأسهم مزجها مع اشارة Y- للحصول علي .B.G.R.



باقي مراحل : PAL


في نتبعنا لمسار اشارة الأطراف من ١١ إلي ١٢ تخص مذبذب اللون وضبط وجهه لنظام N.T.S.C والترانزستورات الثلاث Q501, Q502, Q503 لاختيار كريستال اللون النظام المطلوب . أيضا طرف ١٢ في المتكاملة IC 502 تعرف النظام لذي يعمل فيكون الجهد عالي ٢ في حالة PAL ومنخفض كما هو موضح ٥, ٧ في حالة سيكام . التحكم في تشيع اللون :

وهو مشترك للأنظمة ويبدأ من طرف ٨ بمتكاملة . u. COMP. ليصل إلي طرف ٩ لمتكاملة IC 502 ليصل داخلها إلي المسطيلان . COLOR أطراف O.S.D :

وهذه اختيار يخرج من متكاملة اتجاه الأسهم الثلاثة لتدخل إلي متكاملة لتخرج مع اشارات فرق اللون النهائية من الأطراف 19, 20, 21 إلي كارت الشاشة . طرف ٥٤ لمتكاملة : IC 501 ويتبعه ترانزستور علي نفس الطرف Q 509 برقم C 3198Y والدخل إلي قاعدة السهم V-MUTE القادم من IC 01 u. COMP طرف ٤٩ الخاصة بمسح الكتابة أو إظهارها . أطراف خاصة بمتكاملة IC 01 u. Comp :

وهذه الدائرة الخاصة بالكنترول

سلسلة تحليل واعطال شائعة لجهاز جولد ستار ٢٣ نظام

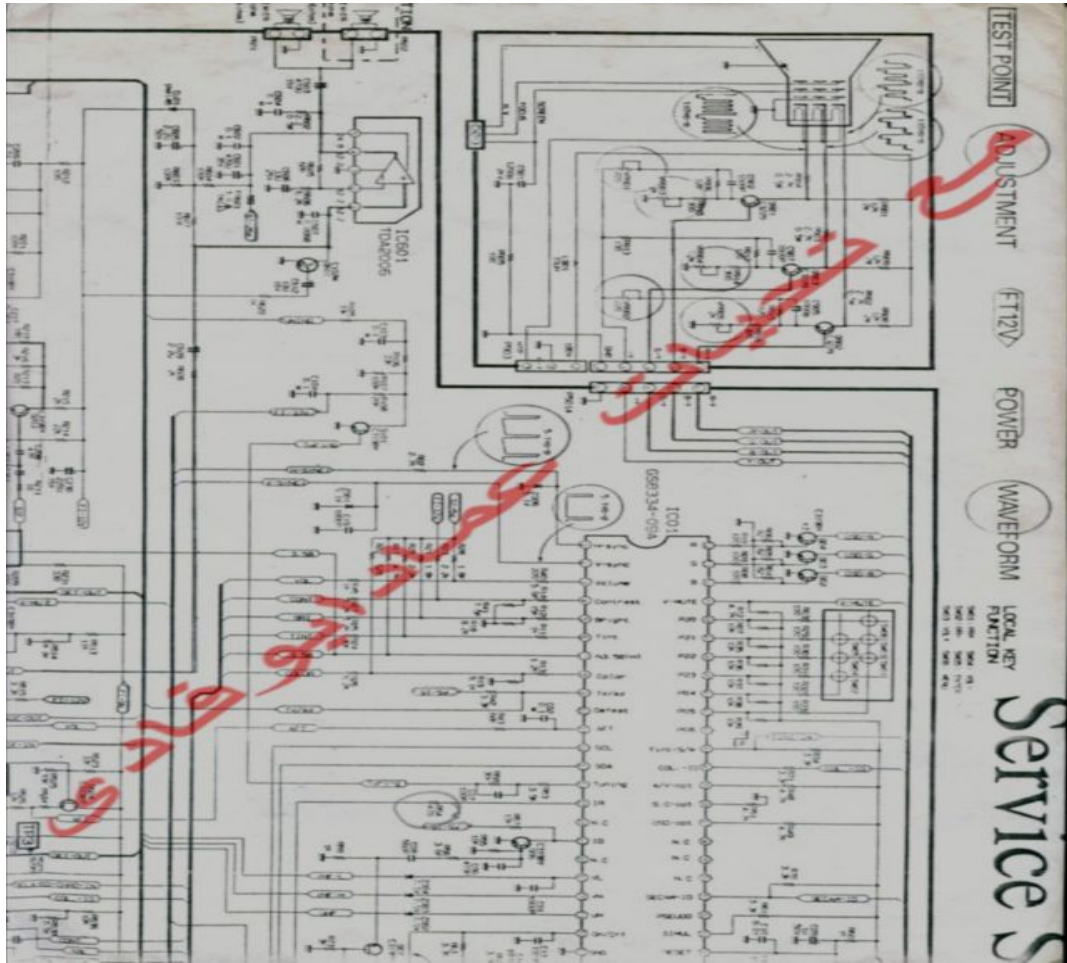

- طرف ١ دخول نبضة أفقية H. Sync1 قادمة من الالين .
- طرف ٢ دخول نبضة رأسية V. Sync1 قادمة من متكاملة الاخراج الراسي طرف ٨ وهي مع السابقة لزوم اتمام عملية خروج الكتابة من المتكاملة .
- طرف ٣ للتحكم في الصوت ودخولها إلي طرف ٥٠ لمتكاملة IC 501 ودائما تنبع السهم واتجاهه كمبدأ
- طرف ٤ للتحكم في التباين CONTRAST ودخوله إلي طرف ٣٩ إلي متكاملة IC501 .
- طرف ٥ BRIGHT أيضاً للتحكم في الاضاءة ودخوله متكاملة IC 501 طرف ٢٤ .
- طرف ٦ TINT خاصة بنظام N.T.S.C.
- طرف ٨ COLOR جهد التحكم في التشبع اتلوني وسبق ذكره .
- طرف ٩ TV AV وهو جهد تشغيل متكاملة وعكس هذا طرف ٣٩ .
- طرف ١١ AFT دخول جهد AFT لها سبق ذكرها .
- طرف ١٢ SCL وتعني Serial Clock وهي نبضات مساعدة منتظمة تدخل في عملية تشغيل متكاملة التخزين هو SERIAL وهي تتابع نبضات البيانات التسلسلي حسب تخزينها .
- طرف ١٤ وهي دخول الاشارات .
- طرف ١٧ ID للتعرف تحت مسمي S.S.C نبضة مشتركة للأفقي والترامن وتكبيرها . بالترانزستورين . Q06,Q 07
- أطراف ١٩، ٢٠، ٢١، وهي الخاصة OFF وهي مايمثله الشكل بالدائرة .
- أطراف ٢٤، ٢٥، ٢٨، ٢٩ لوضع كريستال مذذب .
- طرف ٢٧ VCC طرفق التغذية للمتكاملة . 5v
- طرف ٣٠ RESET مدخل لتعرف علي وجود نظام سيكام وأحياناً يكون الجهاز مغلق علي نظام سيكام فعند فصلة يعود لنظام PAL .
- طرف ٤٩ V-mute لإطفاء كتابة البيانات علي الشاشة سبق ذكره



مظاهر الأعطال وطرق علاجها

العطل الاول

لا يستجيب للريموت ولا ازرار التليفزيون واللمبه البيان مضيئه
والخمسه فولت على السنوسر موجوده والفولت على (C) بور اللين
حوالى ٦٠ فولت

الاصلاح والصيانة

مكثف بجوار ال str وقيمه ٢٢٠ ميكرو على ٣٥ فولت



العطل الثانى :

وجود خط أفقي لامع بمعنى عطل كلي بمرحلة الرأس .

الاصلاح والصيانة

بالتباع خطوات الكشف التقليدية واستخدام طرف الاريال بحقن اشار على طرف ٢ لمتكامل
الاجراج الرأسى IC301 لم يظهر أي فرد للشاشة مما يؤكد العطل بمرحلة الاجراج اختيار
فتح في المقاومات لم يتضح شئ وباستمرار فحص القطع بدقة أكبر وجد نقص في قيمة
مقاومة R 313 من K ٢٤ إلى K ٢ فقط وهذا نادراً جداً حدوثه - وهذا يعلمنا الصبر حتي
آخر قطعة في مرحلة الرأس مادام تأكد ومادامت المرحلة معروفة.



العطل الثالث:

يظهر في كتابة البيانات علي الشاشة نظام SECAM وطبعا يقابله عدم وجود ألون .

الاصلاح والصيانة

يفحص الطريق من طرف ١٢ لمتكاملة IC502 إلى Q511 إلى ZD503 إلى Q507 حتى SECAM ID
بالمتكاملة U.comp. Ic 01 طرف ٢٢ حتي لو ادى إلي فصل طرف ٢٢ بها فنظهر ألون PAL المطلوبة.



العطل الرابع :

عدم وجود اللون وصورة جيدة وصوت .

الاصلاح والصيانة

يؤخذ في الاعتبار ضمن أسباب عدم وجود اللون ثنائي زينر ZD 503 -مراجعة دائرة
اللون في الشرح.



سلسلة تحليل واعطال شائعة لجهاز جولد ستار ٢٣ نظام

العطل الخامس:

يبدو أن الجهاز ينوى العمل ثم تسقط دوائر التغذية وتنطفئ الليد فاذا وضعنا الافوميتر على خرج الدائرة ١١٠ فولت نلاحظ ظهور الفولت وقبل أن يشير إلي جهد ١١٠ فولت يسقط .

الإصلاح والصيانة

وجد أن هذا العطل في طريق الفوتو كبلر اى فى حال عدم عملها وترشيح للعطل المقاوم

R820 وقيمهته **K .١**



العطل السادس

التلفزيون شغال تمام وفجأة الشاشة تبدأ فى الخفوت والاضلام حتى لا يكون هناك صورة وانما صوت فقط وبعد شوية ترجع بالتدريج حتى تصبح طبيعية وهكذا كل شوية

الإصلاح والصيانة

تم تغير سوكت الشاشة



العطل السابع

العطل عند أعطائه بالصه لكى يشتغل يلقط ويفصل علما بأنى غيرت جميع مكثفات الباور والهورزنت وكذلك الدايبودات وغيرت الترنزوستورات بجانب الكنترول وغيرت الميمورى

الإصلاح والصيانة

IC الكنترول



العطل الثامن

زياده كبيره فى الباور تؤدى الى اتلاف المكونات وممكن اتلاف الشاشة

الإصلاح والصيانة

الفوتوكوبلر **IC801** او ال **STR** نفسها



العطل التاسع

ضعف خرج الباور مما يؤدى الى عدم عمل الجهاز

الإصلاح والصيانة

التاكد من ال **STR** والترانزستور **Q805**

تغيير **C826/820//C825**

تاكد من دايبودات الخرج على الشوبر



العطل العاشر

عدم وجود خرج للباور اصلا والليد يضاء فى اول التشغيل وينطفىء
الاصلاح والصيانة

المقاومه -R820-R827-IC803 الفوتو كوبلر ايضا -الزئير Z811



العطل الحادى عشر

شورت فى الدائره مما يؤدى الى انفجار الفيوذ وربما المقاومه الحراريه
الاصلاح والصيانة

بريدج التوحيد والمكثف - C817 ال - STR6707 ولا تستبعد ال PTC



العطل الثانى عشر

الباور تمام والليد مضاء والجهاز لايقبل امر التشغيل من الريموت ولا البريست
الاصلاح والصيانة

تاكد من تغيير الجهد على الطرف ٢٢ من الميكرو كمبيوتر يتغير من ٥ فولت الى صفر بعد
الضغط على التشغيل
وان لم يتغير اعمل شورت بين الارضى والطرف ٢٢ واذا عمل الجهاز تمام فالعطل فى
سويتشات التشغيل

Q801//Q802//Q803//Q804

واذا اشتغل وعمل ستاره بيضاء يكون العطل اما فى الاسهل الذاكره او الميكرو كمبيوتر
نفسه

واذا لم يشتغل بعد هذا الاجراء ولكن الليد ينفذ تاكد من ال ٩ فولت المغذيه لل

IC501//والزئير Z803

واخيرا ال IC501



العطل الثالث عشر

الجهاز لايعمل على قناة ال AV او العكس (لايعمل على ال IF ويعمل على ال AV)
الاصلاح والصيانة

تاكد من سلامة IC201/LA7222 /

تاكد من تغيير الجهد على الطرف ٩ من الميكرو كمبيوتر عند التحويل



سلسلة تحليل واعطال شائعة لجهاز جولد ستار ٢٣ نظام

العطل الرابع عشر

الجهاز قاطع الوان نهائيا وكلمة سيكام تاتي عند تقليب القنوات رغم تغييرها من الانظمه
الاصلاح والصيانة

افصل الدابود D503



العطل الخامس عشر

سخونه شديده فى باور الهوريزنتال تؤدي الى تبطيل الجهاز بعد فتره

الاصلاح والصيانة

غير المكثف C408/1/250V



العطل السادس عشر

الصوره جيده ولكن الصوت به وشه نظام صوت لايمكن التغلب عليها بتغيير الكريستالات
الاصلاح والصيانة

العطل ال IC501



العطل السابع عشر

خط ابيض وسط الشاشة والصوت موجود
الاصلاح والصيانة

الفيرتكال - الجهد معدوم - ال IC المكثفات حول ال IC المقاومه R313



العطل الثامن عشر

خط ابيض وسط الشاشة والصوت غير موجود ايضا
الاصلاح والصيانة

تاكد من الجهد ال ٦ فولت - والريجوليتور ٩ فولت



العطل التاسع عشر

سخونه شديده فى المقاومه R815 وستاره بيضاء وعليها خطوط

الاصلاح والصيانة]

تغيير الريجوليتور ال 5 فولت



العطل العشرون

عند اغلاق الجهاز لا يغلق تماما وتظل الاضاءه موجوده لكنها منخفضة

الاصلاح والصيانة

Q803 مفتوح

لاحظ ان الترانزستور Q803 لو به شورت هو السبب في تلف الريجوليتور ه فولت



العطل الواحد والعشرون

الصوت يعمل بعد ٥ دقائق غيرت كل ما في دائره الصوت من مكثفات والحال كما هو

الاصلاح والصيانة

وطالما الصوت يعمل بعد مده اذا التحكم فيه سليم

والتكبير سهل اختباره بوضع اصبعك او اشاره على منطقة IC التكبير TDA2006

وسماع الاشاره من السماعه وركز فيها على المكثفات .والاصعب هو الاشاره من ال

ICTA8690 لانها متشعبه وخاصه انها ليست مقطوعه بل تتاخر

ويمكنك تتبعها بدايتا من السوتش داخل ال IC201//LA7222 اعمل شورت بين

الطرف ١١-١٢ مؤقتا لضمان سلامة التوصيل في المتكامله

وقيس جهودك على ال IC501 والجهاز في حالة العطل قبل خروج الصوت على اطراف

الصوت داخل المتكامله وهي

1-2-3-4-5-53-54 وجهودهم المفروض تواجدها في حاله السليمه للجهاز (صوت

تمام) بالتوالي كالاتى 3.9//4.6//4.1//3.3//2.1//4.3//4.2 واستنتج

العطل



العطل الثانى والعشرون

عند فتح الجهاز يعمل مره ومره لا تفتح الصوره لا كن الصوت يعمل عادى المشكله في

الشاشه تعمل خط ازرق في وسط الشاشه

الاصلاح والصيانة

غير مكثف ١٦٠ فولت ١ ميكرو بجوار دريفر الالين

غير الرجليتر ٧٨٠٩ بجوار ايسى الفرتكال



العطل الثالث والعشرون

لا يوجد صوت او ضوء والشاشه مضاءة ملساء كما لو انه عطل تردد بينى كامل او انه

وصع حالة AV



وهذه اعطال البور الخاص بهذا الجهاز من واجب التجربة العملية لمهندسينا
الغالي العملاق

الاستاذ خميس 54

تلف القطع التي داخل المربع الاحمر

c825=47m

c826=220m

c820=100m

ZD811=6.8 V

Q805=D2092

يؤدي الي احتراق المتكامله str6707 فوراً وتكرار العطل ويفضل

تغيير المكثفات دائماً

تلف القطع التي داخل المربع الازرق

R824=16 KOM

R825=16 KOM

R826=18 OM

R827=0.33 OM 2W

يؤدي الي عدم خروج اي جهد ولا يتواجد جهد علي الزنر

تلف القطع التي داخل المربع البنفسجي

R820=510 OM

IC801 =TLP721

R811=12K OM

يؤدي الي خروج جهد اعلي من المقرر كثيرا

في حاله عدم وجود جهد خرج من دائره البور يوجد طريقه سهله لتحديد مكان
العطل وهي

بعد التشغيل ولم نجد اي جهد خارج من دائره الكهرباء ودايود البيان مطفي
نفصل التيار ونقيس

الجهد علي المكثف الكبير (c817)

اذا وجدنا ان الجهد ٢٠٠ فولت ثابت ولا ينخفض بسرعة فيكون العيب دائره البور
٩٩%

اذا انخفض سريعا فالعيب في الخروج (قصر دائره) ٥٠% بور الاين ويمكن

رفع بور الاين واعاده

التجربه.

هذه الاحتمالات المكرره في جولد ستار ٢٢ نظام وهناك اعطال نادره خارج

دائره الكهرباء سيكون

لها وقتها..



وهذه هي الدائر الخاصة بهذا الجهاز

جولد ستار 23 نظام

http://www.4shared.com/file/105030686/f331b2ab/GOLDSTAR_23S//YSTEM.html

نصائح

كن هادئ وانت تتعامل مع الجهاز ولا تتسرع

وعندما تجد فولت غير موجود عليك بتتبع هذا الفولت . والى أين يذهب .

وقم بفصل القطع أو أرجل القطع المتصلة مع هذا الفولت أن عاد الفولت من بعد الفصل . هنا يكون التفكير فى القطعة التى تم فصلها .. وقياسها بتروى أو أستبدالها ولو على سبيل التجربة

نصائح ٢

أنصحك بأن تتبع الخطوات التاليه عند البحث عن العطل فى الجهاز :

1-الاتجاه ألى الدائره التى بها العطل إذا كان العطل من الأعطال الواضحه

2-أول شئ بعد ذلك تقوم بقياس الفولتات المغذيه للدائره إذا وجدت فولت مفقود يجب البحث عن مصدر الفولت وتتبعه كلاتى أو لا تقوم بفصل أول الخط من ناحية مصدر الفولت إذا تم الحصول على الفولت يكون مصدر التغذية سليم ويوجد هناك حمل فى مسار التغذية قد يكون مكثف شورت أو دايود أو ترانزستور أو المتكامله نفسها كما حدث معك

3-إذا كان الجهاز ميت فيجب أن تبدأ أولاً من دائرة البور سبلاى وبعد التأكد منها ومن عملها يتم التأكد من سلامة ترانزستور الضغط العالى (الايين) وسلامة ترانزستور الدرايفر ثم يتم التأكد من تغذية اللاين

إذا لم يعمل الجهاز يتم التأكد من سلامة متكامله الأفقى

ا لم يعمل الجهاز يتم التأكد من اللاين نفسه

ويتم قبل كل ذلك التأكد من وجود تغذية ال [5] فولت وأثناء ذلك هناك مكثفات يتم التأكد منها وتغيرها مثل المكثفات التى تتصل بمسار اشارة الأفقى الخارجه من متكامله الأفقى بعد ما سبق انشاء الله سوف يعمل الجهاز ويمكن بعد ذلك أن تتابع اذ ما كان الجهاز به مظاهر عمل غير عاديه ام لا لو كان هناك أى عطل اخر مثل الصوت او الألوان أو غير ذلك يتم تتبع العطل كما سبق وأن وضحنا ومع الصبر سوف تأتى المهاره والأحتراف عطل سريع ولكنه مهم جدا