

## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة NEC



المنتدى الشخصي للمهندس عماد ابو فادي



## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة NEC تبدأ بأذن الله

### بتحليل واعطال على اجهزة NEC

CT - 20 P530 SD 1B1

CT - 20 P530 SD 2B1

CT - 20 P530 2B

### شرح عام للمراحل

#### دائرة التغذية وحمايتها

تتكون من اربعة ترانزستور مضافا اليها اهم المكونات ثنائي زينر وقيمته 9.1 فولت -  
مقاومه متغيرة 1 كيلو أوم لضبط الخرج النهائي للجهد الذي هو 110 فولت.

#### علاقة دائرة التغذية بالافقي

1- في حاله عدم عمل دائرة الافقي لوجود فتح بها بمعنى عدم سحب أو استهلاك من دائرة التغذية نجد ارتفاع جهد التغذية كما هو في الابيض / أسود وقد يصل إلي جهد يقارب الجهد قبل التثبيت الذي هو 142 فولت والذي ايضا يرتفع قليلا بدوره لعدم السحب.  
2- في حالة وجود دائرة الحماية وينخفض جهد الخرج 110 فولت الي ادني مستوي وزيادة حرارة كل من المقاومة الرائيسية في دائرة مكبر الاخراج الافقي R517 التي في طريق لمداد المستمر للمجمع.

مكبرات التردد البيني وكاشف المرئيات:

تقع مكبرات التردد البيني ضمن عمل المتكاملة IC201 بالاضافة الي ترانزستور TR201 ومن أشهر مكوناتها ايضا محول التردد البيني والذي هو اصلا دائرة رنين T201 وايضا SAW Filter FL201 وهو قطعة معدنية بديلة لعدد من دائرة الترشيح والتردد البيني وندارة التعطل جداً أو تكاد تكون عديمة التعطل حتي لا ينشغل بها الفني

## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة NEC

### كاشف المرئيات:

داخل المتكاملة IC201 أيضاً ومن أهم القطع التابعة لها دائرة الرنين علي شكل محول تردد بيني (IF) رقمها T203 والمكثف ١٢٠ P C216 خارج العلبة.

### دائرة A.G.C.:

ايضاً داخل المتكاملة IC201 ومن أهم القطع التابعة لها المقاومة المتغيرة (R.F.AGC)VR201

### دائرة A.F.T.:

داخل المتكاملة IC201 ومن أهم القطع التابعة لها دائرة الرنين علي شكل محول تردد بيني (IF) رقمها T204 والمكثف ١٢٠ P C220 ملحوظة : محول T204,T203 متطابقان فياً ويمكن الاستفادة بهذه المعلومة عند اللزوم

### مرحلة المرئيات:

وتشمل:

1-جزء من IC201 السابقة.

2- TR 202 و TR203 ويشمل هذا تكبير اشارة اللون أيضاً ثم بعد انفصال اللون عند

الترانزستور TR202 تستكمل مرحلة المرئيات فقط الي TR702 والمجاورة له.

3-جزء من IC701 وتضم الاطراف من ٢ حتي ٧ والطرف ٢٨ ثم TR722 ثم TR

723 ولا بد هنا من التأكيد علي أن ترانزستورات TR901, TR902, TR903

المسماة بمكبرات اخراج اللون تعتبر ايضاً ضمن مكبرات المرئيات.

### مرحلة الراسي:

وتشمل:

1-جزء من IC401 الاطراف من ١٣ حتي ٢١ مذبذب رأسي.

2- IC402 باكملها اخراج رأسي.

## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة NEC

### مرحلة الافقي وضابط ترددها A.F.C.

وتشمل:

1- جزء من IC401 الاطراف من ١ الي ١٠ . TR 503 +

TR501 -2 الحافر الافق ومحوه. T 501

TR 502 -3 مكبر الاخراج الافقي ومحوه T 502 اللين والمحول هنا يضم  
موحد الجهد العالي جداً وبالطبع غير قابل للنف والذي يتضمن خرجه جهد ال FOCUS  
والجهود الثانوية والتي ضمنها جهد الشبكة الساترة ٨٣٠ V الذي يصنعه الثنائي D 502  
والمكثف. C 516



### دائرة حماية الجهد العالي جدآ X-Ray

اطراف ١١ و ١٢ من IC401 وخارج المتكاملة C2001 + D2001  
C2002 + VR 2001 مع ملاحظة ان المقاومة المتغيرة VR 2001 مثبتة علي  
وضع محدد من المصنع غير قابلة للتغيير لآخذ العينة الصحيحة الثابتة النسبة.



### مرحلة التزامن الافقي والراسي:

ويشمل الاطراف ٢٢ و ٢٣ و ٢٤ لل IC 401



### مرحلة الاطفاء:

ويشمل الترانزستور T721, T403, T402, T401



### دائرة E.W.

وتشمل TR404 محول T401



### مرحلة الصوت:

وتشمل IC301 والترانزستورات TR303, TR302, TR301 وكريستالات  
CF303, CF302, CF301 وهي غير قابلة للتلف بدلا من دائرة الرنن. TRAPS



### مرحلة لون سيكام:

وتشمل IC3701 و TR3071

## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة NEC

ومن اهم مكوناتها دوائر الرنين الاربعة الموجودة في كل  
جهازو التي تأخذ شكل علبة I.F. والمسماه ب TRAP وارقامها T3704,  
T3701,T3702,T3703 وأيضاً DL 3701 وجزء من IC3702 اطراف ١٢ و  
١٣.

### مرحلة لون بال: PAL

وتشمل:

جزء من IC701 اطراف من ٨ الي ٢٨  
DL 751, TR 751 وايضاً جزء من IC 3702 اطراف ٤ او ١٥ ومحول شبيه بـ  
T571 I.F.

### مصفوفة (G-Y)

وهي مشتركة للنظامين بال وسيكام داخل IC 3702 اطراف ٢،٤،٦، والتحكم في اللون  
طرف ١٦.

### العطل الاول

احتراق فيوز F 651 بمجرد تشغيل الجهاز .  
الاصلاح الصيانة

يفصل سوكت BY1 BY2 وإذا استمر احتراق الفيوز دل ذلك علي تلف محول التغذية  
الرئيسي - وإذا لم يحترج يفصل سوكت CX2-CX2 فاذا احترق دل ذلك علي تلف مقاومة  
TH651PTC وإذا لم يحترق دل ذلك علي سلامتها ايضاً ويكون العطل في ال D601 او  
مكثف التخزين (التنعيم) C605 (مع ملاحظة ان في هذه الحالة كان يجب احتراق فيوز  
F601 ولكن قد تجده مستبدل بسلك سميك نوعاً .

### العطل الثاني

لايوجد صوت او صورة او اضاءة

الاصلاح الصيانة

مرحلة التغذية بصفة رئيسية او مرحلة الافقي عامة وتبدأ بقياس الخرج النهائي ١١٠ فولت  
لدائرة التغذية فاذا لم يوجد او كان صغيراً جداً بقياس الجهد قبل التثبيت ١٤٢ فولت فاذا لم  
يوجد اتح موضع العطل في الجزء بين الفيشة ومكثف التنعيم وهو عطل بدائي جداً .  
وإذا كان الجهد موضع مع ملاحظة سخونة المقاومة R691 مع انخفاض يشير الي عطل  
بدائرة الافقي بصفة عامة وسيرد الخطوات لها مرة أخرى عطل رقم ١٥ .

## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة NEC

اما اذا كان خرج دائرة التغذية موجود بالزيادة عن ١١٠ فولت يشير هذا ويؤكد سلامتها مبدئياً والمتوقع أن يكون العطل في مرحلة الافقي او الضغوط الثانوية الناشئة منه إذا كانت مرحلة الافقي سليمة.

### العطل الثالث

نقص التسطير علي جانبي الشاشة او الجوانب الاربعة مع عدم وجود صوت او صورة والاضاءة صافية بدون رزاز .

#### الاصلاح الصيانة

قد يبدو أنه عطل مركب أحد اسبابه دائرة التغذية والآخر مرحلة التردد البيئي - ولكن ننصح بالتأكد من صحة خرج دائرة التغذية ١١٠ فولت فقد تكون هي السبب أولاً وأخيراً - فانخفاض الجهد يؤدي الي النقصان وايضاً يؤدي الي انخفاض الجهود الثانوية التي تغذي معظم مراحل الجهاز ومن ضمنها التردد البيئي والمرئيات ويعتبر هذا العطل والسابق لهي من الاعطال العادية.

### العطل الرابع

عدم ثبات شدة الاضاءة للصورة فنلاحظ تارة صورة اكثر اضاءة وتارة صورة قاتمة الاضاءة

#### الاصلاح الصيانة

يبدو لأول وهلة أنه خاص بطريقة مباشرة بمفتاح الاضاءة الاصلي أو المساعد - الا أن هذا يعتبر من الاعطال الشاذة لهذا الموديل حيث تتأثر الاضاءة بطريقة عكسية مع خرج دائرة التغذية ١١٠ فولت بمعنى عند زيادة لحظية للجهد ١١٠ نلاحظ نقص الاضاءة وعند انخفاض الجهد ١١٠ تزيد الاضاءة (المرئيات) المتوقعة من المرجح أن يكون في ثنائي زينر ٩،١ فولت **ZD 601** حتي ولو بدا سليماً بالقياس لانه عطل متقطع .

#### ملحوظة هامة :

نلاحظ جميع الاعطال السابقة تخص دائرة التغذية من زوايا مختلفة وننصح دائماً حتي إذا كان مظهر العطل مبدئياً يبدو بعيداً عن دائرة التغذية الا أنه يجب التأكد اولاً من صحة الجهد ١١٠ فولت وذلك بضبط المقاومة المتغيرة **VR601** المكلفة اصلاً بذلك كما هو الحال في الابيض/اسود فقد تكون سبباً ير مباشر في اي عطل أخر كحدوث اسقاط الافقي (E.H.V.Protect) ناشئ عن زيادة جهد التغذية.

### العطل الخامس

وجود رزاز علي الصورة (صورة ممطرة) وصوت سليم

#### الاصلاح الصيانة

بالفترض سلامة الهوائي يعزي هذا الي عدم صحة جهد قاعدة مكبر التردد العالي **R.F Amp** بوحدة الـ **Tuner** والمكلف بها الطرف الواصل لها - **A.G.C.** يتم تحريك

## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة NEC

المقاومة المتغيرة **VR201R.F.AGC** واثناء ذلك يتم قياس جهد **AGC** الواصل الي الـ **Tuner** والتأكد من تغييره فاذا كان هناك تغيير ولا توجد استجابته يشير هذا الي تلف الـ **Tuner** نفسه ولمزيدا من التأكد يتم وضع جهد **D.C.** خارجي بقيم مختلفة الي هذا الطرف عن طريق استخدام مقاومة متغيرة قيمتها حوالي ١٠ كيلو أوم - بوصل أحد طرفيها علي جهد **B +** من **Tuner** حوالي ١٢ فولت والطرف الآخر أرضي وطرف الزالق هو الجهد المطلوب الحصول عليه بقيم مختلفة تتراوح بين صفر الي ١٢ فولت حسب وضع الزالق - هذا بدلا من سلك **AG-C** اي أنه يفصل ويوصل طرف الزالق بدلا منه لامكان تسليط الجهد المناسب واذا حدث وأن زال الرزاز يمكن ترك هذه المقاومة بدون أي ضرر وإن لم يزول يكون الـ **Tuner** تالف ويستبدل.



### العطل السادس

عدم وجود صوت أو صورة مع وجود اضاءة ممطرة

#### الاصلاح الصيانة

العطل في مرحلة الـ **Tuner** ايضاً ويقصد بذلك أنه إذا ثبت وصول الجهود اللازمة لتشغيل الـ **Tuner** يكون العطل في علبة الـ **Tuner** نفسها أما إذا كان هناك فقد في أحد الجهود يتم البحث عنه لايجاده .

#### حاله **Tuner** اكره

لاشئ يمنع وصول جهة تغذية الـ **B Tuner** +سوي ملف **L 201** أو فصل في الـ **Printer** أو أسلاك التوصيل عدم وصول جهد **AGC** أو خطأ قيمته يراجع العطل السابق فصل في سلك الخرج الحامل للتردد البني للجهاز او الهوائي اما جهد **AFT** لا يسبب ذلك .

#### حاله **Tuner** زراير

يضاف الي ما سبق جهد **TN** وهو جهد التوليف الذي يأخذ قيماً من صفرا الي ٣٠ فولت حسب الضبط المسبق لها في لوحة ضبط القنوات المقاومات المتغيرة (**Fine**) فقد يكون السبب فقد جهد ٣٠ فولت الاصيلي اساساً والمسئول عنه المقاومتين **R152,R151**

وزينر **ZD151** وجهد ٣ . **OV**

ايضا جهد ال **Band III** الذي هو ١٢ فولت علي طرف ٦ في الـ **VSW Tuner** والمسئول عنه **TR153** والمقاومات المتصلة به وتوصيلاتها في لوحة الضبط الامامية.



### العطل السابع

عدم وجود البرامج علي **UHF Tuner** فقط

#### الاصلاح الصيانة

يقاس أولاً جهد التغذية ١٢ فولت في حاله الاكرا لا شئ غير اطراف التوصيل من

#### **.V.H.F.Tuner**

أما في حالة الزراير يكون مسئولا عنها ترانزستور **TR 154** بالاضافة الي المقاومات

## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة NEC

المتصله به و التوصيلات .  
في حالة وجود الجهد يكون ال Tuner تالف ويستبدل.

### العطل الثامن

عدم وجود البرامج الرئيسية الاولي والثانية والثالثة في الوقت الذي توجد فيه البرامج  
الأخري علي UHF  
الإصلاح الصيانة  
يقاس جهد ال Band وهو ١٢ فولت علي طرف ٦ في ال Tuner وإذا لم يكن موجوداً  
المسئول عنه TR 153 كما هو في العطل السادس وإذا كان موجوداً يكون العطل في ال  
Tuner .

اما في حاله الاكثرة يكون العطل في ال TUNER مباشرة .

### ملحوظة :

في الاعطال الاربعة السابقة تخص مرحلة ال Tuner ونصيحة عامة يجب قياس الجهود  
دائماً لسلامة اتخاذ القرار

### العطل التاسع

ترحيل القنوات بعد تمام ضبطها في Tuner الزراير  
الإصلاح الصيانة  
يمنع عند اتمام ضبط القنوات كل في موقعها واعادة طلبها تحتاج اعادة ضبط ينحصر العطل  
في أحد الاسباب الثلاثة الاتية :

1- عيب نادر في مقاومات الضبط المتغيرة Fine وهو أقلها احتمالاً .

2- ال Tuner نفسه وهو اكثر احتمالاً من السابق .

3- ترحيل في ضبط T204 Video detect المتصل بالطراف ٩ و ٨ في المتكاملة

IC201 وهو اكثر احتمالاً .

ونبدا بالاحتمال الثالث هذا بعملية ضبط طفيفة لقلب المحول فاذا لم يزول العطل .  
ناتي بمقاومة واحدة متغيرة ٥٠ Ko ويوضع على طرفيها الجهد ٣٠ فولت ويؤخذ جهد  
الزائق الذي سيكون من صفر الي ٣٠ فولت ويوضع بدلاً من جهد TN القادم من ال Fine  
فاذا بقي الحال كما هو كان العطل في ال Tuner وإذا زال العطل كان العطل في ال Fine.

### العطل العاشر

لا يوجد صورة ولا يوجد صوت والشاشة مضيئة بدون رزاز . ومفتاح الاضاءة يتحكم في  
الاضاءة .

### الإصلاح الصيانة

التشخيص : مرحلة التردد البيني وتشمل الترانزستور TR201 0 والجهود عليها

## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة NEC

### IC201 والجهود عليها .

ضروري ملاحظة انعدام احتمال تلف **SAW FILTER FL201** وايضاً تلف **T202** ليس سببا وإن لم يكون مما سبق فالاحتمال قائم في المرحتين الاولين لمكبر المرئيات **TR203,TR202** والجهود عليهما ويعالج هذا الصورة أما الصوت فيكون في مرحلة الصوت أي أنه عطل مركب.



### العطل الحادي عشر

صورة تبدو غير سليمة الالوان ولكن في حقيقة امرها هي الوان بدون معالم صورة اساساً مع وجود صوت .

### الاصلاح الصيانة

يتم التأكد من غياب الصورة بوضع مفتاح الألوان الي أدني لون نلاحظ اختفاء الصورة أي عدم وجود صورة وشاشة مضيئة ملساء والاضاءة يمكن التحكم فيها بمفتاح الاضاءة . وجود اللون يشير الي سلامة مرحلة التردد البيني والمرئيات الاول الثاني حتي **TR203** حيث أنه الجزء المشترك لتكبير الصورة واللون معاً ثم يفصل الون الي مرحلة اللون أما اشارة **(Y)** الصوره تكمل المسيرة من خلال ملف **L701** بدء من المقاومة علي مشع **TR302E** ثم المكثف الكيمائي **C70** ثم **DL702** ومنه الي طرف ه ال **IC701** خلال المكثف **C705 N.P.** والاحتمال موجود في هذا المسار السابق ذكره لاشاره **Y** وعلي وأسهم خط تأخير المرئيات. **DL701**



### العطل الثاني عشر

يوجد صوت وتوجد اضاءة زائدة ولا يوجد صورة ولكن لا يمكن التحكم في الاضاءة بمفتاح الاضاءة مع وجود خطوط . **BLANKING**

### الاصلاح الصيانة

هذا العطل اكثر شمولاً ويفضل ان تكون البداية من الشاشة بقياس الجهود علي اطراف الكاثودات الثلاث لتصل الي قيم أقل من ٥٠ فولت تفودنا بدورنا الي قياس الجهود علي ترانزستورات افراج الالون الثلاث فاذا كانت جهود القاعدة الثلاث عالية تقينا الي **IC3702** أما إذا كانت جهود المشع الثلاث صغيرة معني هذا أن العطل جهة المرئيات **(Y2)** يقودنا الي **TR723** ثم **TR722** ثم **IC701** وجهودها لأرجل المرئيات فقط وهي من طرف ١ حتي ٧ وطرف ٢٨ وما يتصل بها من قطع علي ضوء قراءات الجهود ونؤكد لك انه بعدم قياس الجهود في هذا العطل سيصعب الامر كثيراً لتعدد القطع التي يشملها العطل.



### العطل الثالث عشر

يوجد صوت وشاشة مظلمة تماماً وعند غلق الجهاز تظهر نقطة مضيئة  
الاصلاح الصيانة



## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة NEC

ضروري أن تكون البداية هي اخذ قراءات اطراف الشاشة فإذا إتضح :

أولا : غياب جهد الشبكة الساترة تماماً :

الذي مصدره ٨٣٠ فولت في النوعين CV-20P530SD بدء من طرف ١٠ في محول  
الخراج الافقي ماراً بالملف L503 ثم C516-D502 علي الارضي ثم R912 ثم  
VR920 المتغيرة ثم R913 و c913 علي الارضي حتي يصل الي طرف ١٠ في الشاشة  
وهو الشبكة الساترة . اما في جهاز CV-20P530SB  
الذي فيه يؤخذ جهد الشبكة الساترة من المقاومة المتغيرة المشتركة له ، الـ FOCUS  
فيكون السبب أحد الاحتمالات الاتية :

**1- SHORT** في الفجوة الهوائية للـ FOCUS والذي يمثلها سوكت الشاشة نفسه  
ويمكن الاستدلال علي ذلك بصفل طرف أرضي الفجوة الهوائية اي تفريغ اللحام منه  
وملاحظة أن الطرف المفصول يصنع شرارة مع مكان الارضي الذي تم الفصل منه دليل تلف  
الفجوة أي سوكتي الشاشة ويسبدل وإن لم يكن كذلك .

**2- فتح في المقاومة المشتركة للساترة والـ FOCUS** اذا توفر جهاز قياس كاف لقياس  
هذه المقاومة المركبة والرسم يوضح جميع قيم مقاوماتها أو استبدالها .

**3- عدم خروج جهد الـ FOCUS** من / محول الخراج الافقي اللين والذي يستدل عليه  
نسبياً بعمل شرارة علي الارضي مثل اختبار الجهد العالي جداً المستمر مع الارضي . وبعدم  
وجوده يعتبر العطل في اللين وجميع الاحتمالات السابقة متساوية وإن كان يفوقها الاحتمال  
الاول الذي يمكن الاستدلال عليه ايضاً من زيادة سخونة المقاومة المتغيرة المشتركة زيادة  
ملحوظة جداً ثم الاحتمال الثالث ثم الثاني .

ثانياً : ارتفاع جهد الكاثودات الثلاث لتصل الي ١٦٠ فولت فاكثر :

وهذا يشير الي جهد القطع للكاثودات ويقودنا الي مكبرات اخراج اللون الثلاث لقياس جهود  
القاعدة والمشع ولا احتمال اطلاقاً لتلف الترانزستورات نفسها - فقط يجب قياس الجهود .  
إذا إتضح غياب جهود القاعدة هذا يقودنا الي IC 3702 لأخذ الجهود ومعرفة السبب إذا  
كان منها او من جهد تغذيتها اساساً علي رجل ١ الذي هو ١١،٥ فولت .  
أما إذا كان هناك ارتفاع في جهد المشع للثلاث ترانزستور هذا يقودنا الي مراحل المرئيات  
السابقة . الذي بدايته Y2 ثم TR723 ثم TR722 ثم الجهد علي رجل رقم ٢٨ في  
IC701 والارجل من ٢ الي ٧ ويدخل ايضاً في الاعتبار الربط المباشر لترانزستورات  
الاطفاء الاربعة TR401, TR402, TR403, TR721 ونؤكد مرة أخرى ضروري  
قياس الجهود علي كل ما تقدم بالاضافة الي قياس الترانزستورات نفسها بالاوم وقياس  
الجهود لتقودنا الي القطع الاخرى غير الترانزستورات أو وجود شرخ في الـ Printed



### العطل الرابع عشر

عدم وجود صوت او صور او اضاءة مع ملاحظة ظهور نقطة مضيئة عند غلق الجهاز .

#### الاصلاح الصيانة

مشابه للعطل الثاني فيما عدا ملاحظة النقطة المضيئة التي تؤكد سلامة دائرة التغذية مبدئياً  
وايضاً سلامة مرحلة الافقي واصبح العطل ينحصر في الجهود الثانوية التي هي جهد ١٢

## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة NEC

فولت وخط انتاجه الذي يبدأ بطرف ٢ في اللين ثم الملف  
C523-R 521-C522-F501-L511-D505-L505



### العطل الخامس عشر

عدم وجود صوت او صورة او اضاءة وعدم ظهور نقطة مضيئة

#### الاصلاح الصيانة

يتم قياس خرج دائرة التغذية أولاً و الجهد قبل التثبيت فاذا تلاحظ ارتفاع خرج دائرة التغذية أو انخفاضه ففي الحالتين يشير الي تعطل مرحلة الافقي سواء **Open** في حالة زيادة خرج التغذية عن ١١٠ فولت

أو **Short** في حالة نقص خرج التغذية عن ١١٠ فولت

#### الحالة الاولى :

تسير الخطوات كما هو في الابيض / اسود يؤخذ خرج المذبذب الافقي بنظام قياس الاشارة الخارجة يوضع تدريج **A.C.** والطرف الاحمر عند فتحة **Output** للاثوميتير وتؤخذ القراءة التقريبية علي الطرف **IC401** رقم ١٠٧ بوجود جهد المستمر علي هذه الاطراف يتخذ قرينة ايضاً لسلامة خرجها وان لم يوجد يتم التركيز علي القطع علي الارجل من ٦ الي ١٠ بالاضافة الي ال **IC** نفسها وفي حالة وجود خرج مستمر القياس علي مجمع **TR 501** بتواجد خرج اشارة عليا يشير الي سلامة مرحلة الحافز وبالعدم يتم قياس الترانزستور والجهود عليه وعلي الاخص جهد المجمع الذي يصل من خلال المقاومة **R514** الأكثر احتمالاً في العطل.

أما اذا تواجد خرج اشارة مستمر القياس واختبار مكبر الاخراج الافقي الشائع جداً تعطله ولا مانع أن يكون هو بداية الاختبار بعد فصله من الجهاز وايضاً اختبار المقاومة التي في طريق جهد المجمع **R517** ولا يعتقد أن يخرج العطل عما تقدم .

#### الحالة الثانية :

وهي نقصان جهد التغذية يشير الي وجود قصر في مرحلة الاخراج الافقي عادة .  
يفصل ترانزستور الاخراج الافقي **TR502** وفصله سهل جداً لانه رباط مسامير لقياسه من جهة واختبار جهد التغذية وهو مفصول من جهة أخراج - إذا كان تالفاً فقد تم العطل ويستبدل أما إذا لم يكن ووجدنا بفصله ارتفاع جهد التغذية رغم سلامة الترانزستور يفهم من ذلك أن زيادة السحب ناتج عن تشغيله بوجود القطع المحيطة به وتورور الشبهات عادة حول محول الاخراج الافقي وللتأكد من ذلك - يفصل طرف القاعدة بعد تركيب الترانزستور مكانه ننلاحظ ارتفاع جهد التغذية وهذا اشارة الي تلف المحول اللين وفي الحالة النادرة إن لم يكن في اللين يكون العطل تلف ملفات الانحراف الافقي. **Yoke**



### العطل السادس عشر

الجهاز ينوي العمل وربما نسمع كلمة وكلمتين صوت وقبل ان تظهر الصورة يفصل تماماً او تظهر الصورة لفترة قصيرة ثوان ويفصل تماماً .

#### الاصلاح الصيانة

من المرجح أولاً ان يكون الفصل بسبب دائرة الحماية للجهود العالي جداً

## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة NEC

**X-ray Protection**، للتأكد من فكرة العطل يلاحظ أنه إذا فصل الجهاز **Off** وانتظرنا قصيرة واعدنا تشغيله يكرر نفس الظاهرة . وإيضاً إذا قمنا بقياس جهد التغذية في حالة الفصل هذه نجد ارتفاع ملموس في جهد التغذية قد يصل الي ١٤٠ فولت بدلاً من ١١٠ فولت وذلك بسبب سقوط أو إيقاف عمل مرحلة الافقي .

نقوم بفصل دائرة الحماية للتأكد من أن العطل يخصها وذلك بفصل ثنائي **D2001** الموجود ضمن دائرة **SHUT DOWN IC401** رجل ١٢ . إذا لاحظنا استمرار عمل الجهاز - نعيد قياس خرج دائرة التغذية المفروض ان يكون ١١٠ فولت فاذا كان اكثر من ذلك نقوم بضبطه بالمقومة المتغيره الخاصه به **VR 601** اذا استجاب نعيد تركيب **D2001** للتأكد من انتهاء معالجة العطل - اما اذا لم يستجيب يعتبر هناك عطل زيادة خرج دائرة التغذية باكثر من ١١٠ فولت وتفحص بالكامل .

أما إذا كان الجهد اصلاً عادي ١١٠ فولت فالتوقع أن يكون في دائرة الحماية نفسها ونخص بالذكر اساساً المقاومة المتغيرة **VR2001** أو فصلها عن الارضي فتزيدا العينة الواصلة لرجل ١٢ في **IC401** وإن لم يكن كذلك تعتبر الـ **IC401** نفسها تالفة في هذا الجزء وتستبدل.



### العطل السابع عشر

وجود صوت وخط ابض افقي لامعي فقط .

#### الاصلاح الصيانة

وهذا العطل واضح جداً أنه في مرحلة الرأسى كما هو الحال في الابيض / اسود ومرحلة الرأسى تتكون من جزء من **IC401** ارجل ارقام من ١٣ الي ٢١ ومذبذب رأسى وكامل **IC402** .

اخراج رأسى وكما نعلم أن الجزئين مرتبطين ببعضهما البعض وايضاً خاضعين لفكرة التغذية العكسية أي أنه من الصعب الجزم بعطل أي منهما إن لم يكن هناك وضوح كاف في قراءات الجهود علي كل منهما - وهذا يعني أنه ايضاً لابد نمن أخذ قراءات الجهود لكل منهما واربما يتضح لنا نتيجة القياس عدم وصول جهد التغذية اساساً فمثلاً **IC402** جهد التغذية لها ٢٥,٢ من الضغوط الثانوية من الالين والذي يبدأ تكوينه بدء طرف اعلي اللالين ثم فيوز **F502** ثم **L501** ثم **D606** ثم المكثف الكيمياءى **C526** وايضاً نفس هذا الجهد يصل إلي طرف ٨ من الـ **IC** من خلال ثنائي - **D402** وإذا شئت ان يقع اختبار رنامسبقاً علي بعض القطع فلتكون المقاومات صغيرة القيمة جداً والتي يسهل قياسها وهي بالدائرة مثل **R416, R415** والمكثف الكيمياءية عامة .

وايضاً اختبار المقاومة المتغيرة وخاصة **VR4** الخاصة بالموقوف الرأسى **V-HOID** في لوحة التحكم العامة والتي في مسار **ServiceSwitch SW701A** ومن طريقتها يصل جهد التغذية **12** فولت الي طرف ١٩ **IC401** ليكون ٦,٨ فولت.



### العطل الثامن عشر

نقص في ارتفاع الصورة علي اي شكل كان يكون من اعلي او من اسفل او من الجهتين او

## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة NEC

عدم تناسق ابعاد الصورة رأسياً بمعنا تضاضخ خطوط التسطير في جزء وتباعدها في جزء  
اخر استطالة

### الاصلاح الصيانة

كل هذا يدخل في نطاق مرحلة الرأسى السابق الإشارة عنها في العطل السابق وهنا يكون  
الاهتمام بالأكثر في المكثفات الكيميائية وفصلها من جهاز لقياسها بدقة هذا بالإضافة الي

اختبار المقاومة المتغيرة **VR401** وقيمتها **٢٢ . K**

ملحوظه عامة :

يفضل في اصلاح اعطال الرأسى الجزئية كالمذكورة سابقا أن يستخدم جهاز قياس المكثفات  
لدقة القياس ولا يكفي الطريقة التقليدية بالاو متر العادي لاكتشاف اعطال كل المكثفات  
وخاصة من جهة صحة السعة وليس من جهة القصر او الفتح **Open** او التسريب .

### Leak age



### العطل التاسع عشر

وجود انزلاق راسى الي اعلي والى اسفل مع عدم امكانية التحكم فيه بمقاومة التثبيت  
الرأسى **V-Ho1d** او انزلاق افقى حركة الصورة افقياً الي اليسار واليمين مع عدم امكانية  
التحكم بها بالمقاومة **H-Ho1d VR501** او الانزلاق في كليهما .

### الاصلاح الصيانة

وفي كل الحالات المسئول عن ذلك هي **IC401** الخاصة بالزمان وايضاً مكثف **C403**  
الكيميائي يكون **Open** وهو الذي ينقل اشارة المرئيات المرحلة التزامن .

ملحوظة :

وقد يكون الانزلاق رأسياً فقط وهنا بسبب جفاف المكثف **C403** أي نقصان سعته وليس  
تلفه تماماً.



### العطل العشرون

صورة سليمة تماماً ولا يوجد صوت .

### الاصلاح الصيانة

واضح أنها مرحلة الصوت ويتبع نفس الخطوات في الابيض / أسود باستخدام المذبذب الذي  
يولد ترددات صوتية فبالحقن علي قاعدة ترانزستور **TR301** يتحدد موقف الثلاث

ترانزستورات **TR303, TR302, TR301** حتي السماعه .

في حالة عدم السماعه واسلاك توصيلها وجميع القطع المحيطة بالترانزستورات الثلاث وإذا  
سمعنا الصوت يكون العطل في مكبر التردد البيني والكاشف اي في **IC301** تؤخذ الجهود

عليها لاستنتاج العطل وتبدأ بجهد التغذية علي رجل رقم ١٦ .

ضروري من قياس الجهود قبل تغير الـ **IC** لاتخاذ القرار السليم والتشخيص الصحيح.



## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة NEC

### العطل الحادي والعشرون

وجود اي ملاحظات في جودة الصوت من جهة انخفاضة او تشوية عدم وضوح في الصوت .

#### الاصلاح الصيانة

تفحص المرحلة بالكامل وايضاً ضرورة أخذ قراءات الجهود علي الترانزستورات الثلاث والـ IC لترجيح كفة مكان العطل وإذا لم توجد أي ملاحظات في قراءة الجهود علي أي منهم يكون التركيز علي المكثفات الكيميائية بصفة عامة .

#### ملحوظة (١)

مفتاح الصوت هنا بغير الصوت عن طريق تغيير الجهود المستمر D.C. الواصل الي طرف ١١ في IC301 فاذا تم ذلك بواسطة مفتاح الصوت ولم نلاحظ استجابة في انخفاض الصوت إذا كانت المشكلة .

ارتفاع الصوت بدون امكانية التحكم في خفضه يكون العطل في الـ IC وليس مفتاح الصوت كما هو شائع في الاجهاز الاخري التي يقوم مفتاح الصوت بدون تحديد قوة اشارة الصوت - وهنا المفتاح ليس في طريق اشارة الصوت ولكنه في طريق D.C.

#### ملحوظة (٢)

لاتوجد دوائر رنين او محول تردد يبني صوت كما هو مألوف وتم الاستعاضه عنها بالكريستال .احدهم ٥,٥ MHz CF301 في مدخل الـ IC والثانية CF 303 وتعمل مع كاشف الصوت بديل Trap لوت المشهور فنيا وتجاريا - الا انه من النادر جداً أن يكون هناك مشكلة بخصوصهما لايتلفان.



### العطل الثاني والعشرون

عدم وجود لون اطلاقاً والصورة ابيض /أسود ممتازة .

#### الاصلاح الصيانة

العطل في مراحل اللون :

وبافتراض عدم تواجد جهاز راسم الذبذبات وايضاً جهاز مولد اشارة اعمدة اللون كالتي تظهر في بداية الارسال لضبط درجات اللون بأن يكون العمل والاصلاح بما له علاقة بمرحلة اللون بداية مأخذ اللون هو مشع TR203 الذي عليه الشكل الموجود الموضح بالدائرة و الذي يقوم بفصلها T751 لادخالها الي IC701 الخاصة بنظام PAL بالاضافة الي المرئيات .وتدخل الـ IC نفسها في الاحتمال وبقياس الجهود عليها قد تشير الي القطع أو المسار الذي قراءته غير سليمه . الا أنه من كريستال اللون Q751 ذات التردد 4.43MHz علي طرف ٢٠ والمكثفات العادية حولها وضبط المقاومة المتغيرة VR 755 المسماه Co1ourRange وايضاً النبضة القادمة من التزامن رجل ٢٢ IC401 والدخلة الي رجل رقم ١٩ في IC701 لفصل نبضة الـ Burst التي هي اساسي تواجد اللون.



## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة NEC

### العطل الثالث والعشرون

عدم وجود اللون الاحمر ضمن الالوان والصورة ابيض / اسود ممتازة .

#### الاصلاح الصيانة

العطل في مراحل اللون :

وللتأكد مما نعتية هنا بغياب اللون الاحمر لابد من التأكد أن الصورة الابيض / اسود سليمة تماماً ولا تميل الي اللون التركواز القريب من الابيض / اسود .  
ولمزيد من التأكد يجب قياس جهد كاثود الاحمر للتأكد أنه يساوي جهد الكاثودات الاخرى و الذي يشير الي سلامة خروج الشعاع الاحمر الي نقط فسفوره علي الشاشة . وبذلك يتأكد لنا العطل في دوائر اللون (R-Y) وليس دوائر كاثود الشاشة ويكون الفحص هنا في IC701 الخاصة ببال PAL بدأ من الرجل ٢٦ حتي الرجل رقم ١٥ في IC3702 مع احتمال كلا من الـ IC الاولي الثانية ومكثف الربط بينهما C3736 الكيمائي وايضاً رجل رقم ٢٤ التي تفودنا الي T753 المتصل بـ DL751 وبصفة عامة غياب لون واحد محدود المسار عن غياب اللون كله.



### العطل الرابع والعشرون

عدم وجود اللون الازرق ضمن الالوان والصورة ابيض واسود ممتازة .

#### الاصلاح الصيانة

ما دامت الارضية للشاشة بيضاء وليست صفراء يدل هذا علي سلامة مكبر الازرق والعطل في مراحل اللون الازرق (B-Y) ويتبع نفس خطوات العطل السابق باستبدال مسار (B-Y) بدلاً من (B-Y) بمعنى المسار الذي اطرافه رجل ٢٥ ورجل ٢٦ في IC701 وايضاً رجل ٤ في IC 3702 ومكثف الربط C3737



### العطل الخامس والعشرون

عدم وجود اللون الاحمر ضمن الالوان وملاحظة أن ارضية الصورة تميل الي التركواز السماوي نبلي أي أن الاضاءة العادية ليست بيضاء تماماً .

#### الاصلاح الصيانة

ويختلف العطل هنا عن العطل رقم ٢٣ حيث أن شعاع الاحمر اصلاً لم يخرج من الكاثود والعطل محصول هنا في دائرة مكبر اخراج اللون الاحمر وما يتصل به - بمعنى نقيس جهد كاثودات الشاشة الثلاث نلاحظ ارتفاع جهد كاثود الاحمر بطريقة ملحوظة اكثر من ١٦٠ فولت نأخذ قراءات ترانزستور الاحمر E, B, C, ويقاس الترانزستور بالاووم ويمكن أن نصل الي أحد الاسباب الاتية .

1- تلف الترانزستور نفسه

2- عدم وجود جهد أو جهد غير كاف علي قاعدة الترانزستور الاحمر يقودنا الي رجل ٢

في IC3702 عدم وجود الجهد يشير الي تلفها .

3- ارتفاع جهد مشع ترانزستور الاحمر يقونا الي احتمال تلف المقاومة المتغيرة Red

Bias VR 905 أو مقاومة . R918

## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة NEC

أما إذا كان جهد كاثود الاحمر سليم فيكون العطل في الشاشة نفسها سواء احتراق فتيله الاحمر او انتهاء انبعاث الكاثود الاحمر.



### العطل السادس والعشرون

عدم وجود اللون الازرق ضمن الالوان وملاحظة ان ارضية الصورة تميل الي اللون الاصفر - اي ان الاضاءة العادية ليست بيضاء .

#### الاصلاح الصيانة

مثل العطل السابق تماماً واستبدال طريق الاحمر بطريق الازرق بالتمائل لا يوجد شعاع أزرق.



### العطل السابع والعشرون

عدم وجود اللون الاخضر ضمن الالوان وملاحظة ان ارضية الصورة تميل الي اللون البنفسجي اي ان الاضاءة العادية ليست بيضاء .

#### الاصلاح الصيانة

مثل العطل رقم ٢٥ تماماً واستبدال طريق الاحمر بطريق الاخضر بالتمائل لا يوجد شعاع أخضر.



### العطل الثامن والعشرون

اللون الاحمر غير سليم في درجة الاحمرار ويميل الي اللون البرتقالي وينعكس ذلك علي الالوان التي يدخل في تكوينها .

#### الاصلاح الصيانة

هنا تبدو وان اللون عامة غير طبيعي وقد لا يدرك الفني كيف بدأت المشكلة واسبابها والمقصود مجرد وصف العيب وهنا تباعدنا اعمدة اللون **Color Bays** التي تأتي في أول الاسال والتي منها بصفة عامة نستنتج اصل المشكلة في الألوان والتي تبدأ من صحة الالوان الثلاث الرئيسية ويشترك منها الثلاثة الاخرين (الاصفر - النيلى - البنفسجي ) وايضاً يشترك منها باقي الالوان باختلاف نسب خلطها لنحصل عي بقية الالوان فاذا تأملت في هذا العطل الذي نحن بصدده نجد أن عمود اللون الاحمر ليس بالاحمر تماماً أما الازرق والاخضر منهما صحيحا ولكن الالوان التي يدخل في تركيبها الاحمر ايضاً غير صحيحة وعامة اللون الاحمر يضم مزيداً من الدوائر غير موجودة بالازرق وهي بالضبط **Pa1 Switch** وايضاً **F.F** التي يشغلها نبضة افقية من اللاين بالاضافة الي **IDENT** في متكاملة **PAL** وبناء علي هذه السمات من الدوائر يمكننا البحث عن العطل وعلي رأسهم بعد المتكاملة نفسها النبضة الافقي القادمة من اللاين وهي بالضبط من طرف ٤ اللاين الي المقاومة **R770** الي رجل ٢٣ بالـ **IC** رقم ٧٠١ متكاملة بال علي مربع **PALSwitch** وننبه الفني أنه قد لا يكون هناك متسع داخل مستطيل الـ **IC** لكتابة كل المراحل واكتفي باظهار **PAL Switch** رغم أنها بالفعل تضم **F.F** وايضاً **IDENT** وسوف تلاحظ ذلك

## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة NEC

في دوائر أخرى مع ملاحظة عدم الخلط بين IDENT بال و IDENT سيكام الشهير  
المسئول عن مبدأ وجود اللون باكمل أو عدم وجوده.



### العطل التاسع والعشرون

الاضاءة العادية للشاشة حمراء عليها خطوط **BLANKING** وقد لا تبدو الصورة واضحة  
علي هذه الخلفية الحمراء .

#### الاصلاح الصيانة

نقوم بقياس جهود كاثودات الشاشة - نلاحظ انخفاض ملحوظ في كاثود الاحمر وعليه يتم  
قياس ترانزستور الاحمر والجهود علي اطرافه الثلاثة وسنجد أحد الاحتمالات التالية .

1- تلف الترانزستور نفسه **TR901** قصر بين **E,C** أو **B,C**.

2- زيادة جهد قاعدة نفس الترانزستور وهو احتمال ضعيف ويكون في **IC3702**.

3- إن لم يكن هناك ملاحظات علي جهد القاعدة يحتمل وجود قصر **Short** بين كاثود

الاحمر وفتيله الشاشة و في هذه الحالة نلاحظ انخفاض كبير في جهد الكاثود - يفصل

سوكت الشاشة بما عليه من **Printed** ويعاد القياس علي مجمع ترانزستور الاحمر نجد

ارتفاع الجهد واصبح يماثل باقي الترانزستورات - وهنا يتأكد لنا وجود قصر بالشاشة .

ويمكن علاج ذلك بدلاً من استبدالها يعمل تغذية خارجية لفتلة الشاشة بدلاً من التغذية

الاصلية وفصلها ووضع جهد ٦ فولت من محول خارجي أو لفات من اللين كما في تقوية  
الشاشة .

#### ملحوظة :

يوجد حالياً جهاز يطلق عليه تنشيط الشاشة وازالة القصر **Short** قد يصلح لهذه الحالة و  
السابقة ايضاً.



### العطل الثلاثون

الاضاءة العادية زرقاء وعلها خطوط **Blanking** وقد لا تبدو الصورة واضحة علي هذه  
الخلفية الزرقاء .

#### الاصلاح الصيانة

نفس خطوات العطل الاسبق تماماً باستبدال الاحمر **R** بالازرق **B**.



### العطل الحادي والثلاثون

الاضاءة العادية للشاشة خضراء وعلها خطوط **Blanking** وقد لا تبدو الصورة واضحة  
علي هذه الخلفية الخضراء .

#### الاصلاح الصيانة

نفس خطوات العطل الاسبق تماماً باستبدال الاحمر **R** بالاخضر **G**.



## سلسلة تحليل واعطال على اجهزة NEC

### العطل الثاني الثلاثون

ملاحظة يقع علي انحاء متفرقة من الشاشة وعلي الاركان بصفة اساسية .

#### الاصلاح الصيانة

حدث تمغظ للشاشة ويعزي الي تلف مقاومة PTC أو فصل لحامها في دائرة احباط المغناطيس. TH651

### العطل الثالث الثلاثون

قد يكون شكل البقع اللونية بالطول .

#### الاصلاح الصيانة

عادة ما يكون سببها تحرك ملفات الانحراف من مكانها ولو قليلا اما بسبب وقوع الجهاز او حالة استبدال شاشة بأخري ولم يحكم وضع الملفات في مكانها الاصلي وتحتاج مزيدا من الاستبدال وليس بالضرورة ان تدخل الي نهاية عنق الشاشة.

### العطل الرابع والثلاثون

ظهور خطوط افقية بيضاء علي الصورة .

#### الاصلاح الصيانة

وهذا العطل يعتبر أشهر اعطال هذه الاجهزة و ايضا يعتبر من الاعطال الشاذة الغير متوقع اسبابها اطلاقاً وهو ظهور خطوط **Blanking** والصورة والألوان جيدة سلامة الصورة والألوان قد تبعد الفني عن مكان العطل لأن المفروض و المتوقع إذا كان بها خلل لا نحصل علي مثل هذه الصورة والألوان ولذا قلنا أنه عطل شاذة وعليه نقول سريعاً أنه في معظم الاحوال يكون سببه احتراق المقاومة **R901** وقيمتها ١٠٠ أوم وهي التي في طريق وصول الجهد الثانوي ١٨٣ فولت الي مجمعات مكبرات اخراج اللون الثلاث - ورغم وجود فتح بها نجد أن المجمعات عليها جهد ولكن هذا الجهد وصل من داخل الشاشة من الكاثود الي المجمع وليس كما يجب أن يصل من مصدر ١٨٣ فولت الي المجمع ومنه الي كاثود الشاشة لكل الاوان.